

Onderhoudsrapport

Opdrachtgever:

HeTon Sport Voerendaal b.v.
Postbus 75
6460AB KERKRADE

De onderhoudsbeurt is uitgevoerd bij:

Sporthal "de Joffer"
Goswijnstraat 1
6367EB VOERENDAAL

Accommodatienummer:

Ordernummer:

Datum uitgevoerd:

Technische gegevens van de accommodatie:

Zaaltype: Sporthal	Plafondtype: Gesloten
Inrichting door: Janssen Fritsen	Bevestiging: - / -
Bouwjaar: 1980	Dagmaat toestellenberging BxH: 445x220 cm
Zaalhoogte BKV-OKW: 700 cm	

Opmerkingen	Opmerkingen vorig onderhoud
Weinig wijzigingen t.a.v voorgaande inspectie	Enkele aanpassingen zijn doorgevoerd, advies afgekeurde materialen verwijderen uit de zaal. Gesproken met dhr. Crutzen

De afgekeurde materialen vormen een veiligheidsrisico in uw zaal, wij adviseren u nadrukkelijk deze materialen in de huidige staat niet te gebruiken. Wij raden u daarom aan deze te verwijderen c.q. direct te laten repareren of vervangen.

Samenstelling afgekeurde toestellen				
Aantal	Toestel	Afgekeurd	Opmerkingen	Bouwjaar
4	Turnmat Bisonyl niet koppelbaar 150x100 cm - Hard	4	De hoes, rits en/of beluchtigsgaten verkeren in slechte staat. En de demping is niet gelijkmatig of onvoldoende over het hele oppervlak. Actie: gehele mat verwijderen, nieuwe matten aanwezig.	1980
1	Handbaldoel 100 cm diep	1	Er zijn stalen haken toegepast. EN749:2004 4.6. Actie: geheel dichtknijpen, zodat geen verwondingen kunnen ontstaan of haken vervangen of doel verwijderen. Net op diverse plaatsen kapot. Gezien totaalstaat advies compleet vervangen of	1980
2	Tsjoekebalframe	2	Tsjoekebalframe heeft gebruiksslijtage en is geroest. Door gebruik is het frame en spandek gesloten. En hebben de onderliggende delen speling gekregen. De stabiliteit/functionaliteit van het toestel is hierdoor afgenomen. Tevens lichte roestvorming op frame. EN913:2008 Actie: Toestel verwijderen, reeds	1980
1	Handbaldoel 100 cm diep	1	Las stuk achter frame. Advies vervangen of verwijderen (H)(H)(H)(H)(H)	1980

1	Turnbank 360 cm incl. evenwichtslat 7 cm	1	Frame van het toestel is doorgebogen. De oorspronkelijke stijfheid en sterkte van het totale toestel kan niet meer worden gegarandeerd. EN913:2008 Roestvorming, houtwerk ruw/beschadigd. Actie: toestel	1980
1	Spring-korfbalpaal telescopisch	0	De schuifbuis heeft lichte roestvorming/verf laat los EN913:2008 5.1, 5.3. Hoogteverstelling iets verbogen. Advies verwijderen uit de zaal nieuwe springkorfbalpalen aanwezig. (H)	1990
1	Mand riet	1	Mand stuk tevens is mand beugel niet correct/past niet.(H)(H)	1990

Afgekeurde materialen zijn gemerkt.

Onderhoudsbeurt uitgevoerd door:

De heer Frank van Hulsen

Plaats: VOERENDAAL

Naam: l.o. dhr. Crutzen

Handtekening:

F v H

Aantal	ONDERHOUDSRAPPORT	In orde	In orde *	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Acc Nr	Vervangen
							5651	
Sportvloer								
1	Elastische rubbervloer (blauw/grijs vloer)	1	0	0	2013	De inspectie van de sportvloer is visueel uitgevoerd. De beoordeling is op basis van ervaring van de inspecteur. De waarneming is zuiver indicatief. Indien de vloer, niet als goed/in orde, wordt aangemerkt, adviseren wij om contact op te nemen met uw vloerleverancier voor een deskundig oordeel.		
Zaalinrichting								
0	Sportschoeisel verplicht	0	0	0	2016	Sticker met tekst: "Draag sportschoenen - voor binnen gebruik-" is aanwezig (EN913).		
0	Markeringen	0	0	0	2016	Niet alle toestellen zijn voorzien van een toestelmarkering conform EN-normering. Op alle gekeurde toestellen is een T-SPEC identificatienummer aangebracht. NEN913:2008.		
0	Logboek kastje	0	0	0	2016	In de zaal is geen logboekkastje aanwezig waarin documenten als logboek, gebruiksinstructies, onderhoudsrapporten, incidentenformulier, legionella preventieplan kunnen worden bewaard, zodat deze altijd in de zaal aanwezig zijn. NEN913:2008. Actie: logboekkastje aanbrengen.		
Instructie en handleiding								
0	Instructievideo Janssen-Fritsen	0	0	0	2016	Instructievideo's van gymnastiek-, turn en sporttoestellen zijn te vinden op het Janssen-Fritsen Youtube kanaal: www.youtube.com/user/JanssenFritsenGym		
0	Instructievideo derden	0	0	0	2017	Voor instructies van toestellen verwijzen wij u naar de betreffende leverancier/fabrikant.		
0	Handleiding Janssen-Fritsen	0	0	0	2016	Handleidingen van gymnastiek-, turn en sporttoestellen zijn te vinden op www.janssen-fritsen.nl/handleidingen		
0	Handleiding Schelde Sports	0	0	0	2017	Handleidingen van gymnastiek-, turn en sporttoestellen zijn te vinden op www.janssen-fritsen.nl/handleidingen		
0	Instructievideo Schelde Sports	0	0	0	2017	Instructievideo's van gymnastiek-, turn en sporttoestellen zijn te vinden op het Janssen-Fritsen Youtube kanaal: www.youtube.com/user/JanssenFritsenGym		

Aantal	ONDERHOUDSRAPPORT	In orde	In orde *	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Acc Nr	Vervangen
							5651	
0	Handleiding derden	0	0	0	2017	In de zaal zijn geen handleidingen aanwezig voor het gebruik van de toestellen. Deze kunt u opvragen bij betreffende leverancier-fabrikant. Deze kunnen in de zaal opgeborgen worden in bijvoorbeeld een logboekkastje.		
Gymnastiek								
2	Springkast Multi-kast® Tussendeel met twee zijopeningen (00.073.617 en 00.073.618)	2	0	0	2014			
1	Turnbank 360 cm incl. evenwichtslat 7 cm (00.287.927)	0	0	1	1980	Frame van het toestel is doorgebogen. De oorspronkelijke stijfheid en sterkte van het totale toestel kan niet meer worden gegarandeerd. EN913:2008 Roestvorming, houtwerk ruw/beschadigd. Actie: toestel verwijderen, reeds vervangen.		
1	Turnbank 360 cm incl. evenwichtslat 7 cm (00.073.701)	1	0	0	1985			
1	Turnbank 360 cm incl. evenwichtslat 7 cm (00.570.981)	1	0	0	1985			
2	Turnbank 400 cm incl. evenwichtslat 7 cm (00.287.925 en 00.287.926)	0	2	0	1980	Erg zware banken geen verrolinrichting aanwezig, houtwerk zitvlak licht beschadigd, roestvorming op het frame, leer van klamp laat los. Advies vervangen door turnbank 360 cm. (H)(H)		2020
2	Trapezoïde groot (00.271.536 en 00.271.537)	2	0	0	2015			
1	Dekplank	0	1	0	1980	Lichte beschadigingen aan het houtwerk. Deze dekplank hoort niet bij aanwezige trapezoides, advies verwijderen uit de zaal. (H)(H)		
2	Dekplank	2	0	0	2015			
1	Duikelstang	1	0	0	2015			
Matten								
4	Turnmat Bisonyl niet koppelbaar 150x100 cm - Hard (groen 73.673, 73.674, 73.677 en 73.596)	0	0	4	1980	De hoes, rits en/of beluchttingsgaten verkeren in slechte staat. En de demping is niet gelijkmatig of onvoldoende over het hele oppervlak. Actie: gehele mat verwijderen, nieuwe matten aanwezig.		
9	Turnmat Bisonyl met richtloper 2-zijdig koppelbaar - lederen hoeken 150x100 cm - Hard (00.570.609 t/m 00.570.617)	9	0	0	2019			
1	Landingsmat Bisonyl met richtloper - lederen hoeken Hard (272.930)	1	0	0	2015			
1	Mattenwagen t.b.v. turnmat (00.547.885)	1	0	0	2018			

* = Niet afgekeurd maar kan binnenkort een veiligheidsrisico vormen

Aantal	ONDERHOUDSRAPPORT	In orde	In orde *	Afgekeurd	Bouwjaar	Acc Nr	Opmerkingen	Vervangen
						5651		
1	Mattenwagen t.b.v. turnmat horizontaal - 2 zwenkwielen (00.073.606)	0	1	0	2014		Duwbeugel is aan 1 zijde opnieuw gelast.	
Turnen								
2	Vloervoorzieningen parterre toestellen	2	0	0	2013			
8	Vloerpotje Gesloten	8	0	0	1980			
10	Mat: handymat (73607 t/m 73616)	10	0	0	2014			
Springplanken								
1	Springplank bekleed School (00.570.618)	1	0	0	2018			
Zaalsporten								
Badminton								
2	Verrolbare badmintonstaander (00.073.621 en 00.073.622)	2	0	0	1980		Lichte roestvorming.	
Basketbal								
2	Wandbasket ophijsbaar met lier 225 cm uit de wand (00.271.524 en 00.271.525)	2	0	0	1980			
1	Acryl bord 180x120 cm	1	0	0	1980			
1	Acryl bord 180x120 cm	1	0	0	2015			
2	Ring vast	2	0	0	1980			
2	Valbeveiliging	2	0	0	2019			
2	Polstering/Padding 40mm	2	0	0	2019			
2	Lier	2	0	0	2019			
2	Sticker 'Niet aan ring hangen'	2	0	0	2016			
1	Basketbaltoren Schoolmodel (271.540)	1	0	0	2015			
2	Sticker vingerbeknelling	2	0	0	2016			
1	Vloerpotje	1	0	0	2016			
Handbal								
1	Handbaldoel 100 cm diep (00.073.645)	0	0	1	1980		Er zijn stalen haken toegepast. EN749:2004 4.6. Actie: geheel dichtknijpen, zodat geen verwondingen kunnen ontstaan of haken vervangen of doel verwijderen. Net op diverse plaatsen kapot. Gezien totaalstaat advies compleet vervangen of verwijderen.(H)(H)(H)(H)(H)(H)(H)	
2	Sticker vingerbeknelling	2	0	0	2016			
2	Bevestiging vastzetinr. standaard Hoog snelspan	2	0	0	2004			
2	Handbaldoel 100 cm diep (00.271.526 en 00.271.527)	2	0	0	2015			
8	Sticker vingerbeknelling	8	0	0	1980			
4	Bevestiging vastzetinr. standaard Hoog snelspan	4	0	0	2015			

Aantal	ONDERHOUDSRAPPORT	In orde	In orde *	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Acc Nr	Vervangen
							5651	
1	Handbaldoel 100 cm diep (00.073.648)	0	1	0	1980	Frame is gerepareerd, markering is beschadigd. Advies op termijn vervangen.(H)(H)(H)		2020
4	Sticker vingerbeknelling	4	0	0	1980			
1	Handbaldoel 100 cm diep (00.073.647)	0	0	1	1980	Las stuk achter frame. Advies vervangen of verwijderen (H)(H)(H)(H)(H)		
4	Sticker vingerbeknelling	4	0	0	2016			
Korfbal								
4	Spring-korfbalpaal vast (00.073.640 t/m 00.073.643)	0	4	0	1980	In eigen beheer aangepast.Lichte roestvorming.(H)(H)(H)		
1	Spring-korfbalpaal telescopisch (00.527.123)	0	1	0	1990	De schuifbuis heeft lichte roestvorming/verf laat los EN913:2008 5.1, 5.3. Hoogteverstelling iets verbogen. Advies verwijderen uit de zaal nieuwe springkorfbalpalen aanwezig. (H)		
1	Mand riet	0	0	1	1990	Mand stuk tevens is mand beugel niet correct/past niet.(H)(H)		
2	Spring-korfbalpaal telescopisch (00.272.932 en 00.272.933)	2	0	0	2016			
2	Mand kunststof - training	2	0	0	2016			
2	Schotel Ø 70cm	2	0	0	2016			
Inventarisatie elektrisch scorebord								
1	Scorebord (elektrisch)	1	0	0	2000	Het aanwezige scorebord is op de inventarislijst opgenomen. Het bord is niet geïnspecteerd of onderhouden. Er is geen status oordeel over het scorebord gegeven.		
Tennis								
2	Tennispaal met spindel (00.073.631 en 00.073.633)	2	0	0	1980			
2	Tennispaal zonder spindel (00.073.630 en 00.073.632)	2	0	0	1980			
2	Tennispaal open	2	0	0	1980			
Volleybal								
6	Volleybalpaal aluminium (00.073.623 t/m 00.073.628)	0	6	0	1980	Slijtage schuifgedeelte, braam vorming op zowel schuiven als inwendig, Advies palen op termijn vervangen.(H)(H)(H)(H)		2020
4	Volleybalverspanning touw/katrolverspanning koker	4	0	0	2014			
10	Grondbus	0	10	0	1980	roestvorming, coating beschadigd (H)(H)		
3	Volleybalnet oefennet met zijstokken	3	0	0	2005			
4	Grondbus	4	0	0	2013			
1	Volleybalpaal aluminium (00.073.629)	1	0	0	2009			

Aantal	ONDERHOUDSRAPPORT	In orde	In orde *	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Acc Nr	Vervangen
							5651	
1	Volleybalverspanning touw/katrolverspanning koker	1	0	0	2009			
Overige								
2	Tsjoekbalframe (00.073.619 en 00.073.620)	0	0	2	1980	Tjoekbalframe heeft gebruiksslijtage en is geroest. Door gebruik is het frame en spandek gesleten. En hebben de onderliggende delen speling gekregen. De stabiliteit/functionaliteit van het toestel is hierdoor afgenomen. Tevens lichte roestvorming op frame. EN913:2008 Actie: Toestel verwijderen, reeds vervangen		
4	Sticker vingerbeknelling	4	0	0	2016			
2	Tsjoekbalframe (00.570.619 en 00.570.620)	2	0	0	2019			
1	Transportwagentje universeel (272.931)	1	0	0	1980			
1	Afscheidingswagen (00.073.649)	1	0	0	2000	Wielen maken een licht knakkend geluid (H)		
1	Scheidsrechtersstoel Met kuipstoel (00.287.918)	0	1	0	1980	Roestvorming op het frame, wieltjes uitgedroogd, los. Advies vervangen of verwijderen.		2020
2	Scheidsrechtersstoel Staand gebruik (00.287.919 en 00.287.920)	2	0	0	2005			