

# Onderhoudsrapport

**Opdrachtgever:**

HeTon Sport Kerkrade b.v.  
Heiveldstraat 107  
6466AJ KERKRADE

**De onderhoudsbeurt is uitgevoerd bij:**

Gymzaal Bleyerheiderstraat  
Bleyerheiderstraat 125  
6462AK KERKRADE

Accommodatienummer:

Ordernummer:

Datum uitgevoerd:

**Technische gegevens van de accommodatie:**

Zaaltype .....: Gymzaal	Plafondtype .....: Gesloten
Inrichting door .....: Janssen Fritsen	Bevestiging .....: - / -
Bouwjaar .....: 1970	Dagmaat toestellenberging BxH: 910x230 cm
Zaalhoogte BKV-OKW: 500 cm	

Opmerkingen	Opmerkingen vorig onderhoud
Volgens afspraak met dhr. Rempelberg	Telefonisch besproken met dhr. Rempelberg.

**De afgekeurde materialen vormen een veiligheidsrisico in uw zaal, wij adviseren u nadrukkelijk deze materialen in de huidige staat niet te gebruiken. Wij raden u daarom aan deze te verwijderen c.q. direct te laten repareren of vervangen.**

**Samenstelling afgekeurde toestellen**

Aantal Toestel	Afgekeurd	Opmerkingen	Bouwjaar
1 Bok L.O.	1	De vloerribbers zijn glad door uitdroging van het rubber. Het toestel heeft daardoor geen grip meer op de ondergrond. Het toestel kan hierdoor eenvoudig verschuiven of wegschuiven. Tijdens gebruik kan hierdoor een gevaarlijke situatie ontstaan met kans op ernstige verwonding. EN913:2008 Actie: Toestel verwijderen of vervangen. (Betreffende onderdeel is niet meer	1970
11 Turnmat Bisonyl 2-zijdig koppelbaar	11	Hoes, rits en/of beluchtingsgaten verkeren in matige staat en de demping is onvoldoende. Advies: deze matten vervangen.	1985
1 Mattenwagen t.b.v. turnmat	1	Plank ernstig beschadigd. Kans op verwonding. EN913:2008 5.1 De duwstang heeft roestvorming. De wagen is doorgezakt, EN913:2008 5.1, 5.3 Advies compleet vernieuwen. (H)(H). Zie ook tekst opvolgen aandachtspunten bij zaalinrichting	1970
1 Mattenwagen t.b.v. lange mat	1	De duwstang heeft roestvorming. Te nemen maatregel: roest verwijderen, lakken met daarvoor bestaande verf. EN913:2008 5.1, 5.3, of vervangen. (H)(H) Zie tekst opvolgen aandachtspunten bij zaalinrichting	1970

2	Trapezoïde groot	2	Frame heeft roestvorming. EN913:2008 5.1, 5.3. Actie: roest verwijderen, lakken met daarvoor bestaande verf, of vervangen inclusief dekplanken.(H)(H). Zie tekst opvolgen aandachtspunten bij zaalinrichting	1970
1	Springplank bekleed	1	De bekleding van de springplank komt los/de demping van de plank is ongelijk. Risico op blessures. EN913:2008. Actie: springplank vervangen.	1984
3	Honkpaal metalen voet	3	De honkpaal heeft roestvorming. Te nemen maatregel: roest verwijderen, lakken met daarvoor bestaande verf. EN913:2008 5.1, 5.3, Of vervangen. (H)(H). Zie tekst opvolgen aandachtspunten bij zaalinrichting	1970
1	Damesbrug Club-verspanning	1	De verspanning van dit toestel bevat open haken. Tijdens het gebruik kan de verspanning (onbedoeld) los komen. De verspanning heeft geen borging. Tevens zijn in deze verspanning M6 bouten toegepast in de katrollen, daardoor is de maximale gebruiksduur van deze verspanning beperkt tot 5 jaar. EN915:2008 4.3, EN913:1998, EN-ISO12100-1:2010. Actie: gehele verspanning	1995
1	Verspanning	1	Zie tekst hoofdonderdeel.	1995
2	Gymblok	2	De hoes en/of rits verkeren in slechte staat. En de vulling is niet gelijkmatig of onvoldoende over het hele oppervlak. Actie: gehele gymblok vervangen of verwijderen.	1980

#### Verbruikte materialen

Aantal	Artikel nr	Omschrijving
4	3017997	Sticker "Pletgevaar"
1	3129065	Sterknop M8 x 25 volleystrip

Wij zullen u een offerte sturen voor de aangegeven artikelen. Afgekeurde materialen zijn gemerkt.

#### Onderhoudsbeurt uitgevoerd door:

De heer Frank van Hulsen

**Plaats:** KERKRADE

**Naam:** l.o. dhr. Rompelberg

**Handtekening:**

F v H

Offerte	Aantal	ONDERHOUDSRAPPORT	In orde	In orde *	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Vervangen
							Acc Nr 0719	
<b>Plafondtoestellen</b>								
	1	Klimtouw-/Touwladderinstallatie bocht (271.373)	1	0	0	2016		
	8	Klimtouwwagen	8	0	0	2016		
	8	Klimtouw gevlochten hennep - lederen sok (1229487 487 cm)	0	8	0	1995	Touwen zijn uitgedroogd. Advies: op aangegeven termijn vervangen.(H)(H)(H)	2019
	3	Ringstel koord / disloqueerwartel (271.376 t/m 271.78)	3	0	0	2016		
	3	Koord	3	0	0	2016		
	1	Veiligheidssluiting ketting (1 x 3-voudig)	1	0	0	2016		
	1	Kettingbak meervoudig onbekleed	1	0	0	1990		
	1	Instructiebordje	1	0	0	2016		
<b>Sportvloer</b>								
	1	Houten vloer Bruinzeel	1	0	0	1970	De inspectie van de sportvloer is visueel uitgevoerd. De beoordeling is op basis van ervaring van de inspecteur. De inspecteur heeft geen licentie voor het inspecteren van sportvloeren. De waarneming is zuiver indicatief. Indien de vloer, niet als goed/in orde, wordt aangemerkt, adviseren wij om contact op te nemen met uw vloerleverancier voor een deskundig oordeel.	
<b>Zaalinrichting</b>								
	0	Opvolgen aandachtspunten	0	0	0	2018	In de zaal bevinden zich één of meerdere toestellen waar, bij herhaling (H), aandachtspunten i.r.t. het veilige gebruik van het toestel is/zijn aangegeven. De aangegeven actie t.a.v. aandachtspunten voor een veilig gebruik is niet opgevolgd. Hierdoor is het toestel onveilig en is de status afgekeurd bij dit toestel aangeduid. ISO12100:2010.	
	0	Toekomstige vervangingen	0	0	0	2018	In de rapportage staat bij diverse toestellen een jaartal aangegeven in de kolom vervangen. Op basis van deze inspectie is de prognose dat die toestellen dan vervangen dienen te worden.	
	0	Markeringen	0	0	0	2017	Niet alle toestellen zijn voorzien van een toestelmarkering conform EN-normering. Op alle gekeurde toestellen is een T-SPEC identificatienummer aangebracht. NEN913:2008.	

Offerte	Aantal	ONDERHOUDSRAPPORT	In orde	In orde *	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Acc Nr	Vervangen
								0719	
	0	Logboek kastje	0	0	0	2017	In de zaal is geen logboekkastje aanwezig waarin documenten als logboek, gebruiksinstructies, onderhoudsrapporten, incidentenformulier, legionella preventieplan kunnen worden bewaard, zodat deze altijd in de zaal aanwezig zijn. NEN913:2008. Actie: logboekkastje aanbrengen.		
<b>Instructie en handleiding</b>									
	0	Instructievideo Janssen-Fritsen	0	0	0	2017	Instructievideo's van gymnastiek-, turn en sporttoestellen zijn te vinden op het Janssen-Fritsen Youtube kanaal: <a href="http://www.youtube.com/user/JanssenFritsenGym">www.youtube.com/user/JanssenFritsenGym</a>		
	0	Handleiding Janssen-Fritsen	0	0	0	2017	Handleidingen van gymnastiek-, turn en sporttoestellen zijn te vinden op <a href="http://www.janssen-fritsen.nl/handleidingen">www.janssen-fritsen.nl/handleidingen</a>		
<b>Wandtoestellen</b>									
	4	Klimraam hout, niet draaibaar 3-vaks (73890 t/m 73893)	0	4	0	1970	Beschadigingen aan het houtwerk, roestvorming op de bovenbuis. De afstand naar de muur (en wandbasket) bedragen minder dan 85 cm. Advies op aangegeven termijn vervangen door 2 x 4-vaks klimraam. (H)		2019
	8	Contragewicht	0	8	0	2003	Torsie-veren zijn omgebouwd.		
	4	Max. aantal personen (4) sticker	4	0	0	2016			
<b>Gymnastiek</b>									
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Bok L.O. (73894)	0	0	1	1970	De vloerrubbers zijn glad door uitdroging van het rubber. Het toestel heeft daardoor geen grip meer op de ondergrond. Het toestel kan hierdoor eenvoudig verschuiven of wegschuiven. Tijdens gebruik kan hierdoor een gevaarlijke situatie ontstaan met kans op ernstige verwonding. EN913:2008 Actie: Toestel verwijderen of vervangen. (Betreffende onderdeel is niet meer leverbaar).		
	1	Springkast Multi-kast® (484.791)	1	0	0	2016			
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Minitrampoline open eind (73897)	1	0	0	2013	1 x knop van verstelling ontbreekt. Advies aanbrengen. (H)(Zie foto)		
	2	Sticker vingerbeknelling	2	0	0	2016			
	4	Turnbank 360 cm (73898 t/m 73901)	4	0	0	2000			

Offerte	Aantal	ONDERHOUDSRAPPORT	In orde	In orde *	Afgekeurd	Bouwjaar	Acc Nr	Opmerkingen	Vervangen
							0719		
<input checked="" type="checkbox"/>	2	Trapezoïde groot (73921, 73922)	0	0	2	1970		Frame heeft roestvorming. EN913:2008 5.1, 5.3. Actie: roest verwijderen, lakken met daarvoor bestaande verf, of vervangen inclusief dekplanken.(H)(H). Zie tekst opvolgen aandachtspunten bij zaalinrichting	
	2	Dekplank (120x60 cm)	0	2	0	1970		slijtage, houtwerk beschadigd, advies vervangen. Zie ook tekst hoofdtoestel.	
		Matten							
<input checked="" type="checkbox"/>	11	Turnmat Bisonyl 2-zijdig koppelbaar (73902 t/m 73912)	0	0	11	1985		Hoes, rits en/of beluchtingsgaten verkeren in matige staat en de demping is onvoldoende. Advies: deze matten vervangen.	
	1	Landingsmat Bisonyl zonder richtloper - lederen hoeken Hard (271.375)	1	0	0	2016			
	1	Landingsmat Bisonyl met richtloper - lederen hoeken Hard (73919)	1	0	0	2013			
	1	Lange mat Canvas met richtloper 10 meter (271.374)	1	0	0	2016			
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Mattenwagen t.b.v. turnmat (73923)	0	0	1	1970		Plank ernstig beschadigd. Kans op verwonding. EN913:2008 5.1De duwstang heeft roestvorming. De wagen is doorgezakt, EN913:2008 5.1, 5.3 Advies compleet vernieuwen. (H)(H). Zie ook tekst opvolgen aandachtspunten bij zaalinrichting	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Mattenwagen t.b.v. lange mat (73920)	0	0	1	1970		De duwstang heeft roestvorming. Te nemen maatregel: roest verwijderen, lakken met daarvoor bestaande verf. EN913:2008 5.1, 5.3, of vervangen. (H)(H) Zie tekst opvolgen aandachtspunten bij zaalinrichting	
<b>Turnen</b>									
	1	Vloervoorzieningen parterre toestellen	1	0	0	2016			
	4	Tuimelhaak staal Gesloten	4	0	0	2016			
	1	Mat: (Rood/blauw 484.798)	1	0	0	1995			
	2	Mat: zachte valmat (73541 en 73542)	0	2	0	1970		Slijtage aan de hoeken en randen. Advies op termijn vervangen.	2019
		Dames turntoestellen							

Offerte	Aantal	ONDERHOUDSRAPPORT	In orde	In orde *	Afgekeurd	Bouwjaar	Acc Nr	Opmerkingen	Vervangen
							0719		
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Damesbrug Club-verspanning (073.524)	0	0	1	1995		De verspanning van dit toestel bevat open haken. Tijdens het gebruik kan de verspanning (onbedoeld) los komen. De verspanning heeft geen borging. Tevens zijn in deze verspanning M6 bouten toegepast in de katrollen, daardoor is de maximale gebruiksduur van deze verspanning beperkt tot 5 jaar. EN915:2008 4.3, EN913:1998, EN-ISO12100-1:2010. Actie: gehele verspanning vervangen. (H)(H)(H)	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Verspanning	0	0	1	1995		Zie tekst hoofdonderdeel.	
	1	Evenwichtsbalk wedstrijd (73924)	0	1	0	2000		bekleding voelt glad aan en op diverse plaatsen stuk. Advies: opnieuw laten bekleden. (H)(H)	
	2	Sticker vingerbeknelling	2	0	0	2018			
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Balkverbreder	0	1	0	1970		Openingen groter dan 8 mm aanwezig, kans op beknelling. Eerdere reparaties laten los. Advies vervangen. Zie ook foto hoofdtoestel	
	1	Evenwichtsbalk - oefenbalk (484.794)	1	0	0	1995		Lichte beschadigingen aan de bekleding.	
		<b>Heren turntoestellen</b>							
	1	Herenbrug Club - verrolbaar Junior - gesloten bodem (73927)	0	1	0	1970		Ligger is licht beschadigd. Een turner kan dit tijdens zijn oefening voelen bij het plaatsen van zijn handen op de ligger. Als reactie kan hij zijn hand verplaatsen, waardoor hij de oefening zeer waarschijnlijk moet afbreken. Advies: ligger licht schuren. Een ervaren turner kan dit zelfstandig uitvoeren. Roestvorming op frame. Advies vervangen of verwijderen.	2019
	2	Sticker vingerbeknelling	2	0	0	2018			
	1	Ligger	0	1	0	1970		Zie tekst hoofd onderdeel	
	1	Ringstel vast aan plafond (527.019)	1	0	0	2017			
		<b>Springplanken</b>							
	1	Springplank wedstrijd (73.536)	1	0	0	2013			
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Springplank bekleed (073926)	0	0	1	1984		De bekleding van de springplank komt los/de demping van de plank is ongelijk. Risico op blessures. EN913:2008. Actie: springplank vervangen.	
		<b>Trainingstoestellen</b>							
<input checked="" type="checkbox"/>	2	Gymblok (484.795 en 484.796)	0	0	2	1980		De hoes en/of rits verkeren in slechte staat. En de vulling is niet gelijkmatig of onvoldoende over het hele oppervlak. Actie: gehele gymblok vervangen of verwijderen.	

\* = Niet afgekeurd maar kan binnenkort een veiligheidsrisico vormen

Offerte	Aantal	ONDERHOUDSRAPPORT	In orde	In orde *	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Acc Nr 0719	Vervangen
<b>Zaalsporten</b>									
		Badminton							
<input checked="" type="checkbox"/>	3	Honkpaal metalen voet (met rubberrand 73932, 73933, 73934)	0	0	3	1970	De honkpaal heeft roestvorming. Te nemen maatregel: roest verwijderen, lakken met daarvoor bestaande verf. EN913:2008 5.1, 5.3, Of vervangen. (H)(H). Zie tekst opvolgen aandachtspunten bij zaalinrichting		
		Basketbal							
	2	Wandbasket verticaal verstelbaar (touw/katrol 73930, 73931)	0	2	0	1970	De afmetingen van het bord zijn niet geschikt voor wedstrijden. Installatie heeft een touwbediening, touw begint uit te drogen. EN1270:2005 Advies :op aangegeven termijn gehele installatie vervangen door een basketbal installatie geschikt voor bewegingsonderwijs (wandbasket gasveer) (H)(H)		2019
	2	Ring	2	0	0	1970			
	2	Sticker 'Niet aan ring hangen'	2	0	0	1970			
	2	Houten bord 120x90 cm	2	0	0	1970			
		Volleybal							
	2	Volleybalprofiel onderbroken (73928, 73929)	0	2	0	1970	Lichte roestvorming.		
<b>Overige</b>									
	2	Ballenwagen Etagemodel (484.792 en 484.793)	0	2	0	1970	Ernstige roestvorming op frame. EN913:2008 5.1, 5.3. Actie: roest verwijderen, lakken met daarvoor bestaande verf of ballenwagen vervangen.		
	1	Stick-/stokkenbak (271.379)	1	0	0	1970			