

Onderhoudsrapport

Opdrachtgever:

HeTon Sport Kerkrade b.v.
Heiveldstraat 107
6466AJ KERKRADE

De onderhoudsbeurt is uitgevoerd bij:

Gymzaal Haanrade
Haanrade
6464CH KERKRADE

Accommodatienummer:

Ordernummer:

Datum uitgevoerd:

Technische gegevens van de accommodatie:

Zaaltype: Gymzaal
Inrichting door: Janssen Fritsen
Bouwjaar: 1979
Zaalhoogte BKV-OKW: 500 cm

Plafondtype: Gesloten
Bevestiging: Plafond / Hout
Dagmaat toestellenberging BxH: 350x300 cm

Opmerkingen	Opmerkingen vorig onderhoud
Volgens afspraak met dhr. Reinders	Volgens afspraak met dhr. Rempelberg

De afgekeurde materialen vormen een veiligheidsrisico in uw zaal, wij adviseren u nadrukkelijk deze materialen in de huidige staat niet te gebruiken. Wij raden u daarom aan deze te verwijderen c.q. direct te laten repareren of vervangen.

Samenstelling afgekeurde toestellen				
Aantal	Toestel	Afgekeurd	Opmerkingen	Bouwjaar
2	Klimraam hout, niet draaibaar 4-vaks	2	houtwerk heeft diverse beschadigingen, kans op splintervorming. Roestvorming op bovenhuis. Advies vervangen of verwijderen.	1979
2	Trapezoïde groot	2	Frame heeft roestvorming. EN913:2008 5.1, 5.3. Actie: roest verwijderen, lakken met daarvoor bestaande verf, of vervangen in combinatie met dekplanken. (H)(H). Zie tekst opvolgen aandachtspunten bij zaalinrichting	1979
2	Spring-korfbalpaal telescopisch	2	De schuifbuis heeft roestvorming. EN913:2008 5.1, 5.3. Actie: roest verwijderen, lakken met daarvoor bestaande verf, of compleet vervangen. (H)(H). Zie tekst opvolgen aandachtspunten bij zaalinrichting.	1979

Wij zullen u een offerte sturen voor de aangegeven artikelen. Afgekeurde materialen zijn gemerkt.

Onderhoudsbeurt uitgevoerd door:
De heer Frank van Hulsen

Plaats: KERKRADE
Naam: l.o. dhr. Rompelberg
Handtekening:

F v H

Offerte	Aantal	ONDERHOUDSRAPPORT	In orde	In orde *	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Vervangen
							Acc Nr 2625	
Plafondtoestellen								
	1	Klimtouw-/Touwladderinstallatie bocht (73937)	0	1	0	1979	Lichte inwendige slijtage van de rails.(H)	
	10	Klimtouw gevlochten hennep (1229470 472 cm nylon)	0	10	0	1979	door de vele knopen zijn touwen aan de korte kant, touwen verpulveren, zijn van nylon en kunnen bij afglijden schroeiplekken veroorzaken, advies: vervangen (H)(H)(H)	2019
	4	Ringstel touw / disloqueerwartel (271.542 t/m 271.545)	4	0	0	1979		
	1	Kettingbak meervoudig onbekleed	1	0	0	1979		
	4	Veiligheidssluiting ketting	4	0	0	1979		
	4	Touw	0	4	0	2006	Touw begint uit te drogen. Advies op termijn vervangen door koord. (H)	2019
	1	Ringenhaak	1	0	0	1979		
	1	Instructiebordje	1	0	0	2016		
Sportvloer								
	1	Elastische rubbervloer	1	0	0	1979	De inspectie van de sportvloer is visueel uitgevoerd. De beoordeling is op basis van ervaring van de inspecteur. De waarneming is zuiver indicatief. Indien de vloer, niet als goed/in orde, wordt aangemerkt, adviseren wij om contact op te nemen met uw vloerleverancier voor een deskundig oordeel.	
Zaalinrichting								
	0	Opvolgen aandachtspunten	0	0	0	2018	In de zaal bevinden zich één of meerdere toestellen waar, bij herhaling (H), aandachtspunten i.r.t. het veilige gebruik van het toestel is/zijn aangegeven. De aangegeven actie t.a.v. aandachtspunten voor een veilig gebruik is niet opgevolgd. Hierdoor is het toestel onveilig en is de status afgekeurd bij dit toestel aangeduid. ISO12100:2010.	
	0	Toekomstige vervangingen	0	0	0	2018	In de rapportage staat bij diverse toestellen een jaartal aangegeven in de kolom vervangen. Op basis van deze inspectie is de prognose dat die toestellen dan vervangen dienen te worden.	
	0	Plafondinspectie (Klimtouwinstallatie)	0	0	0	2018	De plafondinspectie voor de betreffende toestellen is uitgevoerd op de datum aangegeven bij de kolom bouwjaar.	

Offerte	Aantal	ONDERHOUDSRAPPORT	In orde	In orde *	Afgekeurd	Bouwjaar	Acc Nr	Opmerkingen	Vervangen
							2625		
	0	Markeringen	0	0	0	2017		Niet alle toestellen zijn voorzien van een toestelmarkering conform EN-normering. Op alle gekeurde toestellen is een T-SPEC identificatienummer aangebracht. NEN913:2008.	
	0	Logboek kastje	0	0	0	2017		In de zaal is geen logboekkastje aanwezig waarin documenten als logboek, gebruiksinstructies, onderhoudsrapporten, incidentenformulier, legionella preventieplan kunnen worden bewaard, zodat deze altijd in de zaal aanwezig zijn. NEN913:2008. Actie: logboekkastje aanbrengen.	
		Instructie en handleiding							
	0	Instructievideo Janssen-Fritsen	0	0	0	2017		Instructievideo's van gymnastiek-, turn en sporttoestellen zijn te vinden op het Janssen-Fritsen Youtube kanaal: www.youtube.com/user/JanssenFritsenGym	
	0	Handleiding Janssen-Fritsen	0	0	0	2017		Handleidingen van gymnastiek-, turn en sporttoestellen zijn te vinden op www.janssen-fritsen.nl/handleidingen	
Vloertoestellen									
	4	Flexoturninstallatie® Zuil (271.546 t/m 271.549)	4	0	0	1979		Geen accessoires aanwezig. (H)(H)	
Wandtoestellen									
<input checked="" type="checkbox"/>	2	Klimraam hout, niet draaibaar 4-vaks (73939, 73940)	0	0	2	1979		houtwerk heeft diverse beschadigingen, kans op splintervorming. Roestvorming op bovenhuis. Advies vervangen of verwijderen.	
	4	Contragewicht (Omgebouwd.)	4	0	0	2004			
	2	Max. aantal personen (4) sticker	2	0	0	2016			
	6	Vloerautomaat	6	0	0	1979			
Gymnastiek									
	1	Bok M.O. met verrolinrichting (527.022)	1	0	0	2017			
	1	Springkast piramidaal (73947)	1	0	0	1979			
	1	Minitrampoline JF Minitrampoline (271.550)	1	0	0	2015			
	2	Sticker vingerbeknelling	2	0	0	2016			

* = Niet afgekeurd maar kan binnenkort een veiligheidsrisico vormen

Offerte	Aantal	ONDERHOUDSRAPPORT	In orde	In orde *	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Vervangen
	2	Turnbank 360 cm (73945, 73946)	0	2	0	1979	Toestel heeft gebruiksslijtage. Door gebruik is het houtwerk licht beschadigd. En hebben de onderliggende delen speling gekregen. De stabiliteit/functionaliteit van het toestel is hierdoor afgenomen. Tevens is de lak van het toestel gesleten. EN913:2008 Actie: Toestel op aangegeven termijn vervangen.	2019
	4	Turnbank 400 cm (73941 t/m 73944)	0	4	0	1979	Toestel heeft gebruiksslijtage. Door gebruik is het houtwerk licht beschadigd. En hebben de onderliggende delen speling gekregen. De stabiliteit/functionaliteit van het toestel is hierdoor afgenomen. Tevens is de lak van het toestel gesleten. EN913:2008 Actie: Toestel op aangegeven termijn vervangen.	2019
<input checked="" type="checkbox"/>	2	Trapezoiëde groot (73951, 73952)	0	0	2	1979	Frame heeft roestvorming. EN913:2008 5.1, 5.3. Actie: roest verwijderen, lakken met daarvoor bestaande verf, of vervangen in combinatie met dekplanken. (H)(H). Zie tekst opvolgen aandachtspunten bij zaalinrichting	
	2	Dekplank (127x62 cm)	0	2	0	1979	Dekplanken vertonen slijtage, verlijmdde lagen laten los. Het hout is beschadigd langs de randen. Advies samen met trapezoides vervangen. (H)(H)	
		Matten						
	4	Turnmat Bisonyl met richtloper 2-zijdig koppelbaar - lederen hoeken (271.551 t/m 271.554)	4	0	0	2015		
	1	Landingsmat Bisonyl met richtloper Hard (rood grijs 73949)	0	1	0	1995	Hoes heeft slijtageplekken langs de randen. (H)	
	1	Lange mat Canvas met richtloper 10 meter (groen/oranje 73950)	0	1	0	1979	slijtage aan de randen, de demping is afgenomen tot een matig niveau. Advies op termijn vervangen. (H)	2019
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Mattenwagen t.b.v. lange mat neerklapbare beugel (73953)	0	1	0	1979	De duwstang heeft roestvorming. EN913:2008 5.1, 5.3. Actie: roest verwijderen, lakken met daarvoor bestaande verf, of vervangen. (H)(H)(H). Zie tekst opvolgen aandachtspunten bij zaalinrichting	
		Turnen						
		Springplanken						
	1	Springplank onbekleed (73956)	1	0	0	2005		
	1	Springplank onbekleed (73955)	1	0	0	1979		

* = Niet afgekeurd maar kan binnenkort een veiligheidsrisico vormen

Offerte	Aantal	ONDERHOUDSRAPPORT	In orde	In orde *	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Vervangen
Acc Nr 2625								
Zaalsporten								
		Badminton						
	3	Honkpaal metalen voet (rubber rand 73959, 73960, 73961)	0	3	0	1979	De honkpaal heeft roestvorming. EN913:2008 5.1, 5.3. Actie: roest verwijderen, lakken met daarvoor bestaande verf. (H)(H)	
		Basketbal						
	1	Wandbasket vast (73967)	1	0	0	1979		
	1	Houten bord 120x90 cm	1	0	0	1979		
	1	Sticker 'Niet aan ring hangen'	1	0	0	2016		
	1	Wandbasket vast (271.555)	1	0	0	2015		
	1	Sticker 'Niet aan ring hangen'	1	0	0	2016		
	1	Ring	1	0	0	1979		
	1	Houten bord	1	0	0	2015		
		Korfbal						
<input checked="" type="checkbox"/>	2	Spring-korfbalpaal telescopisch (73962, 73963)	0	0	2	1979	De schuifbuis heeft roestvorming. EN913:2008 5.1, 5.3. Actie: roest verwijderen, lakken met daarvoor bestaande verf, of compleet vervangen. (H)(H). Zie tekst opvolgen aandachtspunten bij zaalinrichting.	
	2	Mand riet	2	0	0	1979		
		Volleybal						
	2	Volleybalprofiel onderbroken (73957, 73958)	2	0	0	1979		
Overige								
	1	Ballenwagen Etagemodel (271.556)	0	1	0	1979	Ernstige roestvorming op frame. EN913:2008 5.1, 5.3. Actie: roest verwijderen, lakken met daarvoor bestaande verf of ballenwagen vervangen. (H)	
	1	Sticker beknellingsgevaar	1	0	0	2017		
	1	Magnesiumwagen/ -bak (271.557)	1	0	0	1979		