

Onderhoudsrapport

Opdrachtgever:

HeTon Sport Kerkrade b.v.
Heiveldstraat 107
6466AJ KERKRADE

De onderhoudsbeurt is uitgevoerd bij:

Gymzaal Leliestraat
Leliestraat
6466XP KERKRADE

Accommodatienummer: **Ordernummer:** **Datum uitgevoerd:**

Technische gegevens van de accommodatie:

Zaaltype	Gymzaal	Plafondtype	Gesloten
Inrichting door	Schelde	Bevestiging	Wand / Hout
Bouwjaar	1967	Dagmaat toestellenberging BxH:	730x305 cm
Zaalhoogte BKV-OKW:	550 cm		

Opmerkingen	Opmerkingen vorig onderhoud
Volgens afspraak met dhr Reinders.	Volgens afspraak met dhr. Rompelberg

De afgekeurde materialen vormen een veiligheidsrisico in uw zaal, wij adviseren u nadrukkelijk deze materialen in de huidige staat niet te gebruiken. Wij raden u daarom aan deze te verwijderen c.q. direct te laten repareren of vervangen.

Samenstelling afgekeurde toestellen			
Aantal Toestel		Afgekeurd Opmerkingen	Bouwjaar
1	Mattenwagen t.b.v. lange mat wiegmodel	1 De duwstang heeft roestvorming. Te nemen maatregel: roest verwijderen, lakken met daarvoor bestaande verf. EN913:2008 5.1, 5.3. Verouderd model, onhandig in gebruik, zwenkwiel gaat stuk. Advies nieuwe wagen. (H)(H)(H) Zie opvolgen aandachtspunten bij zaalinrichting.	1966
2	Vloervoorzieningen parterre toestellen	2 De vloervoorziening van dit toestel bevat open haken. Tijdens het gebruik kan de verspanning (onbedoeld) los komen. De verspanning heeft geen borging. Dit risico kan gereduceerd worden of worden weggenomen. EN915:2008 4.3, EN913:1998, EN-ISO12100-1:2010. Advies: alleen vervangen bij gebruik parterre toestellen. (H)(H)	1966
8	Tuimelhaak staal Open (aluminium uitvoering)	8 Zie tekst hoofdtoestel.	1966
2	Turnmat Bisonyl niet koppelbaar 150x100 cm - Zacht	2 De demping is niet gelijkmatig over het hele oppervlak. Actie: gehele mat vervangen.	1980

Verbruikte materialen		
Aantal	Artikel nr	Omschrijving
2	3017997	Sticker "Pletgevaar"

Wij zullen u een offerte sturen voor de aangegeven artikelen. Afgekeurde materialen zijn gemerkt.

Onderhoudsbeurt uitgevoerd door:
De heer Frank van Hulsen

Plaats: KERKRADE
Naam: l.o. dhr. Reinders
Handtekening:

F V H

Offerte	Aantal	ONDERHOUDSRAPPORT	In orde	In orde *	Afgekeurd	Bouwjaar	Acc Nr	Opmerkingen	Vervangen
							6223		
Plafondtoestellen									
	1	Klimtouw-/Touwladderinstallatie recht (306.830)	1	0	0	1966		De knopen in de touwen zijn verwijderd. Een touw met een knoop erin, kan letsel veroorzaken. Tevens wordt de levensduur van de touwen verkort, door slijtage op de knopen.	
	12	Klimtouw gevlochten hennep - lederen sok (512 cm)	12	0	0	2011			
	3	Ringstel koord / disloqueerwartel aan touwblok (271.605 t/m 271.607)	3	0	0	2017			
	1	Instructiebordje	1	0	0	2017			
	6	Turn ring	6	0	0	2017			
	1	Kettingbak meervoudig onbekleed	1	0	0	2017			
	3	Veiligheidssluiting ketting (2 x 3 paddestoel.)	3	0	0	2017			
	3	Koord	3	0	0	2017			
Plafondunit accessoire									
	2	Trapezestok (484.867 en 484.863)	2	0	0	1985			
Sportvloer									
	1	Elastische rubbervloer (groene vloer.)	1	0	0	1994		De inspectie van de sportvloer is visueel uitgevoerd. De beoordeling is op basis van ervaring van de inspecteur. De waarneming is zuiver indicatief. Indien de vloer, niet als goed/in orde, wordt aangemerkt, adviseren wij om contact op te nemen met uw vloerleverancier voor een deskundig oordeel.	
Zaalinrichting									
	0	Opvolgen aandachtspunten	0	0	0	2018		In de zaal bevinden zich één of meerdere toestellen waar, bij herhaling (H), aandachtspunten i.r.t. het veilige gebruik van het toestel is/zijn aangegeven. De aangegeven actie t.a.v. aandachtspunten voor een veilig gebruik is niet opgevolgd. Hierdoor is het toestel onveilig en is de status afgekeurd bij dit toestel aangeduid. ISO12100:2010.	
	0	Toekomstige vervangingen	0	0	0	2018		In de rapportage staat bij diverse toestellen een jaartal aangegeven in de kolom vervangen. Op basis van deze inspectie is de prognose dat die toestellen dan vervangen dienen te worden.	
	0	Plafondinspectie (Klimtouwinstallatie)	0	0	0	2018		De plafondinspectie voor de betreffende toestellen is uitgevoerd op de datum aangegeven bij de kolom bouwjaar.	

Offerte	Aantal	ONDERHOUDSRAPPORT	In orde	In orde *	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Acc Nr	Vervangen
								6223	
	0	Markeringen	0	0	0	2017	Niet alle toestellen zijn voorzien van een toestelmarkering conform EN-normering. Op alle gekeurde toestellen is een T-SPEC identificatienummer aangebracht. NEN913:2008.		
	0	Logboek kastje	0	0	0	2017	In de zaal is geen logboekkastje aanwezig waarin documenten als logboek, gebruiksinstructies, onderhoudsrapporten, incidentenformulier, legionella preventieplan kunnen worden bewaard, zodat deze altijd in de zaal aanwezig zijn. NEN913:2008. Actie: logboekkastje aanbrengen.		
		Instructie en handleiding							
	0	Instructievideo Janssen-Fritsen	0	0	0	2017	Instructievideo's van gymnastiek-, turn en sporttoestellen zijn te vinden op het Janssen-Fritsen Youtube kanaal: www.youtube.com/user/JanssenFritsenGym		
	0	Handleiding Janssen-Fritsen	0	0	0	2017	Handleidingen van gymnastiek-, turn en sporttoestellen zijn te vinden op www.janssen-fritsen.nl/handleidingen		
Wandtoestellen									
	2	Klimraam metaal, niet draaibaar 4-vaks met conische klemring (484.861 en 484.862)	2	0	0	2017			
	2	Max. aantal personen (4) sticker	2	0	0	2017			
	6	Vloerautomaat	6	0	0	2017			
Gymnastiek									
	1	Bok L.O. met verrolinrichting (271.601)	1	0	0	2015			
	1	Paard L.O. zonder verrolinrichting (306.840)	0	1	0	1970	vloer rubbers uitgedroogd, leer beschadigd.(H)		2019
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Springkast piramidaal (306.838)	0	1	0	1966	De verrolinrichting werkt niet naar behoren. EN916:2003. Speling op onderlinge delen, sp.splintervorming, totaalstaat slecht. Actie: springkast vervangen of verwijderen.		
	1	Springkast piramidaal (306.837)	0	1	0	2000	Slijtage aan het leren springdek. Advies dit op aangegeven termijn vervangen.		
	1	Springkastdek	0	1	0	2000	Zie tekst hoofdtoestel		2019
	1	Minitrampoline JF Minitrampoline (271.600)	1	0	0	2015			
	2	Sticker vingerbeknelling	2	0	0	2016			
	6	Turnbank 360 cm incl. evenwichtslat 7 cm (306.842 t/m 847)	6	0	0	2000	Van bank 306.842 en 306.843 zijn de inhangbeugels opnieuw gelast.		
	2	Trapezöide groot (271.608 en 271.609)	2	0	0	1966	Opnieuw gelakt.		

* = Niet afgekeurd maar kan binnenkort een veiligheidsrisico vormen

Offerte	Aantal	ONDERHOUDSRAPPORT	In orde	In orde *	Afgekeurd	Bouwjaar	Acc Nr	Opmerkingen	Vervangen
							6223		
	2	Dekplank	2	0	0	1966			
		Matten							
<input checked="" type="checkbox"/>	2	Turnmat Bisonyl niet koppelbaar 150x100 cm - Zacht (Blauw 306.856/857)	0	0	2	1980		De demping is niet gelijkmatig over het hele oppervlak. Actie: gehele mat vervangen.	
	6	Turnmat Canvas 2-zijdig koppelbaar - lederen hoeken 150x100 cm - Hard (306.850 t/m 855)	6	0	0	2011			
	1	Turnmat Canvas met richtloper 2-zijdig koppelbaar - lederen hoeken 150x100 cm - Hard (484.864)	0	1	0	1988		Hoes, rits en/of beluchtingsgaten verkeren in matige staat en de demping is afgenomen tot een matig niveau. Advies: deze mat op aangegeven termijn vervangen. (H)	2019
	1	Landingsmat Bisonyl met richtloper - lederen hoeken (271.598)	1	0	0	2015			
	1	Lange mat Bisonyl met richtloper 10 meter (271.599)	1	0	0	2015			
	1	Mattenwagen t.b.v. turnmat horizontaal - 4 zwenkwieken (306.869)	0	1	0	1975		Loopt zwaar. De duwstang heeft roestvorming. EN913:2008 5.1, 5.3. Bodemplank beschadigd, advies op termijn vervangen (H)	2019
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Mattenwagen t.b.v. lange mat wiegmodel (306.870)	0	0	1	1966		De duwstang heeft roestvorming. Te nemen maatregel: roest verwijderen, lakken met daarvoor bestaande verf. EN913:2008 5.1, 5.3. Verouderd model, onhandig in gebruik, zwenkwiel gaat stuk. Advies nieuwe wagen. (H)(H)(H) Zie opvolgen aandachtspunten bij zaalinrichting.	
		Turnen							
	2	Vloervoorzieningen parterre toestellen	0	0	2	1966		De vloervoorziening van dit toestel bevat open haken. Tijdens het gebruik kan de verspanning (onbedoeld) los komen. De verspanning heeft geen borging. Dit risico kan gereduceerd worden of worden weggenomen. EN915:2008 4.3, EN913:1998, EN-ISO12100-1:2010. Advies: alleen vervangen bij gebruik parterre toestellen. (H)(H)	
	8	Tuimelhaak staal Open (aluminium uitvoering)	0	0	8	1966		Zie tekst hoofdtoestel.	
		Dames turntoestellen							
	1	Evenwichtsbalk - oefenbalk 5 meter (Alum.306.875)	0	1	0	1985		Bekleding/hoes vies.	
		Heren turntoestellen							

* = Niet afgekeurd maar kan binnenkort een veiligheidsrisico vormen

Offerte	Aantal	ONDERHOUDSRAPPORT	In orde	In orde *	Afgekeurd	Bouwjaar	Acc Nr 6223	Vervangen
							Opmerkingen	
	1	Herenbrug Club - verrolbaar Junior - gesloten bodem (306.871)	0	1	0	1970	EN 913: 2008 5.2 Waarschuwingsticker beknellingsgevaar aangebracht. De liggers hebben lichte beschadigingen.	
	2	Sticker vingerbeknelling	2	0	0	2018		
Springplanken								
	1	Springplank wedstrijd Budapest (306.874)	1	0	0	1980		
	1	Springplank wedstrijd W.K. Lausanne (306.873)	1	0	0	1999		
Zaalsporten								
Badminton								
	5	Honkpaal PU voet (306.882 t/m 306.885 en 271.610)	5	0	0	2011		
Basketbal								
	2	Wandbasket vast (306.876/877)	2	0	0	2008		
	2	Houten bord 120x90 cm	2	0	0	2008		
	2	Sticker 'Niet aan ring hangen'	2	0	0	2016		
	2	Ring	2	0	0	2008		
Korfbal								
	2	Spring-korfbalpaal telescopisch (306.880/881)	2	0	0	2000		
	2	Mand riet	2	0	0	2000		
Volleybal								
	2	Volleybalprofiel onderbroken (staal rails.306.878/879)	0	2	0	1966	Roestvorming, advies schuren en lakken. (H)	
Overige								
	1	Ballenwagen Etagemodel (306.887)	1	0	0	1985		
	1	Sticker beknellingsgevaar	1	0	0	2017		
	1	Stick-/stokkenbak (306.886)	1	0	0	1967		
	1	Stick-/stokkenbak driehoek (484.866)	1	0	0	1985		