

Onderhoudsrapport

Opdrachtgever:

HeTon Sport Kerkrade b.v.
Heiveldstraat 107
6466AJ KERKRADE

De onderhoudsbeurt is uitgevoerd bij:

Sporthal Rolduc
Rolduckerstraat 112
6461VN KERKRADE

Accommodatienummer: **Ordernummer:** **Datum uitgevoerd:**

Technische gegevens van de accommodatie:

Zaaltype	Sporthal	Plafondtype	Gesloten
Inrichting door	Janssen Fritsen	Bevestiging	Wand / Beton
Bouwjaar	1980	Dagmaat toestellenberging BxH:	4x 450x275 cm
Zaalhoogte BKV-OKW:	700 cm		

Opmerkingen	Opmerkingen vorig onderhoud
Rapport besproken met beheerder dhr. Zweiphennig	Rapport besproken met beheerder.

De afgekeurde materialen vormen een veiligheidsrisico in uw zaal, wij adviseren u nadrukkelijk deze materialen in de huidige staat niet te gebruiken. Wij raden u daarom aan deze te verwijderen c.q. direct te laten repareren of vervangen.

Samenstelling afgekeurde toestellen				
Aantal Toestel		Afgekeurd Opmerkingen	Bouwjaar	
2	Trapezoïde groot	2	Frame heeft roestvorming. Het frame van 206.433 is opnieuw gelast en heeft gaten in de onderbuis . Advies beide trapezoides vervangen inclusief dekplanken. Zie ook foto.	1980
2	Landingsmat Bisonyl met richtloper Hard	2	De hoes, grepen en/of rits verkeren in slechte staat. En de demping is niet gelijkmatig of onvoldoende over het hele oppervlak. Actie: gehele mat vervangen of verwijderen. (H)(H)	1980
6	Turnbank 400 cm incl. evenwichtslat 7 cm	0	Beschadigingen aan het houtwerk, opnieuw gelast, slijtage aan de wielen, frame licht doorgebogen. Advies op aangegeven termijn vervangen. (H)(H)(H)(H). Van bank 206.415 ontbreekt de evenwichtslat, advies aanbrengen of kokergaten afdichten.	1980
1	Evenwichtslat	1	Zie tekst hoofdonderdeel.	1980
1	Mattenwagen t.b.v. turnmat horizontaal - 2 zwenkwielen	1	De duwstang heeft roestvorming. Te nemen maatregel: roest verwijderen, lakken met daarvoor bestaande verf. EN913:2008 5.1, 5.3. (H)(H)(H)(H), of vervangen. Zie tekst opvolgen aandachtspunten bij zaalinrichting.	1980
8	Volleybalpaal aluminium	0	Gleuf vollypaal beschadigd, hierdoor schuift de schuif minder goed. (H)	1980

1	Grondbus	1	Ring gescheurd van deksel. Advies repareren of vervangen. Mail met foto's hierover reeds gestuurd naar Frank Verhaag	1980
1	Mattenwagen t.b.v. turnmat verticaal	1	De duwstang heeft roestvorming. Te nemen maatregel: roest verwijderen, lakken met daarvoor bestaande verf. EN913:2008 5.1, 5.3, of vervangen. (H)(H)(H)(H) Zie tekst opvolgen aandachtspunten bij zaalinrichting.	1980
1	Mattenwagen t.b.v. lange mat neerklapbare beugel	1	De duwstang heeft roestvorming. Te nemen maatregel: roest verwijderen, lakken met daarvoor bestaande verf. EN913:2008 5.1, 5.3, of vervangen. (H)(H)(H)(H). Zie tekst opvolgen aandachtspunten bij zaalinrichting.	1980
1	Lange mat Canvas met richtloper 10 meter	1	Struikelgevaar vanwege plooiing in de hoes en de demping is niet gelijkmatig over het hele oppervlak en/of erg slecht. EN913 2008 5.2a (H)(H)(H)(H)(H)	1980

Verbruikte materialen

Aantal	Artikel nr	Omschrijving
1	3140015	Zwenkwiel ø 50x20 t.b.v. ballen-/langemattenwagen wiegmodel
4	3017997	Sticker "Pletgevaar"

Wij zullen u een offerte sturen voor de aangegeven artikelen. Afgekeurde materialen zijn gemerkt.

Onderhoudsbeurt uitgevoerd door:

De heer Frank van Hulsen

Plaats: KERKRADE

Naam: Dhr. Zweipennig

Handtekening:



Offerte	Aantal	ONDERHOUDSRAPPORT	In orde	In orde *	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Vervangen
								Acc Nr 3887
Plafondtoestellen								
	1	Klimtouw-/Touwladderinstallatie bocht (206.385)	1	0	0	1980		
	14	Klimtouw gevlochten hennep - lederen sok (662 cm.1229662.)	14	0	0	2016		
	14	Klimtouwswagen	14	0	0	2016		
	1	Wegtrektouw	1	0	0	2016		
Sportvloer								
	1	Houten vloer Overig Zwevend (Interline)	0	1	0	1980	De inspectie van de sportvloer is visueel uitgevoerd. De beoordeling is op basis van ervaring van de inspecteur. De inspecteur heeft geen licentie voor het inspecteren van sportvloeren. De waarneming is zuiver indicatief. Indien de vloer, niet als goed/in orde, wordt aangemerkt, adviseren wij om contact op te nemen met uw vloerleverancier voor een deskundig oordeel.	
Zaalinrichting								
	0	Opvolgen aandachtspunten	0	0	0	2017	In de zaal bevinden zich één of meerdere toestellen waar, bij herhaling (H), aandachtspunten i.r.t. het veilige gebruik van het toestel is/zijn aangegeven. De aangegeven actie t.a.v. aandachtspunten voor een veilig gebruik is niet opgevolgd. Hierdoor is het toestel onveilig en is de status afgekeurd bij dit toestel aangeduid. ISO12100:2010.	
	0	Toekomstige vervangingen	0	0	0	2017	In de rapportage staat bij diverse toestellen een jaartal aangegeven in de kolom vervangen. Op basis van deze inspectie is de prognose dat die toestellen dan vervangen dienen te worden.	
	0	Markeringen	0	0	0	2016	Niet alle toestellen zijn voorzien van een toestelmarkering conform EN-normering. Op alle gekeurde toestellen is een T-SPEC identificatienummer aangebracht. NEN913:2008.	
	0	Logboek kastje	0	0	0	2016	In de zaal is geen logboekkastje aanwezig waarin documenten als logboek, gebruiksinstructies, onderhoudsrapporten, incidentenformulier, legionella preventieplan kunnen worden bewaard, zodat deze altijd in de zaal aanwezig zijn. NEN913:2008. Actie: logboekkastje aanbrengen.	

Offerte	Aantal	ONDERHOUDSRAPPORT	In orde	In orde *	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Vervangen
							Acc Nr 3887	
		Instructie en handleiding						
	0	Instructievideo Janssen-Fritsen	0	0	0	2016	Instructievideo's van gymnastiek-, turn en sporttoestellen zijn te vinden op het Janssen-Fritsen Youtube kanaal: www.youtube.com/user/JanssenFritsenGym	
	0	Instructievideo derden	0	0	0	2016	Voor instructies van toestellen verwijzen wij u naar de betreffende leverancier/fabrikant.	
	0	Handleiding Janssen-Fritsen	0	0	0	2016	Handleidingen van gymnastiek-, turn en sporttoestellen zijn te vinden op www.janssen-fritsen.nl/handleidingen	
	0	Handleiding derden	0	0	0	2016	In de zaal zijn geen handleidingen aanwezig voor het gebruik van de toestellen. Deze kunt u opvragen bij betreffende leverancier-fabrikant. Deze kunnen in de zaal opgeborgen worden in bijvoorbeeld een logboekkastje.	
Vloertoestellen								
	5	Rekstokinstallatie: Zuil conisch 260 cm (206.403 t/m 407)	5	0	0	1980		
Wandtoestellen								
	4	Klimraam metaal, niet draaibaar 3-vaks zonder conische klemring (206.386 t/m 206.389)	0	4	0	1980	Toestel heeft gebruiksslijtage. De onderliggende delen hebben speling gekregen. De stabiliteit/functionaliiteit van het toestel is hierdoor afgenomen. EN12346:1998 4.3 EN913:2008 Actie: Toestel op aangegeven termijn vervangen.	2020
	12	Vloerautomaat	12	0	0	1980		
	8	Contragewicht	8	0	0	2000		
	4	Max. aantal personen (4) sticker	4	0	0	2016		
	6	Grendelhuis	6	0	0	2016		
Gymnastiek								
	4	Rekstok bewegingsonderwijs Met gaffels (271.279 t/m 271.282)	4	0	0	1980		
	4	Sticker rekstok bewegingsonderwijs. Reuzenzwaai verboden.	4	0	0	1980		
	1	Bok M.O. met verrolinrichting (206.437)	1	0	0	2000		
	1	Bok M.O. zonder verrolinrichting (houten poten.206.441)	1	0	0	2005		
	2	Bok M.O. zonder verrolinrichting (206.439/440)	2	0	0	1980	Lichte slijtage aan leer en hoefjes. (H)(H)	2019
	1	Paard M.O. (206.438)	1	0	0	1980		
	3	Springkast piramidaal-recht (206.424, 206.426 en 206.427)	3	0	0	2005		

* = Niet afgekeurd maar kan binnenkort een veiligheidsrisico vormen

Offerte	Aantal	ONDERHOUDSRAPPORT	In orde	In orde *	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Vervangen
							Acc Nr 3887	
	5	Minitrampoline Eurotramp (206.477 t/m 481)	5	0	0	2005		
	10	Sticker vingerbeknelling	10	0	0	2016		
	1	Minitrampoline Super (206.482)	1	0	0	2000		
	1	Sticker vingerbeknelling	1	0	0	2016		
	4	Turnbank 360 cm incl. evenwichtslat 7 cm (206.399 t/m 402)	4	0	0	2000	Toestel heeft gebruiksslijtage. Door gebruik is het houtwerk lichte beschadigd. EN913:2008 Actie: er is nu geen actie noodzakelijk. Van bank 206.400 is de evenwichtslat verwijderd. (H)	
	6	Turnbank 400 cm incl. evenwichtslat 7 cm (206.410 t/m 415)	0	6	0	1980	Beschadigingen aan het houtwerk, opnieuw gelast, slijtage aan de wielen, frame licht doorgebogen. Advies op aangegeven termijn vervangen. (H)(H)(H)(H). Van bank 206.415 ontbreekt de evenwichtslat, advies aanbrengen of kokergaten afdichten.	2018
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Evenwichtslat	0	0	1	1980	Zie tekst hoofdonderdeel.	
<input checked="" type="checkbox"/>	2	Trapezoïde groot (206.433/434)	0	0	2	1980	Frame heeft roestvorming. Het frame van 206.433 is opnieuw gelast en heeft gaten in de onderbuis. Advies beide trapezoides vervangen inclusief dekplanken. Zie ook foto.	
	2	Dekplank	0	2	0	1980	Lichte beschadigingen aan het houtwerk.(H)(H)	
		Matten						
	6	Turnmat Bisonyl niet koppelbaar - lederen hoek 150x100 cm - Hard (rood.206.493 t/m 498)	0	6	0	1990	Hoes, rits en/of beluchtingsgaten verkeren in matige staat en de demping is afgenomen tot een matig niveau. Advies: deze mat op aangegeven termijn vervangen. (H)(H)(H)(H)(H)	2018
	9	Turnmat Bisonyl 2-zijdig koppelbaar 150x100 cm - Hard (groen/oranje.206.499, 206.500, 206.502 t/m 508)	0	9	0	1980	De hoes, rits en/of beluchtingsgaten verkeren in matige staat en de demping is afgenomen tot een matig niveau.Advies: deze mat op aangegeven termijn vervangen. (H)(H)(H)(H)(H)	2018
	6	Turnmat Canvas 4-zijdig koppelbaar - lederen hoeken 150x100 cm - Hard (206.487 t/m 492)	6	0	0	2005		
	5	Turnmat Canvas met richtloper 2-zijdig koppelbaar - lederen hoeken 150x100 cm - Zacht (206.540 t/m 206.543 en 206.545)	0	5	0	2000	Hoes, rits en/of beluchtingsgaten verkeren in matige staat en de demping is afgenomen tot een matig niveau. Advies: deze mat op aangegeven termijn vervangen.(H)(H)(H)(H). Kapotte lederen hoeken verwijderen.	2018
	4	Landingsmat Bisonyl zonder richtloper Hard (206.390 t/m 393)	4	0	0	2008	Mat 206.393 heeft een reparatie.	

Offerte	Aantal	ONDERHOUDSRAPPORT	In orde	In orde *	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Vervangen
							Acc Nr 3887	
	3	Landingsmat Bisonyl zonder richtloper - lederen hoeken Zacht (206.394 t/m 396)	0	3	0	1980	Hoes, rits en/of beluchtigsgaten verkeren in matige staat en de demping is afgenomen tot een matig niveau. Actie: deze mat op aangegeven termijn vervangen. Mat 206.396 heeft een klein gaatje aan de zijkant. (H)(H)	2019
<input checked="" type="checkbox"/>	2	Landingsmat Bisonyl met richtloper Hard (150 x 200 groen/oranje 493.930 en 493.931)	0	0	2	1980	De hoes, grepen en/of rits verkeren in slechte staat. En de demping is niet gelijkmatig of onvoldoende over het hele oppervlak. Actie: gehele mat vervangen of verwijderen. (H)(H)	
	2	Lange mat Canvas zonder richtloper 6 meter (206.485/486)	2	0	0	2005		
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Lange mat Canvas met richtloper 10 meter (206.521)	0	0	1	1980	Struikelgevaar vanwege plooiing in de hoes en de demping is niet gelijkmatig over het hele oppervlak en/of erg slecht. EN913:2008 5.2a (H)(H)(H)(H)(H)	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Mattenwagen t.b.v. turnmat horizontaal - 2 zwenkwielen (206.509)	0	0	1	1980	De duwstang heeft roestvorming. Te nemen maatregel: roest verwijderen, lakken met daarvoor bestaande verf. EN913:2008 5.1, 5.3. (H)(H)(H)(H), of vervangen. Zie tekst opvolgen aandachtspunten bij zaalinrichting.	
	1	Mattenwagen t.b.v. turnmat verticaal (206.435)	1	0	0	2000		
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Mattenwagen t.b.v. turnmat verticaal (206.436)	0	0	1	1980	De duwstang heeft roestvorming. Te nemen maatregel: roest verwijderen, lakken met daarvoor bestaande verf. EN913:2008 5.1, 5.3, of vervangen. (H)(H)(H)(H) Zie tekst opvolgen aandachtspunten bij zaalinrichting.	
	1	Mattenwagen t.b.v. lange mat (527.124)	0	1	0	1980	Is ooit opnieuw gelakt, wederom roestvorming aan de duwstang. Advies bijwerken. (H)	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Mattenwagen t.b.v. lange mat neerklapbare beugel (206.484)	0	0	1	1980	De duwstang heeft roestvorming. Te nemen maatregel: roest verwijderen, lakken met daarvoor bestaande verf. EN913:2008 5.1, 5.3, of vervangen. (H)(H)(H)(H). Zie tekst opvolgen aandachtspunten bij zaalinrichting.	
Turnen								
		Heren turntoestellen						
	1	Herenbrug Club - verrolbaar Senior - gesloten bodem (206.419)	1	0	0	1980	EN 913: 2008 5.2 Waarschuwingssticker beknellingsgevaar aangebracht.	
	2	Sticker vingerbeknelling	2	0	0	2018		
	1	Herenbrug Club - verrolbaar Senior - gesloten bodem (206.420)	0	1	0	1980	EN 913: 2008 5.2 Waarschuwingssticker beknellingsgevaar aangebracht.	

* = Niet afgekeurd maar kan binnenkort een veiligheidsrisico vormen

Offerte	Aantal	ONDERHOUDSRAPPORT	In orde	In orde *	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Acc Nr	Vervangen
								3887	
	2	Sticker vingerbeknelling	2	0	0	2018			
		Springplanken							
	2	Springplank bekleed School (206.471/472)	2	0	0	2011			
	1	Springplank bekleed School (206.473)	1	0	0	1998			
	3	Springplank onbekleed (206.474 t/m 476)	0	3	0	1980	3x vering matig, beschadigingen aan het houtwerk. advies op aangegeven termijn vervangen. (H)(H)(H)		2018
		Trainingstoestellen							
	4	Methodische blokken Rechthoek (206.536 t/m 539)	4	0	0	2008			
Zaalsporten									
		Badminton							
	2	Badmintonpaal aluminium (206.510/511)	2	0	0	1980			
	12	Honkpaal PU voet (206.446 t/m 457)	12	0	0	2000			
	7	Honkpaal metalen voet (206.458 t/m 464)	7	0	0	2005			
		Basketbal							
	1	Wandbasket ophijsbaar met lier 225 cm uit de wand (206.408)	1	0	0	1980			
	1	Valbeveiliging	1	0	0	2016			
	1	Lier	1	0	0	2016			
	1	Ring vast	0	1	0	1980	Ring is opnieuw gelast.		
	1	Polstering/Padding	1	0	0	2017			
	1	Sticker 'Niet aan ring hangen'	1	0	0	2016			
	1	Acryl bord 180x120 cm	1	0	0	1980			
	1	Wandbasket ophijsbaar met lier 225 cm uit de wand (206.466)	1	0	0	1980			
	1	Sticker 'Niet aan ring hangen'	1	0	0	2016			
	1	Ring vast	1	0	0	2005			
	1	Polstering/Padding	1	0	0	2017			
	1	Valbeveiliging	1	0	0	2016			
	1	Lier	1	0	0	1980			
	1	Acryl bord 180x120 cm	1	0	0	1980			
	2	Wandbasket vast (206.469/470)	2	0	0	1980			
	2	Sticker 'Niet aan ring hangen'	2	0	0	2016			
	2	Houten bord 120x90 cm	2	0	0	1980			
	2	Ring vast	2	0	0	2016			
	4	Basketbaltoren Schoolmodel - grijs (206.523 t/m 526)	4	0	0	2008			
	4	Sticker 'Niet aan ring hangen'	4	0	0	2016			
	12	Sticker vingerbeknelling	12	0	0	2017			

* = Niet afgekeurd maar kan binnenkort een veiligheidsrisico vormen

Offerte	Aantal	ONDERHOUDSRAPPORT	In orde	In orde *	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Vervangen
							Acc Nr 3887	
	4	Ring vast	4	0	0	2008		
	2	Vloerpotje	2	0	0	2016		
	4	Houten bord 120x90 cm	4	0	0	2008		
	1	Plafondbasketinstallatie overig (206.465.Met ketting motor.)	1	0	0	1980		
	1	Valbeveiliging	1	0	0	2016		
	1	Polstering/Padding	1	0	0	2017		
	1	Sticker 'Niet aan ring hangen'	1	0	0	2016		
	1	Ring vast	1	0	0	2016		
	1	Acryl bord 180x120 cm	1	0	0	1980		
	1	Plafondbasketinstallatie overig (kettingmotor.206.409)	1	0	0	1980		
	1	Sticker 'Niet aan ring hangen'	1	0	0	2016		
	1	Valbeveiliging	1	0	0	2016		
	1	Acryl bord 180x120 cm	0	1	0	1980	thv ring gescheurd.	
	1	Ring vast	1	0	0	1980		
	1	Polstering/Padding	1	0	0	2017		
		Handbal						
	2	Handbaldoel 100 cm diep (206.397/398)	2	0	0	2009	Lichte slijtage aan het net. (H)	
	4	Bevestiging vastzetinr. hout Hoog snelspan	4	0	0	2000		
	2	Doelnet	0	2	0	2009	Slijtage aan het net. Advies vervangen	2018
<input checked="" type="checkbox"/>	25	Nethaken	0	25	0	2009	Op verzoek van beheerder 25 nethaken offeren, bedoeld als reserve.	
	8	Sticker vingerbeknelling	8	0	0	2017		
		Korfbal						
	2	Spring-korfbalpaal telescopisch (206.444/445)	2	0	0	2000		
	2	Mand riet	2	0	0	1980		
	2	Spring-korfbalpaal (073.964 en 073.965)	0	2	0	1980	Lichte speling op schotel/koker	
		Inventarisatie elektrisch scorebord						
	1	Scorebord (elektrisch)	1	0	0	1980	Het aanwezige scorebord is op de inventarislijst opgenomen. Het bord is niet geïnspecteerd of onderhouden. Er is geen status oordeel over het scorebord gegeven.	
		Volleybal						
	8	Volleybalpaal aluminium (206.512 t/m 519)	0	8	0	1980	Gleuf vollypaal beschadigd, hierdoor schuift de schuif minder goed. (H)	
	1	Volleybalverspanning touw/katrolverspanning koker	0	1	0	2009	Koker heeft roestvorming. Advies schuren en lakken.	
	3	Volleybalverspanning touw/katrolverspanning koker	3	0	0	2009		

Offerte	Aantal	ONDERHOUDSRAPPORT	In orde	In orde *	Afgekeurd	Bouwjaar	Acc Nr	Opmerkingen	Vervangen
							3887		
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Grondbus	0	0	1	1980		Ring gescheurd van deksel. Advies repareren of vervangen. Mail met foto's hierover reeds gestuurd naar Frank Verhaag	
	4	Volleybalnet	4	0	0	2012			
	2	Volleybalprofiel onderbroken (206.467/468)	2	0	0	1980		Metaal licht aangetast. (H)	
Overige									
	2	Tsjoekbalframe (484.871 en 484.872)	2	0	0	1995			
	4	Sticker vingerbeknelling	4	0	0	2017			
	2	Ballenwagen (206.422/423)	2	0	0	1980			
	1	Ballenwagen Etagemodel (206.443)	1	0	0	1980			
	1	Sticker beknellingsgevaar	1	0	0	2017			
	1	Ballenwagen Etagemodel (206.442)	1	0	0	1980			
	1	Sticker beknellingsgevaar	1	0	0	2017			
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Palen- nettenwagen (206.522)	0	1	0	1980		Gegolfde beugels hebben slijtage, advies 10x beugel vervangen ivm beschadigingen aan palen (H)(H)(H) Zie foto.	
	1	Knotsenrek (206.535)	1	0	0	1980			
	1	Stick-/stokkenbak driehoek (206.421)	1	0	0	1980			
	4	Bergingsnet	4	0	0	2016			
	4	Scorebord Tafelmodel (206.429 t/m 432)	4	0	0	2012			
	1	Afscheidingsnet zwenkarm muurmodel (206.417)	0	1	0	1980		Geïmproviseerde padding.	
	2	Afscheidingsnet zwenkarm muurmodel (206.416 en 206. 418)	2	0	0	2006			
	3	Scheidsrechtersstoel Met kuipstoel (206.527 t/m 529)	3	0	0	1980			
	1	Scheidsrechtersstoel Staand gebruik (206.530)	1	0	0	1980			
	4	Transportwagen doel(en) (493.926 t/m 493.929)	4	0	0	1980			
Buitenaccomodatie									
	2	Voetbaldoel Los (wit gelakt met net. 272.709 en 272.710)	2	0	0	2005			
	4	Voetbaldoel Los (mini doel gelakt wit. 272.705 t/m 272.708)	4	0	0	2000			