

Onderhoudsrapport

Opdrachtgever:

HeTon Sport Kerkrade b.v.
Heiveldstraat 107
6466AJ KERKRADE

De onderhoudsbeurt is uitgevoerd bij:

Sporthal Kerkrade-West
Schoolstraat 90
6466HX KERKRADE

Accommodatienummer:

Ordernummer:

Datum uitgevoerd:

Technische gegevens van de accommodatie:

Zaaltype: Sporthal
Inrichting door: Schelde
Bouwjaar: 1966
Zaalhoogte BKV-OKW: 680 cm

Plafondtype: Gesloten
Bevestiging: Wand / Hout
Dagmaat toestellenberging BxH: 520x240 2x cm

Opmerkingen	Opmerkingen vorig onderhoud
Volgens afspraak met dhr Reinders.	Volgens afspraak met dhr. Rempelberg

De afgekeurde materialen vormen een veiligheidsrisico in uw zaal, wij adviseren u nadrukkelijk deze materialen in de huidige staat niet te gebruiken. Wij raden u daarom aan deze te verwijderen c.q. direct te laten repareren of vervangen.

Samenstelling afgekeurde toestellen			
Aantal Toestel	Afgekeurd	Opmerkingen	Bouwjaar
1 Honkpaal	1	De honkpaal heeft roestvorming. EN913:2008 5.1, 5.3. Actie: roest verwijderen, lakken met daarvoor bestaande verf.(H)(H) zie tekst opvolgen aandachtspunten bij zaalinrichting. (H)	1975
1 Bok L.O. zonder verrolinrichting	1	Beknellingsgevaar. Opening groter dan 8 mm in gebruiksvlak van toestel. (Naad gescheurd) Een vinger en/of teen kan hierin bekneld raken. EN913:2008 5.2a. Advies: vervangen door bok met verrolinrichting. (H)	1970
3 Honkpaal metalen voet	3	De honkpaal heeft roestvorming. Te nemen maatregel: roest verwijderen, lakken met daarvoor bestaande verf. EN913:2008 5.1, 5.3 (H)(H) of vervangen. Zie tekst opvolgen aandachtspunten bij zaalinrichting.(H)	1970
4 Honkpaal PU voet	4	De honkpaal heeft roestvorming. Te nemen maatregel: roest verwijderen, lakken met daarvoor bestaande verf. EN913:2008 5.1, 5.3 (H)(H) of vervangen. Zie tekst opvolgen aandachtspunten bij zaalinrichting. (H)	2000

1	Mattenwagen t.b.v. turnmat horizontaal - 2 zwenkwielen	1	De duwstang heeft roestvorming. Te nemen maatregel: roest verwijderen, lakken met daarvoor bestaande verf. EN913:2008 5.1, 5.3 (H)(H)(H), of vervangen, zie tekst opvolgen aandachtspunten bij zaalinrichting. (H)	1970
2	Trapezoïde groot	2	Frame heeft roestvorming, vloerribbers uitgedroogd. Advies toestellen vervangen inclusief dekplanken, of lakken, schuren en vloerribbers vervangen.(H) zie opvolgen aandachtspunten bij zaalinrichting. (H)	1966
1	Mattenwagen t.b.v. lange mat wiegmodel	1	De duwstang heeft roestvorming. Te nemen maatregel: roest verwijderen, lakken met daarvoor bestaande verf. EN913:2008 5.1, 5.3. Of vervangen. (H)(H) zie tekst opvolgen aandachtspunten bij zaalinrichting. (H)	1975

Wij zullen u een offerte sturen voor de aangegeven artikelen.

Afgekeurde materialen zijn gemerkt.

Onderhoudsbeurt uitgevoerd door:

De heer Frank van Hulzen

Plaats: KERKRADE

Naam: I.o. dhr. Reinders

Handtekening:

F v t

Offerte	Aantal	ONDERHOUDSRAPPORT	In orde	In orde *	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Vervangen
							Acc Nr 6220	
Plafondtoestellen								
	1	Klimtouw-/Touwladderinstallatie bocht (206.213)	0	1	0	1990	De knopen in de touwen zijn verwijderd. Een touw met een knoop erin, kan letsel veroorzaken. Tevens wordt de levensduur van de touwen verkort, door slijtage op de knopen. Lichte zijwaartse speling rails bij opbergpositie.	
	14	Klimtouwswagen	14	0	0	1990		
	1	Wegtrektouw	1	0	0	2006		
	7	Klimtouw gevlochten hennep - lederen sok (1229637 637 cm)	7	0	0	2009		
	5	Klimtouw gevlochten hennep (1229637 637 cm)	5	0	0	2017		
Sportvloer								
	1	Houten vloer	0	1	0	1980	De inspectie van de sportvloer is visueel uitgevoerd. De beoordeling is op basis van ervaring van de inspecteur. De inspecteur heeft geen licentie voor het inspecteren van sportvloeren. De waarneming is zuiver indicatief. Indien de vloer, niet als goed/in orde, wordt aangemerkt, adviseren wij om contact op te nemen met uw vloerleverancier voor een deskundig oordeel.	
Zaalinrichting								
	1	Sportschoeisel verplicht	1	0	0	1966	Instructie bordje met tekst "gym schoenen verplicht" is aanwezig. (Hoofdingang sporthal)	
	0	Opvolgen aandachtspunten	0	0	0	2017	In de zaal bevinden zich één of meerdere toestellen waar, bij herhaling (H), aandachtspunten i.r.t. het veilige gebruik van het toestel is/zijn aangegeven. De aangegeven actie t.a.v. aandachtspunten voor een veilig gebruik is niet opgevolgd. Hierdoor is het toestel onveilig en is de status afgekeurd bij dit toestel aangeduid. ISO12100:2010.	
	0	Toekomstige vervangingen	0	0	0	2017	In de rapportage staat bij diverse toestellen een jaartal aangegeven in de kolom vervangen. Op basis van deze inspectie is de prognose dat die toestellen dan vervangen dienen te worden.	
	0	Markeringen	0	0	0	2016	Niet alle toestellen zijn voorzien van een toestelmarkering conform EN-normering. Op alle gekeurde toestellen is een T-SPEC identificatienummer aangebracht. NEN913:2008.	

* = Niet afgekeurd maar kan binnenkort een veiligheidsrisico vormen

Offerte	Aantal	ONDERHOUDSRAPPORT	In orde	In orde *	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Vervangen
	0	Logboek kastje	0	0	0	2016	In de zaal is geen logboekkastje aanwezig waarin documenten als logboek, gebruiksinstructies, onderhoudsrapporten, incidentenformulier, legionella preventieplan kunnen worden bewaard, zodat deze altijd in de zaal aanwezig zijn. NEN913:2008. Actie: logboekkastje aanbrengen.	
		Instructie en handleiding						
	0	Instructievideo Janssen-Fritsen	0	0	0	2016	Instructievideo's van gymnastiek-, turn en sporttoestellen zijn te vinden op het Janssen-Fritsen Youtube kanaal: www.youtube.com/user/JanssenFritsenGym	
	0	Handleiding Janssen-Fritsen	0	0	0	2016	Handleidingen van gymnastiek-, turn en sporttoestellen zijn te vinden op www.janssen-fritsen.nl/handleidingen	
	0	Handleiding Schelde Sports	0	0	0	2016	Handleidingen van gymnastiek-, turn en sporttoestellen zijn te vinden op www.janssen-fritsen.nl/handleidingen	
	0	Instructievideo Schelde Sports	0	0	0	2016	Instructievideo's van gymnastiek-, turn en sporttoestellen zijn te vinden op het Janssen-Fritsen Youtube kanaal: www.youtube.com/user/JanssenFritsenGym	
		Wandtoestellen						
	2	Klimraam metaal, niet draaibaar 4-vaks met conische klemring (493.923 en 493.924)	2	0	0	2017		
	2	Max. aantal personen (4) sticker	2	0	0	2017		
	6	Vloerautomaat	6	0	0	2017		
		Gymnastiek						
	1	Bok L.O. (206.219)	0	1	0	1970	Toestel heeft gebruiksslijtage. Doorgebruik is het houtwerk lichte beschadigd. En hebben de onderliggende delen speling gekregen. De stabiliteit/functionaliteit van het toestel is hierdoor afgenomen. EN913:2008 Actie: Toestel op aangegeven termijn vervangen. (H)(H)	2018
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Bok L.O. zonder verrolinrichting (206.218)	0	0	1	1970	Beknellingsgevaar. Opening groter dan 8 mm in gebruiksvlak van toestel. (Naad gescheurd) Een vinger en/of teen kan hierin bekneld raken. EN913:2008 5.2a. Advies: vervangen door bok met verrolinrichting. (H)	

Offerte	Aantal	ONDERHOUDSRAPPORT	In orde	In orde *	Afgekeurd	Bouwjaar	Acc Nr	Opmerkingen	Vervangen
							6220		
	1	Paard M.O. zonder verrolinrichting (285.001)	1	0	0	2015			
	1	Springkast piramidaal (206.220)	0	1	0	1995		Het lederen dek heeft gebruiksslijtage. EN916:2003 4.2, 5.2. Lichte speling op onderlinge delen. Advies: Op aangegeven termijn vervangen.(H)(H)	2018
	1	Minitrampoline Eurotramp (206.222.)	0	1	0	1998		Metaal frame aangetast door roest, slijtage aan veergaten, padding en springdek. Advies op termijn vervangen. (H)	2018
	2	Sticker vingerbeknelling	2	0	0	2016			
	4	Turnbank 360 cm incl. evenwichtslat 7 cm (206.223 t/m 226)	4	0	0	1995			
	2	Turnbank 360 cm incl. evenwichtslat 7 cm (206.227/228)	2	0	0	1995			
<input checked="" type="checkbox"/>	2	Trapezoïde groot (206.252/253)	0	0	2	1966		Frame heeft roestvorming, vloerrubbers uitgedroogd. Advies toestellen vervangen inclusief dekkanken, of lakken, schuren en vloerrubbers vervangen.(H) zie opvolgen aandachtspunten bij zaalinrichting. (H)	
	8	Vloerbescherming	0	8	0	1966		Slijtage vloerbescherming.	
	2	Dekplank	2	0	0	1990			
		Matten							
	4	Turnmat Bisonyl met richtloper 2-zijdig koppelbaar - lederen hoeken 150x100 cm - Hard (285.003 t/m 006)	4	0	0	2015			
	7	Turnmat Canvas met richtloper 2-zijdig koppelbaar - lederen hoeken 150x100 cm - Zacht (206.244 t/m 206.250)	0	7	0	1990		Hoes, rits en/of beluchtingsgaten verkeren in matige staat en de demping is afgenomen tot een matig niveau. Advies: deze mat op aangegeven termijn vervangen, kapotte leren hoeken verwijderen. (H)(H)(H)	2018
	1	Landingsmat Bisonyl met richtloper - lederen hoeken Hard (271.271)	1	0	0	2016			
	1	Lange mat Bisonyl met richtloper 10 meter (493.925)	1	0	0	2017			
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Mattenwagen t.b.v. turnmat horizontaal - 2 zwenkwielen (206.229)	0	0	1	1970		De duwstang heeft roestvorming. Te nemen maatregel: roest verwijderen, lakken met daarvoor bestaande verf. EN913:2008 5.1, 5.3 (H)(H)(H), of vervangen, zie tekst opvolgen aandachtspunten bij zaalinrichting. (H)	
	1	Mattenwagen t.b.v. turnmat verticaal (206.251)	1	0	0	1985			

Offerte	Aantal	ONDERHOUDSRAPPORT	In orde	In orde *	Afgekeurd	Bouwjaar	Acc Nr	Opmerkingen	Vervangen
							6220		
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Mattenwagen t.b.v. lange mat wiegmodel (206.242)	0	0	1	1975		De duwstang heeft roestvorming. Te nemen maatregel: roest verwijderen, lakken met daarvoor bestaande verf. EN913:2008 5.1, 5.3. Of vervangen. (H)(H) zie tekst opvolgen aandachtspunten bij zaalinrichting. (H)	
Turnen									
		Springplanken							
	2	Springplank bekleed School (285.010/011)	2	0	0	2015			
Zaalsporten									
		Badminton							
	2	Verrolbare badmintonstaander (206.264/265)	2	0	0	2000			
	2	Honkpaal (285.007/008.)	0	2	0	1995		De honkpaal heeft roestvorming. EN913:2008 5.1, 5.3. Actie: roest verwijderen, lakken met daarvoor bestaande verf. Ondersteuningspaal voor afscheidingsnet. Paal 285.008 is licht verbogen. (H)	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Honkpaal (484.868)	0	0	1	1975		De honkpaal heeft roestvorming. EN913:2008 5.1, 5.3. Actie: roest verwijderen, lakken met daarvoor bestaande verf.(H)(H) zie tekst opvolgen aandachtspunten bij zaalinrichting. (H)	
<input checked="" type="checkbox"/>	3	Honkpaal metalen voet (206.275 t/m 276 en 271.272)	0	0	3	1970		De honkpaal heeft roestvorming. Te nemen maatregel: roest verwijderen, lakken met daarvoor bestaande verf. EN913:2008 5.1, 5.3 (H)(H) of vervangen. Zie tekst opvolgen aandachtspunten bij zaalinrichting.(H)	
<input checked="" type="checkbox"/>	4	Honkpaal PU voet (206.267 t/m 270)	0	0	4	2000		De honkpaal heeft roestvorming. Te nemen maatregel: roest verwijderen, lakken met daarvoor bestaande verf. EN913:2008 5.1, 5.3 (H)(H) of vervangen. Zie tekst opvolgen aandachtspunten bij zaalinrichting. (H)	
Basketbal									
	1	Wandbasket vast (285.002.)	1	0	0	2015			
	1	Houten bord 120x90 cm	1	0	0	2015			
	1	Ring	1	0	0	2015			
	1	Sticker 'Niet aan ring hangen'	1	0	0	2017			
	2	Wandbasket electrisch ophijsbaar 225 cm uit de wand (001.003/004)	2	0	0	2005			

* = Niet afgekeurd maar kan binnenkort een veiligheidsrisico vormen

Offerte	Aantal	ONDERHOUDSRAPPORT	In orde	In orde *	Afgekeurd	Bouwjaar	Acc Nr 6220	Vervangen
							Opmerkingen	
	2	Ring antidunk	2	0	0	2005		
	2	Securit bord 180x105 cm	2	0	0	2005		
	2	Valbeveiliging	2	0	0	2016		
	2	Bedieningskast	0	2	0	2005	Bediening onder basket. Advies bedieningskastjes te verplaatsen. (H)	
	2	Polstering/Padding	2	0	0	2005		
	1	Basketbaltoren wedstrijd 225 uitsteek met veren (001.002)	0	1	0	2000	Roest aan metaal/handvat. Advies dit opnieuw te lakken. (H)(H) beginnende roest aan frame. (H)	
	1	Ring antidunk	1	0	0	2015		
	2	Sticker vingerbeknelling	2	0	0	2017		
	1	Securit bord 180x105 cm	1	0	0	2000		
	2	Stempel	2	0	0	2000		
	1	Padding	1	0	0	2015		
	1	Basketbaltoren wedstrijd 225 uitsteek met veren (001.001)	0	1	0	2000	Roest aan metaal/handvat. Advies opnieuw te lakken. (H)(H) beginnende roest aan frame. (H)	
	1	Polstering/Padding	1	0	0	2015		
	2	Sticker vingerbeknelling	2	0	0	2017		
	1	Securit bord 180x105 cm	1	0	0	2000		
	1	Ring antidunk	1	0	0	2015		
	2	Stempel	2	0	0	2015		
		Handbal						
	2	Handbaldoel 100 cm diep (206.262/263)	2	0	0	2000		
	4	Bevestiging vastzetinr. hout Hoog snelspan	4	0	0	2000		
	4	Sticker vingerbeknelling	4	0	0	2016		
		Korfbal						
	2	Spring-korfbalpaal telescopisch (206.260/261)	2	0	0	2000		
	3	Mand riet	3	0	0	2000		
		Inventarisatie elektrisch scorebord						
	0	Scorebord (elektrisch)	0	0	0	1985	Het aanwezige scorebord is op de inventarislijst opgenomen. Het bord is niet geïnspecteerd of onderhouden. Er is geen status oordeel over het scorebord gegeven.	
		Volleybal						
	6	Volleybalpaal aluminium (206.279 t/m 284)	6	0	0	1970		
	3	Volleybalverspanning touw/katrolverspanning koker	3	0	0	2007		

Offerte	Aantal	ONDERHOUDSRAPPORT	In orde	In orde *	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Acc Nr	Vervangen
								6220	
Overige									
	1	Ballenwagen Gaasmodel (206.288)	0	1	0	1975	Ingedekt. (H)(H)		
	1	Sticker beknellingsgevaar	1	0	0	2017			
	1	Ballenwagen Etagemodel (271.273)	0	1	0	1980	Aangepast door derden, gelast.		
	1	Sticker beknellingsgevaar	1	0	0	2017			
	1	Ballenwagen Gaasmodel (206.289)	1	0	0	2010			
	1	Sticker beknellingsgevaar	1	0	0	2017			
	1	Palen- nettenwagen (285.009)	1	0	0	2015			
	2	Bergingsnet	2	0	0	1980			
	4	Scorebord Tafelmodel (206.291 t/m 294)	4	0	0	2000			
	2	Afscheidingsnet zwenkarm muurmodel (206.286/287)	0	2	0	1995	Slijtage van de netten.(28 meter lang x 3 meter hoog.)+2 x ondersteunings staander. Advies: netten vervangen. (H)(H)(H)		2019
	2	Scheidsrechtersstoel Staand gebruik (206.295/296)	0	2	0	1985	Aluminium.Staan onstabiel op de vloer niet stelbaar. (H)		