

Onderhoudsrapport

Opdrachtgever:

HeTon Sport Kerkrade b.v.
Heiveldstraat 107
6466AJ KERKRADE

De onderhoudsbeurt is uitgevoerd bij:

Turnhal Kerkrade
Hertogenlaan 108
6463HN KERKRADE

Accommodatienummer:

Ordernummer:

Datum uitgevoerd:

Technische gegevens van de accommodatie:

Zaaltype: Turnhal
Inrichting door: Janssen Fritsen
Bouwjaar: 1995
Zaalhoogte BKV-OKW: 560 cm
Plafondtype: Open
Bevestiging: - / -
Dagmaat toestellenberging BxH: 390x240 cm

Opmerkingen	Opmerkingen vorig onderhoud
Rapport telefonisch besproken met Dhr Reinders. Afgekeurde toestellen uit de zaal verwijderen.	

De afgekeurde materialen vormen een veiligheidsrisico in uw zaal, wij adviseren u nadrukkelijk deze materialen in de huidige staat niet te gebruiken. Wij raden u daarom aan deze te verwijderen c.q. direct te laten repareren of vervangen.

Samenstelling afgekeurde toestellen				
Aantal	Toestel	Afgekeurd	Opmerkingen	Bouwjaar
1	Springkast piramidaal	1	Totaalstaat is geheel slecht, slijtage dek, leer glad, houtwerk op diverse plaatsen beschadigd/gescheurd en daardoor ruw/splinterig. Advies: AFVOEREN en/of vervangen voor multikast. (H)(H)(H)(H)	1980
1	Vloer: Turnvloer Club	0	Zie opmerking bij onderdelen.	2011
1	Belijning (Wit)	1	Slijtage aan uiteinden van de kliffenbanden, krullen op. Advies: vervangen (H)(H)	2011
1	Landingskuil	1	Slijtage kuilomranding en dan vooral bij open gedeelte (Pegasus) het houtwerk van de padding is gescheurd en door derden omgedraaid. Hierdoor is padding niet meer gelijk met de betonnen vloer. Als nog kans op verwonding. (H)(H)(H) Advies paddings geheel vervangen.	1995
1	Turnbank 360 cm incl. evenwichtslat 7 cm	1	Zie opmerking bij onderdelen. Na vervanging van de zitlat, wordt het toestel weer goed gekeurd .	1995
1	Zitlat (3 delen) (Afm= 300x8,5x2,1 cm)	1	Hoek van zitlat afgebroken. Kans op verwonding. EN913:2008 5.1. Actie: zitlat vervangen. (H)(H)(H)	1995
2	Mat: zachte dempingsmat 200x200	2	Hoes en rits verkeren in slechte staat en de demping is afgenomen tot een slecht niveau. Actie: vervangen. (H)	2008

1	Mattenwagen t.b.v. lange mat	1	Frame ruw/splinterig door roestvorming. Rubber wielen uitgedroogd. Advies: verwijderen. (H)(H)(H)(H). Geen offerte. Geen ruimte om de mat te vervoeren per wagen.	1970
---	------------------------------	---	---	------

Verbruikte materialen		
Aantal	Artikel nr	Omschrijving
6	3017997	Sticker "Pletgevaar"

Afgekeurde materialen zijn gemerkt.

Onderhoudsbeurt uitgevoerd door:
De heer Ronald Zaayer

Plaats: KERKRADE
Naam: I.O Dhr Reinders
Handtekening:



Offerte	Aantal	ONDERHOUDSRAPPORT	In orde	In orde *	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Acc Nr	Vervangen
								7718	
Plafondtoestellen									
	1	Klimtouw-/Touwladderinstallatie recht (00.073.513)	1	0	0	1995			
	1	Klimtouwrail Open profiel	1	0	0	1995			
	1	Wegtrektouw (12 mm)	0	1	0	1995	Touw wordt droog. Advies: gelijk vervangen met klimtouw wagens.		2020
	3	Klimtouw geslagen hennep - eindloos (L= 525 cm 1229525)	3	0	0	2016			
	3	Klimtouw wagen (Alle wagens)	0	3	0	1995	Lichte gebruiksslijtage op alle klimtouw wagens. Advies vervangen op aangegeven termijn.		2020
	3	Handmatige unit koord / disloqueerwartel aan touwblok (1 x 3 voudig - 00.272.968 t/m 00.272.970)	3	0	0	2016			
	1	Ringenhaak	1	0	0	1995			
	6	Riem	6	0	0	2016			
	3	Veiligheidssluiting ketting	3	0	0	2016			
	3	Koord	3	0	0	2016			
	3	hoekkatrol 1 voudig	3	0	0	2016			
	2	Instructiebordje	2	0	0	2016			
		Plafondunit accessoire							
	2	Trapezestok (00.274.708 & 00.274.709)	2	0	0	2000			
	1	Trapezestok (00.270.527)	1	0	0	1995			
Speellokaal									
		Speellokaal accessoire							
	1	Ladder Aluminium (00.073.566)	1	0	0	1995			
Zaalinrichting									
	1	Opvolgen aandachtspunten	1	0	0	2017	In de zaal bevinden zich één of meerdere toestellen waar, bij herhaling (H), aandachtspunten i.r.t. het veilige gebruik van het toestel is/zijn aangegeven. De aangegeven actie t.a.v. aandachtspunten voor een veilig gebruik is niet opgevolgd. Hierdoor is het toestel onveilig en is de status afgekeurd bij dit toestel aangeduid. ISO12100:2010.		
	1	Toekomstige vervangingen	1	0	0	2017	In de rapportage staat bij diverse toestellen een jaartal aangegeven in de kolom vervangen. Op basis van deze inspectie is de prognose dat die toestellen dan vervangen dienen te worden.		
	1	Plafondinspectie	1	0	0	2017	De plafondinspectie voor de betreffende toestellen is uitgevoerd op de datum aangegeven bij de kolom bouwjaar.		

Offerte	Aantal	ONDERHOUDSRAPPORT	In orde	In orde *	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Vervangen
	1	Markeringen	1	0	0	1995	Niet alle toestellen zijn voorzien van een toestelmarkering conform EN-normering. Op alle gekeurde toestellen is een T-SPEC identificatienummer aangebracht. NEN913:2008.	
	0	Logboek kastje	0	0	0	2016	In de zaal is geen logboekkastje aanwezig waarin documenten als logboek, gebruiksinstructies, onderhoudsrapporten, incidentenformulier, legionella preventieplan kunnen worden bewaard, zodat deze altijd in de zaal aanwezig zijn. NEN913:2008. Actie: logboekkastje aanbrengen.	
		Instructie en handleiding						
	1	Instructievideo Janssen-Fritsen	1	0	0	2016	Instructievideo's van gymnastiek-, turn en sporttoestellen zijn te vinden op het Janssen-Fritsen Youtube kanaal: www.youtube.com/user/JanssenFritsenGym	
	1	Handleiding Janssen-Fritsen	1	0	0	2016	Handleidingen van gymnastiek-, turn en sporttoestellen zijn te vinden op www.janssen-fritsen.nl/handleidingen . Deze kunnen opgeborgen worden in bijvoorbeeld een logboekkastje.	
Gymnastiek								
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Springkast piramidaal (00.073.518)	0	0	1	1980	Totaalstaat is geheel slecht, slijtage dek, leer glad, houtwerk op diverse plaatsen beschadigd/gescheurd en daardoor ruw/splinterig. Advies: AFVOEREN en/of vervangen voor multikast. (H)(H)(H)(H)	
	1	Minitrampoline open eind (00.073.519)	1	0	0	2014		
	4	Sticker vingerbeknelling	4	0	0	2015		
	3	Turnbank 360 cm incl. evenwichtslat 7 cm (00.073.522, 00.073.523 en 00.073.575)	3	0	0	1995		
	9	Zitlat (3 delen) (Afm= 300x8,5x2,1 cm)	9	0	0	1995		
	1	Turnbank 360 cm incl. evenwichtslat 7 cm (00.073.576)	0	0	1	1995	Zie opmerking bij onderdelen. Na vervanging van de zitlat, wordt het toestel weer goed gekeurd .	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Zitlat (3 delen) (Afm= 300x8,5x2,1 cm)	0	0	1	1995	Hoek van zitlat afgebroken. Kans op verwonding. EN913:2008 5.1. Actie: zitlat vervangen. (H)(H)(H)	
	1	Combiframe piramidaal (00.274.689)	1	0	0	1995		
	1	Dekplank bekleed (150 x 50 cm)	1	0	0	2005		
	1	Combiframe hoog / lang (00.274.690)	1	0	0	1995		
		Matten						

* = Niet afgekeurd maar kan binnenkort een veiligheidsrisico vormen

Offerte	Aantal	ONDERHOUDSRAPPORT	In orde	In orde *	Afgekeurd	Bouwjaar	Acc Nr	Opmerkingen	Vervangen
							7718		
	6	Turnmat Bisonyl 2-zijdig koppelbaar 150x100 cm - Hard (00.073.560 t/m 00.073.565)	6	0	0	2014			
	2	Landingsmat Bisonyl met richtloper - lederen hoeken Hard (00.073.558 & 00.073.559)	2	0	0	2014			
	1	Landingsmat Bisonyl met richtloper - lederen hoeken Hard (00.527.342)	1	0	0	2018			
	2	Landingsmat Bisonyl met richtloper - lederen hoeken Zacht (Blauw - 00.274.684 & 00.274.686)	0	2	0	1995		Hoes, rits en handgrepen verkeren in matige staat en de demping is afgenomen tot een matig niveau. Advies: deze mat op aangegeven termijn vervangen. 00.274.686 staat in ander zaal.	2019
	1	Lange mat Canvas met richtloper 10 meter (00.073.567)	0	1	0	1995		Hoes verkeert in matige staat en de demping is afgenomen tot een matig niveau. Advies: deze mat op aangegeven termijn vervangen.	2020
	1	Mattenwagen t.b.v. turnmat (Envelop model - 00.073.527)	1	0	0	2013			
	1	Mattenwagen t.b.v. lange mat (00.493.581)	0	0	1	1970		Frame ruw/splinterig door roestvorming. Rubber wielen uitgedroogd. Advies: verwijderen. (H)(H)(H)(H). Geen offerte. Geen ruimte om de mat te vervoeren per wagen.	
Turnen									
	1	Mattenpakket: (00.274.712)	1	0	0	2010		Het betreft een permanente inrichting. De wedstrijdmaten hebben een vaste locatie. De matten worden niet verplaatst. Er zijn afwijkingen geconstateerd. De totale matten set heeft één T-SPEC identificatienummer. Lichte slijtage aan klittenband. Demping wordt minder .	
	4	Vloervoorzieningen parterre toestellen	4	0	0	1995			
	16	Vloerpotje Gesloten	0	16	0	1995		Binnenwerk van de grondbussen kort worden minder. Vertonen lichte gebruiksslijtage. Advies: op aangegeven termijn vervangen.	2021
	2	Vaste oog (Tbv damesbrug club)	2	0	0	2002			
	2	Mat: zachte dempingsmat 200x200 (Blauw - 00.493.579 & 00.493.580)	2	0	0	2017			
	1	Mat: rondatomranding /- mat (Rood - 00.073.545)	1	0	0	2012			
<input checked="" type="checkbox"/>	2	Mat: zachte dempingsmat 200x200 (Rood - 00.073.540 & 00.073.543)	0	0	2	2008		Hoes en rits verkeren in slechte staat en de demping is afgenomen tot een slecht niveau. Actie: vervangen. (H)	
	2	Mat: handymat (00.274.698 & 00.274.700)	2	0	0	2015		Advies: 3 afgekeurde matjes laten verwijderen. (H)	

* = Niet afgekeurd maar kan binnenkort een veiligheidsrisico vormen

Offerte	Aantal	ONDERHOUDSRAPPORT	In orde	In orde *	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Vervangen
							Acc Nr 7718	
		Dames turntoestellen						
	1	Damesbrug verspanning (Club Spanband - 00.493.583)	0	1	0	1995	Verspanning wordt minder. Lichte gebruiksslijtage op alle banden.	2020
	1	Damesbrug verspanning (00.493.582)	1	0	0	2016		
	1	Damesbrug wedstrijd - Mexico (00.272.970)	1	0	0	2016		
	2	Ligger	2	0	0	2016		
	1	Evenwichtsbalk wedstrijd zonder schokdemping (00.073.556)	1	0	0	2010	Klein scheurtje dicht gemaakt.	
	2	Sticker vingerbeknelling	2	0	0	2017		
	1	Evenwichtsbalk Club Soft Top (00.527.343)	1	0	0	2018		
	2	Sticker vingerbeknelling	2	0	0	2018		
	1	Evenwichtsbalk Club Soft Top (00.527.344)	1	0	0	2018		
	2	Sticker vingerbeknelling	2	0	0	2018		
	1	Balkverbreder 300 cm	1	0	0	2018		
	1	Evenwichtsbalk - oefenbalk 5 meter (00.073.557)	1	0	0	1995		
		Heren & dames turntoestellen						
	1	Aanloopbanen wedstrijd (00.073.529)	1	0	0	2013		
	1	Pegases® (00.073.533)	0	1	0	2005	Bekleding is door slijtage erg glad en heeft een kleine scheur aan onderzijde van de hoes. Advies: terzijne tijd vervangen. Toestel tijdens gebruik WEL vastzetten aan de vloer. (H)	2019
	1	Vloer: Turnvloer Club (Recht - 00.274.692)	1	0	0	2011	Zie opmerking bij onderdelen.	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Belijning (Wit)	0	0	1	2011	Slijtage aan uiteinden van de klittenbanden, krullen op. Advies: vervangen (H)(H)	
	1	Tumblingbaan wedstrijd (00.274.693)	1	0	0	1995		
		Heren turntoestellen						
	1	Rekstok verspanning (Club - 00.493.585)	1	0	0	2016		
	1	Rekstok verspanning (München - 00.493.584)	1	0	0	2016		
	2	Rekstok ligger (training) (Januari 2018 - 00.527.345 & 00.527.346)	2	0	0	2018		
	1	Herenbrug wedstrijd - Pallas (00.073.531)	1	0	0	1995		
	2	Sticker vingerbeknelling	2	0	0	2018		
	2	Ligger	2	0	0	1995		
	1	Herenbrug wedstrijd - Overig (00.073.548)	1	0	0	1985		
	2	Sticker vingerbeknelling	2	0	0	2018		

Offerte	Aantal	ONDERHOUDSRAPPORT	In orde	In orde *	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Acc Nr	Vervangen
								7718	
	1	Herenbrug Club Junior - gesloten bodem (00.073.530)	0	1	0	1975	Toestel heeft gebruiksslijtage. Door het gebruik is het lakwerk licht beschadigd. En hebben de onderliggende delen speling gekregen. De stabiliteit/functionaliteit van het toestel is hierdoor afgenomen. EN913:2008 Actie: Toestel op aangegeven termijn vervangen.		2021
	1	Onderstel	0	1	0	1975	Lichte speling op verbinding tussen onderstel en standers. Geen actie noodzakelijk.		
	2	Ligger	2	0	0	1975			
	2	Sticker vingerbeknelling	2	0	0	2018			
	1	Ringstel vast aan plafond Olympisch - balk (Boven kuil - 00.073.550)	1	0	0	1995			
	2	Staalkabel (lengte?) (Standaard L=306)	2	0	0	2015			
	1	Ringstel vast aan plafond Olympisch - balk (073.549)	1	0	0	1995			
	2	Staalkabel (lengte?) (Standaard L=306)	2	0	0	2018			
	1	Rekstok wedstrijd - München (boven kuil - 00.073.525)	1	0	0	1995			
	1	Rekstok Club (00.073.526)	1	0	0	1995			
	2	Standers (Schuifbuis)	2	0	0	2018			
	1	Voltingepaard Wedstrijd Madrid (00.527.347)	1	0	0	2018			
	1	Rekstok ligger (wedstrijd) (00.272.972)	0	1	0	2016	De wedstrijd rekstok is bijna ouder dan 3 jaar. De fabrikant schrijft voor dat deze maximaal 3 jaar oud mag zijn. EN12197:1997. Actie: rekstok vervangen in 2019.		2019
		Springplanken							
	1	Springplank wedstrijd Iris Siver 5 veren (00.272.974)	1	0	0	2016			
	1	Springplank wedstrijd Kreon 7 veren rood (00.274.706)	0	1	0	2011	Bekleding is matig, fineerlaag los van onderveer, slijtage aan vloerrubbers. (H)		2019
	1	Springplank wedstrijd Kreon Gold 8 veren (00.272.973)	1	0	0	2016			
		Trainingstoestellen							
	2	Trainersplatform Ringstel (Kuil - 00.274.703 & 00.274.704)	2	0	0	1995			
	1	Sticker vingerbeknelling	1	0	0	2016			
	1	Trainersplatform Rekstok (00.274.701)	1	0	0	1995			
	1	Sticker vingerbeknelling	1	0	0	2016			
	1	Trainersplatform Damesbrug (Club - 00.274.702)	1	0	0	1995			
	1	Sticker vingerbeknelling	1	0	0	2016			
	1	Trainersplatform Herenbrug (00.274.705)	1	0	0	1995			

* = Niet afgekeurd maar kan binnenkort een veiligheidsrisico vormen

Offerte	Aantal	ONDERHOUDSRAPPORT	In orde	In orde *	Afgekeurd	Bouwjaar	Acc Nr	Opmerkingen	Vervangen
							7718		
	1	Plank (250 x 36 cm)	0	1	0	1995		Plank is licht beschadigd. Actie: geen actie noodzakelijk.	
	1	Sticker vingerbeknelling	1	0	0	2016			
	1	Voltigeer toestel Romp met beugel (00.073.552)	1	0	0	2014			
	1	Voltigeer toestel Bank met beugel (00.073.551)	1	0	0	2014			
	1	Voltigeer toestel Paddestoel 60cm (00.274.696)	0	1	0	1995		Romp wordt minder. Slijtage op gebruikersvlak. Advies: op aangegeven termijn vervangen.	2019
	1	Voltigeer toestel Paddestoel 60cm met beugel (00.274.695)	1	0	0	1985		Nieuwe romp 2018.	
	1	Saltogordel schroef junior (00.272.975)	1	0	0	2008			
	1	Trampolinekuil (00.073.537)	0	1	0	1995		Kuil trampolie heeft gebruiksslijtage. Door gebruik is het frame, bescherm-pad, stalen veren en springdek gesleten. En hebben de onderliggende delen speling gekregen. De stabiliteit/functionaliteit van het toestel is hierdoor afgenomen. Tevens lichte roestvorming op frame. EN913:2008 Actie: Toestel op aangegeven termijn vervangen.	2019
	2	Beschermingspad	0	2	0	1995		2 x flapbisonyl afgescheurd van pad.	
	1	Springdek (430x215)	0	1	0	1995		Stiksels beginnen door te slijten.	
	1	Frame	0	1	0	1995		Slijtage op diverse veer bevestigings punten.	
	1	Longe 2-punts Koord (op rail, boven kuil - 00.073.546)	1	0	0	1995			
	1	Longe 4-punts (00.073.538)	1	0	0	1995			
	1	Trainingsmaterialen: krachtbank (00.073.544)	1	0	0	1995			
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Landingskuil (gecombineerd 073.554)	0	0	1	1995		Slijtage kuilomranding en dan vooral bij open gedeelte (Pegasus) het houtwerk van de padding is gescheurd en door derden omgedraaid. Hierdoor is padding niet meer gelijk met de betonnen vloer. Als nog kans op verwonding. (H)(H)(H) Advies paddings geheel vervangen.	
<input checked="" type="checkbox"/>	6	Schuimblokken	0	6	0	1995		6 m3 te weinig aan schuim blokken. Advies toevoegen. (H)(H)	
	1	Plankoline® (00.493.578)	1	0	0	2012			
	1	Sticker vingerbeknelling	1	0	0	2016			