

Onderhoudsrapport

Opdrachtgever:

HeTon Sport Kerkrade b.v.
Heiveldstraat 107
6466AJ KERKRADE

De onderhoudsbeurt is uitgevoerd bij:

Gymzaal Stg Turncentrum
Hertogenlaan 108
6463HN KERKRADE

Accommodatienummer: **Ordernummer:** **Datum uitgevoerd:**

Technische gegevens van de accommodatie:

Zaaltype	Gymzaal	Plafondtype	Gesloten
Inrichting door	Janssen Fritsen	Bevestiging	- / -
Bouwjaar	1967	Dagmaat toestellenberging BxH:	1x300x260 cm
Zaalhoogte BKV-OKW:	545 cm		

Opmerkingen	Opmerkingen vorig onderhoud
Volgens afspraak met dhr Reinders.	Volgens afspraak met dhr. Rempelberg

De afgekeurde materialen vormen een veiligheidsrisico in uw zaal, wij adviseren u nadrukkelijk deze materialen in de huidige staat niet te gebruiken. Wij raden u daarom aan deze te verwijderen c.q. direct te laten repareren of vervangen.

Samenstelling afgekeurde toestellen			
Aantal Toestel	Afgekeurd	Opmerkingen	Bouwjaar
1 Combiframe laag / lang	0	1 x klittenband kapot, 1 x klittenband werking matig. Advies beide klittenbanden vervangen. Het dek heeft openingen groter dan 8 mm, kans op beknelling. Advies dek opnieuw bekleden of vervangen. (50 x 150 cm)	1995
1 Dekplank bekleed (150 x 50 cm)	1	Zie tekst en foto hoofdtoestel	1995
2 Klittenband	2	Zie tekst hoofdtoestel	1995
1 Bankblad	1	Splintervorming en beschadigingen aan hout en/of lakwerk. Gebruiker kan zich verwonden aan toestel. EN913:2008 5.1. Actie: schuren en lakken of vervangen, of verwijderen.	1990
1 Turnmat Bisonyl met richtloper 2-zijdig koppelbaar	1	De hoes, rits en/of beluchtigsgaten verkeren in slechte staat. En de demping is niet gelijkmatig of onvoldoende over het hele oppervlak. Actie: gehele mat vervangen of verwijderen.	1980
6 Turnmat Bisonyl niet koppelbaar 150x100 cm - Zacht	6	De hoes, rits en/of beluchtigsgaten verkeren in slechte staat. En de demping is niet gelijkmatig of onvoldoende over het hele oppervlak. Actie: gehele mat vervangen of verwijderen.	1980

1	Evenwichtsbalk - oefenbalk	1	Beknellingsgevaar. Opening groter dan 8 mm in gebruiksvlak van toestel. Een vinger en/of teen kan hierin bekneld raken. EN913:2008 5.2a. Totaalstaat matig. Advies gaten repareren of gehele toestel vervangen.	1975
6	Flexoturninstallatie@ Zuil	6	installatie afkeur, klemming functioneerd niet, afgebroken bouten . Geen accessoires aanwezig.(H)(H)(H)	1967
1	Mattenwagen t.b.v. landingsmat tweevoudig	1	Mattenwagen is erg onstabiel. De wagen kan eenvoudig omkantelen. EN913:2008 5.1. Actie: mattenwagen vervangen door type dat niet kan omkantelen. (H)(H)(H)	1980
2	Trapezoïde groot	2	Frame heeft roestvorming. EN913:2008 5.1, 5.3. Vloerrubbers versleten, dekplanken beschadigd. Advies toestel oplet vervangen inclusief dekplanken. (H)(H). Zie tekst opvolgen aandachtspunten bij zaalinrichting	1967
8	Vloerbescherming	8	Zie tekst hoofdtoestel	1967
2	Dekplank	2	Zie tekst hoofdtoestel	1967

Verbruikte materialen

Aantal	Artikel nr	Omschrijving
2	3017997	Sticker "Pletgevaar"
2	3129004	Drukblokje van klemsluiting
1	3133010	Rubbervoet turnbank, oud

Wij zullen u een offerte sturen voor de aangegeven artikelen. Afgekeurde materialen zijn gemerkt.

Onderhoudsbeurt uitgevoerd door:
De heer Frank van Hulsen

Plaats: KERKRADE
Naam: l.o. dhr. Reinders
Handtekening:

F v H

Offerte	Aantal	ONDERHOUDSRAPPORT	In orde	In orde *	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Vervangen
							Acc Nr 6224	
Plafondtoestellen								
	1	Klimtouw-/Touwladderinstallatie bocht (271.569)	1	0	0	2015		
	8	Klimtouw geslagen hennep - lederen sok (1229512 512 cm)	8	0	0	2015		
	3	Ringstel koord / disloqueerwartel aan touwblok (271.573 t/m271.575)	3	0	0	2017		
	1	Kettingbak meervoudig onbekleed	1	0	0	2017		
	3	Koord	3	0	0	2017		
	1	Instructiebordje	1	0	0	2017		
	1	Veiligheidssluiting ketting (3 voudig)	1	0	0	2017		
	1	Ringenhaak	1	0	0	2015		
Speellokaal								
		Speellokaal accessoire						
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Bankblad (484.853)	0	0	1	1990	Splintervorming en beschadigingen aan hout en/of lakwerk. Gebruiker kan zich verwonden aan toestel. EN913:2008 5.1. Actie: schuren en lakken of vervangen, of verwijderen.	
	1	Ladder Hout Breed (484.850)	0	1	0	1990	Lichte beschadigingen aan het houtwerk, onderste beugels ontbreken.	
	1	Kantelblok (484.852)	0	1	0	1990	Geen vloerrubbers aanwezig. Advies aanbrengen.	
Sportvloer								
	1	Elastische rubbervloer	1	0	0	1985	De inspectie van de sportvloer is visueel uitgevoerd. De beoordeling is op basis van ervaring van de inspecteur. De waarneming is zuiver indicatief. Indien de vloer, niet als goed/in orde, wordt aangemerkt, adviseren wij om contact op te nemen met uw vloerleverancier voor een deskundig oordeel.	
Zaalinrichting								
	0	Speeltoestellen in gymzaal	0	0	0	2017	In de zaal zijn toestellen voor een speellokaal aanwezig. Deze toestellen zijn ontworpen voor gebruik door kinderen tot 7 jaar. Deze toestellen niet gebruiken voor andere doelgroepen. Hiervoor zijn ze niet ontworpen. Het veilig gebruik kan voor andere doelgroepen niet gegarandeerd worden. NEN913:2008. Actie: gebruikers hierover informeren.	

Offerte	Aantal	ONDERHOUDSRAPPORT	In orde	In orde *	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Acc Nr	Vervangen
								6224	
	0	Opvolgen aandachtspunten	0	0	0	2018	In de zaal bevinden zich één of meerdere toestellen waar, bij herhaling (H), aandachtspunten i.r.t. het veilige gebruik van het toestel is/zijn aangegeven. De aangegeven actie t.a.v. aandachtspunten voor een veilig gebruik is niet opgevolgd. Hierdoor is het toestel onveilig en is de status afgekeurd bij dit toestel aangeduid. ISO12100:2010.		
	0	Toekomstige vervangingen	0	0	0	2018	In de rapportage staat bij diverse toestellen een jaartal aangegeven in de kolom vervangen. Op basis van deze inspectie is de prognose dat die toestellen dan vervangen dienen te worden.		
	0	Markeringen	0	0	0	2017	Niet alle toestellen zijn voorzien van een toestelmarkering conform EN-normering. Op alle gekeurde toestellen is een T-SPEC identificatienummer aangebracht. NEN913:2008.		
	0	Logboek kastje	0	0	0	2017	In de zaal is geen logboekkastje aanwezig waarin documenten als logboek, gebruiksinstructies, onderhoudsrapporten, incidentenformulier, legionella preventieplan kunnen worden bewaard, zodat deze altijd in de zaal aanwezig zijn. NEN913:2008. Actie: logboekkastje aanbrengen.		
		Instructie en handleiding							
	0	Instructievideo Janssen-Fritsen	0	0	0	2017	Instructievideo's van gymnastiek-, turn en sporttoestellen zijn te vinden op het Janssen-Fritsen Youtube kanaal: www.youtube.com/user/JanssenFritsenGym		
	0	Handleiding Janssen-Fritsen	0	0	0	2017	Handleidingen van gymnastiek-, turn en sporttoestellen zijn te vinden op www.janssen-fritsen.nl/handleidingen		
Vloertoestellen									
	6	Flexoturninstallatie® Zuil	0	0	6	1967	installatie afkeur, klemming functioneerd niet, afgebroken bouten . Geen accessoires aanwezig.(H)(H)(H)		
Wandtoestellen									

Offerte	Aantal	ONDERHOUDSRAPPORT	In orde	In orde *	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Vervangen
							Acc Nr 6224	
	4	Klimraam hout, niet draaibaar 3-vaks (73.567 t/m 73.570)	0	4	0	1967	zware bediening, beschadigingen houtwerk, grendelhuizen pennen verbogen of aangepast, afstand naar de muur/basket is minder dan 85 cm.. advies: klimramen vernieuwen voor 2x 4vaks uitvoering (H)(H)(H)	2019
	4	Max. aantal personen (4) sticker	4	0	0	2016		
	8	Contragewicht	8	0	0	1967		
Gymnastiek								
	1	Bok (73.571)	1	0	0	1980		
	1	Bok M.O. (271.576)	1	0	0	2015		
	1	Springkast piramidaal (73.573)	0	1	0	1980	Toestel heeft gebruiksslijtage. Door het gebruik is het houtwerk licht beschadigd. En hebben de onderliggende delen speling gekregen. De stabiliteit/functionaliiteit van het toestel is hierdoor afgenomen. Slijtage van het springdek. EN913:2008 Actie: Toestel op aangegeven termijn vervangen. (H)	2019
	1	Springkast piramidaal (527.102)	1	0	0	2017		
	1	Minitrampoline open eind (73.574)	0	1	0	1980	Lichte roestvorming op het frame, slijtage aan veehouders, springdek en padding. Advies op termijn compleet vervangen	2019
	2	Sticker vingerbeknelling	2	0	0	2016		
	2	Turnbank 360 cm incl. evenwichtslat 7 cm (73.521 en 73.520)	2	0	0	2000		
	1	Turnbank 360 cm incl. evenwichtslat 7 cm (73.577)	0	1	0	1967	Frame heeft roestvorming, en is licht ontzet. Advies op termijn vervangen (H)(H)	2019
	1	Turnbank 360 cm incl. evenwichtslat 7 cm (73.578)	0	1	0	1980	Toestel heeft gebruiksslijtage. Door het gebruik is het houtwerk licht beschadigd. EN913:2008 Actie: er is nu geen actie noodzakelijk.	
<input checked="" type="checkbox"/>	2	Trapezoïde groot (73.582 en 274.710)	0	0	2	1967	Frame heeft roestvorming. EN913:2008 5.1, 5.3. Vloerrubbers versleten, dekplanken beschadigd. Advies toestel ompleet vervangen inclusief dekplanken. (H)(H). Zie tekst opvolgen aandachtspunten bij zaalinrichting	
	2	Dekplank	0	0	2	1967	Zie tekst hoofdtoestel	
	8	Vloerbescherming	0	0	8	1967	Zie tekst hoofdtoestel	
	1	Combiframe piramidaal (073.584)	1	0	0	1995		
	1	Combiframe laag / lang (073.583)	0	1	0	1995	1 x klittenband kapot, 1 x klittenband werking matig. Advies beide klittenbanden vervangen. Het dek heeft openingen groter dan 8 mm, kans op beknelling. Advies dek opnieuw bekleden of vervangen. (50 x 150 cm)	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Dekplank bekleed (150 x 50 cm)	0	0	1	1995	Zie tekst en foto hoofdtoestel	

* = Niet afgekeurd maar kan binnenkort een veiligheidsrisico vormen

Offerte	Aantal	ONDERHOUDSRAPPORT	In orde	In orde *	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Acc Nr	Vervangen
								6224	
<input checked="" type="checkbox"/>	2	Klittenband	0	0	2	1995	Zie tekst hoofdtoestel		
		Matten							
	2	Turnmat Bisonyl niet koppelbaar 150x100 cm - Hard (527.104 en 527.105)	2	0	0	1995			
<input checked="" type="checkbox"/>	6	Turnmat Bisonyl niet koppelbaar 150x100 cm - Zacht (271.579, 271.585, 271.586, 484.854 t/m 484.856)	0	0	6	1980	De hoes, rits en/of beluchtigsgaten verkeren in slechte staat. En de demping is niet gelijkmatig of onvoldoende over het hele oppervlak. Actie: gehele mat vervangen of verwijderen.		
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Turnmat Bisonyl met richtloper 2-zijdig koppelbaar (Oranje/groen 484.857)	0	0	1	1980	De hoes, rits en/of beluchtigsgaten verkeren in slechte staat. En de demping is niet gelijkmatig of onvoldoende over het hele oppervlak. Actie: gehele mat vervangen of verwijderen.		
	1	Landingsmat Bisonyl met richtloper - lederen hoeken Hard (271.594)	1	0	0	2015			
	1	Landingsmat Bisonyl met richtloper - lederen hoeken Zacht (274.686)	0	1	0	1995	Hoes, rits en/of beluchtigsgaten verkeren in matige staat en de demping is afgenomen tot een matig niveau. Actie: deze mat op aangegeven termijn vervangen.		2019
	1	Landingsmat Canvas zonder richtloper - lederen hoeken Zacht (271.596)	0	1	0	2000	Gaas van beluchting 2 x weg, demping is afgenomen tot een matig niveau. Advies op termijn vervangen.		2019
	1	Lange mat Bisonyl met richtloper 10 meter (271.577)	0	1	0	2000	De mat heeft verschillende donkere ondefinieerbare vlekken, geen schimmel.		
	1	Mattenwagen t.b.v. turnmat horizontaal - 2 zwenkwielen	0	1	0	1980	De duwstang heeft roestvorming. EN913:2008 5.1, 5.3. Actie: roest verwijderen, lakken met daarvoor bestaande verf.		
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Mattenwagen t.b.v. landingsmat tweevoudig (527.103)	0	0	1	1980	Mattenwagen is erg onstabiel. De wagen kan eenvoudig omkantelen. EN913:2008 5.1. Actie: mattenwagen vervangen door type dat niet kan omkantelen. (H)(H)(H)		
	1	Mattenwagen t.b.v. lange mat (527.107)	1	0	0	2017			
	1	Mattenwagen t.b.v. lange mat neerklapbare beugel (73.581)	1	0	0	2010			
Turnen									
	1	Vloervoorzieningen parterre toestellen	1	0	0	1980			
	4	Tuimelhaak staal	4	0	0	1980			
		Dames turntoestellen							

* = Niet afgekeurd maar kan binnenkort een veiligheidsrisico vormen

Offerte	Aantal	ONDERHOUDSRAPPORT	In orde	In orde *	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Acc Nr	Vervangen
								6224	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Evenwichtsbalk - oefenbalk (271.597)	0	0	1	1975	Beknellingsgevaar. Opening groter dan 8 mm in gebruiksvlak van toestel. Een vinger en/of teen kan hierin bekneld raken. EN913:2008 5.2a. Totaalstaat matig. Advies gaten repareren of gehele toestel vervangen.		
		Heren turntoestellen							
	1	Herenbrug Club - verrolbaar Junior - gesloten bodem (073.586)	1	0	0	1980	EN 913: 2008 5.2 Waarschuwingsticker beknellingsgevaar aangebracht. 1 x dopje bij hendel verrolinrichting ontbreekt.		
	2	Sticker vingerbeknelling	2	0	0	2018			
		Springplanken							
	2	Springplank wedstrijd Budapest (73.534 en 73.535)	0	2	0	2010	Het rubber kapje van de springplank vertoont slijtage/is kapot. EN913:2008 Advies: het kapje laten repareren of vervangen.		
	2	Eindkapje	0	2	0	2010	Zie tekst hoofdtoestel		
Zaalsporten									
		Badminton							
	3	Honkpaal metalen voet (271.590 t/m 271.592)	3	0	0	2015			
		Basketbal							
	2	Wandbasket met gasveer (484.846 en 484.847)	2	0	0	2017			
	2	Sticker 'Niet aan ring hangen'	2	0	0	2017			
	2	Houten bord 120x90 cm	2	0	0	2017			
	2	Ring vast	2	0	0	2017			
		Korfbal							
	2	Spring-korfbalpaal telescopisch (73.589 en 73.590)	2	0	0	1985			
	2	Mand	2	0	0	1985			
	2	Mand riet	2	0	0	1975			
		Volleybal							
	1	Volleybalpaal metaal (527.106)	0	1	0	2017	Schuifstrippen zijn in eigen beheer aangepast. Zie foto.		
	3	Volleybalprofiel doorlopend opbouw (73.592 t/m 73.594)	0	3	0	1967	Roestvorming, 73.594 opnieuw gelast. (H)(H)		
Overige									

Offerte	Aantal		In orde	In orde *	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Vervangen
		ONDERHOUDSRAPPORT						
	2	Ballenwagen Etagemodel (484.848 en 484.849)	2	0	0	1980	Roestvorming op frame. EN913:2008 5.1, 5.3. Actie: roest verwijderen, lakken met daarvoor bestaande verf of ballenwagen vervangen.	

Acc Nr 6224