

Onderhoudsrapport

Opdrachtgever:

HeTon Sport Kerkrade b.v.
Heiveldstraat 107
6466AJ KERKRADE

De onderhoudsbeurt is uitgevoerd bij:

Gymzaal Singelweg
Singelweg 3
6467CE KERKRADE

Accommodatienummer: **Ordernummer:** **Datum uitgevoerd:**

Technische gegevens van de accommodatie:

| | | | |
|-----------------------|---------|--------------------------------|----------------|
| Zaaltype | Gymzaal | Plafondtype | Gesloten |
| Inrichting door | Schelde | Bevestiging | Plafond / Hout |
| Bouwjaar | 1970 | Dagmaat toestellenberging BxH: | 710x300 cm |
| Zaalhoogte BKV-OKW: | 560 cm | | |

| Opmerkingen | Opmerkingen vorig onderhoud |
|-------------------------------------|---|
| Volgens afspraak met dhr. Reinders. | Op 3 februari 2017 worden de ringstellen verwijderd/vernieuwd en de sportramen verwijderd. Afgekeurde materialen worden nog afgevoerd. Gesproken met dhr. Rompelberg. |

De afgekeurde materialen vormen een veiligheidsrisico in uw zaal, wij adviseren u nadrukkelijk deze materialen in de huidige staat niet te gebruiken. Wij raden u daarom aan deze te verwijderen c.q. direct te laten repareren of vervangen.

| Samenstelling afgekeurde toestellen | | | |
|-------------------------------------|---|-----------------------|----------|
| Aantal Toestel | | Afgekeurd Opmerkingen | Bouwjaar |
| 2 | Klimtouw-/Touwladderinstallatie recht | 0 | 1970 |
| 6 | Klimtouw geslagen hennep (1229512 512 cm) | 6 | 1970 |
| 2 | Klimtouw geslagen hennep (1229512) | 2 | 1970 |
| 2 | Klimraam hout, niet draaibaar 4-vaks | 2 | 1970 |
| 1 | Grendelhuis | 1 | 1970 |
| 1 | Contragewicht | 1 | 1970 |

| | | | | |
|---|---|---|--|------|
| 6 | Turnbank 360 cm incl. evenwichtslat 7 cm | 6 | De laklaag van de zitlat(ten) is grotendeels versleten. Hierdoor kan het hout uitdrogen en gaan splinteren. EN913 2008 5.1. De frames hebben roestvorming en de banken hebben geen verrolinrichting. 1 x loszittende klamp verwijderd. Advies vervangen door 5 x turnbank 360 incl. evenwichtslat (1 nieuwe bank reeds aanwezig) (H)(H). Zie tekst opvolgen | 1970 |
| 5 | Turnmat Canvas 2-zijdig koppelbaar - lederen hoeken 150x100 cm - Hard | 5 | Beknellingsgevaar. Opening groter dan 8 mm in gebruiksvlak van toestel. Een vinger en/of teen kan hierin bekneld raken. EN913:2008 5.2a. Advies : | 1985 |
| 2 | Mattenwagen t.b.v. turnmat verticaal | 2 | De duwstang heeft roestvorming. EN913:2008 5.1, 5.3. Actie: roest verwijderen, lakken met daarvoor bestaande verf, of vervangen. (H)(H)(H) | 1970 |
| 1 | Mattenwagen t.b.v. lange mat wiegmodel | 1 | De duwstang heeft roestvorming. EN913:2008 5.1, 5.3. Wielen versleten, onhandig in gebruik. Advies vervangen voor mattenwagen met neerklapbare beugel (H)(H)(H). Zie tekst opvolgen aandachtspunten bij zaalinrichting | 1970 |
| 1 | Herenbrug Club Junior - gesloten bodem | 1 | Ligger is licht beschadigd. Een turner kan dit tijdens zijn oefening voelen bij het plaatsen van zijn handen op de ligger. Als reactie kan hij zijn hand verplaatsen, waardoor hij de oefening zeer waarschijnlijk moet afbreken. Advies: ligger licht schuren. Een ervaren turner kan dit zelfstandig uitvoeren. Roestvorming op het frame (H)(H)(H). Zie tekst opvolgen aandachtspunten bij zaalinrichting. | 1970 |
| 1 | Springplank bekleed | 1 | De oorspronkelijke veercapaciteit is lager dan 50%. Hierdoor kan bij springen blessures ontstaan. EN913:2008. Roestvorming op metalen strip. Actie: springplank verwijderen of vervangen. | 1980 |
| 2 | Vloervoorzieningen parterre toestellen | 2 | De vloervoorziening van dit toestel bevat open haken. Tijdens het gebruik kan de verspanning (onbedoeld) los komen. De verspanning heeft geen borging. Dit risico kan gereduceerd worden of worden weggenomen. EN915:2008 4.3, EN913:1998, EN-ISO12100-1:2010. Actie: alleen vervangen indien er turntoestellen met verspanning gebruikt gaan worden. | 1970 |

Verbruikte materialen

| Aantal | Artikel nr | Omschrijving |
|--------|------------|---------------------------|
| 1 | 3133120 | Afdekdop t.b.v. Multikast |

Wij zullen u een offerte sturen voor de aangegeven Afgekeurde materialen zijn gemerkt.
artikelen.

Onderhoudsbeurt uitgevoerd door:
De heer Frank van Hulsen

Plaats: KERKRADE
Naam: l.o. dhr. Reinders
Handtekening:

F v H

| Offerte | Aantal | ONDERHOUDSRAPPORT | In orde | In orde * | Afgekeurd | Bouwjaar | Opmerkingen | Vervangen |
|-------------------------------------|--------|---|---------|-----------|-----------|----------|--|-----------|
| | | | | | | | Acc Nr 6221 | |
| Plafondtoestellen | | | | | | | | |
| | 2 | Klimtouw-/Touwladderinstallatie recht (73843, 73844) | 2 | 0 | 0 | 1970 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 2 | Klimtouw geslagen hennep (1229512) | 0 | 0 | 2 | 1970 | Touw heeft ernstige slijtage/beschadigingen aan onderzijde, gevaar bij zitten en/of staan bij inklimmen. Let op koppelstuk nodig voor jf-touw. (Zie foto andere klimtouwinstallatie) (H) Advies vervangen mbv steiger. | |
| | 4 | Klimtouw gevlochten hennep - lederen sok (1229512 512) | 4 | 0 | 0 | 2011 | | |
| | 1 | Wegtrektouw | 0 | 1 | 0 | 1970 | Touw heeft slijtage. Advies vervangen gelijktijdig met klimtouwen. (10 mm) | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 6 | Klimtouw geslagen hennep (1229512 512 cm) | 0 | 0 | 6 | 1970 | Slijtage onderin bij sok.Touwen verpulveren. Let op....Schelde wagens daar is koppelstuk voor nodig tbv JF klimtouw. Advies vervangen, met steiger. | |
| | 3 | Handmatige unit koord / disloqueerwartel aan touwblok (271.565 t/m 271.567) | 3 | 0 | 0 | 2017 | | |
| | 6 | Turn ring | 6 | 0 | 0 | 2017 | | |
| | 1 | Instructiebordje | 1 | 0 | 0 | 2017 | | |
| | 3 | Koord | 3 | 0 | 0 | 2017 | | |
| | 1 | Veiligheidssluiting (1 x 3-voudig) | 1 | 0 | 0 | 2017 | | |
| Sportvloer | | | | | | | | |
| | 1 | Elastische rubbervloer | 1 | 0 | 0 | 1970 | De inspectie van de sportvloer is visueel uitgevoerd. De beoordeling is op basis van ervaring van de inspecteur. De waarneming is zuiver indicatief. Indien de vloer, niet als goed/in orde, wordt aangemerkt, adviseren wij om contact op te nemen met uw vloerleverancier voor een deskundig oordeel. | |
| Zaalinrichting | | | | | | | | |
| | 0 | Opvolgen aandachtspunten | 0 | 0 | 0 | 2018 | In de zaal bevinden zich één of meerdere toestellen waar, bij herhaling (H), aandachtspunten i.r.t. het veilige gebruik van het toestel is/zijn aangegeven. De aangegeven actie t.a.v. aandachtspunten voor een veilig gebruik is niet opgevolgd. Hierdoor is het toestel onveilig en is de status afgekeurd bij dit toestel aangeduid. ISO12100:2010. | |

| Offerte | Aantal | ONDERHOUDSRAPPORT | In orde | In orde * | Afgekeurd | Bouwjaar | Opmerkingen | Acc Nr | Vervangen |
|-------------------------------------|--------|---|---------|-----------|-----------|----------|---|--------|-----------|
| | | | | | | | | 6221 | |
| | 0 | Toekomstige vervangingen | 0 | 0 | 0 | 2018 | In de rapportage staat bij diverse toestellen een jaartal aangegeven in de kolom vervangen. Op basis van deze inspectie is de prognose dat die toestellen dan vervangen dienen te worden. | | |
| | 0 | Plafondinspectie (Klimtouwinstallatie, ringstel) | 0 | 0 | 0 | 2018 | De plafondinspectie voor de betreffende toestellen is uitgevoerd op de datum aangegeven bij de kolom bouwjaar. | | |
| | 0 | Markeringen | 0 | 0 | 0 | 2017 | Niet alle toestellen zijn voorzien van een toestelmarkering conform EN-normering. Op alle gekeurde toestellen is een T-SPEC identificatienummer aangebracht. NEN913:2008. | | |
| | 0 | Logboek kastje | 0 | 0 | 0 | 2017 | In de zaal is geen logboekkastje aanwezig waarin documenten als logboek, gebruiksinstructies, onderhoudsrapporten, incidentenformulier, legionella preventieplan kunnen worden bewaard, zodat deze altijd in de zaal aanwezig zijn. NEN913:2008. Actie: logboekkastje aanbrengen. | | |
| Instructie en handleiding | | | | | | | | | |
| | 0 | Instructievideo Janssen-Fritsen | 0 | 0 | 0 | 2017 | Instructievideo's van gymnastiek-, turn en sporttoestellen zijn te vinden op het Janssen-Fritsen Youtube kanaal: www.youtube.com/user/JanssenFritsenGym | | |
| | 0 | Handleiding Janssen-Fritsen | 0 | 0 | 0 | 2017 | Handleidingen van gymnastiek-, turn en sporttoestellen zijn te vinden op www.janssen-fritsen.nl/handleidingen | | |
| | 0 | Handleiding Schelde Sports | 0 | 0 | 0 | 2017 | Handleidingen van gymnastiek-, turn en sporttoestellen zijn te vinden op www.janssen-fritsen.nl/handleidingen | | |
| | 0 | Instructievideo Schelde Sports | 0 | 0 | 0 | 2017 | Instructievideo's van gymnastiek-, turn en sporttoestellen zijn te vinden op het Janssen-Fritsen Youtube kanaal: www.youtube.com/user/JanssenFritsenGym | | |
| Wandtoestellen | | | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 2 | Klimraam hout, niet draaibaar 4-vaks (73847, 73848) | 0 | 0 | 2 | 1970 | Stijlen beschadigd, 1 x grendelhuis defect (73848), 1 x staalkabel ernstig beschadigd (73847). Splintervorming (73847). Advies compleet vervangen. | | |
| | 2 | Grendelhuis | 0 | 2 | 0 | 1970 | Pen van vergrendeling verbogen. | | |
| | 2 | Max. aantal personen (4) sticker | 2 | 0 | 0 | 2015 | | | |
| | 3 | Contragewicht | 3 | 0 | 0 | 1970 | | | |
| | 3 | Grendelhuis | 3 | 0 | 0 | 2015 | | | |

* = Niet afgekeurd maar kan binnenkort een veiligheidsrisico vormen

| Offerte | Aantal | ONDERHOUDSRAPPORT | In orde | In orde * | Afgekeurd | Bouwjaar | Opmerkingen | Vervangen |
|-------------------------------------|--------|---|---------|-----------|-----------|----------|--|-----------|
| | | | | | | | Acc Nr 6221 | |
| | 1 | Grendelhuis | 0 | 0 | 1 | 1970 | Pen afgebroken. Zie ook tekst en foto hoofdtoestel. | |
| | 1 | Contragewicht | 0 | 0 | 1 | 1970 | Staal kabel beschadigd. Zie ook tekst en foto hoofdtoestel. | |
| Gymnastiek | | | | | | | | |
| | 1 | Bok L.O. zonder verrolinrichting (271.562) | 1 | 0 | 0 | 2015 | | |
| | 1 | Springkast Multi-kast® (271.563) | 1 | 0 | 0 | 2015 | | |
| | 1 | Minitrampoline Eurotramp (super 73849) | 0 | 1 | 0 | 2005 | Slijtage aan padding. | |
| | 2 | Sticker vingerbeknelling | 2 | 0 | 0 | 2017 | | |
| | 1 | Beschermingspad | 0 | 1 | 0 | 2005 | Slijtage aan padding, 1 x gerepareerd. Advies op termijn vervangen. | 2019 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 6 | Turnbank 360 cm incl. evenwichtslat 7 cm (excl. verrolinrichting 73850 t/m 73855) | 0 | 0 | 6 | 1970 | De laklaag van de zitlat(ten) is grotendeels versleten. Hierdoor kan het hout uitdrogen en gaan splinteren. EN913 2008 5.1. De frames hebben roestvorming en de banken hebben geen verrolinrichting. 1 x loszittende klamp verwijderd. Advies vervangen door 5 x turnbank 360 incl. evenwichtslat (1 nieuwe bank reeds aanwezig) (H)(H). Zie tekst opvolgen aandachtspunten bij zaalinrichting | |
| | 1 | Turnbank 360 cm incl. evenwichtslat 7 cm (271.568) | 1 | 0 | 0 | 2015 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 2 | Trapezoiëde groot (73872, 73873) | 0 | 2 | 0 | 1970 | Frame heeft roestvorming. Te nemen maatregel: roest verwijderen, lakken met daarvoor bestaande verf. EN913:2008 5.1, 5.3, of vervangen inclusief dekplanken. (Aanwezige dekplanken zijn afgekeurd en worden afgevoerd) | |
| | 1 | Dekplank | 1 | 0 | 0 | 1970 | | |
| Matten | | | | | | | | |
| | 3 | Turnmat Bisonyl met richtloper 2-zijdig koppelbaar - lederen hoeken 150x100 cm - Hard (527.027 t/m 527.029) | 3 | 0 | 0 | 2017 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 5 | Turnmat Canvas 2-zijdig koppelbaar - lederen hoeken 150x100 cm - Hard (73856, 73857, 73858, 73860 en 484.799) | 0 | 0 | 5 | 1985 | Beknellingsgevaar. Opening groter dan 8 mm in gebruiksvlak van toestel. Een vinger en/of teen kan hierin bekneld raken. EN913:2008 5.2a. Advies : vervangen (H) | |
| | 7 | Turnmat Canvas 2-zijdig koppelbaar - lederen hoeken 150x100 cm - Hard (73.861 t/m 73.863) | 7 | 0 | 0 | 1985 | | |
| | 1 | Landingsmat Bisonyl met richtloper - lederen hoeken (271.564) | 1 | 0 | 0 | 2015 | | |
| | 1 | Lange mat Canvas met richtloper 10 meter (groen 73868) | 0 | 1 | 0 | 1985 | Slijtage vulling & hoes (H)(H)(H). Mat is erg zwaar. Advies op termijn vervangen. | 2019 |

| Offerte | Aantal | ONDERHOUDSRAPPORT | In orde | In orde * | Afgekeurd | Bouwjaar | Acc Nr | Opmerkingen | Vervangen |
|-------------------------------------|--------|---|---------|-----------|-----------|----------|--------|---|-----------|
| | | | | | | | 6221 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 2 | Mattenwagen t.b.v. turnmat verticaal (73869, 73870) | 0 | 0 | 2 | 1970 | | De duwstang heeft roestvorming. EN913:2008 5.1, 5.3. Actie: roest verwijderen, lakken met daarvoor bestaande verf, of vervangen. (H)(H)(H) | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1 | Mattenwagen t.b.v. lange mat wiegmodel (73871) | 0 | 0 | 1 | 1970 | | De duwstang heeft roestvorming. EN913:2008 5.1, 5.3. Wielen versleten, onhandig in gebruik. Advies vervangen voor mattenwagen met neerklapbare beugel (H)(H)(H). Zie tekst opvolgen aandachtspunten bij zaalinrichting | |
| Turnen | | | | | | | | | |
| | 2 | Vloervoorzieningen parterre toestellen | 0 | 0 | 2 | 1970 | | De vloervoorziening van dit toestel bevat open haken. Tijdens het gebruik kan de verspanning (onbedoeld) los komen. De verspanning heeft geen borging. Dit risico kan gereduceerd worden of worden weggenomen. EN915:2008 4.3, EN913:1998, EN-ISO12100-1:2010. Actie: alleen vervangen indien er turntoestellen met verspanning gebruikt gaan worden. | |
| Dames turntoestellen | | | | | | | | | |
| | 1 | Evenwichtsbalk - oefenbalk 5 meter (incl 2x3poot 73874) | 0 | 1 | 0 | 1970 | | Driepoot niet aanwezig in de zaal. Lichte beschadigingen aan de bekleding. Advies verwijderen uit de zaal. | |
| Heren turntoestellen | | | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1 | Herenbrug Club Junior - gesloten bodem (73875) | 0 | 0 | 1 | 1970 | | Ligger is licht beschadigd. Een turner kan dit tijdens zijn oefening voelen bij het plaatsen van zijn handen op de ligger. Als reactie kan hij zijn hand verplaatsen, waardoor hij de oefening zeer waarschijnlijk moet afbreken. Advies: ligger licht schuren. Een ervaren turner kan dit zelfstandig uitvoeren. Roestvorming op het frame (H)(H)(H). Zie tekst opvolgen aandachtspunten bij zaalinrichting. | |
| Springplanken | | | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1 | Springplank bekleed (271.560) | 0 | 0 | 1 | 1980 | | De oorspronkelijke veercapaciteit is lager dan 50%. Hierdoor kan bij springen blessures ontstaan. EN913:2008. Roestvorming op metalen strip. Actie: springplank verwijderen of vervangen. | |
| | 1 | Springplank bekleed School (271.561) | 1 | 0 | 0 | 2015 | | | |

| Offerte | Aantal | ONDERHOUDSRAPPORT | In orde | In orde * | Afgekeurd | Bouwjaar | Opmerkingen | Acc Nr | Vervangen |
|--------------------|--------|--|---------|-----------|-----------|----------|---|--------|-----------|
| | | | | | | | | 6221 | |
| Zaalsporten | | | | | | | | | |
| | | Badminton | | | | | | | |
| | 3 | Honkpaal metalen voet (met rubberrand 73882 t/ 73884) | 0 | 3 | 0 | 1970 | De honkpaal heeft roestvorming. EN913:2008 5.1, 5.3. Actie: roest verwijderen, lakken met daarvoor bestaande verf, of vervangen.(H) | | 2019 |
| | | Basketbal | | | | | | | |
| | 2 | Wandbasket ophijsbaar met lier 100 cm uit de wand (73880, 73881) | 0 | 2 | 0 | 1970 | Zie tekst lier. Advies op termijn vervangen door wandbasket gasveer | | |
| | 2 | Ring vast | 2 | 0 | 0 | 1970 | | | |
| | 2 | Sticker 'Niet aan ring hangen' | 2 | 0 | 0 | 2017 | | | |
| | 2 | Lier | 0 | 2 | 0 | 1970 | Lichte roestvorming, handvat lier ontbreekt, lichte slijtage aan staalkabel. | | |
| | 2 | Houten bord 120x90 cm | 2 | 0 | 0 | 1970 | Randen van onderzijde bord zijn afgerond. | | |
| | | Korfbal | | | | | | | |
| | 2 | Spring-korfbalpaal telescopisch (527.030 en 527.031) | 2 | 0 | 0 | 2017 | | | |
| | 2 | Schotel Ø 70cm | 2 | 0 | 0 | 2017 | | | |
| | 2 | Mand kunststof - training | 2 | 0 | 0 | 2017 | | | |
| | | Volleybal | | | | | | | |
| | 4 | Volleybalprofiel doorlopend opbouw (73876 t/m 73879) | 4 | 0 | 0 | 1970 | | | |