

Onderhoudsrapport

Opdrachtgever:

HeTon Sport Kerkrade b.v.
Heiveldstraat 107
6466AJ KERKRADE

De onderhoudsbeurt is uitgevoerd bij:

Sporthal Kerkrade-West
Schoolstraat 90
6466HX KERKRADE

Accommodatienummer: **Ordernummer:** **Datum uitgevoerd:**

Technische gegevens van de accommodatie:

Zaaltype	: Sporthal	Plafondtype	: Gesloten
Inrichting door	: Schelde	Bevestiging	: Wand / Hout
Bouwjaar	: 1966	Dagmaat toestellenberging BxH:	: 520x240 2x cm
Zaalhoogte BKV-OKW:	: 680 cm		

Opmerkingen	Opmerkingen vorig onderhoud
Gesproken met Mehrdad	


De afgekeurde materialen vormen een veiligheidsrisico in uw zaal, wij adviseren u nadrukkelijk deze materialen in de huidige staat niet te gebruiken. Wij raden u daarom aan deze te verwijderen c.q. direct te laten repareren of vervangen.

Samenstelling afgekeurde toestellen				
Aantal	Toestel	Afgekeurd	Opmerkingen	Bouwjaar
1	Mattenwagen t.b.v. turnmat horizontaal - 2 zwenkwielen	1	De duwstang heeft roestvorming. Te nemen maatregel: roest verwijderen, lakken met daarvoor bestaande verf. EN913:2008 5.1, 5.3 (H)(H)(H), of vervangen, zie tekst opvolgen aandachtspunten bij zaalinrichting.	1970
2	Trapezoïde groot	2	Frame heeft roestvorming, vloerrubbers uitgedroogd. Advies toestellen vervangen inclusief dekplanken, of lakken, schuren en vloerrubbers vervangen.(H) zie opvolgen aandachtspunten bij zaalinrichting.	1966
1	Mattenwagen t.b.v. lange mat wiegmodel	1	De duwstang heeft roestvorming. Te nemen maatregel: roest verwijderen, lakken met daarvoor bestaande verf. EN913:2008 5.1, 5.3. Of vervangen. (H)(H) zie tekst opvolgen aandachtspunten bij zaalinrichting. (H)(H)(H)	1975
7	Turnmat Canvas met richtloper 2-zijdig koppelbaar - lederen hoeken 150x100 cm - Zacht	7	De hoes, rits en/of beluchtingsgaten verkeren in slechte staat. En de demping is niet gelijkmatig of onvoldoende over het hele oppervlak. Actie: gehele mat vervangen of verwijderen.	1990

Wij zullen u een offerte sturen voor de aangegeven Afgekeurde materialen zijn gemerkt.
artikelen.

Onderhoudsbeurt uitgevoerd door:
De heer Frank van Hulsen

Plaats: KERKRADE
Naam: Mehrdad
Handtekening:

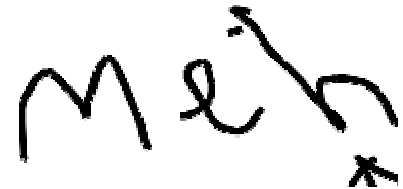

Offerte	Aantal	ONDERHOUDSRAPPORT	In orde	In orde *	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Acc Nr	Vervangen
								6220	
Plafondtoestellen									
	1	Klimtouw-/Touwladderinstallatie bocht (00.206.213)	0	1	0	1990	Veel knopen in de touwen. Een touw met knopen erin kan letsel veroorzaken. Advies knopen uit de touwen verwijderen.		
	14	Klimtouwwagen	14	0	0	1990			
	1	Wegtrektouw	1	0	0	2006			
	7	Klimtouw gevlochten hennep - lederen sok (1229637 637 cm)	7	0	0	2009			
	1	Instructiebord	1	0	0	2019			
	5	Klimtouw gevlochten hennep (1229637 637 cm)	5	0	0	2017			
Sportvloer									
	1	Houten vloer	0	1	0	1980	De inspectie van de sportvloer is visueel uitgevoerd. De beoordeling is op basis van ervaring van de inspecteur. De inspecteur heeft geen licentie voor het inspecteren van sportvloeren. De waarneming is zuiver indicatief. Indien de vloer, niet als goed/in orde, wordt aangemerkt, adviseren wij om contact op te nemen met uw vloerleverancier voor een deskundig oordeel.		
Zaalinrichting									
	1	Sportschoeisel verplicht	1	0	0	1966	Instructie bordje met tekst "gymschoenen verplicht" is aanwezig. (Hoofdingang sporthal)		
	0	Opvolgen aandachtspunten	0	0	0	2017	In de zaal bevinden zich één of meerdere toestellen waar, bij herhaling (H), aandachtspunten i.r.t. het veilige gebruik van het toestel is/zijn aangegeven. De aangegeven actie t.a.v. aandachtspunten voor een veilig gebruik is niet opgevolgd. Hierdoor is het toestel onveilig en is de status afgekeurd bij dit toestel aangeduid. ISO12100:2010.		
	0	Toekomstige vervangingen	0	0	0	2017	In de rapportage staat bij diverse toestellen een jaartal aangegeven in de kolom vervangen. Op basis van deze inspectie is de prognose dat die toestellen dan vervangen dienen te worden.		

Offerte	Aantal	ONDERHOUDSRAPPORT	In orde	In orde *	Afgekeurd	Bouwjaar	Acc Nr	Opmerkingen	Vervangen
							6220		
	0	Markeringen	0	0	0	2016		Niet alle toestellen zijn voorzien van een toestelmarkering conform EN-normering. Op alle gekeurde toestellen is een T-SPEC identificatienummer aangebracht. NEN913:2008.	
	0	Logboek kastje	0	0	0	2016		In de zaal is geen logboekkastje aanwezig waarin documenten als logboek, gebruiksinstructies, onderhoudsrapporten, incidentenformulier, legionella preventieplan kunnen worden bewaard, zodat deze altijd in de zaal aanwezig zijn. NEN913:2008. Actie: logboekkastje aanbrengen.	
		Instructie en handleiding							
	0	Instructievideo Janssen-Fritsen	0	0	0	2016		Instructievideo's van gymnastiek-, turn en sporttoestellen zijn te vinden op het Janssen-Fritsen Youtube kanaal: www.youtube.com/user/JanssenFritsenGym	
	0	Handleiding Janssen-Fritsen	0	0	0	2016		Handleidingen van gymnastiek-, turn en sporttoestellen zijn te vinden op www.janssen-fritsen.nl/handleidingen	
	0	Handleiding Schelde Sports	0	0	0	2016		Handleidingen van gymnastiek-, turn en sporttoestellen zijn te vinden op www.janssen-fritsen.nl/handleidingen	
	0	Instructievideo Schelde Sports	0	0	0	2016		Instructievideo's van gymnastiek-, turn en sporttoestellen zijn te vinden op het Janssen-Fritsen Youtube kanaal: www.youtube.com/user/JanssenFritsenGym	
Wandtoestellen									
	2	Klimraam metaal, niet draaibaar 4-vaks met conische klemring (00.493.923 en 00.493.924)	2	0	0	2017			
	2	Max. aantal personen (4) sticker	2	0	0	2017			
	6	Vloerautomaat	6	0	0	2017			
Gymnastiek									

Offerte	Aantal	ONDERHOUDSRAPPORT	In orde	In orde *	Afgekeurd	Bouwjaar	Acc Nr	Vervangen
							6220	
	1	Bok L.O. (00.206.219)	0	1	0	1970	Toestel heeft gebruiksslijtage. Doorgebruik is het houtwerk lichte beschadigd. En hebben de onderliggende delen speling gekregen. De stabiliteit/functionaliiteit van het toestel is hierdoor afgenomen. EN913:2008 Actie: Toestel op aangegeven termijn vervangen. (H)(H)	2020
	1	Paard M.O. zonder verrolinrichting (00.285.001)	1	0	0	2015		
	1	Springkast piramidaal (00.206.220)	0	1	0	1995	Het lederen dek heeft gebruiksslijtage. EN916:2003 4.2, 5.2. Lichte speling op onderlinge delen. Advies: Op aangegeven termijn vervangen.(H)(H)	2020
	1	Springkast piramidaal (00.073.954)	0	1	0	1985	Toestel heeft gebruiksslijtage. Door het gebruik is het houtwerk licht beschadigd. En hebben de onderliggende delen speling gekregen. De stabiliteit/functionaliiteit van het toestel is hierdoor afgenomen. Tevens is de lak van het toestel gesleten. EN913:2008 Actie: Toestel op aangegeven termijn vervangen.	2020
	1	Minitrampoline Eurotramp (00.206.222.)	0	1	0	1998	Metaal frame aangetast door roest, slijtage aan veergaten, padding en springdek. Advies op termijn vervangen. (H)(H)	2020
	2	Sticker vingerbeknelling	2	0	0	2016		
	4	Turnbank 360 cm incl. evenwichtslat 7 cm (00.206.223 t/m 00.206.226)	4	0	0	1995		
	2	Turnbank 360 cm incl. evenwichtslat 7 cm (00.206.227 en 00.206.228)	2	0	0	1995		
<input checked="" type="checkbox"/>	2	Trapezoïde groot (00.206.252 en 00.206.253)	0	0	2	1966	Frame heeft roestvorming, vloerrubbers uitgedroogd. Advies toestellen vervangen inclusief dekpkanen, of lakken, schuren en vloerrubbers vervangen.(H) zie opvolgen aandachtspunten bij zaalinrichting. (H)(H)(H)	
	8	Vloerbescherming	0	8	0	1966	Slijtage vloerbescherming.	
	2	Dekplank	2	0	0	1990		
		Matten						
	4	Turnmat Bisonyl met richtloper 2-zijdig koppelbaar - lederen hoeken 150x100 cm - Hard (285.003 t/m 006)	4	0	0	2015		

Offerte	Aantal	ONDERHOUDSRAPPORT	In orde	In orde *	Afgekeurd	Bouwjaar	Acc Nr	Opmerkingen	Vervangen
							6220		
<input checked="" type="checkbox"/>	7	Turnmat Canvas met richtloper 2-zijdig koppelbaar - lederen hoeken 150x100 cm - Zacht (206.244 t/m 206.250)	0	0	7	1990		De hoes, rits en/of beluchtigsgaten verkeren in slechte staat. En de demping is niet gelijkmatig of onvoldoende over het hele oppervlak. Actie: gehele mat vervangen of verwijderen.	
	1	Landingsmat Bisonyl zonder richtloper Hard (547.833)	1	0	0	2013			
	1	Landingsmat Bisonyl met richtloper - lederen hoeken Hard (271.271)	1	0	0	2016			
	1	Lange mat Bisonyl met richtloper 10 meter (493.925)	1	0	0	2017			
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Mattenwagen t.b.v. turnmat horizontaal - 2 zwenkwielen (00.206.229)	0	0	1	1970		De duwstang heeft roestvorming. Te nemen maatregel: roest verwijderen, lakken met daarvoor bestaande verf. EN913:2008 5.1, 5.3 (H)(H)(H), of vervangen, zie tekst opvolgen aandachtspunten bij zaalinrichting. (H)(H)(H)	
	1	Mattenwagen t.b.v. turnmat verticaal (00.206.251)	1	0	0	1985			
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Mattenwagen t.b.v. lange mat wiegmodel (00.206.242)	0	0	1	1975		De duwstang heeft roestvorming. Te nemen maatregel: roest verwijderen, lakken met daarvoor bestaande verf. EN913:2008 5.1, 5.3. Of vervangen. (H)(H) zie tekst opvolgen aandachtspunten bij zaalinrichting. (H)(H)(H)	
Turnen									
		Springplanken							
	2	Springplank bekleed School (00.285.010 en 00.285.011)	2	0	0	2015			
Zaalsporten									
		Badminton							
	2	Verrolbare badmintonstaander (00.206.264 en 00.206.265)	2	0	0	2000			
	2	Honkpaal (00.285.007 en 00.285.008.)	0	2	0	1995		De honkpaal heeft roestvorming. EN913:2008 5.1, 5.3. Actie: roest verwijderen, lakken met daarvoor bestaande verf. Ondersteuningspaal voor afscheidingsnet. Paal 285.008 is licht verbogen. (H)	
	1	Honkpaal PU voet (00.547.835)	0	1	0	2018		Paal is verbogen.	

Offerte	Aantal	ONDERHOUDSRAPPORT	In orde	In orde *	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Acc Nr	Vervangen
								6220	
	5	Honkpaal PU voet (00.547.834 t/m 00.547.838)	5	0	0	2018			
		Basketbal							
	1	Wandbasket vast (00.285.002)	1	0	0	2015			
	1	Houten bord 120x90 cm	1	0	0	2015			
	1	Ring	1	0	0	2015			
	1	Sticker 'Niet aan ring hangen'	1	0	0	2017			
	2	Wandbasket elektrisch ophijsbaar 225 cm uit de wand (00.001.003 en 00.001.004)	2	0	0	2005			
	2	Basketbalnet	2	0	0	2019			
	2	Ring antidunk	2	0	0	2005			
	2	Securit bord 180x105 cm	2	0	0	2005			
	2	Valbeveiliging	2	0	0	2016			
	2	Bedieningskast	0	2	0	2005	Bediening onder basket. Advies bedienings kastjes te verplaatsen. (H)		
	2	Polstering/Padding	2	0	0	2005			
	1	Basketbaltoren wedstrijd 225 uitsteek met veren (00.001.002)	0	1	0	2000	Roest aan metaal/handvat. Advies dit opnieuw te lakken. (H)(H) beginnende roest aan frame. (H)(H)		
	1	Ring antidunk	1	0	0	2015			
	2	Sticker vingerbeknelling	2	0	0	2017			
	1	Securit bord 180x105 cm	1	0	0	2000			
	2	Stempel	2	0	0	2000			
	1	Padding	1	0	0	2015			
	1	Basketbaltoren wedstrijd 225 uitsteek met veren (00.001.001)	0	1	0	2000	Roest aan metaal/handvat. Advies opnieuw te lakken. (H)(H) beginnende roest aan frame. (H)(H)		
	1	Polstering/Padding	1	0	0	2015			
	2	Sticker vingerbeknelling	2	0	0	2017			
	1	Securit bord 180x105 cm	1	0	0	2000			
	1	Ring antidunk	1	0	0	2015			
	2	Stempel	2	0	0	2015			
		Handbal							
	2	Handbaldoel 100 cm diep (00.206.262 en 00.206.263)	2	0	0	2000			
	4	Bevestiging vastzetinr. hout Hoog snelspan	4	0	0	2000			
	4	Sticker vingerbeknelling	4	0	0	2016			
		Korfbal							

Offerte	Aantal	ONDERHOUDSRAPPORT	In orde	In orde *	Afgekeurd	Bouwjaar	Acc Nr	Opmerkingen	Vervangen
							6220		
	2	Spring-korfbalpaal telescopisch (00.206.260 en 00.206.261)	2	0	0	2000			
	2	Schotel Ø 50cm	2	0	0	2000			
	3	Mand riet	3	0	0	2000			
		Inventarisatie elektrisch scorebord							
	0	Scorebord (elektrisch)	0	0	0	1985		Het aanwezige scorebord is op de inventarislijst opgenomen. Het bord is niet geïnspecteerd of onderhouden. Er is geen status oordeel over het scorebord gegeven.	
		Volleybal							
	6	Volleybalpaal aluminium (00.206.279 t/m 00.206.284)	6	0	0	1970			
	3	Volleybalverspanning touw/katrolverspanning koker	3	0	0	2007			
	3	Volleybalnet	3	0	0	2010			
	1	Volleybalnet	1	0	0	2019			
		Overige							
	1	Ballenwagen Gaasmodel (00.206.288)	0	1	0	1975		Ingedekt. (H)(H)	
	1	Sticker beknellingsgevaar	1	0	0	2017			
	1	Ballenwagen Gaasmodel (00.206.289)	1	0	0	2010			
	1	Sticker beknellingsgevaar	1	0	0	2017			
	1	Ballenwagen Etagemodel (00.271.273)	0	1	0	1980		Aangepast door derden, gelast.	
	1	Sticker beknellingsgevaar	1	0	0	2017			
	1	Palen- nettenwagen (00.285.009)	1	0	0	2015			
	2	Bergingsnet	2	0	0	1980			
	4	Scorebord Tafelmodel (00.206.291 t/m 00.206.294)	4	0	0	2000			
	2	Afscheidingsnet zwenkarm muurmodel (00.206.286 en 00.206.287)	0	2	0	1995		Slijtage van de netten.(28 meter lang x 3 meter hoog.)+2 x ondersteunings staander. Advies: netten vervangen. (H)(H)	2020
	2	Vastzetband landingsmat aan muur (00.557.960 en 00.557.961)	0	2	0	1980		Knopen in de banden waardoor opberging moeizaam gaat.	
	2	Scheidsrechtersstoel Staand gebruik (00.206.295 en 00.206.296)	0	2	0	1985		Aluminium.Staan onstabiel op de vloer niet stelbaar. (H)	