

Onderhoudsrapport

Opdrachtgever:

HeTon Sport Kerkrade b.v.
Heiveldstraat 107
6466AJ KERKRADE

De onderhoudsbeurt is uitgevoerd bij:

Sporthal Rolduc
Rolduckerstraat 112
6461VN KERKRADE

Accommodatienummer: Ordernummer: Datum uitgevoerd:

Technische gegevens van de accommodatie:

Zaaltype: Sporthal Plafondtype: Gesloten
Inrichting door: Janssen Fritsen Bevestiging: Wand / Beton
Bouwjaar: 1980 Dagmaat toestellenberging BxH: 4x 450x275 cm
Zaalhoogte BKV-OKW: 700 cm

Opmerkingen	Opmerkingen vorig onderhoud
Rapport besproken met de beheerder Zeljko Oberan.	Rapport besproken.

De afgekeurde materialen vormen een veiligheidsrisico in uw zaal, wij adviseren u nadrukkelijk deze materialen in de huidige staat niet te gebruiken. Wij raden u daarom aan deze te verwijderen c.q. direct te laten repareren of vervangen.

Samenstelling afgekeurde toestellen				
Aantal	Toestel	Afgekeurd	Opmerkingen	Bouwjaar
2	Springkast piramidaal-recht	2	Zie tekst onderdelen	2005
2	Verrollinrichting	2	De verrollinrichting werkt niet naar behoren. EN916:2003. Actie: verrollinrichting vervangen.	2005
1	Turnbank 360 cm excl. evenwichtslat	1	Hoek van zitlat afgebroken. Kans op verwonding. EN913:2008 5.1. Actie: zitlat vervangen.	2000
1	Zitlat (1 deel)	1	zie tekst en foto hoofdonderdeel	2005
6	Turnbank 400 cm incl. evenwichtslat 7 cm	6	Beschadigingen aan het houtwerk, opnieuw gelast, slijtage aan de wielen, frame licht doorgebogen. actie : banken vervangen	1980
3	Springplank onbekleed	3	De oorspronkelijke veercapaciteit is lager dan 50%. Hierdoor kan bij springen blessures ontstaan. EN913:2008 Actie: springplank verwijderen of vervangen.	1980

Verbruikte materialen		
Aantal	Artikel nr	Omschrijving
3	3017997	Sticker "Pletgevaar"
1	3017998	Sticker "Niet aan de basketbalring hangen"

Wij zullen u een offerte sturen voor de aangegeven artikelen. Afgekeurde materialen zijn gemerkt.

Onderhoudsbeurt uitgevoerd door:
De heer Richard vd Broek

Plaats: KERKRADE
Naam: Zeljko Oberan.
Handtekening:



Offerte	Aantal	ONDERHOUDSRAPPORT	In orde	In orde *	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Acc Nr	Vervangen
								3887	
Plafondtoestellen									
	1	Klimtouw-/Touwladderinstallatie bocht (00.206.385)	1	0	0	1980			
	1	Instructiebord	1	0	0	2019			
	1	Wegtrektouw	1	0	0	2016			
	14	Klimtouw gevlochten hennep - lederen sok (662 cm.1229662.)	14	0	0	2016	De knopen in de touwen zijn verwijderd. Een touw met een knoop erin, kan letsel veroorzaken. Tevens wordt de levensduur van de touwen verkort, door slijtage op de knopen.		
	14	Klimtouwwagen	14	0	0	2016			
Sportvloer									
	1	Houten vloer Overig Zwevend (Interline)	0	1	0	1980	De inspectie van de sportvloer is visueel uitgevoerd. De beoordeling is op basis van ervaring van de inspecteur. De inspecteur heeft geen licentie voor het inspecteren van sportvloeren. De waarneming is zuiver indicatief. Indien de vloer, niet als goed/in orde, wordt aangemerkt, adviseren wij om contact op te nemen met uw vloerleverancier voor een deskundig oordeel.		
Zaalinrichting									
	1	Opvolgen aandachtpunten	1	0	0	2017	In de zaal bevinden zich één of meerdere toestellen waar, bij herhaling (H), aandachtpunten i.r.t. het veilige gebruik van het toestel is/zijn aangegeven. De aangegeven actie t.a.v. aandachtspunten voor een veilig gebruik is niet opgevolgd. Hierdoor is het toestel onveilig en is de status afgekeurd bij dit toestel aangeduid. ISO12100:2010.		
	1	Toekomstige vervangingen	1	0	0	2017	In de rapportage staat bij diverse toestellen een jaartal aangegeven in de kolom vervangen. Op basis van deze inspectie is de prognose dat die toestellen dan vervangen dienen te worden.		
	1	Plafondinspectie	1	0	0	2018	De plafondinspectie voor de betreffende toestellen is uitgevoerd op de datum aangegeven bij de kolom bouwjaar.		

Offerte	Aantal	ONDERHOUDSRAPPORT	In orde	In orde *	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Acc Nr	Vervangen
								3887	
	1	Sleutelcontacten toestellen	1	0	0	1980	De CE en de Machine richtlijn (ISO12100:2010) schrijven voor dat de(gymnastiek) toestellen nooit onbedoeld, al dan niet tijdens gebruik, door derden bedient mogen worden. Na het verstellen van het toestel dient de sleutel telkens uitgenomen te worden en te worden weggenomen van de installatie, zodanig dat deze niet bediend kunnen worden. Bediening van baskets bevind zich in beheerdersruimte.		
	1	Markeringen	1	0	0	2016	Niet alle toestellen zijn voorzien van een toestelmarkering conform EN-normering. Op alle gekeurde toestellen is een T-SPEC identificatienummer aangebracht. NEN913:2008.		
Instructie en handleiding									
	1	Instructievideo Janssen-Fritsen	1	0	0	2016	Instructievideo's van gymnastiek-, turn en sporttoestellen zijn te vinden op het Janssen-Fritsen Youtube kanaal: www.youtube.com/user/JanssenFritsenGym		
	1	Instructievideo derden	1	0	0	2016	Voor instructies van toestellen verwijzen wij u naar de betreffende leverancier/fabrikant.		
	1	Handleiding Janssen-Fritsen	1	0	0	2016	Handleidingen van gymnastiek-, turn en sporttoestellen zijn te vinden op www.janssen-fritsen.nl/handleidingen		
	1	Handleiding derden	1	0	0	2016	In de zaal zijn geen handleidingen aanwezig voor het gebruik van de toestellen. Deze kunt u opvragen bij betreffende leverancier-fabrikant. Deze kunnen in de zaal opgeborgen worden in bijvoorbeeld een logboekkastje.		
Vloertoestellen									
	5	Rekstokinstallatie: Zuil conisch 260 cm (00.206.403 t/m 00.206.407)	5	0	0	1980			
Wandtoestellen									

Offerte	Aantal	ONDERHOUDSRAPPORT	In orde	In orde *	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Acc Nr	Vervangen
								3887	
	4	Klimraam metaal, niet draaibaar 3-vaks zonder conische klemring (00.206.386 t/m 00.206.389)	0	4	0	1980	Toestel heeft gebruiksslijtage. Lichte roestvorming bovenbuis De onderliggende delen hebben speling gekregen. De stabiliteit/functionaliiteit van het toestel is hierdoor afgenomen. EN12346:1998 4.3 EN913:2008 Actie: Toestel op aangegeven termijn vervangen. (H)(H)		2020
	4	Max. aantal personen (4) sticker	4	0	0	2016			
	6	Grendelhuis	6	0	0	2016			
	12	Vloerautomaat	12	0	0	1980			
	8	Contragewicht (omgebouwd in bj 2000.)	0	8	0	1980	Zie tekst hoofdonderdeel		
Gymnastiek									
	4	Rekstock bewegingsonderwijs Met gaffels (00.271.279 t/m 00.271.282)	4	0	0	1980			
	4	Sticker rekstock bewegingsonderwijs. Reuzenzwaai verboden.	4	0	0	1980			
	1	Bok M.O. met verrolinrichting (00.206.437)	1	0	0	2000			
	1	Bok M.O. zonder verrolinrichting (houten poten.00.206.441)	1	0	0	2005			
	2	Bok M.O. zonder verrolinrichting (00.206.439 00.206.440)	0	2	0	1980	Slijtage / beschadegingen aan lerendek en hoefjes. (H)(H). Advies vervangen op aangegeven termijn vervangen		2020
	1	Paard M.O. (00.206.438)	1	0	0	1980			
	2	Springkast piramidaal-recht (00.206.425 , 00.206.427)	0	0	2	2005	Zie tekst onderdelen		
<input checked="" type="checkbox"/>	2	Verrolinrichting	0	0	2	2005	De verrolinrichting werkt niet naar behoren. EN916:2003. Actie: verrolinrichting vervangen.		
	1	Springkast piramidaal-recht (00.206.426)	1	0	0	2005			
	5	Minitrampoline Eurotramp (00.206.477 t/m 00.206.481)	5	0	0	2005			
	10	Sticker vingerbeknelling	10	0	0	2016			

* = Niet afgekeurd maar kan binnenkort een veiligheidsrisico vormen

Offerte	Aantal	ONDERHOUDSRAPPORT	In orde	In orde *	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Vervangen
							Acc Nr 3887	
	1	Minitrampoline Super (00.206.482)	0	1	0	2000	Minitramp heeft gebruiksslijtage. Door gebruik is het frame, beschermepad, stalen veren en springdek gesleten. En hebben de onderliggende delen speling gekregen. De stabiliteit/functionaliteit van het toestel is hierdoor afgenomen. Tevens lichte roestvorming op frame. EN913:2008 Actie: Toestel op aangegeven termijn vervangen.	2020
	2	Sticker vingerbeknelling	2	0	0	2016		
	1	Turnbank 360 cm excl. evenwichtslat (00.206.400)	0	0	1	2000	Hoek van zitlat afgebroken. Kans op verwonding. EN913:2008 5.1. Actie: zitlat vervangen.	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Zitlat (1 deel)	0	0	1	2005	zie tekst en foto hoofdonderdeel	
	3	Turnbank 360 cm incl. evenwichtslat 7 cm (00.206.399 , 00.206.401, 00.206.402)	0	3	0	2000	Toestel heeft gebruiksslijtage. Door het gebruik is het houtwerk licht beschadigd. EN913:2008 Actie: er is nu geen actie noodzakelijk.	2021
<input checked="" type="checkbox"/>	6	Turnbank 400 cm incl. evenwichtslat 7 cm (00.206.410 t/m 00.206.415)	0	0	6	1980	Beschadigingen aan het houtwerk, opnieuw gelast, slijtage aan de wielen, frame licht doorgebogen. actie : banken vervangen	
	2	Trapezoïde groot (00.206.433 en 00.206.434)	0	2	0	1980	Frames zijn opnieuw gelakt.	
	2	Dekplank	0	2	0	1980	Dekplanken zijn licht beschadigd. Kans op verwonding. EN913:2008 5.1, 5.3. Actie: schuren en lakken met daarvoor bestaande verf.	
		Matten						
	6	Turnmat Canvas 4-zijdig koppelbaar - lederen hoeken 150x100 cm - Hard (00.206.487 t/m 00.206.492)	6	0	0	2005		
	4	Landingsmat Bisonyl zonder richtloper Hard (00.206.390 t/m 00.206.393)	4	0	0	2008		
	3	Landingsmat Bisonyl zonder richtloper - lederen hoeken Zacht (00.206.394 t/m 00.206.396)	0	3	0	1980	Hoes, rits en/of beluchtigsgaten verkeren in matige staat en de demping is afgenomen tot een matig niveau. Actie: deze mat op aangegeven termijn vervangen. Mat 206.396 heeft een klein gaatje aan de zijkant. (H)(H)	2020
	1	Lange mat Bisonyl met richtloper 10 meter (00.547.832)	1	0	0	2018		

Offerte	Aantal	ONDERHOUDSRAPPORT	In orde	In orde *	Afgekeurd	Bouwjaar	Acc Nr	Opmerkingen	Vervangen
							3887		
	2	Lange mat Canvas zonder richtloper 6 meter (206.485/486)	2	0	0	2005			
	1	Mattenwagen t.b.v. turnmat horizontaal - 2 zwenkwielen (00.206.509)	1	0	0	1980		De duwstang opnieuw gelakt.	
	1	Mattenwagen t.b.v. turnmat verticaal (00.507.509)	1	0	0	2000			
	1	Mattenwagen t.b.v. turnmat verticaal (00.570.508)	1	0	0	1980			
	1	Mattenwagen t.b.v. lange mat (00.550.480)	0	1	0	1980		De duwstang heeft roestvorming. Te nemen maatregel: roest verwijderen, lakken met daarvoor bestaande verf. EN913:2008 5.1, 5.3.	
	1	Mattenwagen t.b.v. lange mat neerklapbare beugel (00.570.507)	1	0	0	1980		Opnieuw gelakt	
Tunen									
		Heren turntoestellen							
	1	Herenbrug Club - verrolbaar Senior - gesloten bodem (00.206.420)	0	1	0	1980		Herenbrug heeft gebruiksslijtage. Door gebruik zijn de draai-/scharnierpunten en klemkoppen uitgesleten. De stabiliteit/functionaliteit van het toestel is hierdoor afgenomen. Tevens is de lak is van het toestel gesleten. Actie: Toestel op aangegeven termijn vervangen.	2020
	2	Sticker vingerbeknelling	2	0	0	2018			
	1	Herenbrug Club - verrolbaar Senior - gesloten bodem (00.206.419)	1	0	0	1980			
	2	Sticker vingerbeknelling	2	0	0	2018			
		Springplanken							
	1	Springplank bekleed School (00.206.473)	1	0	0	1998			
	2	Springplank bekleed School (206.471/472)	2	0	0	2011			
<input checked="" type="checkbox"/>	3	Springplank onbekleed (00.206.474 t/m 00.206.476)	0	0	3	1980		De oorspronkelijke veercapaciteit is lager dan 50%. Hierdoor kan bij springen blessures ontstaan. EN913:2008 Actie: springplank verwijderen of vervangen.	
		Trainingstoestellen							
	4	Methodische blokken Rechthoek (00.206.536 t/m 00.206.539)	4	0	0	2008			
Zaalsporten									

Offerte	Aantal	ONDERHOUDSRAPPORT	In orde	In orde *	Afgekeurd	Bouwjaar	Acc Nr	Opmerkingen	Vervangen
							3887		
		Badminton							
	2	Badmintonpaal aluminium (00.206.510 en 00.206.511)	2	0	0	1980			
	12	Honkpaal PU voet (00.206.446 t/m 00.206.457)	12	0	0	2000			
	7	Honkpaal metalen voet (00.206.458 t/m 00.206.464)	7	0	0	2005			
		Basketbal							
	1	Wandbasket ophijsbaar met lier 225 cm uit de wand (00.206.466)	1	0	0	1980			
	1	Ring vast	1	0	0	2005			
	1	Polstering/Padding	1	0	0	2017			
	1	Valbeveiliging	1	0	0	2016			
	1	Lier	1	0	0	1980			
	1	Instructiebord	1	0	0	2019			
	1	Acryl bord 180x120 cm	1	0	0	1980			
	1	Sticker 'Niet aan ring hangen'	1	0	0	2016			
	1	Wandbasket ophijsbaar met lier 225 cm uit de wand (00.206.408)	1	0	0	1980			
	1	Ring vast	0	1	0	1980		Ring is opnieuw gelast.	
	1	Polstering/Padding	1	0	0	2017			
	1	Sticker 'Niet aan ring hangen'	1	0	0	2016			
	1	Instructiebord	1	0	0	2019			
	1	Acryl bord 180x120 cm	1	0	0	1980			
	1	Valbeveiliging	1	0	0	2016			
	1	Lier	1	0	0	2016			
	2	Wandbasket vast (00.206.469 en 00.206.470)	2	0	0	1980			
	2	Sticker 'Niet aan ring hangen'	2	0	0	2016			
	2	Houten bord 120x90 cm	2	0	0	1980			
	2	Ring vast	2	0	0	2016			
	2	Basketbaltoren Schoolmodel - grijs (00.206.524 en 00.206.525)	2	0	0	2008			
	4	Ring vast	4	0	0	2008			
	2	Vloerpotje	2	0	0	2016			
	4	Houten bord 120x90 cm	4	0	0	2008			
	4	Sticker 'Niet aan ring hangen'	4	0	0	2016			
	12	Sticker vingerbeknelling	12	0	0	2017			

Offerte	Aantal	ONDERHOUDSRAPPORT	In orde	In orde *	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Vervangen
							Acc Nr 3887	
<input checked="" type="checkbox"/>	2	Basketbaltoren Schoolmodel (00.206.523 en 00.206.526)	0	2	0	2008	Van toren 00.206.526 ontbreekt de knop van de verrolinrichting,(zie foto) advies deze vervangen. (H) Van toren 00.206.523 is de padding gerepareerd	
	1	Plafondbasketinstallatie overig (00.206.465.Met ketting motor.)	1	0	0	1980		
	1	Sticker 'Niet aan ring hangen'	1	0	0	2016		
	1	Ring vast	1	0	0	2016		
	1	Acryl bord 180x120 cm	1	0	0	1980		
	1	Valbeveiliging	1	0	0	2016		
	1	Polstering/Padding	1	0	0	2017		
	1	Plafondbasketinstallatie overig (kettingmotor. 00.206.409)	1	0	0	1980		
	1	Ring vast	1	0	0	1980		
	1	Polstering/Padding	1	0	0	2017		
	1	Sticker 'Niet aan ring hangen'	1	0	0	2016		
	1	Valbeveiliging	1	0	0	2016		
	1	Acryl bord 180x120 cm	0	1	0	1980	thv ring gescheurd.	
		Handbal						
	2	Handbaldoel 100 cm diep vaste opklapbeugel (00.206.397 en 00.206.398)	0	2	0	2009	Zie tekst onderdelen.	
	8	Sticker vingerbeknelling	8	0	0	2017		
	4	Befestiging vastzetinr. hout Hoog snelspan	4	0	0	2000		
	2	Doelnet	0	2	0	2009	Slijtage aan het net. Advies vervangen op aangegeven termijn.(H)	2020
		Korfbal						
	2	Spring-korfbalpaal vast (00.550.483 , 00.550.484)	2	0	0	2000		
	2	Schotel Ø 50cm	2	0	0	2000		
	2	Spring-korfbalpaal (00073.964 en 00.073.965)	0	2	0	1980	Lichte speling op schotel/koker Advies vervangen op aangegeven termijn	2021
	2	Schotel Ø 50cm	2	0	0	1980		
		Inventarisatie elektrisch scorebord						
	1	Scorebord (elektrisch)	1	0	0	1980	Het aanwezige scorebord is op de inventarislijst opgenomen. Het bord is niet geïnspecteerd of onderhouden. Er is geen status oordeel over het scorebord gegeven.	

Offerte	Aantal	ONDERHOUDSRAPPORT	In orde	In orde *	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Acc Nr	Vervangen
								3887	
		Volleybal							
	8	Volleybalpaal aluminium (00.206.512 t/m 00.206.519)	0	8	0	1980	Gebruikslijtage / beschadegingen aan schuiven en gleuf in de paal. waardoor deze moeilijk te bedienen zijn. Advies vervangen op aangegeven termijn		2020
	1	Volleybalverspanning touw/katrolverspanning koker	0	1	0	2009	Zie tekst hoofdonderdeel		
	3	Volleybalverspanning touw/katrolverspanning koker	0	3	0	2009	Zie tekst hoofdonderdeel		
	2	Volleybalnet	2	0	0	2012			
	2	Volleybalprofiel onderbroken (00.206.467 en 00.206.468)	2	0	0	1980	Metaal licht aangetast. (H)		
Overige									
	2	Tsjoekbalframe (00.484.871 en 00.484.872)	2	0	0	1995			
	4	Sticker vingerbeknelling	4	0	0	2017			
	1	Ballenwagen Etagemodel (00.206.442)	1	0	0	1980			
	1	Sticker beknellingsgevaar	1	0	0	2017			
	1	Ballenwagen Etagemodel (00.206.443)	1	0	0	1980			
	1	Sticker beknellingsgevaar	1	0	0	2017			
	2	Ballenwagen (00.206.422 en 00.206.423)	2	0	0	1980			
	1	Palen- nettenwagen (00.206.522)	0	1	0	1980	Gegolfde lerenbeugels hebben slijtage, advies 10x beugel vervangen ivm beschadigingen aan palen (H)(H)		
	1	Stick-/stokkenbak driehoek (00.206.421)	1	0	0	1980			
	4	Bergingsnet	4	0	0	2016			
	4	Scorebord Tafelmodel (00.206.429 t/m 00.206.432)	4	0	0	2012			
	1	Afscheidingsnet zwenkarm muurmodel (00.206.417)	0	1	0	1980	Toestel heeft gebruikslijtage. Geen actie noodzakelijk		
	1	Sticker beknellingsgevaar	1	0	0	2019			
	1	Lier	0	1	0	1980	Zie tekst hoofdonderdeel		
	1	Afscheidingsnet zwenkarm muurmodel (00.206.416)	0	1	0	2006	Toestel heeft gebruikslijtage. Geen actie noodzakelijk		
	1	Lier	0	1	0	1980	Zie tekst hoofdonderdeel		
	1	Sticker beknellingsgevaar	1	0	0	2019			
	1	Afscheidingsnet zwenkarm muurmodel (00.206.418)	1	0	0	2006			
	1	Lier	1	0	0	2019			
	1	Sticker beknellingsgevaar	1	0	0	2019			

Offerte	Aantal	ONDERHOUDSRAPPORT	In orde	In orde *	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Acc Nr	Vervangen
								3887	
	4	Vastzetband landingsmat aan muur (00.570.510 t/m 00.570.513)	4	0	0	1980			
	3	Scheidsrechtersstoel Met kuipstoel (00.206.527 t/m 00.206.529)	3	0	0	1980			
	1	Scheidsrechtersstoel Staand gebruik (00.206.530)	1	0	0	1980			
	4	Transportwagen doel(en) (00.493.926 t/m 00.493.929)	4	0	0	1980			
Buitenaccomodatie									
	2	Voetbaldoel Los (wit gelakt met net. 00.272.709 en 00.272.710)	2	0	0	2005			
	4	Voetbaldoel Los (mini doel gelakt wit. 00.272.705 t/m 00.272.708)	4	0	0	2000			