

Onderhoudsrapport

Opdrachtgever:

HeTon Sport Kerkrade b.v.
Heiveldstraat 107
6466AJ KERKRADE

De onderhoudsbeurt is uitgevoerd bij:

Turnhal Kerkrade
Hertogenlaan 108
6463HN KERKRADE

Accommodatienummer: **Ordernummer:** **Datum uitgevoerd:**

Technische gegevens van de accommodatie:

Zaaltype: Turnhal Plafondtype: Open
 Inrichting door: Janssen Fritsen Bevestiging: - / -
 Bouwjaar: 1995 Dagmaat toestellenberging BxH: 390x240 cm
 Zaalhoogte BKV-OKW: 560 cm

Opmerkingen	Opmerkingen vorig onderhoud
Volgens afspraak met Heton.	Rapport wordt later besproken met onze accountmanager. Afgekeurde toestellen uit de zaal verwijderen.

De afgekeurde materialen vormen een veiligheidsrisico in uw zaal, wij adviseren u nadrukkelijk deze materialen in de huidige staat niet te gebruiken. Wij raden u daarom aan deze te verwijderen c.q. direct te laten repareren of vervangen.


Samenstelling afgekeurde toestellen				
Aantal	Toestel	Afgekeurd	Opmerkingen	Bouwjaar
1	Landingsmat Bisonyl met richtloper - lederen hoeken Zacht	1	De hoes, grepen en/of rits verkeren in slechte staat. En de demping is niet gelijkmatig of onvoldoende over het hele oppervlak. Actie: gehele mat vervangen of verwijderen. (H)	1995
1	Trainersplatform Ringstel	1	Zie opmerking bij onderdelen. Bij vervanging van de onderdelen wordt het toestel weer goed gekeurd. (H)	1995
2	Gasveer	2	Plank komt niet meer omhoog. Gasveren zijn versleten. Actie: gasveren vervangen. (H)(H)	1995
1	Springplank wedstrijd Kreon 7 veren rood	1	Bekleding is slecht, fineerlaag los van onderveer, slijtage aan vloerrubbers. Actie: geheel vervangen. (H)	2011
1	Springkast piramidaal	1	Springkast is in slechte staat. Slijtage dek, leer glad, houtwerk op diverse plaatsen beschadigd/gescheurd en daardoor ruw/splinterig. Advies: AFVOEREN en/of vervangen voor multikast. (H)(H)	1980
1	Damesbrug wedstrijd - Mexico	0	Zie opmerking bij onderdelen.	2016

1	Ligger	1	De ligger bevat ernstige beschadigingen. Actie: ligger vervangen. Advies: offerte voor 2 nieuwe liggers.	2018
1	Pegases®	1	Zie opmerking bij onderdelen. Bij vervanging van de onderdelen wordt het toestel weer goed gekeurd. (H)	2005
1	Springdek	1	Bekleding is door slijtage erg glad en heeft een kleine scheur aan onderzijde van de hoes. Advies: vervangen. (H)	2005
4	Vloerubber los (oud model)	4	4 vloerrubbers zijn versleten. Actie: vervangen. (H)	2005
1	Turnbank 360 cm incl. evenwichtslat 7 cm	1	Zie opmerking bij onderdelen. Na vervanging van de zitlat, wordt het toestel weer goed gekeurd. (H)	1995
1	Zitlat (3 delen) (Afm= 3600x86x20 mm)	1	Hoek van zitlat afgebroken. Kans op verwonding. EN913:2008 5.1. Actie: zitlat vervangen. (H)(H)	1995

Wij zullen u een offerte sturen voor de aangegeven artikelen. Afgekeurde materialen zijn gemerkt.

Onderhoudsbeurt uitgevoerd door:
De heer Ronald Zaayer

Plaats: KERKRADE
Naam: R. Zaaijer & F van Hulsen
Handtekening:

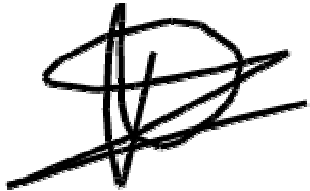

Offerte	Aantal	ONDERHOUDSRAPPORT	In orde	In orde *	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Acc Nr	Vervangen
								7718	
Plafondtoestellen									
	1	Klimtouw-/Touwladderinstallatie recht (00.073.513)	0	1	0	1995	Zie opmerkingen bij onderdelen.		
	3	Klimtouw geslagen hennep - eindloos (L= 525 cm 1229525)	3	0	0	2016			
	1	Instructiebord	1	0	0	2019			
	3	Klimtouwwagen (Alle wagens)	0	3	0	1995	Lichte gebruiksslijtage op alle klimtouw wagens. Advies: vervangen op aangegeven termijn.		2020
	1	Klimtouwrail Open profiel	1	0	0	1995			
	1	Wegtrektouw (12 mm)	0	1	0	1995	Wegtrektouw heeft gebruiksslijtage/uitgedroogd. Advies: gelijk vervangen met klimtouw wagens.		2020
	3	Handmatige unit koord / disloqueerwartel aan touwblok (1 x 3 voudig - 00.272.968 t/m 00.272.970)	3	0	0	2016			
	3	Veiligheidssluiting ketting (3x 1 voudig)	3	0	0	2016			
	3	Koord	3	0	0	2016			
	6	Riem	6	0	0	2016			
	3	hoekkatrol 1 voudig	3	0	0	2016			
	2	Instructiebordje	2	0	0	2016			
	1	Ringenhaak gymzaal	1	0	0	1995			
		Plafondunit accessoire							
	1	Trapezestok (00.581.159)	1	0	0	2019			
	1	Trapezestok (00.270.527)	1	0	0	1995			
	2	Trapezestok (00.274.708 & 00.274.709)	2	0	0	2000			
		Speellokaal							
		Speellokaal accessoire							
	1	Ladder Aluminium (00.073.566)	1	0	0	1995			
		Zaalinrichting							
	1	Opvolgen aandachtspunten	1	0	0	2019	In de zaal bevinden zich één of meerdere toestellen waar, bij herhaling (H), aandachtspunten i.r.t. het veilige gebruik van het toestel is/zijn aangegeven. De aangegeven actie t.a.v. aandachtspunten voor een veilig gebruik is niet opgevolgd. Hierdoor is het toestel onveilig en is de status afgekeurd bij dit toestel aangeduid. ISO12100:2010.		

Offerte	Aantal	ONDERHOUDSRAPPORT	In orde	In orde *	Afgekeurd	Bouwjaar	Acc Nr	Opmerkingen	Vervangen
							7718		
	1	Toekomstige vervangingen	1	0	0	2019		In de rapportage staat bij diverse toestellen een jaartal aangegeven in de kolom vervangen. Op basis van deze inspectie is de prognose dat die toestellen dan vervangen dienen te worden.	
	1	Plafondinspectie	1	0	0	2019		De plafondinspectie voor de betreffende toestellen is uitgevoerd op de datum aangegeven bij de kolom bouwjaar.	
	1	Overzicht zaal	1	0	0	2019		Enkele losse speel materialen hebben ernstige splintervorming oa houten blokken en hoepels. Advies: deze verwijderen en vervangen.	
	1	Markeringen	1	0	0	2019		Niet alle toestellen zijn voorzien van een toestelmarkering conform EN-normering. Op alle geïnspecteerde toestellen is een T-SPEC identificatienummer aangebracht. NEN913:2008.	
		Instructie en handleiding							
	1	Instructievideo Janssen-Fritsen	1	0	0	2019		Instructievideo's van gymnastiek-, turn en sporttoestellen zijn te vinden op het Janssen-Fritsen Youtube kanaal: www.youtube.com/user/JanssenFritsenGym	
	1	Handleiding Janssen-Fritsen	1	0	0	2019		Handleidingen van gymnastiek-, turn en sporttoestellen zijn te vinden op www.janssen-fritsen.nl/handleidingen	
Gymnastiek									
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Springkast piramidaal (00.073.572)	0	0	1	1980		Springkast is in slechte staat. Slijtage dek, leer glad, houtwerk op diverse plaatsen beschadigd/gescheurd en daardoor ruw/splinterig. Advies: AFVOEREN en/of vervangen voor multikast. (H)(H)	
	1	Minitrampoline open eind (00.073.519)	1	0	0	2014			
	4	Sticker vingerbeknelling	4	0	0	2015			
	1	Turnbank 360 cm incl. evenwichtslat 7 cm (00.073.576)	0	0	1	1995		Zie opmerking bij onderdelen. Na vervanging van de zitlat, wordt het toestel weer goed gekeurd. (H)	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Zitlat (3 delen) (Afm= 3600x86x20 mm)	0	0	1	1995		Hoek van zitlat afgebroken. Kans op verwonding. EN913:2008 5.1. Actie: zitlat vervangen. (H)(H)	
	2	Turnbank 360 cm incl. evenwichtslat 7 cm (00.073.523 & 00.073.575)	2	0	0	1995			

Offerte	Aantal	ONDERHOUDSRAPPORT	In orde	In orde *	Afgekeurd	Bouwjaar	Acc Nr	Opmerkingen	Vervangen
							7718		
	6	Zitlat (3 delen) Donker gelakt beuken (Afm= 3600x86x20 mm)	6	0	0	1995			
	1	Combiframe piramidaal (00.274.689)	0	1	0	1995		Toestel heeft gebruiksslijtage. Door het gebruik is het frame licht beschadigd. En hebben de onderliggende delen speling gekregen. De stabiliteit/functionaliiteit van het toestel is hierdoor afgenomen. EN913:2008 Actie: Toestel op aangegeven termijn vervangen.	2022
	1	Dekplank bekleed (150 x 50 cm)	1	0	0	2005			
	1	Combiframe hoog / lang (00.274.690)	0	1	0	1995		Toestel heeft gebruiksslijtage. Door het gebruik is het frame licht beschadigd. En hebben de onderliggende delen speling gekregen. De stabiliteit/functionaliiteit van het toestel is hierdoor afgenomen. EN913:2008 Actie: Toestel op aangegeven termijn vervangen.	2022
		Matten							
	2	Turnmat Bisonyl 2-zijdig koppelbaar 150x100 cm - Hard (00.073.560 & 00.073.565)	2	0	0	2014			
	1	Landingsmat Bisonyl met richtloper - lederen hoeken Hard (00.527.342)	1	0	0	2018			
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Landingsmat Bisonyl met richtloper - lederen hoeken Zacht (Blauw - 00.274.686)	0	0	1	1995		De hoes, grepen en/of rits verkeren in slechte staat. En de demping is niet gelijkmatig of onvoldoende over het hele oppervlak. Actie: gehele mat vervangen of verwijderen. (H)	
	2	Landingsmat Bisonyl met richtloper - lederen hoeken Zacht (00.073.558 & 00.073.559)	0	2	0	2014		Hoes, rits en/of beluchtingsgaten verkeren in matige staat en de demping is afgenomen tot een matig niveau. Actie: deze mat op aangegeven termijn vervangen.	2022
	1	Landingsmat Canvas met richtloper - lederen hoeken Hard (00.581.157)	1	0	0	2019			
	1	Lange mat Canvas met richtloper 10 meter (00.073.567)	0	1	0	1995		Hoes verkeert in matige staat en de demping is afgenomen tot een matig niveau. Advies: deze mat op aangegeven termijn vervangen.	2020
	1	Mattenwagen t.b.v. turnmat (Envelop model - 00.073.527)	1	0	0	2013			
	1	Mattenwagen t.b.v. lange mat (00.596.697)	1	0	0	1970		Wagens is netjes geschilderd en voorzien van nieuwe wielen.	

Offerte	Aantal	ONDERHOUDSRAPPORT	In orde	In orde *	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Acc Nr 7718	Vervangen
Turnen									
	1	Mattenpakket: (00.274.712)	0	1	0	2010	Het betreft een permanente inrichting. De wedstrijdmatten hebben een vaste locatie. De matten worden niet verplaatst. Er zijn afwijkingen geconstateerd. De totale matten set heeft één T-SPEC identificatienummer. Lichte slijtage aan klittenband. Demping wordt minder.		
	4	Vloervoorzieningen parterre toestellen	4	0	0	1995			
	16	Vloerpotje Gesloten	0	16	0	1995	Binnenwerk van de grondbussen kort worden minder. Vertonen lichte gebruiksslijtage. Advies: binnenwerk op aangegeven termijn vervangen.		2021
	2	Vaste oog (Tbv damesbrug club)	2	0	0	2002			
	3	Mat: zachte dempingsmat 200x200 (Blauw - 00.493.579 & 00.493.580 & 00.400.866)	3	0	0	2017			
	1	Mat: rondatomranding /- mat (Rood - 00.073.545)	1	0	0	2012			
	2	Mat: zachte dempingsmat 200x200 (00.581.155 & 00.581.156)	2	0	0	2019			
	2	Mat: handymat (00.274.698 & 00.274.700)	2	0	0	2015			
		Dames turntoestellen							
	1	Damesbrug verspanning Staalkabel wedstrijd (00.493.582)	1	0	0	2016			
	1	Damesbrug verspanning Spanband (00.493.583)	0	1	0	1995	Verspanning heeft gebruiksslijtage. Lichte op alle banden. Actie: op aangegeven termijn vervangen.		2020
	1	Damesbrug wedstrijd - Mexico (00.272.971)	1	0	0	2016	Zie opmerking bij onderdelen.		
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Ligger	0	0	1	2018	De ligger bevat ernstige beschadigingen. Actie: ligger vervangen. Advies: offerte voor 2 nieuwe liggers.		
	1	Ligger	0	1	0	2018	De ligger bevat lichte beschadigingen. Actie: ligger vervangen op aangegeven termijn.		2020
	1	Ligger	0	1	0	2016	De ligger bevat beschadigingen. Actie: ligger vervangen op aangegeven termijn.		2020
	1	Evenwichtsbalk wedstrijd zonder schokdemping (00.073.556)	1	0	0	2010			
	2	Statief	2	0	0	2010			

Offerte	Aantal	ONDERHOUDSRAPPORT	In orde	In orde *	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Acc Nr	Vervangen
								7718	
	2	Sticker vingerbeknelling	2	0	0	2017			
	1	Evenwichtsbalk Club Soft Top (00.527.343)	1	0	0	2018			
	2	Sticker vingerbeknelling	2	0	0	2018			
	2	Statief	2	0	0	2018			
	1	Evenwichtsbalk Club Soft Top (00.527.344)	1	0	0	2018			
	2	Sticker vingerbeknelling	2	0	0	2018			
	1	Balkverbreder 300 cm	1	0	0	2018			
	2	Statief	2	0	0	2018			
	1	Evenwichtsbalk - oefenbalk 5 meter (00.073.557)	1	0	0	1995			
		Heren & dames turntoestellen							
	1	Aanloopbanen wedstrijd (00.073.529)	1	0	0	2013			
	1	eindplank kort	1	0	0	2013			
	1	eindplank lang	1	0	0	2013			
	1	Pegases® (00.073.533)	0	0	1	2005	Zie opmerking bij onderdelen. Bij vervanging van de onderdelen wordt het toestel weer goed gekeurd. (H)		
<input checked="" type="checkbox"/>	4	Vloerrubber los (oud model)	0	0	4	2005	4 vloerrubbers zijn versleten. Actie: vervangen. (H)		
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Springdek	0	0	1	2005	Bekleding is door slijtage erg glad en heeft een kleine scheur aan onderzijde van de hoes. Advies: vervangen. (H)		
<input checked="" type="checkbox"/>	0	Verspanning (Oud model)	0	0	0	2005	Toestel tijdens gebruik WEL vastzetten aan de vloer. Deze is niet aanwezig/niet gezien. (H)		
	1	Vloer: Turnvloer Club (Recht - 00.274.692)	1	0	0	2011	Zie opmerking bij onderdelen.		
	1	Belijning (Wit)	1	0	0	2018	De belijning plakt niet meer zo goed aan het tapijt. Actie: geen actie noodzakelijk.		
	1	Tumblingbaan wedstrijd Veren (L= 5 meter - 00.274.693)	1	0	0	1995			
		Heren turntoestellen							
	1	Rekstock verspanning Staalkabel wedstrijd (00.493.584)	1	0	0	2016			
	1	Rekstock verspanning Staalkabel club (00.493.585)	1	0	0	2016			
	2	Rekstock ligger (training) (Januari 2018 - 00.527.345 & 00.527.346)	2	0	0	2018			
	1	Herenbrug wedstrijd - Pallas (00.073.531)	1	0	0	1995			

Offerte	Aantal	ONDERHOUDSRAPPORT	In orde	In orde *	Afgekeurd	Bouwjaar	Acc Nr	Opmerkingen	Vervangen
							7718		
	2	Sticker vingerbeknelling	2	0	0	2018			
	1	Inlegmat	0	1	0	2010		Inlegmat wordt minder. Actie: op aangegeven termijn vervangen.	2022
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Matten (300x60 cm)	0	1	0	2010		1 afsprongmat wordt slecht. Slijtage op de vulling en toplaag. (H)	
	2	Ligger	2	0	0	1995			
	1	Herenbrug wedstrijd - Overig (00.073.548)	1	0	0	1985			
	2	Sticker vingerbeknelling	2	0	0	2018			
	1	Herenbrug Club Junior - gesloten bodem (00.073.530)	0	1	0	1975		Herenbrug heeft gebruiksslijtage. Door het gebruik is het lakwerk beschadigd. En hebben de onderliggende delen speling gekregen. De stabiliteit/functionaliiteit van het toestel is hierdoor afgenomen. EN913:2008 Actie: Toestel op aangegeven termijn vervangen.	2020
	1	Onderstel	0	1	0	1975		Lichte speling op verbinding tussen onderstel en staanders.	
	2	Sticker vingerbeknelling	2	0	0	2018			
	2	Ligger	2	0	0	1975			
	1	Ringstel vast aan plafond Olympisch - balk (00.073.549)	1	0	0	1995			
	2	Staalkabel (lengte?) (Standaard L=306)	2	0	0	2018			
	1	Ringstel vast aan plafond Olympisch - balk (Boven kuil - 00.073.550)	1	0	0	1995			
	2	Staalkabel (lengte?) (Standaard L=306)	2	0	0	2015			
	1	Rekstok wedstrijd - München (boven kuil - 00.073.525)	1	0	0	1995			
	1	Rekstok Club (00.073.526)	1	0	0	1995			
	2	Staanders (Schuifbuis)	2	0	0	2018			
	1	Voltigepaard Wedstrijd Madrid (00.527.347)	1	0	0	2018			
	1	Rekstok ligger (wedstrijd) (00.272.972)	0	1	0	2016		De wedstrijd rekstok is bijna ouder dan 3 jaar. De fabrikant schrijft voor dat deze maximaal 3 jaar oud mag zijn. EN12197:1997. Actie: rekstok in begin van het jaar 2020 vervangen.	2020
		Springplanken							
	1	Springplank wedstrijd Budapest (00.073.585)	1	0	0	2012			
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Springplank wedstrijd Kreon 7 veren rood (00.274.706)	0	0	1	2011		Bekleding is slecht, fineerlaag los van onderveer, slijtage aan vloerrubbers. Actie: geheel vervangen. (H)	

Offerte	Aantal	ONDERHOUDSRAPPORT	In orde	In orde *	Afgekeurd	Bouwjaar	Acc Nr	Opmerkingen	Vervangen
							7718		
	1	Springplank wedstrijd Iris Siver 5 veren (00.272.974)	1	0	0	2016			
	1	Springplank wedstrijd Kreon Gold 8 veren (00.272.973)	1	0	0	2016			
		Trainingstoestellen							
	3	Gymblok (00.596.700 t/m 00.596.702)	3	0	0	2014			
	1	Gymblok 90-75-60 (00.596.698)	1	0	0	2010			
	1	Gymblok 120-90-60 (00.596.699)	1	0	0	2010			
	1	Trainersplatform Herenbrug (00.274.705)	1	0	0	1995			
	1	Sticker vingerbeknelling	1	0	0	2016			
	1	Plank (250 x 36 cm)	0	1	0	1995		Plank is licht beschadigd. Actie: geen actie noodzakelijk.	2021
	1	Trainersplatform Rekstok (00.274.701)	1	0	0	1995			
	1	Sticker vingerbeknelling	1	0	0	2016			
	1	Trainersplatform Ringstel (Kuil - 00.274.703)	0	0	1	1995		Zie opmerking bij onderdelen. Bij vervanging van de onderdelen wordt het toestel weer goed gekeurd. (H)	
	2	Sticker vingerbeknelling	2	0	0	2017			
<input checked="" type="checkbox"/>	2	Gasveer	0	0	2	1995		Plank komt niet meer omhoog. Gasveren zijn versleten. Actie: gasveren vervangen. (H) (H)	
	1	Trainersplatform Ringstel (Kuil - 00.274.704)	1	0	0	1995			
	1	Sticker vingerbeknelling	1	0	0	2016			
	1	Trainersplatform Damesbrug (00.274.702)	1	0	0	1995			
	1	Sticker vingerbeknelling	1	0	0	2016			
	1	Voltigeer toestel Paddestoel 60cm (00.274.696)	0	1	0	1995		Romp wordt minder. Slijtage op gebruikersvlak. Advies: op aangegeven termijn vervangen.	2020
	1	Voltigeer toestel Paddestoel 60cm met beugel (00.274.695)	1	0	0	1985			
	1	Voltigeer toestel Bank met beugel (00.073.551)	1	0	0	2014			
	1	Voltigeer toestel Romp met beugel (00.073.552)	1	0	0	2014			
	1	Saltogordel schroef junior (00.272.975)	0	1	0	2008		De saltogordel heeft lichte gebruiksslijtage. De sluiting is licht versleten. Daarnaast vertonen de stiksels lichte slijtage. EN913:2008 Actie: op aangegeven termijn vervangen.	2020

Offerte	Aantal	ONDERHOUDSRAPPORT	In orde	In orde *	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Acc Nr	Vervangen
								7718	
	1	Trampolinekuil (00.073.537)	0	1	0	1995	Kuil trampoline heeft gebruiksslijtage. Door gebruik is het frame, beschermepad, stalen veren en springdek gesleten. En hebben de onderliggende delen speling gekregen. De stabiliteit/functionaliteit van het toestel is hierdoor afgenomen. EN913:2008 Actie: Toestel op aangegeven termijn vervangen.		2020
	1	Springdek (430x215)	0	1	0	1995	Stiksels beginnen door te slijten.		
	2	Beschermingspad	0	2	0	1995	2 x padding bisonyl afgescheurd van pad aan onderkant. Actie: geheel vervangen op aangegeven termijn		
	1	Veerbevestiging	0	1	0	1995	Slijtage op diverse veer bevestigings punten.		
	1	Longe 4-punts Touw (00.073.538)	0	1	0	1995	Touw heeft lichte gebruiksslijtage. Actie: op aangegeven termijn vervangen voor koord met toebehoren.		2020
	1	Longe 2-punts Koord (op rail, boven kuil - 00.073.546)	1	0	0	1995			
	1	Trainingsmaterialen: krachtbank (00.073.544)	1	0	0	1995			
	1	Landingskuil Inbouw open systeem (00.073.554)	0	1	0	1995	Zie opmerking bij onderdelen.		
<input checked="" type="checkbox"/>	2	Schuimblokken	0	2	0	1995	Nog ongeveer 2 m3 te weinig aan schuim blokken. Advies toevoegen.		
	1	Landingskuil Inbouw gesloten systeem Matten (00.073.554)	0	1	0	1995	Hoes verkeert in matige staat en de demping is afgenomen tot een matig niveau. Advies: deze mat op aangegeven termijn vervangen.		2021
	1	Plankoline® (00.493.578)	1	0	0	2012			
	1	Sticker vingerbeknelling	1	0	0	2016			
	1	Plankoline® (00.581.158)	1	0	0	2019			
	2	Sticker vingerbeknelling	2	0	0	2019			