

# Onderhoudsrapport

**Opdrachtgever:**

HeTon Sport Kerkrade b.v.  
Heiveldstraat 107  
6466AJ KERKRADE

**De onderhoudsbeurt is uitgevoerd bij:**

Gymzaal Bleyerheiderstraat  
Bleijerheiderstraat 125  
6462AK KERKRADE

Accommodatienummer:

Ordernummer:

Datum uitgevoerd:

**Technische gegevens van de accommodatie:**

Zaaltype .....	Gymzaal	Plafondtype .....	Gesloten
Inrichting door .....	Janssen Fritsen	Bevestiging .....	- / -
Bouwjaar .....	1970	Dagmaat toestellenberging BxH:	910x230 cm
Zaalhoogte BKV-OKW:	500 cm		

Opmerkingen	Opmerkingen vorig onderhoud
Volgens afspraak met dhr. Reinders	

**De afgekeurde materialen vormen een veiligheidsrisico in uw zaal, wij adviseren u nadrukkelijk deze materialen in de huidige staat niet te gebruiken. Wij raden u daarom aan deze te verwijderen c.q. direct te laten repareren of vervangen.**

Samenstelling afgekeurde toestellen			
Aantal Toestel		Afgekeurd Opmerkingen	Bouwjaar
1	Bok L.O.	1 De vloerribbers zijn glad door uitdroging van het rubber. Het toestel heeft daardoor geen grip meer op de ondergrond. Het toestel kan hierdoor eenvoudig verschuiven of wegschuiven. Tijdens gebruik kan hierdoor een gevaarlijke situatie ontstaan met kans op ernstige verwonding. EN913:2008 Actie: Toestel verwijderen of vervangen. (Betreffende onderdeel is niet meer	1970
2	Trapezoïde groot	2 Frame heeft roestvorming. EN913:2008 5.1, 5.3. Actie: roest verwijderen, lakken met daarvoor bestaande verf, of vervangen inclusief dekplanken.(H)(H). Zie tekst opvolgen aandachtspunten bij zaalinrichting (H)	1970
1	Evenwichtsbalk wedstrijd	0 bekleding voelt glad aan en op diverse plaatsen stuk. Advies: opnieuw laten bekleden. (H)(H)	2000
1	Balkverbreder	1 Openingen groter dan 8 mm aanwezig, kans op beknelling. Eerdere reparaties laten los. Advies vervangen of verwijderen. Zie ook foto hoofdtoestel	1970

Verbruikte materialen		
Aantal	Artikel nr	Omschrijving
1	3175102	Instructiepaneel t.b.v. klimtouwinstallatie

1 3028004 Sterknop M8 inw.draad t.b.v. volleyprofiel

Wij zullen u een offerte sturen voor de aangegeven artikelen. Afgekeurde materialen zijn gemerkt.

**Onderhoudsbeurt uitgevoerd door:**

De heer Frank van Hulsen

**Plaats:** KERKRADE

**Naam:** l.o. dhr. Reinders

**Handtekening:**

F v I

Offerte	Aantal	ONDERHOUDSRAPPORT	In orde	In orde *	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Vervangen
								<b>Acc Nr</b> 0719
<b>Plafondtoestellen</b>								
	1	Klimtouw-/Touwladderinstallatie bocht (00.271.373)	0	1	0	2016	Veel knopen in de touwen, advies knopen verwijderen.	
	1	Instructiebord	1	0	0	2019		
	8	Klimtouwwagen	8	0	0	2016		
	8	Klimtouw gevlochten hennep - lederen sok (1229487 487 cm)	0	8	0	1995	Touwen zijn uitgedroogd, advies op aangegeven termijn vervangen (H)(H). Touwen bevatten veel knopen, advies deze er uit halen.	2020
	3	Ringstel koord / disloqueerwartel (00.271.376 t/m 00.271.78)	3	0	0	2016		
	1	Hoekkatrol 3 voudig	1	0	0	2016		
	1	Kettingbak meervoudig onbekleed	1	0	0	1990		
	3	Koord	3	0	0	2016		
	3	Veiligheidssluiting ketting	3	0	0	2016		
	1	Instructiebordje	1	0	0	2016		
<b>Sportvloer</b>								
	1	Houten vloer Bruinzeel	1	0	0	1970	De inspectie van de sportvloer is visueel uitgevoerd. De beoordeling is op basis van ervaring van de inspecteur. De inspecteur heeft geen licentie voor het inspecteren van sportvloeren. De waarneming is zuiver indicatief. Indien de vloer, niet als goed/in orde, wordt aangemerkt, adviseren wij om contact op te nemen met uw vloerleverancier voor een deskundig oordeel.	
<b>Zaalinrichting</b>								
<input checked="" type="checkbox"/>	0	Sportschoeisel verplicht	0	0	0	2019	In de zaal bevinden zich open vloervoorzieningen, kans op beknelling. Stickers 'sportschoeisel verplicht zijn niet meer aanwezig, advies opnieuw aanbrengen.	
	0	Opvolgen aandachtspunten	0	0	0	2018	In de zaal bevinden zich één of meerdere toestellen waar, bij herhaling (H), aandachtspunten i.r.t. het veilige gebruik van het toestel is/zijn aangegeven. De aangegeven actie t.a.v. aandachtspunten voor een veilig gebruik is niet opgevolgd. Hierdoor is het toestel onveilig en is de status afgekeurd bij dit toestel aangeduid. ISO12100:2010.	
	0	Toekomstige vervangingen	0	0	0	2018	In de rapportage staat bij diverse toestellen een jaartal aangegeven in de kolom vervangen. Op basis van deze inspectie is de prognose dat die toestellen dan vervangen dienen te worden.	

Offerte	Aantal	ONDERHOUDSRAPPORT	In orde	In orde *	Afgekeurd	Bouwjaar	Acc Nr	Opmerkingen	Vervangen
							0719		
	0	Markeringen	0	0	0	2017		Niet alle toestellen zijn voorzien van een toestelmarkering conform EN-normering. Op alle gekeurde toestellen is een T-SPEC identificatienummer aangebracht. NEN913:2008.	
	0	Logboek kastje	0	0	0	2017		In de zaal is geen logboekkastje aanwezig waarin documenten als logboek, gebruiksinstructies, onderhoudsrapporten, incidentenformulier, legionella preventieplan kunnen worden bewaard, zodat deze altijd in de zaal aanwezig zijn. NEN913:2008. Actie: logboekkastje aanbrengen.	
		Instructie en handleiding							
	0	Instructievideo Janssen-Fritsen	0	0	0	2017		Instructievideo's van gymnastiek-, turn en sporttoestellen zijn te vinden op het Janssen-Fritsen Youtube kanaal: <a href="http://www.youtube.com/user/JanssenFritsenGym">www.youtube.com/user/JanssenFritsenGym</a>	
	0	Handleiding Janssen-Fritsen	0	0	0	2017		Handleidingen van gymnastiek-, turn en sporttoestellen zijn te vinden op <a href="http://www.janssen-fritsen.nl/handleidingen">www.janssen-fritsen.nl/handleidingen</a>	
<b>Wandtoestellen</b>									
	1	Klimraam hout, niet draaibaar 4-vaks (00.557.972)	1	0	0	2018		Klimraam is niet voorzien van een toestelmarkering conform EN-normering waarop de maximale belasting (safe load) is aangegeven. EN12346:1998 7. Genomen actie: sticker met maximale belasting 4 personen/400 kg aangebracht.	
	3	Vloerautomaat	0	3	0	2018		Open vloervoorziening, kans op beknelling. Zie ook tekst bij zaalinrichting.	
	1	Max. aantal personen (4) sticker	1	0	0	2019			
	1	Klimraam hout, horizontaal verstelbaar Handbediend (00.557.973)	1	0	0	2018			
	1	Instructiepaneel	1	0	0	2018		Inclusief maximale belasting	
	3	Vloerautomaat	0	3	0	2018		Open vloervoorziening, kans op beknelling, zie ook tekst bij zaalinrichting.	
<b>Gymnastiek</b>									

Offerte	Aantal	ONDERHOUDSRAPPORT	In orde	In orde *	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Vervangen
							<b>Acc Nr 0719</b>	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Bok L.O. (00.557.974)	0	0	1	1970	De vloerrubbers zijn glad door uitdroging van het rubber. Het toestel heeft daardoor geen grip meer op de ondergrond. Het toestel kan hierdoor eenvoudig verschuiven of wegschuiven. Tijdens gebruik kan hierdoor een gevaarlijke situatie ontstaan met kans op ernstige verwonding. EN913:2008 Actie: Toestel verwijderen of vervangen. (Betreffende onderdeel is niet meer leverbaar).	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Springkast Multi-kast® (00.484.791)	1	0	0	2016		
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Minitrampoline open eind (00.073.897)	1	0	0	2013	1 x knop van verstelling ontbreekt. Advies aanbrengen. (H)(H)(Zie foto)	
	2	Sticker vingerbeknelling	2	0	0	2016		
	4	Turnbank 360 cm (00.073.898 t/m 00.073.901)	4	0	0	2000		
<input checked="" type="checkbox"/>	2	Trapezoïde groot (00.557.982 en 00.557.983)	0	0	2	1970	Frame heeft roestvorming. EN913:2008 5.1, 5.3. Actie: roest verwijderen, lakken met daarvoor bestaande verf, of vervangen inclusief dekplanken.(H)(H). Zie tekst opvolgen aandachtspunten bij zaalinrichting (H)	
	2	Dekplank (120x60 cm)	0	2	0	1970	slijtage, houtwerk beschadigd, advies vervangen. Zie ook tekst hoofdtoestel.	
	2	Trapezoïde klein (00.557.989 en 00.557.990)	0	2	0	1970	Frame heeft roestvorming. EN913:2008 5.1, 5.3. Actie: roest verwijderen, lakken met daarvoor bestaande verf.	
		<b>Matten</b>						
	4	Turnmat Bisonyl met richtloper 2-zijdig koppelbaar - lederen hoeken 150x100 cm - Hard (00.557.975 t/m 00.557.980)	4	0	0	2018		
	1	Landingsmat Bisonyl zonder richtloper - lederen hoeken Hard (271.375)	1	0	0	2016		
	1	Landingsmat Bisonyl met richtloper - lederen hoeken Hard (73919)	1	0	0	2013		
	1	Lange mat Canvas met richtloper 10 meter (271.374)	1	0	0	2016		
	1	Mattenwagen t.b.v. turnmat horizontaal - 2 zwenkwielen (00.557.981)	1	0	0	2018		
	1	Mattenwagen t.b.v. lange mat (00.206.243)	0	1	0	1970	De duwstang heeft roestvorming. Te nemen maatregel: roest verwijderen, lakken met daarvoor bestaande verf. EN913:2008 5.1, 5.3, of vervangen.	
		<b>Turnen</b>						
	1	Vloervoorzieningen parterre toestellen	1	0	0	2016		
	4	Tuimelhaak staal Gesloten	4	0	0	2016		

\* = Niet afgekeurd maar kan binnenkort een veiligheidsrisico vormen

Offerte	Aantal	ONDERHOUDSRAPPORT	In orde	In orde *	Afgekeurd	Bouwjaar	Acc Nr	Opmerkingen	Vervangen
							0719		
	1	Mat: (Rood/blauw 484.798)	1	0	0	1995			
	2	Mat: zachte valmat (73541 en 73542)	0	2	0	1970		Slijtage aan de hoeken en randen. Advies op termijn vervangen. (H)	2020
<b>Dames turntoestellen</b>									
	1	Evenwichtsbalk wedstrijd (00.073.924)	0	1	0	2000		bekleding voelt glad aan en op diverse plaatsen stuk. Advies: opnieuw laten bekleden. (H)(H)	
	2	Sticker vingerbeknelling	2	0	0	2018			
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Balkverbreder	0	0	1	1970		Openingen groter dan 8 mm aanwezig, kans op beknelling. Eerdere reparaties laten los. Advies vervangen of verwijderen. Zie ook foto hoofdtoestel	
	1	Evenwichtsbalk - oefenbalk (00.484.794)	1	0	0	1995		Lichte beschadigingen aan de bekleding.	
<b>Heren turntoestellen</b>									
	1	Herenbrug Club - verrolobaar Junior - gesloten bodem (00.073.927)	0	1	0	1970		Herenbrug heeft gebruiksslijtage. Door gebruik zijn de draai-/scharnierpunten en klemkoppen uitgesleten. De stabiliteit/functionaliiteit van het toestel is hierdoor afgenomen. Tevens is de lak is van het toestel gesleten. Actie: Toestel op aangegeven termijn vervangen.	2020
	2	Ligger	0	2	0	1970		Zie tekst hoofd onderdeel	
	2	Sticker vingerbeknelling	2	0	0	2018			
	1	Ringstel vast aan plafond (00.527.019)	1	0	0	2017			
<b>Springplanken</b>									
	1	Springplank wedstrijd Budapest (00.073.536)	1	0	0	2013			
	1	Springplank bekleed (00.388.942)	1	0	0	2013			
<b>Trainingstoestellen</b>									
	2	Gymblok (00.557.984 en 00.557.985)	2	0	0	2018			
<b>Zaalsporten</b>									
<b>Badminton</b>									
	3	Honkpaal PU voet (00.557.986 t/m 00.557.988)	3	0	0	2018			
<b>Basketbal</b>									

Offerte	Aantal	ONDERHOUDSRAPPORT	In orde	In orde *	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Acc Nr	Vervangen
								0719	
	2	Wandbasket ophijsbaar met koord (touw/katrol 00.073.930 en 00.073.931)	0	2	0	1970	De afmetingen van het bord zijn niet geschikt voor wedstrijden. Installatie heeft een touwbediening, touw begint uit te drogen. EN1270:2005 Advies :op aangegeven termijn gehele installatie vervangen door een basketbal installatie geschikt voor bewegingsonderwijs (wandbasket gasveer) (H)(H)		2020
	2	Ring	2	0	0	1970			
	2	Sticker 'Niet aan ring hangen'	2	0	0	1970			
	2	Houten bord 120x90 cm	2	0	0	1970			
		<b>Volleybal</b>							
	2	Volleybalprofiel onderbroken (00.073.928 en 00.073.929)	0	2	0	1970	Lichte roestvorming.		
	1	Volleybalnet oefennet met zijstokken	1	0	0	1995			
<b>Overige</b>									
	2	Ballenwagen Etagemodel (00.484.792 en 00.484.793)	0	2	0	1970	Ernstige roestvorming op frame. EN913:2008 5.1, 5.3. Actie: roest verwijderen, lakken met daarvoor bestaande verf of ballenwagen vervangen. (H)		
	1	Stick-/stokkenbak (00.271.379)	1	0	0	1970			