

Onderhoudsrapport

Opdrachtgever:

HeTon Sport Kerkrade b.v.
Heiveldstraat 107
6466AJ KERKRADE

De onderhoudsbeurt is uitgevoerd bij:

Gymzaal Stg Turncentrum
Hertogenlaan 108
6463HN KERKRADE

Accommodatienummer: **Ordernummer:** **Datum uitgevoerd:**

Technische gegevens van de accommodatie:

Zaaltype	Gymzaal	Plafondtype	Gesloten
Inrichting door	Janssen Fritsen	Bevestiging	- / -
Bouwjaar	1967	Dagmaat toestellenberging BxH:	1x300x260 cm
Zaalhoogte BKV-OKW:	545 cm		

Opmerkingen	Opmerkingen vorig onderhoud
Volgens afspraak met dhr Reinders	

De afgekeurde materialen vormen een veiligheidsrisico in uw zaal, wij adviseren u nadrukkelijk deze materialen in de huidige staat niet te gebruiken. Wij raden u daarom aan deze te verwijderen c.q. direct te laten repareren of vervangen.

Samenstelling afgekeurde toestellen				
Aantal	Toestel	Afgekeurd	Opmerkingen	Bouwjaar
1	Combiframe laag / lang	0	1 x klittenband kapot, 1 x klittenband werking matig. Advies beide klittenbanden vervangen.	1995
2	Klittenband	2	Zie tekst hoofdtoestel	1995
1	Volleybalprofiel doorlopend	1	Het profiel is gescheurd aan bovenzijde en een gedeelte ontbreekt, hierdoor is netopstelling voor heren niet mogelijk. Advies vervangen. LET OP ivm befimpering/bevestiging aparte mail hierover met foto's gemaaid naar Frank Verhaag.	1967
1	Evenwichtsbalk - oefenbalk	1	Beknellingsgevaar. Opening groter dan 8 mm in gebruiksvlak van toestel. Een vinger en/of teen kan hierin bekneld raken. EN913:2008 5.2a. Totaalstaat matig. Advies gaten repareren of gehele toestel vervangen. (H)	1975
6	Flexoturninstallatie@ Zuil	6	installatie afkeur, klemming functioneerd niet, afgebroken bouten . Geen accessoires aanwezig.(H)(H)(H)	1967

2	Trapezoïde groot	2	Frame heeft roestvorming. EN913:2008 5.1, 5.3. Vloerrubbers versleten, dekplanken beschadigd. Advies toestel opleteet vervangen inclusief dekplanken. (H)(H). Zie tekst opvolgen aandachtspunten bij zaalinrichting	1967
8	Vloerbescherming	8	Zie tekst hoofdtoestel	1967
2	Dekplank	2	Zie tekst hoofdtoestel	1967

Verbruikte materialen

Aantal	Artikel nr	Omschrijving
1	3175102	Instructiepaneel t.b.v. klimtouwinstallatie

Wij zullen u een offerte sturen voor de aangegeven artikelen. Afgekeurde materialen zijn gemerkt.

Onderhoudsbeurt uitgevoerd door:

De heer Frank van Hulsen

Plaats: KERKRADE

Naam: Frank van Hulsen

Handtekening:

F v H

Offerte	Aantal	ONDERHOUDSRAPPORT	In orde	In orde *	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Acc Nr	Vervangen
								6224	
Plafondtoestellen									
	1	Klimtouw-/Touwladderinstallatie bocht (271.569)	1	1	0	2015	Veel knopen in de touwen. Een touw met een knoop erin, kan letsel veroorzaken. Tevens wordt de levensduur van de touwen verkort, door slijtage op de knopen. Advies knopen uit de touwen halen.		
	1	Instructiebord	1	0	0	2019			
	8	Klimtouw geslagen hennep - lederen sok (1229512 512 cm)	8	0	0	2015			
	3	Ringstel koord / disloqueerwartel aan touwblok (271.573 t/m271.575)	3	0	0	2017			
	3	Koord	3	0	0	2017			
	1	Kettingbak meervoudig onbekleed	1	0	0	2017			
	1	Instructiebordje	1	0	0	2017			
	1	Hoekkatrol 3 voudig	1	0	0	2017			
	1	Veiligheidssluiting ketting (3 voudig)	1	0	0	2017			
	1	Ringenhaak	1	0	0	2015			
Speellokaal									
Speellokaal accessoire									
	1	Ladder Hout Breed (484.850)	0	1	0	1990	Lichte beschadigingen aan het houtwerk, onderste beugels ontbreken.		
	1	Kantelblok (484.852)	0	1	0	1990	Geen vloerribbers aanwezig. Advies aanbrengen.		
Sportvloer									
	1	Elastische rubbervloer	1	0	0	1985	De inspectie van de sportvloer is visueel uitgevoerd. De beoordeling is op basis van ervaring van de inspecteur. De waarneming is zuiver indicatief. Indien de vloer, niet als goed/in orde, wordt aangemerkt, adviseren wij om contact op te nemen met uw vloerleverancier voor een deskundig oordeel.		
Zaalinrichting									

Offerte	Aantal	ONDERHOUDSRAPPORT	In orde	In orde *	Afgekeurd	Bouwjaar	Acc Nr	Opmerkingen	Vervangen
							6224		
	0	Speeltoestellen in gymzaal	0	0	0	2017		In de zaal zijn toestellen voor een speellokaal aanwezig. Deze toestellen zijn ontworpen voor gebruik door kinderen tot 7 jaar. Deze toestellen niet gebruiken voor andere doelgroepen. Hiervoor zijn ze niet ontworpen. Het veilig gebruik kan voor andere doelgroepen niet gegarandeerd worden. NEN913:2008. Actie: gebruikers hierover informeren.	
	0	Opvolgen aandachtpunten	0	0	0	2018		In de zaal bevinden zich één of meerdere toestellen waar, bij herhaling (H), aandachtpunten i.r.t. het veilige gebruik van het toestel is/zijn aangegeven. De aangegeven actie t.a.v. aandachtspunten voor een veilig gebruik is niet opgevolgd. Hierdoor is het toestel onveilig en is de status afgekeurd bij dit toestel aangeduid. ISO12100:2010.	
	0	Toekomstige vervangingen	0	0	0	2018		In de rapportage staat bij diverse toestellen een jaartal aangegeven in de kolom vervangen. Op basis van deze inspectie is de prognose dat die toestellen dan vervangen dienen te worden.	
	0	Markeringen	0	0	0	2017		Niet alle toestellen zijn voorzien van een toestelmarkering conform EN-normering. Op alle gekeurde toestellen is een T-SPEC identificatienummer aangebracht. NEN913:2008.	
	0	Logboek kastje	0	0	0	2017		In de zaal is geen logboekkastje aanwezig waarin documenten als logboek, gebruiksinstructies, onderhoudsrapporten, incidentenformulier, legionella preventieplan kunnen worden bewaard, zodat deze altijd in de zaal aanwezig zijn. NEN913:2008. Actie: logboekkastje aanbrengen.	
		Instructie en handleiding							
	0	Instructievideo Janssen-Fritsen	0	0	0	2017		Instructievideo's van gymnastiek-, turn en sporttoestellen zijn te vinden op het Janssen-Fritsen Youtube kanaal: www.youtube.com/user/JanssenFritsenGym	

Offerte	Aantal	ONDERHOUDSRAPPORT	In orde	In orde *	Afgekeurd	Bouwjaar	Acc Nr	Opmerkingen	Vervangen
							6224		
	0	Handleiding Janssen-Fritsen	0	0	0	2017		Handleidingen van gymnastiek-, turn en sporttoestellen zijn te vinden op www.janssen-fritsen.nl/handleidingen	
Vloertoestellen									
	6	Flexoturninstallatie® Zuil	0	0	6	1967		installatie afkeur, klemming functioneerd niet, afgebroken bouten . Geen accessoires aanwezig.(H)(H)(H)	
Wandtoestellen									
	4	Klimraam hout, niet draailbaar 3-vaks (73.567 t/m 73.570)	0	4	0	1967		zware bediening, beschadigingen houtwerk, grendelhuizen pennen verbogen of aangepast, afstand naar de muur/basket is minder dan 85 cm.. advies: klimramen vernieuwen voor 2x 4vaks uitvoering (H)(H)	2020
	8	Contragewicht	8	0	0	1967			
	4	Max. aantal personen (4) sticker	4	0	0	2016			
Gymnastiek									
	1	Bok (73.571)	1	0	0	1980			
	1	Bok M.O. (271.576)	1	0	0	2015			
	1	Springkast piramidaal (73.573)	0	1	0	1980		Toestel heeft gebruiksslijtage. Door het gebruik is het houtwerk licht beschadigd. En hebben de onderliggende delen speling gekregen. De stabiliteit/functionaliiteit van het toestel is hierdoor afgenomen. Slijtage van het springdek. EN913:2008 Actie: Toestel op aangegeven termijn vervangen. (H)	2020
	1	Springkast Multi-kast® Blauw (527.102)	1	0	0	2016			
	1	Minitrampoline open eind (73.574)	0	1	0	1980		Lichte roestvorming op het frame, slijtage aan veerhouders, springdek en padding. Advies op termijn compleet vervangen (H)	2020
	2	Sticker vingerbeknelling	2	0	0	2016			
	1	Turnbank 360 cm incl. evenwichtslat 7 cm (73.578)	0	1	0	1980		Toestel heeft gebruiksslijtage. Door het gebruik is het houtwerk licht beschadigd. EN913:2008 Actie: er is nu geen actie noodzakelijk.	
	2	Turnbank 360 cm incl. evenwichtslat 7 cm (73.521 en 73.520)	2	0	0	2000			
	1	Turnbank 360 cm incl. evenwichtslat 7 cm (73.577)	0	1	0	1967		Frame heeft roestvorming, en is licht ontzet. Advies op termijn vervangen (H)(H)	2020

Offerte	Aantal	ONDERHOUDSRAPPORT	In orde	In orde *	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Vervangen
							Acc Nr 6224	
<input checked="" type="checkbox"/>	2	Trapezoïde groot (73.582 en 274.710)	0	0	2	1967	Frame heeft roestvorming. EN913:2008 5.1, 5.3. Vloerrubbers versleten, dekplanken beschadigd. Advies toestel ompleet vervangen inclusief dekplanken. (H)(H). Zie tekst opvolgen aandachtspunten bij zaalinrichting	
	2	Dekplank	0	0	2	1967	Zie tekst hoofdtoestel	
	8	Vloerbescherming	0	0	8	1967	Zie tekst hoofdtoestel	
	1	Combiframe piramidaal (073.584)	1	0	0	1995		
	1	Combiframe laag / lang (073.583)	0	1	0	1995	1 x klittenband kapot, 1 x klittenband werking matig. Advies beide klittenbanden vervangen.	
<input checked="" type="checkbox"/>	2	Klittenband	0	0	2	1995	Zie tekst hoofdtoestel	
		Matten						
	2	Turnmat Bisonyl niet koppelbaar 150x100 cm - Hard (527.104 en 527.105)	2	0	0	1995		
	2	Turnmat Bisonyl 2-zijdig koppelbaar 150x100 cm - Hard (73.561 en 73.562)	2	0	0	2010		
	1	Turnmat Bisonyl met richtloper 2-zijdig koppelbaar - lederen hoeken 150x100 cm - Hard (00.570.552 t/m 00.570.)	1	0	0	1967		
	4	Turnmat Bisonyl met richtloper 2-zijdig koppelbaar - lederen hoeken 150x100 cm - Zacht (570.552 t/m 570.555)	4	0	0	2018		
	1	Landingsmat Bisonyl met richtloper - lederen hoeken Hard (271.594)	1	0	0	2015		
	1	Landingsmat Bisonyl met richtloper - lederen hoeken Zacht (274.686)	0	1	0	1995	Hoes, rits en/of beluchtigsgaten verkeren in matige staat en de demping is afgenomen tot een matig niveau. Actie: deze mat op aangegeven termijn vervangen.	2020
	1	Landingsmat Canvas zonder richtloper - lederen hoeken Zacht (271.596)	0	1	0	2000	Gaas van beluchting 2 x weg, demping is afgenomen tot een matig niveau. Advies op termijn vervangen.	2020
	1	Lange mat Bisonyl met richtloper 10 meter (271.577)	0	1	0	2000	De mat heeft verschillende donkere ondefinieerbare vlekken, geen schimmel.	
	1	Mattenwagen t.b.v. turnmat horizontaal - 2 zwenkwielen	0	1	0	1980	De duwstang heeft roestvorming. EN913:2008 5.1, 5.3. Actie: roest verwijderen, lakken met daarvoor bestaande verf.	
	1	Mattenwagen t.b.v. landingsmat tweevoudig (570.551)	1	0	0	2019		

Offerte	Aantal	ONDERHOUDSRAPPORT	In orde	In orde *	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Vervangen
							Acc Nr 6224	
	1	Mattenwagen t.b.v. lange mat (527.107)	1	0	0	2017		
	1	Mattenwagen t.b.v. lange mat neerklapbare beugel (73.581)	1	0	0	2010		
Turnen								
	1	Vloervoorzieningen parterre toestellen	1	0	0	1980		
	4	Tuimelhaak staal	4	0	0	1980		
		Dames turntoestellen						
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Evenwichtsbalk - oefenbalk (271.597)	0	0	1	1975	Beknellingsgevaar. Opening groter dan 8 mm in gebruiksvlak van toestel. Een vinger en/of teen kan hierin bekneld raken. EN913:2008 5.2a. Totaalstaat matig. Advies gaten repareren of gehele toestel vervangen. (H)	
		Heren turntoestellen						
	1	Herenbrug Club - verrolbaar Junior - gesloten bodem (073.586)	1	0	0	1980	EN 913: 2008 5.2 Waarschuwingssticker beknellingsgevaar aangebracht. 1 x dopje bij hendel verrolinrichting ontbreekt.	
	2	Sticker vingerbeknelling	2	0	0	2018		
		Springplanken						
	2	Springplank wedstrijd Budapest (73.534 en 73.535)	0	2	0	2010	Het rubber kapje van de springplank vertoont slijtage/is kapot. EN913:2008 Advies: het kapje laten repareren of vervangen.	
	2	Eindkapje	0	2	0	2010	Zie tekst hoofdtoestel	
Zaalsporten								
		Badminton						
	3	Honkpaal metalen voet (271.590 t/m 271.592)	3	0	0	2015		
		Basketbal						
	2	Wandbasket met gasveer (484.846 en 484.847)	2	0	0	2017		
	2	Sticker 'Niet aan ring hangen'	2	0	0	2017		
	2	Houten bord 120x90 cm	2	0	0	2017		
	2	Ring vast	2	0	0	2017		
		Korfbal						

Offerte	Aantal	ONDERHOUDSRAPPORT	In orde	In orde *	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Acc Nr	Vervangen
								6224	
	2	Spring-korfbalpaal telescopisch (73.589 en 73.590)	2	2	0	1985	Slijtage aan hoogteverstelling, advies op termijn schuifbuizen of complete palen vervangen		2020
	2	Mand	2	0	0	1985			
	2	Mand riet	2	0	0	1975			
		Volleybal							
	1	Volleybalpaal metaal (527.106)	0	1	0	2017	Schuifstrippen zijn in eigen beheer aangepast. Zie foto.		
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Volleybalprofiel doorlopend (73.594)	0	0	1	1967	Het profiel is gescheurd aan bovenzijde en een gedeelte ontbreekt, hierdoor is netopstelling voor heren niet mogelijk. Advies vervangen. LET OP ivm betimmering/bevestiging aparte mail hierover met foto's gemaïld naar Frank Verhaag.		
	3	Volleybalprofiel doorlopend opbouw (73.592 t/m 73.594)	0	3	0	1967	Roestvorming, 73.594 opnieuw gelast. (H)(H)		
		Overige							
	2	Ballenwagen Etagemodel (484.848 en 484.849)	0	2	0	1980	Roestvorming op frame. EN913:2008 5.1, 5.3. Actie: roest verwijderen, lakken met daarvoor bestaande verf of ballenwagen vervangen. (H)		
	2	Sticker beknellingsgevaar	2	0	0	2017			