

Onderhoudsrapport

Opdrachtgever:

HeTon Sport Kerkrade b.v.
Heiveldstraat 107
6466AJ KERKRADE

De onderhoudsbeurt is uitgevoerd bij:

Gymzaal Haanrade
Haanrade
6464CH KERKRADE

Accommodatienummer:

Ordernummer:

Datum uitgevoerd:

Technische gegevens van de accommodatie:

Zaaltype: Gymzaal
Inrichting door: Janssen Fritsen
Bouwjaar: 1979
Zaalhoogte BKV-OKW: 500 cm

Plafondtype: Gesloten
Bevestiging: Plafond / Hout
Dagmaat toestellenberging BxH: 350x300 cm

Opmerkingen	Opmerkingen vorig onderhoud
Volgens afspraak met dhr. Reinders.	Volgens afspraak met dhr. Reinders

De afgekeurde materialen vormen een veiligheidsrisico in uw zaal, wij adviseren u nadrukkelijk deze materialen in de huidige staat niet te gebruiken. Wij raden u daarom aan deze te verwijderen c.q. direct te laten repareren of vervangen.

Samenstelling afgekeurde toestellen

Aantal Toestel	Afgekeurd	Opmerkingen	Bouwjaar
1 Klimtouw-/Touw ladderinstallatie bocht	1	Inwendige slijtage van de rail, wagens ingesleten, touwen verpulveren, zeer veel knopen in de touwen. Actie: complete installatie vervangen.	1979
10 Klimtouw gevlochten hennep (1229470 472 cm nylon)	10	Zie tekst en foto hoofdtoestel	1979
4 Flexoturninstallatie® Zuil	4	Geen accessoires aanwezig, toestel niet functioneel. (H)(H)	1979
2 Klimraam hout, niet draaibaar 4-vaks	2	houtwerk heeft diverse beschadigingen, kans op splintervorming. Roestvorming op bovenhuis. Advies vervangen of verwijderen. (H)	1979
1 Lange mat Canvas met richtloper 10 meter	1	De demping is niet gelijkmatig over het hele oppervlak. Actie: mat vervangen.	1979
2 Trapezoïde groot	2	Frame heeft roestvorming. EN913:2008 5.1, 5.3. Actie: roest verwijderen, lakken met daarvoor bestaande verf, of vervangen in combinatie met dekplanken. (H)(H). Zie tekst opvolgen aandachtspunten bij zaalinrichting (H)	1979
3 Honkpaal metalen voet	3	De honkpaal heeft roestvorming. EN913:2008 5.1, 5.3. Actie: roest verwijderen, lakken met daarvoor bestaande verf, of vervangen. (H)(H) Zie tekst opvolgen aandachtspunten bij zaalinrichting	1979

2	Spring-korfbalpaal telescopisch	2	De schuifbuis heeft roestvorming. EN913:2008 5.1, 5.3. Actie: roest verwijderen, lakken met daarvoor bestaande verf, of vervangen. (H)(H). Zie tekst opvolgen aandachtspunten bij zaalinrichting. (H)	1979
2	Schuifbuis	2	Zie tekst en foto hoofdtoestel	1979
1	Mattenwagen t.b.v. lange mat neerklapbare beugel	1	De duwstang heeft roestvorming. EN913:2008 5.1, 5.3. Actie: roest verwijderen, lakken met daarvoor bestaande verf, of vervangen. (H)(H)(H). Zie tekst opvolgen aandachtspunten bij zaalinrichting (H)	1979
1	Ballenwagen Etagemodel	1	Ernstige roestvorming op frame. EN913:2008 5.1, 5.3. Actie: roest verwijderen, lakken met daarvoor bestaande verf of ballenwagen vervangen. (H)	1979

Wij zullen u een offerte sturen voor de aangegeven artikelen.

Afgekeurde materialen zijn gemerkt.

Onderhoudsbeurt uitgevoerd door:

De heer Frank van Hulsen

Plaats: KERKRADE

Naam: l.o. dhr. Reinders

Handtekening:



Offerte	Aantal	ONDERHOUDSRAPPORT	In orde	In orde *	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Vervangen
							Acc Nr 2625	
Plafondtoestellen								
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Klimtouw-/Touwladderinstallatie bocht (00.073.937)	0	0	1	1979	Inwendige slijtage van de rail, wagens ingesleten, touwen verpulveren, zeer veel knopen in de touwen. Actie: complete installatie vervangen.	
	10	Klimtouw gevlochten hennep (1229470 472 cm nylon)	0	0	10	1979	Zie tekst en foto hoofdtoestel	
	4	Ringstel touw / disloqueerwartel (00.271.542 t/m 00.271.545)	0	4	0	1979	Kwaliteit van het ringentouw wordt minder, lichte slijtage op diverse draai- en zwaaipunten. De kwaliteit is verminderd door de luchtvochtigheid en door temperatuurverschillen in de zaal. EN12655:1998, EN913:1998, EN-ISO12100-1:2010.	
	1	Kettingbak meervoudig onbekleed	1	0	0	1979		
	4	Veiligheidssluiting ketting	4	0	0	1979		
	4	Touw	0	4	0	2006	Touw begint uit te drogen. Advies op termijn vervangen door koord. (H)(H). Zie ook tekst hoofdtoestel.	2020
	1	Ringenhaak	1	0	0	1979		
	2	Hoekkatrol 2 voudig	2	0	0	1979		
	1	Instructiebordje	1	0	0	2016		
Sportvloer								
	1	Elastische rubbervloer	1	0	0	1979	De inspectie van de sportvloer is visueel uitgevoerd. De beoordeling is op basis van ervaring van de inspecteur. De waarneming is zuiver indicatief. Indien de vloer, niet als goed/in orde, wordt aangemerkt, adviseren wij om contact op te nemen met uw vloerleverancier voor een deskundig oordeel.	
Zaalinrichting								
	0	Opvolgen aandachtspunten	0	0	0	2018	In de zaal bevinden zich één of meerdere toestellen waar, bij herhaling (H), aandachtspunten i.r.t. het veilige gebruik van het toestel is/zijn aangegeven. De aangegeven actie t.a.v. aandachtspunten voor een veilig gebruik is niet opgevolgd. Hierdoor is het toestel onveilig en is de status afgekeurd bij dit toestel aangeduid. ISO12100:2010.	
	0	Toekomstige vervangingen	0	0	0	2018	In de rapportage staat bij diverse toestellen een jaartal aangegeven in de kolom vervangen. Op basis van deze inspectie is de prognose dat die toestellen dan vervangen dienen te worden.	

Offerte	Aantal	ONDERHOUDSRAPPORT	In orde	In orde *	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Acc Nr	Vervangen
								2625	
	0	Plafondinspectie	0	0	0	2018	De plafondinspectie voor de betreffende toestellen is uitgevoerd op de datum aangegeven bij de kolom bouwjaar.		
	0	Markeringen	0	0	0	2017	Niet alle toestellen zijn voorzien van een toestelmarkering conform EN-normering. Op alle gekeurde toestellen is een T-SPEC identificatienummer aangebracht. NEN913:2008.		
	0	Logboek kastje	0	0	0	2017	In de zaal is geen logboekkastje aanwezig waarin documenten als logboek, gebruiksinstructies, onderhoudsrapporten, incidentenformulier, legionella preventieplan kunnen worden bewaard, zodat deze altijd in de zaal aanwezig zijn. NEN913:2008. Actie: logboekkastje aanbrengen.		
		Instructie en handleiding							
	0	Instructievideo Janssen-Fritsen	0	0	0	2017	Instructievideo's van gymnastiek-, turn en sporttoestellen zijn te vinden op het Janssen-Fritsen Youtube kanaal: www.youtube.com/user/JanssenFritsenGym		
	0	Handleiding Janssen-Fritsen	0	0	0	2017	Handleidingen van gymnastiek-, turn en sporttoestellen zijn te vinden op www.janssen-fritsen.nl/handleidingen		
Vloertoestellen									
	4	Flexoturninstallatie@ Zuil (00.271.546 t/m 00.271.549)	0	0	4	1979	Geen accessoires aanwezig, toestel niet functioneel. (H)(H)		
Wandtoestellen									
<input checked="" type="checkbox"/>	2	Klimraam hout, niet draaibaar 4-vaks (00.073.939 en 00.073.940)	0	0	2	1979	houtwerk heeft diverse beschadigingen, kans op splintervorming. Roestvorming op bovenhuis. Advies vervangen of verwijderen. (H)		
	4	Contragewicht (Omgebouwd.)	4	0	0	2004			
	2	Max. aantal personen (4) sticker	2	0	0	2016			
	6	Vloerautomaat	6	0	0	1979			
Gymnastiek									
	1	Bok M.O. met verrolinrichting (00.527.022)	1	0	0	2017			

Offerte	Aantal	ONDERHOUDSRAPPORT	In orde	In orde *	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Vervangen
							Acc Nr 2625	
	1	Springkast piramidaal (00.073.947)	1	0	0	1979	Toestel heeft gebruiksslijtage. Door het gebruik is het houtwerk licht beschadigd. En hebben de onderliggende delen speling gekregen. De stabiliteit/functionaliiteit van het toestel is hierdoor afgenomen. Tevens is de lak van het toestel gesleten. EN913:2008 Actie: Toestel op aangegeven termijn vervangen.	2020
	1	Minitrampoline JF Minitrampoline (00.271.550)	1	0	0	2015		
	2	Sticker vingerbeknelling	2	0	0	2016		
	2	Turnbank 360 cm (00.073.945 en 00.073.946)	0	2	0	1979	Toestel heeft gebruiksslijtage. Door gebruik is het houtwerk licht beschadigd. En hebben de onderliggende delen speling gekregen. De stabiliteit/functionaliiteit van het toestel is hierdoor afgenomen. Tevens is de lak van het toestel gesleten. EN913:2008 Actie: Toestel op aangegeven termijn vervangen.	2020
	4	Turnbank 400 cm (00.073941 t/m 00.073.944)	0	4	0	1979	Toestel heeft gebruiksslijtage. Door gebruik is het houtwerk licht beschadigd. En hebben de onderliggende delen speling gekregen. De stabiliteit/functionaliiteit van het toestel is hierdoor afgenomen. Tevens is de lak van het toestel gesleten. EN913:2008 Actie: Toestel op aangegeven termijn vervangen. (H)	2020
<input checked="" type="checkbox"/>	2	Trapezoi'de groot (00.073.951 en 00.073.952)	0	0	2	1979	Frame heeft roestvorming. EN913:2008 5.1, 5.3. Actie: roest verwijderen, lakken met daarvoor bestaande verf, of vervangen in combinatie met dekplanken. (H)(H). Zie tekst opvolgen aandachtspunten bij zaalinrichting (H)	
	2	Dekplank (127x62 cm)	0	2	0	1979	Dekplanken vertonen slijtage, verlijmdde lagen laten los. Het hout is beschadigd langs de randen. Advies samen met trapezoides vervangen. (H)(H)	
		Matten						
	2	Turnmat Bisonyl 2-zijdig koppelbaar 150x100 cm - Hard (527.020 en 527.021)	2	0	0	2016		
	4	Turnmat Bisonyl met richtloper 2-zijdig koppelbaar - lederen hoeken (271.551 t/m 271.554)	4	0	0	2015		
	1	Landingsmat Bisonyl met richtloper Hard (rood grijs 73949)	0	1	0	1995	Hoes heeft slijtageplekken langs de randen. (H)	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Lange mat Canvas met richtloper 10 meter (groen/oranje 73950)	0	0	1	1979	De demping is niet gelijkmatig over het hele oppervlak. Actie: mat vervangen.	

* = Niet afgekeurd maar kan binnenkort een veiligheidsrisico vormen

Offerte	Aantal	ONDERHOUDSRAPPORT	In orde	In orde *	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Vervangen
							Acc Nr 2625	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Mattenwagen t.b.v. lange mat neerklapbare beugel (00.073.953)	0	0	1	1979	De duwstang heeft roestvorming. EN913:2008 5.1, 5.3. Actie: roest verwijderen, lakken met daarvoor bestaande verf, of vervangen. (H) (H) (H). Zie tekst opvolgen aandachtspunten bij zaalinrichting (H)	
Turnen								
		Springplanken						
	1	Springplank onbekleed (00.073.956)	1	0	0	2005		
	1	Springplank onbekleed (00.073.955)	1	0	0	1979		
Zaalsporten								
		Badminton						
<input checked="" type="checkbox"/>	3	Honkpaal metalen voet (rubber rand 00.073.959, 00.073.960, 00.073.961)	0	0	3	1979	De honkpaal heeft roestvorming. EN913:2008 5.1, 5.3. Actie: roest verwijderen, lakken met daarvoor bestaande verf, of vervangen. (H) (H) Zie tekst opvolgen aandachtspunten bij zaalinrichting	
		Basketbal						
	1	Wandbasket vast (00.073.967)	1	0	0	1979		
	1	Houten bord 120x90 cm	1	0	0	1979		
	1	Sticker 'Niet aan ring hangen'	1	0	0	2016		
	1	Wandbasket vast (00.271.555)	1	0	0	2015		
	1	Sticker 'Niet aan ring hangen'	1	0	0	2016		
	1	Houten bord	1	0	0	2015		
	1	Ring	1	0	0	1979		
		Korfbal						
	2	Spring-korfbalpaal telescopisch (00.073.962 en 00.073.963)	0	0	2	1979	De schuifbuis heeft roestvorming. EN913:2008 5.1, 5.3. Actie: roest verwijderen, lakken met daarvoor bestaande verf, of vervangen. (H) (H). Zie tekst opvolgen aandachtspunten bij zaalinrichting. (H)	
	2	Mand riet	2	0	0	1979		
<input checked="" type="checkbox"/>	2	Schuifbuis	0	0	2	1979	Zie tekst en foto hoofdtoestel	
	2	Schotel Ø 50cm	2	0	0	1979		
		Volleybal						
	2	Volleybalprofiel onderbroken (00.73.957 en 00.073.958)	2	0	0	1979		
Overige								

Offerte	Aantal	ONDERHOUDSRAPPORT	In orde	In orde *	Afgekeurd	Bouwjaar	Acc Nr	Opmerkingen	Vervangen
							2625		
	1	Ballenwagen Etagemodel (00.271.556)	0	0	1	1979		Ernstige roestvorming op frame. EN913:2008 5.1, 5.3. Actie: roest verwijderen, lakken met daarvoor bestaande verf of ballenwagen vervangen. (H)	
	1	Sticker beknellingsgevaar	1	0	0	2017			
	1	Magnesiumwagen/ -bak (271.557)	1	0	0	1979			