

Onderhoudsrapport

Opdrachtgever:

HeTon Sport Kerkrade b.v.
Heiveldstraat 107
6466AJ KERKRADE

De onderhoudsbeurt is uitgevoerd bij:

Gymzaal Leliestraat
Leliestraat
6466XP KERKRADE

Accommodatienummer: **Ordernummer:** **Datum uitgevoerd:**

Technische gegevens van de accommodatie:

Zaaltype	Gymzaal	Plafondtype	Gesloten
Inrichting door	Schelde	Bevestiging	Wand / Hout
Bouwjaar	1967	Dagmaat toestellenberging BxH:	730x305 cm
Zaalhoogte BKV-OKW:	550 cm		

Opmerkingen	Opmerkingen vorig onderhoud
Volgens afspraak met dhr Reinders.	Volgens afspraak met dhr Reinders.

De afgekeurde materialen vormen een veiligheidsrisico in uw zaal, wij adviseren u nadrukkelijk deze materialen in de huidige staat niet te gebruiken. Wij raden u daarom aan deze te verwijderen c.q. direct te laten repareren of vervangen.

Samenstelling afgekeurde toestellen			
Aantal Toestel	Afgekeurd	Opmerkingen	Bouwjaar
1 Springkast piramidaal	1	De verrolinrichting werkt niet naar behoren. EN916:2003. Speling op onderlinge delen, sp.splintervorming, totaalstaat slecht. Actie: springkast vervangen of verwijderen.	1966
1 Mattenwagen t.b.v. lange mat wiegmodel	1	De duwstang heeft roestvorming. Te nemen maatregel: roest verwijderen, lakken met daarvoor bestaande verf. EN913:2008 5.1, 5.3. Verouderd model, onhandig in gebruik, zwenkwiel gaat stuk. Advies nieuwe wagen. (H)(H)(H) Zie opvolgen aandachtspunten bij zaalinrichting. (H)	1966
2 Vloervoorzieningen parterre toestellen	2	De vloervoorziening van dit toestel bevat open haken. Tijdens het gebruik kan de verspanning (onbedoeld) los komen. De verspanning heeft geen borging. Dit risico kan gereduceerd worden of worden weggenomen. EN915:2008 4.3, EN913:1998, EN-ISO12100-1:2010. Advies: alleen vervangen bij gebruik parterre toestellen. (H)(H)	1966
8 Tuimelhaak staal Open (aluminium uitvoering)	8	Zie tekst hoofdtoestel.	1966

Wij zullen u een offerte sturen voor de aangegeven artikelen. Afgekeurde materialen zijn gemerkt.

Onderhoudsbeurt uitgevoerd door:
De heer Frank van Hulsen

Plaats: KERKRADE
Naam: Frank van Hulsen
Handtekening:

F v H

Offerte	Aantal	ONDERHOUDSRAPPORT	In orde	In orde *	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Acc Nr	Vervangen
								6223	
Plafondtoestellen									
	1	Klimtouw-/Touwladderinstallatie recht (306.830)	0	1	0	1966	Veel knopen in de touwen. Een touw met een knoop erin, kan letsel veroorzaken. Tevens wordt de levensduur van de touwen verkort, door slijtage op de knopen. Advies knopen uit de touwen verwijderen		
	12	Klimtouw gevlochten hennep - lederen sok (512 cm)	12	0	0	2011			
	1	Instructiebord	1	0	0	2019			
	3	Ringstel koord / disloqueerwartel aan touwblok (271.605 t/m 271.607)	3	0	0	2017			
	1	Hoekkatrol 3 voudig	1	0	0	2017			
	1	Instructiebordje	1	0	0	2017			
	6	Turn ring	6	0	0	2017			
	1	Kettingbak meervoudig onbekleed	1	0	0	2017			
	3	Veiligheidssluiting ketting (2 x 3 paddestoel.)	3	0	0	2017			
	3	Koord	3	0	0	2017			
		Plafondunit accessoire							
	2	Trapezestok (484.867 en 484.863)	2	0	0	1985			
Sportvloer									
	1	Elastische rubbervloer (groene vloer.)	1	0	0	1994	De inspectie van de sportvloer is visueel uitgevoerd. De beoordeling is op basis van ervaring van de inspecteur. De waarneming is zuiver indicatief. Indien de vloer, niet als goed/in orde, wordt aangemerkt, adviseren wij om contact op te nemen met uw vloerleverancier voor een deskundig oordeel.		
Zaalinrichting									
	0	Opvolgen aandachtspunten	0	0	0	2018	In de zaal bevinden zich één of meerdere toestellen waar, bij herhaling (H), aandachtspunten i.r.t. het veilige gebruik van het toestel is/zijn aangegeven. De aangegeven actie t.a.v. aandachtspunten voor een veilig gebruik is niet opgevolgd. Hierdoor is het toestel onveilig en is de status afgekeurd bij dit toestel aangeduid. ISO12100:2010.		
	0	Toekomstige vervangingen	0	0	0	2018	In de rapportage staat bij diverse toestellen een jaartal aangegeven in de kolom vervangen. Op basis van deze inspectie is de prognose dat die toestellen dan vervangen dienen te worden.		

Offerte	Aantal	ONDERHOUDSRAPPORT	In orde	In orde *	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Acc Nr	Vervangen
								6223	
	0	Plafondinspectie	0	0	0	2018	De plafondinspectie voor de betreffende toestellen is uitgevoerd op de datum aangegeven bij de kolom bouwjaar.		
	0	Markeringen	0	0	0	2017	Niet alle toestellen zijn voorzien van een toestelmarkering conform EN-normering. Op alle gekeurde toestellen is een T-SPEC identificatienummer aangebracht. NEN913:2008.		
	0	Logboek kastje	0	0	0	2017	In de zaal is geen logboekkastje aanwezig waarin documenten als logboek, gebruiksinstructies, onderhoudsrapporten, incidentenformulier, legionella preventieplan kunnen worden bewaard, zodat deze altijd in de zaal aanwezig zijn. NEN913:2008. Actie: logboekkastje aanbrengen.		
		Instructie en handleiding							
	0	Instructievideo Janssen-Fritsen	0	0	0	2017	Instructievideo's van gymnastiek-, turn en sporttoestellen zijn te vinden op het Janssen-Fritsen Youtube kanaal: www.youtube.com/user/JanssenFritsenGym		
	0	Handleiding Janssen-Fritsen	0	0	0	2017	Handleidingen van gymnastiek-, turn en sporttoestellen zijn te vinden op www.janssen-fritsen.nl/handleidingen		
Wandtoestellen									
	2	Klimraam metaal, niet draaibaar 4-vaks met conische klemring (484.861 en 484.862)	2	0	0	2017			
	2	Max. aantal personen (4) sticker	2	0	0	2017			
	6	Vloerautomaat	6	0	0	2017			
Gymnastiek									
	1	Bok L.O. met verrolinrichting (271.601)	1	0	0	2015			
	1	Paard L.O. zonder verrolinrichting (306.840)	0	1	0	1970	vloer rubbers uitgedroogd, leer beschadigd.(H)(H)		2020
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Springkast piramidaal (306.838)	0	0	1	1966	De verrolinrichting werkt niet naar behoren. EN916:2003. Speling op onderlinge delen, sp.splintervorming, totaalstaat slecht. Actie: springkast vervangen of verwijderen.		
	1	Springkast piramidaal (306.837)	0	1	0	2000	Slijtage aan het leren springdek. Advies dit op aangegeven termijn vervangen.		
	1	Springkastdek	0	1	0	2000	Zie tekst hoofdtoestel		2020
	1	Minitrampoline JF Minitrampoline (271.600)	1	0	0	2015			
	2	Sticker vingerbeknelling	2	0	0	2016			

* = Niet afgekeurd maar kan binnenkort een veiligheidsrisico vormen

Offerte	Aantal	ONDERHOUDSRAPPORT	In orde	In orde *	Afgekeurd	Bouwjaar	Acc Nr	Opmerkingen	Vervangen
							6223		
	6	Turnbank 360 cm incl. evenwichtslat 7 cm (306.842 t/m 847)	6	0	0	2000		Van bank 306.842 en 306.843 zijn de inhangbeugels opnieuw gelast.	
	2	Trapezoidale groot (271.608 en 271.609)	2	0	0	1966		Opnieuw gelakt.	
	2	Dekplank	2	0	0	1966			
Matten									
	6	Turnmat Canvas 2-zijdig koppelbaar - lederen hoeken 150x100 cm - Hard (306.850 t/m 855)	6	0	0	2011			
	1	Turnmat Canvas met richtloper 2-zijdig koppelbaar - lederen hoeken 150x100 cm - Hard (484.864)	0	1	0	1988		Hoes, rits en/of beluchtingsgaten verkeren in matige staat en de demping is afgenomen tot een matig niveau. Advies: deze mat op aangegeven termijn vervangen. (H)(H)	2020
	1	Landingsmat Bisonyl met richtloper - lederen hoeken (271.598)	1	0	0	2015			
	1	Lange mat Bisonyl met richtloper 10 meter (271.599)	1	0	0	2015			
	1	Mattenwagen t.b.v. turnmat horizontaal - 4 zwenkwielen (306.869)	0	1	0	1975		Loopt zwaar. De duwstang heeft roestvorming. EN913:2008 5.1, 5.3. Bodemplank beschadigd, advies op termijn vervangen (H)	2020
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Mattenwagen t.b.v. lange mat wiegmodel (306.870)	0	0	1	1966		De duwstang heeft roestvorming. Te nemen maatregel: roest verwijderen, lakken met daarvoor bestaande verf. EN913:2008 5.1, 5.3. Verouderd model, onhandig in gebruik, zwenkwiel gaat stuk. Advies nieuwe wagen. (H)(H)(H) Zie opvolgen aandachtspunten bij zaalinrichting. (H)	
Turnen									
	2	Vloervoorzieningen parterre toestellen	0	0	2	1966		De vloervoorziening van dit toestel bevat open haken. Tijdens het gebruik kan de verspanning (onbedoeld) los komen. De verspanning heeft geen borging. Dit risico kan gereduceerd worden of worden weggenomen. EN915:2008 4.3, EN913:1998, EN-ISO12100-1:2010. Advies: alleen vervangen bij gebruik parterre toestellen. (H)(H)	
	8	Tuimelhak staal Open (aluminium uitvoering)	0	0	8	1966		Zie tekst hoofdtoestel.	
Heren turntoestellen									

Offerte	Aantal	ONDERHOUDSRAPPORT	In orde	In orde *	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Acc Nr	Vervangen
								6223	
	1	Herenbrug Club - verrolbaar Junior - gesloten bodem (306.871)	0	1	0	1970	Herenbrug heeft gebruiksslijtage. Door gebruik zijn de draai-/scharnierpunten en klemkoppen uitgesleten. De stabiliteit/functionaliiteit van het toestel is hierdoor afgenomen. Tevens is de lak is van het toestel gesleten. Actie: Toestel op aangegeven termijn vervangen.		2020
	2	Sticker vingerbeknelling	2	0	0	2018			
Springplanken									
	1	Springplank wedstrijd Budapest (306.874)	1	0	0	1980			
	1	Springplank wedstrijd W.K. Lausanne (306.873)	1	0	0	1999			
Zaalsporten									
Badminton									
	5	Honkpaal PU voet (306.882 t/m 306.885 en 271.610)	5	0	0	2011			
Basketbal									
	2	Wandbasket vast (306.876/877)	2	0	0	2008			
	2	Houten bord 120x90 cm	2	0	0	2008			
	2	Sticker 'Niet aan ring hangen'	2	0	0	2016			
	2	Ring	2	0	0	2008			
Korfball									
	2	Spring-korfballpaal telescopisch (306.880/881)	2	0	0	2000			
	2	Mand riet	2	0	0	2000			
Volleybal									
	2	Volleybalprofiel onderbroken (staal rails.306.878/879)	0	2	0	1966	Roestvorming, advies schuren en lakken. (H)		
	1	Volleybalnet	1	0	0	1995			
Overige									
	1	Ballenwagen Etagemodel (306.887)	1	0	0	1985			
	1	Sticker beknellingsgevaar	1	0	0	2017			
	1	Stick-/stokkenbak (306.886)	1	0	0	1967			
	1	Stick-/stokkenbak driehoek (484.866)	1	0	0	1985			

* = Niet afgekeurd maar kan binnenkort een veiligheidsrisico vormen

pag. 6 van 6