

Algemeen

IMGeo Vegetatieobject

1978995

▼ + ... ✕

Inspecteur

Martijn Bouwer

▼

Datum

29-4-2021 13:14:59

▼

Opdrachtgever

Gemeente

▼ + ... ✕

⬆️ Resultaten

Onderzoekslocatie

	Hoogte	Meetwaarden en toelichting		
Onderzoeksmethode kroon	kloppen en prikken	▼ + ... ✕	10 meter	spechtgat inrotting 10 cm
Onderzoeksmethode stam	enkelvoudige of meervoudige impulsmeting (picus)	▼ + ... ✕	25 cm	restwand minder dan 1/3 R
Onderzoeksmethode stamvoet	kloppen en prikken	▼ + ... ✕	5 cm	klankafwijking bji kloppen
Onderzoeksmethode maaiveld	vrijgraven wortelvoet, wortelaanzetten	▼ + ... ✕	-10 cm	adventiefwortels

⬆️ Conclusie

Boomveiligheidsklasse

risicoboom

▼ + ... ✕

Stambreukrisico

ernstig

▼ + ... ✕

Takbreukrisico

beperkt

▼ + ... ✕

Instabiliteitsrisico

noemenswaardig

▼ + ... ✕

Boom gevaarzetting

verhoogd

▼ + ... ✕

Boom handhaven

handhaving onverantwoord

▼ + ... ✕

Boomtechnische gevolgen

voor de onderzoeksboom

▼ + ... ✕

Conclusie

Boom heeft onvoldoende restwand.
Dit is gevolg van een aantasting door de dikrandtonderzwam.
Vanwege deze aantastingen en meetresultaten is er een groot risico op stambreuk.
De adventiefwortels wijzen op een verzwakking van de stabiliteitswortels.

Advies is de boom vellen binnen 1 maand (noodkap uitvoeren)

Advies

Boomveiligheidsmaatregel 1

vellen (boom verwijderen)

▼ + ... ✕

Aanbevelings lengte

1

Aanbevelings eenheid

maand

Aanbevelingsdatum

29-5-2021 00:00:00

▼