

Overzicht van Keuringsopmerkingen										
Van	Chex Liftkeuringen									
Datum	23-03-2021									
Betreft	Overzicht keuringsopmerkingen Stichting ROC van Amsterdam-Flevoland									
Installatienr. Chex	Lifttype	Adres	Huisnr.	Postcode	Plaats	Status	Keuringsdatum	Zinstatus	Opmerking	ZinOmschrijving
1004962	personenlift	Agorawagenplein	1	8224 KP	Lelystad	Goedgekeurd	04/03/2021	Herhaling	Technisch	Naar aanleiding van een extern onderzoek over de veilige werking van remmen bij liften voor het bouwjaar 2012, waarbij een frequentieregelaar zorg draagt voor de aansturing van de machine, wordt het volgende advies gegeven. Een remcontrole-voorziening ontbreekt waardoor een verminderde of falende werking van de rem zich niet, of onvoldoende openbaart doordat de installatie is voorzien van een frequentieregeling. Hiermee bestaat een verhoogd risico op ongecontroleerde bewegingen van de kooi als gevolg van een rem defect. Het nemen van maatregelen is daarom aan te bevelen. Uw onderhoudsfirma kan u hierover nader informeren.
1004962	personenlift	Agorawagenplein	1	8224 KP	Lelystad	Goedgekeurd	04/03/2021	-	Technisch	De noodverlichting in de schachtkop is defect.
1003490	personenlift	Arena	301	1213 NW	Hilversum	Goedgekeurd	27/05/2020	-	Technisch	Een remcontrole-voorziening ontbreekt waardoor een verminderde of falende werking van de rem zich niet, of onvoldoende openbaart doordat de installatie is voorzien van een frequentieregeling. Hiermee bestaat een verhoogd risico op ongecontroleerde bewegingen van de kooi als gevolg van een remdefect. Het nemen van maatregelen is daarom aan te bevelen. Uw onderhoudsfirma kan u hierover nader informeren.
1014238	personenlift	Badhuisgade	361	1031 KV	Amsterdam	Goedgekeurd	28/01/2021	-		
1009068	personenlift	Betuwestraat	29	1079 PR	Amsterdam	Goedgekeurd	26/06/2020	-		
1004967	personenlift	Buiksloterweg	85	1031 CG	Amsterdam	Goedgekeurd	29/06/2020	Herhaling	Technisch	Het liftboek dient gebundeld te worden tot een overzichtelijk dossier
1004967	personenlift	Buiksloterweg	85	1031 CG	Amsterdam	Goedgekeurd	29/06/2020	Herhaling	Technisch	De standaardwijzing is niet volledig werkzaam
1004967	personenlift	Buiksloterweg	85	1031 CG	Amsterdam	Goedgekeurd	29/06/2020	Herhaling	Bouwkundig	De leuning van de machinekamer opgang is defect.
1004967	personenlift	Buiksloterweg	85	1031 CG	Amsterdam	Goedgekeurd	29/06/2020	Herhaling	Technisch	Het schachtdeurcontact is niet voldoende afgeschermd
1004967	personenlift	Buiksloterweg	85	1031 CG	Amsterdam	Goedgekeurd	29/06/2020	Herhaling	Technisch	Het elektrisch schema is gedeeltelijk onleesbaar
1004967	personenlift	Buiksloterweg	85	1031 CG	Amsterdam	Goedgekeurd	29/06/2020	-	Technisch	De verlichting in de put is onvoldoende
1004967	personenlift	Buiksloterweg	85	1031 CG	Amsterdam	Goedgekeurd	29/06/2020	Herhaling	Technisch	Het kooilicht armatuur is onvoldoende afgeschermd
1003425	goederenheffer	Da Costastraat	60-64	1053 ZP	Amsterdam	Goedgekeurd	13/01/2020	-		
1003425	goederenheffer	Da Costastraat	60-64	1053 ZP	Amsterdam	Goedgekeurd	11/01/2021	-		
1003426	personenlift	Da Costastraat	60-64	1053 ZP	Amsterdam	Goedgekeurd	11/01/2021	-	Technisch	De noodverlichting in de machinekamer is defect.
1003426	personenlift	Da Costastraat	60-64	1053 ZP	Amsterdam	Goedgekeurd	11/01/2021	Herhaling	Technisch	Gaarne ontvangen wij informatie betreffende de in de machinekamer geïnstalleerde apparatuur.
1003427	goederenheffer	Da Costastraat	60-64	1053 ZP	Amsterdam	Afgekeurd	13/01/2020	Afkeur	Technisch	De schachtwand is niet vlak, dit is reeds bij de voorgaande keuring opgemerkt.
1003427	goederenheffer	Da Costastraat	60-64	1053 ZP	Amsterdam	Afgekeurd	13/01/2020	Herhaling	Technisch	Het liftboek ontbreekt bij de installatie.
1003427	goederenheffer	Da Costastraat	60-64	1053 ZP	Amsterdam	Afgekeurd	13/02/2020	-	Technisch	De schachtwand is vlakker gemaakt. Echter er bevinden zich verschillende roestgaten in de plaat. De aangetaste beplating moet worden vervangen.
1003427	goederenheffer	Da Costastraat	60-64	1053 ZP	Amsterdam	Goedgekeurd	06/05/2020	-	Technisch	De afkeerpunten zijn door ons beoordeeld en in orde bevonden. Overige opmerkingen van de periodieke keuring zijn niet gecontroleerd.
1003427	goederenheffer	Da Costastraat	60-64	1053 ZP	Amsterdam	Onbeslist	01/05/2020	-	Arbo	Bij aankomst niemand aanwezig op de locatie. Herkeuring niet kunnen uitvoeren.
1003427	goederenheffer	Da Costastraat	60-64	1053 ZP	Amsterdam	Goedgekeurd	11/01/2021	Herhaling	Technisch	Bij de installatie is geen juist en volledig liftboek aanwezig.
1003428	goederenheffer	Da Costastraat	91	1053 ZH	Amsterdam	Goedgekeurd	11/01/2021	-		
1003428	goederenheffer	Da Costastraat	91	1053 ZH	Amsterdam	Goedgekeurd	13/01/2020	-		
1003446	platformlift	Da Costastraat	36-38	1053 ZN	Amsterdam	Afgekeurd	11/01/2021	Afkeur	Technisch	De leidingbreukbeveiliging werkt niet conform de eisen.
1003446	platformlift	Da Costastraat	36-38	1053 ZN	Amsterdam	Goedgekeurd	13/01/2020	-	Technisch	De schachtwand is niet vlak. Bij herhaling van dit punt zal bij de eerstvolgende periodieke keuring geen certificaat afgegeven kunnen worden.
1003446	platformlift	Da Costastraat	36-38	1053 ZN	Amsterdam	Afgekeurd	11/01/2021	Afkeur	Technisch	De leidingbreukbeveiliging werkt niet conform de eisen.
1003446	platformlift	Da Costastraat	36-38	1053 ZN	Amsterdam	Goedgekeurd	13/01/2020	Herhaling	Technisch	De overstordruk van de handpomp is verkeerd afgesteld waardoor de handpomp een te hoge druk op het hydraulische systeem kan zetten. Bij herhaling van dit punt zal bij de eerstvolgende periodieke keuring geen certificaat afgegeven kunnen worden.
1003446	platformlift	Da Costastraat	36-38	1053 ZN	Amsterdam	Afgekeurd	11/01/2021	Herhaling	Technisch	Bij de installatie is geen juist en volledig liftboek aanwezig.
1003446	platformlift	Da Costastraat	36-38	1053 ZN	Amsterdam	Goedgekeurd	13/01/2020	Herhaling	Technisch	Tijdens de keuring hebben wij de werking van het leidingbreukventiel niet kunnen beproeven. Bij herhaling van dit punt zal bij de eerstvolgende periodieke keuring geen certificaat afgegeven kunnen worden.
1003446	platformlift	Da Costastraat	36-38	1053 ZN	Amsterdam	Goedgekeurd	13/01/2020	Herhaling	Technisch	De ritduur is niet of verkeerd afgesteld. Bij herhaling van dit punt zal bij de eerstvolgende periodieke keuring geen certificaat afgegeven kunnen worden.
1003446	platformlift	Da Costastraat	36-38	1053 ZN	Amsterdam	Afgekeurd	11/01/2021	Herhaling	Technisch	Bij de installatie is geen juist en volledig liftboek aanwezig.
1003446	platformlift	Da Costastraat	36-38	1053 ZN	Amsterdam	Goedgekeurd	13/01/2020	Herhaling	Technisch	Diverse gegevens ontbreken in het liftboek, zoals onder andere de instelling en de gegevens van het Leidingbreuk ventiel
1003446	platformlift	Da Costastraat	36-38	1053 ZN	Amsterdam	Goedgekeurd	26/01/2021	-	Technisch	De afkeerpunten zijn door ons beoordeeld en in orde bevonden.

										Naar aanleiding van een extern onderzoek over de veilige werking van remmen bij liften voor het bouwjaar 2012, waarbij een frequentieregelaar zorg draagt voor de aansturing van de machine, wordt het volgende advies gegeven. Een remcontrole-voorziening ontbreekt waardoor een verminderde of falende werking van de rem zich niet, of onvoldoende openbaart doordat de installatie is voorzien van een frequentieregeling. Hiermee bestaat een verhoogd risico op ongecontroleerde bewegingen van de kooi als gevolg van een rem defect. Het nemen van maatregelen is daarom aan te bevelen. Uw onderhoudsfirma kan u hierover nader informeren.
1013634	personenlift	Diamantlaan	29	2132 WV	Hoofddorp	Goedgekeurd	29/07/2020	-	Technisch	
1013634	personenlift	Diamantlaan	29	2132 WV	Hoofddorp	Goedgekeurd	29/07/2020	-	Arbo	Het risico voor beklemming bij het handmatig tornen dient te worden weggenomen.
1003938	goederenheffer	Elandstraat	175	1016 SB	Amsterdam	Onbeslist	31/08/2020	-	Bouwkundig	De toegang naar de machinekamer is ontoegankelijk omdat de ladder niet veilig neergezet kan worden. Tevens lijkt de installatie in storing te staan. Dit is echter niet gecontroleerd door de ontoegankelijke besturingskast.
1003938	goederenheffer	Elandstraat	175	1016 SB	Amsterdam	Goedgekeurd	06/11/2020	-		
1015462	platformlift	Foekje Dillemastraat	1	1095 MK	Amsterdam	Goedgekeurd	22/07/2020	-	Technisch	Er is geen duidelijke torninstructie aanwezig.
1015462	platformlift	Foekje Dillemastraat	1	1095 MK	Amsterdam	Goedgekeurd	22/07/2020	-	Technisch	Bij de installatie is geen juist en volledig liftboek aanwezig.
1015462	platformlift	Foekje Dillemastraat	1	1095 MK	Amsterdam	Goedgekeurd	22/07/2020	-	Technisch	De grendels van de schachtdeuren dienen te worden afgesteld.
1015462	platformlift	Foekje Dillemastraat	1	1095 MK	Amsterdam	Goedgekeurd	22/07/2020	-	Technisch	De telefoon in de lift is niet werkzaam.
1003465	personenlift	Fraijlemaborg	135	1102 CV	Amsterdam	Goedgekeurd	27/11/2020	-	Technisch	De noodverlichting in de liftkooi is defect.
1003466	personenlift	Fraijlemaborg	135	1102 CV	Amsterdam	Goedgekeurd	27/11/2020	-	Technisch	De volgende onderdelen zijn tijdens de modificatiekeuring door ons beoordeeld: Kooideur.
1003466	personenlift	Fraijlemaborg	135	1102 CV	Amsterdam	Goedgekeurd	20/03/2020	-	Bouwkundig	De liftput dient droog en waterdicht te worden gemaakt.
1003466	personenlift	Fraijlemaborg	135	1102 CV	Amsterdam	Goedgekeurd	20/03/2020	-	Technisch	De defecte verlichting in de schachtkop dient te worden hersteld.
1003467	goederenheffer	Fraijlemaborg	135	1102 CV	Amsterdam	Goedgekeurd	29/01/2021	-	Technisch	De vangkabels vertonen roestvorming
1015681	goederenheffer	Fraijlemaborg	135	1102 CV	Amsterdam	Goedgekeurd	26/05/2020	-	Technisch	Er moet aan de voorzijde van het platform een werkstuiting worden aangebracht.
1015681	goederenheffer	Fraijlemaborg	135	1102 CV	Amsterdam	Goedgekeurd	26/05/2020	-	Technisch	Bij de installatie is geen juist en volledig hydraulisch werkingsschema aanwezig.
1015681	goederenheffer	Fraijlemaborg	135	1102 CV	Amsterdam	Goedgekeurd	26/05/2020	-	Technisch	De CE markering ontbreekt op het platform.
1015681	goederenheffer	Fraijlemaborg	135	1102 CV	Amsterdam	Goedgekeurd	26/05/2020	-	Technisch	De bedieningsknoppen zijn niet zelfstandig te gebruiken door mindervaliden.
										Naar aanleiding van een extern onderzoek over de veilige werking van remmen bij liften voor het bouwjaar 2012, waarbij een frequentieregelaar zorg draagt voor de aansturing van de machine, wordt het volgende advies gegeven. Een remcontrole-voorziening ontbreekt waardoor een verminderde of falende werking van de rem zich niet, of onvoldoende openbaart doordat de installatie is voorzien van een frequentieregeling. Hiermee bestaat een verhoogd risico op ongecontroleerde bewegingen van de kooi als gevolg van een rem defect. Het nemen van maatregelen is daarom aan te bevelen. Uw onderhoudsfirma kan u hierover nader informeren.
1006070	personenlift	Gare du Nord	5&13	1022 LD	Amsterdam	Goedgekeurd	13/07/2020	-	Technisch	
1006070	personenlift	Gare du Nord	5&13	1022 LD	Amsterdam	Goedgekeurd	13/07/2020	-	Technisch	De draagkabels zijn beschadigd door roest. Deze dienen te worden gesmeerd.
										Naar aanleiding van een extern onderzoek over de veilige werking van remmen bij liften voor het bouwjaar 2012, waarbij een frequentieregelaar zorg draagt voor de aansturing van de machine, wordt het volgende advies gegeven. Een remcontrole-voorziening ontbreekt waardoor een verminderde of falende werking van de rem zich niet, of onvoldoende openbaart doordat de installatie is voorzien van een frequentieregeling. Hiermee bestaat een verhoogd risico op ongecontroleerde bewegingen van de kooi als gevolg van een rem defect. Het nemen van maatregelen is daarom aan te bevelen. Uw onderhoudsfirma kan u hierover nader informeren.
1006071	personenlift	Gare du Nord	5&13	1022 LD	Amsterdam	Goedgekeurd	13/07/2020	-	Technisch	
1006071	personenlift	Gare du Nord	5&13	1022 LD	Amsterdam	Goedgekeurd	13/07/2020	-	Technisch	De draagkabels zijn beschadigd door roest. Deze dienen te worden gesmeerd.
1006086	personenlift	Gare du Nord	5&13	1022 LD	Amsterdam	Goedgekeurd	10/09/2020	-	Technisch	De afkeerpunten zijn door ons beoordeeld en in orde bevonden.
1006086	personenlift	Gare du Nord	5&13	1022 LD	Amsterdam	Afgekeurd	13/07/2020	Afkeur	Technisch	Er kan geen 2-weg spreekuisterverbinding tot stand worden gebracht vanuit de liftkooi.
1007995	traplift	Gare du Nord	5&13	1022 LD	Amsterdam	Goedgekeurd	13/07/2020	-	Technisch	Bij de installatie is geen juist en volledig elektrisch schakelschema aanwezig.
1007995	traplift	Gare du Nord	5&13	1022 LD	Amsterdam	Goedgekeurd	13/07/2020	-	Technisch	De bodemplaat zit los. Dit is opgelost tijdens de keuring.
1006265	personenlift	Laan van Spartaan	2	1061 MA	Amsterdam	Goedgekeurd	07/12/2020	-	Technisch	Tijdens de keuring kon de correcte werking van het noodbevrijden niet worden vastgesteld. Bij herhaling van dit punt zal bij de eerstvolgende periodieke keuring geen certificaat afgegeven kunnen worden.
1006265	personenlift	Laan van Spartaan	2	1061 MA	Amsterdam	Goedgekeurd	07/12/2020	-	Technisch	De correcte werking en afstelling van de DOM schakeling dient te worden nagezien. Het lijkt of de stuiting het tegengewicht niet zal stuiten.
1006266	personenlift	Laan van Spartaan	2	1061 MA	Amsterdam	Goedgekeurd	07/12/2020	-	Technisch	De 2-weg spreekuisterverbinding werkt niet meer op noodstroom. Bij herhaling van dit punt zal bij de eerstvolgende periodieke keuring geen certificaat afgegeven kunnen worden.
1005861	personenlift	Maalderij	37	1185 ZC	Amstelveen	Afgekeurd	03/07/2020	-	Technisch	De noodverlichting op het kooidak is defect.
1005861	personenlift	Maalderij	37	1185 ZC	Amstelveen	Goedgekeurd	24/09/2020	-	Technisch	De uitloop van het tegengewicht tot zijn stuiting is te groot. Deze mag maximaal de volgende waarde in cm bedragen: 14,00 cm.
1005861	personenlift	Maalderij	37	1185 ZC	Amstelveen	Afgekeurd	03/07/2020	Afkeur	Technisch	De reden van de (overbrugde) foutmelding van de draagbanden-detectie-sensor-unit kan niet worden beoordeeld. Deze unit dan wel de draagbanden of beide dienen vervangen te worden. De draagbanden zijn inmiddels 19 jaar oud.
1005861	personenlift	Maalderij	37	1185 ZC	Amstelveen	Goedgekeurd	24/09/2020	-	Technisch	De afkeerpunten zijn beoordeeld en in orde bevonden. De overige opmerkingen zijn niet gecontroleerd.
1004966	personenlift	Meeuwenlaan	132	1022 AM	Amsterdam	Afgekeurd	29/06/2020	Afkeur	Technisch	De afvalcontrole van de hoofdstroomrelais is niet werkzaam.
1004966	personenlift	Meeuwenlaan	132	1022 AM	Amsterdam	Goedgekeurd	30/06/2020	-	Technisch	Het betreft hier een herzien rapport van de keuring van bovenstaande installatie welke is uitgevoerd op datum : 30 juni 2020 met keurings ID 13223.
1004966	personenlift	Meeuwenlaan	132	1022 AM	Amsterdam	Afgekeurd	29/06/2020	-	Technisch	Er is een grendelrol van de schachtdeur beschadigd.
1004966	personenlift	Meeuwenlaan	132	1022 AM	Amsterdam	Goedgekeurd	30/06/2020	-	Technisch	De hydraulische hoofdafsluiter is niet werkzaam. Dit punt dient voor de volgende keuring opgelost te zijn.
1004966	personenlift	Meeuwenlaan	132	1022 AM	Amsterdam	Afgekeurd	29/06/2020	-	Technisch	De hydraulische hoofdafsluiter is niet werkzaam. Dit punt dient voor de volgende keuring opgelost te zijn.
1004966	personenlift	Meeuwenlaan	132	1022 AM	Amsterdam	Goedgekeurd	30/06/2020	-	Technisch	De hydraulische olie is ernstig verontreinigd.
1004966	personenlift	Meeuwenlaan	132	1022 AM	Amsterdam	Afgekeurd	29/06/2020	-	Technisch	De hydraulische olie is ernstig verontreinigd.
1004966	personenlift	Meeuwenlaan	132	1022 AM	Amsterdam	Goedgekeurd	30/06/2020	-	Technisch	Er is een grendelrol van de schachtdeur beschadigd.

1003441	platformlift	Naaldwijkstraat	45	1059 GJ	Amsterdam	Goedgekeurd	28/02/2020	-		
1003441	platformlift	Naaldwijkstraat	45	1059 GJ	Amsterdam	Goedgekeurd	18/01/2021	-		
1003429	personenlift	Opaalaan	25	2132 XV	Hoofddorp	Goedgekeurd	04/02/2021	Herhaling	Technisch	De speling tussen verschillende draaiende delen van de machine is te groot. Betreft de worm overbrenging.
1003429	personenlift	Opaalaan	25	2132 XV	Hoofddorp	Goedgekeurd	04/02/2021	-	Technisch	Naar aanleiding van een extern onderzoek over de veilige werking van remmen bij liften voor het bouwjaar 2012, waarbij een frequentieregelaar zorg draagt voor de aansturing van de machine, wordt het volgende advies gegeven. Een remcontrole-voorziening ontbreekt waardoor een verminderde of falende werking van de rem zich niet, of onvoldoende openbaart doordat de installatie is voorzien van een frequentieregeling. Hiermee bestaat een verhoogd risico op ongecontroleerde bewegingen van de kooi als gevolg van een rem defect. Het nemen van maatregelen is daarom aan te bevelen. Uw onderhoudsfirma kan u hierover nader informeren.
1003430	personenlift	Opaalaan	25	2132 XV	Hoofddorp	Goedgekeurd	04/02/2021	-	Technisch	Naar aanleiding van een extern onderzoek over de veilige werking van remmen bij liften voor het bouwjaar 2012, waarbij een frequentieregelaar zorg draagt voor de aansturing van de machine, wordt het volgende advies gegeven. Een remcontrole-voorziening ontbreekt waardoor een verminderde of falende werking van de rem zich niet, of onvoldoende openbaart doordat de installatie is voorzien van een frequentieregeling. Hiermee bestaat een verhoogd risico op ongecontroleerde bewegingen van de kooi als gevolg van een rem defect. Het nemen van maatregelen is daarom aan te bevelen. Uw onderhoudsfirma kan u hierover nader informeren.
1003430	personenlift	Opaalaan	25	2132 XV	Hoofddorp	Goedgekeurd	04/02/2021	-	Arbo	Er staat vloeistof in de schachtput. De put dient droog gemaakt te worden en de oorzaak dient te worden verholpen.
1003487	goederenheffer	Opaalaan	25	2132 XV	Hoofddorp	Goedgekeurd	04/02/2021	-		
1003487	goederenheffer	Opaalaan	25	2132 XV	Hoofddorp	Goedgekeurd	20/02/2020	-	Technisch	Bij de installatie moet een ladder aanwezig zijn ten behoeve van onderhoud en inspectie nabij de besturingskast.
1003488	traplift	Opaalaan	25	2132 XV	Hoofddorp	Goedgekeurd	04/02/2021	-		
1003488	traplift	Opaalaan	25	2132 XV	Hoofddorp	Goedgekeurd	20/02/2020	-	Technisch	Bij de installatie moet een liftboek en een elektrisch schema aanwezig zijn.
1011880	platformlift	Opaalaan	25	2132 XV	Hoofddorp	Goedgekeurd	20/02/2020	-		
1011880	platformlift	Opaalaan	25	2132 XV	Hoofddorp	Goedgekeurd	04/02/2021	-		
1003476	platformlift	R. Vinkeleskade	62	1071 SX	Amsterdam	Goedgekeurd	09/11/2020	-	Technisch	De knop om de liftdeuren te openen is defect.
1003476	platformlift	R. Vinkeleskade	62	1071 SX	Amsterdam	Goedgekeurd	09/11/2020	Herhaling	Technisch	Bij de installatie is geen juist en volledig liftboek aanwezig. Tevens ontbreken de hydraulische gegevens.
1003477	traplift	R. Vinkeleskade	62	1071 SX	Amsterdam	Goedgekeurd	09/11/2020	-		
1010736	platformlift	Rietwijkerstraat	55	1059 VX	Amsterdam	Afgekeurd	31/08/2020	Afkeur	Technisch	Het hekwerk op het kooidak is defect. Dit is reeds bij de voorgaande keuring opgemerkt.
1010736	platformlift	Rietwijkerstraat	55	1059 VX	Amsterdam	Goedgekeurd	21/10/2020	-	Technisch	De dwarsverbanden op de kooi zijn door middel van hamerkop bouten gemonteerd. De hamerkopbouten zijn teveel op het einde van de strip gemonteerd waardoor deze doorbuigt. Dit moet worden verbeterd. De lift is wel goedgekeurd.
1010736	platformlift	Rietwijkerstraat	55	1059 VX	Amsterdam	Afgekeurd	31/08/2020	Afkeur	Technisch	De kruisverbanden met bevestigingsstrips op het kooidak zijn ontzet en zitten los waardoor deze hun functie niet meer vervullen.
1010736	platformlift	Rietwijkerstraat	55	1059 VX	Amsterdam	Afgekeurd	31/08/2020	Afkeur	Technisch	De afscherming van het omloopwiel ontbreekt aan 1 kant de afscherming.
1010736	platformlift	Rietwijkerstraat	55	1059 VX	Amsterdam	Afgekeurd	31/08/2020	Afkeur	Technisch	De werkschakelaar van het hekwerk op het kooidak is defect.
1004201	personenlift	Ruysdaelstraat	67	1071 XB	Amsterdam	Goedgekeurd	03/07/2020	-	Technisch	De ontgrendelzone-indicatie is defect.
1004953	mindervalidenlift	Ruysdaelstraat	67	1071 XB	Amsterdam	Goedgekeurd	03/07/2020	-		
1004956	personenlift	Straat van Florida	1	1334 PA	Almere	Goedgekeurd	15/05/2020	-	Technisch	Een remcontrole-voorziening ontbreekt waardoor een verminderde of falende werking van de rem zich niet, of onvoldoende openbaart doordat de installatie is voorzien van een frequentieregeling. Hiermee bestaat een verhoogd risico op ongecontroleerde bewegingen van de kooi als gevolg van een remdefect. Het nemen van maatregelen is daarom aan te bevelen. Uw onderhoudsfirma kan u hierover nader informeren.
1004956	personenlift	Straat van Florida	1	1334 PA	Almere	Goedgekeurd	15/05/2020	-	Technisch	De verlichting in de schachtput is onvoldoende.
1004956	personenlift	Straat van Florida	1	1334 PA	Almere	Goedgekeurd	15/05/2020	-	Technisch	De uitloop van het tegengewicht is te groot om de vrije ruimte op het kooidak te waarborgen. Dit is tijdens de keuring opgelost.
1004957	personenlift	Straat van Florida	1	1334 PA	Almere	Goedgekeurd	15/05/2020	-	Technisch	Een remcontrole-voorziening ontbreekt waardoor een verminderde of falende werking van de rem zich niet, of onvoldoende openbaart doordat de installatie is voorzien van een frequentieregeling. Hiermee bestaat een verhoogd risico op ongecontroleerde bewegingen van de kooi als gevolg van een remdefect. Het nemen van maatregelen is daarom aan te bevelen. Uw onderhoudsfirma kan u hierover nader informeren.
1004957	personenlift	Straat van Florida	1	1334 PA	Almere	Goedgekeurd	15/05/2020	-	Technisch	De kabel van de snelheidsbegrenzer vertoont slijtage / breuken en dient vervangen te worden.
1004958	personenlift	Straat van Florida	1	1334 PA	Almere	Goedgekeurd	15/05/2020	-	Technisch	Een remcontrole-voorziening ontbreekt waardoor een verminderde of falende werking van de rem zich niet, of onvoldoende openbaart doordat de installatie is voorzien van een frequentieregeling. Hiermee bestaat een verhoogd risico op ongecontroleerde bewegingen van de kooi als gevolg van een remdefect. Het nemen van maatregelen is daarom aan te bevelen. Uw onderhoudsfirma kan u hierover nader informeren.
1004959	personenlift	Straat van Florida	1	1334 PA	Almere	Goedgekeurd	01/09/2020	-	Arbo	Bij het tornwiel ontbreekt een opschrift met de tekst ' Niet handmatig tornen wegens letselgevaar'. Deze waarschuwing moet tevens zijn opgenomen in het tornvoorschrift. Dit conform het bindend advies BA12-046 van het SBCL.
1004959	personenlift	Straat van Florida	1	1334 PA	Almere	Goedgekeurd	01/09/2020	-	Technisch	Naar aanleiding van een extern onderzoek over de veilige werking van remmen bij liften voor het bouwjaar 2012, waarbij een frequentieregelaar zorg draagt voor de aansturing van de machine, wordt het volgende advies gegeven. Een remcontrole-voorziening ontbreekt waardoor een verminderde of falende werking van de rem zich niet, of onvoldoende openbaart doordat de installatie is voorzien van een frequentieregeling. Hiermee bestaat een verhoogd risico op ongecontroleerde bewegingen van de kooi als gevolg van een rem defect. Het nemen van maatregelen is daarom aan te bevelen. Uw onderhoudsfirma kan u hierover nader informeren.
1004959	personenlift	Straat van Florida	1	1334 PA	Almere	Onbeslist	15/05/2020	-	Technisch	Momenteel wordt modernisering uitgevoerd op de lift en derhalve is het niet mogelijk om de periodieke keuring uit te voeren.

1003491	personenlift	Tempelhofstraat	80	1043 EB	Amsterdam	Goedgekeurd	17/03/2020	-	Technisch	De spreek-/luisterverbinding en uitloop tegengewicht zijn in orde bevonden.
1003491	personenlift	Tempelhofstraat	80	1043 EB	Amsterdam	Afgekeurd	28/02/2020	Afkeur	Technisch	De defecte nood telefoon in de lift dient te worden hersteld.
1003491	personenlift	Tempelhofstraat	80	1043 EB	Amsterdam	Afgekeurd	28/02/2020	Afkeur	Technisch	De nood eindschakelaar boven, dient te worden bediend voordat het tegen gewicht op de buffer stuit.
1014220	personenlift	Winterspelenplein	25	1362 LE	Almere	Goedgekeurd	22/03/2021	-		
1014220	personenlift	Winterspelenplein	25	1362 LE	Almere	Onbeslist	26/02/2021	-	Arbo	De keuring hebben wij niet kunnen uitvoeren cq. afronden waardoor de uitslag van de keuring onbeslist is. De oorzaak hiervan is: De locatie bleek bij aankomst dicht. Geen toegang mogelijk.