


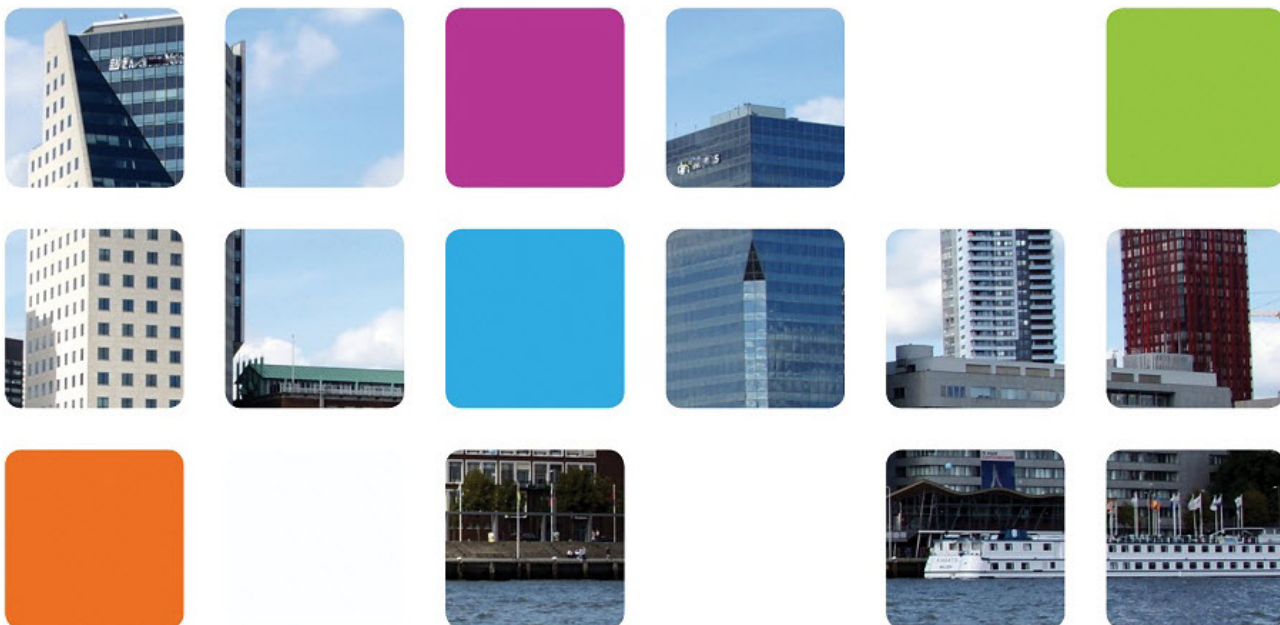

Inspectierapport



4004296 Brede school Floriande Midden

Deltaweg 97-109

30 April 2019

G. Hoogerbrugge

Object en inspectiegegevens

Gegevens object

Code	4004296
Naam	Brede school Floriande Midden
Adres	Deltaweg 97-109 2134 XS Hoofddorp
Bouwjaar	2005
Uitbreiding / renovatie	Niet bekend
BVO	8266 m2
Geaggregeerde CVO	3 - Redelijk




Gegevens inspectie

Inspecteur	G. Hoogerbrugge
Datum inspectie	17-04-2019
Omstandigheden	Zonnig
Opmerkingen inspectie	Het object aan de Deltaweg 97-109 verkeert in een goede staat van onderhoud. Wij willen u er op attenderen dat een aantal gebouwgebonden installaties binnen nu en vijf jaar hun theoretische levensduur hebben bereikt. U moet hier denken aan de volgende elementen: * enkele verwarmingsketels * dakventilatoren * brandmeldinstallatie * inbraakinstallatie Het buitenschilderwerk is op termijn aan een vervolgsysteem toe. Het binnenschilderwerk is binnen nu en drie jaar aan een vervolgsysteem toe. Verder zijn tijdens de inspectie een aantal zaken aan het licht gekomen die directe aandacht behoeven. Deze zaken wordt verderop in deze rapportage toegelicht. N.B. * Van het bvo van de Optimist op de begane grond is circa 386 m2 in gebruik door de gemeente (MIR) en een logopedist. * Van het bvo van de Montessori is de hele 1e verdieping (286 m2) in gebruik door derden.


Waarnemingen inspectie

0000.910.00	Algemeen schilderwerk binnen < 500 BVO	Conditie: 3
Opname E.: b000-2 begane grond gemeente Functiekl.: B0 Interieur		

Toelichting	Het binnenschilderwerk van de diverse gebruikers van het gebouw vertoont vervuiling op de wanden en plafonds en beschadigingen op de kozijnen. Wij adviseren het binnenschilderwerk op korte tot middellange termijn uit te voeren.	
Gebrek B00GA35	Vuil, aanslag, verkleuring	
Intensiteit/Omvang	Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%)	
Conditie	2 Goed	
Aspect/Prioriteit	Esthetica / Ernstig effect	
Gebrek B00SM24	Beschadiging	
Intensiteit/Omvang	Hoog (eindstadium) / Plaatselijk (2% - 9%)	
Conditie	2 Goed	
Aspect/Prioriteit	Esthetica / Ernstig effect	

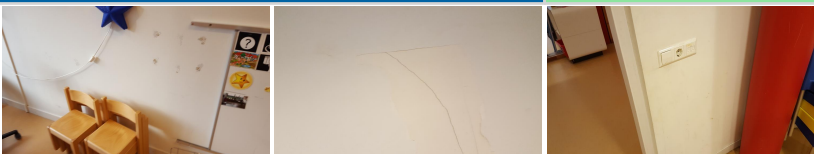0000.930.00	Algemeen schilderwerk binnen > 1500 BVO	Conditie: 3
Opname E.: b000-1 begane grond optimist Functiekl.: B0 Interieur		

Toelichting	Het binnenschilderwerk van de diverse gebruikers van het gebouw vertoont vervuiling op de wanden en plafonds en beschadigingen op de kozijnen. Wij adviseren het binnenschilderwerk op korte tot middellange termijn uit te voeren.	
Gebrek B00GA35	Vuil, aanslag, verkleuring	
Intensiteit/Omvang	Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (70% - 100%)	
Conditie	3 Redelijk	
Aspect/Prioriteit	Esthetica / Ernstig effect	
Gebrek B00SM24	Beschadiging	
Intensiteit/Omvang	Hoog (eindstadium) / Plaatselijk (2% - 9%)	
Conditie	2 Goed	
Aspect/Prioriteit	Esthetica / Ernstig effect	

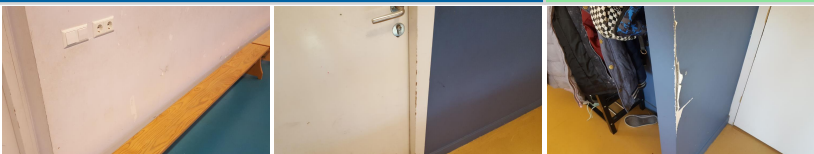0000.992.00	Algemeen schilderwerk binnen 500-1500 BVO	Conditie: 3
Opname E.: b000-5 begane grond montessori Functiekl.: B0 Interieur		

Toelichting	Het binnenschilderwerk van de diverse gebruikers van het gebouw vertoont vervuiling op de wanden en plafonds en beschadigingen op de kozijnen. Wij adviseren het binnenschilderwerk op korte tot middellange termijn uit te voeren.	
-------------	---	--

Gebrek B00GA35	Vuil, aanslag, verkleuring
Intensiteit/Omvang	Midden (gevorderd stadium) / Aanzienlijk (30% - 69%)
Conditie	2 Goed
Aspect/Prioriteit	Esthetica / Ernstig effect
Gebrek B00SM24	Beschadiging
Intensiteit/Omvang	Hoog (eindstadium) / Plaatselijk (2% - 9%)
Conditie	2 Goed
Aspect/Prioriteit	Esthetica / Ernstig effect

0000.992.00	Algemeen schilderwerk binnen 500-1500 BVO	Conditie: 3
--------------------	--	--------------------

Opname E.: b000-3
begane grond sport
Functiekl.: B0 Interieur




Toelichting	<i>Het binnenschilderwerk van de diverse gebruikers van het gebouw vertoont vervuiling op de wanden en plafonds en beschadigingen op de kozijnen.</i> <i>Wij adviseren het binnenschilderwerk op korte tot middellange termijn uit te voeren.</i>
-------------	--

Gebrek B00GA35	Vuil, aanslag, verkleuring
Intensiteit/Omvang	Midden (gevorderd stadium) / Aanzienlijk (30% - 69%)
Conditie	2 Goed
Aspect/Prioriteit	Esthetica / Ernstig effect
Gebrek B00SM24	Beschadiging
Intensiteit/Omvang	Hoog (eindstadium) / Plaatselijk (2% - 9%)
Conditie	2 Goed
Aspect/Prioriteit	Esthetica / Ernstig effect

0000.992.00	Algemeen schilderwerk binnen 500-1500 BVO	Conditie: 3
--------------------	--	--------------------

Opname E.: b000-4
begane grond groene eiland
Functiekl.: B0 Interieur

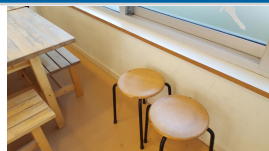

Toelichting	<i>Het binnenschilderwerk van de diverse gebruikers van het gebouw vertoont vervuiling op de wanden en plafonds en beschadigingen op de kozijnen.</i> <i>Wij adviseren het binnenschilderwerk op korte tot middellange termijn uit te voeren.</i>
-------------	--

Gebrek B00GA35	Vuil, aanslag, verkleuring
Intensiteit/Omvang	Midden (gevorderd stadium) / Aanzienlijk (30% - 69%)
Conditie	2 Goed
Aspect/Prioriteit	Esthetica / Ernstig effect
Gebrek B00SM24	Beschadiging
Intensiteit/Omvang	Hoog (eindstadium) / Plaatselijk (2% - 9%)
Conditie	2 Goed
Aspect/Prioriteit	Esthetica / Ernstig effect

2116.190.00	Boeiboord diverse	Conditie: 3
--------------------	--------------------------	--------------------

Opname E.: g101
gevel 101
Functiekl.: A1 Gevel





Toelichting *Het zinken boeideel welke overloopt als afdekking op de trap vertoont aan de rechterzijde van de gevel beschadigingen en scherpe delen. ook vertoont het boeideel bij de entree van de sport enige beschadigingen.*
Wij adviseren de zinken afdekking te herstellen.

Gebrek B00GA35	Vuil, aanslag, verkleuring
Intensiteit/Omvang	Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%)
Conditie	2 Goed
Aspect/Prioriteit	Esthetica / Gering effect
Gebrek B00SM24	Beschadiging
Intensiteit/Omvang	Hoog (eindstadium) / Plaatselijk (2% - 9%)
Conditie	2 Goed
Aspect/Prioriteit	Klachten / Ernstig effect

2214.130.00	Systeemwand verplaatsbaar zakwand	Conditie: 2
--------------------	--	--------------------

Opname E.: b000-3
begane grond sport
Functiekl.: C0 Installatie

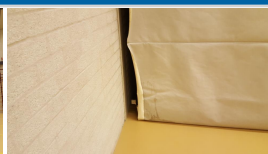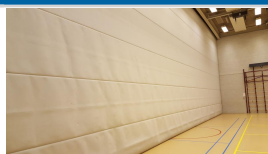


Toelichting *De zakwand functioneert nog naar behoren echte krult wel enigszins op. Momenteel heeft dit echter nog geen direct onderhoud.*
(Afmeting: 22 x 7.5 m1)

Gebrek B03GV01	Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur
Intensiteit/Omvang	Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%)
Conditie	2 Goed
Aspect/Prioriteit	Klachten / Matig effect

2411.130.00	Rechte steektrap beton	Conditie: 1
--------------------	-------------------------------	--------------------

Opname E.: g102
gevel 102
Functiekl.: A1 Gevel

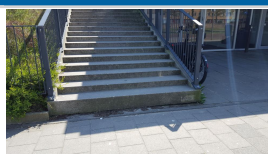

Toelichting *De onderste trede van de luie trap op gevel 102 is vrij groot.*
Wij adviseren het straatwerk hier op te hogen.


Gebrek B00SC50	Verzakking niet constructief, ook zetting
Intensiteit/Omvang	Midden (gevorderd stadium) / Plaatselijk (2% - 9%)
Conditie	1 Uitstekend
Aspect/Prioriteit	Veiligheid/gezondheid / Matig effect

2810.100.61	Skeletdeel >300mm schilderwerk buiten dekkend	Conditie: 4
--------------------	---	--------------------


Opname E.: g101
gevel 101
Functiekl.: A1 Gevel



Toelichting	<i>Het schilderwerk op het stalen skeletdeel vertoont veel beschadigingen.</i> <i>Wij adviseren het schilderwerk uit te voeren.</i>	
Gebrek B11SM01	Beschadiging	
Intensiteit/Omvang	Hoog (eindstadium) / Aanzienlijk (30% - 69%)	
Conditie	4 Matig	
Aspect/Prioriteit	Vervolgschade / Matig effect	

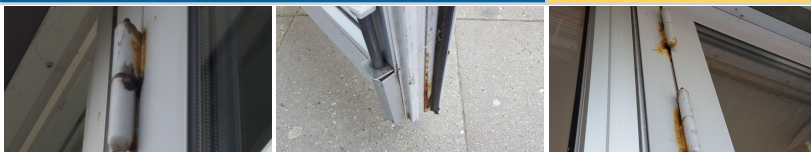3130.100.41	Buitendeur schilderwerk dekkend	Conditie: 4
Opname E.: g101 gevel 101 Functiekl.: A1 Gevel		


Toelichting	<i>De stalen buitendeuren zijn gecoat echter vertonen enige corrosie en beschadigingen.</i> <i>Wij adviseren de deuren na versteviging van het scharnierwerk te schilderen.</i>	
Gebrek B00GA35	Vuil, aanslag, verkleuring	
Intensiteit/Omvang	Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%)	
Conditie	2 Goed	
Aspect/Prioriteit	Esthetica / Gering effect	
Gebrek B11EM03	Corrosie	
Intensiteit/Omvang	Midden (gevorderd stadium) / Regelmatig (10% - 29%)	
Conditie	3 Redelijk	
Aspect/Prioriteit	Esthetica / Matig effect	
Gebrek B11SM01	Beschadiging	
Intensiteit/Omvang	Hoog (eindstadium) / Incidenteel (1%)	
Conditie	1 Uitstekend	
Aspect/Prioriteit	Vervolgschade / Gering effect	

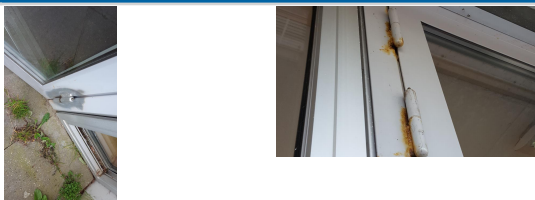3130.100.70	Buitendeur hang-/sluitwerk	Conditie: 3
Opname E.: g101 gevel 101 Functiekl.: A1 Gevel		

Toelichting	<i>De scharnieren van de zware stalen deuren vertonen corrosie. 1 scharnier is ooit gebroken en hersteld.</i> <i>Wij adviseren alle deurscharnieren te verstevigen.</i>	
Gebrek B07EM02	Corrosie (verzinkt) stalen kozijnwerk	
Intensiteit/Omvang	Midden (gevorderd stadium) / Regelmatig (10% - 29%)	
Conditie	3 Redelijk	
Aspect/Prioriteit	Veiligheid/gezondheid / Matig effect	

3141.100.51	Kozijnwerk <300mm schilderwerk buiten dekkend	Conditie: 4
--------------------	---	--------------------

Opname E.:	g101
gevel 101	
Functiekl.:	A1 Gevel

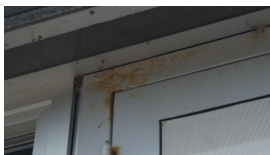

Toelichting	Het staal gecoate kozijnwerk vertoont corrosie. Wij adviseren het kozijnwerk te behandelen tegen verdere corrosie en te schilderen.	
Gebrekk B00GA35	Vuil, aanslag, verkleuring	
Intensiteit/Omvang	Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%)	
Conditie	2 Goed	
Aspect/Prioriteit	Esthetica / Gering effect	
Gebrekk B11EM03	Corrosie	
Intensiteit/Omvang	Midden (gevorderd stadium) / Regelmatig (10% - 29%)	
Conditie	3 Redelijk	
Aspect/Prioriteit	Klachten / Matig effect	
Gebrekk B11SM01	Beschadiging	
Intensiteit/Omvang	Hoog (eindstadium) / Incidenteel (1%)	
Conditie	1 Uitstekend	
Aspect/Prioriteit	Vervolgschade / Gering effect	

3141.130.00	Kozijnwerk aluminium	Conditie: 4
--------------------	-----------------------------	--------------------

Opname E.:	g601
gevel 601	
Functiekl.:	A1 Gevel



Toelichting	Op gevel 601 bevinden zich 2 kapotte ramen. Wij adviseren deze te vervangen.	
Gebrekk B00EM05	Breuk	
Intensiteit/Omvang	Hoog (eindstadium) / Plaatselijk (2% - 9%)	
Conditie	3 Redelijk	
Aspect/Prioriteit	Klachten / Matig effect	
Gebrekk B00EW25	Ventilatie onvoldoende	
Intensiteit/Omvang	Midden (gevorderd stadium) / Regelmatig (10% - 29%)	
Conditie	3 Redelijk	
Aspect/Prioriteit	Klachten / Matig effect	

3141.130.00	Kozijnwerk aluminium	Conditie: 3
--------------------	-----------------------------	--------------------

Opname E.:	g101
gevel 101	
Functiekl.:	A1 Gevel



Toelichting	De dauerlftung van de aluminium raamkozijnen zijn erg vervuild en zijn slecht te bedienen daar deze niet zijn onderhouden. Ook zijn diverse beglazingsrubbers los geraakt. Wij adviseren alle dauerlftungen te reinigen en gaambaar te maken. Ook dienen de glasrubbers te worden hersteld. NB de aluminium kozijnen worden nog in 2019 gereinigd.	
-------------	--	--

Gebrek B00EW25	Ventilatie onvoldoende
Intensiteit/Omvang	Midden (gevorderd stadium) / Regelmatig (10% - 29%)
Conditie	3 Redelijk
Aspect/Prioriteit	Klachten / Matig effect

3141.290.00	Waterslagen diverse	Conditie: 2
--------------------	----------------------------	--------------------

Opname E.: g101
gevel 101
Functiekl.: A1 Gevel





Toelichting
*Op enkele gevels ontbreken de eindkappen van de waterslagen.
Wij adviseren de eindkappen rondom het gebouw te herstellen.*

Gebrek B07SC02	Ontbrekende (onder)delen
Intensiteit/Omvang	Hoog (eindstadium) / Plaatselijk (2% - 9%)
Conditie	2 Goed
Aspect/Prioriteit	Klachten / Matig effect

3141.400.00	Beglazing algemeen	Conditie: 3
--------------------	---------------------------	--------------------

Opname E.: g503
dakgevel 503
Functiekl.: A1 Gevel

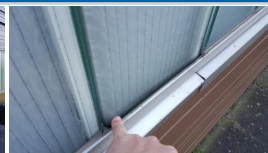
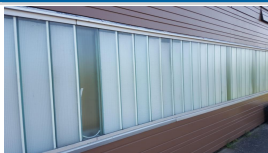


Toelichting
*De glazenwand in gevel 503 zit los.
Wij adviseren de glazen wand te herstellen.*

Gebrek B00EC25	Verankering manco
Intensiteit/Omvang	Midden (gevorderd stadium) / Regelmatig (10% - 29%)
Conditie	3 Redelijk
Aspect/Prioriteit	Veiligheid/gezondheid / Matig effect

3142.322.00	Screen elektrisch 2000-3000mm	Conditie: 2
--------------------	--------------------------------------	--------------------

Opname E.: g502
dakgevel 502
Functiekl.: C0 Installatie

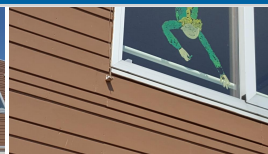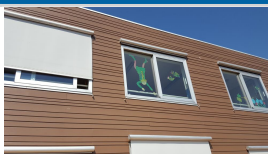


Toelichting
*De geleiderailen van veel zonweringen op de dakgevels zitten los of zijn beschadigd.
Wij adviseren de zonwering te herstellen.*

Gebrek B00SM24	Beschadiging
Intensiteit/Omvang	Hoog (eindstadium) / Plaatselijk (2% - 9%)
Conditie	2 Goed
Aspect/Prioriteit	Klachten / Gering effect

3231.100.00	Binnendraaideur (loopdeur) algemeen	Conditie: 4
--------------------	--	--------------------

Opname E.: b000-1
begane grond optimist
Functiekl.: B0 Interieur

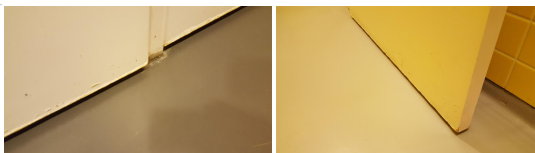


Toelichting *De binnendeuren ter plaatse van de toiletten zijn vervaardigd uit boardplaat. Daar de toiletunits gereinigd worden met water zetten de boarddeuren aan de onderzijde uit.*
Wij adviseren de boarddeuren in de toiletgroepen te vervangen voor een beter aan de omstandigheden bestaande deuren.

Gebrek B00EW35	Vocht optrekkend
Intensiteit/Omvang	Hoog (eindstadium) / Regelmatig (10% - 29%)
Conditie	4 Matig
Aspect/Prioriteit	Klachten / Matig effect

4110.210.00	Gevelafdichting kitvoeg	Conditie: 4
--------------------	--------------------------------	--------------------

Opname E.: g101
gevel 101
Functiekl.: A1 Gevel

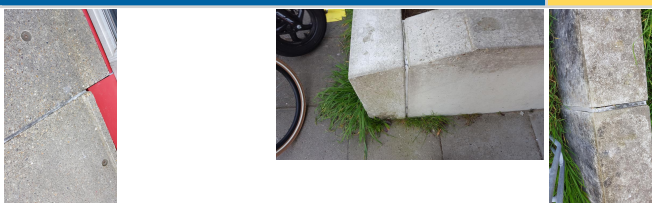


Toelichting *De kitvoegen sluiten niet meer volledig af.*
Wij adviseren de kitvoegen te vervangen.

Gebrek B00EW05	Afdichting manco
Intensiteit/Omvang	Hoog (eindstadium) / Regelmatig (10% - 29%)
Conditie	4 Matig
Aspect/Prioriteit	Klachten / Matig effect

4210.100.00	Binnenwandafwerking	Conditie: 5
--------------------	----------------------------	--------------------

Opname E.: b001-1
verdieping 1 optimist
Functiekl.: B0 Interieur

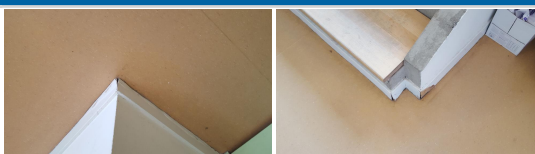


Toelichting *Alle plinten op de 1e en 2e verdieping zijn vervaardigd uit MDF welke niet watervast zijn. Daar de vloer ook met water wordt gereinigd zijn deze vrijwel allen aangetast.*
Wij adviseren de plinten op de 1e en 2e verdiepingen van alle schoolwoningen te vervangen.

Gebrek B00EW35	Vocht optrekkend
Intensiteit/Omvang	Hoog (eindstadium) / Aanzienlijk (30% - 69%)
Conditie	5 Slecht
Aspect/Prioriteit	Esthetica / Ernstig effect

4210.100.00	Binnenwandafwerking	Conditie: 3
--------------------	----------------------------	--------------------

Opname E.: b000-2
begane grond gemeente
Functiekl.: B0 Interieur

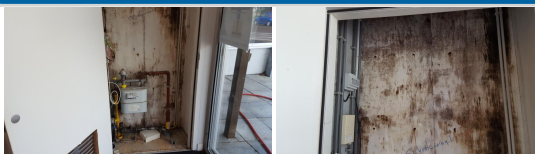

Toelichting *De binnenwandafwerking van het gashok is door vocht erg verschrommeld.*
Wij adviseren de houten betimmering te vervangen.

Gebrek B00SB03	Aantasting afwerklaag
Intensiteit/Omvang	Midden (gevorderd stadium) / Aanzienlijk (30% - 69%)
Conditie	3 Redelijk
Aspect/Prioriteit	Veiligheid/gezondheid / Matig effect

4210.100.00	Binnenwandafwerking	Conditie: 5
--------------------	----------------------------	--------------------

Opname E.: b002-5
verdieping 2 montessori
Functiekl.: B0 Interieur



Toelichting *Alle plinten op de 1e en 2e verdieping zijn vervaardigd uit MDF welke niet watervast zijn. Daar de vloer ook met water wordt gereinigd zijn deze vrijwel allen aangetast.*
Wij adviseren de plinten op de 1e en 2e verdiepingen van alle schoolwoningen te vervangen.

Gebrek B00EW35	Vocht optrekkend
Intensiteit/Omvang	Hoog (eindstadium) / Aanzienlijk (30% - 69%)
Conditie	5 Slecht
Aspect/Prioriteit	Esthetica / Ernstig effect

4210.100.00	Binnenwandafwerking	Conditie: 3
--------------------	----------------------------	--------------------

Opname E.: b000-5
begane grond montessori
Functiekl.: B0 Interieur




Toelichting *De glazen wand van het speellokaal is gebroken.*
Wij adviseren de glaswand te herstellen.

Gebrek B08EM01	Breuk
Intensiteit/Omvang	Hoog (eindstadium) / Plaatselijk (2% - 9%)
Conditie	3 Redelijk
Aspect/Prioriteit	Veiligheid/gezondheid / Matig effect

4211.111.00	Wandafwerklaag tegelwerk sanitair	Conditie: 3
--------------------	--	--------------------

Opname E.: b000-1
begane grond optimist
Functiekl.: B0 Interieur

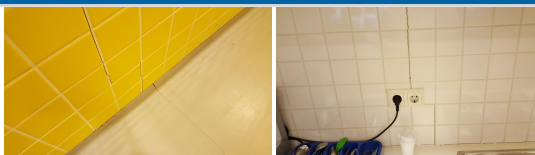

Toelichting *De wandtegels vertonen zowel in 1 toiletunit als ook in de centrale keuken enige beschadiging door nazetting van het gebouw.*
Wij adviseren het tegelwerk op beide plaatsen te herstellen.

Gebrek B00SC40	Scheuren niet constructief
Intensiteit/Omvang	Hoog (eindstadium) / Plaatselijk (2% - 9%)
Conditie	2 Goed
Aspect/Prioriteit	Esthetica / Ernstig effect
Gebrek B08GA03	Vuil, aanslag, verkleuring
Intensiteit/Omvang	Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%)
Conditie	2 Goed
Aspect/Prioriteit	Esthetica / Gering effect

4321.320.00	Vloerafwerklaag kunststof giet/troffel	Conditie: 3
-------------	--	-------------

Opname E.: b000-2
begane grond gemeente
Functiekl.: B0 Interieur



Toelichting	<i>De epoxy gietvloer in de doucheruimte van de beheerders is erg door kalk aangetast. Wij adviseren de vloer in deze ruimte te reinigen.</i>
-------------	---

Gebrekk B00GA35	Vuil, aanslag, verkleuring
Intensiteit/Omvang	Hoog (eindstadium) / Regelmatig (10% - 29%)
Conditie	2 Goed
Aspect/Prioriteit	Klachten / Matig effect
Gebrekk B00SM72	Slijtage
Intensiteit/Omvang	Laag (beginstadium) / Aanzienlijk (30% - 69%)
Conditie	2 Goed
Aspect/Prioriteit	Klachten / Matig effect

4322.120.00	Vloerbekleding linoleum	Conditie: 3
-------------	-------------------------	-------------

Opname E.: b000-5
begane grond montessori
Functiekl.: B0 Interieur




Toelichting	<i>De linoleum vloerafwerking vertoont enige slijtage. Tevens vertoont deze nabij het kruipruik enige beschadiging door ingetreden vocht. Wij adviseren het beschadigde stuk te herstellen en op termijn de vloer te vervangen.</i>
-------------	---

Gebrekk B00SM72	Slijtage
Intensiteit/Omvang	Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%)
Conditie	3 Redelijk
Aspect/Prioriteit	Klachten / Matig effect
Gebrekk B09SM03	Beschadiging
Intensiteit/Omvang	Hoog (eindstadium) / Plaatselijk (2% - 9%)
Conditie	2 Goed
Aspect/Prioriteit	Klachten / Ernstig effect

4322.120.00	Vloerbekleding linoleum	Conditie: 3
-------------	-------------------------	-------------

Opname E.: b000-1
begane grond optimist
Functiekl.: B0 Interieur

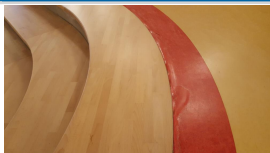

Toelichting	<i>De linoleum vloerafwerking vertoont enige slijtage. Tevens vertoont deze nabij de trap van de zitkuil enige beschadiging door ingetreden vocht. Wij adviseren het beschadigde stuk te herstellen en op termijn de vloer te vervangen.</i>
-------------	--


Gebrekk B00SM72	Slijtage
Intensiteit/Omvang	Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%)
Conditie	3 Redelijk
Aspect/Prioriteit	Klachten / Matig effect

Gebrek B09SM03	Beschadiging
Intensiteit/Omvang	Hoog (eindstadium) / Plaatselijk (2% - 9%)
Conditie	2 Goed
Aspect/Prioriteit	Klachten / Ernstig effect

4322.310.00	Entreemat inloopmat	Conditie: 3
Opname E.:	b000-1 begane grond optimist	
Functiekl.:	B0 Interieur	

Toelichting	<i>De entreematten in het gebouw vertonen allen enige slijtage.</i> <i>Wij adviseren de entreematten op korte tot middellange termijn te vervangen.</i>
-------------	---

Gebrek B00SM72	Slijtage
Intensiteit/Omvang	Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%)
Conditie	3 Redelijk
Aspect/Prioriteit	Klachten / Matig effect

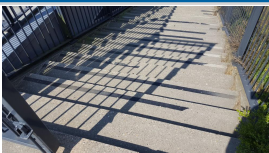4412.140.00	Trapbekleding anti-slip strips	Conditie: 4
Opname E.:	g102 gevel 102	
Functiekl.:	B0 Interieur	

Toelichting	<i>De anti-slip strips van de trap op gevel 102 zijn versleten.</i> <i>Wij adviseren deze te vervangen.</i>
-------------	---

Gebrek B00SM72	Slijtage
Intensiteit/Omvang	Hoog (eindstadium) / Aanzienlijk (30% - 69%)
Conditie	4 Matig
Aspect/Prioriteit	Veiligheid/gezondheid / Matig effect

4512.100.00	Systeemplafond algemeen Agnes	Conditie: 3
Opname E.:	b000-5 begane grond montessori	
Functiekl.:	B0 Interieur	

Toelichting	<i>Het (Agnes) systeemplafond vertoont plaatselijk beschadigingen door daklekkages en matige hoekoplossingen.</i> <i>Wij adviseren het plafond waar nodig te herstellen.</i>
-------------	--

Gebrek B10GA01	Vuil, aanslag, verkleuring
Intensiteit/Omvang	Laag (beginstadium) / Aanzienlijk (30% - 69%)
Conditie	1 Uitstekend
Aspect/Prioriteit	Esthetica / Gering effect
Gebrek B10SM02	Beschadiging
Intensiteit/Omvang	Hoog (eindstadium) / Plaatselijk (2% - 9%)
Conditie	2 Goed
Aspect/Prioriteit	Esthetica / Ernstig effect

4512.100.00	Systeemplafond algemeen Agnes	Conditie: 3
--------------------	--------------------------------------	--------------------

Opname E.: b000-1
begane grond optimist
Functiekl.: B0 Interieur





Toelichting *Het (Agnes) systeemplafond vertoont plaatselijk beschadigingen door daklekkages en matige hoekoplossingen.*
Wij adviseren het plafond waar nodig te herstellen.

Gebrek B10GA01	Vuil, aanslag, verkleuring
Intensiteit/Omvang	Laag (beginstadium) / Aanzienlijk (30% - 69%)
Conditie	1 Uitstekend
Aspect/Prioriteit	Esthetica / Gering effect
Gebrek B10SM02	Beschadiging
Intensiteit/Omvang	Hoog (eindstadium) / Plaatselijk (2% - 9%)
Conditie	2 Goed
Aspect/Prioriteit	Esthetica / Ernstig effect

4520.100.00	Plafondafwerking	Conditie: 4
--------------------	-------------------------	--------------------

Opname E.: b001-1
verdieping 1 optimist
Functiekl.: B0 Interieur

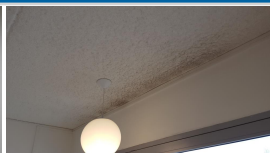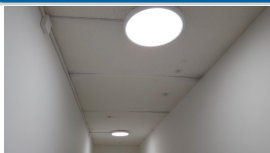

Toelichting *Het akoestisch spuitplafond vertoont veel vervuiling rondom plaatsen waar lucht afgezogen of ingeblazen wordt. Tevens vertoont het enige beschadigingen mede veroorzaakt door werkzaamheden aan elektrawerken.*
Wij adviseren het plafond te reinigen. Op termijn zou het plafond alleen vervangen kunnen worden door er een systeemplafond onder te monteren.

Gebrek B10GA01	Vuil, aanslag, verkleuring
Intensiteit/Omvang	Midden (gevorderd stadium) / Aanzienlijk (30% - 69%)
Conditie	2 Goed
Aspect/Prioriteit	Esthetica / Matig effect
Gebrek B10SM02	Beschadiging
Intensiteit/Omvang	Hoog (eindstadium) / Regelmatig (10% - 29%)
Conditie	3 Redelijk
Aspect/Prioriteit	Esthetica / Matig effect

4520.100.00	Plafondafwerking	Conditie: 4
--------------------	-------------------------	--------------------

Opname E.: b002-5
verdieping 2 montessori
Functiekl.: B0 Interieur




Toelichting *Het akoestisch spuitplafond vertoont veel vervuiling rondom plaatsen waar lucht afgezogen of ingeblazen wordt. Tevens vertoont het enige beschadigingen mede veroorzaakt door werkzaamheden aan elektrawerken.*
Wij adviseren het plafond te reinigen. Op termijn zou het plafond alleen vervangen kunnen worden door er een systeemplafond onder te monteren.

Gebrek B10GA01	Vuil, aanslag, verkleuring
Intensiteit/Omvang	Midden (gevorderd stadium) / Aanzienlijk (30% - 69%)
Conditie	2 Goed
Aspect/Prioriteit	Esthetica / Matig effect

Gebrek B10SM02	Beschadiging
Intensiteit/Omvang	Hoog (eindstadium) / Regelmatig (10% - 29%)
Conditie	3 Redelijk
Aspect/Prioriteit	Esthetica / Matig effect

4520.100.00	Plafondafwerking	Conditie: 4
--------------------	-------------------------	--------------------

Opname E.: b000-4
begane grond groene eiland
Functiekl.: B0 Interieur


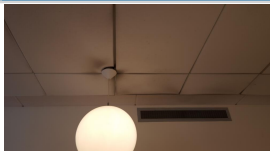


Toelichting *Het akoestisch schuimplafond vertoont veel vervuiling rondom plaatsen waar lucht afgezogen of ingeblazen wordt. Tevens vertoont het enige beschadigingen.*
Wij adviseren het plafond te reinigen. Op termijn zou het plafond vervangen kunnen worden.

Gebrek B10GA01	Vuil, aanslag, verkleuring
Intensiteit/Omvang	Midden (gevorderd stadium) / Aanzienlijk (30% - 69%)
Conditie	2 Goed
Aspect/Prioriteit	Esthetica / Matig effect
Gebrek B10SM02	Beschadiging
Intensiteit/Omvang	Hoog (eindstadium) / Regelmatig (10% - 29%)
Conditie	3 Redelijk
Aspect/Prioriteit	Esthetica / Matig effect

4711.150.00	Vlakke dakafwerking PVC	Conditie: 4
--------------------	--------------------------------	--------------------

Opname E.: d006
plat dak 006
Functiekl.: A2 Dak

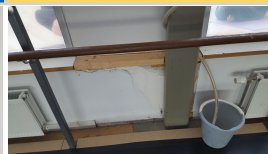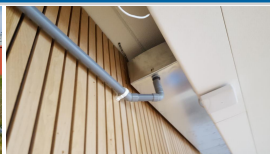


Toelichting *Het PVC vegetatiedak/schoolpleindak vertoont al vanaf de opening van het gebouw diverse lekkages welke lastig te herstellen zijn. In het gebouw zijn diverse lekkages zichtbaar en ook zijn er op diverse plaatsen gootjes met afvoeren geplaatst. Recent is een deel vervangen.*
Wij adviseren het restanddeel van dak 006 te vervangen inclusief alle erboven gelegen afwerkingen. Waarvan 3930 m2 vegetatie, 819 m2 betontegel, 617 m2 asfalt, 165 m2 rubber tegel en 200 m2 houten vlinder.

Gebrek B00EW15	Lekkage
Intensiteit/Omvang	Hoog (eindstadium) / Regelmatig (10% - 29%)
Conditie	4 Matig
Aspect/Prioriteit	Vervolgschade / Ernstig effect
Gebrek B00GA35	Vuil, aanslag, verkleuring
Intensiteit/Omvang	Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%)
Conditie	2 Goed
Aspect/Prioriteit	Vervolgschade / Gering effect

4711.151.00	Vlakke dakafwerking PVC grind	Conditie: 3
--------------------	--------------------------------------	--------------------


Opname E.: d003
plat dak 003
Functiekl.: A2 Dak

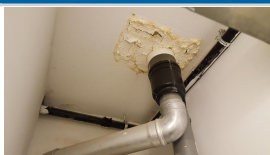

Toelichting	<i>De dakaansluiting van de rookgasafvoer lekt.</i> <i>Wij adviseren het dak te herstellen.</i>	
Gebrek B00EW15	Lekkage	
Intensiteit/Omvang	Hoog (eindstadium) / Plaatselijk (2% - 9%)	
Conditie	3 Redelijk	
Aspect/Prioriteit	Vervolgschade / Ernstig effect	
Gebrek B00GA35	Vuil, aanslag, verkleuring	
Intensiteit/Omvang	Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%)	
Conditie	2 Goed	
Aspect/Prioriteit	Vervolgschade / Gering effect	

5152.100.00	Zonne-energie installatie	Conditie: 3
--------------------	----------------------------------	--------------------


Opname E.: d000
daken algemeen
Functiekl.: C0 Installatie

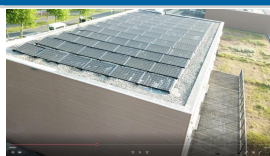

Aditionele Informatie	Merk	Type	Bouwjaar	Capaciteit
	Sungrow	Onbekend	2015	Onbekend
Toelichting	<i>Alle zonnepanelen zijn vervuild door uitwerpselen van meeuwen. Hierdoor functioneren ze niet optimaal. Tevens is op dak 003 1 paneel verschoven uit de steun. Hierdoor is mogelijk een kabel beschadigd.</i> <i>Wij adviseren alle panelen regelmatig te reinigen en het beschadigde paneel te herstellen.</i> <i>290 panelen, omvormers, informatiepaneel, diversen</i>			
Gebrek B04EC02	Verankering manco			
Intensiteit/Omvang	Hoog (eindstadium) / Incidenteel (1%)			
Conditie	2 Goed			
Aspect/Prioriteit	Vervolgschade / Matig effect			
Gebrek K00GO75	Vervuiling			
Intensiteit/Omvang	Midden (gevorderd stadium) / Aanzienlijk (30% - 69%)			
Conditie	2 Goed			
Aspect/Prioriteit	Klachten / Matig effect			

5610.100.00	Leiding cv incl. verwarminglichaam+appendage	Conditie: 2
--------------------	---	--------------------

Opname E.: i000
installaties algemeen
Functiekl.: C0 Installatie

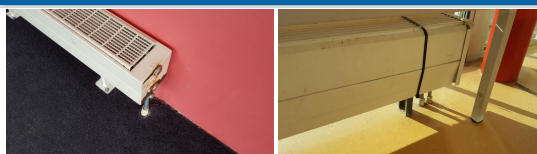

Toelichting	<i>Enkele convectoren zijn beschadigd door corrosie of door vandalisme.</i> <i>Wij adviseren de beschadigde convectoren te herstellen.</i>	
Gebrek K00SC10	Beschadiging	
Intensiteit/Omvang	Hoog (eindstadium) / Incidenteel (1%)	
Conditie	1 Uitstekend	
Aspect/Prioriteit	Vervolgschade / Matig effect	
Gebrek K05EM01	Corrosie	
Intensiteit/Omvang	Midden (gevorderd stadium) / Incidenteel (1%)	
Conditie	1 Uitstekend	
Aspect/Prioriteit	Vervolgschade / Matig effect	

5610.412.00	Expansievat cv-installatie 35-50 liter	Conditie: 3
--------------------	---	--------------------

Opname E.:	i002-1
Functiekl.:	technische ruimten optimist v2 C0 Installatie





Toelichting	<i>Een deel van de cv-installatie heeft de theoretische levensduur bereikt. Het betreft hier de kleinere ketels en diverse oudere pompen regelkleppen en frequentieregelaars. De regelkast is recent gerenoveerd.</i> <i>Op basis van de cyclus zou deze in 2020 vervangen dienen te worden.</i> <i>bouwjaar 2005</i>
-------------	---

Gebrekk K06GV02	Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur
Intensiteit/Omvang	Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (70% - 100%)
Conditie	3 Redelijk
Aspect/Prioriteit	Klachten / Matig effect

5771.120.00	Luchtbehandeling luchtornamenten	Conditie: 3
--------------------	---	--------------------

Opname E.:	i000
Functiekl.:	installaties algemeen C0 Installatie

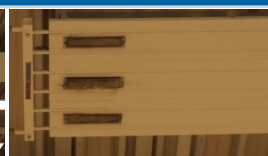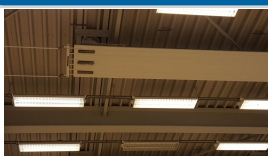

Toelichting	<i>De luchtornamenten in alle delen van het gebouw zijn ernstig vervuild.</i> <i>Wij adviseren de luchtornamenten te reinigen.</i>
-------------	---

Gebrekk K00GO75	Vervuiling
Intensiteit/Omvang	Hoog (eindstadium) / Aanzienlijk (30% - 69%)
Conditie	3 Redelijk
Aspect/Prioriteit	Veiligheid/gezondheid / Matig effect

5820.100.73	Frequentieregelaar algemeen	Conditie: 3
--------------------	------------------------------------	--------------------

Opname E.:	i000-1
Functiekl.:	technische ruimten optimist bg C0 Installatie




Aditionele Informatie	Merk	Type	Bouwjaar	Capaciteit
	Danfoss	VLT 6000 HVAC	2005	2.2 kVA

Toelichting	<i>Een deel van de cv-installatie heeft de theoretische levensduur bereikt. Het betreft hier de kleinere ketels en diverse oudere pompen regelkleppen en frequentieregelaars. De regelkast is recent gerenoveerd.</i> <i>Op basis van de cyclus zou deze in 2020 vervangen dienen te worden.</i> <i>AV14 bouwjaar 2005</i>
-------------	--

Gebrekk K17GV02	Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur
Intensiteit/Omvang	Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (70% - 100%)
Conditie	3 Redelijk
Aspect/Prioriteit	Klachten / Matig effect

6311.301.00	Armatuur algemeen BVO	Conditie: 3
--------------------	------------------------------	--------------------

Opname E.:	b000-1
Functiekl.:	begane grond optimist C0 Installatie

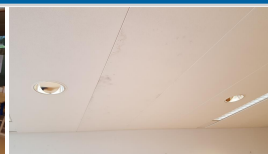

Toelichting	De PL- en TL armaturen in het gebouw hebben hun theoretische levensduur voor 75% bereikt. Tevens zijn deze niet energiezuinig. Wij adviseren de armaturen op middellange termijn te vervangen.
-------------	---

Gebrek E07GV02	Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur
Intensiteit/Omvang	Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (70% - 100%)
Conditie	3 Redelijk
Aspect/Prioriteit	Klachten / Matig effect

6511.110.00	Brandmeldinstallatie centrale	Conditie: 3
--------------------	--------------------------------------	--------------------

Opname E.: i000
installaties algemeen
Functiekl.: C0 Installatie



<i>Aditionele Informatie</i>	<i>Merk</i>	<i>Type</i>	<i>Bouwjaar</i>	<i>Capaciteit</i>
	ADT	Minerva MX4000	2005	Niet bekend

Toelichting	De brandmeld- en inbraakinstallatie hebben de theoretische levensduur bereikt. Op basis van de cyclus zou deze in 2020 vervangen dienen te zijn geweest.
-------------	---

Gebrek E00GV10	Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur
Intensiteit/Omvang	Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (70% - 100%)
Conditie	3 Redelijk
Aspect/Prioriteit	Veiligheid/gezondheid / Matig effect

6521.410.00	Inbraaksignalering centrale algemeen	Conditie: 3
--------------------	---	--------------------

Opname E.: i000
installaties algemeen
Functiekl.: C0 Installatie




Toelichting	De brandmeld- en inbraakinstallatie hebben de theoretische levensduur bereikt. Op basis van de cyclus zou deze in 2020 vervangen dienen te zijn geweest.
-------------	---

Gebrek E00GV10	Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur
Intensiteit/Omvang	Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (70% - 100%)
Conditie	3 Redelijk
Aspect/Prioriteit	Veiligheid/gezondheid / Matig effect

6541.100.00	MIVA toilet noodsignaal	Conditie: 2
--------------------	--------------------------------	--------------------


Opname E.: b000-2
begane grond gemeente
Functiekl.: C0 Installatie

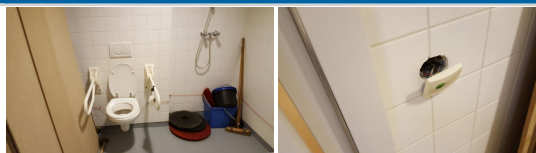

Toelichting	De miva alarmering hang los. Wij adviseren het miva alarm te herstellen.
-------------	---

Gebrek E00GB36	Loshangende leidingen
Intensiteit/Omvang	Hoog (eindstadium) / Plaatselijk (2% - 9%)
Conditie	1 Uitstekend
Aspect/Prioriteit	Klachten / Ernstig effect

Gebrek E10GV01	Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur
Intensiteit/Omvang	Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%)
Conditie	2 Goed
Aspect/Prioriteit	Veiligheid/gezondheid / Gering effect

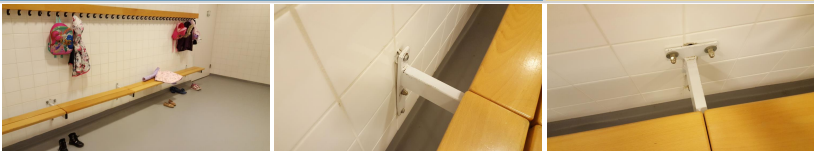7222.100.00	Instrument/apparaat	Conditie: 4
Opname E.: Functiekl.:	b000-3 begane grond sport C0 Installatie	

Toelichting	<i>De banken in de kleedkamers zijn te licht ontworpen en gaan dus ook vaak kapot. Op diverse banken zijn al verstevigungsstrips gelasd.</i> <i>Wij adviseren alle banken van verstevigungsstrips te voorzien.</i>
-------------	--

Gebrek B04EC02	Verankerung manco
Intensiteit/Omvang	Hoog (eindstadium) / Regelmatig (10% - 29%)
Conditie	4 Matig
Aspect/Prioriteit	Klachten / Ernstig effect
Gebrek T00EM56	Slijtage
Intensiteit/Omvang	Laag (beginstadium) / Regelmatig (10% - 29%)
Conditie	2 Goed
Aspect/Prioriteit	Klachten / Matig effect

7311.220.00	Keukenblok inclusief bovenkast	Conditie: 3
Opname E.: Functiekl.:	b002-1 verdieping 2 optimist B0 Interieur	

Toelichting	<i>Het keukenblok in de centrale ruimte is verouderd en vertoont beschadiging.</i> <i>Wij adviseren het keukenblok op middellange termijn te vervangen.</i>
-------------	---

Gebrek B00SM72	Slijtage
Intensiteit/Omvang	Midden (gevorderd stadium) / Aanzienlijk (30% - 69%)
Conditie	3 Redelijk
Aspect/Prioriteit	Klachten / Ernstig effect

7311.230.00	Keukenblok compleet incl inbouwapparatuur	Conditie: 3
Opname E.: Functiekl.:	b000-2 begane grond gemeente C0 Installatie	


Toelichting	<i>Het deurtje van de vaatwasser is verwijderd en licht achter in de ruimte tegen de muur.</i> <i>Wij adviseren het deurtje opnieuw te monteren.</i>
-------------	--

Gebrek B00SM24	Beschadiging
Intensiteit/Omvang	Hoog (eindstadium) / Plaatselijk (2% - 9%)
Conditie	2 Goed
Aspect/Prioriteit	Klachten / Matig effect

Gebrek B00SM72	Slijtage
Intensiteit/Omvang	Laag (beginstadium) / Aanzienlijk (30% - 69%)
Conditie	2 Goed
Aspect/Prioriteit	Klachten / Matig effect

7411.200.00	Toilet algemeen	Conditie: 3
--------------------	------------------------	--------------------

Opname E.: b000-4
begane grond groene eiland
Functiekl.: C0 Installatie

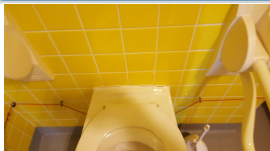

Toelichting
*Het kitwerk van de wastafels en toiletten is gebarsten.
Wij adviseren het kitwerk te vervangen.*

Gebrek B01EW01	Afdichting manco
Intensiteit/Omvang	Hoog (eindstadium) / Plaatselijk (2% - 9%)
Conditie	3 Redelijk
Aspect/Prioriteit	Klachten / Matig effect
Gebrek K00SM05	Aantasting van glazuurlaag
Intensiteit/Omvang	Laag (beginstadium) / Aanzienlijk (30% - 69%)
Conditie	2 Goed
Aspect/Prioriteit	Klachten / Gering effect

7411.400.00	Wastafelcombinatie algemeen	Conditie: 3
--------------------	------------------------------------	--------------------

Opname E.: b000-2
begane grond gemeente
Functiekl.: C0 Installatie



Toelichting
*Het kitwerk van de wastafels is gebarsten.
Wij adviseren het kitwerk te vervangen.*

Gebrek B01EW01	Afdichting manco
Intensiteit/Omvang	Hoog (eindstadium) / Plaatselijk (2% - 9%)
Conditie	3 Redelijk
Aspect/Prioriteit	Klachten / Ernstig effect
Gebrek K00SM05	Aantasting van glazuurlaag
Intensiteit/Omvang	Laag (beginstadium) / Aanzienlijk (30% - 69%)
Conditie	2 Goed
Aspect/Prioriteit	Klachten / Matig effect

7411.400.00	Wastafelcombinatie algemeen	Conditie: 3
--------------------	------------------------------------	--------------------

Opname E.: b000-4
begane grond groene eiland
Functiekl.: C0 Installatie



Toelichting
*Het kitwerk van de wastafels en toiletten is gebarsten.
Wij adviseren het kitwerk te vervangen.*

Gebrek B01EW01	Afdichting manco
Intensiteit/Omvang	Hoog (eindstadium) / Plaatselijk (2% - 9%)
Conditie	3 Redelijk
Aspect/Prioriteit	Klachten / Ernstig effect
Gebrek K00SM05	Aantasting van glazuurlaag
Intensiteit/Omvang	Laag (beginstadium) / Aanzienlijk (30% - 69%)
Conditie	2 Goed
Aspect/Prioriteit	Klachten / Matig effect

9032.112.00	Hekwerk spijlhek 1-2m hoogte	Conditie: 3
Opname E.: t000 terrein Functiekl.: A3 Terrein		

Toelichting	Het lage hekwerk/balustrade op dakniveau vertoont enige corrosie. Tevens is het hekwerk ter plaatse van de vlondervloer ter plaatse van dak 3 niet goed verankerd. Wij adviseren de hevig corroderende stukken hekwerk te vervangen en de instabiele hekwerk opnieuw te verankeren.
-------------	---

Gebrek B12EC02	Verankering manco
Intensiteit/Omvang	Hoog (eindstadium) / Plaatselijk (2% - 9%)
Conditie	3 Redelijk
Aspect/Prioriteit	Klachten / Ernstig effect
Gebrek B12EM03	Corrosie
Intensiteit/Omvang	Midden (gevorderd stadium) / Plaatselijk (2% - 9%)
Conditie	2 Goed
Aspect/Prioriteit	Klachten / Ernstig effect
Gebrek B12SM03	Beschadiging
Intensiteit/Omvang	Hoog (eindstadium) / Plaatselijk (2% - 9%)
Conditie	2 Goed
Aspect/Prioriteit	Vervolgschade / Gering effect


9041.140.00	Terreinverharding asfalt	Conditie: 3
Opname E.: t000 terrein Functiekl.: A3 Terrein		

Toelichting	De asfaltbestrating op het dak vertoont enige schade en slijtage. Ook de brugvoegen zijn versleten. Wij adviseren de asfaltlaag gelijktijdig met het dak te vervangen.
-------------	--

Gebrek B00SC40	Scheuren niet constructief
Intensiteit/Omvang	Hoog (eindstadium) / Plaatselijk (2% - 9%)
Conditie	2 Goed
Aspect/Prioriteit	Vervolgschade / Gering effect
Gebrek B12SM03	Beschadiging
Intensiteit/Omvang	Hoog (eindstadium) / Plaatselijk (2% - 9%)
Conditie	2 Goed
Aspect/Prioriteit	Vervolgschade / Gering effect

9041.170.00	Terreinverharding houten vlonder	Conditie: 3
--------------------	---	--------------------

Opname E.: t000
terrein
Functiekl.: A3 Terrein

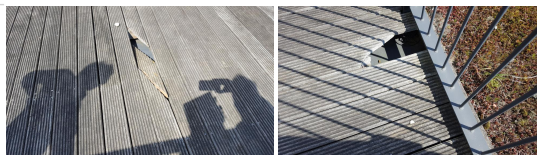

Toelichting *De houten vlonder ter plaatse van dak 003 vertoont beschadigingen en slijtage. De 2 andere vlonders zijn al vervangen bij de dakvervangning.*
Wij adviseren ook de laatste vlonder te vervangen.

Gebrekk B00GA35	Vuil, aanslag, verkleuring
Intensiteit/Omvang	Laag (beginstadium) / Regelmatig (10% - 29%)
Conditie	1 Uitstekend
Aspect/Prioriteit	Esthetica / Gering effect
Gebrekk B00SM72	Slijtage
Intensiteit/Omvang	Midden (gevorderd stadium) / Regelmatig (10% - 29%)
Conditie	2 Goed
Aspect/Prioriteit	Klachten / Matig effect
Gebrekk B12SM03	Beschadiging
Intensiteit/Omvang	Hoog (eindstadium) / Plaatselijk (2% - 9%)
Conditie	2 Goed
Aspect/Prioriteit	Klachten / Matig effect

9071.140.00	Terreinmeubilering afvalbak	Conditie: 3
--------------------	------------------------------------	--------------------

Opname E.: t000
terrein
Functiekl.: A3 Terrein



Toelichting *De afvalbakken vertonen veel beschadigingen.*
Wij adviseren de bakken op korte tot middellange termijn te vervangen.

Gebrekk B12SM03	Beschadiging
Intensiteit/Omvang	Hoog (eindstadium) / Regelmatig (10% - 29%)
Conditie	3 Redelijk
Aspect/Prioriteit	Klachten / Matig effect

Conditiewaardering

Code	Element	Hoeveelheid	Plaats	Cond.
Algemene voorzieningen				
0000.110.00	Dagelijks onderhoud/klachten bouwkundig	8,266.00 BVO	Algemeen	1
0000.120.00	Dagelijks onderhoud/klachten installatie	8,266.00 BVO	Installatie	1
0000.311.00	Inspectie NEN2767	8,266.00 BVO	Algemeen	1
0000.312.00	Inspectie NEN3140	8,266.00 BVO	Installatie	1
0000.331.00	Keuring gasinstallatie SCIOS	1.00 POST	Installatie	1
0000.334.00	Keuring valbeveiliging RIE	1.00 POST	Dak	1
0000.340.00	Keuring lift	1.00 POST	Binnen Gemeente	1
0000.350.00	Keuring speeltoestel	1.00 POST	Terrein	1
0000.360.00	Legionella preventie	1.00 POST	Installatie	1
0000.412.00	Aansluiting meldkamer brandweer	1.00 POST	Binnen Op Stoom	1
0000.424.00	Contract tuin onderhoud	1.00 POST	Terrein	1
0000.910.00	Algemeen schilderwerk binnen < 500 BVO	486.00 BVO	Binnen Gemeente	3
0000.910.00	Algemeen schilderwerk binnen < 500 BVO	572.00 BVO	Binnen Montessori	3
0000.910.00	Algemeen schilderwerk binnen < 500 BVO	572.00 BVO	Binnen Optimist	3
0000.910.00	Algemeen schilderwerk binnen < 500 BVO	370.00 BVO	Binnen Prof van Gils	3
0000.930.00	Algemeen schilderwerk binnen > 1500 BVO	2,800.00 BVO	Binnen Optimist	3
0000.992.00	Algemeen schilderwerk binnen 500-1500 BVO	1,438.00 BVO	Binnen Montessori	3
0000.992.00	Algemeen schilderwerk binnen 500-1500 BVO	1,046.00 BVO	Binnen Op Stoom	3
0000.992.00	Algemeen schilderwerk binnen 500-1500 BVO	975.00 BVO	Binnen Sportfondsen	3
Buitenwand				
2102.120.00	Spouwwand beton	6.00 PM	Gevel	1
2116.190.00	Boeiboord diverse	388.00 M1	Gevel	2
2116.190.00	Boeiboord diverse	123.00 M1	Gevel	3
Binnenwand				
2214.120.00	Systeemwand verplaatsbaar vouwwand	34.00 M2	Binnen Optimist	2
2214.130.00	Systeemwand verplaatsbaar zakwand	1.00 STK	Binnen Sportfondsen	2
Trap en helling				
2411.130.00	Rechte steektrap beton	1.00 STK	Gevel	1
2411.130.00	Rechte steektrap beton	3.00 STK	Terrein	2
Hoofddraagconstructie				
2810.100.61	Skeletdeel >300mm schilderwerk buiten dekkend	1.50 M2	Gevel	4
2810.120.00	Skeletdeel staal	1.00 PM	Gevel	1
Buitenwandopening				
3120.100.70	Raam hang-/sluitwerk algemeen	123.00 STK	Gevel	1
3130.100.41	Buitendeur schilderwerk dekkend	100.00 M2	Gevel	4
3130.100.70	Buitendeur hang-/sluitwerk	13.00 STK	Gevel	1
3130.100.70	Buitendeur hang-/sluitwerk	39.00 STK	Gevel	3
3141.100.51	Kozijnwerk <300mm schilderwerk buiten dekkend	214.00 M1	Gevel	4
3141.120.00	Kozijnwerk staal	182.00 M2	Gevel	2
3141.130.00	Kozijnwerk aluminium	38.00 M2	Gevel	2
3141.130.00	Kozijnwerk aluminium	1,453.00 M2	Gevel	3
3141.130.00	Kozijnwerk aluminium	135.00 M2	Gevel	4
3141.290.00	Waterslagen diverse	183.00 M1	Gevel	1
3141.290.00	Waterslagen diverse	237.00 M1	Gevel	2
3141.400.00	Beglazing algemeen	1.00 PM	Gevel	3

3142.100.00	Zonwering algemeen	183.00 STK	Gevel	1
3142.311.00	Screen handbediend <2000mm	6.00 STK	Gevel	2
3142.313.00	Screen handbediend 3000-4000mm	2.00 STK	Gevel	2
3142.321.00	Screen elektrisch <2000mm	18.00 STK	Gevel	2
3142.322.00	Screen elektrisch 2000-3000mm	7.00 STK	Gevel	1
3142.322.00	Screen elektrisch 2000-3000mm	148.00 STK	Gevel	2
Binnenwandopening				
3230.100.70	Binnendeur hang-/sluitwerk	25.00 STK	Binnen Gemeente	2
3230.100.70	Binnendeur hang-/sluitwerk	71.00 STK	Binnen Montessori	2
3230.100.70	Binnendeur hang-/sluitwerk	50.00 STK	Binnen Op Stoom	2
3230.100.70	Binnendeur hang-/sluitwerk	106.00 STK	Binnen Optimist	2
3230.100.70	Binnendeur hang-/sluitwerk	19.00 STK	Binnen Prof van Gils	2
3230.100.70	Binnendeur hang-/sluitwerk	29.00 STK	Binnen Sportfondsen	2
3231.100.00	Binnendraaideur (loopdeur) algemeen	3.00 PM	Binnen Montessori	4
3231.100.00	Binnendraaideur (loopdeur) algemeen	1.00 PM	Binnen Op Stoom	4
3231.100.00	Binnendraaideur (loopdeur) algemeen	3.00 PM	Binnen Optimist	4
3231.100.00	Binnendraaideur (loopdeur) algemeen	2.00 PM	Binnen Prof van Gils	4
Dakopening				
3721.221.00	Lichtkoepel rond kunststof <500mm	33.00 STK	Dak	2
Buitenwandafwerking				
4110.210.00	Gevelafdichting kitvoeg	44.00 M1	Gevel	4
4110.330.00	Gevelafdekking zink	511.00 M1	Gevel	2
4112.100.41	Gevelbekleding schilderwerk dekkend	1,535.00 M2	Gevel	2
4112.110.00	Gevelbekleding hout	1,535.00 M2	Gevel	1
4112.130.00	Gevelbekleding aluminium	102.00 M2	Gevel	2
4112.160.00	Gevelbekleding kunststof	5.00 M2	Gevel	3
Binnenwandafwerking				
4210.100.00	Binnenwandafwerking	1.00 PM	Binnen Gemeente	3
4210.100.00	Binnenwandafwerking	1.00 PM	Binnen Montessori	3
4210.100.00	Binnenwandafwerking	2.00 PM	Binnen Montessori	5
4210.100.00	Binnenwandafwerking	1.00 PM	Binnen Op Stoom	5
4210.100.00	Binnenwandafwerking	2.00 PM	Binnen Optimist	5
4210.100.00	Binnenwandafwerking	2.00 PM	Binnen Prof van Gils	5
4210.100.00	Binnenwandafwerking	1.00 PM	Binnen Sportfondsen	5
4211.110.00	Wandafwerklaag tegelwerk	1.00 PM	Binnen Gemeente	2
4211.110.00	Wandafwerklaag tegelwerk	3.00 PM	Binnen Montessori	2
4211.110.00	Wandafwerklaag tegelwerk	1.00 PM	Binnen Op Stoom	2
4211.110.00	Wandafwerklaag tegelwerk	3.00 PM	Binnen Optimist	2
4211.110.00	Wandafwerklaag tegelwerk	2.00 PM	Binnen Prof van Gils	2
4211.110.00	Wandafwerklaag tegelwerk	1.00 PM	Binnen Sportfondsen	2
4211.111.00	Wandafwerklaag tegelwerk sanitair	78.00 M2	Binnen Gemeente	2
4211.111.00	Wandafwerklaag tegelwerk sanitair	316.00 M2	Binnen Montessori	2
4211.111.00	Wandafwerklaag tegelwerk sanitair	127.00 M2	Binnen Op Stoom	2
4211.111.00	Wandafwerklaag tegelwerk sanitair	94.00 M2	Binnen Optimist	2
4211.111.00	Wandafwerklaag tegelwerk sanitair	334.00 M2	Binnen Optimist	3
4211.111.00	Wandafwerklaag tegelwerk sanitair	80.00 M2	Binnen Prof van Gils	2
4211.111.00	Wandafwerklaag tegelwerk sanitair	464.00 M2	Binnen Sportfondsen	2
Vloerafwerking				
4321.320.00	Vloerafwerklaag kunststof giet/troffel	14.00 M2	Binnen Gemeente	3
4321.320.00	Vloerafwerklaag kunststof giet/troffel	71.00 M2	Binnen Montessori	2

4321.320.00	Vloerafwerklaag kunststof giet/troffel	47.00 M2	Binnen Op Stoom	2
4321.320.00	Vloerafwerklaag kunststof giet/troffel	104.00 M2	Binnen Optimist	2
4321.320.00	Vloerafwerklaag kunststof giet/troffel	19.00 M2	Binnen Prof van Gils	2
4321.320.00	Vloerafwerklaag kunststof giet/troffel	197.00 M2	Binnen Sportfondsen	2
4322.120.00	Vloerbekleding linoleum	431.00 M2	Binnen Gemeente	3
4322.120.00	Vloerbekleding linoleum	1,661.00 M2	Binnen Montessori	3
4322.120.00	Vloerbekleding linoleum	946.00 M2	Binnen Op Stoom	3
4322.120.00	Vloerbekleding linoleum	2,682.00 M2	Binnen Optimist	3
4322.120.00	Vloerbekleding linoleum	274.00 M2	Binnen Prof van Gils	3
4322.120.00	Vloerbekleding linoleum	18.00 M2	Binnen Sportfondsen	3
4322.200.70	Sportvloer belijning	1.00 STK	Binnen Montessori	2
4322.200.70	Sportvloer belijning	2.00 STK	Binnen Optimist	2
4322.200.70	Sportvloer belijning	7.00 STK	Binnen Sportfondsen	2
4322.210.00	Sportvloer polyurethaan	88.00 M2	Binnen Montessori	2
4322.210.00	Sportvloer polyurethaan	180.00 M2	Binnen Optimist	2
4322.210.00	Sportvloer polyurethaan	725.00 M2	Binnen Sportfondsen	2
4322.310.00	Entreemat inloopmat	23.00 M2	Binnen Gemeente	3
4322.310.00	Entreemat inloopmat	63.00 M2	Binnen Montessori	3
4322.310.00	Entreemat inloopmat	13.00 M2	Binnen Op Stoom	3
4322.310.00	Entreemat inloopmat	115.00 M2	Binnen Optimist	3
4322.310.00	Entreemat inloopmat	6.00 M2	Binnen Prof van Gils	3
Trap en hellingafwerking				
4412.140.00	Trapbekleding anti-slip strips	21.00 TRE	Binnen Montessori	2
4412.140.00	Trapbekleding anti-slip strips	58.00 TRE	Binnen Optimist	2
4412.140.00	Trapbekleding anti-slip strips	20.00 TRE	Gevel	4
Plafondafwerking				
4512.100.00	Systeemplafond algemeen Agnes	125.00 M2	Binnen Gemeente	3
4512.100.00	Systeemplafond algemeen Agnes	478.00 M2	Binnen Montessori	3
4512.100.00	Systeemplafond algemeen Agnes	221.00 M2	Binnen Op Stoom	3
4512.100.00	Systeemplafond algemeen Agnes	942.00 M2	Binnen Optimist	3
4512.100.00	Systeemplafond algemeen Mineraal	48.00 M2	Binnen Optimist	3
4520.100.00	Plafondafwerking	2.00 PM	Binnen Montessori	4
4520.100.00	Plafondafwerking	1.00 PM	Binnen Op Stoom	4
4520.100.00	Plafondafwerking	2.00 PM	Binnen Optimist	4
4520.100.00	Plafondafwerking	2.00 PM	Binnen Prof van Gils	4
4522.190.00	Plafondbekleding diverse	133.00 M2	Gevel	2
Dakafwerking				
4710.330.00	Dakrandafwerking zink	56.00 M1	Dak	1
4710.330.00	Dakrandafwerking zink	434.00 M1	Dak	2
4711.100.00	Vlakke dakafwerking algemeen	7,188.00 M2	Dak	1
4711.110.70	Vlakke dakafwerking bitumineus M1 randstroken	140.00 M1	Dak	1
4711.120.00	Vlakke dakafwerking vegetatiedak	785.00 M2	Dak	1
4711.150.00	Vlakke dakafwerking PVC	685.00 M2	Dak	2
4711.150.00	Vlakke dakafwerking PVC	3,145.00 M2	Dak	4
4711.150.80	Vlakke dakafwerking PVC M2 randstroken	252.00 M2	Dak	2
4711.151.00	Vlakke dakafwerking PVC grind	488.00 M2	Dak	2
4711.151.00	Vlakke dakafwerking PVC grind	288.00 M2	Dak	3
Warmteopwekking				
5121.122.00	Atmosferische gasketel staand HR 20-100kW	3.00 STK	Installatie	3
5121.123.00	Atmosferische gasketel staand HR 100-200kW	3.00 STK	Installatie	3

5121.142.00	Atmosferische gasketel wand HR 25-50kW	1.00 STK	Installatie	1
5121.142.00	Atmosferische gasketel wand HR 25-50kW	1.00 STK	Installatie	3
5121.143.00	Atmosferische gasketel wand HR 50-80kW	2.00 STK	Installatie	3
5152.100.00	Zonne-energie installatie	1.00 STK	Dak	3
Water				
5320.202.00	Pomp warm-tapwaterinstallatie DN20	1.00 STK	Installatie	1
5321.201.00	Vorraadboiler elektrisch <30 liter	1.00 STK	Binnen Gemeente	1
5321.201.00	Vorraadboiler elektrisch <30 liter	3.00 STK	Binnen Montessori	3
5321.201.00	Vorraadboiler elektrisch <30 liter	5.00 STK	Binnen Op Stoom	3
5321.201.00	Vorraadboiler elektrisch <30 liter	2.00 STK	Binnen Optimist	1
5321.201.00	Vorraadboiler elektrisch <30 liter	3.00 STK	Binnen Optimist	3
5321.201.00	Vorraadboiler elektrisch <30 liter	1.00 STK	Binnen Prof van Gils	3
5321.203.00	Vorraadboiler elektrisch 50 liter	1.00 STK	Binnen Op Stoom	3
5321.203.00	Vorraadboiler elektrisch 50 liter	1.00 STK	Binnen Optimist	1
5322.103.00	Vorraadboiler indirect verwarmd 500 liter	1.00 STK	Installatie	1
Koude opwekking en distributie				
5512.112.00	Split systeem enkelvoudig 3-6kW	1.00 STK	Binnen Montessori	2
5512.112.00	Split systeem enkelvoudig 3-6kW	1.00 STK	Binnen Optimist	2
Warmtedistributie				
5610.100.00	Leiding cv incl. verwarminglichaam+appendage	1.00 PM	Installatie	2
5610.311.00	Circulatiepomp warmtedistributie STD DN20	1.00 STK	Installatie	3
5610.312.00	Circulatiepomp warmtedistributie STD DN25	6.00 STK	Installatie	3
5610.313.00	Circulatiepomp warmtedistributie STD DN32	3.00 STK	Installatie	3
5610.322.00	Circulatiepomp warmtedistributie TRG DN25	4.00 STK	Installatie	1
5610.322.00	Circulatiepomp warmtedistributie TRG DN25	4.00 STK	Installatie	3
5610.324.00	Circulatiepomp warmtedistributie TRG DN40	1.00 STK	Installatie	3
5610.325.00	Circulatiepomp warmtedistributie TRG DN50	1.00 STK	Installatie	3
5610.411.00	Expansievat cv-installatie 18-25 liter	7.00 STK	Installatie	3
5610.412.00	Expansievat cv-installatie 35-50 liter	2.00 STK	Installatie	3
5610.413.00	Expansievat cv-installatie 80 liter	4.00 STK	Installatie	3
5610.511.00	Regelklep/stelmotor warmtedistributie <DN25	4.00 STK	Installatie	3
5610.513.00	Regelklep/stelmotor warmtedistributie DN32	2.00 STK	Installatie	3
5610.514.00	Regelklep/stelmotor warmtedistributie DN40	1.00 STK	Installatie	3
5610.515.00	Regelklep/stelmotor warmtedistributie DN50	1.00 STK	Installatie	3
5613.100.70	Vloerverwarming verdeler	1.00 STK	Binnen Montessori	2
5613.100.70	Vloerverwarming verdeler	1.00 STK	Binnen Op Stoom	2
5613.100.70	Vloerverwarming verdeler	1.00 STK	Binnen Optimist	2
5613.100.70	Vloerverwarming verdeler	2.00 STK	Binnen Sportfondsen	2
Luchtbehandeling				
5721.110.00	Dakventilator algemeen	18.00 STK	Dak	1
5721.112.00	Dakventilator 0,04-0,7m3/s	11.00 STK	Dak	3
5721.113.00	Dakventilator 0,7-1,39m3/s	8.00 STK	Dak	3
5731.200.00	Boxventilator	1.00 STK	Installatie	2
5771.120.00	Luchtbehandeling luchtornamenten	1.00 PM	Installatie	3
5771.212.00	LBK toevoer 0,6-1,4m3/s	1.00 STK	Dak	2
5771.321.00	LBK toevoer V + WTW <0,6m3/s	1.00 STK	Installatie	2
5771.412.00	LBK afvoer 0,6-1,4m3/s	1.00 STK	Installatie	2
5771.451.00	LBK afvoer + WTW <0,6m3/s	1.00 STK	Installatie	2
5771.511.00	WTW installatie balansventilator <0,6m3/s	2.00 STK	Installatie	2

Regeling klimaat en sanitair

5820.100.00	Centrale regelkast klimaat algemeen	7.00 STK	Installatie	2
5820.100.72	Centraal meld-/bedieningspaneel algemeen	1.00 STK	Binnen Gemeente	2
5820.100.72	Centraal meld-/bedieningspaneel algemeen	1.00 STK	Binnen Montessori	2
5820.100.72	Centraal meld-/bedieningspaneel algemeen	1.00 STK	Binnen Op Stoom	2
5820.100.72	Centraal meld-/bedieningspaneel algemeen	1.00 STK	Binnen Optimist	2
5820.100.73	Frequentieregelaar algemeen	12.00 STK	Installatie	3

Centrale elektrische voorzieningen

6151.111.00	Laagspanning hoofdverdeelinrichting <10 groepen	1.00 STK	Installatie	1
6151.114.00	Laagspanning hoofdverdeelinrichting 20-30 groepen	1.00 STK	Installatie	1
6151.213.00	Laagspanning verdeelinrichting 15-20 groepen	1.00 STK	Binnen Montessori	2
6151.213.00	Laagspanning verdeelinrichting 15-20 groepen	2.00 STK	Binnen Optimist	2
6151.213.00	Laagspanning verdeelinrichting 15-20 groepen	2.00 STK	Binnen Prof van Gils	2
6151.215.00	Laagspanning verdeelinrichting 30-40 groepen	1.00 STK	Binnen Gemeente	2
6151.216.00	Laagspanning verdeelinrichting >40 groepen	1.00 STK	Binnen Montessori	2
6151.216.00	Laagspanning verdeelinrichting >40 groepen	1.00 STK	Binnen Op Stoom	2
6151.216.00	Laagspanning verdeelinrichting >40 groepen	1.00 STK	Binnen Optimist	2

Verlichting

6311.301.00	Armatuur algemeen BVO	486.00 BVO	Binnen Gemeente	3
6311.301.00	Armatuur algemeen BVO	2,010.00 BVO	Binnen Montessori	3
6311.301.00	Armatuur algemeen BVO	1,046.00 BVO	Binnen Op Stoom	3
6311.301.00	Armatuur algemeen BVO	3,372.00 BVO	Binnen Optimist	3
6311.301.00	Armatuur algemeen BVO	370.00 BVO	Binnen Prof van Gils	3
6311.301.00	Armatuur algemeen BVO	975.00 BVO	Binnen Sportfondsen	3
6311.400.00	Lamp algemeen	486.00 BVO	Binnen Gemeente	1
6311.400.00	Lamp algemeen	2,010.00 BVO	Binnen Montessori	1
6311.400.00	Lamp algemeen	1,046.00 BVO	Binnen Op Stoom	1
6311.400.00	Lamp algemeen	3,372.00 BVO	Binnen Optimist	1
6311.400.00	Lamp algemeen	370.00 BVO	Binnen Prof van Gils	1
6311.400.00	Lamp algemeen	250.00 BVO	Binnen Sportfondsen	1
6311.401.00	Lamp groepsremplace	192.00 STK	Binnen Sportfondsen	1
6324.100.00	Calamiteiten decentraal algemeen	10.00 STK	Binnen Gemeente	1
6324.100.00	Calamiteiten decentraal algemeen	35.00 STK	Binnen Montessori	1
6324.100.00	Calamiteiten decentraal algemeen	27.00 STK	Binnen Op Stoom	1
6324.100.00	Calamiteiten decentraal algemeen	65.00 STK	Binnen Optimist	1
6324.100.00	Calamiteiten decentraal algemeen	7.00 STK	Binnen Prof van Gils	1
6324.100.00	Calamiteiten decentraal algemeen	16.00 STK	Binnen Sportfondsen	1
6324.200.00	Noodverlichtingarmatuur decentraal LED	1.00 STK	Binnen Gemeente	1
6324.200.00	Noodverlichtingarmatuur decentraal TL	4.00 STK	Binnen Gemeente	2
6324.200.00	Noodverlichtingarmatuur decentraal LED	2.00 STK	Binnen Montessori	1
6324.200.00	Noodverlichtingarmatuur decentraal TL	17.00 STK	Binnen Montessori	2
6324.200.00	Noodverlichtingarmatuur decentraal LED	3.00 STK	Binnen Op Stoom	1
6324.200.00	Noodverlichtingarmatuur decentraal TL	10.00 STK	Binnen Op Stoom	2
6324.200.00	Noodverlichtingarmatuur decentraal LED	8.00 STK	Binnen Optimist	1
6324.200.00	Noodverlichtingarmatuur decentraal TL	23.00 STK	Binnen Optimist	2
6324.200.00	Noodverlichtingarmatuur decentraal TL	4.00 STK	Binnen Prof van Gils	2
6324.200.00	Noodverlichtingarmatuur decentraal TL	6.00 STK	Binnen Sportfondsen	2
6324.300.00	Vluchtverlichtingarmatuur decentraal LED	5.00 STK	Binnen Gemeente	2
6324.300.00	Vluchtverlichtingarmatuur decentraal LED	10.00 STK	Binnen Montessori	2
6324.300.00	Vluchtverlichtingarmatuur decentraal TL	6.00 STK	Binnen Montessori	2

6324.300.00	Vluchtverlichtingarmatuur decentraal LED	14.00 STK	Binnen Op Stoom	2
6324.300.00	Vluchtverlichtingarmatuur decentraal LED	29.00 STK	Binnen Optimist	2
6324.300.00	Vluchtverlichtingarmatuur decentraal TL	5.00 STK	Binnen Optimist	2
6324.300.00	Vluchtverlichtingarmatuur decentraal LED	3.00 STK	Binnen Prof van Gils	2
6324.300.00	Vluchtverlichtingarmatuur decentraal LED	4.00 STK	Binnen Sportfondsen	2
6324.300.00	Vluchtverlichtingarmatuur decentraal TL	6.00 STK	Binnen Sportfondsen	2
Communicatie				
6422.100.00	Intercominstallatie algemeen	3.00 STK	Gevel	2
6431.112.00	CCTV camera dome	9.00 STK	Gevel	2
6431.112.00	CCTV camera dome	2.00 STK	Installatie	2
Beveiliging				
6511.110.00	Brandmeldinstallatie centrale	1.00 STK	Installatie	3
6511.180.00	Brandmeldinstallatie kabel+appendage	486.00 BVO	Binnen Gemeente	3
6511.180.00	Brandmeldinstallatie kabel+appendage	2,010.00 BVO	Binnen Montessori	3
6511.180.00	Brandmeldinstallatie kabel+appendage	1,046.00 BVO	Binnen Op Stoom	3
6511.180.00	Brandmeldinstallatie kabel+appendage	3,372.00 BVO	Binnen Optimist	3
6511.180.00	Brandmeldinstallatie kabel+appendage	370.00 BVO	Binnen Prof van Gils	3
6511.180.00	Brandmeldinstallatie kabel+appendage	975.00 BVO	Binnen Sportfondsen	3
6513.210.00	Handblusser algemeen	3.00 STK	Binnen Op Stoom	2
6513.210.00	Handblusser algemeen	2.00 STK	Binnen Op Stoom	3
6513.220.00	Brandslanghaspel	1.00 STK	Binnen Gemeente	2
6513.220.00	Brandslanghaspel	5.00 STK	Binnen Montessori	2
6513.220.00	Brandslanghaspel	2.00 STK	Binnen Op Stoom	2
6513.220.00	Brandslanghaspel	6.00 STK	Binnen Optimist	2
6513.220.00	Brandslanghaspel	2.00 STK	Binnen Prof van Gils	2
6513.220.00	Brandslanghaspel	1.00 STK	Binnen Sportfondsen	2
6521.410.00	Inbraaksignalering centrale algemeen	1.00 STK	Installatie	3
6521.460.00	Inbraaksignalering kabel/appendage	486.00 BVO	Binnen Gemeente	3
6521.460.00	Inbraaksignalering kabel/appendage	2,010.00 BVO	Binnen Montessori	3
6521.460.00	Inbraaksignalering kabel/appendage	1,046.00 BVO	Binnen Op Stoom	3
6521.460.00	Inbraaksignalering kabel/appendage	3,372.00 BVO	Binnen Optimist	3
6521.460.00	Inbraaksignalering kabel/appendage	370.00 BVO	Binnen Prof van Gils	3
6521.460.00	Inbraaksignalering kabel/appendage	975.00 BVO	Binnen Sportfondsen	3
6522.160.00	Toegangscontrole stand alone codeslot	1.00 STK	Binnen Op Stoom	2
6522.400.00	Elektrische deuropener	4.00 STK	Binnen Montessori	2
6522.400.00	Elektrische deuropener	24.00 STK	Gevel	3
6539.200.00	Valbeveiliging	5.00 POST	Dak	2
6541.100.00	MIVA toilet noodsignaal	1.00 STK	Binnen Gemeente	2
6541.100.00	MIVA toilet noodsignaal	1.00 STK	Binnen Montessori	2
6541.100.00	MIVA toilet noodsignaal	1.00 STK	Binnen Op Stoom	2
6541.100.00	MIVA toilet noodsignaal	1.00 STK	Binnen Optimist	2
Transport				
6611.100.00	Elektrische lift algemeen	4.00 STK	Installatie	1
Gebruikersvoorzieningen				
7222.100.00	Instrument/apparatuur	1.00 STK	Binnen Sportfondsen	4
Keukenvoorzieningen				
7311.220.00	Keukenblok inclusief bovenkast	1.00 STK	Binnen Montessori	3
7311.220.00	Keukenblok inclusief bovenkast	5.00 STK	Binnen Op Stoom	2
7311.220.00	Keukenblok inclusief bovenkast	2.00 STK	Binnen Optimist	2
7311.220.00	Keukenblok inclusief bovenkast	1.00 STK	Binnen Optimist	3

7311.230.00	Keukenblok compleet incl inbouwapparatuur	1.00 STK	Binnen Gemeente	3
7311.240.00	Keukenblok primair onderwijs	16.00 STK	Binnen Montessori	2
7311.240.00	Keukenblok primair onderwijs	25.00 STK	Binnen Optimist	2
7311.300.00	Aanrechtblad	4.00 STK	Binnen Prof van Gils	3

Sanitaire voorzieningen

7411.200.00	Toilet algemeen	4.00 STK	Binnen Gemeente	2
7411.200.00	Toilet algemeen	24.00 STK	Binnen Montessori	2
7411.200.00	Toilet algemeen	11.00 STK	Binnen Op Stoom	3
7411.200.00	Toilet algemeen	33.00 STK	Binnen Optimist	2
7411.200.00	Toilet algemeen	6.00 STK	Binnen Prof van Gils	2
7411.200.00	Toilet algemeen	5.00 STK	Binnen Sportfondsen	2
7411.300.00	Urinoir algemeen	2.00 STK	Binnen Optimist	2
7411.310.00	Schaamschot	2.00 STK	Binnen Optimist	2
7411.400.00	Wastafelcombinatie algemeen	2.00 STK	Binnen Gemeente	3
7411.400.00	Wastafelcombinatie algemeen	3.00 STK	Binnen Op Stoom	3
7411.400.00	Wastafelcombinatie algemeen	1.00 STK	Binnen Optimist	2
7411.410.00	Fonteincombinatie	2.00 STK	Binnen Gemeente	2
7411.410.00	Fonteincombinatie	12.00 STK	Binnen Montessori	2
7411.410.00	Fonteincombinatie	1.00 STK	Binnen Op Stoom	2
7411.410.00	Fonteincombinatie	14.00 STK	Binnen Optimist	2
7411.410.00	Fonteincombinatie	2.00 STK	Binnen Prof van Gils	2
7411.410.00	Fonteincombinatie	5.00 STK	Binnen Sportfondsen	2
7411.500.00	Uitstortgootsteen algemeen	1.00 STK	Binnen Gemeente	2
7411.500.00	Uitstortgootsteen algemeen	2.00 STK	Binnen Montessori	2
7411.500.00	Uitstortgootsteen algemeen	1.00 STK	Binnen Op Stoom	2
7411.500.00	Uitstortgootsteen algemeen	3.00 STK	Binnen Optimist	2
7411.500.00	Uitstortgootsteen algemeen	1.00 STK	Binnen Prof van Gils	2
7411.500.00	Uitstortgootsteen algemeen	1.00 STK	Binnen Sportfondsen	2
7411.620.00	Douchegarnituurcombinatie	1.00 STK	Binnen Gemeente	2
7411.620.00	Douchegarnituurcombinatie	1.00 STK	Binnen Montessori	2
7411.620.00	Douchegarnituurcombinatie	1.00 STK	Binnen Op Stoom	2
7411.620.00	Douchegarnituurcombinatie	1.00 STK	Binnen Optimist	2
7411.640.00	Douchekop inclusief sensor	1.00 STK	Binnen Gemeente	2
7411.640.00	Douchekop inclusief sensor	25.00 STK	Binnen Sportfondsen	2
7411.800.00	Wastrogcombinatie algemeen	1.00 STK	Binnen Gemeente	1
7411.800.00	Wastrogcombinatie algemeen	2.00 STK	Binnen Op Stoom	1
7412.320.00	Opklapbare beugel	2.00 STK	Binnen Gemeente	2
7412.320.00	Opklapbare beugel	2.00 STK	Binnen Montessori	2
7412.320.00	Opklapbare beugel	2.00 STK	Binnen Op Stoom	2
7412.320.00	Opklapbare beugel	2.00 STK	Binnen Optimist	2

Terreinvoorzieningen

9020.100.41	Opstallen schilderwerk dekkend	195.00 M2	Terrein	3
9021.120.00	Opstallen schuur	77.00 M2	Terrein	2
9032.112.00	Hekwerk spijlhek 1-2m hoogte	531.00 M1	Terrein	3
9032.132.00	Hekwerk draadmat 1-2m hoogte	255.00 M1	Terrein	2
9034.220.00	Draaiport loopport staal	20.00 STK	Terrein	2
9041.120.00	Terreinverharding betontegel	4,169.00 M2	Terrein	2
9041.130.00	Terreinverharding rubbertegels	156.00 M2	Terrein	1
9041.140.00	Terreinverharding asfalt	617.00 M2	Terrein	3
9041.170.00	Terreinverharding houten vlinder	200.00 M2	Terrein	3

9041.190.00	Terreinverharding diverse	221.00 M2	Terrein	2
9063.201.40	Terreinverlichting paal/mast schilderwerk	125.00 M1	Terrein	3
9063.230.00	Terreinverlichting gevelstraler	1.00 STK	Gevel	2
9063.240.00	Terreinverlichting lantaarn inclusief paal	29.00 STK	Terrein	1
9063.320.00	Gevel-/plafondarmatuur middelgroot	21.00 STK	Gevel	2
9071.110.00	Terreinmeubilering bank	12.00 STK	Terrein	3
9071.140.00	Terreinmeubilering afvalbak	24.00 STK	Terrein	3
9071.160.00	Terreinmeubilering speeltoestel	8.00 STK	Terrein	2
9071.200.00	Terreinmeubilering rijwielstaander	8.00 STK	Terrein	1
9071.310.00	Terreinmeubilering rijwielrek enkelzijdig	98.00 M1	Terrein	1
9071.320.00	Terreinmeubilering rijwielrek dubbelzijdig	58.00 M1	Terrein	1

Inventarisatie

a000	gebouw algemeen	CVO
0000.110.00	Dagelijks onderhoud/klachten bouwkundig - 8,266.00 BVO (D0 Gebouw algemeen)	1
0000.311.00	Inspectie NEN2767 - 8,266.00 BVO (D0 Gebouw algemeen)	1

b000-1	begane grond optimist	CVO
0000.930.00	Algemeen schilderwerk binnen > 1500 BVO - 2,800.00 BVO (B0 Interieur)	3
	<i>Het binnenschilderwerk van de diverse gebruikers van het gebouw vertoont vervuiling op de wanden en plafonds en beschadigingen op de kozijnen.</i>	
	<i>Wij adviseren het binnenschilderwerk op korte tot middellange termijn uit te voeren.</i>	
B00GA35	Vuil, aanslag, verkleuring	3
	Gering / Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (70% - 100%) / Esthetica / Ernstig effect	
B00SM24	Beschadiging	2
	Serieus / Hoog (eindstadium) / Plaatselijk (2% - 9%) / Esthetica / Ernstig effect	
2214.120.00	Systeemwand verplaatsbaar vouwwand - 34.00 M2 (B0 Interieur)	2
B00SM72	Slijtage	2
	Serieus / Laag (beginstadium) / Aanzienlijk (30% - 69%) / Klachten / Gering effect	
3230.100.70	Binnendeur hang-/sluitwerk - 85.00 STK (B0 Interieur)	2
B00SM72	Slijtage	2
	Serieus / Laag (beginstadium) / Aanzienlijk (30% - 69%) / Klachten / Matig effect	
3231.100.00	Binnendraaideur (loopdeur) algemeen - 1.00 PM (B0 Interieur)	4
	<i>De binnendeuren ter plaatse van de toiletten zijn vervaardigd uit boardplaat. Daar de toiletunits gereinigd worden met water zetten de boarddeuren aan de onderzijde uit.</i>	
	<i>Wij adviseren de boardeuren in de toiletgroepen te vervangen voor een beter aan de omstandigheden bestaande deuren.</i>	
B00EW35	Vocht optrekkend	4
	Ernstig / Hoog (eindstadium) / Regelmatig (10% - 29%) / Klachten / Matig effect	
4211.110.00	Wandafwerklaag tegelwerk - 1.00 PM (B0 Interieur)	2
B00GA35	Vuil, aanslag, verkleuring	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Esthetica / Gering effect	
4211.111.00	Wandafwerklaag tegelwerk sanitair - 334.00 M2 (B0 Interieur)	3
	<i>De wandtegels vertonen zowel in 1 toiletunit als ook in de centrale keuken enige beschadiging door nazetting van het gebouw.</i>	
	<i>Wij adviseren het tegelwerk op beide plaatsen te herstellen.</i>	
B00SC40	Scheuren niet constructief	2
	Serieus / Hoog (eindstadium) / Plaatselijk (2% - 9%) / Esthetica / Ernstig effect	
B08GA03	Vuil, aanslag, verkleuring	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Esthetica / Gering effect	
4321.320.00	Vloerafwerklaag kunststof giet/troffel - 82.00 M2 (B0 Interieur)	2
B00SM72	Slijtage	2
	Serieus / Laag (beginstadium) / Aanzienlijk (30% - 69%) / Klachten / Matig effect	
4322.120.00	Vloerbekleding linoleum - 2,212.00 M2 (B0 Interieur)	3
	<i>De linoleum vloerafwerking vertoont enige slijtage. Tevens vertoont deze nabij de trap van de zitkuil enige beschadiging door ingetreden vocht.</i>	
	<i>Wij adviseren het beschadigde stuk te herstellen en op termijn de vloer te vervangen.</i>	
B00SM72	Slijtage	3
	Serieus / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Matig effect	
B09SM03	Beschadiging	2
	Serieus / Hoog (eindstadium) / Plaatselijk (2% - 9%) / Klachten / Ernstig effect	

4322.200.70	Sportvloer belijning - 2.00 STK (B0 Interieur)	2
B00SM72	Slijtage	2
	Serieus / Laag (beginstadium) / Aanzienlijk (30% - 69%) / Klachten / Matig effect	
4322.210.00	Sportvloer polyurethaan - 180.00 M2 (B0 Interieur)	2
B00SM72	Slijtage	2
	Serieus / Laag (beginstadium) / Aanzienlijk (30% - 69%) / Klachten / Gering effect	
4322.310.00	Entreemat inloopmat - 115.00 M2 (B0 Interieur)	3
	<i>De entreematten in het gebouw vertonen allen enige slijtage.</i>	
	<i>Wij adviseren de entreematten op korte tot middellange termijn te vervangen.</i>	
B00SM72	Slijtage	3
	Serieus / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Matig effect	
4412.140.00	Trapbekleding anti-slip strips - 24.00 TRE (B0 Interieur)	2
B00SM72	Slijtage	2
	Serieus / Laag (beginstadium) / Aanzienlijk (30% - 69%) / Veiligheid/gezondheid / Matig effect	
4512.100.00	Systeemplafond algemeen Mineraal - 48.00 M2 (B0 Interieur)	3
B10GA01	Vuil, aanslag, verkleuring	3
	Gering / Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (70% - 100%) / Esthetica / Gering effect	
4512.100.00	Systeemplafond algemeen Agnes - 942.00 M2 (B0 Interieur)	3
	<i>Het (Agnes) systeemplafond vertoont plaatselijk beschadigingen door daklekkages en matige hoekoplossingen.</i>	
	<i>Wij adviseren het plafond waar nodig te herstellen.</i>	
B10GA01	Vuil, aanslag, verkleuring	1
	Gering / Laag (beginstadium) / Aanzienlijk (30% - 69%) / Esthetica / Gering effect	
B10SM02	Beschadiging	2
	Serieus / Hoog (eindstadium) / Plaatselijk (2% - 9%) / Esthetica / Ernstig effect	
5321.201.00	Voorraadboiler elektrisch <30 liter - 1.00 STK (C0 Installatie)	1
	<i>bouwjaar 2015</i>	
5321.201.00	Voorraadboiler elektrisch <30 liter - 2.00 STK (C0 Installatie)	3
	<i>bouwjaar 2005</i>	
K02GV02	Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur	3
	Gering / Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Matig effect	
5321.203.00	Voorraadboiler elektrisch 50 liter - 1.00 STK (C0 Installatie)	1
	<i>relatief nieuw</i>	
5512.112.00	Split systeem enkelvoudig 3-6kW - 1.00 STK (C0 Installatie)	2
	<i>general vrij nieuw</i>	
K00GV05	Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Gering effect	
5613.100.70	Vloerverwarming verdeler - 1.00 STK (C0 Installatie)	2
K05GV01	Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Gering effect	
5820.100.72	Centraal meld-/bedieningspaneel algemeen - 1.00 STK (C0 Installatie)	2
	<i>Merk: Niet bekend, Type: Niet bekend, Bouwjaar: 2005, Capaciteit: Niet bekend</i>	
K17GV01	Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Gering effect	
6151.216.00	Laagspanning verdeelinrichting >40 groepen - 1.00 STK (C0 Installatie)	2
	<i>75 + 4 kracht</i>	
E00GV05	Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Gering effect	
6311.301.00	Armatuur algemeen BVO - 2,800.00 BVO (C0 Installatie)	3

	De PL- en TL armaturen in het gebouw hebben hun theoretische levensduur voor 75% bereikt. Tevens zijn deze niet energiezuinig.	
	Wij adviseren de armaturen op middellange termijn te vervangen.	
E07GV02	Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur	3
	Gering / Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Matig effect	
6311.400.00	Lamp algemeen - 2,800.00 BVO (C0 Installatie)	1
6324.100.00	Calamiteiten decentraal algemeen - 53.00 STK (C0 Installatie)	1
6324.200.00	Noodverlichtingarmatuur decentraal TL - 16.00 STK (C0 Installatie)	2
E08GV01	Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Veiligheid/gezondheid / Gering effect	
6324.200.00	Noodverlichtingarmatuur decentraal LED - 8.00 STK (C0 Installatie)	1
6324.300.00	Vluchtverlichtingarmatuur decentraal TL - 3.00 STK (C0 Installatie)	2
E08GV01	Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Veiligheid/gezondheid / Gering effect	
6324.300.00	Vluchtverlichtingarmatuur decentraal LED - 26.00 STK (C0 Installatie)	2
E08GV01	Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Veiligheid/gezondheid / Gering effect	
6511.180.00	Brandmeldinstallatie kabel+appendage - 2,800.00 BVO (C0 Installatie)	3
	De brandmeld- en inbraakinstallatie hebben de theoretische levensduur bereikt.	
	Op basis van de cyclus zou deze in 2019 vervangen dienen te zijn geweest.	
E00GV10	Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur	3
	Gering / Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (70% - 100%) / Veiligheid/gezondheid / Ernstig effect	
6513.220.00	Brandslanghaspel - 4.00 STK (C0 Installatie)	2
	Bouwjaar 2005/afgeperst 2015	
K00GV05	Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Veiligheid/gezondheid / Matig effect	
6521.460.00	Inbraaksignalering kabel/appendage - 2,800.00 BVO (C0 Installatie)	3
	De brandmeld- en inbraakinstallatie hebben de theoretische levensduur bereikt.	
	Op basis van de cyclus zou deze in 2019 vervangen dienen te zijn geweest.	
E00GV10	Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur	3
	Gering / Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (70% - 100%) / Veiligheid/gezondheid / Matig effect	
6541.100.00	MIVA toilet noodsignaal - 1.00 STK (C0 Installatie)	2
E10GV01	Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Veiligheid/gezondheid / Gering effect	
7311.220.00	Keukenblok inclusief bovenkast - 2.00 STK (B0 Interieur)	2
B00SM72	Slijtage	2
	Serius / Laag (beginstadium) / Aanzienlijk (30% - 69%) / Klachten / Gering effect	
7311.240.00	Keukenblok primair onderwijs - 19.00 STK (B0 Interieur)	2
B00SM72	Slijtage	2
	Serius / Laag (beginstadium) / Aanzienlijk (30% - 69%) / Klachten / Gering effect	
7411.200.00	Toilet algemeen - 25.00 STK (C0 Installatie)	2
K00SM05	Aantasting van glazuurlaag	2
	Serius / Laag (beginstadium) / Aanzienlijk (30% - 69%) / Klachten / Gering effect	
7411.300.00	Urinoir algemeen - 2.00 STK (C0 Installatie)	2
K00SM05	Aantasting van glazuurlaag	2
	Serius / Laag (beginstadium) / Aanzienlijk (30% - 69%) / Klachten / Gering effect	
7411.310.00	Schaamschot - 2.00 STK (B0 Interieur)	2
K00GO75	Vervuiling	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Matig effect	
7411.400.00	Wastafelcombinatie algemeen - 1.00 STK (C0 Installatie)	2

K00SM05	Aantasting van glazuurlaag	2
	Serius / Laag (beginstadium) / Aanzienlijk (30% - 69%) / Klachten / Matig effect	
7411.410.00	Fonteincombinatie - 10.00 STK (C0 Installatie)	2
K00SM05	Aantasting van glazuurlaag	2
	Serius / Laag (beginstadium) / Aanzienlijk (30% - 69%) / Klachten / Matig effect	
7411.500.00	Uitstortgootsteen algemeen - 2.00 STK (C0 Installatie)	2
K00SM05	Aantasting van glazuurlaag	2
	Serius / Laag (beginstadium) / Aanzienlijk (30% - 69%) / Klachten / Matig effect	
7411.620.00	Douchegarnituurcombinatie - 1.00 STK (C0 Installatie)	2
T00EM56	Slijtage	2
	Ernstig / Laag (beginstadium) / Regelmatig (10% - 29%) / Klachten / Matig effect	
7412.320.00	Opklapbare beugel - 2.00 STK (B0 Interieur)	2
K00GO75	Vervuiling	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Gering effect	

b000-2	begane grond gemeente	CVO
0000.340.00	Keuring lift - 1.00 POST (C0 Installatie)	1
	<i>1 lift van de 4 liften is keuringsplichtig</i>	
0000.910.00	Algemeen schilderwerk binnen < 500 BVO - 486.00 BVO (B0 Interieur)	3
	<i>Het binnenschilderwerk van de diverse gebruikers van het gebouw vertoont vervuiling op de wanden en plafonds en beschadigingen op de kozijnen.</i>	
	<i>Wij adviseren het binnenschilderwerk op korte tot middellange termijn uit te voeren.</i>	
B00GA35	Vuil, aanslag, verkleuring	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Esthetica / Ernstig effect	
B00SM24	Beschadiging	2
	Serius / Hoog (eindstadium) / Plaatselijk (2% - 9%) / Esthetica / Ernstig effect	
3230.100.70	Binnendeur hang-/sluitwerk - 25.00 STK (B0 Interieur)	2
B00SM72	Slijtage	2
	Serius / Laag (beginstadium) / Aanzienlijk (30% - 69%) / Klachten / Matig effect	
4210.100.00	Binnenwandafwerking - 1.00 PM (B0 Interieur)	3
	<i>De binnenwandafwerking van het gashok is door vocht erg verschimmeld.</i>	
	<i>Wij adviseren de houten betimmering te vervangen.</i>	
B00SB03	Aantasting afwerklaag	3
	Serius / Midden (gevoerd stadium) / Aanzienlijk (30% - 69%) / Veiligheid/gezondheid / Matig effect	
4211.110.00	Wandafwerklaag tegelwerk - 1.00 PM (B0 Interieur)	2
B00GA35	Vuil, aanslag, verkleuring	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Esthetica / Gering effect	
4211.111.00	Wandafwerklaag tegelwerk sanitair - 78.00 M2 (B0 Interieur)	2
B08GA03	Vuil, aanslag, verkleuring	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Esthetica / Gering effect	
4321.320.00	Vloerafwerklaag kunststof giet/troffel - 14.00 M2 (B0 Interieur)	3
	<i>De epoxy gietvloer in de doucheruimte van de beheerders is erg door kalk aangetast.</i>	
	<i>Wij adviseren de vloer in deze ruimte te reinigen.</i>	
B00GA35	Vuil, aanslag, verkleuring	2
	Gering / Hoog (eindstadium) / Regelmatig (10% - 29%) / Klachten / Matig effect	
B00SM72	Slijtage	2
	Serius / Laag (beginstadium) / Aanzienlijk (30% - 69%) / Klachten / Matig effect	

4322.120.00	Vloerbekleding linoleum - 431.00 M2 (B0 Interieur)	3
	<i>108 m2 overlegd met verhoogde dansvloer</i>	
B00SM72	Slijtage	3
	Serieus / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Matig effect	
4322.310.00	Entreemat inloopmat - 23.00 M2 (B0 Interieur)	3
	<i>De entreematten in het gebouw vertonen allen enige slijtage.</i>	
	<i>Wij adviseren de entreematten op korte tot middellange termijn te vervangen.</i>	
B00SM72	Slijtage	3
	Serieus / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Matig effect	
4512.100.00	Systeemplafond algemeen Agnes - 125.00 M2 (B0 Interieur)	3
	<i>Het (Agnes) systeemplafond vertoont plaatselijk beschadigingen door daklekkages en matige hoekoplossingen.</i>	
	<i>Wij adviseren het plafond waar nodig te herstellen.</i>	
B10GA01	Vuil, aanslag, verkleuring	1
	Gering / Laag (beginstadium) / Aanzienlijk (30% - 69%) / Esthetica / Gering effect	
B10SM02	Beschadiging	2
	Serieus / Hoog (eindstadium) / Plaatselijk (2% - 9%) / Esthetica / Ernstig effect	
5321.201.00	Voorraadboiler elektrisch <30 liter - 1.00 STK (C0 Installatie)	1
	<i>bouwjaar 2015</i>	
5820.100.72	Centraal meld-/bedieningspaneel algemeen - 1.00 STK (C0 Installatie)	2
	<i>Merk: Niet bekend, Type: Niet bekend, Bouwjaar: 2005, Capaciteit: Niet bekend</i>	
K17GV01	Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Gering effect	
6151.215.00	Laagspanning verdeelinrichting 30-40 groepen - 1.00 STK (C0 Installatie)	2
	<i>27 + 5 kracht</i>	
E00GV05	Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Matig effect	
6311.301.00	Armatuur algemeen BVO - 486.00 BVO (C0 Installatie)	3
	<i>De PL- en TL armaturen in het gebouw hebben hun theoretische levensduur voor 75% bereikt. Tevens zijn deze niet energiezuinig.</i>	
	<i>Wij adviseren de armaturen op middellange termijn te vervangen.</i>	
E07GV02	Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur	3
	Gering / Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Matig effect	
6311.400.00	Lamp algemeen - 486.00 BVO (C0 Installatie)	1
6324.100.00	Calamiteiten decentraal algemeen - 10.00 STK (C0 Installatie)	1
6324.200.00	Noodverlichtingarmatuur decentraal LED - 1.00 STK (C0 Installatie)	1
6324.200.00	Noodverlichtingarmatuur decentraal TL - 4.00 STK (C0 Installatie)	2
E08GV01	Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Veiligheid/gezondheid / Gering effect	
6324.300.00	Vluchtverlichtingarmatuur decentraal LED - 5.00 STK (C0 Installatie)	2
E08GV01	Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Veiligheid/gezondheid / Gering effect	
6511.180.00	Brandmeldinstallatie kabel+appendage - 486.00 BVO (C0 Installatie)	3
	<i>De brandmeld- en inbraakinstallatie hebben de theoretische levensduur bereikt.</i>	
	<i>Op basis van de cyclus zou deze in 2019 vervangen dienen te zijn geweest.</i>	
E00GV10	Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur	3
	Gering / Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (70% - 100%) / Veiligheid/gezondheid / Ernstig effect	
6513.220.00	Brandslanghaspel - 1.00 STK (C0 Installatie)	2
	<i>Bouwjaar 2005/afgeperst 2015</i>	
K00GV05	Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Veiligheid/gezondheid / Matig effect	

6521.460.00	Inbraaksignalering kabel/appendage - 486.00 BVO (C0 Installatie)	3
	<i>De brandmeld- en inbraakinstallatie hebben de theoretische levensduur bereikt.</i>	
	<i>Op basis van de cyclus zou deze in 2019 vervangen dienen te zijn geweest.</i>	
E00GV10	Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur	3
	Gering / Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (70% - 100%) / Veiligheid/gezondheid / Matig effect	
6541.100.00	MIVA toilet noodsignaal - 1.00 STK (C0 Installatie)	2
	<i>De miva alarmering hang los.</i>	
	<i>Wij adviseren het miva alarm te herstellen.</i>	
E00GB36	Loshangende leidingen	1
	Gering / Hoog (eindstadium) / Plaatselijk (2% - 9%) / Klachten / Ernstig effect	
E10GV01	Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Veiligheid/gezondheid / Gering effect	
7311.230.00	Keukenblok compleet incl inbouwapparatuur - 1.00 STK (C0 Installatie)	3
	<i>Het deurtje van de vaatwasser is verwijderd en licht achter in de ruimte tegen de muur.</i>	
	<i>Wij adviseren het deurtje opnieuw te monteren.</i>	
B00SM24	Beschadiging	2
	Serius / Hoog (eindstadium) / Plaatselijk (2% - 9%) / Klachten / Matig effect	
B00SM72	Slijtage	2
	Serius / Laag (beginstadium) / Aanzienlijk (30% - 69%) / Klachten / Matig effect	
7411.200.00	Toilet algemeen - 4.00 STK (C0 Installatie)	2
K00SM05	Aantasting van glazuurlaag	2
	Serius / Laag (beginstadium) / Aanzienlijk (30% - 69%) / Klachten / Gering effect	
7411.400.00	Wastafelcombinatie algemeen - 2.00 STK (C0 Installatie)	3
	<i>Het kitwerk van de wastafels is gebarsten.</i>	
	<i>Wij adviseren het kitwerk te vervangen.</i>	
B01EW01	Afdichting manco	3
	Ernstig / Hoog (eindstadium) / Plaatselijk (2% - 9%) / Klachten / Ernstig effect	
K00SM05	Aantasting van glazuurlaag	2
	Serius / Laag (beginstadium) / Aanzienlijk (30% - 69%) / Klachten / Matig effect	
7411.410.00	Fonteincombinatie - 2.00 STK (C0 Installatie)	2
K00SM05	Aantasting van glazuurlaag	2
	Serius / Laag (beginstadium) / Aanzienlijk (30% - 69%) / Klachten / Matig effect	
7411.500.00	Uitstortgootsteen algemeen - 1.00 STK (C0 Installatie)	2
K00SM05	Aantasting van glazuurlaag	2
	Serius / Laag (beginstadium) / Aanzienlijk (30% - 69%) / Klachten / Matig effect	
7411.620.00	Douchegarnituurcombinatie - 1.00 STK (C0 Installatie)	2
T00EM56	Slijtage	2
	Ernstig / Laag (beginstadium) / Regelmatig (10% - 29%) / Klachten / Matig effect	
7411.640.00	Douchekop inclusief sensor - 1.00 STK (C0 Installatie)	2
K18GV01	Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Matig effect	
7411.800.00	Wastrogcombinatie algemeen - 1.00 STK (C0 Installatie)	1
7412.320.00	Opklapbare beugel - 2.00 STK (B0 Interieur)	2
K00GO75	Vervuiling	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Gering effect	
b000-3	begane grond sport	CVO

0000.992.00	Algemeen schilderwerk binnen 500-1500 BVO - 975.00 BVO (B0 Interieur)	3
	<i>Het binnenschilderwerk van de diverse gebruikers van het gebouw vertoont vervuiling op de wanden en plafonds en beschadigingen op de kozijnen.</i> <i>Wij adviseren het binnenschilderwerk op korte tot middellange termijn uit te voeren.</i>	
B00GA35	Vuil, aanslag, verkleuring	2
	Gering / Midden (gevorderd stadium) / Aanzienlijk (30% - 69%) / Esthetica / Ernstig effect	
B00SM24	Beschadiging	2
	Serieus / Hoog (eindstadium) / Plaatselijk (2% - 9%) / Esthetica / Ernstig effect	
2214.130.00	Systeemwand verplaatsbaar zakwand - 1.00 STK (C0 Installatie)	2
	<i>De zakwand functioneert nog naar behoren echte krult wel enigzins op. Momenteel heeft dit echter nog geen direct onderhoud.</i> <i>(Afmeting: 22 x 7.5 m1)</i>	
B03GV01	Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Matig effect	
3230.100.70	Binnendeur hang-/sluitwerk - 29.00 STK (B0 Interieur)	2
B00SM72	Slijtage	2
	Serieus / Laag (beginstadium) / Aanzienlijk (30% - 69%) / Klachten / Matig effect	
4210.100.00	Binnenwandafwerking - 1.00 PM (B0 Interieur)	5
	<i>Alle plinten op de 1e en 2e verdieping zijn vervaardigd uit MDF welke niet watervast zijn. Daar de vloer ook met water wordt gereinigd zijn deze vrijwel allen aangetast.</i> <i>Wij adviseren de plinten op de 1e en 2e verdiepingen van alle schoolwoningen te vervangen.</i>	
B00EW35	Vocht optrekkend	5
	Ernstig / Hoog (eindstadium) / Aanzienlijk (30% - 69%) / Esthetica / Ernstig effect	
4211.110.00	Wandafwerklaag tegelwerk - 1.00 PM (B0 Interieur)	2
B00GA35	Vuil, aanslag, verkleuring	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Esthetica / Gering effect	
4211.111.00	Wandafwerklaag tegelwerk sanitair - 464.00 M2 (B0 Interieur)	2
B08GA03	Vuil, aanslag, verkleuring	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Esthetica / Gering effect	
4321.320.00	Vloerafwerklaag kunststof giet/troffel - 197.00 M2 (B0 Interieur)	2
B00SM72	Slijtage	2
	Serieus / Laag (beginstadium) / Aanzienlijk (30% - 69%) / Klachten / Matig effect	
4322.120.00	Vloerbekleding linoleum - 18.00 M2 (B0 Interieur)	3
B00SM72	Slijtage	3
	Serieus / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Matig effect	
4322.200.70	Sportvloer belijning - 7.00 STK (B0 Interieur)	2
B00SM72	Slijtage	2
	Serieus / Laag (beginstadium) / Aanzienlijk (30% - 69%) / Klachten / Matig effect	
4322.210.00	Sportvloer polyurethaan - 725.00 M2 (B0 Interieur)	2
B00SM72	Slijtage	2
	Serieus / Laag (beginstadium) / Aanzienlijk (30% - 69%) / Klachten / Gering effect	
5613.100.70	Vloerverwarming verdeler - 2.00 STK (C0 Installatie)	2
K05GV01	Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Gering effect	
6311.301.00	Armatuur algemeen BVO - 975.00 BVO (C0 Installatie)	3
	<i>De PL- en TL armaturen in het gebouw hebben hun theoretische levensduur voor 75% bereikt. Tevens zijn deze niet energiezuinig.</i> <i>Wij adviseren de armaturen op middellange termijn te vervangen.</i>	
E07GV02	Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur	3
	Gering / Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Matig effect	
6311.400.00	Lamp algemeen - 250.00 BVO (C0 Installatie)	1

6311.401.00	Lamp groepsremplace - 192.00 STK (C0 Installatie)	1
6324.100.00	Calamiteiten decentraal algemeen - 16.00 STK (C0 Installatie)	1
6324.200.00	Noodverlichtingarmatuur decentraal TL - 6.00 STK (C0 Installatie)	2
E08GV01	Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Veiligheid/gezondheid / Gering effect	
6324.300.00	Vluchtverlichtingarmatuur decentraal TL - 6.00 STK (C0 Installatie)	2
E08GV01	Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Veiligheid/gezondheid / Gering effect	
6324.300.00	Vluchtverlichtingarmatuur decentraal LED - 4.00 STK (C0 Installatie)	2
E08GV01	Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Veiligheid/gezondheid / Gering effect	
6511.180.00	Brandmeldinstallatie kabel+appendage - 975.00 BVO (C0 Installatie)	3
	<i>De brandmeld- en inbraakinstallatie hebben de theoretische levensduur bereikt.</i>	
	<i>Op basis van de cyclus zou deze in 2019 vervangen dienen te zijn geweest.</i>	
E00GV10	Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur	3
	Gering / Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (70% - 100%) / Veiligheid/gezondheid / Ernstig effect	
6513.220.00	Brandslanghaspel - 1.00 STK (C0 Installatie)	2
	<i>Bouwjaar 2005/afgeperst 2015</i>	
K00GV05	Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Veiligheid/gezondheid / Matig effect	
6521.460.00	Inbraaksignalering kabel/appendage - 975.00 BVO (C0 Installatie)	3
	<i>De brandmeld- en inbraakinstallatie hebben de theoretische levensduur bereikt.</i>	
	<i>Op basis van de cyclus zou deze in 2019 vervangen dienen te zijn geweest.</i>	
E00GV10	Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur	3
	Gering / Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (70% - 100%) / Veiligheid/gezondheid / Matig effect	
7222.100.00	Instrument/apparatuur - 1.00 STK (C0 Installatie)	4
	<i>De banken in de kleedkamers zijn te licht ontworpen en gaan dus ook vaak kapot. Op diverse banken zijn al verstevigingsstrips gelasd.</i>	
	<i>Wij adviseren alle banken van verstevigingsstrips te voorzien.</i>	
B04EC02	Verankering manco	4
	Ernstig / Hoog (eindstadium) / Regelmatig (10% - 29%) / Klachten / Ernstig effect	
T00EM56	Slijtage	2
	Ernstig / Laag (beginstadium) / Regelmatig (10% - 29%) / Klachten / Matig effect	
7411.200.00	Toilet algemeen - 5.00 STK (C0 Installatie)	2
K00SM05	Aantasting van glazuurlaag	2
	Serius / Laag (beginstadium) / Aanzienlijk (30% - 69%) / Klachten / Gering effect	
7411.410.00	Fonteincombinatie - 5.00 STK (C0 Installatie)	2
K00SM05	Aantasting van glazuurlaag	2
	Serius / Laag (beginstadium) / Aanzienlijk (30% - 69%) / Klachten / Matig effect	
7411.500.00	Uitstortgootsteen algemeen - 1.00 STK (C0 Installatie)	2
K00SM05	Aantasting van glazuurlaag	2
	Serius / Laag (beginstadium) / Aanzienlijk (30% - 69%) / Klachten / Matig effect	
7411.640.00	Douchekop inclusief sensor - 25.00 STK (C0 Installatie)	2
K18GV01	Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Matig effect	
b000-4	begane grond groene eiland	CVO
0000.412.00	Aansluiting meldkamer brandweer - 1.00 POST (C0 Installatie)	1
	<i>tbv slaapfunctie KDV</i>	

0000.992.00	Algemeen schilderwerk binnen 500-1500 BVO - 1,046.00 BVO (B0 Interieur)	3
	<i>Het binnenschilderwerk van de diverse gebruikers van het gebouw vertoont vervuiling op de wanden en plafonds en beschadigingen op de kozijnen.</i> <i>Wij adviseren het binnenschilderwerk op korte tot middellange termijn uit te voeren.</i>	
B00GA35	Vuil, aanslag, verkleuring	2
	Gering / Midden (gevorderd stadium) / Aanzienlijk (30% - 69%) / Esthetica / Ernstig effect	
B00SM24	Beschadiging	2
	Serius / Hoog (eindstadium) / Plaatselijk (2% - 9%) / Esthetica / Ernstig effect	
3230.100.70	Binnendeur hang-/sluitwerk - 50.00 STK (B0 Interieur)	2
B00SM72	Slijtage	2
	Serius / Laag (beginstadium) / Aanzienlijk (30% - 69%) / Klachten / Matig effect	
3231.100.00	Binnendraaideur (loopdeur) algemeen - 1.00 PM (B0 Interieur)	4
	<i>De binnendeuren ter plaatse van de toiletten zijn vervaardigd uit boardplaat. Daar de toiletunits gereinigd worden met water zetten de boarddeuren aan de onderzijde uit.</i> <i>Wij adviseren de boarddeuren in de toiletgroepen te vervangen voor een beter aan de omstandigheden bestende deuren.</i>	
B00EW35	Vocht optrekkend	4
	Ernstig / Hoog (eindstadium) / Regelmatig (10% - 29%) / Klachten / Matig effect	
4210.100.00	Binnenwandafwerking - 1.00 PM (B0 Interieur)	5
	<i>Alle plinten op de 1e en 2e verdieping zijn vervaardigd uit MDF welke niet watervast zijn. Daar de vloer ook met water wordt gereinigd zijn deze vrijwel allen aangetast.</i> <i>Wij adviseren de plinten op de 1e en 2e verdiepingen van alle schoolwoningen te vervangen.</i>	
B00EW35	Vocht optrekkend	5
	Ernstig / Hoog (eindstadium) / Aanzienlijk (30% - 69%) / Esthetica / Ernstig effect	
4211.110.00	Wandafwerklaag tegelwerk - 1.00 PM (B0 Interieur)	2
B00GA35	Vuil, aanslag, verkleuring	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Esthetica / Gering effect	
4211.111.00	Wandafwerklaag tegelwerk sanitair - 127.00 M2 (B0 Interieur)	2
B08GA03	Vuil, aanslag, verkleuring	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Esthetica / Gering effect	
4321.320.00	Vloerafwerklaag kunststof giet/troffel - 47.00 M2 (B0 Interieur)	2
B00SM72	Slijtage	2
	Serius / Laag (beginstadium) / Aanzienlijk (30% - 69%) / Klachten / Matig effect	
4322.120.00	Vloerbekleding linoleum - 946.00 M2 (B0 Interieur)	3
B00SM72	Slijtage	3
	Serius / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Matig effect	
4322.310.00	Entreemat inloopmat - 13.00 M2 (B0 Interieur)	3
	<i>De entreematten in het gebouw vertonen allen enige slijtage.</i> <i>Wij adviseren de entreematten op korte tot middellange termijn te vervangen.</i>	
B00SM72	Slijtage	3
	Serius / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Matig effect	
4512.100.00	Systeemplafond algemeen Agnes - 221.00 M2 (B0 Interieur)	3
	<i>Het (Agnes) systeemplafond vertoont plaatselijk beschadigingen door daklekkages en matige hoekoplossingen.</i> <i>Wij adviseren het plafond waar nodig te herstellen.</i>	
B10GA01	Vuil, aanslag, verkleuring	1
	Gering / Laag (beginstadium) / Aanzienlijk (30% - 69%) / Esthetica / Gering effect	
B10SM02	Beschadiging	2
	Serius / Hoog (eindstadium) / Plaatselijk (2% - 9%) / Esthetica / Ernstig effect	
4520.100.00	Plafondafwerking - 1.00 PM (B0 Interieur)	4

	<i>Het akoestisch schuimplafond vertoont veel vervuiling rondom plaatsen waar lucht afgezogen of ingeblazen wordt. Tevens vertoont het enige beschadigingen.</i> <i>Wij adviseren het plafond te reinigen. Op termijn zou het plafond vervangen kunnen worden.</i>	
B10GA01	Vuil, aanslag, verkleuring	2
	Gering / Midden (gevorderd stadium) / Aanzienlijk (30% - 69%) / Esthetica / Matig effect	
B10SM02	Beschadiging	3
	Serieus / Hoog (eindstadium) / Regelmatig (10% - 29%) / Esthetica / Matig effect	
5321.201.00	Voorraadboiler elektrisch <30 liter - 5.00 STK (C0 Installatie)	3
	<i>bouwjaar 2005</i>	
K02GV02	Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur	3
	Gering / Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Matig effect	
5321.203.00	Voorraadboiler elektrisch 50 liter - 1.00 STK (C0 Installatie)	3
	<i>bouwjaar 2005</i>	
K02GV02	Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur	3
	Gering / Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Matig effect	
5613.100.70	Vloerverwarming verdeler - 1.00 STK (C0 Installatie)	2
K05GV01	Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Gering effect	
5820.100.72	Centraal meld-/bedieningspaneel algemeen - 1.00 STK (C0 Installatie)	2
	<i>Merk: Niet bekend, Type: Niet bekend, Bouwjaar: 2005, Capaciteit: Niet bekend</i>	
K17GV01	Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Gering effect	
6151.216.00	Laagspanning verdeelinrichting >40 groepen - 1.00 STK (C0 Installatie)	2
	<i>72 + 3 kracht</i>	
E00GV05	Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Gering effect	
6311.301.00	Armatuur algemeen BVO - 1,046.00 BVO (C0 Installatie)	3
	<i>De PL- en TL armaturen in het gebouw hebben hun theoretische levensduur voor 75% bereikt. Tevens zijn deze niet energiezuinig.</i> <i>Wij adviseren de armaturen op middellange termijn te vervangen.</i>	
E07GV02	Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur	3
	Gering / Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Matig effect	
6311.400.00	Lamp algemeen - 1,046.00 BVO (C0 Installatie)	1
6324.100.00	Calamiteiten decentraal algemeen - 27.00 STK (C0 Installatie)	1
6324.200.00	Noodverlichtingarmatuur decentraal LED - 3.00 STK (C0 Installatie)	1
6324.200.00	Noodverlichtingarmatuur decentraal TL - 10.00 STK (C0 Installatie)	2
E08GV01	Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Veiligheid/gezondheid / Gering effect	
6324.300.00	Vluchtverlichtingarmatuur decentraal LED - 14.00 STK (C0 Installatie)	2
E08GV01	Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Veiligheid/gezondheid / Gering effect	
6511.180.00	Brandmeldinstallatie kabel+appendage - 1,046.00 BVO (C0 Installatie)	3
	<i>De brandmeld- en inbraakinstallatie hebben de theoretische levensduur bereikt.</i> <i>Op basis van de cyclus zou deze in 2019 vervangen dienen te zijn geweest.</i>	
E00GV10	Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur	3
	Gering / Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (70% - 100%) / Veiligheid/gezondheid / Ernstig effect	
6513.210.00	Handblusser algemeen - 2.00 STK (C0 Installatie)	3
	<i>schuimblusser 2003</i>	
K00GV10	Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur	3
	Gering / Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (70% - 100%) / Veiligheid/gezondheid / Matig effect	
6513.210.00	Handblusser algemeen - 3.00 STK (C0 Installatie)	2

	schuimblusser 2005	
K00GV05	Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Veiligheid/gezondheid / Matig effect	
6513.220.00	Brandslanghaspel - 2.00 STK (C0 Installatie)	2
	Bouwjaar 2005/afgeperst 2015	
K00GV05	Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Veiligheid/gezondheid / Matig effect	
6521.460.00	Inbraaksignalering kabel/appendage - 1,046.00 BVO (C0 Installatie)	3
	De brandmeld- en inbraakinstallatie hebben de theoretische levensduur bereikt.	
	Op basis van de cyclus zou deze in 2019 vervangen dienen te zijn geweest.	
E00GV10	Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur	3
	Gering / Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (70% - 100%) / Veiligheid/gezondheid / Matig effect	
6522.160.00	Toegangscontrole stand alone codeslot - 1.00 STK (C0 Installatie)	2
E16GV01	Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Veiligheid/gezondheid / Gering effect	
6541.100.00	MIVA toilet noodsignaal - 1.00 STK (C0 Installatie)	2
E10GV01	Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Veiligheid/gezondheid / Gering effect	
7311.220.00	Keukenblok inclusief bovenkast - 5.00 STK (B0 Interieur)	2
B00SM72	Slijtage	2
	Serius / Laag (beginstadium) / Aanzienlijk (30% - 69%) / Klachten / Gering effect	
7411.200.00	Toilet algemeen - 11.00 STK (C0 Installatie)	3
	Het kitwerk van de wastafels en toiletten is gebarsten.	
	Wij adviseren het kitwerk te vervangen.	
B01EW01	Afdichting manco	3
	Ernstig / Hoog (eindstadium) / Plaatselijk (2% - 9%) / Klachten / Matig effect	
K00SM05	Aantasting van glazuurlaag	2
	Serius / Laag (beginstadium) / Aanzienlijk (30% - 69%) / Klachten / Gering effect	
7411.400.00	Wastafelcombinatie algemeen - 3.00 STK (C0 Installatie)	3
	Het kitwerk van de wastafels en toiletten is gebarsten.	
	Wij adviseren het kitwerk te vervangen.	
B01EW01	Afdichting manco	3
	Ernstig / Hoog (eindstadium) / Plaatselijk (2% - 9%) / Klachten / Ernstig effect	
K00SM05	Aantasting van glazuurlaag	2
	Serius / Laag (beginstadium) / Aanzienlijk (30% - 69%) / Klachten / Matig effect	
7411.410.00	Fonteincombinatie - 1.00 STK (C0 Installatie)	2
K00SM05	Aantasting van glazuurlaag	2
	Serius / Laag (beginstadium) / Aanzienlijk (30% - 69%) / Klachten / Matig effect	
7411.500.00	Uitstortgootsteen algemeen - 1.00 STK (C0 Installatie)	2
K00SM05	Aantasting van glazuurlaag	2
	Serius / Laag (beginstadium) / Aanzienlijk (30% - 69%) / Klachten / Matig effect	
7411.620.00	Douchegarnituurcombinatie - 1.00 STK (C0 Installatie)	2
T00EM56	Slijtage	2
	Ernstig / Laag (beginstadium) / Regelmatig (10% - 29%) / Klachten / Matig effect	
7411.800.00	Wastrogcombinatie algemeen - 2.00 STK (C0 Installatie)	1
7412.320.00	Opklapbare beugel - 2.00 STK (B0 Interieur)	2
K00GO75	Vervuiling	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Gering effect	

b000-5	begane grond montessori	CVO
--------	-------------------------	-----

0000.992.00	Algemeen schilderwerk binnen 500-1500 BVO - 1,438.00 BVO (B0 Interieur)	3
	<i>Het binnenschilderwerk van de diverse gebruikers van het gebouw vertoont vervuiling op de wanden en plafonds en beschadigingen op de kozijnen.</i> <i>Wij adviseren het binnenschilderwerk op korte tot middellange termijn uit te voeren.</i>	
B00GA35	Vuil, aanslag, verkleuring	2
	Gering / Midden (gevorderd stadium) / Aanzienlijk (30% - 69%) / Esthetica / Ernstig effect	
B00SM24	Beschadiging	2
	Serieus / Hoog (eindstadium) / Plaatselijk (2% - 9%) / Esthetica / Ernstig effect	
3230.100.70	Binnendeur hang-/sluitwerk - 49.00 STK (B0 Interieur)	2
B00SM72	Slijtage	2
	Serieus / Laag (beginstadium) / Aanzienlijk (30% - 69%) / Klachten / Matig effect	
3231.100.00	Binnendraaideur (loopdeur) algemeen - 1.00 PM (B0 Interieur)	4
	<i>De binnendeuren ter plaatse van de toiletten zijn vervaardigd uit boardplaat. Daar de toiletunits gereinigd worden met water zetten de boarddeuren aan de onderzijde uit.</i> <i>Wij adviseren de boarddeuren in de toiletgroepen te vervangen voor een beter aan de omstandigheden bestaande deuren.</i>	
B00EW35	Vocht optrekkend	4
	Ernstig / Hoog (eindstadium) / Regelmatig (10% - 29%) / Klachten / Matig effect	
4210.100.00	Binnenwandafwerking - 1.00 PM (B0 Interieur)	3
	<i>De glazen wand van het speellokaal is gebroken.</i> <i>Wij adviseren de glaswand te herstellen.</i>	
B08EM01	Breuk	3
	Ernstig / Hoog (eindstadium) / Plaatselijk (2% - 9%) / Veiligheid/gezondheid / Matig effect	
4211.110.00	Wandafwerklaag tegelwerk - 1.00 PM (B0 Interieur)	2
B00GA35	Vuil, aanslag, verkleuring	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Esthetica / Gering effect	
4211.111.00	Wandafwerklaag tegelwerk sanitair - 220.00 M2 (B0 Interieur)	2
B08GA03	Vuil, aanslag, verkleuring	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Esthetica / Gering effect	
4321.320.00	Vloerafwerklaag kunststof giet/troffel - 49.00 M2 (B0 Interieur)	2
B00SM72	Slijtage	2
	Serieus / Laag (beginstadium) / Aanzienlijk (30% - 69%) / Klachten / Matig effect	
4322.120.00	Vloerbekleding linoleum - 1,188.00 M2 (B0 Interieur)	3
	<i>De linoleum vloerafwerking vertoont enige slijtage. Tevens vertoont deze nabij het kruipruik enige beschadiging door ingetreden vocht.</i> <i>Wij adviseren het beschadigde stuk te herstellen en op termijn de vloer te vervangen.</i>	
B00SM72	Slijtage	3
	Serieus / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Matig effect	
B09SM03	Beschadiging	2
	Serieus / Hoog (eindstadium) / Plaatselijk (2% - 9%) / Klachten / Ernstig effect	
4322.200.70	Sportvloer belijning - 1.00 STK (B0 Interieur)	2
B00SM72	Slijtage	2
	Serieus / Laag (beginstadium) / Aanzienlijk (30% - 69%) / Klachten / Matig effect	
4322.210.00	Sportvloer polyurethaan - 88.00 M2 (B0 Interieur)	2
B00SM72	Slijtage	2
	Serieus / Laag (beginstadium) / Aanzienlijk (30% - 69%) / Klachten / Gering effect	
4322.310.00	Entreemat inloopmat - 44.00 M2 (B0 Interieur)	3
	<i>De entreematten in het gebouw vertonen allen enige slijtage.</i> <i>Wij adviseren de entreematten op korte tot middellange termijn te vervangen.</i>	
B00SM72	Slijtage	3
	Serieus / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Matig effect	

4412.140.00	Trapbekleding anti-slip strips - 21.00 TRE (B0 Interieur)	2
B00SM72	Slijtage	2
	Serius / Laag (beginstadium) / Aanzienlijk (30% - 69%) / Veiligheid/gezondheid / Matig effect	
4512.100.00	Systeemplafond algemeen Agnes - 478.00 M2 (B0 Interieur)	3
	<i>Het (Agnes) systeemplafond vertoont plaatselijk beschadigingen door daklekkages en matige hoekoplossingen.</i>	
	<i>Wij adviseren het plafond waar nodig te herstellen.</i>	
B10GA01	Vuil, aanslag, verkleuring	1
	Gering / Laag (beginstadium) / Aanzienlijk (30% - 69%) / Esthetica / Gering effect	
B10SM02	Beschadiging	2
	Serius / Hoog (eindstadium) / Plaatselijk (2% - 9%) / Esthetica / Ernstig effect	
5321.201.00	Voorraadbuis elektrisch <30 liter - 2.00 STK (C0 Installatie)	3
	<i>bouwjaar 2005</i>	
K02GV02	Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur	3
	Gering / Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Matig effect	
5512.112.00	Split systeem enkelvoudig 3-6kW - 1.00 STK (C0 Installatie)	2
	<i>airmac</i>	
K00GV05	Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Gering effect	
5613.100.70	Vloerverwarming verdeler - 1.00 STK (C0 Installatie)	2
K05GV01	Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Gering effect	
5820.100.72	Centraal meld-/bedieningspaneel algemeen - 1.00 STK (C0 Installatie)	2
	<i>Merk: Niet bekend, Type: Niet bekend, Bouwjaar: 2005, Capaciteit: Niet bekend</i>	
K17GV01	Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Gering effect	
6151.216.00	Laagspanning verdeelinrichting >40 groepen - 1.00 STK (C0 Installatie)	2
	<i>45 + 3 kracht</i>	
E00GV05	Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Gering effect	
6311.301.00	Armatuur algemeen BVO - 1,438.00 BVO (C0 Installatie)	3
	<i>De PL- en TL armaturen in het gebouw hebben hun theoretische levensduur voor 75% bereikt. Tevens zijn deze niet energiezuinig.</i>	
	<i>Wij adviseren de armaturen op middellange termijn te vervangen.</i>	
E07GV02	Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur	3
	Gering / Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Matig effect	
6311.400.00	Lamp algemeen - 1,438.00 BVO (C0 Installatie)	1
6324.100.00	Calamiteiten decentraal algemeen - 26.00 STK (C0 Installatie)	1
6324.200.00	Noodverlichtingarmatuur decentraal TL - 13.00 STK (C0 Installatie)	2
E08GV01	Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Veiligheid/gezondheid / Gering effect	
6324.300.00	Vluchtverlichtingarmatuur decentraal TL - 5.00 STK (C0 Installatie)	2
E08GV01	Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Veiligheid/gezondheid / Gering effect	
6324.300.00	Vluchtverlichtingarmatuur decentraal LED - 8.00 STK (C0 Installatie)	2
E08GV01	Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Veiligheid/gezondheid / Gering effect	
6511.180.00	Brandmeldinstallatie kabel+appendage - 1,438.00 BVO (C0 Installatie)	3
	<i>De brandmeld- en inbraakinstallatie hebben de theoretische levensduur bereikt.</i>	
	<i>Op basis van de cyclus zou deze in 2019 vervangen dienen te zijn geweest.</i>	

E00GV10	Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur	3
	Gering / Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (70% - 100%) / Veiligheid/gezondheid / Ernstig effect	
6513.220.00	Brandslanghaspel - 3.00 STK (C0 Installatie)	2
	<i>Bouwjaar 2005/afgeperst 2015</i>	
K00GV05	Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Veiligheid/gezondheid / Matig effect	
6521.460.00	Inbraaksignalering kabel/appendage - 1,438.00 BVO (C0 Installatie)	3
	<i>De brandmeld- en inbraakinstallatie hebben de theoretische levensduur bereikt.</i>	
	<i>Op basis van de cyclus zou deze in 2019 vervangen dienen te zijn geweest.</i>	
E00GV10	Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur	3
	Gering / Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (70% - 100%) / Veiligheid/gezondheid / Matig effect	
6522.400.00	Elektrische deuropener - 4.00 STK (C0 Installatie)	2
	<i>2 x 2 Dorma</i>	
E16GV01	Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Matig effect	
6541.100.00	MIVA toilet noodsignaal - 1.00 STK (C0 Installatie)	2
E10GV01	Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Veiligheid/gezondheid / Gering effect	
7311.220.00	Keukenblok inclusief bovenkast - 1.00 STK (B0 Interieur)	3
	<i>Het keukenblok in de centrale ruimte is verouderd en vertoont beschadiging.</i>	
	<i>Wij adviseren het keukenblok op middellange termijn te vervangen.</i>	
B00SM72	Slijtage	3
	Serieus / Midden (gevorderd stadium) / Aanzienlijk (30% - 69%) / Klachten / Ernstig effect	
7311.240.00	Keukenblok primair onderwijs - 10.00 STK (B0 Interieur)	2
B00SM72	Slijtage	2
	Serieus / Laag (beginstadium) / Aanzienlijk (30% - 69%) / Klachten / Gering effect	
7411.200.00	Toilet algemeen - 18.00 STK (C0 Installatie)	2
K00SM05	Aantasting van glazuurlaag	2
	Serieus / Laag (beginstadium) / Aanzienlijk (30% - 69%) / Klachten / Gering effect	
7411.410.00	Fonteincombinatie - 8.00 STK (C0 Installatie)	2
K00SM05	Aantasting van glazuurlaag	2
	Serieus / Laag (beginstadium) / Aanzienlijk (30% - 69%) / Klachten / Matig effect	
7411.500.00	Uitstortgootsteen algemeen - 1.00 STK (C0 Installatie)	2
K00SM05	Aantasting van glazuurlaag	2
	Serieus / Laag (beginstadium) / Aanzienlijk (30% - 69%) / Klachten / Matig effect	
7411.620.00	Douchegarnituurcombinatie - 1.00 STK (C0 Installatie)	2
	<i>afgekoppeld</i>	
T00EM56	Slijtage	2
	Ernstig / Laag (beginstadium) / Regelmatig (10% - 29%) / Klachten / Matig effect	
7412.320.00	Opklapbare beugel - 2.00 STK (B0 Interieur)	2
K00GO75	Vervuiling	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Gering effect	

b001-1	verdieping 1 optimist	CVO
0000.910.00	Algemeen schilderwerk binnen < 500 BVO - 286.00 BVO (B0 Interieur)	3
B00GA35	Vuil, aanslag, verkleuring	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Esthetica / Ernstig effect	
B00SM24	Beschadiging	2
	Serieus / Hoog (eindstadium) / Plaatselijk (2% - 9%) / Esthetica / Ernstig effect	

3230.100.70	Binnendeur hang-/sluitwerk - 11.00 STK (B0 Interieur)	2
B00SM72	Slijtage	2
	Serius / Laag (beginstadium) / Aanzienlijk (30% - 69%) / Klachten / Matig effect	
3231.100.00	Binnendraaideur (loopdeur) algemeen - 1.00 PM (B0 Interieur)	4
	<i>De binnendeuren ter plaatse van de toiletten zijn vervaardigd uit boardplaat. Daar de toiletunits gereinigd worden met water zetten de boarddeuren aan de onderzijde uit.</i>	
	<i>Wij adviseren de boarddeuren in de toiletgroepen te vervangen voor een beter aan de omstandigheden bestende deuren.</i>	
B00EW35	Vocht optrekkend	4
	Ernstig / Hoog (eindstadium) / Regelmatig (10% - 29%) / Klachten / Matig effect	
4210.100.00	Binnenwandafwerking - 1.00 PM (B0 Interieur)	5
	<i>Alle plinten op de 1e en 2e verdieping zijn vervaardigd uit MDF welke niet watervast zijn. Daar de vloer ook met water wordt gereinigd zijn deze vrijwel allen aangetast.</i>	
	<i>Wij adviseren de plinten op de 1e en 2e verdiepingen van alle schoolwoningen te vervangen.</i>	
B00EW35	Vocht optrekkend	5
	Ernstig / Hoog (eindstadium) / Aanzienlijk (30% - 69%) / Esthetica / Ernstig effect	
4211.110.00	Wandafwerklaag tegelwerk - 1.00 PM (B0 Interieur)	2
B00GA35	Vuil, aanslag, verkleuring	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Esthetica / Gering effect	
4211.111.00	Wandafwerklaag tegelwerk sanitair - 47.00 M2 (B0 Interieur)	2
B08GA03	Vuil, aanslag, verkleuring	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Esthetica / Gering effect	
4321.320.00	Vloerafwerklaag kunststof giet/troffel - 11.00 M2 (B0 Interieur)	2
B00SM72	Slijtage	2
	Serius / Laag (beginstadium) / Aanzienlijk (30% - 69%) / Klachten / Matig effect	
4322.120.00	Vloerbekleding linoleum - 225.00 M2 (B0 Interieur)	3
B00SM72	Slijtage	3
	Serius / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Matig effect	
4412.140.00	Trapbekleding anti-slip strips - 34.00 TRE (B0 Interieur)	2
B00SM72	Slijtage	2
	Serius / Laag (beginstadium) / Aanzienlijk (30% - 69%) / Veiligheid/gezondheid / Matig effect	
4520.100.00	Plafondafwerking - 1.00 PM (B0 Interieur)	4
	<i>Het akoestisch spuitplafond vertoont veel vervuiling rondom plaatsen waar lucht afgezogen of ingeblazen wordt. Tevens vertoont het enige beschadigingen mede veroorzaakt door werkzaamheden aan elektrawerken.</i>	
	<i>Wij adviseren het plafond te reinigen. Op termijn zou het plafond alleen vervangen kunnen worden door er een systeemplafond onder te monteren.</i>	
B10GA01	Vuil, aanslag, verkleuring	2
	Gering / Midden (gevorderd stadium) / Aanzienlijk (30% - 69%) / Esthetica / Matig effect	
B10SM02	Beschadiging	3
	Serius / Hoog (eindstadium) / Regelmatig (10% - 29%) / Esthetica / Matig effect	
6151.213.00	Laagspanning verdeelinrichting 15-20 groepen - 2.00 STK (C0 Installatie)	2
	16 + 3 kracht	
E00GV05	Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Matig effect	
6311.301.00	Armatuur algemeen BVO - 286.00 BVO (C0 Installatie)	3
	<i>De PL- en TL armaturen in het gebouw hebben hun theoretische levensduur voor 75% bereikt. Tevens zijn deze niet energiezuinig.</i>	
	<i>Wij adviseren de armaturen op middellange termijn te vervangen.</i>	
E07GV02	Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur	3
	Gering / Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Matig effect	
6311.400.00	Lamp algemeen - 286.00 BVO (C0 Installatie)	1
6324.100.00	Calamiteiten decentraal algemeen - 6.00 STK (C0 Installatie)	1

6324.200.00	Noodverlichtingarmatuur decentraal TL - 3.00 STK (C0 Installatie)	2
E08GV01	Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Veiligheid/gezondheid / Gering effect	
6324.300.00	Vluchtverlichtingarmatuur decentraal TL - 1.00 STK (C0 Installatie)	2
E08GV01	Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Veiligheid/gezondheid / Gering effect	
6324.300.00	Vluchtverlichtingarmatuur decentraal LED - 2.00 STK (C0 Installatie)	2
E08GV01	Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Veiligheid/gezondheid / Gering effect	
6511.180.00	Brandmeldinstallatie kabel+appendage - 286.00 BVO (C0 Installatie)	3
	<i>De brandmeld- en inbraakinstallatie hebben de theoretische levensduur bereikt.</i>	
	<i>Op basis van de cyclus zou deze in 2019 vervangen dienen te zijn geweest.</i>	
E00GV10	Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur	3
	Gering / Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (70% - 100%) / Veiligheid/gezondheid / Ernstig effect	
6513.220.00	Brandslanghaspel - 1.00 STK (C0 Installatie)	2
	<i>Bouwjaar 2005/afgeperst 2015</i>	
K00GV05	Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Veiligheid/gezondheid / Matig effect	
6521.460.00	Inbraaksignalering kabel/appendage - 286.00 BVO (C0 Installatie)	3
	<i>De brandmeld- en inbraakinstallatie hebben de theoretische levensduur bereikt.</i>	
	<i>Op basis van de cyclus zou deze in 2019 vervangen dienen te zijn geweest.</i>	
E00GV10	Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur	3
	Gering / Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (70% - 100%) / Veiligheid/gezondheid / Matig effect	
7311.240.00	Keukenblok primair onderwijs - 3.00 STK (B0 Interieur)	2
B00SM72	Slijtage	2
	Serieus / Laag (beginstadium) / Aanzienlijk (30% - 69%) / Klachten / Gering effect	
7411.200.00	Toilet algemeen - 4.00 STK (C0 Installatie)	2
K00SM05	Aantasting van glazuurlaag	2
	Serieus / Laag (beginstadium) / Aanzienlijk (30% - 69%) / Klachten / Gering effect	
7411.410.00	Fonteincombinatie - 2.00 STK (C0 Installatie)	2
K00SM05	Aantasting van glazuurlaag	2
	Serieus / Laag (beginstadium) / Aanzienlijk (30% - 69%) / Klachten / Matig effect	

b001-5	verdieping 1 montessori	CVO
0000.910.00	Algemeen schilderwerk binnen < 500 BVO - 286.00 BVO (B0 Interieur)	3
B00GA35	Vuil, aanslag, verkleuring	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Esthetica / Ernstig effect	
B00SM24	Beschadiging	2
	Serieus / Hoog (eindstadium) / Plaatselijk (2% - 9%) / Esthetica / Ernstig effect	
3230.100.70	Binnendeur hang-/sluitwerk - 12.00 STK (B0 Interieur)	2
B00SM72	Slijtage	2
	Serieus / Laag (beginstadium) / Aanzienlijk (30% - 69%) / Klachten / Matig effect	
3231.100.00	Binnendraaideur (loopdeur) algemeen - 1.00 PM (B0 Interieur)	4
	<i>De binnendeuren ter plaatse van de toiletten zijn vervaardigd uit boardplaat. Daar de toiletunits gereinigd worden met water zetten de boarddeuren aan de onderzijde uit.</i>	
	<i>Wij adviseren de boardeuren in de toiletgroepen te vervangen voor een beter aan de omstandigheden bestaande deuren.</i>	
B00EW35	Vocht optrekkend	4
	Ernstig / Hoog (eindstadium) / Regelmatig (10% - 29%) / Klachten / Matig effect	

4210.100.00	Binnenwandafwerking - 1.00 PM (B0 Interieur)	5
	<i>Alle plinten op de 1e en 2e verdieping zijn vervaardigd uit MDF welke niet watervast zijn. Daar de vloer ook met water wordt gereinigd zijn deze vrijwel allen aangetast.</i> <i>Wij adviseren de plinten op de 1e en 2e verdiepingen van alle schoolwoningen te vervangen.</i>	
B00EW35	Vocht optrekkend	5
	Ernstig / Hoog (eindstadium) / Aanzienlijk (30% - 69%) / Esthetica / Ernstig effect	
4211.110.00	Wandafwerklaag tegelwerk - 1.00 PM (B0 Interieur)	2
B00GA35	Vuil, aanslag, verkleuring	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Esthetica / Gering effect	
4211.111.00	Wandafwerklaag tegelwerk sanitair - 48.00 M2 (B0 Interieur)	2
B08GA03	Vuil, aanslag, verkleuring	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Esthetica / Gering effect	
4321.320.00	Vloerafwerklaag kunststof giet/troffel - 11.00 M2 (B0 Interieur)	2
B00SM72	Slijtage	2
	Serieus / Laag (beginstadium) / Aanzienlijk (30% - 69%) / Klachten / Matig effect	
4322.120.00	Vloerbekleding linoleum - 226.00 M2 (B0 Interieur)	3
B00SM72	Slijtage	3
	Serieus / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Matig effect	
4322.310.00	Entreemat inloopmat - 19.00 M2 (B0 Interieur)	3
	<i>De entreematten in het gebouw vertonen allen enige slijtage.</i> <i>Wij adviseren de entreematten op korte tot middellange termijn te vervangen.</i>	
B00SM72	Slijtage	3
	Serieus / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Matig effect	
4520.100.00	Plafondafwerking - 1.00 PM (B0 Interieur)	4
	<i>Het akoestisch spuitplafond vertoont veel vervuiling rondom plaatsen waar lucht afgezogen of ingeblazen wordt. Tevens vertoont het enige beschadigingen mede veroorzaakt door werkzaamheden aan elektrawerken.</i> <i>Wij adviseren het plafond te reinigen. Op termijn zou het plafond alleen vervangen kunnen worden door er een systeemplafond onder te monteren.</i>	
B10GA01	Vuil, aanslag, verkleuring	2
	Gering / Midden (gevorderd stadium) / Aanzienlijk (30% - 69%) / Esthetica / Matig effect	
B10SM02	Beschadiging	3
	Serieus / Hoog (eindstadium) / Regelmatig (10% - 29%) / Esthetica / Matig effect	
6151.213.00	Laagspanning verdeelinrichting 15-20 groepen - 1.00 STK (C0 Installatie)	2
	16 + 3 kracht	
E00GV05	Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Matig effect	
6311.301.00	Armatuur algemeen BVO - 286.00 BVO (C0 Installatie)	3
	<i>De PL- en TL armaturen in het gebouw hebben hun theoretische levensduur voor 75% bereikt. Tevens zijn deze niet energiezuinig.</i> <i>Wij adviseren de armaturen op middellange termijn te vervangen.</i>	
E07GV02	Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur	3
	Gering / Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Matig effect	
6311.400.00	Lamp algemeen - 286.00 BVO (C0 Installatie)	1
6324.100.00	Calamiteiten decentraal algemeen - 5.00 STK (C0 Installatie)	1
6324.200.00	Noodverlichtingarmatuur decentraal LED - 2.00 STK (C0 Installatie)	1
6324.200.00	Noodverlichtingarmatuur decentraal TL - 1.00 STK (C0 Installatie)	2
E08GV01	Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Veiligheid/gezondheid / Gering effect	
6324.300.00	Vluchtverlichtingarmatuur decentraal TL - 1.00 STK (C0 Installatie)	2
E08GV01	Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Veiligheid/gezondheid / Gering effect	

6324.300.00	Vluchtverlichtingarmatuur decentraal LED - 1.00 STK (C0 Installatie)	2
E08GV01	Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Veiligheid/gezondheid / Gering effect	
6511.180.00	Brandmeldinstallatie kabel+appendage - 286.00 BVO (C0 Installatie)	3
	<i>De brandmeld- en inbraakinstallatie hebben de theoretische levensduur bereikt.</i>	
	<i>Op basis van de cyclus zou deze in 2019 vervangen dienen te zijn geweest.</i>	
E00GV10	Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur	3
	Gering / Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (70% - 100%) / Veiligheid/gezondheid / Ernstig effect	
6513.220.00	Brandslanghaspel - 1.00 STK (C0 Installatie)	2
	<i>Bouwjaar 2005/afgeperst 2015</i>	
K00GV05	Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Veiligheid/gezondheid / Matig effect	
6521.460.00	Inbraaksignalering kabel/appendage - 286.00 BVO (C0 Installatie)	3
	<i>De brandmeld- en inbraakinstallatie hebben de theoretische levensduur bereikt.</i>	
	<i>Op basis van de cyclus zou deze in 2019 vervangen dienen te zijn geweest.</i>	
E00GV10	Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur	3
	Gering / Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (70% - 100%) / Veiligheid/gezondheid / Matig effect	
7311.240.00	Keukenblok primair onderwijs - 3.00 STK (B0 Interieur)	2
B00SM72	Slijtage	2
	Serius / Laag (beginstadium) / Aanzienlijk (30% - 69%) / Klachten / Gering effect	
7411.200.00	Toilet algemeen - 3.00 STK (C0 Installatie)	2
K00SM05	Aantasting van glazuurlaag	2
	Serius / Laag (beginstadium) / Aanzienlijk (30% - 69%) / Klachten / Gering effect	
7411.410.00	Fonteincombinatie - 2.00 STK (C0 Installatie)	2
K00SM05	Aantasting van glazuurlaag	2
	Serius / Laag (beginstadium) / Aanzienlijk (30% - 69%) / Klachten / Matig effect	

b001-6	verdieping 1 prof. van gilsen	CVO
0000.910.00	Algemeen schilderwerk binnen < 500 BVO - 185.00 BVO (B0 Interieur)	3
B00GA35	Vuil, aanslag, verkleuring	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Esthetica / Ernstig effect	
B00SM24	Beschadiging	2
	Serius / Hoog (eindstadium) / Plaatselijk (2% - 9%) / Esthetica / Ernstig effect	
3230.100.70	Binnendeur hang-/sluitwerk - 8.00 STK (B0 Interieur)	2
B00SM72	Slijtage	2
	Serius / Laag (beginstadium) / Aanzienlijk (30% - 69%) / Klachten / Matig effect	
3231.100.00	Binnendraaideur (loopdeur) algemeen - 1.00 PM (B0 Interieur)	4
	<i>De binnendeuren ter plaatse van de toiletten zijn vervaardigd uit boardplaat. Daar de toiletunits gereinigd worden met water zetten de boarddeuren aan de onderzijde uit.</i>	
	<i>Wij adviseren de boardeuren in de toiletgroepen te vervangen voor een beter aan de omstandigheden bestende deuren.</i>	
B00EW35	Vocht optrekkend	4
	Ernstig / Hoog (eindstadium) / Regelmatig (10% - 29%) / Klachten / Matig effect	
4210.100.00	Binnenwandafwerking - 1.00 PM (B0 Interieur)	5
	<i>Alle plinten op de 1e en 2e verdieping zijn vervaardigd uit MDF welke niet watervast zijn. Daar de vloer ook met water wordt gereinigd zijn deze vrijwel allen aangetast.</i>	
	<i>Wij adviseren de plinten op de 1e en 2e verdiepingen van alle schoolwoningen te vervangen.</i>	
B00EW35	Vocht optrekkend	5
	Ernstig / Hoog (eindstadium) / Aanzienlijk (30% - 69%) / Esthetica / Ernstig effect	

4211.110.00	Wandafwerklaag tegelwerk - 1.00 PM (B0 Interieur)	2
B00GA35	Vuil, aanslag, verkleuring	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Esthetica / Gering effect	
4211.111.00	Wandafwerklaag tegelwerk sanitair - 37.00 M2 (B0 Interieur)	2
B08GA03	Vuil, aanslag, verkleuring	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Esthetica / Gering effect	
4321.320.00	Vloerafwerklaag kunststof giet/troffel - 8.00 M2 (B0 Interieur)	2
B00SM72	Slijtage	2
	Serieus / Laag (beginstadium) / Aanzienlijk (30% - 69%) / Klachten / Matig effect	
4322.120.00	Vloerbekleding linoleum - 135.00 M2 (B0 Interieur)	3
B00SM72	Slijtage	3
	Serieus / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Matig effect	
4322.310.00	Entreemat inloopmat - 6.00 M2 (B0 Interieur)	3
	<i>De entreematten in het gebouw vertonen allen enige slijtage.</i>	
	<i>Wij adviseren de entreematten op korte tot middellange termijn te vervangen.</i>	
B00SM72	Slijtage	3
	Serieus / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Matig effect	
4520.100.00	Plafondafwerking - 1.00 PM (B0 Interieur)	4
	<i>Het akoestisch spuitplafond vertoont veel vervuiling rondom plaatsen waar lucht afgezogen of ingeblazen wordt. Tevens vertoont het enige beschadigingen mede veroorzaakt door werkzaamheden aan elektrawerken.</i>	
	<i>Wij adviseren het plafond te reinigen. Op termijn zou het plafond alleen vervangen kunnen worden door er een systeemplafond onder te monteren.</i>	
B10GA01	Vuil, aanslag, verkleuring	2
	Gering / Midden (gevorderd stadium) / Aanzienlijk (30% - 69%) / Esthetica / Matig effect	
B10SM02	Beschadiging	3
	Serieus / Hoog (eindstadium) / Regelmatig (10% - 29%) / Esthetica / Matig effect	
6151.213.00	Laagspanning verdeelinrichting 15-20 groepen - 1.00 STK (C0 Installatie)	2
	14 + 2 kracht	
E00GV05	Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Matig effect	
6311.301.00	Armatuur algemeen BVO - 185.00 BVO (C0 Installatie)	3
	<i>De PL- en TL armaturen in het gebouw hebben hun theoretische levensduur voor 75% bereikt. Tevens zijn deze niet energiezuinig.</i>	
	<i>Wij adviseren de armaturen op middellange termijn te vervangen.</i>	
E07GV02	Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur	3
	Gering / Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Matig effect	
6311.400.00	Lamp algemeen - 185.00 BVO (C0 Installatie)	1
6324.100.00	Calamiteiten decentraal algemeen - 4.00 STK (C0 Installatie)	1
6324.200.00	Noodverlichtingarmatuur decentraal TL - 2.00 STK (C0 Installatie)	2
E08GV01	Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Veiligheid/gezondheid / Gering effect	
6324.300.00	Vluchtverlichtingarmatuur decentraal LED - 2.00 STK (C0 Installatie)	2
E08GV01	Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Veiligheid/gezondheid / Gering effect	
6511.180.00	Brandmeldinstallatie kabel+appendage - 185.00 BVO (C0 Installatie)	3
	<i>De brandmeld- en inbraakinstallatie hebben de theoretische levensduur bereikt.</i>	
	<i>Op basis van de cyclus zou deze in 2019 vervangen dienen te zijn geweest.</i>	
E00GV10	Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur	3
	Gering / Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (70% - 100%) / Veiligheid/gezondheid / Ernstig effect	
6513.220.00	Brandslanghaspel - 1.00 STK (C0 Installatie)	2
	<i>Bouwjaar 2005/afgeperst 2015</i>	

K00GV05	Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Veiligheid/gezondheid / Matig effect	
6521.460.00	Inbraaksignalering kabel/appendage - 185.00 BVO (C0 Installatie)	3
	<i>De brandmeld- en inbraakinstallatie hebben de theoretische levensduur bereikt.</i> <i>Op basis van de cyclus zou deze in 2019 vervangen dienen te zijn geweest.</i>	
E00GV10	Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur	3
	Gering / Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (70% - 100%) / Veiligheid/gezondheid / Matig effect	
7311.300.00	Aanrechtblad - 2.00 STK (B0 Interieur)	3
B00SM72	Slijtage	3
	Serius / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Esthetica / Matig effect	
7411.200.00	Toilet algemeen - 3.00 STK (C0 Installatie)	2
K00SM05	Aantasting van glazuurlaag	2
	Serius / Laag (beginstadium) / Aanzienlijk (30% - 69%) / Klachten / Gering effect	
7411.410.00	Fonteincombinatie - 1.00 STK (C0 Installatie)	2
K00SM05	Aantasting van glazuurlaag	2
	Serius / Laag (beginstadium) / Aanzienlijk (30% - 69%) / Klachten / Matig effect	

b002-1	verdieping 2 optimist	CVO
0000.910.00	Algemeen schilderwerk binnen < 500 BVO - 286.00 BVO (B0 Interieur)	3
B00GA35	Vuil, aanslag, verkleuring	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Esthetica / Ernstig effect	
B00SM24	Beschadiging	2
	Serius / Hoog (eindstadium) / Plaatselijk (2% - 9%) / Esthetica / Ernstig effect	
3230.100.70	Binnendeur hang-/sluitwerk - 10.00 STK (B0 Interieur)	2
B00SM72	Slijtage	2
	Serius / Laag (beginstadium) / Aanzienlijk (30% - 69%) / Klachten / Matig effect	
3231.100.00	Binnendraaideur (loopdeur) algemeen - 1.00 PM (B0 Interieur)	4
	<i>De binnendeuren ter plaatse van de toiletten zijn vervaardigd uit boardplaat. Daar de toiletunits gereinigd worden met water zetten de boarddeuren aan de onderzijde uit.</i> <i>Wij adviseren de boardeuren in de toiletgroepen te vervangen voor een beter aan de omstandigheden bestende deuren.</i>	
B00EW35	Vocht optrekkend	4
	Ernstig / Hoog (eindstadium) / Regelmatig (10% - 29%) / Klachten / Matig effect	
4210.100.00	Binnenwandafwerking - 1.00 PM (B0 Interieur)	5
	<i>Alle plinten op de 1e en 2e verdieping zijn vervaardigd uit MDF welke niet watervast zijn. Daar de vloer ook met water wordt gereinigd zijn deze vrijwel allen aangetast.</i> <i>Wij adviseren de plinten op de 1e en 2e verdiepingen van alle schoolwoningen te vervangen.</i>	
B00EW35	Vocht optrekkend	5
	Ernstig / Hoog (eindstadium) / Aanzienlijk (30% - 69%) / Esthetica / Ernstig effect	
4211.110.00	Wandafwerklaag tegelwerk - 1.00 PM (B0 Interieur)	2
B00GA35	Vuil, aanslag, verkleuring	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Esthetica / Gering effect	
4211.111.00	Wandafwerklaag tegelwerk sanitair - 47.00 M2 (B0 Interieur)	2
B08GA03	Vuil, aanslag, verkleuring	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Esthetica / Gering effect	
4321.320.00	Vloerafwerklaag kunststof giet/troffel - 11.00 M2 (B0 Interieur)	2
B00SM72	Slijtage	2
	Serius / Laag (beginstadium) / Aanzienlijk (30% - 69%) / Klachten / Matig effect	
4322.120.00	Vloerbekleding linoleum - 245.00 M2 (B0 Interieur)	3
B00SM72	Slijtage	3
	Serius / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Matig effect	

4520.100.00	Plafondafwerking - 1.00 PM (B0 Interieur)	4
	<i>Het akoestisch spuitplafond vertoont veel vervuiling rondom plaatsen waar lucht afgezogen of ingeblazen wordt. Tevens vertoont het enige beschadigingen mede veroorzaakt door werkzaamheden aan elektrawerken.</i> <i>Wij adviseren het plafond te reinigen. Op termijn zou het plafond alleen vervangen kunnen worden door er een systeemplafond onder te monteren.</i>	
B10GA01	Vuil, aanslag, verkleuring	2
	Gering / Midden (gevorderd stadium) / Aanzienlijk (30% - 69%) / Esthetica / Matig effect	
B10SM02	Beschadiging	3
	Serieus / Hoog (eindstadium) / Regelmatig (10% - 29%) / Esthetica / Matig effect	
5321.201.00	Voorraadboiler elektrisch <30 liter - 1.00 STK (C0 Installatie)	1
	bouwjaar 2015	
5321.201.00	Voorraadboiler elektrisch <30 liter - 1.00 STK (C0 Installatie)	3
	bouwjaar 2005	
K02GV02	Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur	3
	Gering / Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Matig effect	
6311.301.00	Armatuur algemeen BVO - 286.00 BVO (C0 Installatie)	3
	<i>De PL- en TL armaturen in het gebouw hebben hun theoretische levensduur voor 75% bereikt. Tevens zijn deze niet energiezuinig.</i> <i>Wij adviseren de armaturen op middellange termijn te vervangen.</i>	
E07GV02	Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur	3
	Gering / Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Matig effect	
6311.400.00	Lamp algemeen - 286.00 BVO (C0 Installatie)	1
6324.100.00	Calamiteiten decentraal algemeen - 6.00 STK (C0 Installatie)	1
6324.200.00	Noodverlichtingarmatuur decentraal TL - 4.00 STK (C0 Installatie)	2
E08GV01	Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Veiligheid/gezondheid / Gering effect	
6324.300.00	Vluchtverlichtingarmatuur decentraal LED - 1.00 STK (C0 Installatie)	2
E08GV01	Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Veiligheid/gezondheid / Gering effect	
6324.300.00	Vluchtverlichtingarmatuur decentraal TL - 1.00 STK (C0 Installatie)	2
E08GV01	Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Veiligheid/gezondheid / Gering effect	
6511.180.00	Brandmeldinstallatie kabel+appendage - 286.00 BVO (C0 Installatie)	3
	<i>De brandmeld- en inbraakinstallatie hebben de theoretische levensduur bereikt.</i> <i>Op basis van de cyclus zou deze in 2019 vervangen dienen te zijn geweest.</i>	
E00GV10	Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur	3
	Gering / Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (70% - 100%) / Veiligheid/gezondheid / Ernstig effect	
6513.220.00	Brandslanghaspel - 1.00 STK (C0 Installatie)	2
	Bouwjaar 2005/afgeperst 2015	
K00GV05	Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Veiligheid/gezondheid / Matig effect	
6521.460.00	Inbraaksignalering kabel/appendage - 286.00 BVO (C0 Installatie)	3
	<i>De brandmeld- en inbraakinstallatie hebben de theoretische levensduur bereikt.</i> <i>Op basis van de cyclus zou deze in 2019 vervangen dienen te zijn geweest.</i>	
E00GV10	Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur	3
	Gering / Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (70% - 100%) / Veiligheid/gezondheid / Matig effect	
7311.220.00	Keukenblok inclusief bovenkast - 1.00 STK (B0 Interieur)	3
	<i>Het keukenblok in de centrale ruimte is verouderd en vertoont beschadiging.</i> <i>Wij adviseren het keukenblok op middellange termijn te vervangen.</i>	
B00SM72	Slijtage	3
	Serieus / Midden (gevorderd stadium) / Aanzienlijk (30% - 69%) / Klachten / Ernstig effect	

7311.240.00	Keukenblok primair onderwijs - 3.00 STK (B0 Interieur)	2
B00SM72	Slijtage	2
	Serius / Laag (beginstadium) / Aanzienlijk (30% - 69%) / Klachten / Gering effect	
7411.200.00	Toilet algemeen - 4.00 STK (C0 Installatie)	2
K00SM05	Aantasting van glazuurlaag	2
	Serius / Laag (beginstadium) / Aanzienlijk (30% - 69%) / Klachten / Gering effect	
7411.410.00	Fonteincombinatie - 2.00 STK (C0 Installatie)	2
K00SM05	Aantasting van glazuurlaag	2
	Serius / Laag (beginstadium) / Aanzienlijk (30% - 69%) / Klachten / Matig effect	
7411.500.00	Uitstortgootsteen algemeen - 1.00 STK (C0 Installatie)	2
K00SM05	Aantasting van glazuurlaag	2
	Serius / Laag (beginstadium) / Aanzienlijk (30% - 69%) / Klachten / Matig effect	

b002-5	verdieping 2 montessori	CVO
0000.910.00	Algemeen schilderwerk binnen < 500 BVO - 286.00 BVO (B0 Interieur)	3
B00GA35	Vuil, aanslag, verkleuring	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Esthetica / Ernstig effect	
B00SM24	Beschadiging	2
	Serius / Hoog (eindstadium) / Plaatselijk (2% - 9%) / Esthetica / Ernstig effect	
3230.100.70	Binnendeur hang-/sluitwerk - 10.00 STK (B0 Interieur)	2
B00SM72	Slijtage	2
	Serius / Laag (beginstadium) / Aanzienlijk (30% - 69%) / Klachten / Matig effect	
3231.100.00	Binnendraaideur (loopdeur) algemeen - 1.00 PM (B0 Interieur)	4
	<i>De binnendeuren ter plaatse van de toiletten zijn vervaardigd uit boardplaat. Daar de toiletunits gereinigd worden met water zetten de boarddeuren aan de onderzijde uit.</i> <i>Wij adviseren de boardeuren in de toiletgroepen te vervangen voor een beter aan de omstandigheden bestende deuren.</i>	
B00EW35	Vocht optrekkend	4
	Ernstig / Hoog (eindstadium) / Regelmatig (10% - 29%) / Klachten / Matig effect	
4210.100.00	Binnenwandafwerking - 1.00 PM (B0 Interieur)	5
	<i>Alle plinten op de 1e en 2e verdieping zijn vervaardigd uit MDF welke niet watervast zijn. Daar de vloer ook met water wordt gereinigd zijn deze vrijwel allen aangetast.</i> <i>Wij adviseren de plinten op de 1e en 2e verdiepingen van alle schoolwoningen te vervangen.</i>	
B00EW35	Vocht optrekkend	5
	Ernstig / Hoog (eindstadium) / Aanzienlijk (30% - 69%) / Esthetica / Ernstig effect	
4211.110.00	Wandafwerklaag tegelwerk - 1.00 PM (B0 Interieur)	2
B00GA35	Vuil, aanslag, verkleuring	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Esthetica / Gering effect	
4211.111.00	Wandafwerklaag tegelwerk sanitair - 48.00 M2 (B0 Interieur)	2
B08GA03	Vuil, aanslag, verkleuring	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Esthetica / Gering effect	
4321.320.00	Vloerafwerklaag kunststof giet/troffel - 11.00 M2 (B0 Interieur)	2
B00SM72	Slijtage	2
	Serius / Laag (beginstadium) / Aanzienlijk (30% - 69%) / Klachten / Matig effect	
4322.120.00	Vloerbekleding linoleum - 247.00 M2 (B0 Interieur)	3
B00SM72	Slijtage	3
	Serius / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Matig effect	

4520.100.00	Plafondafwerking - 1.00 PM (B0 Interieur)	4
	<i>Het akoestisch spuitplafond vertoont veel vervuiling rondom plaatsen waar lucht afgezogen of ingeblazen wordt. Tevens vertoont het enige beschadigingen mede veroorzaakt door werkzaamheden aan elektrawerken.</i> <i>Wij adviseren het plafond te reinigen. Op termijn zou het plafond alleen vervangen kunnen worden door er een systeemplafond onder te monteren.</i>	
B10GA01	Vuil, aanslag, verkleuring	2
	Gering / Midden (gevorderd stadium) / Aanzienlijk (30% - 69%) / Esthetica / Matig effect	
B10SM02	Beschadiging	3
	Serieus / Hoog (eindstadium) / Regelmatig (10% - 29%) / Esthetica / Matig effect	
5321.201.00	Voorraadboiler elektrisch <30 liter - 1.00 STK (C0 Installatie)	3
	bouwjaar 2005	
K02GV02	Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur	3
	Gering / Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Matig effect	
6311.301.00	Armatuur algemeen BVO - 286.00 BVO (C0 Installatie)	3
	<i>De PL- en TL armaturen in het gebouw hebben hun theoretische levensduur voor 75% bereikt. Tevens zijn deze niet energiezuinig.</i> <i>Wij adviseren de armaturen op middellange termijn te vervangen.</i>	
E07GV02	Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur	3
	Gering / Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Matig effect	
6311.400.00	Lamp algemeen - 286.00 BVO (C0 Installatie)	1
6324.100.00	Calamiteiten decentraal algemeen - 4.00 STK (C0 Installatie)	1
6324.200.00	Noodverlichtingarmatuur decentraal TL - 3.00 STK (C0 Installatie)	2
E08GV01	Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Veiligheid/gezondheid / Gering effect	
6324.300.00	Vluchtverlichtingarmatuur decentraal LED - 1.00 STK (C0 Installatie)	2
E08GV01	Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Veiligheid/gezondheid / Gering effect	
6511.180.00	Brandmeldinstallatie kabel+appendage - 286.00 BVO (C0 Installatie)	3
	<i>De brandmeld- en inbraakinstallatie hebben de theoretische levensduur bereikt.</i> <i>Op basis van de cyclus zou deze in 2019 vervangen dienen te zijn geweest.</i>	
E00GV10	Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur	3
	Gering / Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (70% - 100%) / Veiligheid/gezondheid / Ernstig effect	
6513.220.00	Brandslanghaspel - 1.00 STK (C0 Installatie)	2
	Bouwjaar 2005/afgeperst 2015	
K00GV05	Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Veiligheid/gezondheid / Matig effect	
6521.460.00	Inbraaksignalering kabel/appendage - 286.00 BVO (C0 Installatie)	3
	<i>De brandmeld- en inbraakinstallatie hebben de theoretische levensduur bereikt.</i> <i>Op basis van de cyclus zou deze in 2019 vervangen dienen te zijn geweest.</i>	
E00GV10	Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur	3
	Gering / Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (70% - 100%) / Veiligheid/gezondheid / Matig effect	
7311.240.00	Keukenblok primair onderwijs - 3.00 STK (B0 Interieur)	2
B00SM72	Slijtage	2
	Serieus / Laag (beginstadium) / Aanzienlijk (30% - 69%) / Klachten / Gering effect	
7411.200.00	Toilet algemeen - 3.00 STK (C0 Installatie)	2
K00SM05	Aantasting van glazuurlaag	2
	Serieus / Laag (beginstadium) / Aanzienlijk (30% - 69%) / Klachten / Gering effect	
7411.410.00	Fonteincombinatie - 2.00 STK (C0 Installatie)	2
K00SM05	Aantasting van glazuurlaag	2
	Serieus / Laag (beginstadium) / Aanzienlijk (30% - 69%) / Klachten / Matig effect	
7411.500.00	Uitstortgootsteen algemeen - 1.00 STK (C0 Installatie)	2

K00SM05	Aantasting van glazuurlaag	2
	Serius / Laag (beginstadium) / Aanzienlijk (30% - 69%) / Klachten / Matig effect	

b002-6	verdieping 2 prof. van gilsen	CVO
0000.910.00	Algemeen schilderwerk binnen < 500 BVO - 185.00 BVO (B0 Interieur)	3
B00GA35	Vuil, aanslag, verkleuring	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Esthetica / Ernstig effect	
B00SM24	Beschadiging	2
	Serius / Hoog (eindstadium) / Plaatselijk (2% - 9%) / Esthetica / Ernstig effect	
3230.100.70	Binnendeur hang-/sluitwerk - 11.00 STK (B0 Interieur)	2
B00SM72	Slijtage	2
	Serius / Laag (beginstadium) / Aanzienlijk (30% - 69%) / Klachten / Matig effect	
3231.100.00	Binnendraaideur (loopdeur) algemeen - 1.00 PM (B0 Interieur)	4
	<i>De binnendeuren ter plaatse van de toiletten zijn vervaardigd uit boardplaat. Daar de toiletunits gereinigd worden met water zetten de boarddeuren aan de onderzijde uit.</i> <i>Wij adviseren de boardeuren in de toiletgroepen te vervangen voor een beter aan de omstandigheden bestende deuren.</i>	
B00EW35	Vocht optrekkend	4
	Ernstig / Hoog (eindstadium) / Regelmatig (10% - 29%) / Klachten / Matig effect	
4210.100.00	Binnenwandafwerking - 1.00 PM (B0 Interieur)	5
	<i>Alle plinten op de 1e en 2e verdieping zijn vervaardigd uit MDF welke niet watervast zijn. Daar de vloer ook met water wordt gereinigd zijn deze vrijwel allen aangetast.</i> <i>Wij adviseren de plinten op de 1e en 2e verdiepingen van alle schoolwoningen te vervangen.</i>	
B00EW35	Vocht optrekkend	5
	Ernstig / Hoog (eindstadium) / Aanzienlijk (30% - 69%) / Esthetica / Ernstig effect	
4211.110.00	Wandafwerklaag tegelwerk - 1.00 PM (B0 Interieur)	2
B00GA35	Vuil, aanslag, verkleuring	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Esthetica / Gering effect	
4211.111.00	Wandafwerklaag tegelwerk sanitair - 43.00 M2 (B0 Interieur)	2
B08GA03	Vuil, aanslag, verkleuring	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Esthetica / Gering effect	
4321.320.00	Vloerafwerklaag kunststof giet/troffel - 11.00 M2 (B0 Interieur)	2
B00SM72	Slijtage	2
	Serius / Laag (beginstadium) / Aanzienlijk (30% - 69%) / Klachten / Matig effect	
4322.120.00	Vloerbekleding linoleum - 139.00 M2 (B0 Interieur)	3
B00SM72	Slijtage	3
	Serius / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Matig effect	
4520.100.00	Plafondafwerking - 1.00 PM (B0 Interieur)	4
	<i>Het akoestisch spuitplafond vertoont veel vervuiling rondom plaatsen waar lucht afgezogen of ingeblazen wordt. Tevens vertoont het enige beschadigingen mede veroorzaakt door werkzaamheden aan elektrawerken.</i> <i>Wij adviseren het plafond te reinigen. Op termijn zou het plafond alleen vervangen kunnen worden door er een systeemplafond onder te monteren.</i>	
B10GA01	Vuil, aanslag, verkleuring	2
	Gering / Midden (gevorderd stadium) / Aanzienlijk (30% - 69%) / Esthetica / Matig effect	
B10SM02	Beschadiging	3
	Serius / Hoog (eindstadium) / Regelmatig (10% - 29%) / Esthetica / Matig effect	
5321.201.00	Voorraadbiller elektrisch <30 liter - 1.00 STK (C0 Installatie)	3
	<i>bouwjaar 2005</i>	
K02GV02	Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur	3
	Gering / Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Matig effect	

6151.213.00	Laagspanning verdeelinrichting 15-20 groepen - 1.00 STK (C0 Installatie)	2
	<i>14 + 2 kracht</i>	
E00GV05	Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Matig effect	
6311.301.00	Armatuur algemeen BVO - 185.00 BVO (C0 Installatie)	3
	<i>De PL- en TL armaturen in het gebouw hebben hun theoretische levensduur voor 75% bereikt. Tevens zijn deze niet energiezuinig.</i>	
	<i>Wij adviseren de armaturen op middellange termijn te vervangen.</i>	
E07GV02	Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur	3
	Gering / Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Matig effect	
6311.400.00	Lamp algemeen - 185.00 BVO (C0 Installatie)	1
6324.100.00	Calamiteiten decentraal algemeen - 3.00 STK (C0 Installatie)	1
6324.200.00	Noodverlichtingarmatuur decentraal TL - 2.00 STK (C0 Installatie)	2
E08GV01	Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Veiligheid/gezondheid / Gering effect	
6324.300.00	Vluchtverlichtingarmatuur decentraal LED - 1.00 STK (C0 Installatie)	2
E08GV01	Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Veiligheid/gezondheid / Gering effect	
6511.180.00	Brandmeldinstallatie kabel+appendage - 185.00 BVO (C0 Installatie)	3
	<i>De brandmeld- en inbraakinstallatie hebben de theoretische levensduur bereikt.</i>	
	<i>Op basis van de cyclus zou deze in 2019 vervangen dienen te zijn geweest.</i>	
E00GV10	Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur	3
	Gering / Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (70% - 100%) / Veiligheid/gezondheid / Ernstig effect	
6513.220.00	Brandslanghaspel - 1.00 STK (C0 Installatie)	2
	<i>Bouwjaar 2005/afgeperst 2015</i>	
K00GV05	Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Veiligheid/gezondheid / Matig effect	
6521.460.00	Inbraaksignalering kabel/appendage - 185.00 BVO (C0 Installatie)	3
	<i>De brandmeld- en inbraakinstallatie hebben de theoretische levensduur bereikt.</i>	
	<i>Op basis van de cyclus zou deze in 2019 vervangen dienen te zijn geweest.</i>	
E00GV10	Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur	3
	Gering / Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (70% - 100%) / Veiligheid/gezondheid / Matig effect	
7311.300.00	Aanrechtblad - 2.00 STK (B0 Interieur)	3
B00SM72	Slijtage	3
	Serieus / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Esthetica / Matig effect	
7411.200.00	Toilet algemeen - 3.00 STK (C0 Installatie)	2
K00SM05	Aantasting van glazuurlaag	2
	Serieus / Laag (beginstadium) / Aanzienlijk (30% - 69%) / Klachten / Gering effect	
7411.410.00	Fonteincombinatie - 1.00 STK (C0 Installatie)	2
K00SM05	Aantasting van glazuurlaag	2
	Serieus / Laag (beginstadium) / Aanzienlijk (30% - 69%) / Klachten / Matig effect	
7411.500.00	Uitstortgootsteen algemeen - 1.00 STK (C0 Installatie)	2
K00SM05	Aantasting van glazuurlaag	2
	Serieus / Laag (beginstadium) / Aanzienlijk (30% - 69%) / Klachten / Matig effect	

d000	daken algemeen	CVO
0000.334.00	Keuring valbeveiliging RIE - 1.00 POST (A2 Dak)	1
4711.100.00	Vlakke dakafwerking algemeen - 7,188.00 M2 (A2 Dak)	1
5152.100.00	Zonne-energie installatie - 1.00 STK (C0 Installatie)	3
	<i>Merk: Sungrow, Type: Onbekend, Bouwjaar: 2015, Capaciteit: Onbekend</i>	
	<i>Alle zonnepanelen zijn vervuild door uitwerpselen van meeuwen. Hierdoor functioneren ze niet optimaal. Tevens is op dak 003 1 paneel verschoven uit de steun. Hierdoor is mogelijk een kabel beschadigd.</i>	
	<i>Wij adviseren alle panelen regelmatig te reinigen en het beschadigde paneel te herstellen. 290 panelen, omvormers, informatiepaneel, diversen</i>	
B04EC02	Verankering manco	2
	Ernstig / Hoog (eindstadium) / Incidenteel (1%) / Vervolgschade / Matig effect	
K00GO75	Vervuiling	2
	Gering / Midden (gevorderd stadium) / Aanzienlijk (30% - 69%) / Klachten / Matig effect	
5721.110.00	Dakventilator algemeen - 18.00 STK (C0 Installatie)	1

d001	plat dak 001	CVO
4711.150.80	Vlakke dakafwerking PVC M2 randstroken - 37.00 M2 (A2 Dak)	2
B00GA05	Aangroei van mos of algen	1
	Gering / Hoog (eindstadium) / Plaatselijk (2% - 9%) / Vervolgschade / Gering effect	
B00GA35	Vuil, aanslag, verkleuring	1
	Gering / Laag (beginstadium) / Aanzienlijk (30% - 69%) / Vervolgschade / Gering effect	
4711.151.00	Vlakke dakafwerking PVC grind - 300.00 M2 (A2 Dak)	2
B00GA35	Vuil, aanslag, verkleuring	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Vervolgschade / Gering effect	
5721.113.00	Dakventilator 0,7-1,39m3/s - 1.00 STK (C0 Installatie)	3
	<i>De dakventilatoren hebben hun theoretische levensduur bereikt.</i>	
	<i>Op basis van de cyclus zou deze in 2020 vervangen dienen te worden. bouwjaar 2005</i>	
K14GV02	Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur	3
	Gering / Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Matig effect	
6539.200.00	Valbeveiliging - 1.00 POST (A2 Dak)	2
B00GV05	Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Veiligheid/gezondheid / Gering effect	

d002	plat dak 002	CVO
4711.150.80	Vlakke dakafwerking PVC M2 randstroken - 28.00 M2 (A2 Dak)	2
B00GA05	Aangroei van mos of algen	1
	Gering / Hoog (eindstadium) / Plaatselijk (2% - 9%) / Vervolgschade / Gering effect	
B00GA35	Vuil, aanslag, verkleuring	1
	Gering / Laag (beginstadium) / Aanzienlijk (30% - 69%) / Vervolgschade / Gering effect	
4711.151.00	Vlakke dakafwerking PVC grind - 188.00 M2 (A2 Dak)	2
B00GA35	Vuil, aanslag, verkleuring	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Vervolgschade / Gering effect	
5721.113.00	Dakventilator 0,7-1,39m3/s - 1.00 STK (C0 Installatie)	3
	<i>De dakventilatoren hebben hun theoretische levensduur bereikt.</i> <i>Op basis van de cyclus zou deze in 2020 vervangen dienen te worden.</i> <i>bouwjaar 2005</i>	
K14GV02	Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur	3
	Gering / Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Matig effect	
6539.200.00	Valbeveiliging - 1.00 POST (A2 Dak)	2
B00GV05	Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Veiligheid/gezondheid / Gering effect	

d003	plat dak 003	CVO
4711.150.80	Vlakke dakafwerking PVC M2 randstroken - 36.00 M2 (A2 Dak)	2
B00GA05	Aangroei van mos of algen	1
	Gering / Hoog (eindstadium) / Plaatselijk (2% - 9%) / Vervolgschade / Gering effect	
B00GA35	Vuil, aanslag, verkleuring	1
	Gering / Laag (beginstadium) / Aanzienlijk (30% - 69%) / Vervolgschade / Gering effect	
4711.151.00	Vlakke dakafwerking PVC grind - 288.00 M2 (A2 Dak)	3
	<i>De dakaansluiting van de rookgasafvoer lekt.</i> <i>Wij adviseren het dak te herstellen.</i>	
B00EW15	Lekkage	3
	Ernstig / Hoog (eindstadium) / Plaatselijk (2% - 9%) / Vervolgschade / Ernstig effect	
B00GA35	Vuil, aanslag, verkleuring	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Vervolgschade / Gering effect	
5721.113.00	Dakventilator 0,7-1,39m3/s - 1.00 STK (C0 Installatie)	3
	<i>De dakventilatoren hebben hun theoretische levensduur bereikt.</i> <i>Op basis van de cyclus zou deze in 2020 vervangen dienen te worden.</i> <i>bouwjaar 2005</i>	
K14GV02	Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur	3
	Gering / Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Matig effect	
6539.200.00	Valbeveiliging - 1.00 POST (A2 Dak)	2
B00GV05	Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Veiligheid/gezondheid / Gering effect	

d004	plat dak 004	CVO
4711.150.00	Vlakke dakafwerking PVC - 675.00 M2 (A2 Dak)	2
B00GA35	Vuil, aanslag, verkleuring	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Vervolgschade / Gering effect	
4711.150.80	Vlakke dakafwerking PVC M2 randstroken - 53.00 M2 (A2 Dak)	2
B00GA05	Aangroei van mos of algen	1
	Gering / Hoog (eindstadium) / Plaatselijk (2% - 9%) / Vervolgschade / Gering effect	
B00GA35	Vuil, aanslag, verkleuring	1
	Gering / Laag (beginstadium) / Aanzienlijk (30% - 69%) / Vervolgschade / Gering effect	
5721.112.00	Dakventilator 0,04-0,7m3/s - 2.00 STK (C0 Installatie)	3
	<i>De dakventilatoren hebben hun theoretische levensduur bereikt.</i> <i>Op basis van de cyclus zou deze in 2020 vervangen dienen te worden.</i> <i>bouwjaar 2005</i>	
K14GV02	Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur	3
	Gering / Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Matig effect	
5771.212.00	LBK toevoer 0,6-1,4m3/s - 1.00 STK (C0 Installatie)	2
	<i>Merk: Niet bekend, Type: Niet bekend, Bouwjaar: 2005, Capaciteit: Niet bekend</i>	
K00GV05	Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Matig effect	
6539.200.00	Valbeveiliging - 1.00 POST (A2 Dak)	2
	<i>stk potten</i>	
B00GV05	Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Veiligheid/gezondheid / Gering effect	

d005	plat dak 005	CVO
4710.330.00	Dakrandafwerking zink - 6.00 M1 (A2 Dak)	2
B00GA35	Vuil, aanslag, verkleuring	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Esthetica / Gering effect	
4711.150.00	Vlakke dakafwerking PVC - 10.00 M2 (A2 Dak)	2
B00GA35	Vuil, aanslag, verkleuring	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Vervolgschade / Gering effect	
4711.150.80	Vlakke dakafwerking PVC M2 randstroken - 3.00 M2 (A2 Dak)	2
B00GA05	Aangroei van mos of algen	1
	Gering / Hoog (eindstadium) / Plaatselijk (2% - 9%) / Vervolgschade / Gering effect	
B00GA35	Vuil, aanslag, verkleuring	1
	Gering / Laag (beginstadium) / Aanzienlijk (30% - 69%) / Vervolgschade / Gering effect	

d006	plat dak 006	CVO
3721.221.00	Lichtkoepel rond kunststof <500mm - 33.00 STK (A2 Dak)	2
B00GA05	Aangroei van mos of algen	2
	Gering / Hoog (eindstadium) / Regelmatig (10% - 29%) / Vervolgschade / Gering effect	
4710.330.00	Dakrandafwerking zink - 428.00 M1 (A2 Dak)	2
B00GA35	Vuil, aanslag, verkleuring	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Esthetica / Gering effect	
4710.330.00	Dakrandafwerking zink - 56.00 M1 (A2 Dak)	1
4711.110.70	Vlakke dakafwerking bitumineus M1 randstroken - 140.00 M1 (A2 Dak)	1
4711.120.00	Vlakke dakafwerking vegetatiedak - 785.00 M2 (A2 Dak)	1
4711.150.00	Vlakke dakafwerking PVC - 3,145.00 M2 (A2 Dak)	4
	<i>Het PVC vegetatiedak/schoolpleindak vertoont al vanaf de opening van het gebouw diverse lekkages welke lastig te herstellen zijn. In het gebouw zijn diverse lekkages zichtbaar en ook zijn er op diverse plaatsen gootjes met afvoeren geplaatst. Recent is een deel vervangen.</i> <i>Wij adviseren het restanddeel van dak 006 te vervangen inclusief alle erboven gelegen afwerkingen. Waarvan 3930 m2 vegetatie, 819 m2 betontegel, 617 m2 asfalt, 165 m2 rubber tegel en 200 m2 houten vlonder.</i>	
B00EW15	Lekkage	4
	Ernstig / Hoog (eindstadium) / Regelmatig (10% - 29%) / Vervolgschade / Ernstig effect	
B00GA35	Vuil, aanslag, verkleuring	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Vervolgschade / Gering effect	
4711.150.80	Vlakke dakafwerking PVC M2 randstroken - 95.00 M2 (A2 Dak)	2
B00GA05	Aangroei van mos of algen	1
	Gering / Hoog (eindstadium) / Plaatselijk (2% - 9%) / Vervolgschade / Gering effect	
B00GA35	Vuil, aanslag, verkleuring	1
	Gering / Laag (beginstadium) / Aanzienlijk (30% - 69%) / Vervolgschade / Gering effect	
5721.112.00	Dakventilator 0,04-0,7m3/s - 9.00 STK (C0 Installatie)	3
	<i>De dakventilatoren hebben hun theoretische levensduur bereikt.</i> <i>Op basis van de cyclus zou deze in 2020 vervangen dienen te worden. bouwjaar 2005</i>	
K14GV02	Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur	3
	Gering / Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Matig effect	
5721.113.00	Dakventilator 0,7-1,39m3/s - 5.00 STK (C0 Installatie)	3
	<i>De dakventilatoren hebben hun theoretische levensduur bereikt.</i> <i>Op basis van de cyclus zou deze in 2020 vervangen dienen te worden. bouwjaar 2005</i>	
K14GV02	Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur	3
	Gering / Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Matig effect	
6539.200.00	Valbeveiliging - 1.00 POST (A2 Dak)	2
B00GV05	Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Veiligheid/gezondheid / Gering effect	

g000	gevels algemeen	CVO
3142.100.00	Zonwering algemeen - 183.00 STK (A1 Gevel)	1

g101	gevel 101	CVO
2102.120.00	Spouw wand beton - 1.00 PM (A1 Gevel)	1

2116.190.00	Boeiboord diverse - 123.00 M1 (A1 Gevel)	3
	<i>Het zinken boeideel welke overloopt als afdekking op de trap vertoont aan de rechterzijde van de gevel beschadigingen en scherpe delen. ook vertoont het boeideel bij de entree van de sport enige beschadigingen.</i> <i>Wij adviseren de zinken afdekking te herstellen.</i>	
B00GA35	Vuil, aanslag, verkleuring	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Esthetica / Gering effect	
B00SM24	Beschadiging	2
	Serieus / Hoog (eindstadium) / Plaatselijk (2% - 9%) / Klachten / Ernstig effect	
2810.100.61	Skeletdeel >300mm schilderwerk buiten dekkend - 1.50 M2 (A1 Gevel)	4
	<i>Het schilderwerk op het stalen skeletdeel vertoont veel beschadigingen.</i> <i>Wij adviseren het schilderwerk uit te voeren.</i>	
B11SM01	Beschadiging	4
	Serieus / Hoog (eindstadium) / Aanzienlijk (30% - 69%) / Vervolgschade / Matig effect	
2810.120.00	Skeletdeel staal - 1.00 PM (A1 Gevel)	1
3120.100.70	Raam hang-/sluitwerk algemeen - 20.00 STK (A1 Gevel)	1
3130.100.41	Buitendeur schilderwerk dekkend - 18.00 M2 (A1 Gevel)	4
	<i>De stalen buitendeuren zijn gecoat echter vertonen enige corrosie en beschadigingen.</i> <i>Wij adviseren de deuren na versteviging van het scharnierwerk te schilderen.</i>	
B00GA35	Vuil, aanslag, verkleuring	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Esthetica / Gering effect	
B11EM03	Corrosie	3
	Ernstig / Midden (gevorderd stadium) / Regelmatig (10% - 29%) / Esthetica / Matig effect	
B11SM01	Beschadiging	1
	Serieus / Hoog (eindstadium) / Incidenteel (1%) / Vervolgschade / Gering effect	
3130.100.70	Buitendeur hang-/sluitwerk - 6.00 STK (A1 Gevel)	3
	<i>De scharnieren van de zware stalen deuren vertonen corrosie. 1 scharnier is ooit gebroken en hersteld.</i> <i>Wij adviseren alle deurscharnieren te verstevigen.</i>	
B07EM02	Corrosie (verzinkt) stalen kozijnwerk	3
	Ernstig / Midden (gevorderd stadium) / Regelmatig (10% - 29%) / Veiligheid/gezondheid / Matig effect	
3141.100.51	Kozijnwerk <300mm schilderwerk buiten dekkend - 40.00 M1 (A1 Gevel)	4
	<i>Het staal gecoate kozijnwerk vertoont corrosie.</i> <i>Wij adviseren het kozijnwerk te behandelen tegen verdere corrosie en te schilderen.</i>	
B00GA35	Vuil, aanslag, verkleuring	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Esthetica / Gering effect	
B11EM03	Corrosie	3
	Ernstig / Midden (gevorderd stadium) / Regelmatig (10% - 29%) / Klachten / Matig effect	
B11SM01	Beschadiging	1
	Serieus / Hoog (eindstadium) / Incidenteel (1%) / Vervolgschade / Gering effect	
3141.120.00	Kozijnwerk staal - 30.00 M2 (A1 Gevel)	2
B00GA35	Vuil, aanslag, verkleuring	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Gering effect	
3141.130.00	Kozijnwerk aluminium - 268.00 M2 (A1 Gevel)	3
	<i>De dauerlufing van de aluminium raamkozijnen zijn erg vervuild en zijn slecht te bedienen daar deze niet zijn onderhouden. Ook zijn diverse beglazingsrubbers los geraakt.</i> <i>Wij adviseren alle dauerlufingen te reinigen en gaanbaar te maken. Ook dienen de glasrubbers te worden hersteld. NB de aluminium kozijnen worden nog in 2019 gereinigd.</i>	
B00EW25	Ventilatie onvoldoende	3
	Ernstig / Midden (gevorderd stadium) / Regelmatig (10% - 29%) / Klachten / Matig effect	
3141.290.00	Waterslagen diverse - 115.00 M1 (A1 Gevel)	2

	<i>Op enkele gevels ontbreken de eindkappen van de waterslagen.</i>	
	<i>Wij adviseren de eindkappen rondom het gebouw te herstellen.</i>	
B07SC02	Ontbrekende (onder)delen	2
	Serieus / Hoog (eindstadium) / Plaatselijk (2% - 9%) / Klachten / Matig effect	
3142.321.00	Screen elektrisch <2000mm - 9.00 STK (C0 Installatie)	2
B00SM24	Beschadiging	2
	Serieus / Hoog (eindstadium) / Plaatselijk (2% - 9%) / Klachten / Gering effect	
3142.322.00	Screen elektrisch 2000-3000mm - 29.00 STK (C0 Installatie)	2
B00SM24	Beschadiging	2
	Serieus / Hoog (eindstadium) / Plaatselijk (2% - 9%) / Klachten / Gering effect	
4110.210.00	Gevelafdichting kitvoeg - 8.00 M1 (A1 Gevel)	4
	<i>De kitvoegen sluiten niet meer volledig af.</i>	
	<i>Wij adviseren de kitvoegen te vervangen.</i>	
B00EW05	Afdichting manco	4
	Ernstig / Hoog (eindstadium) / Regelmatig (10% - 29%) / Klachten / Matig effect	
4110.330.00	Gevelafdekking zink - 123.00 M1 (A1 Gevel)	2
B00GA35	Vuil, aanslag, verkleuring	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Esthetica / Gering effect	
4522.190.00	Plafondbekleding diverse - 55.00 M2 (A1 Gevel)	2
	Zink	
B10GA01	Vuil, aanslag, verkleuring	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Esthetica / Gering effect	
6422.100.00	Intercominstallatie algemeen - 1.00 STK (C0 Installatie)	2
	Golmar deurunit	
E12GV01	Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Veiligheid/gezondheid / Gering effect	
6422.100.00	Intercominstallatie algemeen - 1.00 STK (C0 Installatie)	2
	Golmar deurunit	
E12GV01	Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Veiligheid/gezondheid / Gering effect	
9063.320.00	Gevel/plafondarmatuur middelgroot - 2.00 STK (C0 Installatie)	2
E07GV01	Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Gering effect	

g102	gevel 102	CVO
2102.120.00	Spouwwand beton - 1.00 PM (A1 Gevel)	1
2116.190.00	Boeiboord diverse - 76.00 M1 (A1 Gevel)	2
	Zink	
B00GA35	Vuil, aanslag, verkleuring	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Esthetica / Gering effect	
2411.130.00	Rechte steektrap beton - 1.00 STK (A1 Gevel)	1
	<i>De onderste trede van de luie trap op gevel 102 is vrij groot.</i>	
	<i>Wij adviseren het straatwerk hier op te hogen.</i>	
B00SC50	Verzakking niet constructief, ook zetting	1
	Serieus / Midden (gevorderd stadium) / Plaatselijk (2% - 9%) / Veiligheid/gezondheid / Matig effect	
3120.100.70	Raam hang-/sluitwerk algemeen - 17.00 STK (A1 Gevel)	1

3130.100.41	Buitendeur schilderwerk dekkend - 12.00 M2 (A1 Gevel)	4
	<i>De stalen buitendeuren zijn gecoat echter vertonen enige corrosie en beschadigingen.</i>	
	<i>Wij adviseren de deuren na versteviging van het scharnierwerk te schilderen.</i>	
B00GA35	Vuil, aanslag, verkleuring	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Esthetica / Gering effect	
B11EM03	Corrosie	3
	Ernstig / Midden (gevorderd stadium) / Regelmatig (10% - 29%) / Esthetica / Matig effect	
B11SM01	Beschadiging	1
	Serius / Hoog (eindstadium) / Incidenteel (1%) / Vervolgschade / Gering effect	
3130.100.70	Buitendeur hang-/sluitwerk - 4.00 STK (A1 Gevel)	3
	<i>De scharnieren van de zware stalen deuren vertonen corrosie. 1 scharnier is ooit gebroken en hersteld.</i>	
	<i>Wij adviseren alle deurscharnieren te verstevigen.</i>	
B07EM02	Corrosie (verzinkt) stalen kozijnwerk	3
	Ernstig / Midden (gevorderd stadium) / Regelmatig (10% - 29%) / Veiligheid/gezondheid / Matig effect	
3141.100.51	Kozijnwerk <300mm schilderwerk buiten dekkend - 16.00 M1 (A1 Gevel)	4
	<i>Het staal gecoat kozijnwerk vertoont corrosie.</i>	
	<i>Wij adviseren het kozijnwerk te behandelen tegen verdere corrosie en te schilderen.</i>	
B00GA35	Vuil, aanslag, verkleuring	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Esthetica / Gering effect	
B11EM03	Corrosie	3
	Ernstig / Midden (gevorderd stadium) / Regelmatig (10% - 29%) / Klachten / Matig effect	
B11SM01	Beschadiging	1
	Serius / Hoog (eindstadium) / Incidenteel (1%) / Vervolgschade / Gering effect	
3141.120.00	Kozijnwerk staal - 12.00 M2 (A1 Gevel)	2
B00GA35	Vuil, aanslag, verkleuring	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Gering effect	
3141.130.00	Kozijnwerk aluminium - 269.00 M2 (A1 Gevel)	3
	<i>De dauerlftung van de aluminium raamkozijnen zijn erg vervuild en zijn slecht te bedienen daar deze niet zijn onderhouden. Ook zijn diverse beglazingsrubbers los geraakt.</i>	
	<i>Wij adviseren alle dauerlftungen te reinigen en gaanbaar te maken. Ook dienen de glasrubbers te worden hersteld. NB de aluminium kozijnen worden nog in 2019 gereinigd.</i>	
B00EW25	Ventilatie onvoldoende	3
	Ernstig / Midden (gevorderd stadium) / Regelmatig (10% - 29%) / Klachten / Matig effect	
3141.290.00	Waterslagen diverse - 72.00 M1 (A1 Gevel)	1
	<i>Op enkele gevels ontbreken de eindkappen van de waterslagen.</i>	
	<i>Wij adviseren de eindkappen rondom het gebouw te herstellen.</i>	
3142.321.00	Screen elektrisch <2000mm - 1.00 STK (C0 Installatie)	2
B00SM24	Beschadiging	2
	Serius / Hoog (eindstadium) / Plaatselijk (2% - 9%) / Klachten / Gering effect	
3142.322.00	Screen elektrisch 2000-3000mm - 26.00 STK (C0 Installatie)	2
B00SM24	Beschadiging	2
	Serius / Hoog (eindstadium) / Plaatselijk (2% - 9%) / Klachten / Gering effect	
4110.210.00	Gevelafdichting kitvoeg - 13.00 M1 (A1 Gevel)	4
	<i>De kitvoegen sluiten niet meer volledig af.</i>	
	<i>Wij adviseren de kitvoegen te vervangen.</i>	
B00EW05	Afdichting manco	4
	Ernstig / Hoog (eindstadium) / Regelmatig (10% - 29%) / Klachten / Matig effect	
4110.330.00	Gevelafdekking zink - 76.00 M1 (A1 Gevel)	2
B00GA35	Vuil, aanslag, verkleuring	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Esthetica / Gering effect	

4412.140.00	Trapbekleding anti-slip strips - 20.00 TRE (B0 Interieur)	4
	<i>De anti-slip strips van de trap op gevel 102 zijn versleten.</i>	
	<i>Wij adviseren deze te vervangen.</i>	
B00SM72	Slijtage	4
	Serieus / Hoog (eindstadium) / Aanzienlijk (30% - 69%) / Veiligheid/gezondheid / Matig effect	
9063.320.00	Gevel-/plafondarmatuur middelgroot - 2.00 STK (C0 Installatie)	2
E07GV01	Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Gering effect	

g201	gevel 201	CVO
2102.120.00	Spouwwand beton - 1.00 PM (A1 Gevel)	1
2116.190.00	Boeiboord diverse - 60.00 M1 (A1 Gevel)	2
	Zink	
B00GA35	Vuil, aanslag, verkleuring	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Esthetica / Gering effect	
3120.100.70	Raam hang-/sluitwerk algemeen - 6.00 STK (A1 Gevel)	1
3130.100.41	Buitendeur schilderwerk dekkend - 10.00 M2 (A1 Gevel)	4
	<i>De stalen buitendeuren zijn gecoat echter vertonen enige corrosie en beschadigingen.</i>	
	<i>Wij adviseren de deuren na versteviging van het scharnierwerk te schilderen.</i>	
B00GA35	Vuil, aanslag, verkleuring	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Esthetica / Gering effect	
B11EM03	Corrosie	3
	Ernstig / Midden (gevorderd stadium) / Regelmatig (10% - 29%) / Esthetica / Matig effect	
B11SM01	Beschadiging	1
	Serieus / Hoog (eindstadium) / Incidenteel (1%) / Vervolgschade / Gering effect	
3130.100.70	Buitendeur hang-/sluitwerk - 5.00 STK (A1 Gevel)	3
	<i>De scharnieren van de zware stalen deuren vertonen corrosie. 1 scharnier is ooit gebroken en hersteld.</i>	
	<i>Wij adviseren alle deurscharnieren te verstevigen.</i>	
B07EM02	Corrosie (verzinkt) stalen kozijnwerk	3
	Ernstig / Midden (gevorderd stadium) / Regelmatig (10% - 29%) / Veiligheid/gezondheid / Matig effect	
3141.100.51	Kozijnwerk <300mm schilderwerk buiten dekkend - 40.00 M1 (A1 Gevel)	4
	<i>Het staal gecoate kozijnwerk vertoont corrosie.</i>	
	<i>Wij adviseren het kozijnwerk te behandelen tegen verdere corrosie en te schilderen.</i>	
B00GA35	Vuil, aanslag, verkleuring	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Esthetica / Gering effect	
B11EM03	Corrosie	3
	Ernstig / Midden (gevorderd stadium) / Regelmatig (10% - 29%) / Klachten / Matig effect	
B11SM01	Beschadiging	1
	Serieus / Hoog (eindstadium) / Incidenteel (1%) / Vervolgschade / Gering effect	
3141.120.00	Kozijnwerk staal - 30.00 M2 (A1 Gevel)	2
B00GA35	Vuil, aanslag, verkleuring	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Gering effect	
3141.130.00	Kozijnwerk aluminium - 108.00 M2 (A1 Gevel)	3
	<i>De dauerlftung van de aluminium raamkozijnen zijn erg vervuild en zijn slecht te bedienen daar deze niet zijn onderhouden. Ook zijn diverse beglazingrubbers los geraakt.</i>	
	<i>Wij adviseren alle dauerlftungen te reinigen en gaanbaar te maken. Ook dienen de glasrubbers te worden hersteld. NB de aluminium kozijnen worden nog in 2019 gereinigd.</i>	
B00EW25	Ventilatie onvoldoende	3
	Ernstig / Midden (gevorderd stadium) / Regelmatig (10% - 29%) / Klachten / Matig effect	

3141.290.00	Waterslagen diverse - 50.00 M1 (A1 Gevel)	2
	<i>Zink</i>	
B07GA02	Vuil, aanslag, verkleuring	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Esthetica / Gering effect	
3142.321.00	Screen elektrisch <2000mm - 2.00 STK (C0 Installatie)	2
B00SM24	Beschadiging	2
	Serius / Hoog (eindstadium) / Plaatselijk (2% - 9%) / Klachten / Gering effect	
3142.322.00	Screen elektrisch 2000-3000mm - 9.00 STK (C0 Installatie)	2
B00SM24	Beschadiging	2
	Serius / Hoog (eindstadium) / Plaatselijk (2% - 9%) / Klachten / Gering effect	
4110.210.00	Gevelafdichting kitvoeg - 13.00 M1 (A1 Gevel)	4
	<i>De kitvoegen sluiten niet meer volledig af.</i>	
	<i>Wij adviseren de kitvoegen te vervangen.</i>	
B00EW05	Afdichting manco	4
	Ernstig / Hoog (eindstadium) / Regelmatig (10% - 29%) / Klachten / Matig effect	
4110.330.00	Gevelafdekking zink - 60.00 M1 (A1 Gevel)	2
B00GA35	Vuil, aanslag, verkleuring	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Esthetica / Gering effect	
6422.100.00	Intercominstallatie algemeen - 1.00 STK (C0 Installatie)	2
	<i>Golmar deurunit</i>	
E12GV01	Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Veiligheid/gezondheid / Gering effect	
6431.112.00	CCTV camera dome - 1.00 STK (C0 Installatie)	2
E00GV05	Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Veiligheid/gezondheid / Gering effect	
9063.320.00	Gevel-/plafondarmatuur middelgroot - 4.00 STK (C0 Installatie)	2
E07GV01	Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Gering effect	

g301	gevel 301	CVO
2102.120.00	Spouwwand beton - 1.00 PM (A1 Gevel)	1
2116.190.00	Boeiboord diverse - 91.00 M1 (A1 Gevel)	2
	<i>Zink</i>	
B00GA35	Vuil, aanslag, verkleuring	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Esthetica / Gering effect	
3120.100.70	Raam hang-/sluitwerk algemeen - 22.00 STK (A1 Gevel)	1
3130.100.41	Buitendeur schilderwerk dekkend - 12.00 M2 (A1 Gevel)	4
	<i>De stalen buitendeuren zijn gecoat echter vertonen enige corrosie en beschadigingen.</i>	
	<i>Wij adviseren de deuren na versteviging van het scharnierwerk te schilderen.</i>	
B00GA35	Vuil, aanslag, verkleuring	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Esthetica / Gering effect	
B11EM03	Corrosie	3
	Ernstig / Midden (gevoerd stadium) / Regelmatig (10% - 29%) / Esthetica / Matig effect	
B11SM01	Beschadiging	1
	Serius / Hoog (eindstadium) / Incidenteel (1%) / Vervolgschade / Gering effect	
3130.100.70	Buitendeur hang-/sluitwerk - 4.00 STK (A1 Gevel)	3
	<i>De scharnieren van de zware stalen deuren vertonen corrosie. 1 scharnier is ooit gebroken en hersteld.</i>	
	<i>Wij adviseren alle deurscharnieren te verstevigen.</i>	
B07EM02	Corrosie (verzinkt) stalen kozijnwerk	3
	Ernstig / Midden (gevoerd stadium) / Regelmatig (10% - 29%) / Veiligheid/gezondheid / Matig effect	

3141.100.51	Kozijnwerk <300mm schilderwerk buiten dekkend - 16.00 M1 (A1 Gevel)	4
	<i>Het staal gecoate kozijnwerk vertoont corrosie.</i>	
	<i>Wij adviseren het kozijnwerk te behandelen tegen verdere corrosie en te schilderen.</i>	
B00GA35	Vuil, aanslag, verkleuring	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Esthetica / Gering effect	
B11EM03	Corrosie	3
	Ernstig / Midden (gevorderd stadium) / Regelmatig (10% - 29%) / Klachten / Matig effect	
B11SM01	Beschadiging	1
	Serius / Hoog (eindstadium) / Incidenteel (1%) / Vervolgschade / Gering effect	
3141.120.00	Kozijnwerk staal - 12.00 M2 (A1 Gevel)	2
B00GA35	Vuil, aanslag, verkleuring	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Gering effect	
3141.130.00	Kozijnwerk aluminium - 204.00 M2 (A1 Gevel)	3
	<i>De dauerlftung van de aluminium raamkozijnen zijn erg vervuild en zijn slecht te bedienen daar deze niet zijn onderhouden. Ook zijn diverse beglazingsrubbers los geraakt.</i>	
	<i>Wij adviseren alle dauerlftungen te reinigen en gaanbaar te maken. Ook dienen de glasrubbers te worden hersteld. NB de aluminium kozijnen worden nog in 2019 gereinigd.</i>	
B00EW25	Ventilatie onvoldoende	3
	Ernstig / Midden (gevorderd stadium) / Regelmatig (10% - 29%) / Klachten / Matig effect	
3141.290.00	Waterslagen diverse - 85.00 M1 (A1 Gevel)	1
	<i>Op enkele gevels ontbreken de eindkappen van de waterslagen.</i>	
	<i>Wij adviseren de eindkappen rondom het gebouw te herstellen.</i>	
3142.322.00	Screen elektrisch 2000-3000mm - 30.00 STK (C0 Installatie)	2
B00SM24	Beschadiging	2
	Serius / Hoog (eindstadium) / Plaatselijk (2% - 9%) / Klachten / Gering effect	
4110.330.00	Gevelafdekking zink - 91.00 M1 (A1 Gevel)	2
B00GA35	Vuil, aanslag, verkleuring	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Esthetica / Gering effect	
4112.160.00	Gevelbekleding kunststof - 5.00 M2 (A1 Gevel)	3
B00GA35	Vuil, aanslag, verkleuring	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Gering effect	
B00SM24	Beschadiging	2
	Serius / Hoog (eindstadium) / Plaatselijk (2% - 9%) / Vervolgschade / Gering effect	
4522.190.00	Plafondbekleding diverse - 78.00 M2 (A1 Gevel)	2
	<i>Zink</i>	
B10GA01	Vuil, aanslag, verkleuring	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Esthetica / Gering effect	
6431.112.00	CCTV camera dome - 2.00 STK (C0 Installatie)	2
E00GV05	Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Veiligheid/gezondheid / Gering effect	
9063.320.00	Gevel/plafondarmatuur middelgroot - 2.00 STK (C0 Installatie)	2
E07GV01	Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Gering effect	

g302	gevel 302	CVO
3130.100.70	Buitendeur hang-/sluitwerk - 4.00 STK (A1 Gevel)	1
4112.100.41	Gevelbekleding schilderwerk dekkend - 248.00 M2 (A1 Gevel)	2
B00GA35	Vuil, aanslag, verkleuring	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Esthetica / Gering effect	
B00SM20	Barsten	1
	Serius / Hoog (eindstadium) / Incidenteel (1%) / Vervolgschade / Gering effect	
4112.110.00	Gevelbekleding hout - 248.00 M2 (A1 Gevel)	1
6431.112.00	CCTV camera dome - 1.00 STK (C0 Installatie)	2
E00GV05	Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Veiligheid/gezondheid / Gering effect	
9063.230.00	Terreinverlichting gevelstraler - 1.00 STK (C0 Installatie)	2
E07GV01	Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Veiligheid/gezondheid / Gering effect	

g303	gevel 303	CVO
2102.120.00	Spouwwand beton - 1.00 PM (A1 Gevel)	1
2116.190.00	Boeiboord diverse - 80.00 M1 (A1 Gevel)	2
	Zink	
B00GA35	Vuil, aanslag, verkleuring	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Esthetica / Gering effect	
3120.100.70	Raam hang-/sluitwerk algemeen - 8.00 STK (A1 Gevel)	1
3130.100.41	Buitendeur schilderwerk dekkend - 24.00 M2 (A1 Gevel)	4
	<i>De stalen buitendeuren zijn gecoat echter vertonen enige corrosie en beschadigingen.</i>	
	<i>Wij adviseren de deuren na versteviging van het scharnierwerk te schilderen.</i>	
B00GA35	Vuil, aanslag, verkleuring	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Esthetica / Gering effect	
B11EM03	Corrosie	3
	Ernstig / Midden (gevorderd stadium) / Regelmatig (10% - 29%) / Esthetica / Matig effect	
B11SM01	Beschadiging	1
	Serius / Hoog (eindstadium) / Incidenteel (1%) / Vervolgschade / Gering effect	
3130.100.70	Buitendeur hang-/sluitwerk - 8.00 STK (A1 Gevel)	3
	<i>De scharnieren van de zware stalen deuren vertonen corrosie. 1 scharnier is ooit gebroken en hersteld.</i>	
	<i>Wij adviseren alle deurscharnieren te verstevigen.</i>	
B07EM02	Corrosie (verzinkt) stalen kozijnwerk	3
	Ernstig / Midden (gevorderd stadium) / Regelmatig (10% - 29%) / Veiligheid/gezondheid / Matig effect	
3141.100.51	Kozijnwerk <300mm schilderwerk buiten dekkend - 56.00 M1 (A1 Gevel)	4
	<i>Het staal gecoate kozijnwerk vertoont corrosie.</i>	
	<i>Wij adviseren het kozijnwerk te behandelen tegen verdere corrosie en te schilderen.</i>	
B00GA35	Vuil, aanslag, verkleuring	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Esthetica / Gering effect	
B11EM03	Corrosie	3
	Ernstig / Midden (gevorderd stadium) / Regelmatig (10% - 29%) / Klachten / Matig effect	
B11SM01	Beschadiging	1
	Serius / Hoog (eindstadium) / Incidenteel (1%) / Vervolgschade / Gering effect	
3141.120.00	Kozijnwerk staal - 66.00 M2 (A1 Gevel)	2
B00GA35	Vuil, aanslag, verkleuring	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Gering effect	

3141.130.00	Kozijnwerk aluminium - 221.00 M2 (A1 Gevel)	3
	<i>De dauerlftung van de aluminium raamkozijnen zijn erg vervuild en zijn slecht te bedienen daar deze niet zijn onderhouden. Ook zijn diverse beglazingsrubbers los geraakt.</i> <i>Wij adviseren alle dauerlftungen te reinigen en gaanbaar te maken. Ook dienen de glasrubbers te worden hersteld. NB de aluminium kozijnen worden nog in 2019 gereinigd.</i>	
B00EW25	Ventilatie onvoldoende	3
	Ernstig / Midden (gevorderd stadium) / Regelmatig (10% - 29%) / Klachten / Matig effect	
3141.290.00	Waterslagen diverse - 72.00 M1 (A1 Gevel)	2
	Zink	
B07GA02	Vuil, aanslag, verkleuring	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Esthetica / Gering effect	
3142.311.00	Screen handbediend <2000mm - 6.00 STK (A1 Gevel)	2
B00SM24	Beschadiging	2
	Serieus / Hoog (eindstadium) / Plaatselijk (2% - 9%) / Klachten / Gering effect	
3142.321.00	Screen elektrisch <2000mm - 4.00 STK (C0 Installatie)	2
B00SM24	Beschadiging	2
	Serieus / Hoog (eindstadium) / Plaatselijk (2% - 9%) / Klachten / Gering effect	
3142.322.00	Screen elektrisch 2000-3000mm - 14.00 STK (C0 Installatie)	2
B00SM24	Beschadiging	2
	Serieus / Hoog (eindstadium) / Plaatselijk (2% - 9%) / Klachten / Gering effect	
4110.330.00	Gevelafdekking zink - 80.00 M1 (A1 Gevel)	2
B00GA35	Vuil, aanslag, verkleuring	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Esthetica / Gering effect	
6431.112.00	CCTV camera dome - 1.00 STK (C0 Installatie)	2
E00GV05	Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Veiligheid/gezondheid / Gering effect	
9063.320.00	Gevel/plafondarmatuur middelgroot - 2.00 STK (C0 Installatie)	2
E07GV01	Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Gering effect	

g401	gevel 401	CVO
2102.120.00	Spouw wand beton - 1.00 PM (A1 Gevel)	1
2116.190.00	Boeiboord diverse - 38.00 M1 (A1 Gevel)	2
	Zink	
B00GA35	Vuil, aanslag, verkleuring	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Esthetica / Gering effect	
3120.100.70	Raam hang-/sluitwerk algemeen - 5.00 STK (A1 Gevel)	1
3130.100.41	Buitendeur schilderwerk dekkend - 12.00 M2 (A1 Gevel)	4
	<i>De stalen buitendeuren zijn gecoat echter vertonen enige corrosie en beschadigingen.</i> <i>Wij adviseren de deuren na versteviging van het scharnierwerk te schilderen.</i>	
B00GA35	Vuil, aanslag, verkleuring	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Esthetica / Gering effect	
B11EM03	Corrosie	3
	Ernstig / Midden (gevorderd stadium) / Regelmatig (10% - 29%) / Esthetica / Matig effect	
B11SM01	Beschadiging	1
	Serieus / Hoog (eindstadium) / Incidenteel (1%) / Vervolgschade / Gering effect	
3130.100.70	Buitendeur hang-/sluitwerk - 4.00 STK (A1 Gevel)	3
	<i>De scharnieren van de zware stalen deuren vertonen corrosie. 1 scharnier is ooit gebroken en hersteld.</i> <i>Wij adviseren alle deurscharnieren te verstevigen.</i>	
B07EM02	Corrosie (verzinkt) stalen kozijnwerk	3
	Ernstig / Midden (gevorderd stadium) / Regelmatig (10% - 29%) / Veiligheid/gezondheid / Matig effect	

3141.100.51	Kozijnwerk <300mm schilderwerk buiten dekkend - 16.00 M1 (A1 Gevel)	4
	<i>Het staal gecoate kozijnwerk vertoont corrosie.</i>	
	<i>Wij adviseren het kozijnwerk te behandelen tegen verdere corrosie en te schilderen.</i>	
B00GA35	Vuil, aanslag, verkleuring	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Esthetica / Gering effect	
B11EM03	Corrosie	3
	Ernstig / Midden (gevorderd stadium) / Regelmatig (10% - 29%) / Klachten / Matig effect	
B11SM01	Beschadiging	1
	Serius / Hoog (eindstadium) / Incidenteel (1%) / Vervolgschade / Gering effect	
3141.120.00	Kozijnwerk staal - 12.00 M2 (A1 Gevel)	2
B00GA35	Vuil, aanslag, verkleuring	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Gering effect	
3141.130.00	Kozijnwerk aluminium - 78.00 M2 (A1 Gevel)	3
	<i>De dauerlftung van de aluminium raamkozijnen zijn erg vervuild en zijn slecht te bedienen daar deze niet zijn onderhouden. Ook zijn diverse beglazingsrubbers los geraakt.</i>	
	<i>Wij adviseren alle dauerlftungen te reinigen en gaanbaar te maken. Ook dienen de glasrubbers te worden hersteld. NB de aluminium kozijnen worden nog in 2019 gereinigd.</i>	
B00EW25	Ventilatie onvoldoende	3
	Ernstig / Midden (gevorderd stadium) / Regelmatig (10% - 29%) / Klachten / Matig effect	
3141.290.00	Waterslagen diverse - 26.00 M1 (A1 Gevel)	1
	<i>Op enkele gevels ontbreken de eindkappen van de waterslagen.</i>	
	<i>Wij adviseren de eindkappen rondom het gebouw te herstellen.</i>	
3142.321.00	Screen elektrisch <2000mm - 2.00 STK (C0 Installatie)	2
B00SM24	Beschadiging	2
	Serius / Hoog (eindstadium) / Plaatselijk (2% - 9%) / Klachten / Gering effect	
3142.322.00	Screen elektrisch 2000-3000mm - 8.00 STK (C0 Installatie)	2
B00SM24	Beschadiging	2
	Serius / Hoog (eindstadium) / Plaatselijk (2% - 9%) / Klachten / Gering effect	
4110.210.00	Gevelafdichting kitvoeg - 10.00 M1 (A1 Gevel)	4
	<i>De kitvoegen sluiten niet meer volledig af.</i>	
	<i>Wij adviseren de kitvoegen te vervangen.</i>	
B00EW05	Afdichting manco	4
	Ernstig / Hoog (eindstadium) / Regelmatig (10% - 29%) / Klachten / Matig effect	
4110.330.00	Gevelafdekking zink - 38.00 M1 (A1 Gevel)	2
B00GA35	Vuil, aanslag, verkleuring	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Esthetica / Gering effect	
6431.112.00	CCTV camera dome - 1.00 STK (C0 Installatie)	2
E00GV05	Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Veiligheid/gezondheid / Gering effect	
9063.320.00	Gevel/plafondarmatuur middelgroot - 2.00 STK (C0 Installatie)	2
E07GV01	Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Gering effect	
g501	dakgevel 501	CVO
3120.100.70	Raam hang-/sluitwerk algemeen - 12.00 STK (A1 Gevel)	1

3130.100.41	Buitendeur schilderwerk dekkend - 6.00 M2 (A1 Gevel)	4
	<i>De stalen buitendeuren zijn gecoat echter vertonen enige corrosie en beschadigingen.</i>	
	<i>Wij adviseren de deuren na versteviging van het scharnierwerk te schilderen.</i>	
B00GA35	Vuil, aanslag, verkleuring	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Esthetica / Gering effect	
B11EM03	Corrosie	3
	Ernstig / Midden (gevorderd stadium) / Regelmatig (10% - 29%) / Esthetica / Matig effect	
B11SM01	Beschadiging	1
	Serieus / Hoog (eindstadium) / Incidenteel (1%) / Vervolgschade / Gering effect	
3130.100.70	Buitendeur hang-/sluitwerk - 4.00 STK (A1 Gevel)	1
3130.100.70	Buitendeur hang-/sluitwerk - 2.00 STK (A1 Gevel)	3
	<i>De scharnieren van de zware stalen deuren vertonen corrosie. 1 scharnier is ooit gebroken en hersteld.</i>	
	<i>Wij adviseren alle deurscharnieren te verstevigen.</i>	
B07EM02	Corrosie (verzinkt) stalen kozijnwerk	3
	Ernstig / Midden (gevorderd stadium) / Regelmatig (10% - 29%) / Veiligheid/gezondheid / Matig effect	
3141.100.51	Kozijnwerk <300mm schilderwerk buiten dekkend - 7.00 M1 (A1 Gevel)	4
	<i>Het staal gecoate kozijnwerk vertoont corrosie.</i>	
	<i>Wij adviseren het kozijnwerk te behandelen tegen verdere corrosie en te schilderen.</i>	
B00GA35	Vuil, aanslag, verkleuring	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Esthetica / Gering effect	
B11EM03	Corrosie	3
	Ernstig / Midden (gevorderd stadium) / Regelmatig (10% - 29%) / Klachten / Matig effect	
B11SM01	Beschadiging	1
	Serieus / Hoog (eindstadium) / Incidenteel (1%) / Vervolgschade / Gering effect	
3141.120.00	Kozijnwerk staal - 5.00 M2 (A1 Gevel)	2
B00GA35	Vuil, aanslag, verkleuring	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Gering effect	
3141.130.00	Kozijnwerk aluminium - 112.00 M2 (A1 Gevel)	3
	<i>De dauerlufing van de aluminium raamkozijnen zijn erg vervuild en zijn slecht te bedienen daar deze niet zijn onderhouden. Ook zijn diverse beglazingsrubbers los geraakt.</i>	
	<i>Wij adviseren alle dauerlufingen te reinigen en gaanbaar te maken. Ook dienen de glasrubbers te worden hersteld. NB de aluminium kozijnen worden nog in 2019 gereinigd.</i>	
B00EW25	Ventilatie onvoldoende	3
	Ernstig / Midden (gevorderd stadium) / Regelmatig (10% - 29%) / Klachten / Matig effect	
3142.322.00	Screen elektrisch 2000-3000mm - 12.00 STK (C0 Installatie)	2
	<i>De geleiderailen van veel zonweringen op de dakgevels zitten los of zijn beschadigd.</i>	
	<i>Wij adviseren de zonwering te herstellen.</i>	
B00SM24	Beschadiging	2
	Serieus / Hoog (eindstadium) / Plaatselijk (2% - 9%) / Klachten / Gering effect	
4112.100.41	Gevelbekleding schilderwerk dekkend - 371.00 M2 (A1 Gevel)	2
B00GA35	Vuil, aanslag, verkleuring	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Esthetica / Gering effect	
B00SM20	Barsten	1
	Serieus / Hoog (eindstadium) / Incidenteel (1%) / Vervolgschade / Gering effect	
4112.110.00	Gevelbekleding hout - 371.00 M2 (A1 Gevel)	1
4112.130.00	Gevelbekleding aluminium - 21.00 M2 (A1 Gevel)	2
B00GA35	Vuil, aanslag, verkleuring	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Esthetica / Gering effect	
B08GA01	Aangroei van mos of algen	1
	Gering / Hoog (eindstadium) / Incidenteel (1%) / Vervolgschade / Gering effect	

6431.112.00	CCTV camera dome - 1.00 STK (C0 Installatie)	2
E00GV05	Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Veiligheid/gezondheid / Gering effect	
9063.320.00	Gevel/plafondarmatuur middelgroot - 1.00 STK (C0 Installatie)	2
E07GV01	Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Gering effect	

g502	dakgevel 502	CVO
3120.100.70	Raam hang-/sluitwerk algemeen - 8.00 STK (A1 Gevel)	1
3130.100.70	Buitendeur hang-/sluitwerk - 2.00 STK (A1 Gevel)	3
	<i>De scharnieren van de zware stalen deuren vertonen corrosie. 1 scharnier is ooit gebroken en hersteld.</i> <i>Wij adviseren alle deurscharnieren te verstevigen.</i>	
B07EM02	Corrosie (verzinkt) stalen kozijnwerk	3
	Ernstig / Midden (gevoerd stadium) / Regelmatig (10% - 29%) / Veiligheid/gezondheid / Matig effect	
3130.100.70	Buitendeur hang-/sluitwerk - 2.00 STK (A1 Gevel)	1
3141.100.51	Kozijnwerk <300mm schilderwerk buiten dekkend - 7.00 M1 (A1 Gevel)	4
	<i>Het staal gecoate kozijnwerk vertoont corrosie.</i> <i>Wij adviseren het kozijnwerk te behandelen tegen verdere corrosie en te schilderen.</i>	
B00GA35	Vuil, aanslag, verkleuring	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Esthetica / Gering effect	
B11EM03	Corrosie	3
	Ernstig / Midden (gevoerd stadium) / Regelmatig (10% - 29%) / Klachten / Matig effect	
B11SM01	Beschadiging	1
	Serius / Hoog (eindstadium) / Incidenteel (1%) / Vervolgschade / Gering effect	
3141.120.00	Kozijnwerk staal - 5.00 M2 (A1 Gevel)	2
B00GA35	Vuil, aanslag, verkleuring	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Gering effect	
3141.130.00	Kozijnwerk aluminium - 68.00 M2 (A1 Gevel)	3
	<i>De dauerlftung van de aluminium raamkozijnen zijn erg vervuild en zijn slecht te bedienen daar deze niet zijn onderhouden. Ook zijn diverse beglazingsrubbers los geraakt.</i> <i>Wij adviseren alle dauerlftungen te reinigen en gaambaar te maken. Ook dienen de glasrubbers te worden hersteld. NB de aluminium kozijnen worden nog in 2019 gereinigd.</i>	
B00EW25	Ventilatie onvoldoende	3
	Ernstig / Midden (gevoerd stadium) / Regelmatig (10% - 29%) / Klachten / Matig effect	
3142.322.00	Screen elektrisch 2000-3000mm - 8.00 STK (C0 Installatie)	2
	<i>De geleiderailen van veel zonweringen op de dakgevels zitten los of zijn beschadigd.</i> <i>Wij adviseren de zonwering te herstellen.</i>	
B00SM24	Beschadiging	2
	Serius / Hoog (eindstadium) / Plaatselijk (2% - 9%) / Klachten / Gering effect	
4112.100.41	Gevelbekleding schilderwerk dekkend - 294.00 M2 (A1 Gevel)	2
B00GA35	Vuil, aanslag, verkleuring	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Esthetica / Gering effect	
B00SM20	Barsten	1
	Serius / Hoog (eindstadium) / Incidenteel (1%) / Vervolgschade / Gering effect	
4112.110.00	Gevelbekleding hout - 294.00 M2 (A1 Gevel)	1
	<i>Ter plaatse van dakgevels 502 en 503 zijn loszittende houten delen in de houten gevelbekleding waargenomen.</i> <i>Wij adviseren deze gevelbekleding op korte termijn te herstellen.</i>	

4112.130.00	Gevelbekleding aluminium - 13.00 M2 (A1 Gevel)	2
B00GA35	Vuil, aanslag, verkleuring	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Esthetica / Gering effect	
B08GA01	Aangroei van mos of algen	1
	Gering / Hoog (eindstadium) / Incidenteel (1%) / Vervolgschade / Gering effect	
6431.112.00	CCTV camera dome - 1.00 STK (C0 Installatie)	2
E00GV05	Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Veiligheid/gezondheid / Gering effect	
9063.320.00	Gevel/plafondarmatuur middelgroot - 1.00 STK (C0 Installatie)	2
E07GV01	Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Gering effect	

g503	dakgevel 503	CVO
3120.100.70	Raam hang-/sluitwerk algemeen - 12.00 STK (A1 Gevel)	1
3141.130.00	Kozijnwerk aluminium - 38.00 M2 (A1 Gevel)	2
B00EW05	Afdichting manco	2
	Ernstig / Hoog (eindstadium) / Incidenteel (1%) / Klachten / Gering effect	
B00GA05	Aangroei van mos of algen	1
	Gering / Hoog (eindstadium) / Incidenteel (1%) / Vervolgschade / Gering effect	
B00GA35	Vuil, aanslag, verkleuring	1
	Gering / Laag (beginstadium) / Regelmatig (10% - 29%) / Esthetica / Gering effect	
3141.400.00	Beglazing algemeen - 1.00 PM (A1 Gevel)	3
	<i>De glazenwand in gevel 503 zit los.</i>	
	<i>Wij adviseren de glazen wand te herstellen.</i>	
B00EC25	Verankering manco	3
	Ernstig / Midden (gevorderd stadium) / Regelmatig (10% - 29%) / Veiligheid/gezondheid / Matig effect	
4112.100.41	Gevelbekleding schilderwerk dekkend - 264.00 M2 (A1 Gevel)	2
B00GA35	Vuil, aanslag, verkleuring	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Esthetica / Gering effect	
B00SM20	Barsten	1
	Serius / Hoog (eindstadium) / Incidenteel (1%) / Vervolgschade / Gering effect	
4112.110.00	Gevelbekleding hout - 264.00 M2 (A1 Gevel)	1
6522.400.00	Elektrische deuropener - 24.00 STK (C0 Installatie)	3
	<i>raamopeners</i>	
E00GV10	Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur	3
	Gering / Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Gering effect	

g504	dakgevel 504	CVO
3120.100.70	Raam hang-/sluitwerk algemeen - 13.00 STK (A1 Gevel)	1
3130.100.70	Buitendeur hang-/sluitwerk - 3.00 STK (A1 Gevel)	1
3130.100.70	Buitendeur hang-/sluitwerk - 2.00 STK (A1 Gevel)	3
	<i>De scharnieren van de zware stalen deuren vertonen corrosie. 1 scharnier is ooit gebroken en hersteld.</i> <i>Wij adviseren alle deurscharnieren te verstevigen.</i>	
B07EM02	Corrosie (verzinkt) stalen kozijnwerk	3
	Ernstig / Midden (gevorderd stadium) / Regelmatig (10% - 29%) / Veiligheid/gezondheid / Matig effect	
3141.100.51	Kozijnwerk <300mm schilderwerk buiten dekkend - 7.00 M1 (A1 Gevel)	4
	<i>Het staal gecoate kozijnwerk vertoont corrosie.</i> <i>Wij adviseren het kozijnwerk te behandelen tegen verdere corrosie en te schilderen.</i>	
B00GA35	Vuil, aanslag, verkleuring	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Esthetica / Gering effect	
B11EM03	Corrosie	3
	Ernstig / Midden (gevorderd stadium) / Regelmatig (10% - 29%) / Klachten / Matig effect	
B11SM01	Beschadiging	1
	Serieus / Hoog (eindstadium) / Incidenteel (1%) / Vervolgschade / Gering effect	
3141.120.00	Kozijnwerk staal - 5.00 M2 (A1 Gevel)	2
B00GA35	Vuil, aanslag, verkleuring	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Gering effect	
3141.130.00	Kozijnwerk aluminium - 125.00 M2 (A1 Gevel)	3
	<i>De dauerlufing van de aluminium raamkozijnen zijn erg vervuild en zijn slecht te bedienen daar deze niet zijn onderhouden. Ook zijn diverse beglazingsrubbers los geraakt.</i> <i>Wij adviseren alle dauerlufingen te reinigen en gaambaar te maken. Ook dienen de glasrubbers te worden hersteld. NB de aluminium kozijnen worden nog in 2019 gereinigd.</i>	
B00EW25	Ventilatie onvoldoende	3
	Ernstig / Midden (gevorderd stadium) / Regelmatig (10% - 29%) / Klachten / Matig effect	
3142.322.00	Screen elektrisch 2000-3000mm - 12.00 STK (C0 Installatie)	2
	<i>De geleiderailen van veel zonweringen op de dakgevels zitten los of zijn beschadigd.</i> <i>Wij adviseren de zonwering te herstellen.</i>	
B00SM24	Beschadiging	2
	Serieus / Hoog (eindstadium) / Plaatselijk (2% - 9%) / Klachten / Gering effect	
4112.100.41	Gevelbekleding schilderwerk dekkend - 358.00 M2 (A1 Gevel)	2
B00GA35	Vuil, aanslag, verkleuring	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Esthetica / Gering effect	
B00SM20	Barsten	1
	Serieus / Hoog (eindstadium) / Incidenteel (1%) / Vervolgschade / Gering effect	
4112.110.00	Gevelbekleding hout - 358.00 M2 (A1 Gevel)	1
4112.130.00	Gevelbekleding aluminium - 24.00 M2 (A1 Gevel)	2
B00GA35	Vuil, aanslag, verkleuring	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Esthetica / Gering effect	
B08GA01	Aangroei van mos of algen	1
	Gering / Hoog (eindstadium) / Incidenteel (1%) / Vervolgschade / Gering effect	
6431.112.00	CCTV camera dome - 1.00 STK (C0 Installatie)	2
E00GV05	Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Veiligheid/gezondheid / Gering effect	
9063.320.00	Gevel/plafondarmatuur middelgroot - 1.00 STK (C0 Installatie)	2
E07GV01	Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Gering effect	

g505	dakgevel 505	CVO
4112.130.00	Gevelbekleding aluminium - 44.00 M2 (A1 Gevel)	2
B00GA35	Vuil, aanslag, verkleuring	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Esthetica / Gering effect	
B08GA01	Aangroei van mos of algen	1
	Gering / Hoog (eindstadium) / Incidenteel (1%) / Vervolgschade / Gering effect	
9063.320.00	Gevel-/plafondarmatuur middelgroot - 1.00 STK (C0 Installatie)	2
E07GV01	Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Gering effect	

g601	gevel 601	CVO
2116.190.00	Boeiboord diverse - 43.00 M1 (A1 Gevel)	2
	Zink	
B00GA35	Vuil, aanslag, verkleuring	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Esthetica / Gering effect	
3130.100.41	Buitendeur schilderwerk dekkend - 6.00 M2 (A1 Gevel)	4
	<i>De stalen buitendeuren zijn gecoat echter vertonen enige corrosie en beschadigingen.</i>	
	<i>Wij adviseren de deuren na versteviging van het scharnierwerk te schilderen.</i>	
B00GA35	Vuil, aanslag, verkleuring	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Esthetica / Gering effect	
B11EM03	Corrosie	3
	Ernstig / Midden (gevorderd stadium) / Regelmatig (10% - 29%) / Esthetica / Matig effect	
B11SM01	Beschadiging	1
	Serius / Hoog (eindstadium) / Incidenteel (1%) / Vervolgschade / Gering effect	
3130.100.70	Buitendeur hang-/sluitwerk - 2.00 STK (A1 Gevel)	3
	<i>De scharnieren van de zware stalen deuren vertonen corrosie. 1 scharnier is ooit gebroken en hersteld.</i>	
	<i>Wij adviseren alle deurscharnieren te verstevigen.</i>	
B07EM02	Corrosie (verzinkt) stalen kozijnwerk	3
	Ernstig / Midden (gevorderd stadium) / Regelmatig (10% - 29%) / Veiligheid/gezondheid / Matig effect	
3141.100.51	Kozijnwerk <300mm schilderwerk buiten dekkend - 9.00 M1 (A1 Gevel)	4
	<i>Het staal gecoate kozijnwerk vertoont corrosie.</i>	
	<i>Wij adviseren het kozijnwerk te behandelen tegen verdere corrosie en te schilderen.</i>	
B00GA35	Vuil, aanslag, verkleuring	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Esthetica / Gering effect	
B11EM03	Corrosie	3
	Ernstig / Midden (gevorderd stadium) / Regelmatig (10% - 29%) / Klachten / Matig effect	
B11SM01	Beschadiging	1
	Serius / Hoog (eindstadium) / Incidenteel (1%) / Vervolgschade / Gering effect	
3141.120.00	Kozijnwerk staal - 5.00 M2 (A1 Gevel)	2
B00GA35	Vuil, aanslag, verkleuring	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Gering effect	
3141.130.00	Kozijnwerk aluminium - 135.00 M2 (A1 Gevel)	4
	<i>Op gevel 601 bevinden zich 2 kapotte ramen.</i>	
	<i>Wij adviseren deze te vervangen.</i>	
B00EM05	Breuk	3
	Ernstig / Hoog (eindstadium) / Plaatselijk (2% - 9%) / Klachten / Matig effect	
B00EW25	Ventilatie onvoldoende	3
	Ernstig / Midden (gevorderd stadium) / Regelmatig (10% - 29%) / Klachten / Matig effect	
3142.313.00	Screen handbediend 3000-4000mm - 2.00 STK (A1 Gevel)	2
B00SM24	Beschadiging	2
	Serius / Hoog (eindstadium) / Plaatselijk (2% - 9%) / Klachten / Gering effect	
3142.322.00	Screen elektrisch 2000-3000mm - 7.00 STK (C0 Installatie)	1
4110.330.00	Gevelafdekking zink - 43.00 M1 (A1 Gevel)	2
B00GA35	Vuil, aanslag, verkleuring	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Esthetica / Gering effect	
9063.320.00	Gevel-/plafondarmatuur middelgroot - 3.00 STK (C0 Installatie)	2
E07GV01	Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Gering effect	

i000	installaties algemeen	CVO
0000.120.00	Dagelijks onderhoud/klachten installatie - 8,266.00 BVO (C0 Installatie)	1
0000.312.00	Inspectie NEN3140 - 8,266.00 BVO (C0 Installatie)	1
0000.331.00	Keuring gasinstallatie SCIOS - 1.00 POST (C0 Installatie)	1
	<i>scoop 9 2019 uitvoeren</i>	
0000.360.00	Legionella preventie - 1.00 POST (C0 Installatie)	1
5610.100.00	Leiding cv incl. verwarminglichaam+appendage - 1.00 PM (C0 Installatie)	2
	<i>Enkele convectoren zijn beschadigd door corrosie of door vandalisme.</i>	
	<i>Wij adviseren de beschadigde convectoren te herstellen.</i>	
K00SC10	Beschadiging	1
	Serieus / Hoog (eindstadium) / Incidenteel (1%) / Vervolgschade / Matig effect	
K05EM01	Corrosie	1
	Ernstig / Midden (gevorderd stadium) / Incidenteel (1%) / Vervolgschade / Matig effect	
5771.120.00	Luchtbehandeling luchtornamenten - 1.00 PM (C0 Installatie)	3
	<i>De luchtornamenten in alle delen van het gebouw zijn ernstig vervuild.</i>	
	<i>Wij adviseren de luchtornamenten te reinigen.</i>	
K00GO75	Vervuiling	3
	Gering / Hoog (eindstadium) / Aanzienlijk (30% - 69%) / Veiligheid/gezondheid / Matig effect	
6151.111.00	Laagspanning hoofdverdeelinrichting <10 groepen - 1.00 STK (C0 Installatie)	1
	<i>Merk: Eaton, Type: Niet bekend, Bouwjaar: 2005, Capaciteit: 6 groepen</i>	
	<i>normale groepen</i>	
6151.114.00	Laagspanning hoofdverdeelinrichting 20-30 groepen - 1.00 STK (C0 Installatie)	1
	<i>Merk: Eaton, Type: Niet bekend, Bouwjaar: 2005, Capaciteit: 22 groepen</i>	
	<i>4 hoofdgroepen + 21 normale groepen</i>	
6431.112.00	CCTV camera dome - 2.00 STK (C0 Installatie)	2
E00GV05	Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Veiligheid/gezondheid / Gering effect	
6511.110.00	Brandmeldinstallatie centrale - 1.00 STK (C0 Installatie)	3
	<i>Merk: ADT, Type: Minerva MX4000, Bouwjaar: 2005, Capaciteit: Niet bekend</i>	
	<i>De brandmeld- en inbraakinstallatie hebben de theoretische levensduur bereikt.</i>	
	<i>Op basis van de cyclus zou deze in 2020 vervangen dienen te zijn geweest.</i>	
E00GV10	Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur	3
	Gering / Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (70% - 100%) / Veiligheid/gezondheid / Matig effect	
6521.410.00	Inbraaksignalering centrale algemeen - 1.00 STK (C0 Installatie)	3
	<i>De brandmeld- en inbraakinstallatie hebben de theoretische levensduur bereikt.</i>	
	<i>Op basis van de cyclus zou deze in 2020 vervangen dienen te zijn geweest.</i>	
E00GV10	Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur	3
	Gering / Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (70% - 100%) / Veiligheid/gezondheid / Matig effect	

i000-1	technische ruimten optimist bg	CVO
5121.123.00	Atmosferische gasketel staand HR 100-200kW - 1.00 STK (C0 Installatie)	3
	<i>Merk: Buderus, Type: Logana Plus GB 302-120, Bouwjaar: 2005, Capaciteit: 117 KW</i>	
	<i>in 2019 scios keuring</i>	
K02GV02	Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur	3
	Gering / Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Matig effect	
5121.123.00	Atmosferische gasketel staand HR 100-200kW - 1.00 STK (C0 Installatie)	3
	<i>Merk: Buderus, Type: Logana Plus GB 302-120, Bouwjaar: 2005, Capaciteit: 117 KW</i>	
	<i>in 2019 scios keuring</i>	
K02GV02	Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur	3
	Gering / Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Matig effect	

5610.312.00	Circulatiepomp warmtedistributie STD DN25 - 1.00 STK (C0 Installatie)	3
	<i>Een deel van de cv-installatie heeft de theoretische levensduur bereikt. Het betreft hier de kleinere ketels en diverse oudere pompen regelkleppen en frequentieregelaars. De regelkast is recent gerenoveerd.</i> <i>Op basis van de cyclus zou deze in 2020 vervangen dienen te worden.</i> <i>bouwjaar 2005</i>	
K07GV02	Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur	3
	Gering / Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Matig effect	
5610.313.00	Circulatiepomp warmtedistributie STD DN32 - 2.00 STK (C0 Installatie)	3
	<i>Een deel van de cv-installatie heeft de theoretische levensduur bereikt. Het betreft hier de kleinere ketels en diverse oudere pompen regelkleppen en frequentieregelaars. De regelkast is recent gerenoveerd.</i> <i>Op basis van de cyclus zou deze in 2020 vervangen dienen te worden.</i> <i>bouwjaar 2005</i>	
K07GV02	Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur	3
	Gering / Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Matig effect	
5610.322.00	Circulatiepomp warmtedistributie TRG DN25 - 1.00 STK (C0 Installatie)	1
	<i>bouwjaar 2012/2013</i>	
5610.325.00	Circulatiepomp warmtedistributie TRG DN50 - 1.00 STK (C0 Installatie)	3
	<i>Een deel van de cv-installatie heeft de theoretische levensduur bereikt. Het betreft hier de kleinere ketels en diverse oudere pompen regelkleppen en frequentieregelaars. De regelkast is recent gerenoveerd.</i> <i>Op basis van de cyclus zou deze in 2020 vervangen dienen te worden.</i> <i>bouwjaar 2002</i>	
K07GV02	Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur	3
	Gering / Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Matig effect	
5610.411.00	Expansievat cv-installatie 18-25 liter - 2.00 STK (C0 Installatie)	3
	<i>Een deel van de cv-installatie heeft de theoretische levensduur bereikt. Het betreft hier de kleinere ketels en diverse oudere pompen regelkleppen en frequentieregelaars. De regelkast is recent gerenoveerd.</i> <i>Op basis van de cyclus zou deze in 2020 vervangen dienen te worden.</i> <i>bouwjaar 2005</i>	
K06GV02	Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur	3
	Gering / Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Matig effect	
5610.413.00	Expansievat cv-installatie 80 liter - 1.00 STK (C0 Installatie)	3
	<i>Een deel van de cv-installatie heeft de theoretische levensduur bereikt. Het betreft hier de kleinere ketels en diverse oudere pompen regelkleppen en frequentieregelaars. De regelkast is recent gerenoveerd.</i> <i>Op basis van de cyclus zou deze in 2020 vervangen dienen te worden.</i> <i>bouwjaar 2005</i>	
K06GV02	Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur	3
	Gering / Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Matig effect	
5610.511.00	Regelklep/stelmotor warmtedistributie <DN25 - 1.00 STK (C0 Installatie)	3
	<i>Een deel van de cv-installatie heeft de theoretische levensduur bereikt. Het betreft hier de kleinere ketels en diverse oudere pompen regelkleppen en frequentieregelaars. De regelkast is recent gerenoveerd.</i> <i>Op basis van de cyclus zou deze in 2020 vervangen dienen te worden.</i> <i>bouwjaar 2005</i>	
K16GV02	Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur	3
	Gering / Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Matig effect	
5610.515.00	Regelklep/stelmotor warmtedistributie DN50 - 1.00 STK (C0 Installatie)	3
	<i>Een deel van de cv-installatie heeft de theoretische levensduur bereikt. Het betreft hier de kleinere ketels en diverse oudere pompen regelkleppen en frequentieregelaars. De regelkast is recent gerenoveerd.</i> <i>Op basis van de cyclus zou deze in 2020 vervangen dienen te worden.</i> <i>bouwjaar 2005</i>	
K16GV02	Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur	3
	Gering / Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Matig effect	
5771.412.00	LBK afvoer 0,6-1,4m3/s - 1.00 STK (C0 Installatie)	2
	<i>Merk: GEA, Type: ATP1506IVBV, Bouwjaar: 2004, Capaciteit: 2630 m3/h</i>	

	LBK05	
K00GV05	Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Matig effect	
5820.100.00	Centrale regelkast klimaat algemeen - 1.00 STK (C0 Installatie)	2
	Merk: Siemens, Type: Onbekend, Bouwjaar: 2005, Capaciteit: 21 F	
	RK4 21 fase + 5 + 7 modules (modules nieuwer)	
K17GV01	Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Gering effect	
5820.100.73	Frequentieregelaar algemeen - 1.00 STK (C0 Installatie)	3
	Merk: Danfoss, Type: VLT 6000 HVAC, Bouwjaar: 2005, Capaciteit: 2.2 kVA	
	Een deel van de cv-installatie heeft de theoretische levensduur bereikt. Het betreft hier de kleinere ketels en diverse oudere pompen regelkleppen en frequentieregelaars. De regelkast is recent gerenoveerd.	
	Op basis van de cyclus zou deze in 2020 vervangen dienen te worden.	
	AV11 bouwjaar 2005	
K17GV02	Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur	3
	Gering / Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Matig effect	
5820.100.73	Frequentieregelaar algemeen - 1.00 STK (C0 Installatie)	3
	Merk: Danfoss, Type: VLT 6000 HVAC, Bouwjaar: 2005, Capaciteit: 2.2 kVA	
	Een deel van de cv-installatie heeft de theoretische levensduur bereikt. Het betreft hier de kleinere ketels en diverse oudere pompen regelkleppen en frequentieregelaars. De regelkast is recent gerenoveerd.	
	Op basis van de cyclus zou deze in 2020 vervangen dienen te worden.	
	AV12 bouwjaar 2005	
K17GV02	Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur	3
	Gering / Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Matig effect	
5820.100.73	Frequentieregelaar algemeen - 1.00 STK (C0 Installatie)	3
	Merk: Danfoss, Type: VLT 6000 HVAC, Bouwjaar: 2005, Capaciteit: 2.2 kVA	
	Een deel van de cv-installatie heeft de theoretische levensduur bereikt. Het betreft hier de kleinere ketels en diverse oudere pompen regelkleppen en frequentieregelaars. De regelkast is recent gerenoveerd.	
	Op basis van de cyclus zou deze in 2020 vervangen dienen te worden.	
	AV13 bouwjaar 2005	
K17GV02	Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur	3
	Gering / Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Matig effect	
5820.100.73	Frequentieregelaar algemeen - 1.00 STK (C0 Installatie)	3
	Merk: Danfoss, Type: VLT 6000 HVAC, Bouwjaar: 2005, Capaciteit: 2.2 kVA	
	Een deel van de cv-installatie heeft de theoretische levensduur bereikt. Het betreft hier de kleinere ketels en diverse oudere pompen regelkleppen en frequentieregelaars. De regelkast is recent gerenoveerd.	
	Op basis van de cyclus zou deze in 2020 vervangen dienen te worden.	
	AV14 bouwjaar 2005	
K17GV02	Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur	3
	Gering / Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Matig effect	

i000-2	technische ruimten gemeente bg	CVO
5121.123.00	Atmosferische gasketel staand HR 100-200kW - 1.00 STK (C0 Installatie)	3
	Merk: Buderus, Type: Logana Plus GB 302-120, Bouwjaar: 2005, Capaciteit: 117 KW	
	in 2019 scios keuring	
K02GV02	Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur	3
	Gering / Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Matig effect	
5121.142.00	Atmosferische gasketel wand HR 25-50kW - 1.00 STK (C0 Installatie)	1
	Merk: Klimax, Type: 2 HR 42 CW6-005, Bouwjaar: 2014, Capaciteit: 37.5 kW	
5320.202.00	Pomp warm-tapwaterinstallatie DN20 - 1.00 STK (C0 Installatie)	1
	bouwjaar 2013	
5322.103.00	Voorraadboiler indirect verwarmd 500 liter - 1.00 STK (C0 Installatie)	1
	Merk: Itho van der Beijl, Type: OLB-300, Bouwjaar: 2014, Capaciteit: 300 L	

5610.312.00	Circulatiepomp warmtedistributie STD DN25 - 1.00 STK (C0 Installatie)	3
	<i>Een deel van de cv-installatie heeft de theoretische levensduur bereikt. Het betreft hier de kleinere ketels en diverse oudere pompen regelkleppen en frequentieregelaars. De regelkast is recent gerenoveerd.</i> <i>Op basis van de cyclus zou deze in 2020 vervangen dienen te worden.</i> <i>bouwjaar 2005</i>	
K07GV02	Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur	3
	Gering / Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Matig effect	
5610.313.00	Circulatiepomp warmtedistributie STD DN32 - 1.00 STK (C0 Installatie)	3
	<i>Een deel van de cv-installatie heeft de theoretische levensduur bereikt. Het betreft hier de kleinere ketels en diverse oudere pompen regelkleppen en frequentieregelaars. De regelkast is recent gerenoveerd.</i> <i>Op basis van de cyclus zou deze in 2020 vervangen dienen te worden.</i> <i>bouwjaar 2005</i>	
K07GV02	Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur	3
	Gering / Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Matig effect	
5610.322.00	Circulatiepomp warmtedistributie TRG DN25 - 1.00 STK (C0 Installatie)	3
	<i>bouwjaar 2007</i>	
K07GV02	Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur	3
	Gering / Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Matig effect	
5610.322.00	Circulatiepomp warmtedistributie TRG DN25 - 1.00 STK (C0 Installatie)	1
	<i>bouwjaar 2014</i>	
5610.411.00	Expansievat cv-installatie 18-25 liter - 1.00 STK (C0 Installatie)	3
	<i>Een deel van de cv-installatie heeft de theoretische levensduur bereikt. Het betreft hier de kleinere ketels en diverse oudere pompen regelkleppen en frequentieregelaars. De regelkast is recent gerenoveerd.</i> <i>Op basis van de cyclus zou deze in 2020 vervangen dienen te worden.</i> <i>bouwjaar 2005</i>	
K06GV02	Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur	3
	Gering / Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Matig effect	
5610.413.00	Expansievat cv-installatie 80 liter - 1.00 STK (C0 Installatie)	3
	<i>Een deel van de cv-installatie heeft de theoretische levensduur bereikt. Het betreft hier de kleinere ketels en diverse oudere pompen regelkleppen en frequentieregelaars. De regelkast is recent gerenoveerd.</i> <i>Op basis van de cyclus zou deze in 2020 vervangen dienen te worden.</i> <i>bouwjaar 2005</i>	
K06GV02	Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur	3
	Gering / Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Matig effect	
5610.513.00	Regelklep/stelmotor warmtedistributie DN32 - 2.00 STK (C0 Installatie)	3
	<i>Een deel van de cv-installatie heeft de theoretische levensduur bereikt. Het betreft hier de kleinere ketels en diverse oudere pompen regelkleppen en frequentieregelaars. De regelkast is recent gerenoveerd.</i> <i>Op basis van de cyclus zou deze in 2020 vervangen dienen te worden.</i> <i>bouwjaar 2005</i>	
K16GV02	Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur	3
	Gering / Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Matig effect	
5731.200.00	Boxventilator - 1.00 STK (C0 Installatie)	2
	<i>Merk: Stork, Type: Onbekend, Bouwjaar: 2005, Capaciteit: Onbekend</i>	
K14GV01	Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Matig effect	
5820.100.00	Centrale regelkast klimaat algemeen - 1.00 STK (C0 Installatie)	2
	<i>Merk: Siemens, Type: Onbekend, Bouwjaar: 2005, Capaciteit: 21 F</i>	
	<i>RK3 16 fase + 3 + 5 modules (modules nieuwer)</i>	
K17GV01	Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Gering effect	

i000-4	technische ruimten groene eiland bg	CVO
--------	-------------------------------------	-----

5121.122.00	Atmosferische gasketel staand HR 20-100kW - 1.00 STK (C0 Installatie)	3
	<i>Merk: Buderus, Type: Logana Plus GB 302-80, Bouwjaar: 2005, Capaciteit: 78.2 kW</i>	
K02GV02	Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur	3
	Gering / Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Matig effect	
5610.312.00	Circulatiepomp warmtedistributie STD DN25 - 2.00 STK (C0 Installatie)	3
	<i>Een deel van de cv-installatie heeft de theoretische levensduur bereikt. Het betreft hier de kleinere ketels en diverse oudere pompen regelkleppen en frequentieregelaars. De regelkast is recent gerenoveerd.</i>	
	<i>Op basis van de cyclus zou deze in 2020 vervangen dienen te worden. bouwjaar 2005</i>	
K07GV02	Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur	3
	Gering / Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Matig effect	
5610.322.00	Circulatiepomp warmtedistributie TRG DN25 - 1.00 STK (C0 Installatie)	1
	<i>bouwjaar 2012/2013</i>	
5610.411.00	Expansievat cv-installatie 18-25 liter - 1.00 STK (C0 Installatie)	3
	<i>Een deel van de cv-installatie heeft de theoretische levensduur bereikt. Het betreft hier de kleinere ketels en diverse oudere pompen regelkleppen en frequentieregelaars. De regelkast is recent gerenoveerd.</i>	
	<i>Op basis van de cyclus zou deze in 2020 vervangen dienen te worden. bouwjaar 2005</i>	
K06GV02	Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur	3
	Gering / Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Matig effect	
5610.413.00	Expansievat cv-installatie 80 liter - 1.00 STK (C0 Installatie)	3
	<i>Een deel van de cv-installatie heeft de theoretische levensduur bereikt. Het betreft hier de kleinere ketels en diverse oudere pompen regelkleppen en frequentieregelaars. De regelkast is recent gerenoveerd.</i>	
	<i>Op basis van de cyclus zou deze in 2020 vervangen dienen te worden. bouwjaar 2005</i>	
K06GV02	Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur	3
	Gering / Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Matig effect	
5610.511.00	Regelklep/stelmotor warmtedistributie <DN25 - 2.00 STK (C0 Installatie)	3
	<i>Een deel van de cv-installatie heeft de theoretische levensduur bereikt. Het betreft hier de kleinere ketels en diverse oudere pompen regelkleppen en frequentieregelaars. De regelkast is recent gerenoveerd.</i>	
	<i>Op basis van de cyclus zou deze in 2020 vervangen dienen te worden. bouwjaar 2005</i>	
K16GV02	Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur	3
	Gering / Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Matig effect	
5771.511.00	WTW installatie balansventilator <0,6m3/s - 1.00 STK (C0 Installatie)	2
	<i>Merk: Exhausto, Type: Vex 3.5-4-1MPR EVR37-3V, Bouwjaar: 2005, Capaciteit: Onbekend</i>	
	<i>inclusief verwarming</i>	
K00GV05	Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Matig effect	
5820.100.00	Centrale regelkast klimaat algemeen - 1.00 STK (C0 Installatie)	2
	<i>Merk: Siemens, Type: Onbekend, Bouwjaar: 2005, Capaciteit: 21 F</i>	
	<i>RK2 22 fase + 4 + 5 modules (modules nieuwer)</i>	
K17GV01	Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Gering effect	
5820.100.73	Frequentieregelaar algemeen - 1.00 STK (C0 Installatie)	3
	<i>Merk: Danfoss, Type: VLT 6000 HVAC, Bouwjaar: 2005, Capaciteit: 2.2 kVA</i>	
	<i>Een deel van de cv-installatie heeft de theoretische levensduur bereikt. Het betreft hier de kleinere ketels en diverse oudere pompen regelkleppen en frequentieregelaars. De regelkast is recent gerenoveerd.</i>	
	<i>Op basis van de cyclus zou deze in 2020 vervangen dienen te worden. AV11 bouwjaar 2005</i>	
K17GV02	Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur	3
	Gering / Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Matig effect	
5820.100.73	Frequentieregelaar algemeen - 1.00 STK (C0 Installatie)	3

	<i>Merk: Danfoss, Type: VLT 6000 HVAC, Bouwjaar: 2005, Capaciteit: 2.2 kVA</i>	
	<i>Een deel van de cv-installatie heeft de theoretische levensduur bereikt. Het betreft hier de kleinere ketels en diverse oudere pompen regelkleppen en frequentieregelaars. De regelkast is recent gerenoveerd.</i>	
	<i>Op basis van de cyclus zou deze in 2020 vervangen dienen te worden.</i>	
	<i>AV14 bouwjaar 2005</i>	
K17GV02	Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur	3
	Gering / Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Matig effect	
5820.100.73	Frequentieregelaar algemeen - 1.00 STK (C0 Installatie)	3
	<i>Merk: Danfoss, Type: VLT 6000 HVAC, Bouwjaar: 2005, Capaciteit: 2.2 kVA</i>	
	<i>Een deel van de cv-installatie heeft de theoretische levensduur bereikt. Het betreft hier de kleinere ketels en diverse oudere pompen regelkleppen en frequentieregelaars. De regelkast is recent gerenoveerd.</i>	
	<i>Op basis van de cyclus zou deze in 2020 vervangen dienen te worden.</i>	
	<i>AV13 bouwjaar 2005</i>	
K17GV02	Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur	3
	Gering / Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Matig effect	

i000-5	technische ruimten montessori bg	CVO
5121.122.00	Atmosferische gasketel staand HR 20-100kW - 1.00 STK (C0 Installatie)	3
	<i>Merk: Buderus, Type: Logana Plus GB 302-80, Bouwjaar: 2005, Capaciteit: 78.2 kW</i>	
K02GV02	Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur	3
	Gering / Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Matig effect	
5121.122.00	Atmosferische gasketel staand HR 20-100kW - 1.00 STK (C0 Installatie)	3
	<i>Merk: Buderus, Type: Logana Plus GB 302-80, Bouwjaar: 2005, Capaciteit: 78.2 kW</i>	
K02GV02	Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur	3
	Gering / Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Matig effect	
5610.311.00	Circulatiepomp warmtredistributie STD DN20 - 1.00 STK (C0 Installatie)	3
	<i>Een deel van de cv-installatie heeft de theoretische levensduur bereikt. Het betreft hier de kleinere ketels en diverse oudere pompen regelkleppen en frequentieregelaars. De regelkast is recent gerenoveerd.</i>	
	<i>Op basis van de cyclus zou deze in 2020 vervangen dienen te worden.</i>	
	<i>bouwjaar 2005</i>	
K07GV02	Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur	3
	Gering / Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Matig effect	
5610.312.00	Circulatiepomp warmtredistributie STD DN25 - 2.00 STK (C0 Installatie)	3
	<i>Een deel van de cv-installatie heeft de theoretische levensduur bereikt. Het betreft hier de kleinere ketels en diverse oudere pompen regelkleppen en frequentieregelaars. De regelkast is recent gerenoveerd.</i>	
	<i>Op basis van de cyclus zou deze in 2020 vervangen dienen te worden.</i>	
	<i>bouwjaar 2005</i>	
K07GV02	Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur	3
	Gering / Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Matig effect	
5610.322.00	Circulatiepomp warmtredistributie TRG DN25 - 1.00 STK (C0 Installatie)	3
	<i>Een deel van de cv-installatie heeft de theoretische levensduur bereikt. Het betreft hier de kleinere ketels en diverse oudere pompen regelkleppen en frequentieregelaars. De regelkast is recent gerenoveerd.</i>	
	<i>Op basis van de cyclus zou deze in 2020 vervangen dienen te worden.</i>	
	<i>bouwjaar 2005</i>	
K07GV02	Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur	3
	Gering / Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Matig effect	
5610.324.00	Circulatiepomp warmtredistributie TRG DN40 - 1.00 STK (C0 Installatie)	3
	<i>Een deel van de cv-installatie heeft de theoretische levensduur bereikt. Het betreft hier de kleinere ketels en diverse oudere pompen regelkleppen en frequentieregelaars. De regelkast is recent gerenoveerd.</i>	
	<i>Op basis van de cyclus zou deze in 2020 vervangen dienen te worden.</i>	
	<i>bouwjaar 2005</i>	
K07GV02	Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur	3
	Gering / Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Matig effect	

5610.411.00	Expansievat cv-installatie 18-25 liter - 2.00 STK (C0 Installatie)	3
	<i>Een deel van de cv-installatie heeft de theoretische levensduur bereikt. Het betreft hier de kleinere ketels en diverse oudere pompen regelkleppen en frequentieregelaars. De regelkast is recent gerenoveerd.</i> <i>Op basis van de cyclus zou deze in 2020 vervangen dienen te worden.</i> <i>bouwjaar 2005</i>	
K06GV02	Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur	3
	Gering / Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Matig effect	
5610.413.00	Expansievat cv-installatie 80 liter - 1.00 STK (C0 Installatie)	3
	<i>Een deel van de cv-installatie heeft de theoretische levensduur bereikt. Het betreft hier de kleinere ketels en diverse oudere pompen regelkleppen en frequentieregelaars. De regelkast is recent gerenoveerd.</i> <i>Op basis van de cyclus zou deze in 2020 vervangen dienen te worden.</i> <i>bouwjaar 2005</i>	
K06GV02	Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur	3
	Gering / Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Matig effect	
5610.511.00	Regelklep/stelmotor warmtedistributie <DN25 - 1.00 STK (C0 Installatie)	3
	<i>Een deel van de cv-installatie heeft de theoretische levensduur bereikt. Het betreft hier de kleinere ketels en diverse oudere pompen regelkleppen en frequentieregelaars. De regelkast is recent gerenoveerd.</i> <i>Op basis van de cyclus zou deze in 2020 vervangen dienen te worden.</i> <i>bouwjaar 2005</i>	
K16GV02	Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur	3
	Gering / Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Matig effect	
5610.514.00	Regelklep/stelmotor warmtedistributie DN40 - 1.00 STK (C0 Installatie)	3
	<i>Een deel van de cv-installatie heeft de theoretische levensduur bereikt. Het betreft hier de kleinere ketels en diverse oudere pompen regelkleppen en frequentieregelaars. De regelkast is recent gerenoveerd.</i> <i>Op basis van de cyclus zou deze in 2020 vervangen dienen te worden.</i> <i>bouwjaar 2005</i>	
K16GV02	Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur	3
	Gering / Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Matig effect	
5771.321.00	LBK toevoer V + WTW <0,6m ³ /s - 1.00 STK (C0 Installatie)	2
	Merk: Gea, Type: ATP10.05IBBV, Bouwjaar: 2005, Capaciteit: 1500 m ³ /h	
K00GV05	Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Matig effect	
5771.451.00	LBK afvoer + WTW <0,6m ³ /s - 1.00 STK (C0 Installatie)	2
	Merk: Gea, Type: ATP10.05IBBV, Bouwjaar: 2005, Capaciteit: 1000 m ³ /h	
K00GV05	Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Matig effect	
5771.511.00	WTW installatie balansventilator <0,6m ³ /s - 1.00 STK (C0 Installatie)	2
	Merk: Exhausto, Type: Vex 3.5-4-1MPR EVR37-3E, Bouwjaar: 2005, Capaciteit: Onbekend inclusief verwarming	
K00GV05	Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Matig effect	
5820.100.00	Centrale regelkast klimaat algemeen - 1.00 STK (C0 Installatie)	2
	Merk: Siemens, Type: Onbekend, Bouwjaar: 2005, Capaciteit: 21 F RK1 17 fase + 4 + 5 modules (modules nieuwer)	
K17GV01	Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Gering effect	
5820.100.73	Frequentieregelaar algemeen - 1.00 STK (C0 Installatie)	3
	Merk: Danfoss, Type: VLT 6000 HVAC, Bouwjaar: 2005, Capaciteit: 2.2 kVA	
	<i>Een deel van de cv-installatie heeft de theoretische levensduur bereikt. Het betreft hier de kleinere ketels en diverse oudere pompen regelkleppen en frequentieregelaars. De regelkast is recent gerenoveerd.</i> <i>Op basis van de cyclus zou deze in 2020 vervangen dienen te worden.</i> <i>AV14 bouwjaar 2005</i>	

K17GV02	Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur	3
	Gering / Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Matig effect	
5820.100.73	Frequentieregelaar algemeen - 1.00 STK (C0 Installatie)	3
	Merk: Danfoss, Type: VLT 6000 HVAC, Bouwjaar: 2005, Capaciteit: 2.2 kVA	
	Een deel van de cv-installatie heeft de theoretische levensduur bereikt. Het betreft hier de kleinere ketels en diverse oudere pompen regelkleppen en frequentieregelaars. De regelkast is recent gerenoveerd.	
	Op basis van de cyclus zou deze in 2020 vervangen dienen te worden. AV11 bouwjaar 2005	
K17GV02	Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur	3
	Gering / Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Matig effect	

i002-1	technische ruimten optimist v2	CVO
5121.143.00	Atmosferische gasketel wand HR 50-80kW - 1.00 STK (C0 Installatie)	3
	Merk: Nefit, Type: Ecomline, Bouwjaar: 2005, Capaciteit: 61.2 kW	
K02GV02	Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur	3
	Gering / Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Matig effect	
5610.322.00	Circulatiepomp warmtedistributie TRG DN25 - 1.00 STK (C0 Installatie)	1
	bouwjaar 2013	
5610.412.00	Expansievat cv-installatie 35-50 liter - 1.00 STK (C0 Installatie)	3
	Een deel van de cv-installatie heeft de theoretische levensduur bereikt. Het betreft hier de kleinere ketels en diverse oudere pompen regelkleppen en frequentieregelaars. De regelkast is recent gerenoveerd.	
	Op basis van de cyclus zou deze in 2020 vervangen dienen te worden. bouwjaar 2005	
K06GV02	Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur	3
	Gering / Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Matig effect	
5820.100.00	Centrale regelkast klimaat algemeen - 1.00 STK (C0 Installatie)	2
	Merk: Siemens, Type: Onbekend, Bouwjaar: 2005, Capaciteit: 21 F	
	RK7 5 fase + 2 + 2 modules (modules nieuwer)	
K17GV01	Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Gering effect	
5820.100.73	Frequentieregelaar algemeen - 1.00 STK (C0 Installatie)	3
	Merk: Danfoss, Type: VLT 6000 HVAC, Bouwjaar: 2005, Capaciteit: 2.2 kVA	
	Een deel van de cv-installatie heeft de theoretische levensduur bereikt. Het betreft hier de kleinere ketels en diverse oudere pompen regelkleppen en frequentieregelaars. De regelkast is recent gerenoveerd.	
	Op basis van de cyclus zou deze in 2020 vervangen dienen te worden. AV18 bouwjaar 2005	
K17GV02	Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur	3
	Gering / Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Matig effect	

i002-5	technische ruimten montessori v2	CVO
5121.143.00	Atmosferische gasketel wand HR 50-80kW - 1.00 STK (C0 Installatie)	3
	<i>Merk: Nefit, Type: Ecomline, Bouwjaar: 2005, Capaciteit: 61.2 kW</i>	
K02GV02	Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur	3
	Gering / Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Matig effect	
5610.322.00	Circulatiepomp warmtedistributie TRG DN25 - 1.00 STK (C0 Installatie)	3
	<i>Een deel van de cv-installatie heeft de theoretische levensduur bereikt. Het betreft hier de kleinere ketels en diverse oudere pompen regelkleppen en frequentieregelaars. De regelkast is recent gerenoveerd.</i>	
	<i>Op basis van de cyclus zou deze in 2020 vervangen dienen te worden.</i> <i>bouwjaar 2005</i>	
K07GV02	Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur	3
	Gering / Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Matig effect	
5610.412.00	Expansievat cv-installatie 35-50 liter - 1.00 STK (C0 Installatie)	3
	<i>Een deel van de cv-installatie heeft de theoretische levensduur bereikt. Het betreft hier de kleinere ketels en diverse oudere pompen regelkleppen en frequentieregelaars. De regelkast is recent gerenoveerd.</i>	
	<i>Op basis van de cyclus zou deze in 2020 vervangen dienen te worden.</i> <i>bouwjaar 2005</i>	
K06GV02	Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur	3
	Gering / Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Matig effect	
5820.100.00	Centrale regelkast klimaat algemeen - 1.00 STK (C0 Installatie)	2
	<i>Merk: Siemens, Type: Onbekend, Bouwjaar: 2005, Capaciteit: 21 F</i>	
	<i>RK5 5 fase + 2 + 2 modules (modules nieuwer)</i>	
K17GV01	Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Gering effect	
5820.100.73	Frequentieregelaar algemeen - 1.00 STK (C0 Installatie)	3
	<i>Merk: Danfoss, Type: VLT 6000 HVAC, Bouwjaar: 2005, Capaciteit: 2.2 kVA</i>	
	<i>Een deel van de cv-installatie heeft de theoretische levensduur bereikt. Het betreft hier de kleinere ketels en diverse oudere pompen regelkleppen en frequentieregelaars. De regelkast is recent gerenoveerd.</i>	
	<i>Op basis van de cyclus zou deze in 2020 vervangen dienen te worden.</i> <i>AV18 bouwjaar 2005</i>	
K17GV02	Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur	3
	Gering / Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Matig effect	

i002-6	technische ruimten prof. van gilzen v2	CVO
5121.142.00	Atmosferische gasketel wand HR 25-50kW - 1.00 STK (C0 Installatie)	3
	<i>Merk: Nefit, Type: Ecomline HR30, Bouwjaar: 2005, Capaciteit: Onbekend</i>	
K02GV02	Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur	3
	Gering / Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Matig effect	
5610.322.00	Circulatiepomp warmtedistributie TRG DN25 - 1.00 STK (C0 Installatie)	3
	<i>Een deel van de cv-installatie heeft de theoretische levensduur bereikt. Het betreft hier de kleinere ketels en diverse oudere pompen regelkleppen en frequentieregelaars. De regelkast is recent gerenoveerd.</i>	
	<i>Op basis van de cyclus zou deze in 2020 vervangen dienen te worden. bouwjaar 2005</i>	
K07GV02	Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur	3
	Gering / Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Matig effect	
5610.411.00	Expansievat cv-installatie 18-25 liter - 1.00 STK (C0 Installatie)	3
	<i>Een deel van de cv-installatie heeft de theoretische levensduur bereikt. Het betreft hier de kleinere ketels en diverse oudere pompen regelkleppen en frequentieregelaars. De regelkast is recent gerenoveerd.</i>	
	<i>Op basis van de cyclus zou deze in 2020 vervangen dienen te worden. bouwjaar 2005</i>	
K06GV02	Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur	3
	Gering / Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Matig effect	
5820.100.00	Centrale regelkast klimaat algemeen - 1.00 STK (C0 Installatie)	2
	<i>Merk: Siemens, Type: Onbekend, Bouwjaar: 2005, Capaciteit: 21 F</i>	
	<i>RK6 5 fase + 2 + 2 modules (modules nieuwer)</i>	
K17GV01	Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Gering effect	
5820.100.73	Frequentieregelaar algemeen - 1.00 STK (C0 Installatie)	3
	<i>Merk: Danfoss, Type: VLT 6000 HVAC, Bouwjaar: 2005, Capaciteit: 2.2 kVA</i>	
	<i>Een deel van de cv-installatie heeft de theoretische levensduur bereikt. Het betreft hier de kleinere ketels en diverse oudere pompen regelkleppen en frequentieregelaars. De regelkast is recent gerenoveerd.</i>	
	<i>Op basis van de cyclus zou deze in 2020 vervangen dienen te worden. AV18 bouwjaar 2005</i>	
K17GV02	Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur	3
	Gering / Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Matig effect	

I001	personenlift 001	CVO
6611.100.00	Elektrische lift algemeen - 1.00 STK (C0 Installatie)	1
	<i>Merk: Cibes, Type: A5000, Bouwjaar: 2005, Capaciteit: 2 bouwlagen</i>	
	<i>Platformlift</i>	

I002	personenlift 002	CVO
6611.100.00	Elektrische lift algemeen - 1.00 STK (C0 Installatie)	1
	<i>Merk: Kone, Type: Niet bekend, Bouwjaar: 2005, Capaciteit: 630 kg/8 pers.</i>	



I003	personenlift 003	CVO
6611.100.00	Elektrische lift algemeen - 1.00 STK (C0 Installatie)	1
	<i>Merk: Cibes, Type: A5000, Bouwjaar: 2005, Capaciteit: 2 bouwlagen</i>	
	<i>Platformlift</i>	

I004	personenlift 004	CVO
6611.100.00	Elektrische lift algemeen - 1.00 STK (C0 Installatie)	1
	<i>Merk: Cibes, Type: A5000, Bouwjaar: 2005, Capaciteit: 2 bouwlagen</i>	
	<i>Platformlift</i>	


t000	terrein	CVO
0000.350.00	Keuring speeltoestel - 1.00 POST (D0 Gebouw algemeen)	1
0000.424.00	Contract tuin onderhoud - 1.00 POST (A3 Terrein)	1
2411.130.00	Rechte steektrap beton - 3.00 STK (A3 Terrein)	2
B00GA05	Aangroei van mos of algen	2
	Gering / Hoog (eindstadium) / Regelmatig (10% - 29%) / Klachten / Gering effect	
9020.100.41	Opstellen schilderwerk dekkend - 195.00 M2 (A3 Terrein)	3
B00SM56	Krijten	3
	Serius / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Vervolgschade / Matig effect	
9021.120.00	Opstellen schuur - 77.00 M2 (A3 Terrein)	2
	containers	
B12EM03	Corrosie	2
	Ernstig / Laag (beginstadium) / Regelmatig (10% - 29%) / Klachten / Matig effect	
9032.112.00	Hekwerk spijlhek 1-2m hoogte - 531.00 M1 (A3 Terrein)	3
	<i>Het lage hekwerk/balustrade op dakniveau vertoont enige corrosie. Tevens is het hekwerk ter plaatse van de vlondervloer ter plaatse van dak 3 niet goed verankerd.</i> <i>Wij adviseren de hevig corroderende stukken hekwerk te vervangen en de instabiele hekwerk opnieuw te verankeren.</i>	
B12EC02	Verankering manco	3
	Ernstig / Hoog (eindstadium) / Plaatselijk (2% - 9%) / Klachten / Ernstig effect	
B12EM03	Corrosie	2
	Ernstig / Midden (gevorderd stadium) / Plaatselijk (2% - 9%) / Klachten / Ernstig effect	
B12SM03	Beschadiging	2
	Serius / Hoog (eindstadium) / Plaatselijk (2% - 9%) / Vervolgschade / Gering effect	
9032.132.00	Hekwerk draadmat 1-2m hoogte - 255.00 M1 (A3 Terrein)	2
B12SM03	Beschadiging	2
	Serius / Hoog (eindstadium) / Plaatselijk (2% - 9%) / Vervolgschade / Gering effect	
9034.220.00	Draaiport looppoort staal - 20.00 STK (A3 Terrein)	2
B12SM03	Beschadiging	2
	Serius / Hoog (eindstadium) / Plaatselijk (2% - 9%) / Vervolgschade / Gering effect	
9041.120.00	Terreinverharding betontegel - 4,169.00 M2 (A3 Terrein)	2
B00GA05	Aangroei van mos of algen	1
	Gering / Hoog (eindstadium) / Plaatselijk (2% - 9%) / Klachten / Gering effect	
B12SC06	Verzakking niet constructief	1
	Serius / Midden (gevorderd stadium) / Plaatselijk (2% - 9%) / Klachten / Gering effect	
9041.130.00	Terreinverharding rubbertegels - 156.00 M2 (A3 Terrein)	1
9041.140.00	Terreinverharding asfalt - 617.00 M2 (A3 Terrein)	3
	<i>De asfaltbestrating op het dak vertoont enige schade en slijtage. Ook de brugvoegen zijn versleten.</i> <i>Wij adviseren de asfaltlaag gelijktijdig met het dak te vervangen.</i>	
B00SC40	Scheuren niet constructief	2
	Serius / Hoog (eindstadium) / Plaatselijk (2% - 9%) / Vervolgschade / Gering effect	
B12SM03	Beschadiging	2
	Serius / Hoog (eindstadium) / Plaatselijk (2% - 9%) / Vervolgschade / Gering effect	
9041.170.00	Terreinverharding houten vlonder - 200.00 M2 (A3 Terrein)	3
	<i>De houten vlonder ter plaatse van dak 003 vertoont beschadigingen en slijtage. De 2 andere vlonders zijn al vervangen bij de dakvervanging.</i> <i>Wij adviseren ook de laatste vlonder te vervangen.</i>	
B00GA35	Vuil, aanslag, verkleuring	1
	Gering / Laag (beginstadium) / Regelmatig (10% - 29%) / Esthetica / Gering effect	

B00SM72	Slijtage	2
	Serieus / Midden (gevorderd stadium) / Regelmatig (10% - 29%) / Klachten / Matig effect	
B12SM03	Beschadiging	2
	Serieus / Hoog (eindstadium) / Plaatselijk (2% - 9%) / Klachten / Matig effect	
9041.190.00	Terreinverharding diverse - 221.00 M2 (A3 Terrein)	2
	<i>Kunstgras 175 m2 + boomschors 46 m2</i>	
B00GA05	Aangroei van mos of algen	1
	Gering / Hoog (eindstadium) / Plaatselijk (2% - 9%) / Vervolgschade / Gering effect	
B00GA35	Vuil, aanslag, verkleuring	2
	Gering / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Esthetica / Gering effect	
9063.201.40	Terreinverlichting paal/mast schilderwerk - 125.00 M1 (A3 Terrein)	3
B11SM04	Erosie, verwerking	3
	Serieus / Midden (gevorderd stadium) / Aanzienlijk (30% - 69%) / Klachten / Matig effect	
9063.240.00	Terreinverlichting lantaarn inclusief paal - 29.00 STK (C0 Installatie)	1
9071.110.00	Terreinmeubilering bank - 12.00 STK (A3 Terrein)	3
B00SM72	Slijtage	3
	Serieus / Laag (beginstadium) / Algemeen (70% - 100%) / Klachten / Gering effect	
9071.140.00	Terreinmeubilering afvalbak - 24.00 STK (A3 Terrein)	3
	<i>De afvalbakken vertonen veel beschadigingen.</i>	
	<i>Wij adviseren de bakken op korte tot middellange termijn te vervangen.</i>	
B12SM03	Beschadiging	3
	Serieus / Hoog (eindstadium) / Regelmatig (10% - 29%) / Klachten / Matig effect	
9071.160.00	Terreinmeubilering speeltoestel - 8.00 STK (A3 Terrein)	2
B00SM72	Slijtage	2
	Serieus / Laag (beginstadium) / Aanzienlijk (30% - 69%) / Klachten / Matig effect	
9071.200.00	Terreinmeubilering rijwielstaander - 8.00 STK (A3 Terrein)	1
	<i>hekjes</i>	
9071.310.00	Terreinmeubilering rijwielrek enkelzijdig - 98.00 M1 (A3 Terrein)	1
9071.320.00	Terreinmeubilering rijwielrek dubbelzijdig - 58.00 M1 (A3 Terrein)	1

 
Bijlage 1 Dakschema

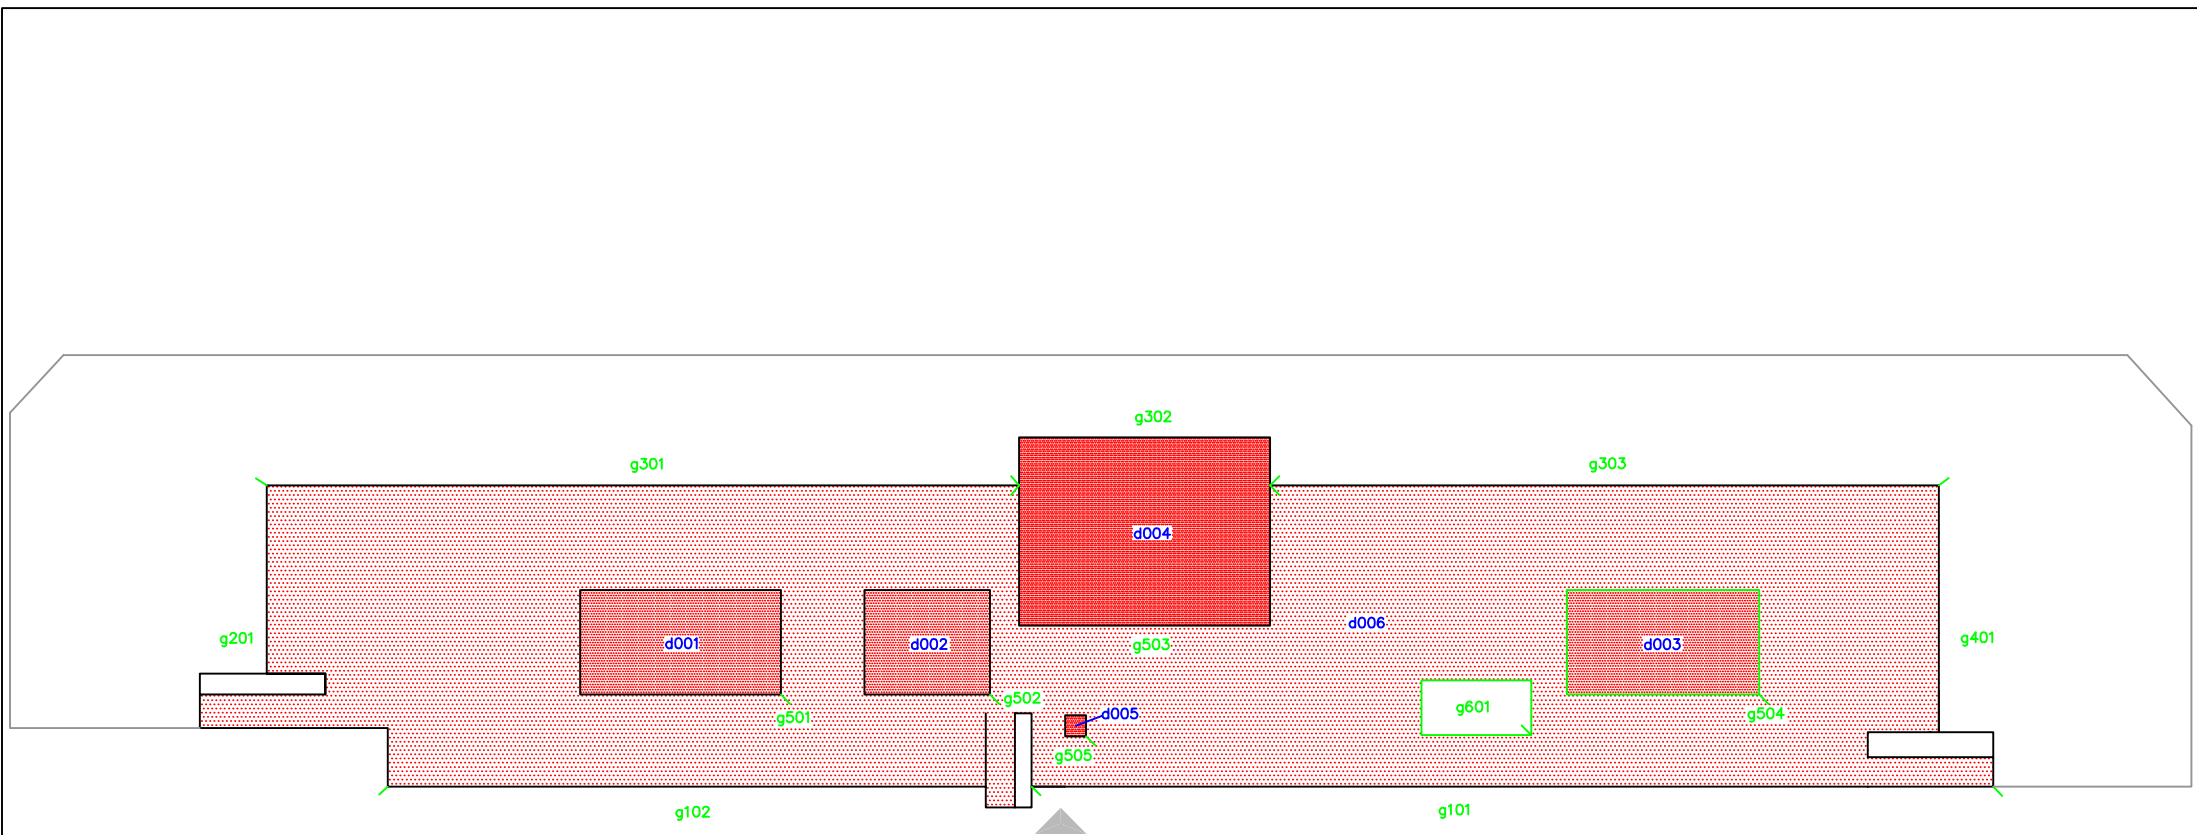

 Hellend dakvlak nok
Hellend dakvlak goot



Plat dak laag niveau

 


Plat dak hoog niveau



Aangrenzende bebouwing



= afbakening opname-eenheid

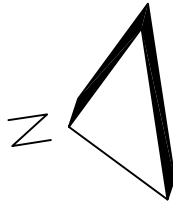

Objectgegevens
Brede School Floriande Midden
Deltaweg 97-109, Hoofddorp

Objectcode
4004296

Datum
02-04-2019

PLANON
BUILDING MANAGEMENT