

BIJLAGE O: KLEINE GEBREKEN AMELAND

bron: 34745 Rapportage inspectie aanleginrichting Ameland V4 [Nebes] Opgenomen in Annex XIII

Categorie	nr.	Afwijking	Bron	Hersteladvies
Civiel	2	Verzakte asfaltverharding nabij betonnen schampstroken door ondeugdelijke fundatie	pag. 10	openzagen verharding, herstel fundering en aanbrengen asfaltverharding
	4	Undersabeling hekwerken ontbreekt	pag. 11	undersabeling aanbrengen
	5	ontbrekende verbindingen hekwerk	pag. 11	hekwerken voorzien van juiste verbindingen en klein herstelwerk
	6	trap / intallatie staat "koud" op de verharding, is niet ingegraven of verankerd	pag. 12	deugdelijke fundatie trap uitvoeren
	7	talud verzakking door rattenhotel	pag. 12	Talud herstellen
	10	deformatie van de schoprand op de ladder/bordes	pag. 14	herstel door deugdelijke schoprand, let op mogelijk herkeuren ladder!
	13	Bevestiging dak besturing bunker niet juist uitgevoerd.	pag. 21	Bevestiging herstellen
	14	Corrosie kolommen onder bunker	pag. 21	stralen en conserveren van de kolommen
	15	Voegvulling kast wateraansluiting niet aanwezig	pag. 22	herstellen voegvulling met mortel
	16	Undersabeling fundatie bolder/lierconstructie beschadigd	pag. 24	herstellen undersabeling
	17	Ontbrekende bevestiging drenkeling reddingsboei	pag. 30	herstellen bevestiging
	18	Doorvoer kabels vloer bunker	pag. 39	herstellen doorvoer door maken van omkisting en juiste afscherming van de kabels
		Asfaltverharding is deels aangebracht tot aan de kade. Hierdoor worden eventuele verzakkingen niet of te laat opgemerkt.		aanpassen van de verharding, uitzagen van de asfaltverharding en aanbrengen opneembare verharding ca. 2m1 achter de damwand
WTB	1	Remmen autobrug	pag. 6	Remtrommels ontroesten, remschoenen reviseren
	2	Bliksebeveiliging autobrug, ontbreken binnenkast en aarding	pag. 7	aarding aanbrengen binnenkast plaatsen
	3	Corrosie en ontbreken coating afsluitboom	pag. 8	herstel coating
	4	Ontbreken deur kast walstroom watertaxi	pag. 9	plaasten deurtje
	6	galvanische corrosie door onjuiste toepassing van bevestigingsmaterialen (RVS en thermisch verzink) zonder isolatie	div.	vervangen boutverbindingen
	7	Corrosie langsligger hoofddraagconstructie door onjuiste toepassing van bevestigingsmaterialen (RVS en thermisch verzink) zonder isolatie	pag. 15	vervangen boutverbindingen
	9	Deformatie aan de drenkelingenladder	pag. 18	vervangen ladder
	10	leuning constructie (scharnier) corrosie (galvanisch)	pag. 20	vervangen scharnier
	11	leuning voldoet niet aan bouwbesluit	pag. 20	aanpassen leuning
	12	gaaswerk aangebracht en verbonden met tie wraps	pag. 20	deugdelijk verbinden van gaaswerk
	14	Bevestiging doorvalplaat defect	pag. 25	herstellen doorvalconstructie, vervangen verbindingen
	15	Deformatie van verbindingss tang contragewicht	pag. 27	nader onderzoeken vervangen verbindingss tang
	19	Smeerpunten slecht bereikbaar op de voetgangersbrug (2x)	pag. 43	verplaatsen smeerpunten van de hoofddraaipunten