




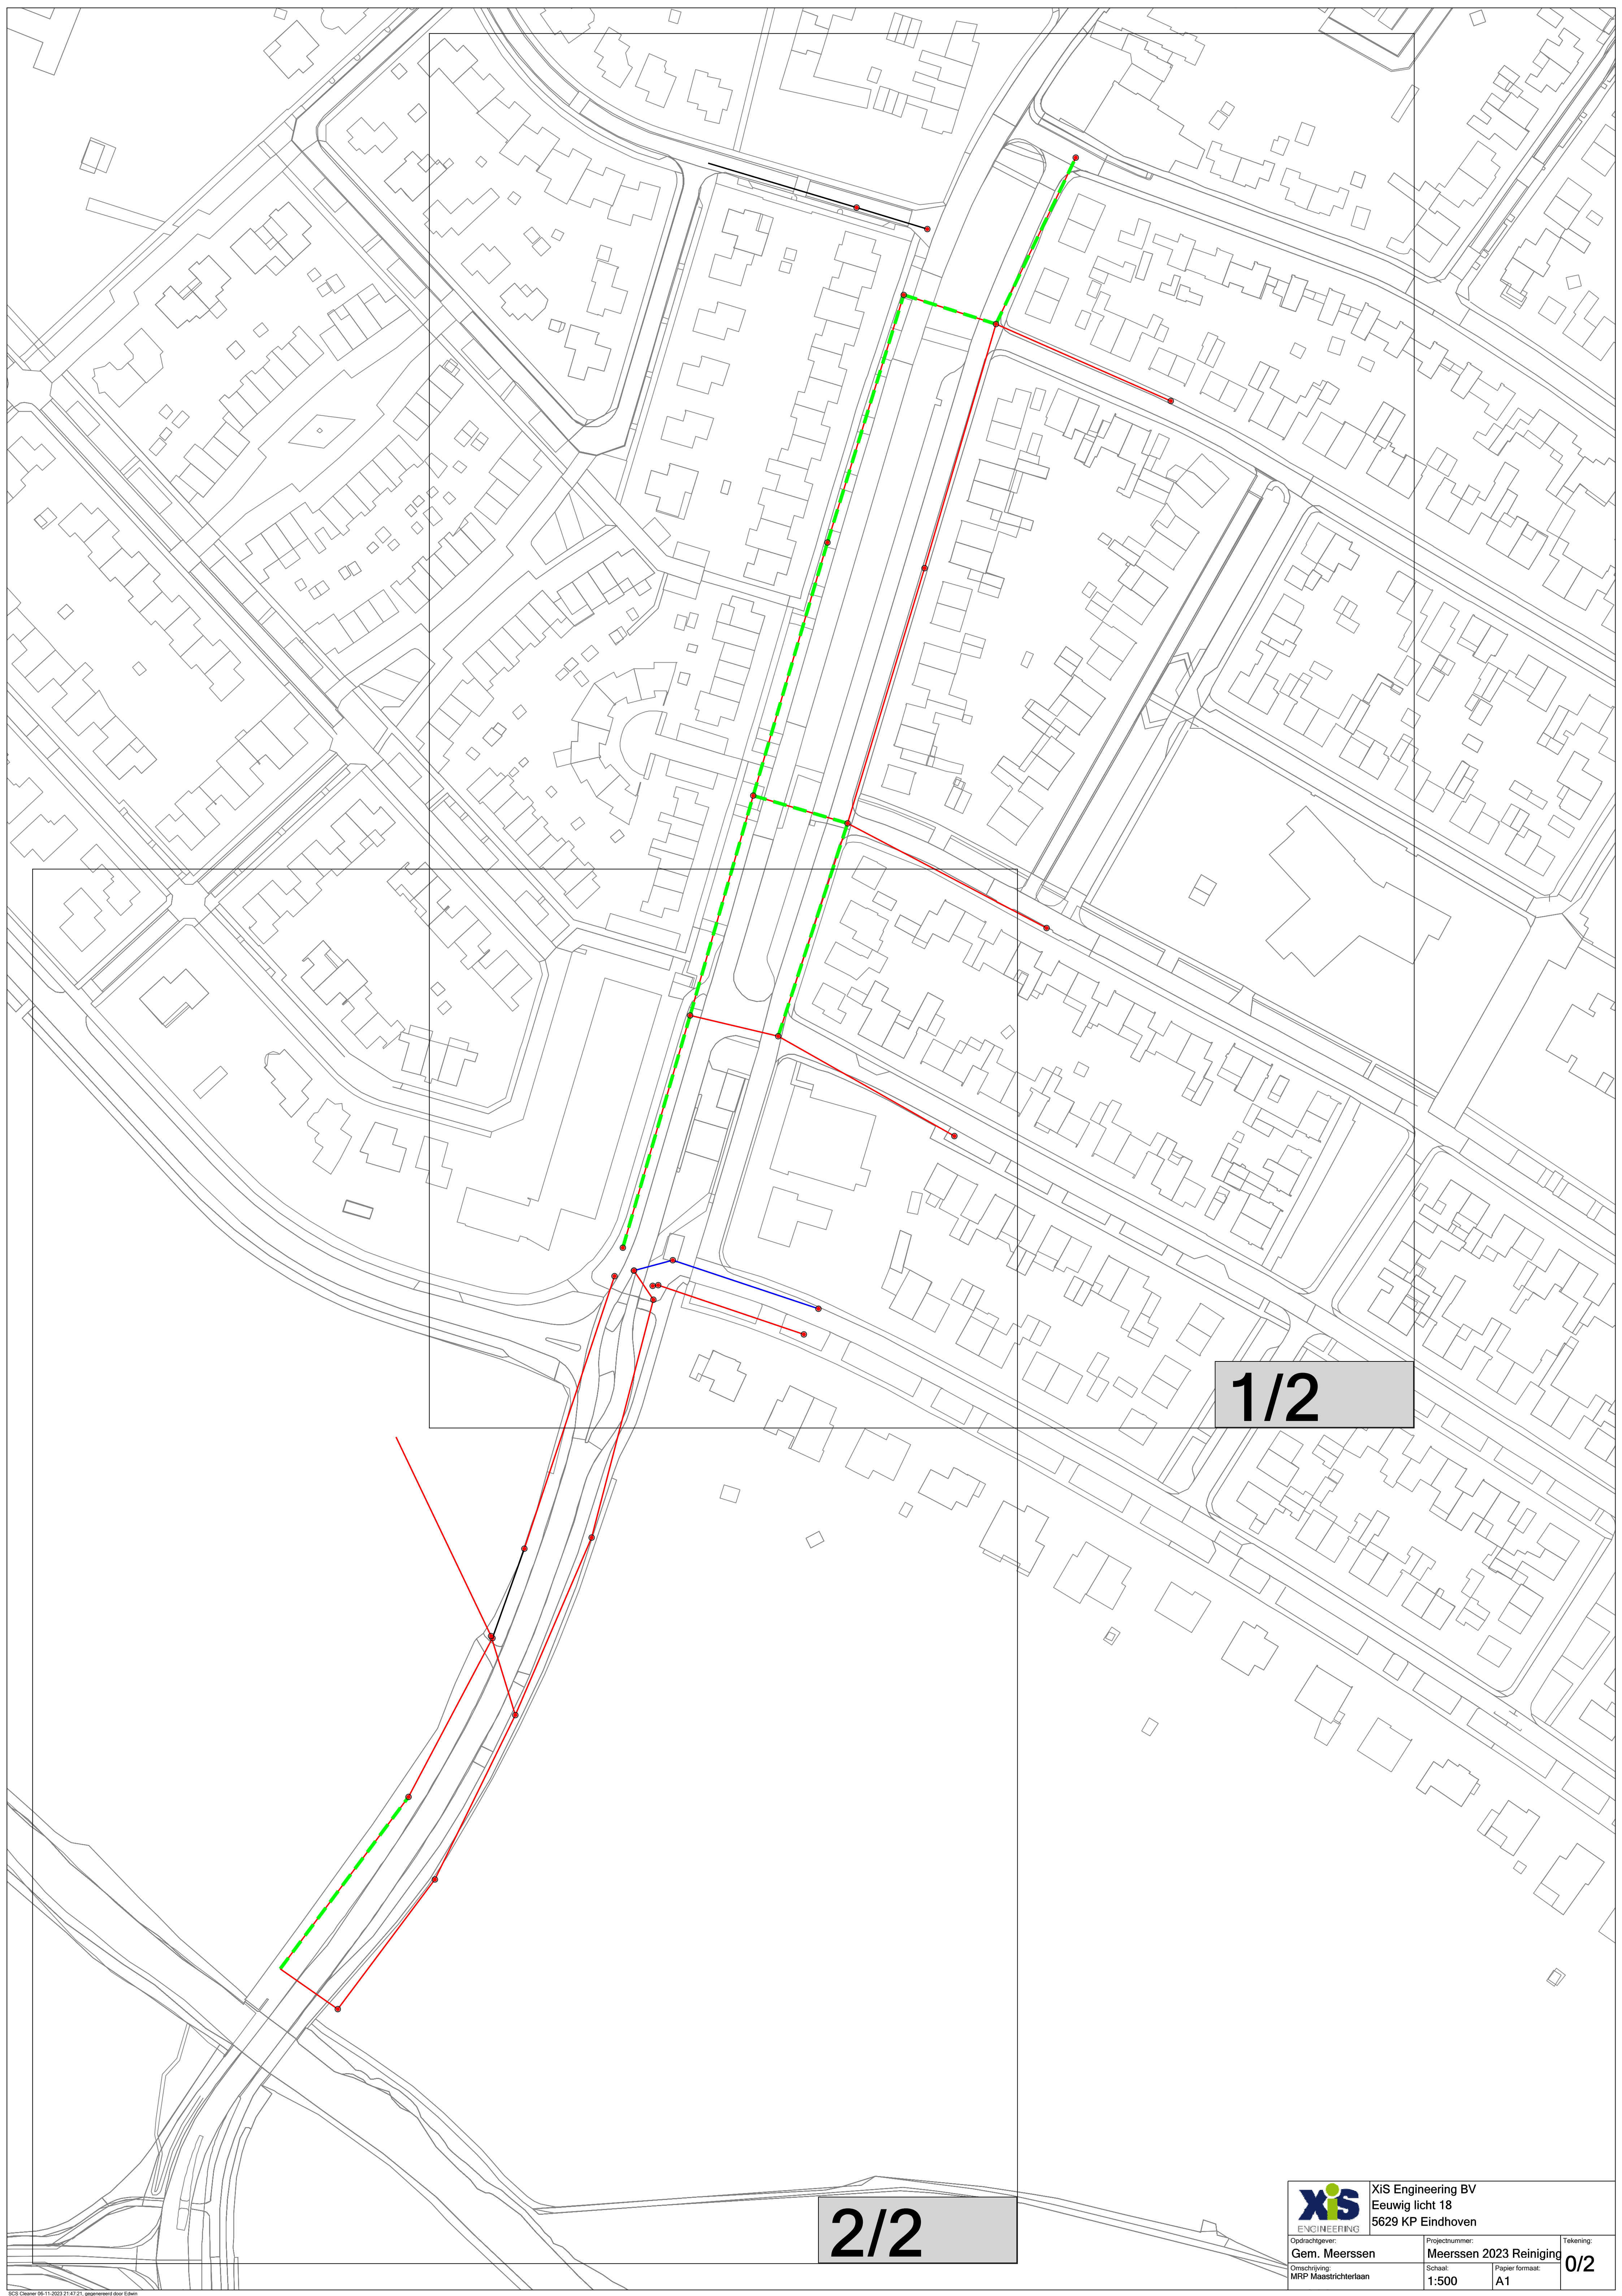

1/2

2/2

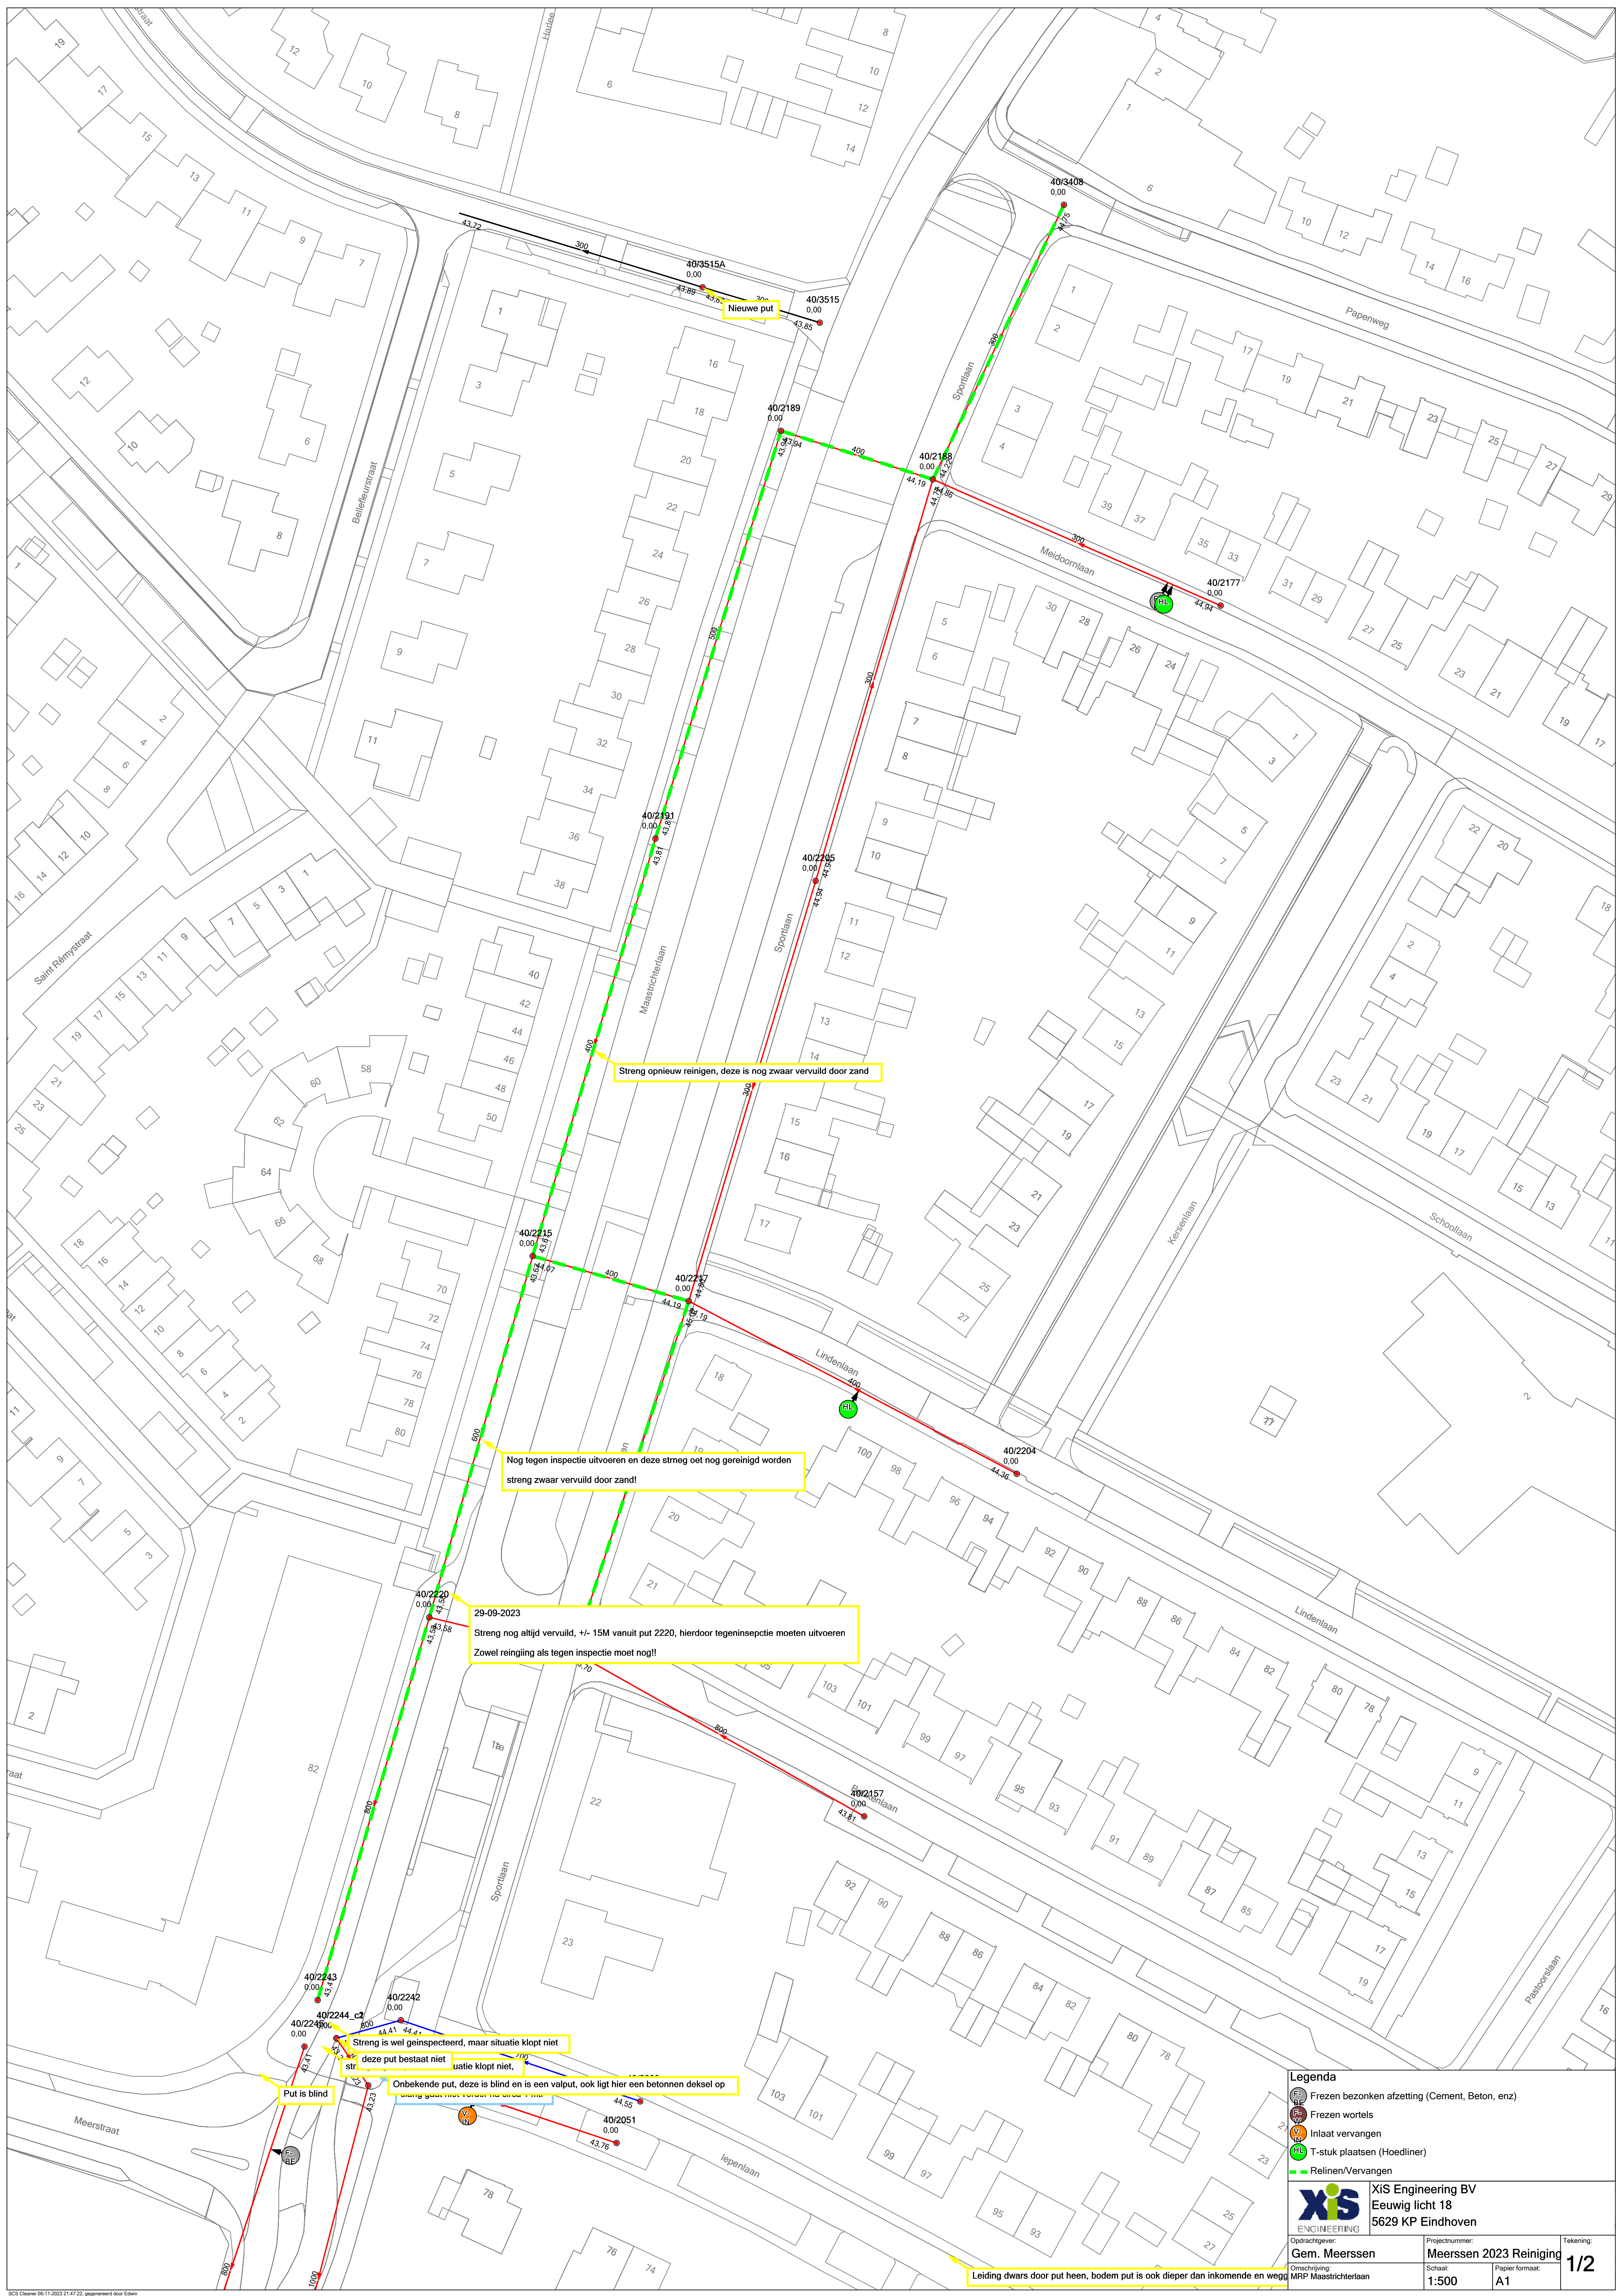

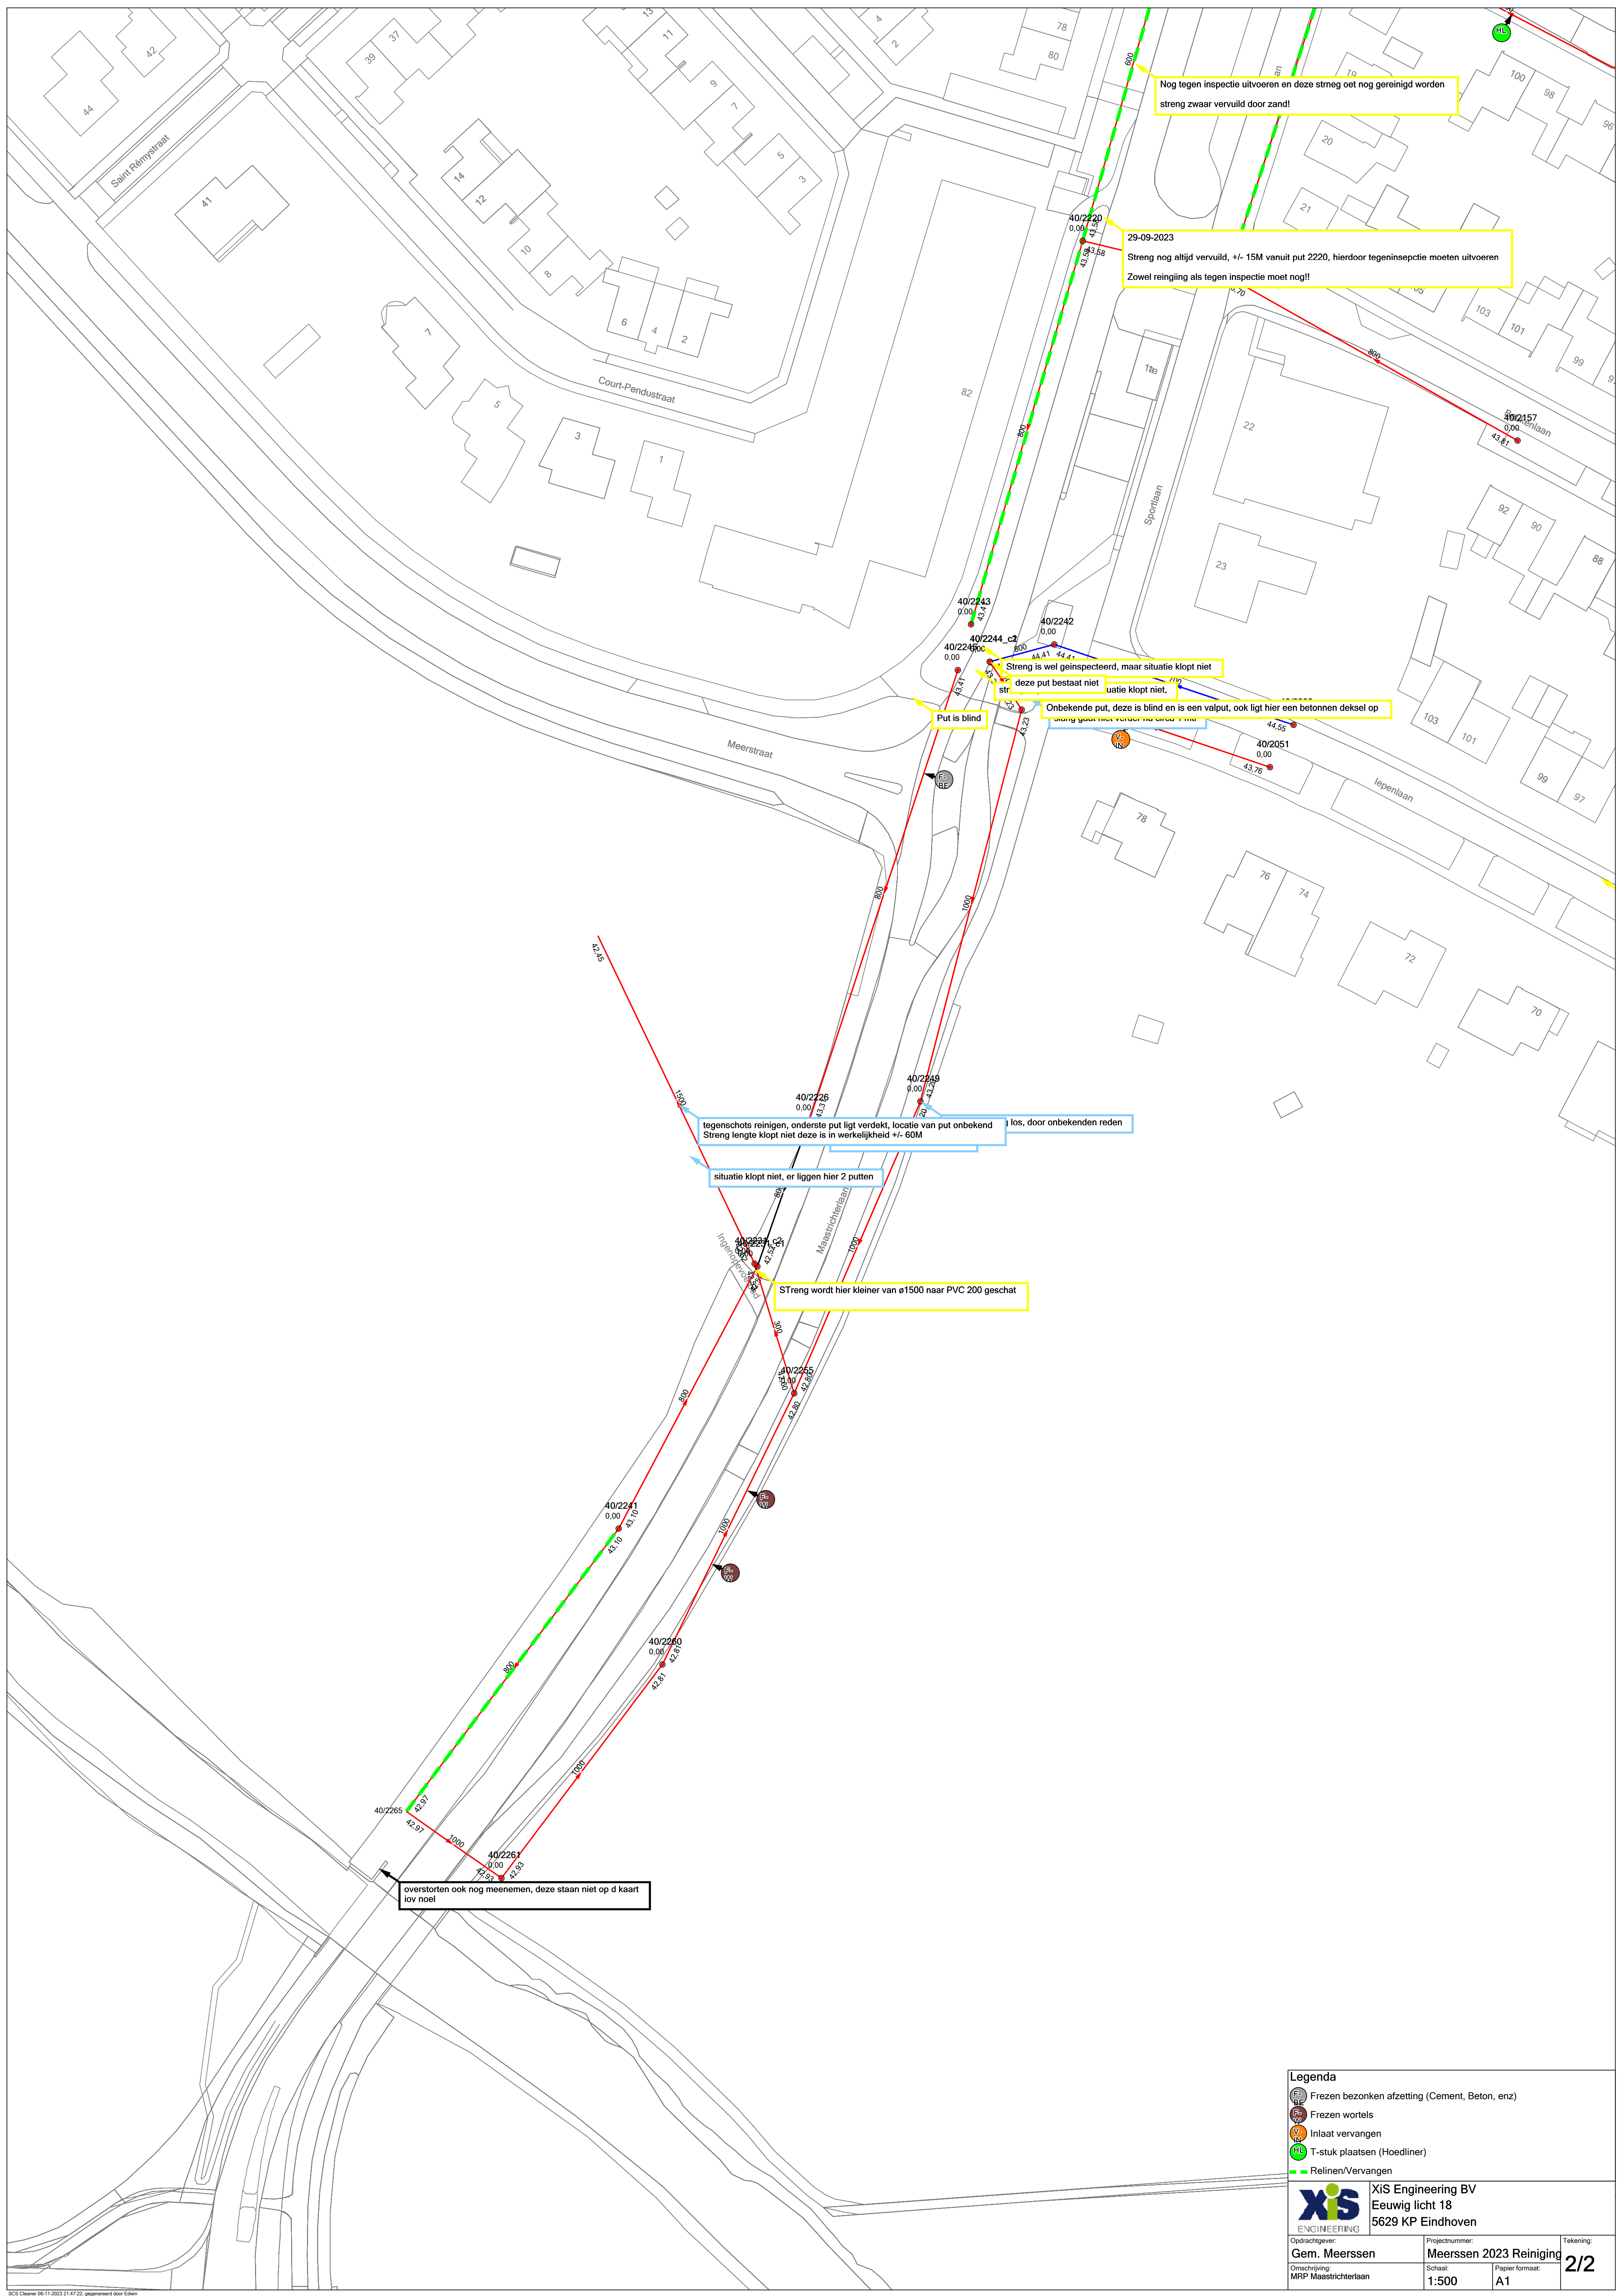

Nog tegen inspectie uitvoeren en deze streng oet nog gereinigd worden
streng zwaar vervuild door zand!

29-09-2023
Streng nog altijd vervuild, +/- 15M vanuit put 2220, hierdoor tegeninspectie moeten uitvoeren
Zowel reiniging als tegen inspectie moet nog!!

Streng is wel geinspecteerd, maar situatie klopt niet
deze put bestaat niet, situatie klopt niet.

Put is blind

Onbekende put, deze is blind en is een valput, ook ligt hier een betonnen deksel op

tegenschots reinigen, onderste put ligt verdekt, locatie van put onbekend
Streng lengte klopt niet deze is in werkelijkheid +/- 60M

los, door onbekenden reden

situatie klopt niet, er liggen hier 2 putten

Streng wordt hier kleiner van ø1500 naar PVC 200 geschat

overstorten ook nog meenemen, deze staan niet op d kaart
lov noel

Legenda

- Frezen bezonken afzetting (Cement, Beton, enz)
- Frezen wortels
- Inlaat vervangen
- T-stuk plaatsen (Hoedliner)
- Relinen/Vervangen

Xis
ENGINEERING

Xis Engineering BV
Eeuwig licht 18
5629 KP Eindhoven

Opdrachtgever:
Gem. Meerssen

Omschrijving:
MRP Maastrichterlaan

Projectnummer:
Meerssen 2023 Reiniging

Schaal:
1:500

Tekening:
2/2

Papier formaat:
A1

SCS Cleaver 06-11-2023 21:47:22, gegenereerd door Edren