

Inspectierapport

Opdrachtgever

Naam opdrachtgever	Sportfondsen Kerkrade BV	Ordernummer	54443
Klantnummer	C100285	Contractnummer	13882
Contracttype	Inspectie & onderhoud toestellen bewegingsonderwijs en	Datum uitvoering	11/08/2023
Locatie	Singelweg 3 6467CE KERKRADE		
Hal	6221	Gymzaal Singelweg [6221]	
Toestellen set	6221	Gymzaal Singelweg [6221]	
Zaaltype	Gymzaal (1 veld)		
Bouwjaar	1970		
Zaalhoogte (m)	5.6		

Algemene opmerking:

De Judomatten en bijbehorende opbergwagens zijn niet geïnspecteerd en ook niet opgenomen in dit rapport .
Staaikabel lier basketbalinstallatie is bijna door !! Beide basketbalinstallatie's zijn afkeur.

Risico afgekeurde materialen

Alle afgekeurde materialen zijn gemerkt. Afgekeurde materialen vormen een veiligheidsrisico in uw zaal. Wij adviseren u daarom nadrukkelijk deze materialen niet te gebruiken. U dient deze materialen te vervangen, repareren of te verwijderen uit de zaal.

Door de samenstelling van roest kunnen bacteriën zich eenvoudig aan roestige oppervlaktes binden. Wanneer iemand zich verwondt aan een roestig voorwerp kan dit gezondheidsklachten opleveren. Door roest kunnen bijvoorbeeld scherpe vlakken ontstaan, waaraan gebruikers zich kunnen verwonden. Dit zorgt voor een direct gezondheidsrisico, wat er weer voor zorgt dat het toestel wordt afgekeurd. Wanneer het risico op verwonding weg wordt genomen, kan het toestel weer worden goedgekeurd.

Inspectie uitgevoerd door:

Jack Peeters

Rapport besproken met:

Niemand.

X

Offerte	Aantal	Toestel	In orde	In orde met aandachtspunt	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Advies vervangingsjaar
Zaal algemeen								
<i>Overzicht foto's zaal en berging zijn afgedrukt onder T-Spec inspectie algemeen -</i>								
1		T-Spec algemeen				2023	Toestellen voorzien van een T-Spec identificatienummer zijn geïnspecteerd, voor een veilig gebruik, conform de T-Spec inspectiemethodiek. De afgekeurde toestellen zijn gemarkeerd met een afkeursticker en zo mogelijk buiten werking gesteld.	
Plafondtoestellen								
<i>Plafondtoestellen bewegingsonderwijs</i>								
1		Klim- en touwladder installatie Recht 8 touwen, geslagen eindloos				2018		
		00.557.991						
8		Klimtouw geslagen hennep				2018		
3		Ringstel / Unit Handmatig Koord, , Touwdoorvoerblok plafond				2017		
		00.271.565; 00.271.566; 00.271.567						
Wandtoestellen								
<i>Wandtoestellen bewegingsonderwijs</i>								
1		Klimraam Mechanisch Houten stijlen, 4 vaks				2018		
		00.557.993						
1		Klimraam Mechanisch Houten stijlen, 4 vaks				2018		
		00.557.994						
Bewegingsonderwijs toestellen verplaatsbaar								
1		Bok Primair onderwijs				2015		
		00.271.562						
✓ 3		Honkpaal Metalen voet 155 cm				1970	Twee paaltjes zijn voorzien van wat nieuwe lak, maar de roest komt er toch weer door. Actie: palen vervangen of verwijderen.	
		00.697.433; 00.697.434; 00.697.435						
1		Minitrampoline - Gesloten				2022		
		00.734.445						
1		Multikast Standaard Multiplex, , Piramidaal - recht				2015		
		00.271.563						

Offerte	Aantal	Toestel	In orde	In orde met aandachtspunt	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Advies vervangingsjaar
	1	Springkast Standaard , Piramidaal - recht				2021		
		00.672.696						
	1	Springplank Bekleed 120 x 60 cm (Junior)				2015		
		00.388.941						
✓	1	Trapezoïde Kast model Metaal , Groot				1970	Het frame heeft roestvorming. hier en daar is er wat nieuwe lak opgespoten maar is niet afdoende EN913:2018. Toestel vervangen of verwijderen.	
Ⓢ		00.697.436						
	6	Turnbank Met doorlopend frame onder zitvlak Metaal gecoat, 360 cm				2018		
		00.557.995; 00.557.996; 00.557.997; 00.557.998; 00.557.999; 00.558.00						
Matten								
	1	Mat Landingsmat Bisonyl, 300 x 200 cm, Dikte 30 cm				2015	De toplaag van de boven hoes is hier en daar wat aan het los laten. Actie: voorlopig geen actie noodzakelijk .	
Ⓢ		00.271.564						
	1	Hoes				2018		
✓	1	Mat Lange mat Canvas, 5 m				2021	Op het toestel zijn schimmels waargenomen. Door schimmels kunnen allergieën of diverse andere irritaties ontstaan. Ook kunnen deze typische aandoeningen aan de luchtwegen veroorzaken of leiden tot maag- en darmziekten. Daarnaast kunnen huidaandoeningen hun oorzaak vinden in een met schimmel besmet toestel. Afhankelijk van de mate van contact met het toestel. Actie: De schimmels in eigen beheer verwijderen en vaker schoon maken, luchten of geheel vervangen.	
Ⓢ		00.672.697						
	3	Mat Turn mat Bisonyl, 150 x 100 cm, Dikte 6 cm				2017		
		00.527.027; 00.527.028; 00.527.029						
✓	7	Mat Turn mat Bisonyl, 150 x 100 cm, Dikte 6 cm				1985	De hoes, rits en/of beluchtigingsgaten verkeren in matige staat en de demping is afgenomen tot een matig niveau. Actie: De mat moet op de aangegeven termijn worden vervangen.	2024

Offerte	Aantal	Toestel	In orde	In orde met aandachtspunt	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Advies vervangingsjaar
		00.073.861; 00.073.862; 00.073.863; 00.073.864; 00.073.865; 00.073.866; 00.073.867						
Zaalsporten								
Basketbal								
✓	1	Basketbal installatie Verticaal ophijsbaar 100 cm, Rechthoek tussenframe			■	1970	Basket installatie heeft gebruiksslijtage. Door gebruik zijn de draai-/scharnierpunten licht uitgesleten. De stabiliteit/functionaliiteit van het toestel is hierdoor afgenomen. Tevens is de lak van het toestel licht gesleten. De borden hebben lichte beschadigingen aan houtwerk. De lieren hebben lichte inwendige gebruiksslijtage. EN1270:2005. Ook is er inwendige breuk aan de staalkabel van de lier. Actie: Toestel vervangen.	
		00.073.881						
	1	Ring				1970		
	1	Bord Hout				1970		
✓	1	Basketbal installatie Verticaal ophijsbaar 100 cm, Rechthoek tussenframe			■	1970	Basket installatie heeft gebruiksslijtage. Door gebruik zijn de draai-/scharnierpunten licht uitgesleten. De stabiliteit/functionaliiteit van het toestel is hierdoor afgenomen. Tevens is de lak van het toestel licht gesleten. De borden hebben lichte beschadigingen aan houtwerk. De lieren hebben lichte inwendige gebruiksslijtage. EN1270:2005. Ook is er inwendige breuk aan de staalkabel van de lier. Actie: Toestel vervangen.	
		00.073.880						
	1	Bord Hout				1970		
	1	Ring				1970		
Volleybal								
✓	2	Volleybal profiel Open doos profiel , Opbouw			■	1970	De profielen hebben gebruiksslijtage en I roestvorming. Door gebruik zijn de profielen licht gesleten en gaan de schuif strips wat zwaarder door de profielen. Ook is de bevestiging van de profielen aan de muur te los. EN913:2018 Actie: Toestel vervangen of verwijderen.	

Offerte	Aantal	Toestel	In orde	In orde met aandachtspunt	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Advies vervangingsjaar
		00.073.877; 00.073.879						
	2	Volleybal profiel Open doos profiel , Inbouw				1970	Profielen hebben gebruiksslijtage. Actie: voorlopig geen actie noodzakelijk.	
		00.073.876; 00.073.878						
Korfbal								
	2	Spring-korfbalpaal Telescopisch Kunststof mand training, Ø 70 cm (schotelvoet)				2017		
		00.527.030; 00.527.031						
Turntoestellen en turnspringplanken								
	1	Springplank Wedstrijd				2013		
		00.271.561						
Opbergen								
	1	Opberg- /transportwagen Lange mat , Steekwagen				2018		
		00.592.361						
	1	Opberg- /transportwagen Turnmatten Bodemplaat: 150 x 100 cm, Horizontale opberging				2020	De duwbeugel heeft lakschade. Actie: in eigen beheer laklaag herstellen .	
		00.672.699						
Sportvloer								
	6	Vloervoorziening Klimraam vloervergrendeling				2018	De open vloervoorzieningen zijn groter dan 8 mm, dit kan beknellingsgevaar opleveren, EN913:2018 5.3.3. Hiervoor is een waarschuwingsticker geplaatst.	

T-Spec algemeen -



Honkpaal Metalen voet - 00.697.433; 00.697.434; 00.697.435



Trapezoïde Kast model - 00.697.436



Mat Landingsmat - 00.271.564



Mat Lange mat - 00.672.697



Basketbal installatie Verticaal ophijsbaar - 00.073.881



Basketbal installatie Verticaal ophijsbaar - 00.073.880



Volleybal profiel Open doos profiel - 00.073.877; 00.073.879



Opberg- /transportwagen Turnmatten - 00.672.699

