

Inspectierapport

Opdrachtgever

Naam opdrachtgever	Sportfondsen Kerkrade BV	Ordernummer	54390
Klantnummer	C100285	Contractnummer	13880
Contracttype	Inspectie & onderhoud toestellen bewegingsonderwijs en	Datum uitvoering	17/08/2023
Locatie	Rolduckerstraat 112 6461VN KERKRADE		
Hal	3887	Sporthal Rolduc [3887]	
Toestellen set	3887	Sporthal Rolduc [3887]	
Zaaltype	Sporthal (3 velden)		
Bouwjaar	1980		
Zaalhoogte (m)	7		

Algemene opmerking:

Opvolging door Jennifer .
Diverse houten deksels van de grondpotten vallen erg diep in de vloer, hierdoor lichte kans op struikelgevaar !!
Afgekeurde materialen /toestellen graag verwijderen uit de zaal en berging .

Risico afgekeurde materialen

Alle afgekeurde materialen zijn gemerkt. Afgekeurde materialen vormen een veiligheidsrisico in uw zaal. Wij adviseren u daarom nadrukkelijk deze materialen niet te gebruiken. U dient deze materialen te vervangen, repareren of te verwijderen uit de zaal.

Door de samenstelling van roest kunnen bacteriën zich eenvoudig aan roestige oppervlaktes binden. Wanneer iemand zich verwondt aan een roestig voorwerp kan dit gezondheidsklachten opleveren. Door roest kunnen bijvoorbeeld scherpe vlakken ontstaan, waaraan gebruikers zich kunnen verwonden. Dit zorgt voor een direct gezondheidsrisico, wat er weer voor zorgt dat het toestel wordt afgekeurd. Wanneer het risico op verwonding weg wordt genomen, kan het toestel weer worden goedgekeurd.

Inspectie uitgevoerd door:

Jack Peeters

Rapport besproken met:

Bjorn van Bree.

Offerte	Aantal	Toestel	In orde	In orde met aandachtspunt	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Advies vervangingsjaar
Zaal algemeen								
<i>Overzicht foto's zaal en berging zijn afgedrukt onder T-Spec inspectie algemeen -</i>								
1		T-Spec algemeen				2023	Toestellen voorzien van een T-Spec identificatienummer zijn geïnspecteerd, voor een veilig gebruik, conform de T-Spec inspectiemethodiek. De afgekeurde toestellen zijn gemarkeerd met een afkeursticker en zo mogelijk buiten werking gesteld.	
Plafondtoestellen								
<i>Plafondtoestellen bewegingsonderwijs</i>								
1		Klim- en touwladder installatie Bocht 14 touwen, Gevlochten, lederen sok				1980	Klimtouwrail en wagens hebben lichte inwendige gebruiksslijtage. Actie: rail en wagens op aangegeven termijn vervangen.	
		00.206.385						
14		Klimtouw gevlochten hennep				2016		
14		Klimtouwswagen				1980		2025
1		Klimtouwrail				1980		2025
Wandtoestellen								
<i>Wandtoestellen bewegingsonderwijs</i>								
✓ 4		Klimraam Mechanisch Metalen stijlen, 3 vaks				1980	Door gebruiksslijtage hebben de onderliggende delen speling gekregen. De stabiliteit/functionaliiteit van het toestel is hierdoor afgenomen, conform EN12346:1998 4.3, EN913:2018. Het toestel dient op de aangegeven termijn vervangen te worden.	2024
		00.206.386; 00.206.387; 00.206.388; 00.206.389						
Vloerinstallatie								
1		Rekstokinstallatie Zuil conisch Vijf zuilen				1980		
5		Zuil				1980		
		00.206.403; 00.206.404; 00.206.405; 00.206.406; 00.206.407;						
Bewegingsonderwijs toestellen verplaatsbaar								
1		Bok Voortgezet onderwijs				2005		
		00.206.441						

Offerte	Aantal	Toestel	In orde	In orde met aandachtspunt	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Advies vervangingsjaar
	1	Bok Voortgezet onderwijs				2000		
		00.206.437						
✓	2	Bok Voortgezet onderwijs				1980	Door gebruiksslijtage is de lederen bekleding beschadigd, hebben de onderliggende delen speling gekregen en is de lak beschadigd, EN913:2018 De stabiliteit/functionaliiteit van het toestel is hierdoor afgenomen. Het toestel moet op de aangegeven termijn worden vervangen.	2024
		00.206.439; 00.206.440						
	4	Doel (klein) Minidoel				2000	Toestel en netten tonen wat gebruiksslijtage. Actie : voorlopig geen actie noodzakelijk .	
		00.272.705; 00.272.706; 00.272.707; 00.272.708						
	2	Doel (klein) Minidoel				2005	Toestel en netten tonen wat gebruiksslijtage. Actie : voorlopig geen actie noodzakelijk .	
		00.272.709; 00.272.710						
	7	Honkpaal Metalen voet				2005		
		00.206.458; 00.206.459; 00.206.460; 00.206.461; 00.206.462; 00.206.463; 00.206.464						
✓	10	Honkpaal PU voet				2000	De honkpaal heeft beginnende roestvorming EN913:2018 5.1, 5.3. Actie: in eigen beheer voorzien van nieuwe laklaag of vervangen/verwijderen.	
		00.206.446; 00.206.447; 00.206.448; 00.206.449; 00.206.450; 00.206.452; 00.206.453; 00.206.454; 00.206.455; 00.206.457						
📷	1	Honkpaal PU voet				2000	De honkpaal heeft zware roestvorming. EN913:2018 5.1, 5.3. Honkpaal vervangen of verwijderen.	
		00.206.456						
📷	4	Honkpaal PU voet 155 cm				2020		
		00.547.835; 00.547.836; 00.547.837; 00.547.838						

Offerte	Aantal	Toestel	In orde	In orde met aandachtspunt	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Advies vervangingsjaar
	4	Minitrampoline Gesloten				2005	zestal veren zijn defect deze zouden vervangen kunnen worden door deze van de 481 te gebruiken daar deze trampoline nieuwe padding behoeft en 3 nieuwe veren en het frame ver gesloten is.. Actie: eea in eigen beheer coördineren	
		00.206.477; 00.206.478; 00.206.479; 00.206.480						
	1	Minitrampoline Gesloten				2005	Frame is slecht aan het worden, nieuwe padding is vereist en 3 veren zijn stuk. Deze trampoline gebruiken om de andere vier compleet en weer goed te maken. Actie: in eigen beheer coördineren .	
		00.206.481						
	3	Springkast Standaard , Piramidaal - recht				2005	Door gebruiksslijtage is het houtwerk beschadigd, hebben de onderliggende delen speling gekregen en is de lak van het toestel gesloten. Hierdoor is de stabiliteit/functionaliiteit van het toestel afgenomen, conform EN913:2018. Het toestel dient op het aangegeven vervangingsjaar te worden vervangen.	2025
		00.206.425; 00.206.426; 00.206.427						
	4	Springplank Bekleed 120 x 60 cm (Junior)				1980		
		00.206.356; 00.206.471						
	1	Springplank Bekleed 120 x 60 cm (Junior)				1998		
		00.206.473						
	1	Stick-/stokkenbak Driehoek				1980		
		00.206.421						
✓	2	Trapezoïde Kast model Metaal, , Groot				1980	De trapezoides zijn opnieuw gelakt echter de roestvorming komt er door heen. Akte: toestel op aangegeven termijn vervangen incl. dekplanken.	2024
		00.570.505; 00.570.506						
	2	Dekplank				1980		

Offerte	Aantal	Toestel	In orde	In orde met aandachtspunt	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Advies vervangingsjaar
✓	1	Tsjoekbalframe (Tchoukball) Enkelvoudig, hoogte stang				1995	Tjoekbalframe heeft gebruiksslijtage. Door gebruik is het frame en spandek gesleten. En hebben de onderliggende delen speling gekregen. De stabiliteit/functionaliiteit van het toestel is hierdoor afgenomen. Tevens lichte roestvorming op frame. EN913:2018 Actie: Toestel vervangen of verwijderen.	
📷		00.484.871						
	1	Turnbank - Met doorlopend frame onder zitvlak Metaal gecoat, 360 cm				2023		
		00.734.462						
✓	5	Turnbank Met doorlopend frame onder zitvlak Metaal gecoat, 360 cm				2000	Door gebruiksslijtage is het houtwerk beschadigd, hebben de onderliggende delen speling gekregen en is de lak van het toestel gesleten. Hierdoor is de stabiliteit/functionaliiteit van het toestel afgenomen, conform EN913:2018. Het toestel dient op het aangegeven vervangingsjaar te worden vervangen.	2024
📷		00.206.399; 00.206.401; 00.206.402; 00.292.354; 00.592.353						
	1	Turnbank Met doorlopend frame onder zitvlak Metaal gecoat, 360 cm				1995		
		00.073.817						
	1	Zitlat				2020		
	3	Turnbank Met doorlopend frame onder zitvlak Metaal gecoat, 360 cm				1995	Door gebruiksslijtage is het houtwerk licht beschadigd, conform EN913:2018. Op dit moment is er geen vervolgactie noodzakelijk.	
📷		00.073.814; 00.073.815; 00.073.816						
		Defect/gerepareerd onderdeel						
📷	2	Oplegblok (Klamp)				2023	Het rubber van het oplegblok is gesleten waardoor de turnbank zijdelings kan wegschuiven. EN913:2018. Genomen maatregel: De oplegblokken van de bank vervangen.	
	1	Turnbank Met doorlopend frame onder zitvlak Metaal gecoat, 360 cm				2017		
		00.592.358						
Bewegingsonderwijs accessoires								

Offerte	Aantal	Toestel	In orde	In orde met aandachtspunt	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Advies vervangingsjaar
	4	Rekstok installatie accessoire Rekstok bewegingsonderwijs 200 cm, Insteek gaffel				1980	Lichte slijtage aan het leer van de gaffels. Actie: vervangen indien rekstokzuilen vervangen worden.	
		00.271.279; 00.271.280; 00.271.281; 00.271.282						
Matten								
✓	1	Mat - Landingsmat Bisonyl, 300 x 200 cm, Dikte 30 cm				1980	De hoes, rits en/of grepen verkeren in slechte staat en de demping is niet gelijkmatig of onvoldoende verdeeld over het oppervlak. De gehele mat moet worden verwijderd of vervangen.	
		00.206.394						
✓	1	Mat - Landingsmat Bisonyl, 300 x 200 cm, Dikte 30 cm				2008	Door de openingen in het gebruiksvlak van > 8mm bestaat de kans op beknellingsgevaar van vinger en/of teen, EN913:2018 5.3. De mat moet worden vervangen.	
		00.206.390						
	1	Mat Landingsmat Bisonyl, 300 x 200 cm, Dikte 30 cm				2008		
		00.206.391						
Defect/gerepareerd onderdeel								
✓	1	Hoes				2008	Door de scheur in de hoes bestaat er kans op beknellings-/struikelgevaar. De opening in het gebruiksvlak van de mat is groter dan 8 mm en vermoedelijk veroorzaakt door een scherp voorwerp/vandalisme). EN913:2018 5.2A. De hoes moet compleet worden vervangen.	
✓	3	Mat Landingsmat Bisonyl, 300 x 200 cm, Dikte 30 cm				1980	De hoes, rits en/of beluchtigingsgaten verkeren in matige staat en de demping is afgenomen tot een matig niveau. De mat moet op de aangegeven termijn worden vervangen.	2024
		00.206.395; 00.206.396						
	3	Mat Landingsmat Bisonyl, 300 x 200 cm, Dikte 30 cm				2008		
		00.206.392; 00.206.393						
	1	Mat Lange mat Bisonyl, 10 m				2018	Klein stukje van de toplaag is weg en twee kleine gaatjes . Actie: in eigen beheer herstellen .	
		00.547.832						
	2	Mat Lange mat Canvas, 5 m				2005		

Offerte	Aantal	Toestel	In orde	In orde met aandachtspunt	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Advies vervangingsjaar
		00.206.485; 00.206.486						
7		Mat Turn mat Bisonyl, 150 x 100 cm, Dikte 6 cm				2020		
		00.592.337; 00.592.338; 00.592.339; 00.592.340; 00.592.341; 00.592.342; 00.592.343						
8		Mat Turn mat Canvas, 150 x 100 cm, Dikte 6 cm				2005		
		00.592.344; 00.592.345; 00.592.346; 00.592.347; 00.592.348; 00.592.349; 00.592.350; 00.592.351						
6		Mat Turn mat Canvas, 150 x 100 cm, Dikte 6 cm				2005		
		00.206.487; 00.206.488; 00.206.489; 00.206.490; 00.206.491; 00.206.492						
Zaalsporten								
Basketbal								
2		Basketbal installatie Vast				1980	De borden hebben gebruiksslijtage. Actie: voorlopig geen actie noodzakelijk .	
		00.206.469; 00.206.470						
2		Ring				2016		
2		Bord Hout				1980		
2		Basketbal installatie Verticaal ophijsbaar 225 cm, Rechthoek tussenframe				1980	Basket installatie heeft gebruiksslijtage. Door gebruik zijn de draai -/scharnierpunten licht uitgesleten. De stabiliteit/functionaliiteit van het toestel is hierdoor afgenomen. Tevens is de lak van het toestel licht gesleten. De borden hebben lichte beschadigingen aan houtwerk. De lieren hebben lichte inwendige gebruiksslijtage. EN1270:2005. Actie: Toestel op aangegeven termijn vervangen. Aan de ring van de 408 zit roest bij de lasnaad. Actie: in eigen beheer laklaag aanbrengen .	2025
		00.206.408; 00.206.466						
1		Ring				1980		
1		Ring				2005		
2		Bord Acryl				1980		
2		Basketbaltoren Inklapbaar bord (schoolmodel)				2008	De padding van de 523 is in eigen beheer gerepareerd .	
		00.206.523; 00.206.524						

Offerte	Aantal	Toestel	In orde	In orde met aandachtspunt	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Advies vervangingsjaar
✓	1	Plafondbasketbalinstallatie Knikframe			■	1980	Naast de gebruiksslijtage hebben de onderliggende deling speling gekregen waardoor de stabiliteit/functionaliiteit van het toestel is afgenomen tevens is de bevestigings stang van de hijsinstallatie doorgebogen hierdoor kan de toegestane kracht van de stang niet meer gegarandeerd worden, EN1270:2005. Actie: vervangen.	
		00.206.465						
		Ring				2016		
	1	Bord Acryl				1980		
✓	1	Plafondbasketbalinstallatie Knikframe		■		1980	Naast de gebruiksslijtage hebben de onderliggende deling speling gekregen waardoor de stabiliteit/functionaliiteit van het toestel is afgenomen, EN1270:2005. Actie: gelijktijdig vervangen met de 465	2024
		00.206.409						
	1	Bord Acryl				1980		
	1	Ring				1980		
Volleybal								
✓	2	Scheidsrechterstoel Volleybal, recreatie , Kuipstoel			■	1980	De scheidsrechterstoel is onvoldoende stabiel en kan bij gebruik onbedoeld omvallen. EN913:2018 De scheidsrechterstoel verwijderen of vervangen.	
		00.206.527; 00.206.528						
✓	1	Scheidsrechterstoel Volleybal, recreatie , Sta model			■	1980	De scheidsrechterstoel is onvoldoende stabiel en kan bij gebruik onbedoeld omvallen. EN913:2018 De scheidsrechterstoel verwijderen of vervangen.	
		00.206.530						
✓	2	Volleybal profiel Open doors profiel , Opbouw		■		1980	De profielen hebben gebruiksslijtage en lichte roestvorming. Door gebruik zijn de profielen licht gesleten en gaan de schuif strips wat zwaarder door de profielen. EN913:2018 Actie: Toestel op aangegeven termijn vervangen. Muurbevestiging kan uit een stuk, worden vooral gebruikt voor badminton.	2024
		00.206.467; 00.206.468						
	2	Volleybalpaal Aluminium	■			2021		
		00.672.694; 00.697.420						

Offerte	Aantal	Toestel	In orde	In orde met aandachtspunt	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Advies vervangingsjaar
	2	Volleybalverspanning				2021		
	6	Volleybalpaal Aluminium Ø 105 mm				1980	De palen hebben gebruiksslijtage. Door gebruik zijn de profielen en schuif strips licht gesleten en gaan de schuif strips wat zwaarder door de profielen. EN913:2018 Actie: Installatie en verspanning op aangegeven termijn vervangen. Graag ook offerte voor nieuwe palen.	2024
		00.206.512; 00.206.513; 00.206.515; 00.206.516; 00.206.518; 00.734.467						
	1	Volleybalverspanning				2009		2024
Defect/gerepareerd onderdeel								
✓	1	Volleybalverspanning				2009	Zware roestvorming en touw is slecht en erg vies. Actie: verspanning compleet vervangen.	
		00.734.467						
Handbal / voetbal / hockey								
	2	Handbaldoel 100 cm diep				2009		
		00.206.397; 00.206.398						
Korfbal								
	2	Spring-korfbalpaal Telescopisch Ø 50 cm (schotelvoet)				2000	Slijtage aan de manden.	
		00.550.483; 00.550.484						
	2	Mand Riet				2000		2025
	1	Spring-korfbalpaal Telescopisch Kunststof mand training, Ø 50 cm (schotelvoet)				2023		
		00.734.466						
	1	Mand Kunststof				2023		
✓	1	Spring-korfbalpaal Telescopisch Ø 50 cm (schotelvoet)				1980	De schuifbuis heeft zware roestvorming. EN913:2018 Schuifbuis verwijderen of vervangen	
		00.734.465						
Badminton								
	2	Badmintonpaal Aluminium				1980		
		00.206.510; 00.206.511						
Turntoestellen en turnspringplanken								
✓	2	Herenbrug Senior				1980	Door gebruiksslijtage zijn de draai-/scharnierpunten en klemkoppen uitgesleten. De stabiliteit/functionaliiteit van het toestel is afgenomen en de lak is gesleten. Het toestel moet op de aangegeven termijn vervangen worden.	2024

Offerte	Aantal	Toestel	In orde	In orde met aandachtspunt	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Advies vervangingsjaar
		00.206.419; 00.206.420						
✓	1	Paard Basic		■		1980	Het toestel heeft gebruiksslijtage en de lak is gesleten. Door het gebruik is de stabiliteit/ functionaliteit afgenomen. EN913:2018. Het toestel moet op aangegeven termijn worden vervangen.	2024
		00.206.438						
	1	Springplank Wedstrijd	■			2011		
		00.592.357						
	4	Turnen training materiaal en hulpmiddelen Gymblok 120 x 90 x 60 cm	■			2008		
		00.206.536; 00.206.537; 00.206.538; 00.206.539						
Opbergen								
	1	Opberg- /transportwagen - Lange mat , Steekwagen	■			2023		
		00.734.463						
	2	Opberg- /transportwagen Ballen , Gaasmodel	■			1980		
		00.697.421; 00.697.422						
	1	Opberg- /transportwagen Ballen , Etage model	■			1980		
		00.206.443						
	1	Opberg- /transportwagen Ballen , Etage model	■			1980		
		00.206.442						
		Defect/gerepareerd onderdeel						
	4	Wiel	■			2023	4 nieuwe wielen gemonteerd.	
	2	Opberg- /transportwagen Handbaldoel (staand), evenwichtsbalk, (universeel)	■			1980		
		00.493.926; 00.493.927						
	1	Opberg- /transportwagen Lange mat , Steekwagen	■			1980		
		00.570.507						
✓	1	Opberg- /transportwagen Palen netten			■	1980	Het toestel heeft gebruiksslijtage, de lederen bekleding is weg en er is roestvorming op delen en de bodemplank is doorgebogen en slecht.. EN913 2018 Actie: Het toestel dient verwijderd/vervangen te worden.	
		00.206.522						
	2	Opberg- /transportwagen Turnmatten	■			1980		

Offerte	Aantal	Toestel	In orde	In orde met aandachtspunt	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Advies vervangingsjaar
		00.679.417; 00.679.418						
1		Opberg- /transportwagen Turnmatten Bodemplaat: 150 x 100 cm, Horizontale opberging				1980		
		00.679.419						
4		Vastzetinrichting landingsmat Ring				1980		
		00.570.510; 00.570.511; 00.570.512; 00.570.513						
Afscheiding								
3		Afscheidingsnet zaal Zwenkarm aan muur				2006	Lichte gebruiksslijtage. geen directe actie noodzakelijk	
		00.206.416; 00.206.418; 00.734.464						
Sportvloer								
2		Vloervoorziening Basketbaltoren voorziening fixatie achterzijde				2018		
2		Vloervoorziening Grondpot korfbalpaal				1980		
12		Vloervoorziening Grondpot kort Groot, Parterre toestellen				1980	Open haak, 1 x ontbreekt geheel. Alleen vervangen indien er gebruik van wordt gemaakt.	
1		Vloervoorziening Grondpot rekstokzuil Gietijzer,				1980	Er zit een oude dop vast op de bodem waardoor een paal niet meer goed aansluit op de conische rand. Actie: in eigen beheer dop eruit halen.	
3		Vloervoorziening Grondpot rekstokzuil Gietijzer,				1980		
6		Vloervoorziening Grondpot volleybal/badminton/tennis paal				2018		
10		Vloervoorziening Grondpot volleybal/badminton/tennis paal Gietijzer,				1980		
12		Vloervoorziening Klimraam vloervergrendeling				1980	Het toestel heeft gebruiksslijtage. Actie: gelijktijdig met klimramen vervangen.	

Offerte	Aantal	Toestel	In orde	In orde met aandachtspunt	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Advies vervangingsjaar
	4	Vloervoorziening Snelspan vloerverankering , Open				1980	De open vloervoorzieningen zijn groter dan 8 mm, dit kan beknellingsgevaar opleveren, EN913:2018 5.3.3. Hiervoor is een waarschuwingsticker geplaatst.	

T-Spec algemeen -



Klimraam Mechanisch - 00.206.386; 00.206.387; 00.206.388; 00.206.389



Honkpaal PU voet - 00.206.446; 00.206.447; 00.206.448; 00.206.449; 00.206.450; 00.206.452; 00.206.453; 00.206.454; 00.206.455; 00.206.457



Honkpaal PU voet - 00.206.456



Trapezoidale Kast model - 00.570.505; 00.570.506



Tsjoekbalframe (Tchoukball) Enkelvoudig, hoogte stang - 00.484.871



Turnbank Met doorlopend frame onder zitvlak - 00.206.399; 00.206.401; 00.206.402; 00.292.354; 00.592.353



Turnbank Met doorlopend frame onder zitvlak - 00.073.814; 00.073.815; 00.073.816



Mat - Landingsmat - 00.206.394



Mat - Landingsmat - 00.206.390



Mat Landingsmat - Hoes - 00.206.391



Mat Landingsmat - 00.206.395; 00.206.396



Mat Lange mat - 00.547.832



Basketbal installatie Verticaal ophijsbaar - 00.206.408; 00.206.466



Basketbaltoren Inklapbaar bord (schoolmodel) - 00.206.523; 00.206.524



Plafondbasketbalinstallatie Knikframe - 00.206.465



Scheidsrechterstoel Volleybal, recreatie - 00.206.527; 00.206.528



Scheidsrechterstoel Volleybal, recreatie - 00.206.530



Volleybal profiel Open doos profiel - 00.206.467; 00.206.468



Volleybalpaal Aluminium - Volleybalverspanning - 00.206.512; 00.206.513; 00.206.515; 00.206.516; 00.206.518; 00.734.467



Spring-korfbalpaal Telescopisch - 00.734.465



Opberg- /transportwagen Ballen - Wiel - 00.206.442



Opberg- /transportwagen Palen netten - 00.206.522



Vloervoorziening Grondpot kort -



