

Veiligstellen Openbare Verlichting voor werkzaamheden

Elke werkgever is vanuit de Arbowet verantwoordelijk voor haar werknemers en dient in die hoedanigheid ook te handelen vanuit de het gestelde in de Arbowet. Dit betekent dat de opdrachtnemer verantwoordelijk is voor het veilig werken aan elektrische installaties, voor haar eigen personeel. Dat geldt ook voor werkzaamheden aan het Utrechts OVL-netwerk, waaraan door meerdere partijen met regelmaat gewerkt wordt.

Opdrachtnemer dient zelf de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen, voorafgaand aan de uitvoering van werkzaamheden, die uitgevoerd worden door het personeel:

1. Ten behoeve van logging en tracering van meldingen worden werkzaamheden, direct voorafgaand aan de uit te voeren werkzaamheden in een email vermeldt en verstuurd naar schakelenovl@utrecht.nl met hierin kort vernoemd: de werklocatie (voedingspunt), de werkzaamheden en de bijzonderheden inzake de veiligheid. Deze logging wordt gebruikt om werkzaamheden achteraf te kunnen traceren. Deze email wordt niet beantwoord.
2. Voorafgaand aan de werkzaamheden aan lichtpunten, bekabeling of voedingspunt, dient opdrachtnemer zelf de installatie veilig te stellen, ter voorkoming van ongewenste inschakeling door derden, d.m.v. het plaatsen van een hangslot op de groepsschakelaar. Indien de betreffende groepenschakelaar géén voorziening heeft voor het aanbrengen van een hangslot dient opdrachtnemer tijdelijk (voor de duur van de werkzaamheden) de bestaande profielcilinder tijdelijk (voor de duur van de werkzaamheden) te vervangen door een eigen profielcilinder in de voedingskast.
3. Indien de afgaande groep is uitgerust met smeltveiligheden, dient opdrachtnemer de zekeringen tijdelijk te vervangen door dummy-zekeringen, of de zekeringen tijdelijk te verwijderen.
4. Er dient een waarschuwing melding (label of bordje) deugdelijk aangebracht te worden in de verdeelinrichting van het voedingspunt, met de waarschuwing dat het betreffende voedingspunt tijdelijk voor werkzaamheden (gedeeltelijk) is uitgeschakeld en dat er NIET ingeschakeld mag worden. Ook dient de naam en het mobiele telefoonnummer van de monteur vermeld te zijn bij de mededeling. Indien de bestaande profielcilinder tijdelijk is vervangen door een eigen profielcilinder, dient de waarschuwing deugdelijk aangebracht te worden aan de buitenzijde van het voedingspunt.
5. Vervolgens dient opdrachtnemer de complete groep inclusief nul, achter de uitgeschakelde en geborgde groep(en), te koppelen aan aarde.
6. Op locatie voorafgaand aan de werkzaamheden dient opdrachtnemer d.m.v. meting vast te stellen dat er geen spanning op de installatie staat.
7. Opdrachtnemer is, samen met de in te zetten monteurs verantwoordelijk voor de veilige afwikkeling van de werkzaamheden, de veiligheid monteurs en van anderen, die op dat moment in het voedingspunt hebben aangegeven te werken aan de installatie! Opdrachtnemer dient altijd werkzaamheden te overleggen met diegene waarvan een waarschuwing bord aanwezig is in de kast!
8. Opdrachtnemer mag niet werken aan een installatie zonder het nemen van de bovenstaande veiligheidsmaatregelen en mag nimmer werken onder spanning.
9. Opdrachtnemer dient een korte omschrijving van de werkzaamheden, de veiligheidstoestand, naam en telefoonnummer achter te laten in het logboek van het voedingspunt.
10. Na afronding van de werkzaamheden, mag opdrachtnemer alleen het voedingspunt weer inschakelen, wanneer is vastgesteld dat er niet (meer) door anderen gewerkt wordt aan het voedingspunt. Dit wordt vastgesteld als er verder geen andere waarschuwing bordjes in het voedingspunt aanwezig zijn, behalve waarschuwing bordje van opdrachtnemer. Op het moment dat er wel een waarschuwing bordje aanwezig is, dient de betreffende monteur

gebeld te worden en vindt overleg plaats hoe de veiligheid voor de betreffende monteur verder geborgd kan blijven.

11. Na afloop van de werkzaamheden dienen de aangebrachte (profiel/hang)sloten, labels, bordjes verwijderd te worden en de door opdrachtnemer verwijderde dummy-zekeringen weer te worden aangebracht. De betreffende groep(en) worden door opdrachtnemer in de normale in-bedrijfsstaat terug gebracht. Opdrachtnemer dient hierbij rekening te houden met werkzaamheden door derden. De veiligheid mag nooit in gevaar worden gebracht!
12. Opdrachtnemer dient na afloop de werkzaamheden per email te af te melden via schakelenovl@utrecht.nl en hierin kort de werklocatie (voedingspunt), de werkzaamheden weer te geven en duidelijk aan te geven dat de werkzaamheden zijn afgerond. Deze logging wordt gebruikt om werkzaamheden achteraf te kunnen traceren. Deze email wordt opnieuw door de gemeente niet beantwoord.

Indien opdrachtnemer zich niet houdt aan het bovenstaande, wordt dit door de gemeente gemeld aan de Arbo-inspectie.