



waterschap
Hollandse
Delta




ATEX protocol Sluisjesdijk

(versie 31-10-2022)

- **Weet altijd of en in welke ATEX zone je gaat werken!**
Kijk daarvoor vooraf op de ATEX zoneringskening.
- Informeer je vooraf over wat wel en niet moet per ATEX zone.
- Bij vragen of onduidelijkheden, neem contact op met de controlekamer.
- Bij (dreigend) gevaar moet het werk direct gestopt worden en dien je naar een veilige plaats te begeven. Tijdens een ontruiming die je de werkplek veilig achter te laten.

Voor alle ATEX zones geldt:

- Draag altijd een persoonlijke LEL meter en ATEX portofoon bij het betreden van een ATEX zone en check vooraf of deze goed werkt.
- Betreedt ATEX zones alléén voor het uitvoeren van werkzaamheden en of controles.
- Voer altijd een LMRA uit voordat je aan de werkzaamheden en of controles gaat uitvoeren in ATEX zones.
- Antistatische schoenen zijn verplicht in ATEX zones, minimaal S3 classificatie.
- Trek geen kleding aan of uit in ATEX zones.
- Telefoon, laptop, tablets, smartwatches, etc. zijn verboden mee te nemen in ATEX gezondeerd gebied. Communicatie gaat via Ex portofoons of Ex telefoons.
- Heet werk is alleen onder strikte voorwaarden toegestaan

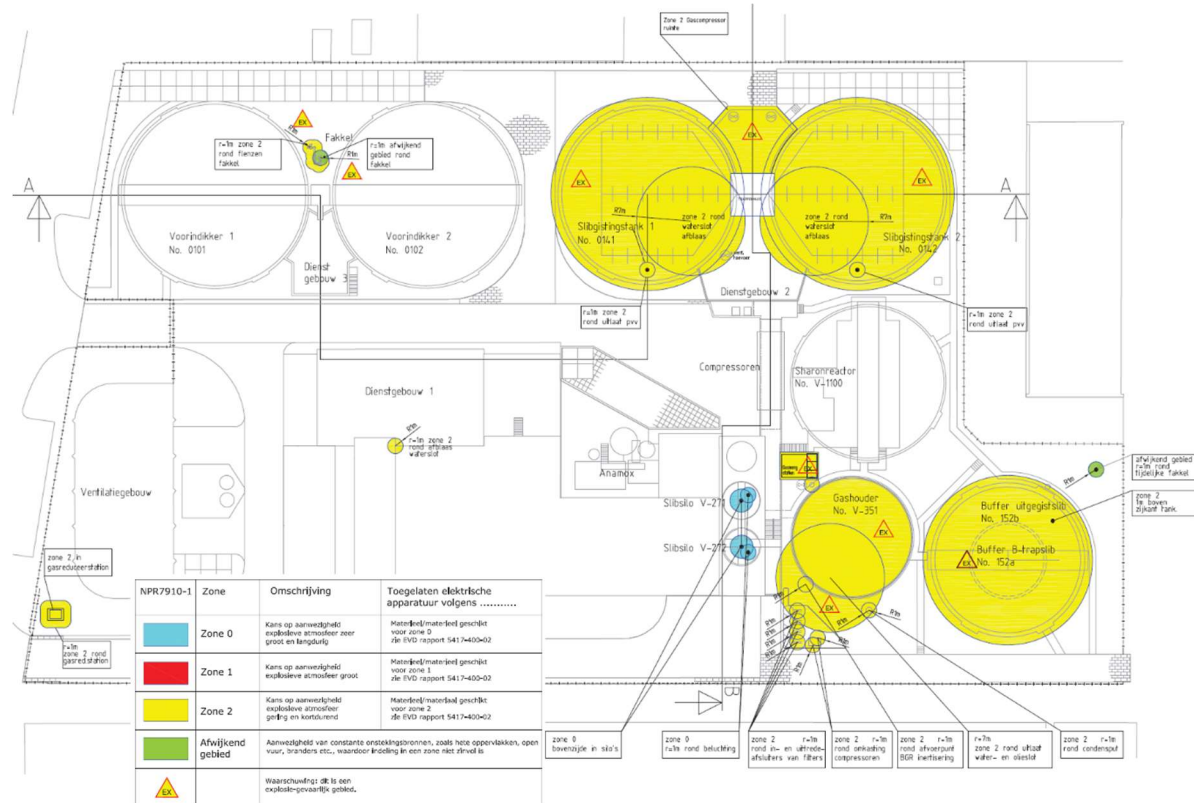

			Intern				Intern/extern		Extern	
Werkzaamheden	ATEX Zone	Bediening	Veilig stellen	Gepland onderhoud en preventieve nauwkeurige inspectie	Storingen	Preventieve inspectie (visueel)	Schouwen (evt. met aannemer)	Schoonmaak	Onderhoud / preventieve (sleutelen)	Preventieve visuele inspectie (alleen waarnemen)
Voorwaarden										
	0	Deze ruimte mag nooit betreden worden! Alleen onder speciale voorwaarden, vergunningen, en toestemming. Betreden van ATEX zone 0 staat altijd onder begeleiding van een ATEX deskundige van WSHD na vrijgave van de ATEX coördinator WSHD!								
Vergunning / toestemming betreden	1 2	Toestemming van ATEX Operations+	Werkvergunning verplicht	Werkvergunning verplicht	Werkvergunning verplicht	Werkvergunning verplicht	Werkvergunning verplicht	Werkvergunning verplicht	Werkvergunning verplicht	Werkvergunning verplicht
Vonkvrij gereedschap	1 2	Verplicht Niet nodig	Verplicht Niet nodig	Verplicht Niet nodig	Verplicht Niet nodig	Verplicht Niet nodig	Nvt Nvt	Nvt Niet nodig	Verplicht Niet nodig	Verplicht Niet nodig
Antistatische kleding / overal	1 2	Verplicht Niet nodig	Verplicht Niet nodig	Verplicht Niet nodig	Verplicht Niet nodig	Verplicht Niet nodig	Nvt Nvt	Nvt Niet nodig	Verplicht Niet nodig	Verplicht Niet nodig
Hulpmiddelen	1 2	Toestemming van ATEX Operations+	Toestemming procesregisseur/ ATEX deskundig	Zie werkvergunning	Toestemming procesregisseur/ ATEX deskundig	Toestemming van ATEX Operations+	Toestemming van ATEX Operations+	Zie werkvergunning	Zie werkvergunning	Zie werkvergunning
ATEX aanwijzing begeleider	1 2	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Minimaal ATEX operations+	Minimaal ATEX deskundig	Minimaal ATEX operations+
ATEX aanwijzing uitvoerende	1 2	Minimaal ATEX operations+	Minimaal ATEX operations+	Minimaal ATEX deskundig E&I, W	Minimaal ATEX operations+	Minimaal ATEX basis	Minimaal ATEX basis	ATEX bewust / na poortinstructie	Minimaal ATEX deskundig	ATEX bewust / na poortinstructie