

Inspectierapport

Elektrische installatie

Periodieke inspectie volgens NEN 1010 met als leidraad de NEN 3140

Klein Groningen te Klein Groningen

Opdrachtgever:

Gemeente Opsterland



Datum
1-5-2023

Documentcode
029 IRE WO187900-1-1
NEN 3140 Klein
Groningen

Versie
1.0

Project
WO187900

Status
Definitief

Blad
1 van 20

		Paraaf	Datum
Auteur:	Dhr. H.J. Vos <i>Inspecteur</i>		1-5-2023
Geverifieerd:	Dhr. H.C.S. van Rijckevorsel <i>Inspecteur</i>		15-5-2023
Geautoriseerd:	Dhr. G. Verwoolde <i>Projectcoördinator</i>		15-5-2023

Document geschiedenis

Versie	Auteur	Versie omschrijving	Versie datum
1.0	Dhr. H.J. Vos	Definitief	15-5-2023

Inhoudsopgave

1	Algemeen	4
1.1	Doel en Bereik	4
1.2	Algemene Gegevens	4
1.3	Leeswijzer	5
1.4	Afkorting en Begrippen	5
2	Uitvoering inspectie	6
2.1	Inspectieresultaten	6
2.2	Advies tot herstel	6
3	Visuele inspectie	7
3.1	Tekeningen	7
3.2	Verdeler	7
3.3	Installatie	7
3.4	Brandveiligheid	7
3.5	Risicoclassificatie	7
4	Metingen	9
4.1	De impedantie van de verdeler	9
4.2	De aanspreekstroom en aanspreektijd van aardlekbeveiligingen	9
4.3	De isolatieweerstand van de eindgroepen	9
4.4	De impedantie van de eindgroepen	9
4.5	Toetsing meetresultaten	9
5	Inspectieresultaten	10
5.1	Tekeningen	10
5.2	Opmerkingen	10
5.3	Meetresultaten	18
5.4	Afwijkende meetwaarden	19
6	Conclusie	20

1 Algemeen

1.1 Doel en Bereik

In opdracht van Gemeente Opsterland is een periodieke inspectie uitgevoerd aan de Klein Groningen te Klein Groningen volgens NEN 1010 met als leidraad de NEN 3140 (Bedrijfsvoering van elektrische installaties – laagspanning). Dit met het doel om alle eventuele elektrotechnische gebreken van de installatie in kaart te brengen. Na het verhelpen van de aangetroffen gebreken voldoet de geïnspecteerde installatie weer aan de NEN 1010. Bij de inspectie wordt uitgegaan van de NEN 1010 die bij aanleg van de installatie van toepassing was.

Inspectieomvang:

De inspectie omvat de volgende installatieonderdelen:

- Bruginstallatie

1.2 Algemene Gegevens

Inspectiedatum: 24-04-2023
Inspectietijden: 08:00 - 16:00 uur
Weersgesteldheid: 10 °C, Buien
Inspecteurs: Dhr. H.J. Vos

Objectgegevens geïnspecteerde installatie

Naam : Klein Groningen
Adres : Compagnonsfeart 80
Postcode : 9241 HK
Plaats : Klein Groningen
Type : Ophaalbrug

Contactgegevens

Opdrachtgever : Gemeente Opsterland
Adres : Hoofdstraat 82
Plaats : Beetsterzwaag
Contactpersoon : Dhr. H. de Boer
Telefoonnummer : 0512- 386 222

Inspectiefrequentie : 5 jaar

Jaar van aanleg : 1985 (aaname)
Inspectie omvang : Gehele elektrotechnische installatie
Spanningsstelsel : TT
Toegepaste Normen : NEN 3140:2019
NEN 1010: 3e druk 1984
Soort installatie : Bestaande installatie

1.3 Leeswijzer

In hoofdstuk 1 staat de algemene informatie genoemd over het object, de inspectie, gerelateerde werkplannen en documenten en afkortingen. In hoofdstuk 2 wordt de uitvoering van de inspectie omschreven. In hoofdstuk 3 wordt omschreven wat de visuele inspectie inhoudt en in hoofdstuk 4 worden de metingen omschreven. In hoofdstuk 5 worden de inspectieresultaten van de visuele inspectie omschreven en in hoofdstuk 6 de meetresultaten.

1.4 Afkortingen en Begrippen

NEN 1010	Elektrische installaties voor laagspanning - Nederlandse implementatie van de HD-IEC 60364-reeks
NEN 3140	Bedrijfsvoering van elektrische installaties - Laagspanning

2 Uitvoering inspectie

De elektrische installatie is beoordeeld of deze voldoet aan de NEN 1010 met als leidraad de NEN 3140 en dus veilig is voor gebruik. Hierbij zijn de volgende aspecten meegenomen:

Tekeningen

- Het op locatie aanwezige tekeningenpakket is gecontroleerd op juistheid en volledigheid.

Metingen

- Aan de verdelers zijn diverse metingen verricht, onder andere aan voeding, afgaande eindgroepen en aardlekschakelaars.
- Tevens zijn diverse metingen verricht aan de op de verdelers aangesloten installatie, zoals wandcontactdozen voor algemeen gebruik (die vrij toegankelijk waren).

Visueel

- De verdelers en de erop aangesloten installatie zijn visueel geïnspecteerd.

Gevaarlijke situaties

Bij constatering van gevaarlijke situaties, waarbij brand en/of levensgevaar in grote mate aanwezig is, wordt in overleg de installatie (gedeeltelijk) uitgeschakeld en zowel de beheerder als de toezichtverantwoordelijke op de hoogte gesteld.

2.1 Inspectieresultaten

De inspectieresultaten in het rapport zijn verkregen door visuele inspecties van de verdelers en elektrische installatie. Spie maakt gebruik van inspectieprotocollen voor de uitvoering van de inspecties. Op deze manier wordt een eenduidige en reproduceerbare inspectie gewaarborgd.

In het rapport worden alleen de geconstateerde tekortkomingen opgenomen. Verdelers en installatiedelen waar geen tekortkomingen zijn geconstateerd worden alleen benoemd met de toevoeging "geen opmerkingen".

2.2 Advies tot herstel

Bij de geconstateerde tekortkomingen zijn adviezen tot herstel opgenomen.

Hier worden van de geïnspecteerde installatieonderdelen de afwijkingen benoemd met de daaraan verbonden conclusies.

Om een certificaat van goedkeuring af te geven dienen geconstateerde afwijkingen verholpen te worden. Vervolgens dient er een herinspectie uitgevoerd te worden.

3 Visuele inspectie

Bij het visueel inspecteren is de installatie op de volgende kernpunten beoordeeld:

- Tekeningen.
- Verdeler.
- Installatie.
- De elektrische installatie in relatie tot de brandveiligheid.

In de volgende paragrafen is toegelicht per onderwerp, waarnaar is gekeken en wat eventuele criteria voor goedkeur zijn.

3.1 Tekeningen

Het bij de elektrische installatie behorende en aanwezige tekeningenpakket is beoordeeld op juistheid en volledigheid, zoals omschreven in de voorschriften van de NEN 1010.

3.2 Verdeler

Voor de verdelers zijn onder meer op onderstaande onderwerpen gecontroleerd of deze voldoen aan de gestelde eisen:

- Aardingsvoorzieningen.
- Thermische invloeden.
- Bescherming tegen elektrische schok (direct aanrakingsgevaar).
- Algemene veiligheid.
- Keuze en instellingen van beveiligingstoestellen.
- Deugdelijkheid van aansluitingen en leidingen.
- Overzichtelijkheid van de verdeler.
- Kortsluitvastheid van de componenten.
- Keuze spanning voerende leidingen m.b.t. hoogst toelaatbare stroom en spanningsverlies.

3.3 Installatie

Voor de installatie zijn onder meer op onderstaande onderwerpen gecontroleerd of deze voldoen aan de gestelde eisen:

- Overzichtelijkheid van de installatie.
- Bescherming tegen elektrische schok (direct en indirect aanrakingsgevaar).
- Algemene veiligheid.
- Keuze van het materiaal.
- Toegankelijkheid, bediening en onderhoud.

3.4 Brandveiligheid

Met betrekking tot de brandveiligheid, wordt er specifiek gekeken naar:

- Algemeen gebruik materialen.
- Gebruik materialen op ondergrond.
- Overbelasting van groepen.
- Overbelasting van geleiders.
- Vervuiling.

Indien een installatie voldoet aan de voorschriften uit de NEN 3140 en de bij aanleg van toepassing zijnde NEN 1010, is de kans op brand door overbelasting of verkeerde toepassing tot het minimum beperkt.

3.5 Risicoclassificatie

De afwijkingen genoemd bij de onderdelen verdeler en installatie zijn voorzien van een risicoclassificatie. Dit risico kan betrekking hebben op direct en indirect aanrakingsgevaar, brandveiligheid en onderhoud van de installatie. Gekoppeld aan het risico wordt een advies gegeven over het tijdsbestek waarin de afwijking verholpen dient te worden.

We onderscheiden de volgende risicoklassen:

Risicoklasse		Hersteladvies
1	Laag risico	Binnen 1 jaar
2	Belangrijk risico	Binnen 2 maanden
3	Levensbedreigend of groot brandgevaar	Direct oplossen (Zie ook hfdst 2 “gevaarlijke situaties”)

4 Metingen

De volgende metingen zijn uitgevoerd (indien van toepassing) om de staat van de elektrische installatie vast te stellen:

- De impedantie van de verdeler.
- De aanspreekstroom en aanspreektijd van aardlekbeveiligingen.
- De isolatieweerstand.
- De impedantie van de eindgroepen.

In de volgende paragrafen is toegelicht per punt, waar naar is gekeken en wat eventuele criteria voor goedkeur zijn.

4.1 De impedantie van de verdeler

De gemeten waarden van de verschillende impedanties van de verdelers worden per verdeler benoemd in de gecombineerde tabellen in paragraaf 6.1.

Van alle genoemde verdelers is gecontroleerd op de vereiste impedantie (R circuit) en de bijbehorende kortsluitstroom (I_k). Tevens wordt met deze meting gecontroleerd of de beschermingsleiding onderbroken is.

4.2 De aanspreekstroom en aanspreektijd van aardlekbeveiligingen

De gemeten waarden van aanspreekstromen en aanspreektijden van de aardlekbeveiligingen worden per verdeler benoemd in de gecombineerde tabellen in paragraaf 6.1.

De waarde van de aanspreekstroom moet minimaal de nominale waarde van de aardlekbeveiliging zijn. De aanspreektijd moet kleiner dan 300 milliseconde zijn.

4.3 De isolatieweerstand van de eindgroepen

De gemeten waarden van de isolatieweerstanden worden per verdeler benoemd in de gecombineerde tabellen in paragraaf 6.1.

Hierbij wordt aangegeven of een groep voldoet aan de minimale isolatiewaarde, of dat deze niet gemeten kon worden. Ook kan het voorkomen dat de groep niet in gebruik is en als reserve wordt aangemerkt. De isolatieweerstand dient een minimale waarde van $1000\Omega/\text{volt}$ te hebben. De spanning betreft de nominale spanning. Dit is de spanning waardoor een installatie wordt gekarakteriseerd. (bron: NEN 3140:2011)

4.4 De impedantie van de eindgroepen

De gemeten resultaten van de impedantie van de eindgroepen zijn niet weergegeven in dit rapport maar op tekening of schets vastgelegd. Deze worden door ons gearhiveerd. In dit rapport worden alleen de eindgroepen vermeld met een te hoge impedantie. De overige groepen hebben een waarde die ligt onder de maximale waarde of er is aan de hand van de beschikbare gegevens geen betrouwbare conclusie te geven.

4.5 Toetsing meetresultaten

De meetresultaten zijn getoetst aan gegevens die beschikbaar gesteld zijn door fabrikanten van beveiligingen (automaten en patronen) en aan de sheet 'Maximale waarden aardcircuitimpedanties' die is samengesteld uit de gegevens van de fabrikanten en bepalingen uit de NEN 1010.

5 Inspectieresultaten



5.1 Tekeningen

De inspectie is uitgevoerd aan de hand van de beschikbaar gestelde tekeningen.

	Beschikbaar	Bijgewerkt	Volledig
Tekeningenpakket	✓	✗	✗

5.2 Opmerkingen


1.	Risicoklasse	1 - Laag risico
Locatie:	Tekeningen	
Omschrijving:	De tekeningen zijn niet bijgewerkt en niet volledig. De volgende tekortkomingen zijn geconstateerd: - De tekeningen zijn losbladerig in de buitenkast opgeborgen en zijn erg vochtig en er is matige verwerking geconstateerd. - Er zijn diverse handgeschreven wijzigingen aangetroffen op tekening. - De voorbeveiliging van de energieleverancier is niet bekend. - Het voedende stroomstelsel is niet aangetroffen op tekening.	
Hersteladvies:	Tekeningen opnieuw afdrukken en ingebonden op locatie beschikbaar stellen.	

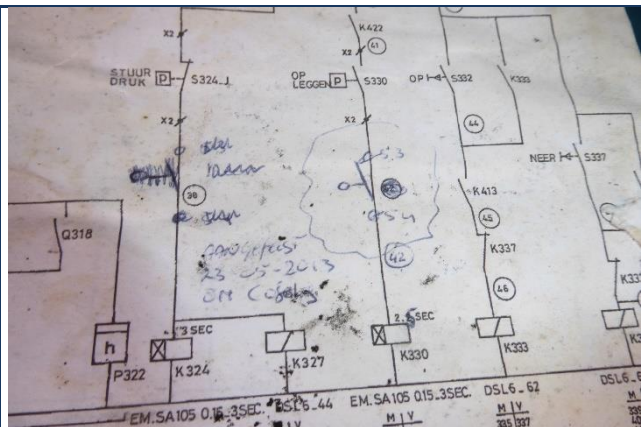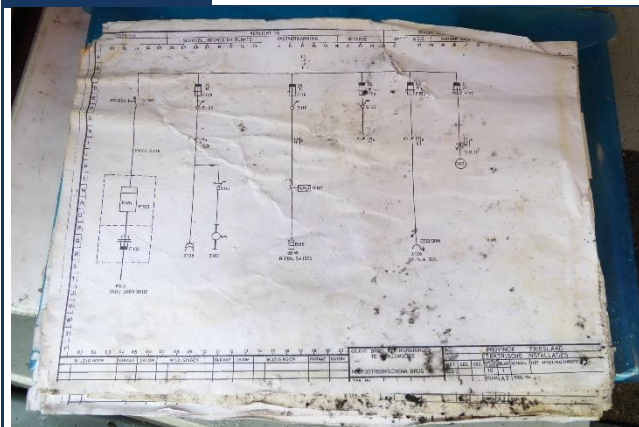


2.	Risicoklasse	2 - Belangrijk risico
Locatie:	Besturingskast	
Omschrijving:	Boven op de besturingskast liggen veel smeltveiligheden en passchroeven wat erop kan duiden dat er vaak storingen zijn. Omdat er geen logboek op locatie aanwezig is, is niet duidelijk of dit het geval is. De elektrische installatie is naar schatting van ca. 1985 en heeft daarmee de over het algemeen gehanteerde levensduur van 15 jaar voor besturingsinstallaties en 25 jaar voor overige installaties ruimschoots overschreden.	
Hersteladvies:	Vervangen gehele elektrische installatie.	




3.	Risicoklasse	1 - Laag risico
Locatie:	Besturingskast	
Omschrijving:	Er is een 500mA aardlekschakelaar toegepast (3S1). Dit is tot 1996 volgens de NEN 1010 wel toegestaan maar i.v.m. huidige inzichten met betrekking tot het gebruik van aardlekschakelaars wordt toch nadrukkelijk geadviseerd om deze te vervangen door een 300mA aardlekschakelaar. Daarnaast is de aardlekschakelaar een type AC-aardlekschakelaar. Dit type voldoet niet aan de huidige eisen.	
Hersteladvies:	Aanbrengen 300 mA aardlekschakelaar.	

 

4.	Risicoklasse	2 - Belangrijk risico
Locatie:	Besturingskast	
Omschrijving:	De eindgroep ten behoeve van de 5-polige krachtwandcontactdoos heeft geen groepsschakelaar die alle fasen en de Nul ineens schakelt. Het krachtwandcontactdoos is tevens niet aanvullend beveiligd met een aardlekbeveiliging van ten hoogste 30mA.	
Hersteladvies:	Aanbrengen aardlekautomaat van ten hoogste 30 mA die de drie smeltpatronen vervangt, die als groepsschakelaar dient en ook de eindgroep aanvullend beveiligd met een aardlekschakelaar.	

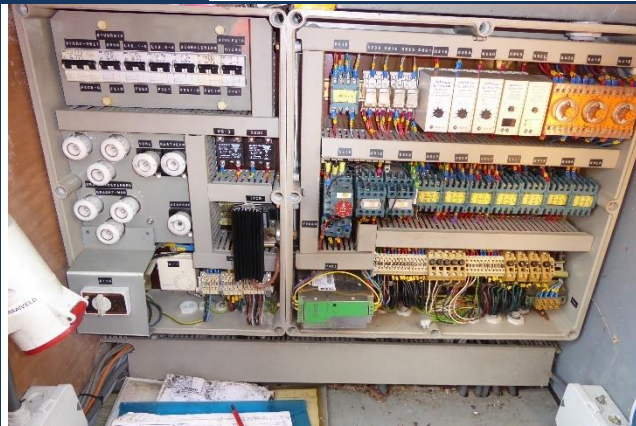

5.	Risicoklasse	1 - Laag risico
Locatie:	Besturingskast	
Omschrijving:	Het linkerdeel van de kap sluit niet goed omdat die tegen de aardlekschakelaar aankomt die te hoog is opgesteld. De gewenste IP-beschermingsgraad wordt hierdoor niet behaald.	
Hersteladvies:	Opstelling aardlekschakelaar aanpassen waardoor de kap weer goed kan sluiten.	

 

6.	Risicoklasse	1 - Laag risico
Locatie:	Besturingskast	
Omschrijving:	De diameter van de kabel en toegepaste wartel zijn niet in overeenstemming met elkaar.	
Hersteladvies:	Vervangen wartel.	



7.	Risicoklasse	1 - Laag risico
Locatie:	Besturingskast	
Omschrijving:	Er zijn wartels aangetroffen aan de onderzijde van de besturingskast waardoor meerdere kabels ingevoerd worden. Tevens is één open wartelgat aangetroffen.	
Hersteladvies:	Aanbrengen wartels.	



8.	Risicoklasse	1 - Laag risico
Locatie:	Besturingskast	
Omschrijving:	De besturingskast is een klasse 2 verdeler echter worden de behuizingen met metalen bouten en moeren aan elkaar gekoppeld. Dit is niet toegestaan.	
Hersteladvies:	Vervangen metalen bouten en moeren voor een kunststoffen variant.	





9.	Risicoklasse	-
Locatie:	Besturingskast	
Omschrijving:	Magneetschakelaar K422 broemt erg wat er op kan duiden dat deze zijn einde levensduur bereikt.	
Hersteladvies:	Vervangen magneetschakelaar.	



10.	Risicoklasse	2 - Belangrijk risico
Locatie:	Buitenkast	
Omschrijving:	De aanwezige wandcontactdoos wordt niet beveiligd met een aardlekbeveiliging van ten hoogste 30mA.	
Hersteladvies:	Vervangen groep Verl voor een aardlekautomaat.	



11.	Risicoklasse	2 - Belangrijk risico
Locatie:	Bedieningslessenaar	
Omschrijving:	In de bedieningslessenaar zijn vrijwel alle schroefaansluitingen ernstig aangetast door oxidatie.	
Hersteladvies:	Vervangen aangetaste schroefaansluitingen.	

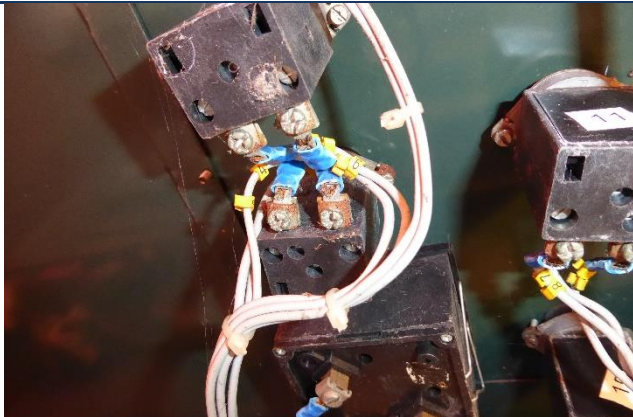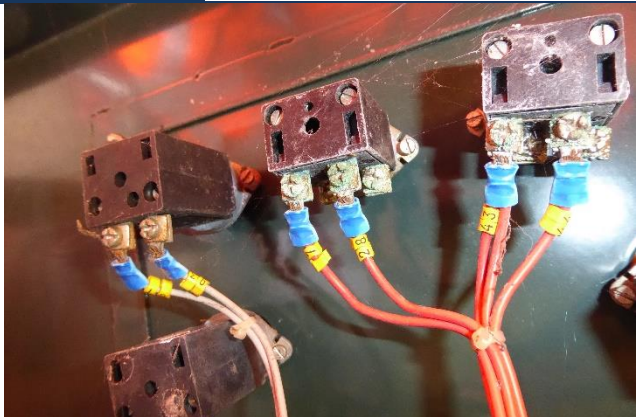

14.	Risicoklasse	-
Locatie:	Hydraulische aandrijving, landverkeerseinen, afsluitboominstallatie	
Omschrijving:	Geen opmerkingen. Met uitzondering van twee eindschakelaars heeft de afsluitboominstallatie geen elektrische installatie. Er zijn tevens geen scheepvaartseinen aanwezig.	
Hersteladvies:	-	



5.3 Meetresultaten

Impedantie verdeler Besturingskast											
	Staal	Kunststof	Voorbeveiliging of grootste afgaande groep (A)	Type beveiliging	Z loop L-Pe (Ω)	Ik loop L-Pe (A)	Z line L-N (Ω)	Ik line L-N (A)	U (V)	ALS J/N	Conclusie ⁽²⁾
											✓/✗/#
	-	✓	25	U	1,72	132	0,46	496	226	J	✓
	Aardlekschakelaar					Isolatiweerstand					
Groep	IΔnom (mA)	Aanspreekstroom ΔI (mA)	Aanspreektijd Δt (ms)	Klasse	Testknop	Conclusie ALS	Goed >0,40 MΩ	Opmerking ⁽¹⁾	Conclusie groep ⁽²⁾		
					✓/✗/#	✓/✗/#			✓/✗/#		
Q113	500	>550	>310	AC	✓	✗	-	-	✗		
K-WCD	-	-	-	-	-	-	✗	-	✓		
VERL	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓		
KASTVERW	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓		
RESERVE	-	-	-	-	-	-	-	c	-		
F209-0	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓		
F233/F219/F227/ F231-0/F231- H/F431	-	-	-	-	-	-	-	b	#		

⁽¹⁾ Verklaring codes:

a : niet te meten wegens bedrijfsvoering

b : niet te meten wegens elektronica

c : reserve

d : niet te meten in verband met het niet kunnen bereiken van de aansluitklemmen van de frequentieregelaar/soft starter

e : niet te meten in verband met zonnepanelen

⁽²⁾ Verklaring codes:

: geen conclusie mogelijk

✓ : goed

✗ : fout

Tijdens de inspectie is de volgende gekalibreerde installatietester toegepast:
Fluke type 1664FC serienummer 4872052 H

5.4 Afwijkende meetwaarden

In de bovenstaande tabellen zijn de metingen opgenomen, waarbij een afwijkende (foutieve) meetwaarde is geconstateerd. In de onderstaande tabel(len) zijn de metingen opgenomen, waarbij een afwijkende (foutieve) meetwaarde is geconstateerd.

De aanspreekstroom en –tijd van aardlekschakelaars

Verdeler	Groep	Risicoklasse	Actie
Besturingskast	Q113	2	Aardlekschakelaar vervangen

De isolatieweerstand

Verdeler	Groep	Afwijkende meetwaarde MΩ	Risico klasse	Actie
Besturingskast	K-WCD	0,07	2	Nader onderzoek gewenst

Toelichting

Toelichting
De aardlekschakelaar voldoet niet meer aan zowel de aanspreektijd als de aanspreekstroom. Ook aangezien 500mA aardlekschakelaars niet meer gebruikt mogen worden adviseren wij nadrukkelijk om de aardlekschakelaar te vervangen door een 300mA variant.

6 Conclusie

Onderdeel	Conclusie	Toelichting (afkeur)
Staat van tekeningen en documentatie.	✗	De tekeningen zijn niet bijgewerkt en niet volledig.
Overzichtelijkheid van de installatie.	✓	
Aanrakingsveiligheid van de installatie.	✓	
Overzichtelijkheid van de verdeelinrichtingen.	✓	
Algemene veiligheid voor de gebruikers van de installatie.	✗	De aardlekschakelaar in de voeding van de installatie voldoet in zijn geheel niet.
Veiligheid voor het uitvoeren van onderhoud van de installatie.	✗	De wandcontactdoos in de buitenkast wordt niet beveiligd met een aardlekbeveiliging van ten hoogste 30mA.
Brandveiligheid van de installatie.	✓	
Brandveiligheid van de verdeelinrichtingen.	✓	
Geschiktheid van de getoetste materialen voor het doel en toepassing.	✗	De kap van de besturingskast sluit niet goed. Vrijwel alle schroefaansluitingen van de knoppen in de bedieningslessenaar zijn ernstig aangetast door oxidatie.
Metingen	✗	Eén of meerdere aardlekschakelaar(s) zijn defect. Eén of meerdere isolatieweerstanden voldoen niet.