

Groep: Houten damwand


Lokatie H07b: Ter weerszijden brug FR42 - Noordzijde



Deel A




Deel B

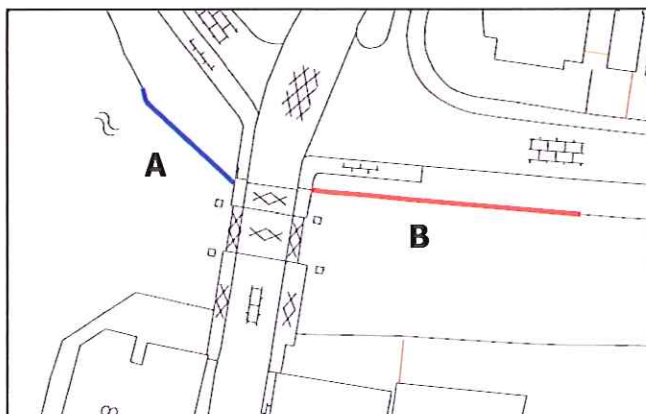

Deel A:

Jaar van aanleg: 2004
Lengte: 14,5 meter


Vermoedelijke constructie:

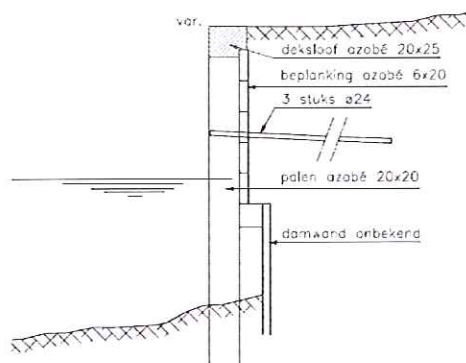

Deel B:

Jaar van aanleg: 1972
Lengte: 32 meter

Vermoedelijke constructie:

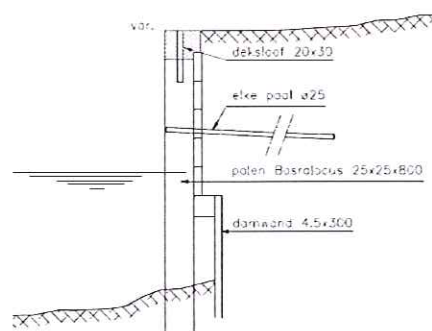

Opname-bevindingen:

Deel A:

- Aan het azobé zijn geen gebreken zichtbaar;
- Bij de aansluiting tegen het landhoofd is de grondafdichting niet in orde (foto 1).



Foto 1

Deel B:

- Vrijwel alle palen zijn op de wind/waterlijn behoorlijk aangetast (foto's 2 en 3);
- Een groot gedeelte van de deksloof is verrot (foto 4);
- Niet zichtbaar is de staat van het kleedhout.



Foto 2



Foto 3



Foto 4

Advies:

Van deel A de aansluiting tegen de brug te herstellen.

Van deel B zijn de palen, deksloof en kleedhout zeer slecht. Vervanging hiervan is binnen enkele jaren noodzakelijk. Op korte termijn is misschien vervanging van een deel van de dekslaaf wenselijk.

Te verwachten kosten:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Klein onderhoud		2.000										1.500			
2. Vervangen palen e.d. van deel B				27.500											
Totalen (EUR)		2.000		27.500								1.500			