
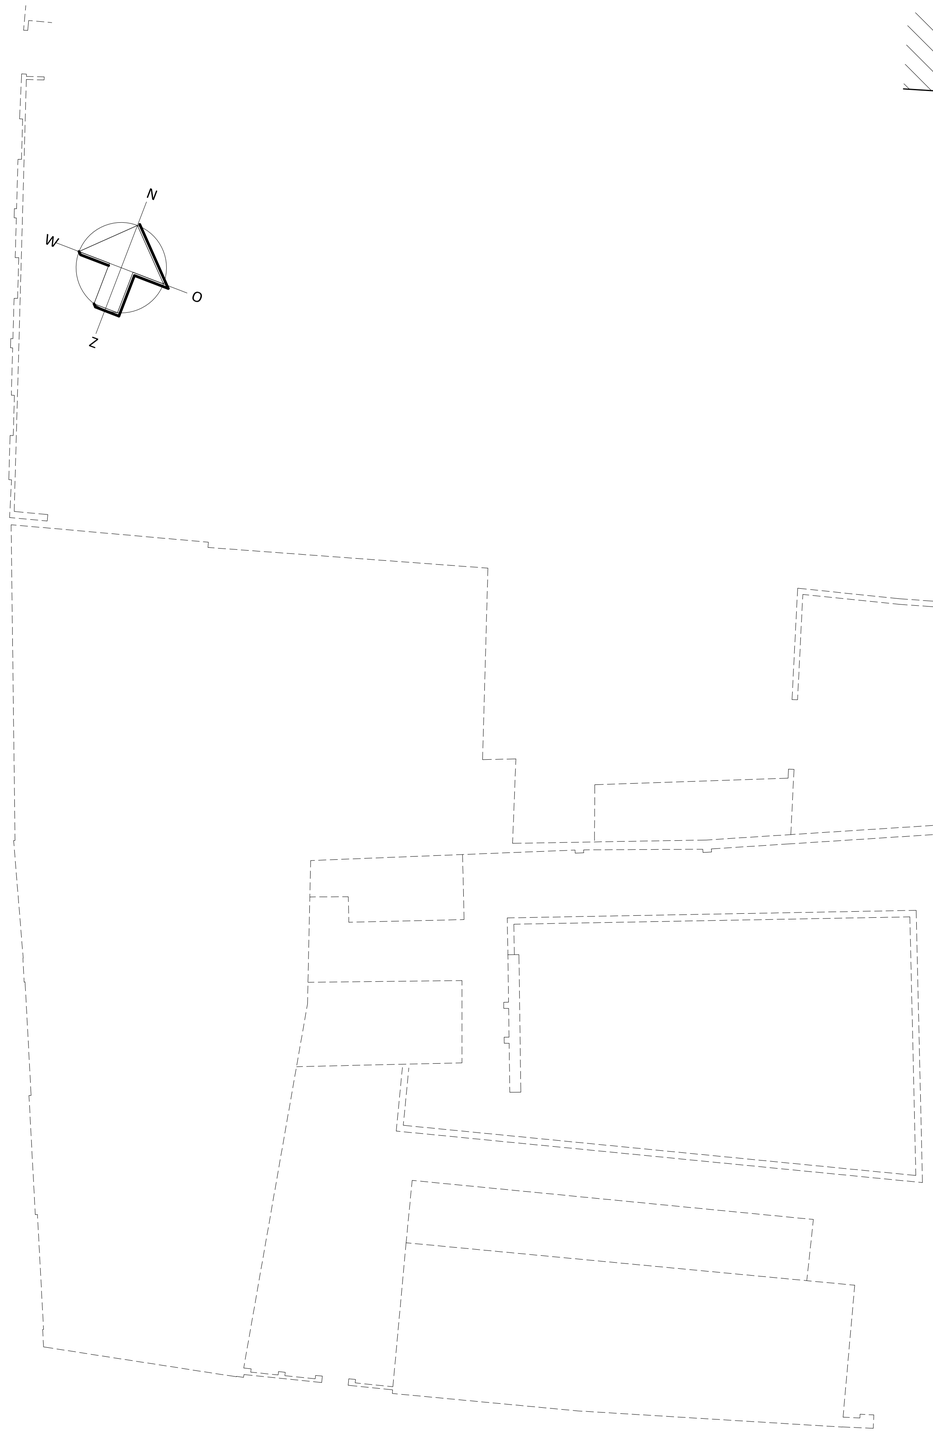


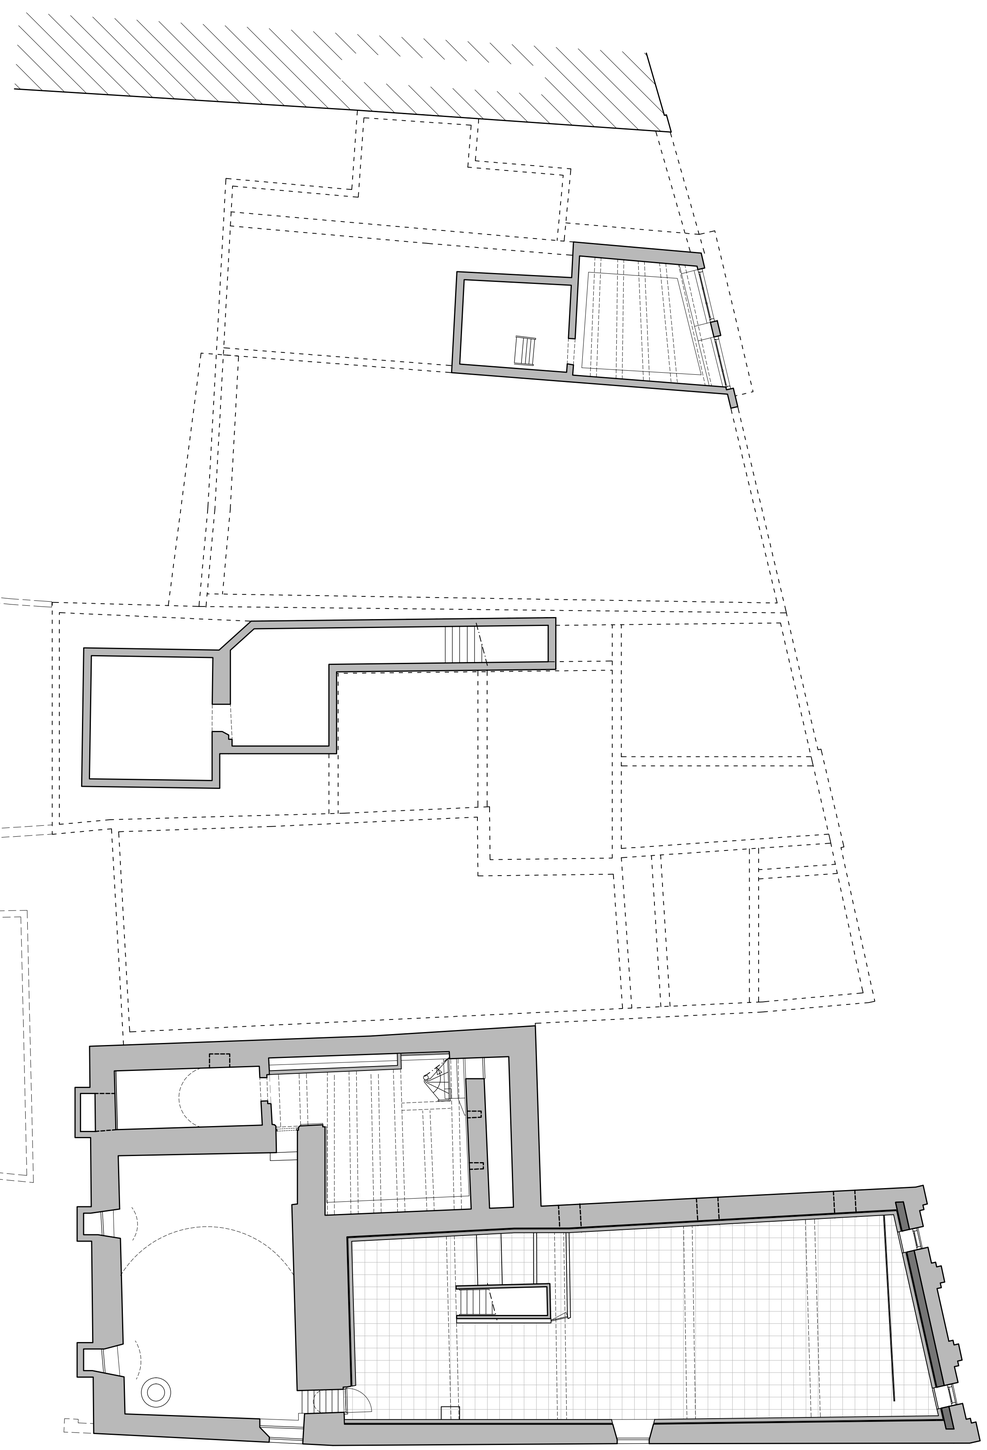

KELDER BESTAAND

ter voorbereiding op de nu voorgenomen werkzaamheden zijn er reeds voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. o.a. a.a.n.gegeven op tekeningen demontage/sloop

RENVOOI OPNAME

- voor genoemde foto's zie "Inspectierapport scheurvorming"
- alle op tekening omschreven schade of scheuren dienen hersteld te worden met materialen cf. bestaand.
- scheuren moeten worden hersteld.
- bij scheuren in afwerkingen achterliggende constructie ook herstellen

	inboetwerk in metselwerk
	vogen in metselwerk vervangen
	gewelstucwerk beschadigd/afzinkt hol. stucwerk herstellen.
	scheur in te boeten, te herstellen, gescheurde stenen vervangen.
V/verv.	Indien voegwerk gescheurd, scheur aankouwen en afvoegen.
verv.	vervangen
rep	repareren
*	in onbruikgenaakt ijzerwerk verwijderen, in voeg: opnieuw voegen, in steen: steenreparatie met mortel
verw.	verwijderen
	barst in beglazing; ruit vervangen
	houtreparatie; zie omschrijving
	scheur in natuursteen, herstellen met natuursteenreparatiemortel
	beschadiging natuursteen, te herstellen

De maatvoering is een zo goed mogelijke weergave van de bestaande toestand, alle op tekeningen aangegeven maten zijn circa maten
In het werk moet na ontmanteling de definitieve maatvoering door de aannemer vastgelegd worden.

TPA HG architecten

trigallez
peeters
van apeldoorn
hangelbroek
gouwetor
architecten

schuijteskade 13
1621 de hoorn
0229-212919
info@tpahga.nl
www.tpahga.nl

project:	Restauratie en verduurzaming Westfries Museum
opdrachtgever:	gemeente Hoorn
onderwerp:	Opname bestaand - kelder

schaal:	1:100	fase:	technisch ontwerp
formaat:	A1	projectarchitect:	A. Peeters
datum:	13-10-2023	projectleider:	B. van Langen
wijziging:	a:	e:	R. Bakker
	b:	f:	
	c:	g:	
	d:	h:	

tekeningnummer: 2089 P100

BEGANE GROND BESTAAND

te voorbereiding op de nu volgenomen werkzaamheden zijn er reeds voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd, o.a.a. aangegeven op tekeningen demontage/sloop

N
W
O
Z

houten schuttting
houten schuttting
houten schuttting
houten waterpomp
rabatmuren waterpomp
CV
ZOLDER
MAGAZIJN
MAGAZIJN
MAGAZIJN
schouw
schouw
schouw

1e VERDIEPING BESTAAND

N
W
O
Z

zwembroeken op metselwerk
rekenen om 3m2 metselwerk te behandelen tegen zwemmen

CD.15
overloop
5.4 m²

lastige delen van de vloer demonteren;
vloerdelen herstellen en terugplaatsen
door middel van stalen hoekijn

diverse scheuren in metselwerk herstellen door inboetwerk

borstwering is niet stabiel
op 4 plaatsen koppeling aangebracht tussen
muurplaat en spantbenen door middel van
kokerprofiel opp en stalen hoekijzer

diverse scheuren in metselwerk
herstellen door inboetwerk

niet oud;
bimsbetonstoten
zonder voegwerk

diverse scheuren in metselwerk
herstellen door inboetwerk

1 vloerdeel ontbreekt
deze aanbrengen, € 450,- cf.
aanlegprijslijsten

2/4 van de vloerdelen vervangen

roestend ijzerwerk
afroesten en
verven

stortkoker

nieuw metselwerk gehoel
verwijderen en opnieuw
aanbrengen/inboeten

diverse scheuren in metselwerk
herstellen door inboetwerk

bals (grotendeels) vervangen door
een nieuwe balk, bestaand deel
middels eenhoeks aan-de-nieuw
balk bevestigen, nieuwstuk
horizontaal

scheur in invendige hoek

scheur
in wand

scheur in
wand
(foto 29)

diverse scheuren in metselwerk
herstellen door inboetwerk

raamhout;
rekenen op verv.
ca. 6m1 raamhout
raamsponningen

scheur in de
wand (foto 30)

scheur in wand (foto 28)
asbesthoudt verwijderd

lekkage sporen
nader te onderzoeken

lekkage sporen
nader te onderzoeken

vochtplek op baikskop
baikkop en sleutelstuk
controleren op asbest

scheur van vloer
tot plafond

scheur boven kozijn

scheur
in wand

scheur
in wand

scheur
in wand

scheur in de wand

bestaande verbindingen alle
kinderbinten met moerbalken
herstellen, hiervoor dient het vloerhout
en de moerbalken op hoogte gesteld te
worden

scheur in invendige hoek
over de gehele hoogte
van de gevel (foto 31)

3995+P
[4+]

3995+P
[5-]

3995+P
[0]

3807+P
[8+]

4003+P
[6+]

4012+P
[17+]

4012+P
[17+]

voor verzakt:
vloer en wand deze delen
naar onderliggenden
verdieping (foto 13-14)

4020+P
[35+]

4035+P
[37+]

4113+P
[31-]

scheur
in wand
(foto 15)

4184+P
[34+]

scheur 1,5m²

scheur van vloer
tot plafond (foto 9-10)

scheur in
kozijnhoek
(foto 11)

3995+P
[0]

4155+P
[0]

scheur 1,2m²
kanaal ophoging
hoek

scheur in wand

scheur in wand

scheur in wand

2e VERDIEPING BESTAAND


N
W
O
Z
gat in de binnenmuur herstellen met inboetwerk
gedeelte dak vanaf dakrand tot voorbij gelegd gevelbetimmering verwijderen, verrotte delen vervangen. Aansluiting dakrand en bestaande aansluiting.
muurplaat rot, vervangen + alle sporen aanlassen
korfboog vervangen.
spantbeen herstellen
diverse scheuren in metselwerk herstellen door inboetwerk
muurplaat rot, vervangen + alle sporen aanlassen
houten vloer beschadigd/uitgesleten, herstellen door inboetwerk
herstel hout en bevestiging
bestaande constructie
scheur in binnenwand
scheur in binnenwand
muurplaat rot bij aansluiting hoekmuur/dakvlak, deels aanlassen, inclusief onderste meter van spantvoet. e.e.a. conform bestaand.
lekkage sporen bij onderdorpel; nader te onderzoeken; mogelijk verkeerde aansluiting voet/oud/verhoben goot
houtwerk afhalen en herstellen bestaand te rekenen op 4m2
bij stukwerk afhalen en herstellen cf. bestaand. te rekenen op 4m2
metselwerk en cement op muurplaat verwijderen
scheur in inwendige hoek (foto 24)
zakking in de vloer ca. 10mm (foto 27)
scheur (foto 25)
meerdere scheuren in inwendige hoek (foto 24)
scheur
scheur door-en-door
scheur onder latei
meerdere scheuren in inwendige hoek (foto 16)
scheuren in wand (foto 17-20)
console onder balk gebroken; rekenen op uitnemen, vervangen en opnieuw aanbrengen en herplaatsen
Herstellen monumentale trap. Door aanhoudende vervuiling van onderzijde van de trap en verbindingen weer open gaan.
houten vloer beschadigd/uitgesleten, herstellen door inboetwerk
stucwerk borstwering vervangen door nieuw stucwerk
schoorbalk
scheur (foto 22)
scheur (foto 21)
stucwerk borstwering vervangen door nieuw stucwerk, gehele borstwering
metselwerk en cement op muurplaat verwijderen
1x spooraansluiting vervangen, rekenen op vervangen van onderste meter van spoor. e.e.a. conform bestaand
nieuw stuk hout inlatten in, vervangen door stuk hout conform bestaand. e.e.a. conform bestaand
1x spooraansluiting vervangen. rekenen op vervangen van onderste meter van spoor. e.e.a. conform bestaand
onderzoek naar gele poeder op muurplaat en sporen
muurplaat vervangen. rekenen op 1,5 meter. e.e.a. conform bestaand.
3x multiplex ventsneging t.b.v. dakkanter vervangen door houten delen cf. bestaand
spantvoet rot. rekenen op aanlassen onderste meter. e.e.a. conform bestaand.
stucwerk aangetast, geheel vervangen cf. bestaand
2x spooraansluiting op muurplaat rot. rekenen vervangen van onderste meter van spoor. e.e.a. conform bestaand. muurplaat goed
nieuwe toplaagels aanbrengen cf. bestaand
lekkage sporen/zwaluwstaartverbinding
tpv aansluiting goot/dakvlak lekkage sporen/zwaluwstaartverbinding
tpv aansluiting dakvlak/dakvlak lekkage sporen/zwaluwstaartverbinding
tpv aansluiting dakvlak/dakvlak lekkage sporen/zwaluwstaartverbinding
tpv aansluiting dakvlak/dakvlak lekkage sporen/zwaluwstaartverbinding
tpv aansluiting dakvlak/dakvlak lekkage sporen/zwaluwstaartverbinding
tpv aansluiting bovenopbouw/dak lekkage sporen/zwaluwstaartverbinding
houtwerk vervangen
houtwerk vervangen
houtwerk vervangen

3e VERDIEPING BESTAAND



RENVOOI OPNAME

- voor genoemde foto's zie "Inspectierapport scheurvorming"
- alle op tekening omschreven schade of scheuren dienen hersteld te worden met materialen cf. bestaand.
- scheuren moeten metselwerk inboeten
- bij scheuren in afwerkingen achterliggende constructie ook herstellen

	inboetwerk in metselwerk
	vervangen
	voegen in metselwerk
	gevelstucwerk beschadigd/Alsnet hol. stucwerk herstellen.
	scheur in te boeten, te herstellen, gescheurde stenen vervangen. Indien voegwerk gescheurd, scheur aankouwen en afvoegen.
V/verv.	vervangen
rep	repareren
*	in onbruikgenaakt ijzerwerk vervijlkeren, in voeg: opnieuw voegen, in steen: steenreparatie met mortel
verw.	verwijderen
	barst in beglazing; ruit vervangen
	houtreparatie, zie omschrijving
	scheur in natuursteen, herstellen met natuursteenreparatiemortel
	beschadiging natuursteen, te herstellen

De maatvoering is een zo goed mogelijke weergave van de bestaande toestand, alle op tekeningen aangegeven maten zijn circa maten
In het werk moet na ontmanteling de definitieve maatvoering door de aannemer vastgelegd worden.


project:	Restauratie en verduurzaming Westfries Museum
opdrachtgever:	gemeente Hoorn
onderwerp:	Opname bestaand - 3e verdieping

schaal:	1:100	fase:	technisch ontwerp
formaat:	A1	projectarchitect:	A. Peeters
datum:	13-10-2023	projectleider:	B. van Langen
wijziging:	a: e:	getekend:	R. Bakker
	b: f:	tekeningnummer:	
	c: g:		2089 P104
	d: h:		

trigallez
peeters
van apeldoorn
hangelbroek
gouwetor
architecten


schuijteskade 13
1621 de hoorn
0229-212919
info@tpahga.nl
www.tpahga.nl

DAK VERDIEPING BESTAAND

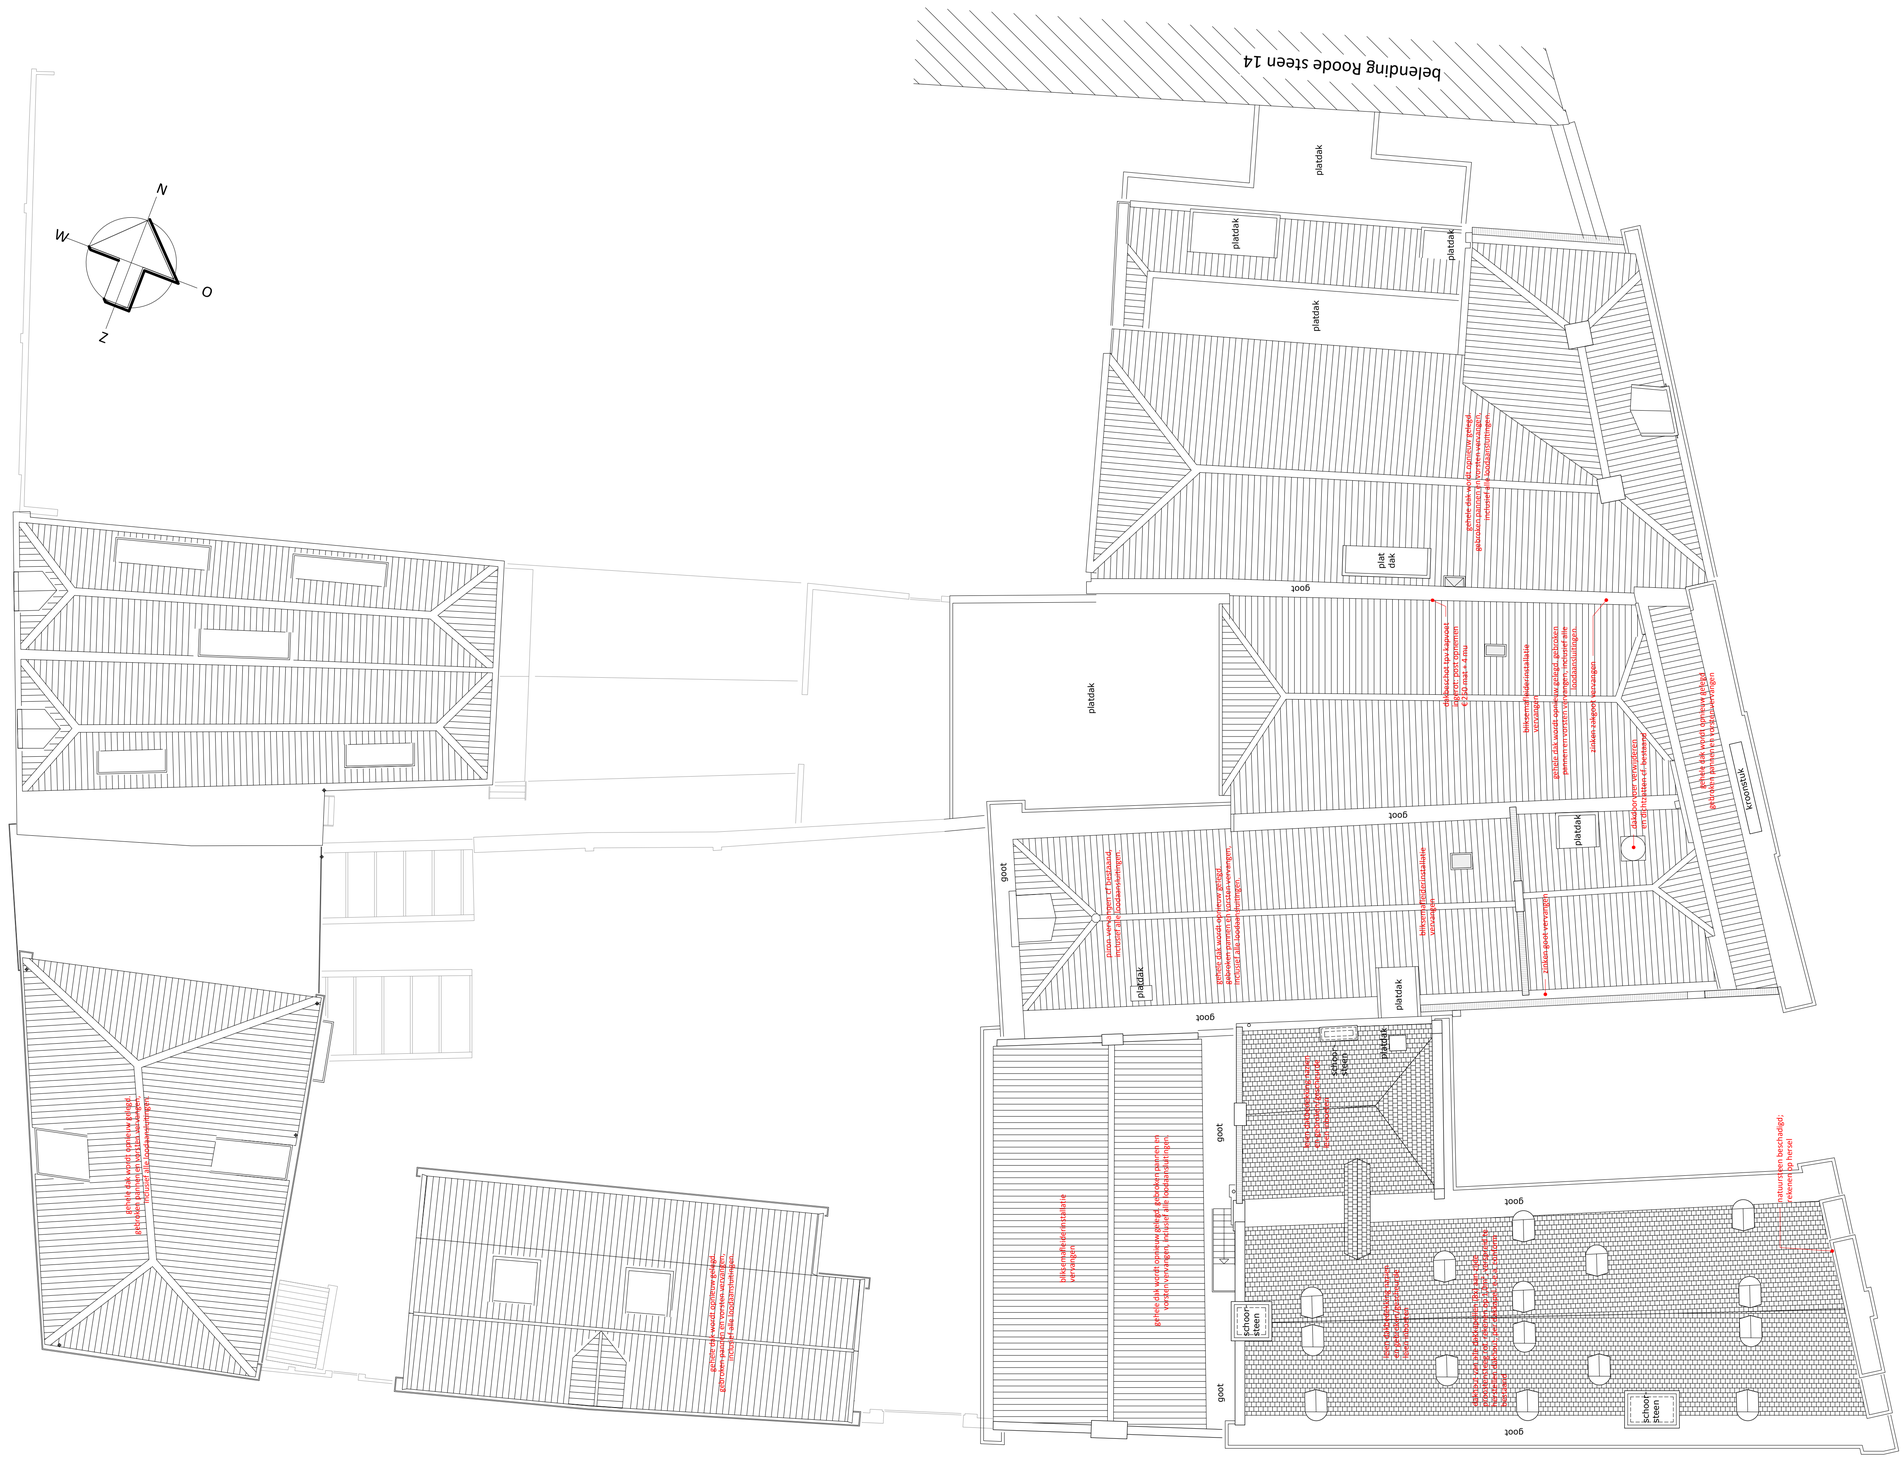
N
W
O
Z
beëndiging Roode Steen 14
platdak
goot
kroonstuk
schoorsteen
dakdoorvoer ventilatiekanaal
dakdoorvoer ventilatiekanaal
dakdoorvoer ventilatiekanaal




VOORGEVEL ROODE STEEN BESTAAND

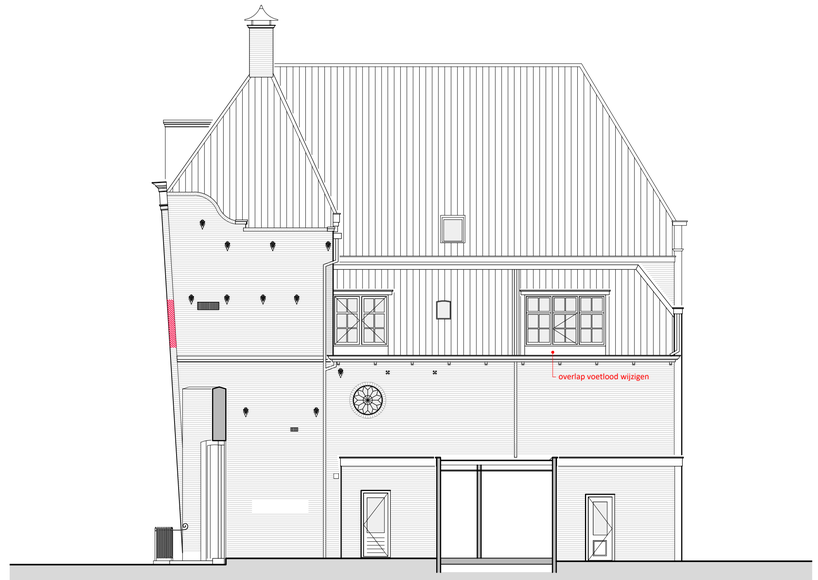

RECHTER ZIJGEVEL ROODE STEEN 15 BESTAAND



ACHTERGEVEL TUINZIJDE BESTAAND

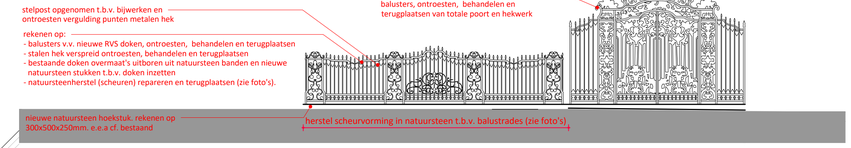

VOORGEVEL ROODE STEEN hekwerk

voor aanvang werkplan n.a.v. voorgenomen werkzaamheden aanleveren en laten goedkeuren door directie

RENVOOI OPNAME

- voor genoemde foto's zie "Inspectierapport scheurvorming"
- alle op tekening omschreven schade of scheuren dienen hersteld te worden met materialen cf. bestaand.
- scheuren in metselwerk inboeten
- bij scheuren in afwerkingen achterliggende constructie ook herstellen


	inboetwerk in metselwerk
	voegen in metselwerk vervangen
	gevelstucwerk beschadigd/klinkt hol. stucwerk herstellen.
	scheur; in te boeten, te herstellen. gescheurde stenen vervangen. Indien voegwerk gescheurd, scheur aankouwen en afvoegen.
V/verv.	vervangen
rep	repareren
*	in onbruikgeraakt ijzerwerk verwijderen, in voeg: opnieuw voegen, in steen: steenreparatie met mortel
verv.	verwijderen
	barst in beglazing; ruit vervangen
	houtreparatie, zie omschrijving
	scheur in natuursteen, herstellen met natuursteenreparatiemortel
	beschadiging natuursteen, te herstellen

De maatvoering is een zo goed mogelijke weergave van de bestaande toestand, alle op tekeningen aangegeven maten zijn circa maten
In het werk moet na ontmantelling de definitieve maatvoering door de aannemer vastgelegd worden.

project:	Restauratie en verduurzaming Westfries Museum
opdrachtgever:	Gemeente Hoorn
onderwerp:	Opname bestaand - voor- en rechterzijgevel Roode Steen en tuinzijde

schaal:	1:100	fase:	technisch ontwerp
formaat:	A1	projectarchitect:	A. Peeters
datum:	13-10-2023	projectleider:	B. van Langen
wijziging:	a:	e:	getekend: R. Bakker
	b:	f:	tekeningnummer:
	c:	g:	2089 P200
	d:	h:	

TPA HG architecten
trigallez
peeters
van apeldoorn
hangelbroek
gouwetor
architecten
schuiljeskade 13
1621 de hoorn
0229-212919
info@tpahga.nl
www.tpahga.nl

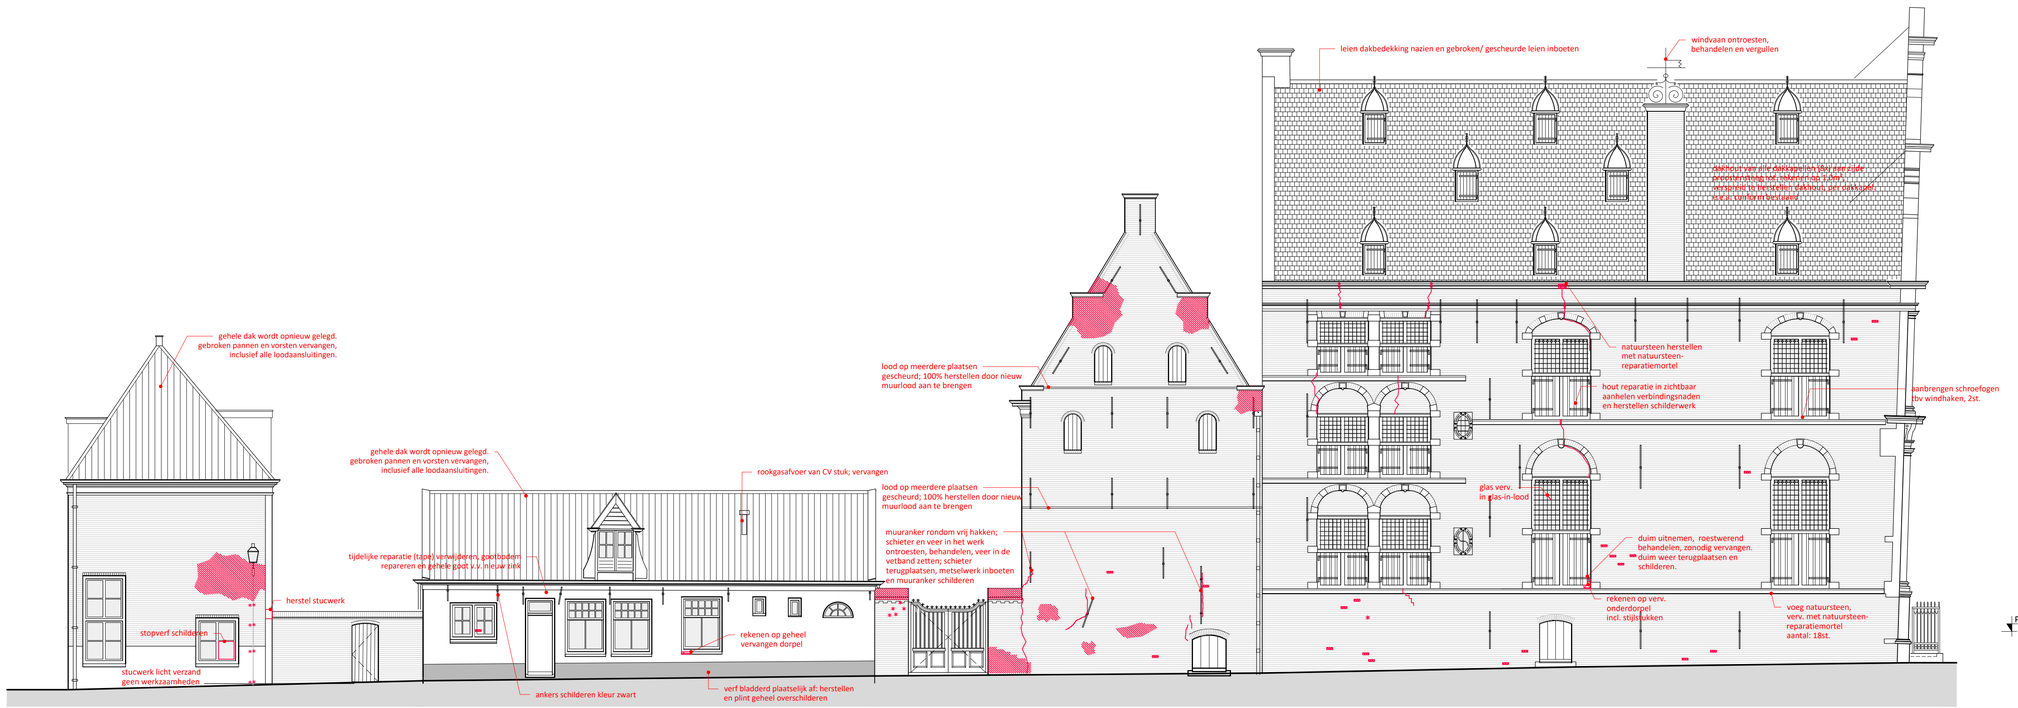

Achterom 2-4
alle houten en stalen onderdelen, gevelankers, kozijnen, ramen, deuren, luiken, gootonderdelen ed. schilderen


zijgevel Achterom 2-4 rekenen op:
- 3m² voegwerk, verspreid te vervangen

Proostensteeg 17
alle houten en stalen onderdelen, gevelankers, kozijnen, ramen, deuren, luiken, gootonderdelen ed. schilderen

Roode Steen 1
alle houten en stalen onderdelen, gevelankers, kozijnen, ramen, deuren, luiken, gootonderdelen ed. schilderen

zijgevel Roode Steen 1 rekenen op:
- 7m² voegenwerk, verspreid te vervangen
- 20m³ scheuren in metselwerk, verspreid te herstellen
- 70 metselwerkstenen, verspreid in te boeten

LINKER ZIJGEVEL PROOSTENSTEEG BESTAAND

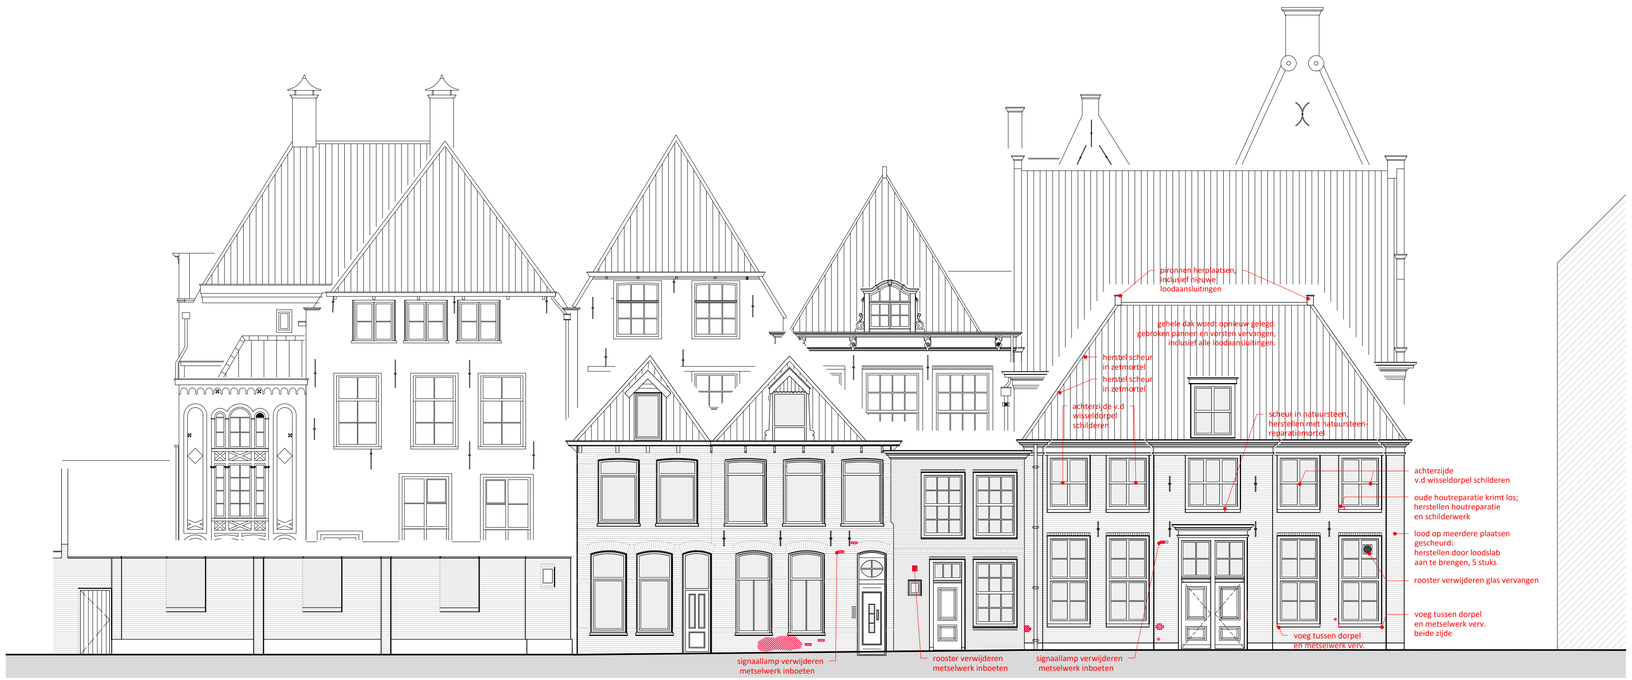

Tuin Roode Steen 15

Achterom 10
geen onderdeel van plan

Achterom 8
alle houten en stalen onderdelen, gevelankers, kozijnen, ramen, deuren, luiken, gootonderdelen ed. schilderen

Achterom 6

Achterom 2-4
alle houten en stalen onderdelen, gevelankers, kozijnen, ramen, deuren, luiken, gootonderdelen ed. schilderen

Proostensteeg

VOORGEVEL ACHTEROM BESTAAND

wijziging: a
hoeveelheden

voorgevel Achterom 8 rekenen op:
- 1m² voegenwerk, verspreid te vervangen
- 5 metselwerkstenen, verspreid in te boeten

voorgevel Achterom 6 rekenen op:
- 5 metselwerkstenen, verspreid in te boeten

voorgevel Achterom 2-4 rekenen op:
- 10 metselwerkstenen, verspreid in te boeten

RENVOOI OPNAME

- voor genoemde foto's zie "Inspectierapport scheurvorming"
- alle op tekening omschreven schade of scheuren dienen hersteld te worden met materialen cf. bestaand.
- scheuren in metselwerk inboeten
- bij scheuren in afwerkingen achterliggende constructie ook herstellen

	inboetwerk in metselwerk
	voegen in metselwerk vervangen
	gevelstucwerk beschadigd/klinkt hol. stucwerk herstellen.
	scheur; in te boeten, te herstellen. gescheurde stenen vervangen. Indien voegwerk gescheurd, scheur aankouwen en afvoegen.
V/verv.	vervangen
rep	repareren
*	in onbruikgeraakt ijzerwerk verwijderen, in voeg: opnieuw voegen, in steen: steenreparatie met mortel
verv.	verwijderen
	barst in beglazing; ruit vervangen
	houtreparatie, zie omschrijving
	scheur in natuursteen, herstellen met natuursteenreparatiemortel
	beschadiging natuursteen, te herstellen

De maatvoering is een zo goed mogelijke weergave van de bestaande toestand, alle op tekeningen aangegeven maten zijn circa maten
In het werk moet na ontmantseling de definitieve maatvoering door de aannemer vastgelegd worden.


project: Restauratie en verduurzaming Westfries Museum

opdrachtgever: Gemeente Hoorn


onderwerp: Opname bestaand - gevels - Proostensteeg en Achterom

schaal:	1:100	fase:	technisch ontwerp
formaat:	A1	projectarchitect:	A. Peeters
datum:	13-10-2023	projectleider:	B. van Langen
wijziging:	a: 20-12-2023 e:	getekend:	R. Bakker
	b: f:	tekeningnummer:	2089 P201
	c: g:		
	d: h:		

TPA HG architecten
trigallez
peeters
van apeldoorn
hangelbroek
gouwetor
architecten
schuiljeskade 13
1621 de hoorn
0229-212919
info@tpahga.nl
www.tpahga.nl

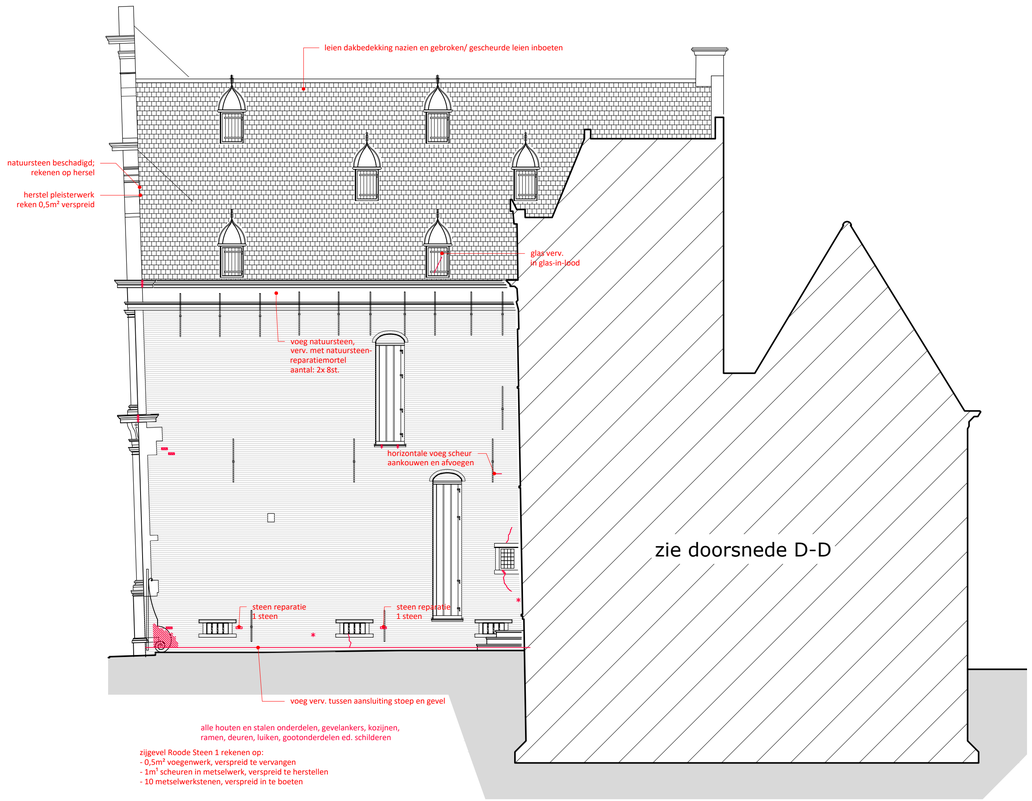


D O O R S N E D E C - C B E S T A A N D

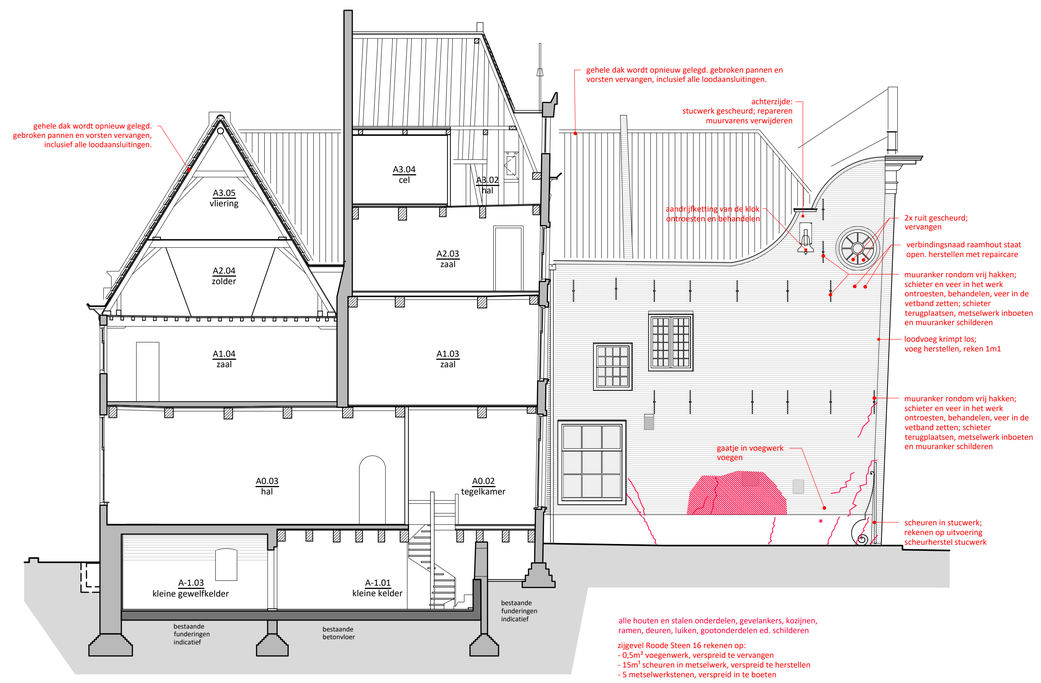

D O O R S N E D E D - D B E S T A A N D



A C H T E R G E V E L A C H T E R O M 2 - 4 - 6 - 8 B E S T A A N D

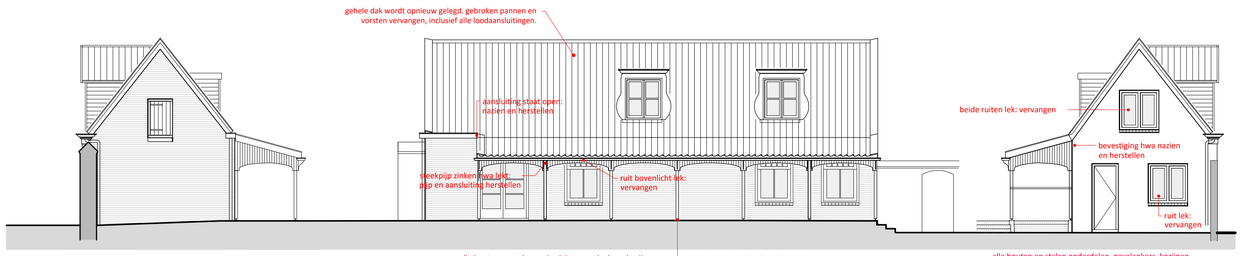

R E C H T E R Z I J G E V E L P R O O S T E N S T E E G 1 7 B E S T A A N D

A C H T E R G E V E L P R O O S T E N S T E E G 1 7 B E S T A A N D

L I N K E R Z I J G E V E L P R O O S T E N S T E E G 1 7 B E S T A A N D

RENVOOI OPNAME

- voor genoemde foto's zie "Inspectierapport scheurvorming"
- alle op tekening omschreven schade of scheuren dienen hersteld te worden met materialen cf. bestaand.
- scheuren in metselwerk inboeten
- bij scheuren in afwerkingen achterliggende constructie ook herstellen

	inboetwerk in metselwerk
	voegen in metselwerk vervangen
	gevelstucwerk beschadigd/klinkt hol. stucwerk herstellen.
	scheur; in te boeten, te herstellen. gescheurde stenen vervangen. Indien voegwerk gescheurd, scheur aankouwen en afvoegen.
v/verv.	vervangen
rep	repareren
*	in onbruikgeraakt ijzerwerk verwijderen, in voeg: opnieuw voegen, in steen: steenreparatie met mortel
verw.	verwijderen
	barst in beglazing; ruit vervangen
	houtreparatie, zie omschrijving
	scheur in natuursteen, herstellen met natuursteenreparatiemortel
	beschadiging natuursteen, te herstellen

De maatvoering is een zo goed mogelijke weergave van de bestaande toestand, alle op tekeningen aangegeven maten zijn circa maten
In het werk moet na ontmanteling de definitieve maatvoering door de aannemer vastgelegd worden.

project: Restauratie en verduurzaming Westfries Museum

opdrachtgever: Gemeente Hoorn

onderwerp: Opname bestaand - gevels tuinzaal, tuinzijde Achterom, doorsneden C en D

schaal:	1:100	fase:	technisch ontwerp
formaat:	A1	projectarchitect:	A. Peeters
datum:	13-10-2023	projectleider:	B. van Langen
wijziging:	a: 20-12-2023 e:	getekend:	R. Bakker
	b: f:	tekeningnummer:	2089 P202
	c: g:		
	d: h:		

TPA HG architecten
trigallez peeters van apeldoorn hangelbroek gouwetor architecten
schuijteskade 13
1621 de hoorn
0229-212919
info@tpahga.nl
www.tpahga.nl