


Paspoort indeling bomen

datum: 06-11-2026 Onderzoeken bomen

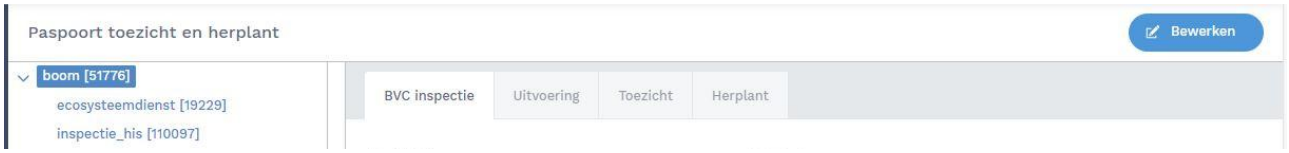

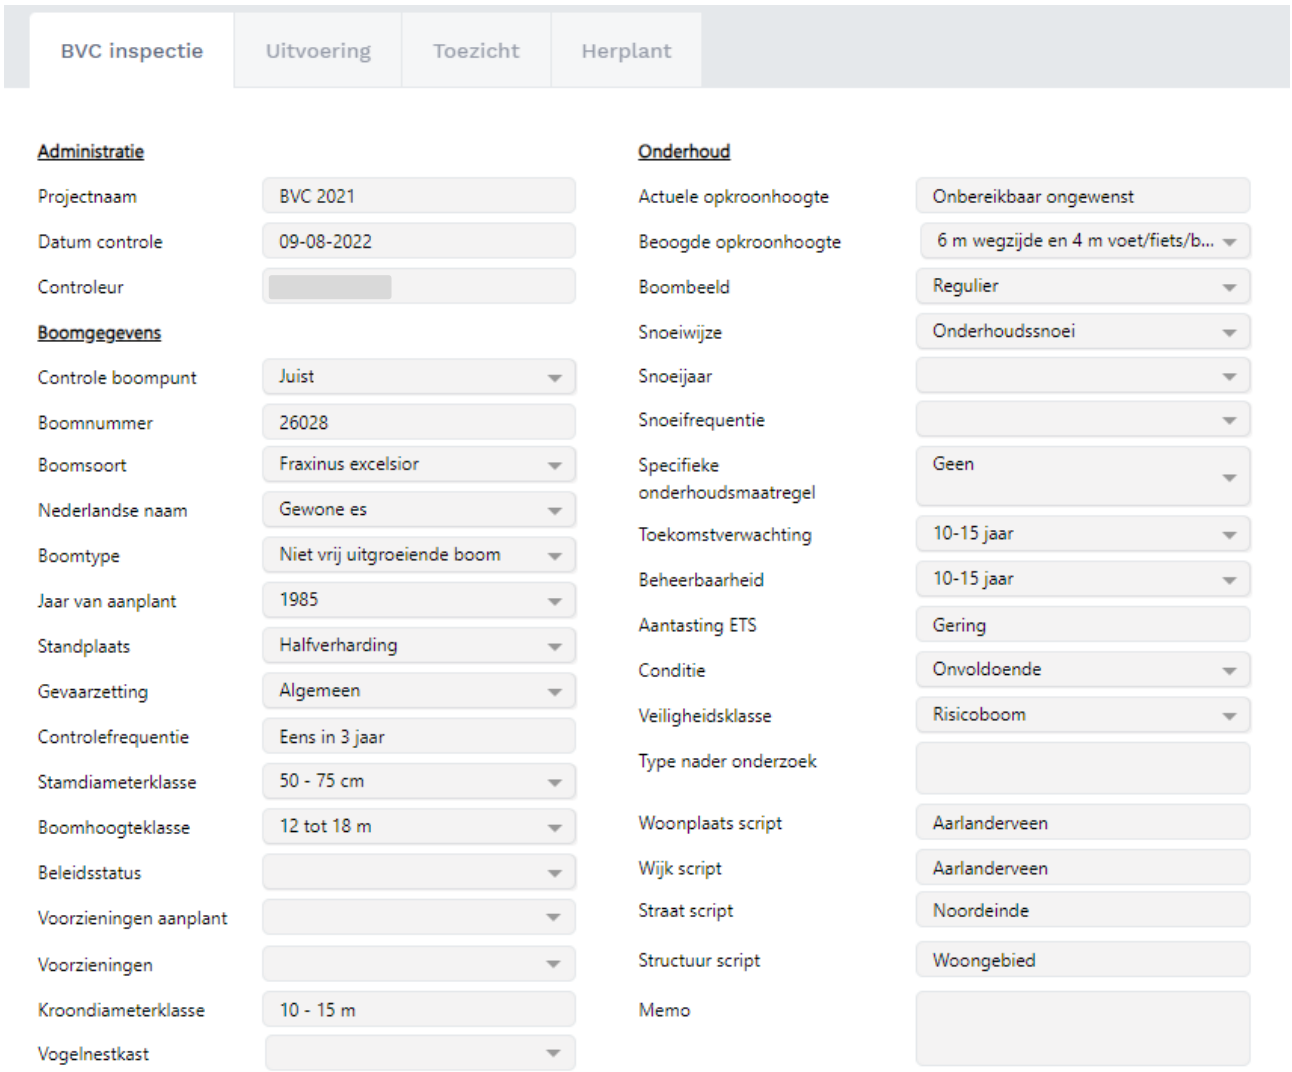



Gebrek_Maatregel

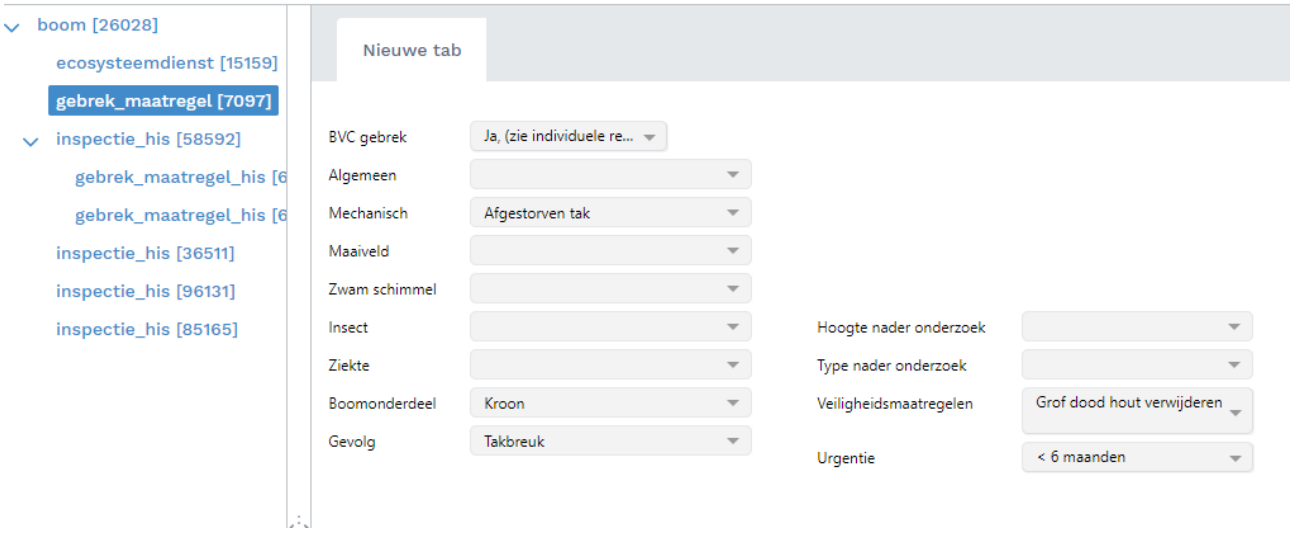


Paspoort indeling bomen

datum: 06-11-2026 Onderzoeken bomen

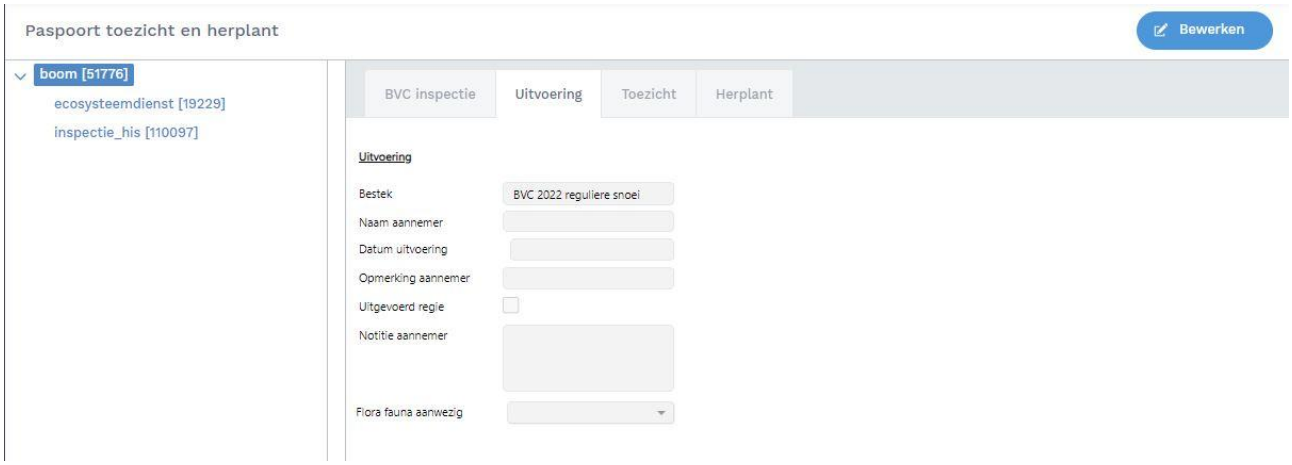


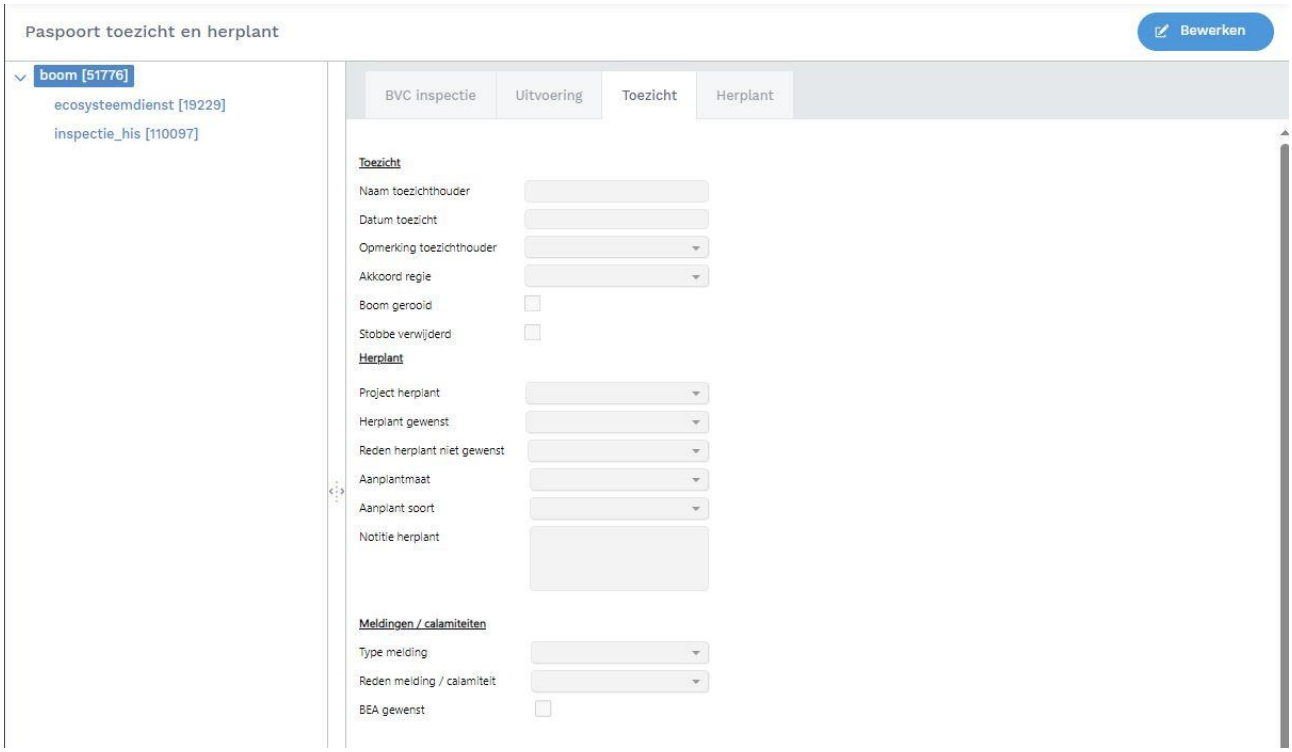


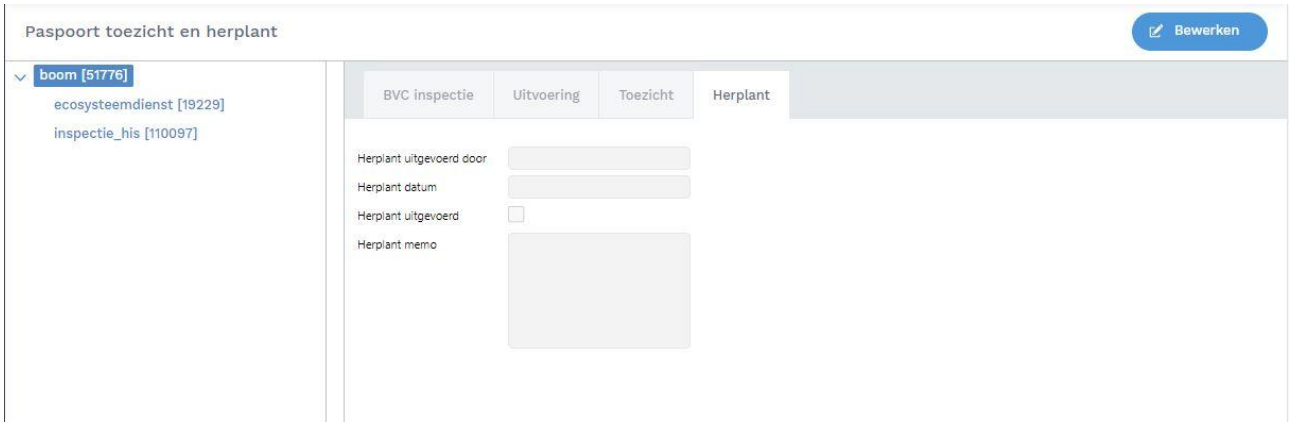



Paspoort indeling bomen

datum: 06-11-2026 Onderzoeken bomen

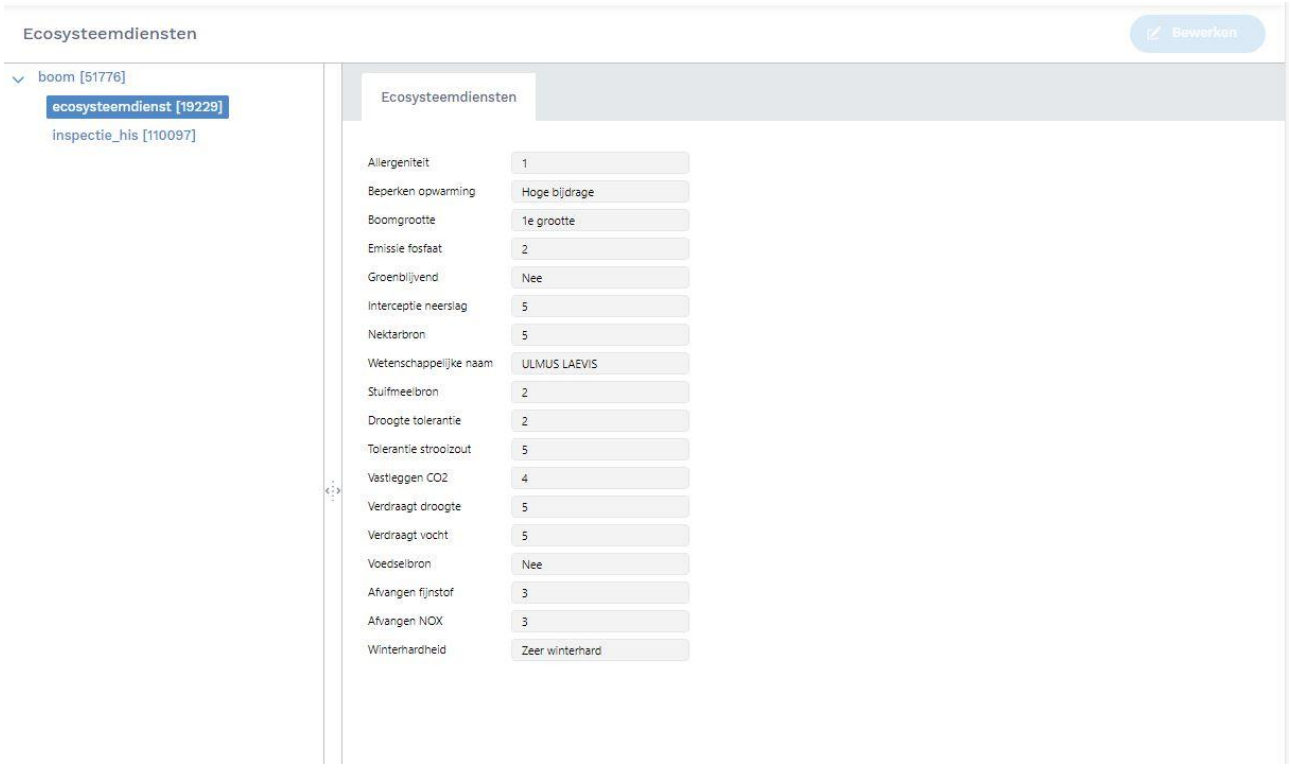

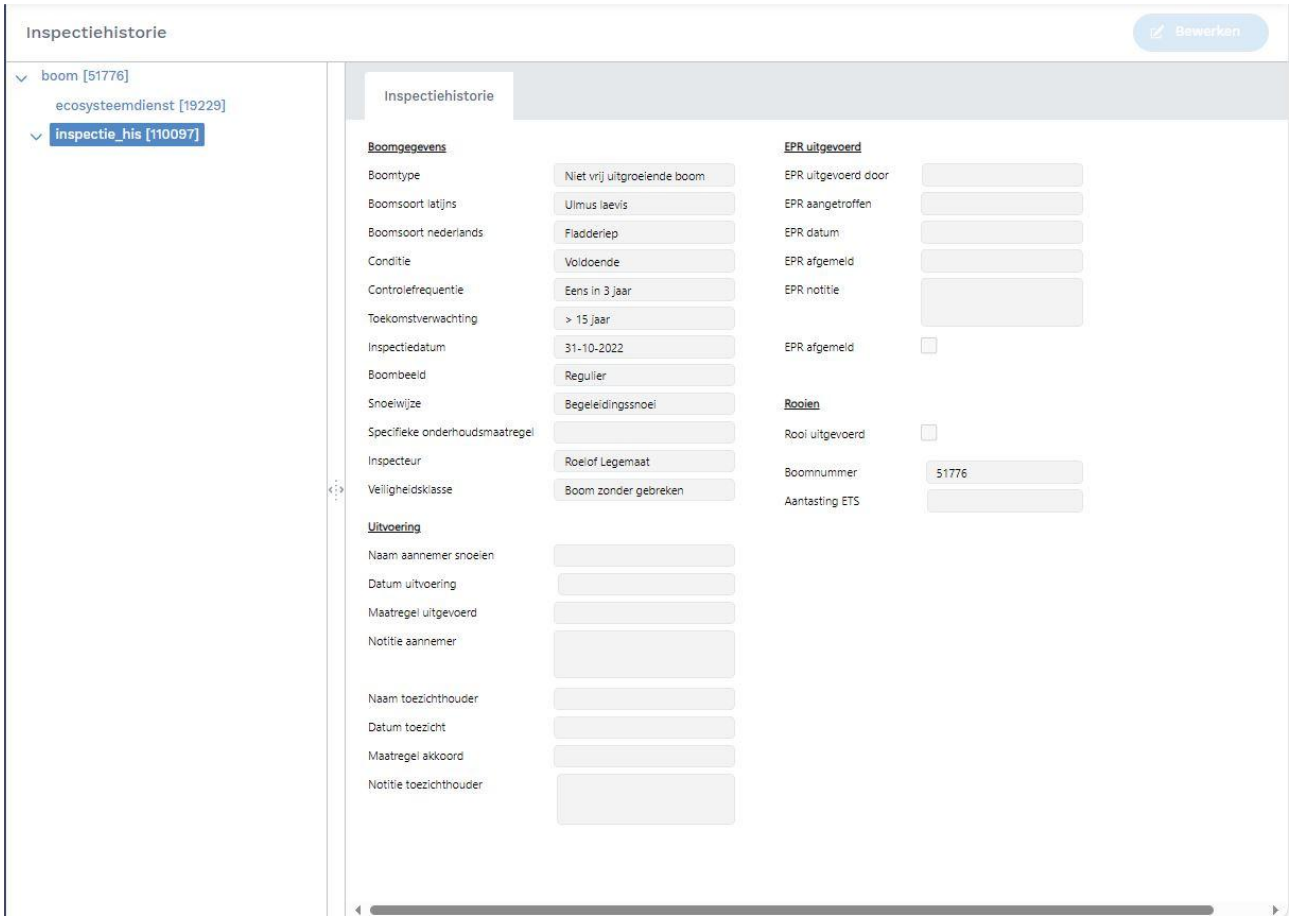

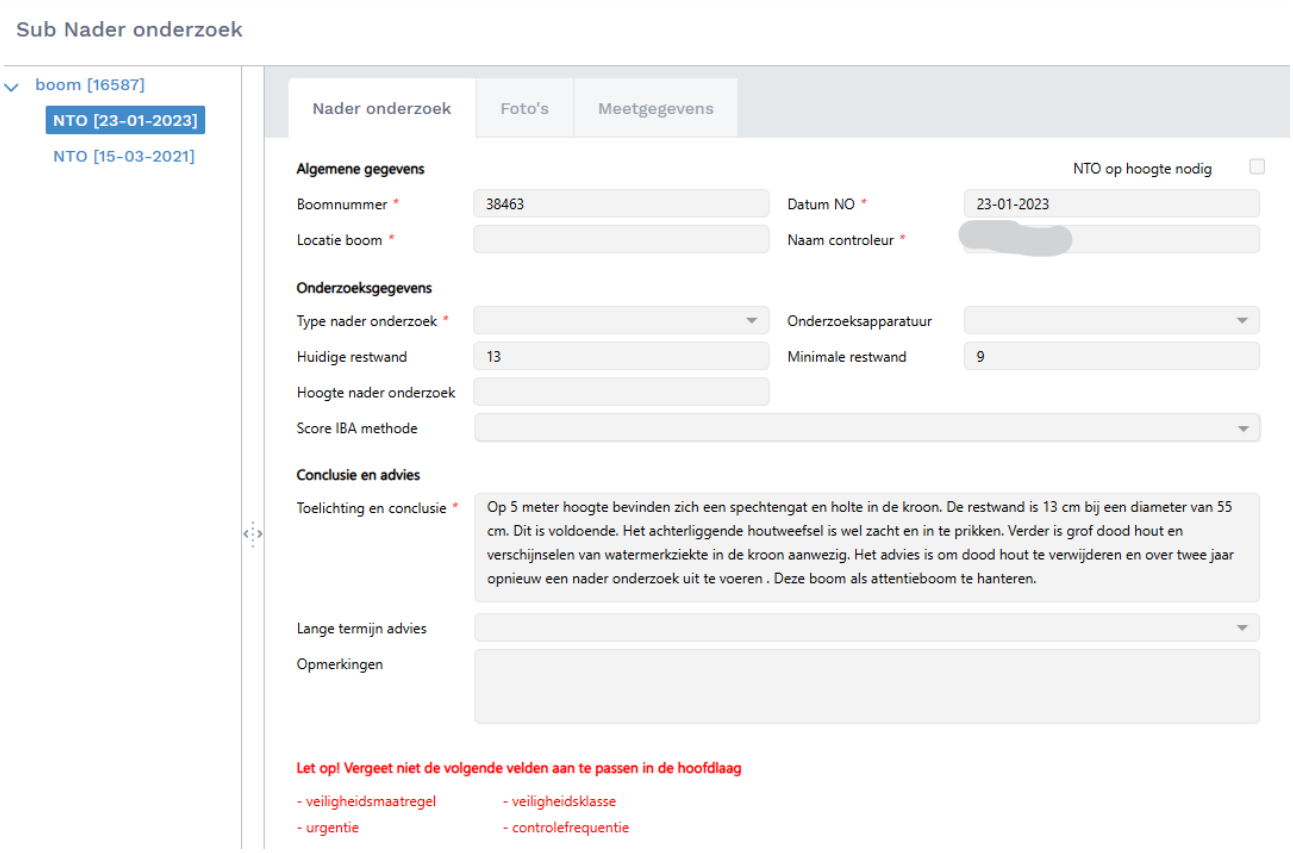
Sub Nader onderzoek
boom [16587]
NTO [23-01-2023]
NTO [15-03-2021]
Nader onderzoek
Foto's
Meetgegevens
Algemene gegevens
NTO op hoogte nodig
Boomnummer *
38463
Datum NO *
23-01-2023
Locatie boom *
Naam controleur *
Onderzoeksgegevens
Type nader onderzoek *
Onderzoeksapparatuur
Huidige restwand
13
Minimale restwand
9
Hoogte nader onderzoek
Score IBA methode
Conclusie en advies
Toelichting en conclusie *
Op 5 meter hoogte bevinden zich een spechtengat en holte in de kroon. De restwand is 13 cm bij een diameter van 55 cm. Dit is voldoende. Het achterliggende houtweefsel is wel zacht en in te prikken. Verder is grof dood hout en verschijnselen van watermerkziekte in de kroon aanwezig. Het advies is om dood hout te verwijderen en over twee jaar opnieuw een nader onderzoek uit te voeren . Deze boom als attentieboom te hanteren.
Lange termijn advies
Opmerkingen
Let op! Vergeet niet de volgende velden aan te passen in de hoofdlaag
- veiligheidsmaatregel
- veiligheidsklasse
- urgentie
- controlefrequentie

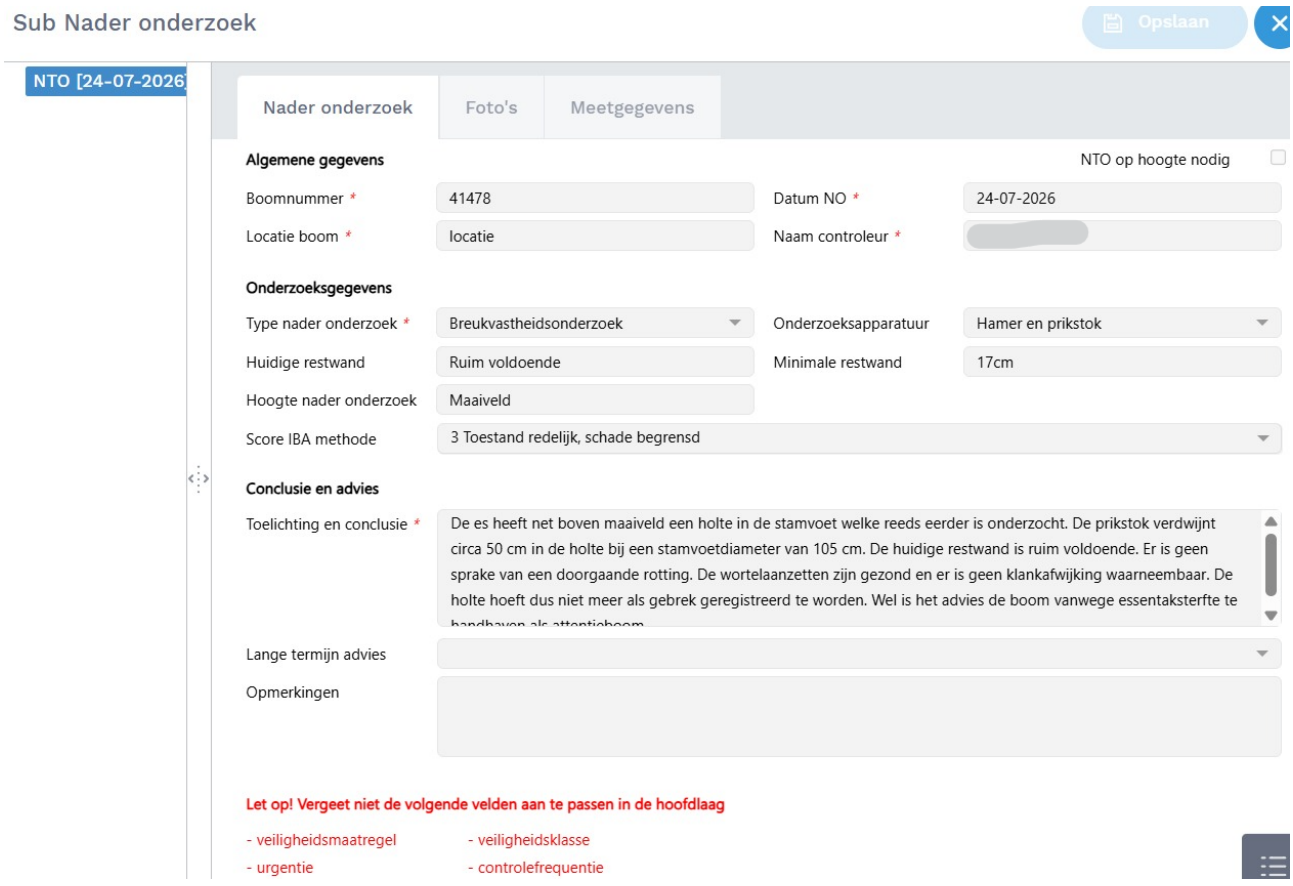
Sub Nader onderzoek
Opslaan
NTO [24-07-2026]
Nader onderzoek
Foto's
Meetgegevens
Algemene gegevens
NTO op hoogte nodig
Boomnummer *
41478
Datum NO *
24-07-2026
Locatie boom *
locatie
Naam controleur *
Onderzoeksgegevens
Type nader onderzoek *
Breukvastheidsonderzoek
Onderzoeksapparatuur
Hamer en prikstok
Huidige restwand
Ruim voldoende
Minimale restwand
17cm
Hoogte nader onderzoek
Maaiveld
Score IBA methode
3 Toestand redelijk, schade begrensd
Conclusie en advies
Toelichting en conclusie *
De es heeft net boven maaiveld een holte in de stamvoet welke reeds eerder is onderzocht. De prikstok verdwijnt circa 50 cm in de holte bij een stamvoetdiameter van 105 cm. De huidige restwand is ruim voldoende. Er is geen sprake van een doorgaande rotting. De wortelaanzetten zijn gezond en er is geen klankafwijking waarneembaar. De holte hoeft dus niet meer als gebrek geregistreerd te worden. Wel is het advies de boom vanwege essentaksterfte te
Lange termijn advies
Opmerkingen
Let op! Vergeet niet de volgende velden aan te passen in de hoofdlaag
- veiligheidsmaatregel
- veiligheidsklasse
- urgentie
- controlefrequentie