

Provincie Noord-Brabant
t.a.v. de heer J. Verhoeven
Postbus 90151
5200 MC 'S-HERTOGENBOSCH
jverhoeven@brabant.nl

Betreft:
NEN 1006-beoordeling,
Legionellapreventie &
logbladen

Locatie:
Provinciehuis 's-
Hertogenbosch

Serviceorder:
SO007978

Bijlage:
1. Logblad temperatuurmetingen
2. Logblad spoelwerkzaamheden
3. Logblad toestellenoverzicht
4. Logblad eenmalige
aanpassingen
5. Logblad verzegeling
bedieningsafsluiters
brandslanghaspels

Behandeld door:
Rombout Castelijns

Datum controle:
18 januari 2019

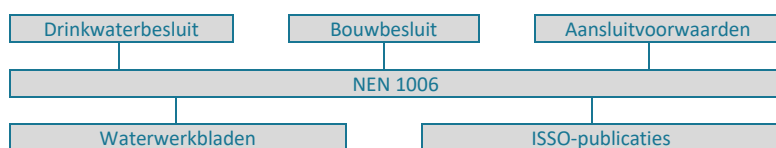
Datum:
22 januari 2019

Geachte heer Verhoeven,

In uw opdracht is, in het kader van de beheerverplichting van de Provincie Noord-Brabant, een controle van de drinkwaterinstallatie op bovengenoemde locatie uitgevoerd. U ontvangt hierbij de rapportage van de controle.

Achtergrond

In het Drinkwaterbesluit staat het voorkomen van verontreiniging van drinkwater centraal. Artikel 34 beschrijft dat een collectieve drinkwaterinstallatie moet voldoen aan NEN 1006. NEN 1006 is op haar beurt verder uitgewerkt in de Waterwerkbladen en ISSO-publicaties.



Om u te ondersteunen in het voldoen aan deze wetgeving en richtlijnen is voor u een controle uitgevoerd. Hierbij is gekeken naar alle aangesloten toestellen op de drinkwaterinstallatie. De wijze van aansluiting is onderzocht en vergeleken met de voorschriften. Daarnaast is er gekeken of er voldoende doorstroming in de installatie aanwezig is en of watertemperaturen juist zijn, dit in het kader van legionellapreventie.

In Waterwerkblad 1.4G artikel 15 staat beschreven over welke documenten u als eigenaar van een drinkwaterinstallatie moet beschikken. In artikel 16 staat beschreven op welke beheerstaken ILT geplande fysieke controles uitvoert. De beheerstaken zijn vastgelegd in beheerspakketten (pakket A, C en D). Op basis van de pakketcriteria heeft Hydroscope uw installatie beoordeeld. ILT zal normaal gesproken geen inspectie uitvoeren op de locatie, anders dan middels steekproeven. Geen van de beheerspakketten gelden.



Logbladen

Er wordt een bewerkbaar document aan u beschikbaar gesteld waarbij, afhankelijk van onze bevindingen, vier logbladen worden opgesteld, te weten:

- Logblad temperatuurmetingen
- Logblad spoelwerkzaamheden
- Logblad toestellenoverzicht
- Logblad eenmalige aanpassingen
- Logblad verzegeling bedieningsafsluiters brandslanghaspels.

1. Logblad temperatuurmetingen

Vermeerdering van legionellabacteriën is afhankelijk van verschillende factoren. De legionellabacterie vormt een gezondheidsrisico als deze kan uitgroeien tot grote aantallen en verneveld wordt in de lucht. Dit is vooral het geval in water met een temperatuur tussen 25 en 50°C. Het is daarom belangrijk en een norm dat de koudwatertemperatuur onder de 25°C blijft. Voor warm water geldt dat de warmwatertemperatuur niet lager dan 60°C mag zijn. Door temperatuurcontroles uit te voeren en de gemeten temperaturen te noteren in het logboek, kunt u aantonen dat de betreffende beheerstaken zijn uitgevoerd en dat de gemeten temperaturen geen aanleiding geven tot legionellagroei. De hoeveelheid temperatuurmetingen en de frequentie is afhankelijk van de door de legionellapreventieadviseur van Hydroscope aangetroffen risico's.

2. Logblad spoelwerkzaamheden

Naast het juist aansluiten van toestellen op de leidingwaterinstallatie zijn het voldoende doorstromen van leidingdelen en de omgevingstemperatuur waarin de leidingdelen zich bevinden van belang. Door Hydroscope is het afnamepatroon van de aanwezige tappunten beoordeeld en is de omgevingstemperatuur vastgesteld. Tappunten en leidingdelen waar wekelijkse afname niet voldoende gewaarborgd is, zijn opgenomen in het logblad spoelwerkzaamheden.

3. Logblad toestellenoverzicht

De controle heeft geresulteerd in een overzichtslijst waarin per toestel is aangegeven:

- De plaats waar het toestel zich bevindt
- Het soort toestel
- De voorgeschreven beveiliging in de aansluiting
- De aangetroffen beveiliging.

4. Logblad eenmalige aanpassingen

Tijdens de controle zijn in uw installatie situaties aangetroffen waar toestelbeveiligingen aanwezig zijn, onvoldoende zijn of ontbreken. U heeft voor de drinkwaterinstallatie de verantwoording dat er veilig en juist beheerd wordt. In het logblad 'eenmalige aanpassingen' treft u de adviezen aan om het beheer van de drinkwaterinstallatie volgens de richtlijnen uit de Waterwerkbladen en ISSO-publicaties mogelijk te maken.



5. Logblad verzegeling bedieningsafsluiters brandslanghaspels

De controle heeft geresulteerd in een overzichtslijst waarin per toestel is aangegeven:

- De plaats waar het toestel zich bevindt
- De aanwezige verzegeling.

Met vriendelijke groet,

Hydroscope B.V.



Rombout Castelijns

06 – 53 17 62 88

rombout.castelijns@hydroscope.nl



Logblad 1 Temperatuurmeting **Maandelijks**

Locatie: Provincie Noord-Brabant
Werknemer: Rombout Castelijns

Uitvoeringsdatum: 19 januari 2019

Werkwijze: Meet de temperatuur, wacht tot het water een constante temperatuur heeft bereikt en noteer deze in de onderstaande tabel.
Norm: Koudwatertemperatuur: lager dan 25°C. Warmwatertemperatuur: hoger dan 60°C.
Beoordeling: 'OK' indien de gemeten temperatuur de norm niet overschrijdt. 'NOK' indien de norm wordt overschreden.
Normoverschrijding: Koudwatertemperatuur hoger dan 25°C: spoel dan door totdat een stabiele temperatuur is bereikt. Vervolgens twee minuten doorstromen.
Warmwatertemperatuur lager dan 60°C: stel de temperatuur van de warmwaterbereider hoger in, echter bij voorkeur niet boven 70°C.
Blijft de afwijking aanwezig, raadpleeg dan een vakdeskundige om het probleem op te lossen.

Nummer	Omschrijving	Hoofdfunctie	Ruimtenummer	Ruimte	Groep	Gemeten temperatuur	OK / NOK	Opmerking
1	Keukenmengkraan	Koud water	N.v.t.	Koffiehoek 5° etage	N.v.t.			
2	Keukenmengkraan	Warm water	N.v.t.	Koffiehoek 5° etage	N.v.t.			
3	Keukenmengkraan	Koud water	N.v.t.	Koffiehoek 8° etage	N.v.t.			
4	Keukenmengkraan	Warm water	N.v.t.	Koffiehoek 8° etage	N.v.t.			
5	Keukenmengkraan	Koud water	N.v.t.	Koffiehoek 11° etage	N.v.t.			
6	Keukenmengkraan	Warm water	N.v.t.	Koffiehoek 11° etage	N.v.t.			
7	Keukenmengkraan	Koud water	N.v.t.	Koffiehoek 14° etage	N.v.t.			
8	Keukenmengkraan	Warm water	N.v.t.	Koffiehoek 14° etage	N.v.t.			
9	Keukenmengkraan	Koud water	N.v.t.	Koffiehoek 17° etage	N.v.t.			
10	Keukenmengkraan	Warm water	N.v.t.	Koffiehoek 17° etage	N.v.t.			
11	Keukenmengkraan	Koud water	N.v.t.	Koffiehoek 20° etage	N.v.t.			
12	Keukenmengkraan	Warm water	N.v.t.	Koffiehoek 20° etage	N.v.t.			
13	Keukenmengkraan	Koud water	N.v.t.	Grote keuken 23° etage	N.v.t.			
14	Keukenmengkraan	Warm water	N.v.t.	Grote keuken 23° etage	N.v.t.			
15	Keukenmengkraan	Koud water	N.v.t.	Restaurant begane grond	N.v.t.			
16	Keukenmengkraan	Warm water	N.v.t.	Restaurant begane grond	N.v.t.			
17	Keukenmengkraan	Koud water	N.v.t.	In de keuken B0.42	N.v.t.			
19	Keukenmengkraan	Koud water	N.v.t.	In de keuken B0.42	N.v.t.			
20	Keukenmengkraan	Koud water	N.v.t.	Ontvangsthal koffiehoek begane grond	N.v.t.			
21	Keukenmengkraan	Warm water	N.v.t.	Ontvangsthal koffiehoek begane grond	N.v.t.			
22	Keukenmengkraan	Koud water	N.v.t.	Keuken GS 1° etage	N.v.t.			
23	Keukenmengkraan	Warm water	N.v.t.	Keuken GS 1° etage	N.v.t.			
24	Keukenmengkraan	Koud water	N.v.t.	Dienstplein pantry niveau -1	N.v.t.			
25	Keukenmengkraan	Warm water	N.v.t.	Dienstplein pantry niveau -1	N.v.t.			
26	Keukenmengkraan	Koud water	N.v.t.	In de keuken niveau -1	N.v.t.			
27	Keukenmengkraan	Koud water	N.v.t.	In de keuken niveau -1	N.v.t.			

Logblad 1 Temperatuurmeting **Maandelijks**

Locatie: Provincie Noord-Brabant
Werknemer: Rombout Castelijns

Uitvoeringsdatum: 19 januari 2019

Werkwijze: Meet de temperatuur, wacht tot het water een constante temperatuur heeft bereikt en noteer deze in de onderstaande tabel.
Norm: Koudwatertemperatuur: lager dan 25°C. Warmwatertemperatuur: hoger dan 60°C.
Beoordeling: 'OK' indien de gemeten temperatuur de norm niet overschrijdt. 'NOK' indien de norm wordt overschreden.
Normoverschrijding: Koudwatertemperatuur hoger dan 25°C: spoel dan door totdat een stabiele temperatuur is bereikt. Vervolgens twee minuten doorstromen.
Warmwatertemperatuur lager dan 60°C: stel de temperatuur van de warmwaterbereider hoger in, echter bij voorkeur niet boven 70°C.
Blijft de afwijking aanwezig, raadpleeg dan een vakdeskundige om het probleem op te lossen.

Nummer	Omschrijving	Hoofdfunctie	Ruimtenummer	Ruimte	Groep	Gemeten temperatuur	OK / NOK	Opmerking
28	Wastafelmengkraan	Koud water	N.v.t.	Kolfruimte GS 1 ^e etage	N.v.t.			
29	Wastafelmengkraan	Warm water	N.v.t.	Kolfruimte GS 1 ^e etage	N.v.t.			
30	Keukenmengkraan	Koud water	N.v.t.	Koffieruimte 1 ^e etage	N.v.t.			
31	Keukenmengkraan	Warm water	N.v.t.	Koffieruimte 1 ^e etage	N.v.t.			
32	Aftapper watermeter	Koud water	N.v.t.	In watermeterruimte	N.v.t.			
33	Mengkraan	Warm water	N.v.t.	In ketelhuis niveau -3	N.v.t.			
34	Mengkraan	Koud water	N.v.t.	EHBO ruimte niveau -1	N.v.t.			
35	Mengkraan	Warm water	N.v.t.	EHBO ruimte niveau -1	N.v.t.			
36	Keukenmengkraan	Koud water	N.v.t.	Bunkerruimte niveau -3	N.v.t.			
37	Keukenmengkraan	Warm water	N.v.t.	Bunkerruimte niveau -3	N.v.t.			
38	Mengkraan	Koud water	N.v.t.	In fietsen maakruimte niveau -1	N.v.t.			
39	Mengkraan	Warm water	N.v.t.	In fietsen maakruimte niveau -1	N.v.t.			
40	Mengkraan	Koud water	N.v.t.	In de werkruimte op de 1 ^e etage	N.v.t.			
41	Mengkraan	Warm water	N.v.t.	In de werkruimte op de 1 ^e etage	N.v.t.			
42	Keukenmengkraan	Koud water	N.v.t.	In spoelruimte begane grond	N.v.t.			
43	Keukenmengkraan	Warm water	N.v.t.	In spoelruimte begane grond	N.v.t.			
44	Mengkraan	Koud water	N.v.t.	In de koffiehoeck midden (ontvangst) zaal begane grond	N.v.t.			
45	Mengkraan	Warm water	N.v.t.	In de koffiehoeck midden (ontvangst) zaal begane grond	N.v.t.			
46	Wastafelmengkraan	Koud water	N.v.t.	In de boilerruimte Fitness niveau -1 rechts	N.v.t.			
47	Wastafelmengkraan	Warm water	N.v.t.	In de boilerruimte Fitness niveau -1 rechts	N.v.t.			
48	Mengkraan	Koud water	N.v.t.	In de EHBO ruimte begane grond	N.v.t.			
49	Mengkraan	Warm water	N.v.t.	In de EHBO ruimte begane grond	N.v.t.			
50	Mengkraan	Koud water	N.v.t.	In de EHBO ruimte niveau -1	N.v.t.			
51	Mengkraan	Warm water	N.v.t.	In de EHBO ruimte niveau -1	N.v.t.			

Locatie:	Provincie Noord-Brabant
Werknemer:	Rombout Castelijns

Uitvoeringsdatum:	19 januari 2019

Nummer	Omschrijving	Hoofdfunctie	Ruimtenummer	Ruimte	Groep	Spoeltemperatuur (°C)	Spoeltijd (seconden)	OK / NOK	Opmerking
1	Keukenmengkraan	Koud water	Niet van toepassing	Grote keuken 23 ^e etage			30		
2	Keukenmengkraan	Warm water	Niet van toepassing	Grote keuken 23 ^e etage			30		
3	Vulkraan steamer	Koud water	Niet van toepassing	Grote keuken 23 ^e etage			30		
4	Handenwasbakje	Mengwater	Niet van toepassing	Grote keuken 23 ^e etage			30		
5	Vulkraan theeautomaat	Koud water	Niet van toepassing	Kleine keuken 23 ^e etage			30		
6	Vulkraan koffieautomaat	Koud water	Niet van toepassing	Kleine keuken 23 ^e etage			30		
7	Douchemengkraan	Warm water	Niet van toepassing	Doucheruimte 1 ^e etage			30		
8	Wastafelmengkraan	Koud water	Niet van toepassing	Kolfruimte 1 ^e etage			30		
9	Wastafelmengkraan	Warm water	Niet van toepassing	Kolfruimte 1 ^e etage			30		
10	Douchemengkraan	Koud water	Niet van toepassing	Doucheruimte 1 ^e etage			30		
11	Wastafelmengkraan	Koud water	Niet van toepassing	EHBO ruimte 1 ^e begane grond			30		
12	Wastafelmengkraan	Warm water	Niet van toepassing	EHBO ruimte 1 ^e begane grond			30		
13	Wastafelmengkraan	Koud water	Niet van toepassing	In de EHBO ruimte niveau -1			30		
14	Wastafelmengkraan	Warm water	Niet van toepassing	In de EHBO ruimte niveau -1			30		
15	Slangwartelkraan	Koud water	Niet van toepassing	Watermeterruimte			30		
16	Wastafelmengkraan	Warm water	Niet van toepassing	EHBO ruimte 1 ^e begane grond			30		
17	Douchemengkraan	Warm water	Niet van toepassing	Doucheruimte 1 ^e etage			30		
18	Keukenmengkraan	Koud water	Niet van toepassing	Pantry bunker niveau -3			30		
19	Keukenmengkraan	Warm water	Niet van toepassing	Pantry bunker niveau -3			30		
20	Mengkraan	Koud water	Niet van toepassing	Techniekruimte niveau -3			30		
21	Mengkraan	Warm water	Niet van toepassing	Techniekruimte niveau -3			30		
22	Vulkraan ijsblokjesmachine	Koud water	Niet van toepassing	Kleine keuken 23 ^e etage			30		
23	Vulkraan	Koud water	Niet van toepassing	Onder de vijver in de grote zaal			30		
24	Bierspoeler	Koud water	Niet van toepassing	De grote zaal op de begane grond			30		

Logblad 2

Doorspoelen / spuien /
onderhoud

Jaarlijks

Locatie:

Provincie Noord-Brabant

Uitvoeringsdatum:

19 januari 2019

Werknemer:

Rombout Castelijns

Werkwijze:

Doorspoelen totdat stabiele temperatuur is bereikt. Vervolgens 10 seconden doorstromen. Neem voorzorgsmaatregelen in verband met verbrandings- en besmettingsgevaar.
Noteer de spoeltemperatuur en spoeltijd van ieder kritisch punt en / of tappunt.

Nummer	Omschrijving	Hoofdfunctie	Ruimtenummer	Ruimte	Groep	Spoeltemperatuur (°C)	Spoeltijd (seconden)	OK / NOK	Opmerking
1	De serieel geschakelde boilers	Warm water	Niet van toepassing	Spoelkeuken begane grond			400		Gehele inhoud
2	De serieel geschakelde boilers	Warm water	Niet van toepassing	Boilerruimte niveau -1			400		Gehele inhoud
3	De serieel geschakelde boilers	Warm water	Niet van toepassing	Boilerruimte glazenruimte niveau -1			400		Gehele inhoud
4	De serieel geschakelde boilers	Warm water	Niet van toepassing	Boilerruimte fitnessruimte niveau -1			400		Gehele inhoud
5	De elektrische boiler	Warm water	Niet van toepassing	Fietsen maakruimte niveau -1			400		Gehele inhoud
6	De serieel geschakelde boilers	Warm water	Niet van toepassing	Spoelkeuken begane grond			400		Gehele inhoud
7	Hydrofoor lage druk	Koud water	Niet van toepassing	Hydrofoorroimte					
8	Hydrofoor hoge druk	Koud water	Niet van toepassing	Hydrofoorroimte					
9	Hydrofoor lage druk serieel met ontharder		Niet van toepassing	Hydrofoorroimte					
10	Hydrofoor hoge druk serieel met ontharder		Niet van toepassing	Hydrofoorroimte					

Logblad 3 Toestellenoverzicht I Jaarlijkse controle

Locatie:

Provincie Noord-Brabant

Werknemer:

Rombout Castelijns

Uitvoeringsdatum:

19 januari 2019

Werkwijze:

De terugstroombeveiligingen jaarlijks op werking laten testen door een vakdeskundige. Noteer het resultaat in onderstaand tabel.

Bij afwijking:

Bij onjuiste werking de terugstroombeveiliging laten repareren of vervangen.

Opmerking:

Het testen van de terugstroombeveiliging kan op verschillende manieren. Hydroscope hanteert bij voorkeur de overdrukmethode. De lijst is ingevuld, ervan uitgaande dat de eenmalige aanpassingen zijn uitgevoerd.

Nummer	Omschrijving	Ruimtenummer	Ruimte	Groep	Aanwezige beveiliging	Juiste werking OK / NOK	Opmerking
1	Brandslanghaspel	Niet van toepassing	In de gang nabij de dames op de 4 ^e etage	Niet van toepassing	EA <150 mm		Beveiliging een etage lager in het plafond aanwezig.
2	Brandslanghaspel	Niet van toepassing	In de gang nabij kantoor op de 4 ^e etage	Niet van toepassing	EA <150 mm		Op brandblusleiding aanwezig.
3	Brandslanghaspel	Niet van toepassing	In de gang nabij de dames op de 5 ^e etage	Niet van toepassing	EA <150 mm		Beveiliging een etage lager in het plafond aanwezig.
4	Brandslanghaspel	Niet van toepassing	In de gang nabij de koffiehoeck op de 5 ^e etage	Niet van toepassing	EA <150 mm		Op brandblusleiding aanwezig.
5	Brandslanghaspel	Niet van toepassing	In de gang nabij de dames op de 6 ^e etage	Niet van toepassing	EA <150 mm		Beveiliging een etage lager in het plafond aanwezig.
6	Brandslanghaspel	Niet van toepassing	In de gang nabij kantoor op de 6 ^e etage	Niet van toepassing	EA <150 mm		Op brandblusleiding aanwezig.
8	Brandslanghaspel	Niet van toepassing	In de gang nabij de dames op de 7 ^e etage	Niet van toepassing	EA <150 mm		Beveiliging een etage lager in het plafond aanwezig.
9	Brandslanghaspel	Niet van toepassing	In de gang nabij kantoor op de 7 ^e etage	Niet van toepassing	EA <150 mm		Op brandblusleiding aanwezig.
10	Brandslanghaspel	Niet van toepassing	In de gang nabij de dames op de 8 ^e etage	Niet van toepassing	EA <150 mm		Beveiliging een etage lager in het plafond aanwezig.
11	Brandslanghaspel	Niet van toepassing	In de gang nabij de koffiehoeck op de 8 ^e etage	Niet van toepassing	EA <150 mm		Op brandblusleiding aanwezig.
12	Brandslanghaspel	Niet van toepassing	In de gang nabij de dames op de 9 ^e etage	Niet van toepassing	EA <150 mm		Beveiliging een etage lager in het plafond aanwezig.
13	Brandslanghaspel	Niet van toepassing	In de gang nabij kantoor op de 9 ^e etage	Niet van toepassing	EA <150 mm		Op brandblusleiding aanwezig.

Logblad 3 Toestellenoverzicht I Jaarlijkse controle

Locatie:

Provincie Noord-Brabant

Werknemer:

Rombout Castelijns

Uitvoeringsdatum:

19 januari 2019

Werkwijze: De terugstroombeveiligingen jaarlijks op werking laten testen door een vakdeskundige. Noteer het resultaat in onderstaand tabel.

Bij afwijking: Bij onjuiste werking de terugstroombeveiliging laten repareren of vervangen.

Opmerking: Het testen van de terugstroombeveiliging kan op verschillende manieren. Hydroscope hanteert bij voorkeur de overdrukmethode.

Nummer	Omschrijving	Ruimtenummer	Ruimte	Groep	Aanwezige beveiliging	Juiste werking OK / NOK	Opmerking
14	Brandslanghaspel	Niet van toepassing	In de gang nabij de dames op de 10 ^e etage	Niet van toepassing	EA <150 mm		Beveiliging een etage lager in het plafond aanwezig.
15	Brandslanghaspel	Niet van toepassing	In de gang nabij kantoor op de 10 ^e etage	Niet van toepassing	EA <150 mm		Op brandblusleiding aanwezig.
16	Brandslanghaspel	Niet van toepassing	In de gang nabij de dames op de 11 ^e etage	Niet van toepassing	EA <150 mm		Beveiliging een etage lager in het plafond aanwezig.
17	Brandslanghaspel	Niet van toepassing	In de gang nabij de koffiehoeck op de 11 ^e etage	Niet van toepassing	EA <150 mm		Op brandblusleiding aanwezig.
18	Brandslanghaspel	Niet van toepassing	In de gang nabij de dames op de 12 ^e etage	Niet van toepassing	EA <150 mm		Beveiliging een etage lager in het plafond aanwezig.
19	Brandslanghaspel	Niet van toepassing	In de gang nabij kantoor op de 12 ^e etage	Niet van toepassing	EA <150 mm		Op brandblusleiding aanwezig.
20	Brandslanghaspel	Niet van toepassing	In de gang nabij de dames op de 13 ^e etage	Niet van toepassing	EA <150 mm		Beveiliging een etage lager in het plafond aanwezig.
21	Brandslanghaspel	Niet van toepassing	In de gang nabij kantoor op de 13 ^e etage	Niet van toepassing	EA <150 mm		Op brandblusleiding aanwezig.
22	Brandslanghaspel	Niet van toepassing	In de gang nabij de dames op de 14 ^e etage	Niet van toepassing	EA <150 mm		Beveiliging een etage lager in het plafond aanwezig.
23	Brandslanghaspel	Niet van toepassing	In de gang nabij de koffiehoeck op de 14 ^e etage	Niet van toepassing	EA <150 mm		Op brandblusleiding aanwezig.
24	Brandslanghaspel	Niet van toepassing	In de gang nabij de dames op de 15 ^e etage	Niet van toepassing	EA <150 mm		Beveiliging een etage lager in het plafond aanwezig.
25	Brandslanghaspel	Niet van toepassing	In de gang nabij kantoor op de 15 ^e etage	Niet van toepassing	EA <150 mm		Op brandblusleiding aanwezig.
26	Brandslanghaspel	Niet van toepassing	In de gang nabij de dames op de 16 ^e etage	Niet van toepassing	EA <150 mm		Beveiliging een etage lager in het plafond aanwezig.
27	Brandslanghaspel	Niet van toepassing	In de gang nabij kantoor op de 16 ^e etage	Niet van toepassing	EA <150 mm		Op brandblusleiding aanwezig.
28	Brandslanghaspel	Niet van	In de gang nabij de dames op de	Niet van toepassing	EA <150 mm		Beveiliging een etage lager in het plafond aanwezig.

Logblad 3 Toestellenoverzicht I Jaarlijkse controle

Locatie:

Provincie Noord-Brabant

Werknemer:

Rombout Castelijns

Uitvoeringsdatum:

19 januari 2019

Werkwijze: De terugstroombeveiligingen jaarlijks op werking laten testen door een vakdeskundige. Noteer het resultaat in onderstaand tabel.

Bij afwijking: Bij onjuiste werking de terugstroombeveiliging laten repareren of vervangen.

Opmerking: Het testen van de terugstroombeveiliging kan op verschillende manieren. Hydroscope hanteert bij voorkeur de overdrukmethode.

Nummer	Omschrijving	Ruimtenummer	Ruimte	Groep	Aanwezige beveiliging	Juiste werking OK / NOK	Opmerking
		toepassing	17 ^e etage				
29	Brandslanghaspel	Niet van toepassing	In de gang nabij de koffiehoeke op de 17 ^e etage	Niet van toepassing	EA <150 mm		Op brandblusleiding aanwezig.
30	Brandslanghaspel	Niet van toepassing	In de gang nabij de dames op de 18 ^e etage	Niet van toepassing	EA <150 mm		Beveiliging een etage lager in het plafond aanwezig.
31	Brandslanghaspel	Niet van toepassing	In de gang nabij kantoor op de 18 ^e etage	Niet van toepassing	EA <150 mm		Op brandblusleiding aanwezig.
32	Brandslanghaspel	Niet van toepassing	In de gang nabij de dames op de 19 ^e etage	Niet van toepassing	EA <150 mm		Beveiliging een etage lager in het plafond aanwezig.
33	Brandslanghaspel	Niet van toepassing	In de gang nabij kantoor op de 19 ^e etage	Niet van toepassing	EA <150 mm		Op brandblusleiding aanwezig.
34	Brandslanghaspel	Niet van toepassing	In de gang nabij de dames op de 20 ^e etage	Niet van toepassing	EA <150 mm		Beveiliging een etage lager in het plafond aanwezig.
35	Brandslanghaspel	Niet van toepassing	In de gang nabij de koffiehoeke op de 20 ^e etage	Niet van toepassing	EA <150 mm		Op brandblusleiding aanwezig.
36	Brandslanghaspel	Niet van toepassing	In de gang nabij de dames op de 21 ^e etage	Niet van toepassing	EA <150 mm		Beveiliging een etage lager in het plafond aanwezig.
37	Brandslanghaspel	Niet van toepassing	In de gang nabij kantoor op de 21 ^e etage	Niet van toepassing	EA <150 mm		Op brandblusleiding aanwezig.
38	Brandslanghaspel	Niet van toepassing	In de technische ruimte op de 22 ^e etage	Niet van toepassing	EA <150 mm		Beveiliging een etage lager in het plafond aanwezig.
39	Brandslanghaspel	Niet van toepassing	In de gang nabij de kantoor op de 22 ^e etage	Niet van toepassing	EA <150 mm		Op brandblusleiding aanwezig.
40	Brandslanghaspel	Niet van toepassing	In de gang nabij de keuken op de 23 ^e etage	Niet van toepassing	EA <150 mm		Beveiliging een etage lager in het plafond aanwezig.
41	Brandslanghaspel	Niet van toepassing	In de gang nabij de trap op de 23 ^e etage	Niet van toepassing	EA <150 mm		Op brandblusleiding aanwezig.
42	Brandslanghaspel	Niet van toepassing	In de kantine op de begane grond (Zuid)	Niet van toepassing	EA <150 mm		Beveiliging nabij brandslanghaspel aanwezig.

Logblad 3 Toestellenoverzicht I Jaarlijkse controle

Locatie:

Provincie Noord-Brabant

Werknemer:

Rombout Castelijns

Uitvoeringsdatum:

19 januari 2019

Werkwijze:

De terugstroombeveiligingen jaarlijks op werking laten testen door een vakdeskundige. Noteer het resultaat in onderstaand tabel.

Bij afwijking:

Bij onjuiste werking de terugstroombeveiliging laten repareren of vervangen.

Opmerking:

Het testen van de terugstroombeveiliging kan op verschillende manieren. Hydroscope hanteert bij voorkeur de overdrukmethode.

Nummer	Omschrijving	Ruimtenummer	Ruimte	Groep	Aanwezige beveiliging	Juiste werking OK / NOK	Opmerking
43	Brandslanghaspel	Niet van toepassing	Nabij kantine op de begane grond (Noordoost Zuid)	Niet van toepassing	EA <150 mm		Op brandblusleiding aanwezig.
44	Brandslanghaspel	Niet van toepassing	In de gang op de begane grond Noordpijler	Niet van toepassing	EA <150 mm		Op brandblusleiding aanwezig.
45	Brandslanghaspel	Niet van toepassing	In de gang op de begane grond nabij Podium van Brabant	Niet van toepassing	EA <150 mm		Op brandblusleiding aanwezig.
46	Brandslanghaspel	Niet van toepassing	In de gang op de begane grond nabij Bar le Duc-zaal	Niet van toepassing	EA <150 mm		Op brandblusleiding aanwezig.
47	Brandslanghaspel	Niet van toepassing	In de gang op de begane grond nabij de ruimte B0.45	Niet van toepassing	EA <150 mm		Op brandblusleiding aanwezig.
48	Brandslanghaspel	Niet van toepassing	In de gang op de begane grond Zuidpijler	Niet van toepassing	EA <150 mm		Op brandblusleiding aanwezig.
49	Brandslanghaspel	Niet van toepassing	In de gang op de begane grond bij de trap (Zuid)	Niet van toepassing	EA <150 mm		Op brandblusleiding aanwezig.
50	Brandslanghaspel	Niet van toepassing	In de gang op de 1 ^e etage bij trap (Zuid)	Niet van toepassing	EA <150 mm		Op brandblusleiding aanwezig.
51	Brandslanghaspel	Niet van toepassing	In de gang op de 1 ^e etage Zuidpijler	Niet van toepassing	EA <150 mm		Op brandblusleiding aanwezig.
52	Brandslanghaspel	Niet van toepassing	In de gang op de 1 ^e etage bij Statenveld (Noordzijde)	Niet van toepassing	EA <150 mm		Op brandblusleiding aanwezig.
53	Brandslanghaspel	Niet van toepassing	In de gang op de 1 ^e etage Noordpijler	Niet van toepassing	EA <150 mm		Op brandblusleiding aanwezig.
54	Brandslanghaspel	Niet van toepassing	In de gang op de 1 ^e etage bij 2 kolommen Noord	Niet van toepassing	EA <150 mm		Op brandblusleiding aanwezig.
55	Brandslanghaspel	Niet van toepassing	In de gang op de 1 ^e etage trappenhuis Noord	Niet van toepassing	EA <150 mm		Op brandblusleiding aanwezig.
56	Brandslanghaspel	Niet van toepassing	In de gang op de 1 ^e etage Noord nabij 1.014A	Niet van toepassing	EA <150 mm		Op brandblusleiding aanwezig.
57	Brandslanghaspel	Niet van	In de technische ruimte op de 2 ^e	Niet van toepassing	EA <150 mm		Beveiliging nabij brandslanghaspel aanwezig.

Logblad 3 Toestellenoverzicht I Jaarlijkse controle

Locatie:

Provincie Noord-Brabant

Werknemer:

Rombout Castelijns

Uitvoeringsdatum:

19 januari 2019

Werkwijze: De terugstroombeveiligingen jaarlijks op werking laten testen door een vakdeskundige. Noteer het resultaat in onderstaand tabel.
Bij afwijking: Bij onjuiste werking de terugstroombeveiliging laten repareren of vervangen.
Opmerking: Het testen van de terugstroombeveiliging kan op verschillende manieren. Hydroscope hanteert bij voorkeur de overdrukmethode.

Nummer	Omschrijving	Ruimtenummer	Ruimte	Groep	Aanwezige beveiliging	Juiste werking OK / NOK	Opmerking
		toepassing	etage				
58	Brandslanghaspel	Niet van toepassing	In de technische ruimte op de 3 ^e etage.	Niet van toepassing	EA <150 mm		Beveiliging nabij brandslanghaspel aanwezig.
59	Brandslanghaspel	Niet van toepassing	In de gang op de 3 ^e etage.	Niet van toepassing	EA <150 mm		Beveiliging nabij brandslanghaspel aanwezig.
60	Brandslanghaspel	Niet van toepassing	In de technische ruimte op de 3 ^e	Niet van toepassing	EA <150 mm		Beveiliging nabij brandslanghaspel aanwezig.
61	Brandslanghaspel	Niet van toepassing	In de gang op niveau -1 nabij P0.07	Niet van toepassing	EA <150 mm		Beveiliging nabij brandslanghaspel aanwezig.
62	Brandslanghaspel	Niet van toepassing	In de gang op niveau -1 nabij vuilopslag	Niet van toepassing	EA <150 mm		Beveiliging nabij brandslanghaspel aanwezig.
63	Brandslanghaspel	Niet van toepassing	In de gang op niveau -1 nabij trappenhuis Noord	Niet van toepassing	EA <150 mm		Beveiliging nabij brandslanghaspel aanwezig.
64	Brandslanghaspel	Niet van toepassing	In de gang op niveau -1 nabij trappenhuis Zuid	Niet van toepassing	EA <150 mm		Beveiliging nabij brandslanghaspel aanwezig.
65	Brandslanghaspel	Niet van toepassing	In de gang op niveau -1 nabij Drentplein	Niet van toepassing	EA <150 mm		Beveiliging nabij brandslanghaspel aanwezig.
66	Brandslanghaspel	Niet van toepassing	In de gang op niveau -1 nabij EHBO ruimte	Niet van toepassing	EA <150 mm		Beveiliging nabij brandslanghaspel aanwezig.
67	Brandslanghaspel	Niet van toepassing	In de gang op niveau -1 nabij Noordpijler	Niet van toepassing	EA <150 mm		Beveiliging nabij brandslanghaspel aanwezig.
68	Brandslanghaspel	Niet van toepassing	In de gang op niveau -2 nabij trap Noord	Niet van toepassing	EA <150 mm		Beveiliging nabij brandslanghaspel aanwezig.
69	Brandslanghaspel	Niet van toepassing	In de gang op niveau -2 nabij trap Zuid	Niet van toepassing	EA <150 mm		Beveiliging nabij brandslanghaspel aanwezig.
70	Brandslanghaspel	Niet van toepassing	In de gang op niveau -3 nabij Bunker	Niet van toepassing	EA <150 mm		Beveiliging nabij brandslanghaspel aanwezig.
71	Vulkraan waterautomaat	Niet van toepassing	In de koffiehoeek op de 5 ^e etage.	Niet van toepassing	EA		

Logblad 3

Toestellenoverzicht I

Jaarlijkse
controle

Locatie:

Provincie Noord-Brabant

Werknemer:

Rombout Castelijns

Uitvoeringsdatum:

19 januari 2019

Werkwijze:

De terugstroombeveiligingen jaarlijks op werking laten testen door een vakdeskundige. Noteer het resultaat in onderstaand tabel.

Bij afwijking:

Bij onjuiste werking de terugstroombeveiliging laten repareren of vervangen.

Opmerking:

Het testen van de terugstroombeveiliging kan op verschillende manieren. Hydroscope hanteert bij voorkeur de overdrukmethode.

Nummer	Omschrijving	Ruimtenummer	Ruimte	Groep	Aanwezige beveiliging	Juiste werking OK / NOK	Opmerking
72	Vulkraan koffieautomaat	Niet van toepassing	In de koffiehoeck op de 5 ^e etage	Niet van toepassing	EA		
73	Vulkraan koffieautomaat	Niet van toepassing	In de koffiehoeck op de 5 ^e etage	Niet van toepassing	EA		
74	Vulkraan koffieautomaat	Niet van toepassing	In de koffiehoeck op de 5 ^e etage	Niet van toepassing	EA		
75	Vulkraan waterautomaat	Niet van toepassing	In de koffiehoeck op de 8 ^e etage	Niet van toepassing	EA		
76	Vulkraan koffieautomaat	Niet van toepassing	In de koffiehoeck op de 8 ^e etage	Niet van toepassing	EA		
77	Vulkraan koffieautomaat	Niet van toepassing	In de koffiehoeck op de 8 ^e etage	Niet van toepassing	EA		
78	Vulkraan koffieautomaat	Niet van toepassing	In de koffiehoeck op de 8 ^e etage	Niet van toepassing	EA		
79	Vulkraan waterautomaat	Niet van toepassing	In de koffiehoeck op de 11 ^e etage	Niet van toepassing	EA		
80	Vulkraan koffieautomaat	Niet van toepassing	In de koffiehoeck op de 11 ^e etage	Niet van toepassing	EA		
81	Vulkraan koffieautomaat	Niet van toepassing	In de koffiehoeck op de 11 ^e etage	Niet van toepassing	EA		
81	Vulkraan koffieautomaat	Niet van toepassing	In de koffiehoeck op de 11 ^e etage	Niet van toepassing	EA		
82	Vulkraan waterautomaat	Niet van toepassing	In de koffiehoeck op de 14 ^e etage	Niet van toepassing	EA		
83	Vulkraan koffieautomaat	Niet van toepassing	In de koffiehoeck op de 14 ^e etage	Niet van toepassing	EA		
84	Vulkraan koffieautomaat	Niet van toepassing	In de koffiehoeck op de 14 ^e etage	Niet van toepassing	EA		
85	Vulkraan koffieautomaat	Niet van	In de koffiehoeck op de 14 ^e etage	Niet van toepassing	EA		

Logblad 3 Toestellenoverzicht I Jaarlijkse controle

Locatie:

Provincie Noord-Brabant

Werknemer:

Rombout Castelijns

Uitvoeringsdatum:

19 januari 2019

Werkwijze:

De terugstroombeveiligingen jaarlijks op werking laten testen door een vakdeskundige. Noteer het resultaat in onderstaand tabel.

Bij afwijking:

Bij onjuiste werking de terugstroombeveiliging laten repareren of vervangen.

Opmerking:

Het testen van de terugstroombeveiliging kan op verschillende manieren. Hydroscope hanteert bij voorkeur de overdrukmethode.

Nummer	Omschrijving	Ruimtenummer	Ruimte	Groep	Aanwezige beveiliging	Juiste werking OK / NOK	Opmerking
		toepassing					
86	Vulkraan waterautomaat	Niet van toepassing	In de koffiehoeek op de 17 ^e etage	Niet van toepassing	EA		
87	Vulkraan koffieautomaat	Niet van toepassing	In de koffiehoeek op de 17 ^e etage	Niet van toepassing	EA		
88	Vulkraan koffieautomaat	Niet van toepassing	In de koffiehoeek op de 17 ^e etage	Niet van toepassing	EA		
89	Vulkraan koffieautomaat	Niet van toepassing	In de koffiehoeek op de 17 ^e etage	Niet van toepassing	EA		
90	Vulkraan koffieautomaat	Niet van toepassing	In de koffiehoeek op de 20 ^e etage	Niet van toepassing	EA		
91	Vulkraan waterautomaat	Niet van toepassing	In de koffiehoeek op de 20 ^e etage	Niet van toepassing	EA		
92	Vulkraan koffieautomaat	Niet van toepassing	In de koffiehoeek op de 20 ^e etage	Niet van toepassing	EA		
93	Vulkraan koffieautomaat	Niet van toepassing	In de koffiehoeek op de 20 ^e etage	Niet van toepassing	EA		
94	Vulkraan koffieautomaat	Niet van toepassing	In de kleine oude op de 23 ^e etage	Niet van toepassing	EA		Wekelijks spoelen
95	Vulkraan theeautomaat	Niet van toepassing	In de kleine oude op de 23 ^e etage	Niet van toepassing	EA		Wekelijks spoelen
96	Vulkraan ijsblokjesautomaat	Niet van toepassing	In de kleine oude op de 23 ^e etage	Niet van toepassing	EA		Wekelijks spoelen
97	Elektrische boiler 50 liter	Niet van toepassing	In de boilerruimte op de 23 ^e etage	Niet van toepassing	Inlaatcombinatie		
98	Voeding mengventiel handwasbakje	Niet van toepassing	In de grote keuken op de 23 ^e etage	Niet van toepassing	EA		Warm water
99	Voeding mengventiel handwasbakje	Niet van toepassing	In de grote keuken op de 23 ^e etage	Niet van toepassing	EA		Koud water

Logblad 3 Toestellenoverzicht I Jaarlijkse controle

Locatie:

Provincie Noord-Brabant

Werknemer:

Rombout Castelijns

Uitvoeringsdatum:

19 januari 2019

Werkwijze:

De terugstroombeveiligingen jaarlijks op werking laten testen door een vakdeskundige. Noteer het resultaat in onderstaand tabel.

Bij afwijking:

Bij onjuiste werking de terugstroombeveiliging laten repareren of vervangen.

Opmerking:

Het testen van de terugstroombeveiliging kan op verschillende manieren. Hydroscope hanteert bij voorkeur de overdrukmethode.

Nummer	Omschrijving	Ruimtenummer	Ruimte	Groep	Aanwezige beveiliging	Juiste werking OK / NOK	Opmerking
100	Vulkraan steamer	Niet van toepassing	In de grote keuken op de 23 ^e etage	Niet van toepassing	EA en AA		
101	Vulkraan grijswaterbuffer	Niet van toepassing	In de technische ruimte op de 23 ^e etage	Niet van toepassing	EA en AA		
102	Vulkraan koffieautomaat	Niet van toepassing	In de koffiehoeke van het restaurant begane grond	Niet van toepassing	EA		
103	Vulkraan koffieautomaat	Niet van toepassing	In de koffiehoeke van het restaurant begane grond	Niet van toepassing	EA		
104	Vulkraan waterautomaat	Niet van toepassing	In de koffiehoeke van het restaurant begane grond	Niet van toepassing	EA		
105	Vulkraan waterautomaat	Niet van toepassing	In de koffiehoeke van het restaurant begane grond	Niet van toepassing	EA		
106	Vulkraan steamer	Niet van toepassing	In de uitgifte van het restaurant begane grond	Niet van toepassing	EA en AA		
107	Vulkraan ijsblokjesmachine	Niet van toepassing	In de ruimte van het restaurant begane grond	Niet van toepassing	EA		
108	Serieel geschakelde elektrische boilers 150 liter per boiler	Niet van toepassing	In de spoelruimte van het restaurant begane grond	Niet van toepassing	Inlaatcombinatie		
109	Ontharder	Niet van toepassing	In de spoelruimte van het restaurant begane grond	Niet van toepassing	CA en AA		
110	Mengventiel zeepdosering	Niet van toepassing	In de spoelruimte van het restaurant begane grond	Niet van toepassing	EA		Warm water
111	Mengventiel zeepdosering	Niet van toepassing	In de spoelruimte van het restaurant begane grond	Niet van toepassing	EA		Koud water
112	Knijpdouche	Niet van toepassing	In de spoelruimte van het restaurant begane grond	Niet van toepassing	EA		Warm water
113	Knijpdouche	Niet van toepassing	In de spoelruimte van het restaurant begane grond	Niet van toepassing	EA		Koud water
114	Industriële vaatwasser met externe	Niet van	In de spoelruimte van het	Niet van toepassing	CA		Warm water

Logblad 3

Toestellenoverzicht I

Jaarlijkse
controle

Locatie:

Provincie Noord-Brabant

Werknemer:

Rombout Castelijns

Uitvoeringsdatum:

19 januari 2019

Werkwijze:

De terugstroombeveiligingen jaarlijks op werking laten testen door een vakdeskundige. Noteer het resultaat in onderstaand tabel.

Bij afwijking:

Bij onjuiste werking de terugstroombeveiliging laten repareren of vervangen.

Opmerking:

Het testen van de terugstroombeveiliging kan op verschillende manieren. Hydroscope hanteert bij voorkeur de overdrukmethode.

Nummer	Omschrijving	Ruimtenummer	Ruimte	Groep	Aanwezige beveiliging	Juiste werking OK / NOK	Opmerking
	zeepdosering	toepassing	restaurant begane grond				
115	Industriële vaatwasser met externe zeepdosering	Niet van toepassing	In de spoelruimte van het restaurant begane grond	Niet van toepassing	CA		Koud water
116	Slangwartelkraan met externe zeepdosering	Niet van toepassing	In de spoelruimte van het restaurant begane grond onder boilers	Niet van toepassing	CA		Mengwater
117	Spuithaspel met externe zeepdosering	Niet van toepassing	In de spoelruimte van het restaurant begane grond	Niet van toepassing	CA		
118	Vulkraan koffieautomaat	Niet van toepassing	In de koffiehok B0.02	Niet van toepassing	EA		
119	Vulkraan koffieautomaat	Niet van toepassing	In de koffiehok B0.02	Niet van toepassing	EA		
120	Vulkraan waterautomaat	Niet van toepassing	In de koffiehok B0.02	Niet van toepassing	EA		
121	Vulkraan waterautomaat	Niet van toepassing	In de koffiehok B0.02	Niet van toepassing	EA		
122	Vulkraan koffieautomaat	Niet van toepassing	In de koffiehok B0.50	Niet van toepassing	EA		
123	Vulkraan koffieautomaat	Niet van toepassing	In de koffiehok B0.50	Niet van toepassing	EA		
124	Vulkraan waterautomaat	Niet van toepassing	In de koffiehok B0.50	Niet van toepassing	EA		
125	Vulkraan waterautomaat	Niet van toepassing	In de koffiehok B0.50	Niet van toepassing	EA		
126	Vulkraan waterautomaat	Niet van toepassing	In de koffiehok B0.46	Niet van toepassing	EA		
127	Vulkraan waterautomaat	Niet van toepassing	In de koffiehok B0.46	Niet van toepassing	EA		
128	Vulkraan ijsblokjesmachine	Niet van	In de keuken B0.42	Niet van toepassing	EA		

Logblad 3

Toestellenoverzicht I

Jaarlijkse
controle

Locatie:

Provincie Noord-Brabant

Werknemer:

Rombout Castelijns

Uitvoeringsdatum:

19 januari 2019

Werkwijze:

De terugstroombeveiligingen jaarlijks op werking laten testen door een vakdeskundige. Noteer het resultaat in onderstaand tabel.

Bij afwijking:

Bij onjuiste werking de terugstroombeveiliging laten repareren of vervangen.

Opmerking:

Het testen van de terugstroombeveiliging kan op verschillende manieren. Hydroscope hanteert bij voorkeur de overdrukmethode.

Nummer	Omschrijving	Ruimtenummer	Ruimte	Groep	Aanwezige beveiliging	Juiste werking OK / NOK	Opmerking
		toepassing					
129	Vulkraan	Niet van toepassing	In de keuken B0.42	Niet van toepassing	EA		
130	Close in boiler 10 liter	Niet van toepassing	In de keuken B0.42	Niet van toepassing	Inlaatcombinati e		
131	Slangwartelaansluiting	Niet van toepassing	Onder vijver zaal begane grond	Niet van toepassing	EA		Wekelijks spoelen
132	Slangwartelaansluiting	Niet van toepassing	Onder vijver zaal begane grond	Niet van toepassing	EA		Wekelijks spoelen
133	Slangwartelaansluiting	Niet van toepassing	Onder vijver zaal begane grond	Niet van toepassing	CA		Wekelijks spoelen
134	Slangwartelaansluiting	Niet van toepassing	Grote zaal begane grond achter pijler	Niet van toepassing	EA<150 mm		
135	Vulkraan koffieautomaat	Niet van toepassing	In de koffiehoeke B0.34	Niet van toepassing	EA		
136	Vulkraan koffieautomaat	Niet van toepassing	In de koffiehoeke B0.34	Niet van toepassing	EA		
137	Vulkraan waterautomaat	Niet van toepassing	In de koffiehoeke B0.34	Niet van toepassing	EA		
138	Vulkraan waterautomaat	Niet van toepassing	In de koffiehoeke B0.34	Niet van toepassing	EA		
139	Vulkraan waterautomaat	Niet van toepassing	In de koffiehoeke midden (ontvangst) zaal begane grond	Niet van toepassing	EA		
140	Close in boiler 10 liter	Niet van toepassing	In de koffiehoeke midden (ontvangst) zaal begane grond	Niet van toepassing	Inlaatcombi- natie		
141	Vulkraan waterautomaat	Niet van toepassing	In de koffiehoeke midden (ontvangst) zaal begane grond	Niet van toepassing	EA		
142	Vulkraan koffieautomaat	Niet van toepassing	In de koffiehoeke midden (ontvangst) zaal begane grond	Niet van toepassing	EA		

Logblad 3

Toestellenoverzicht I

Jaarlijkse
controle

Locatie:

Provincie Noord-Brabant

Werknemer:

Rombout Castelijns

Uitvoeringsdatum:

19 januari 2019

Werkwijze:

De terugstroombeveiligingen jaarlijks op werking laten testen door een vakdeskundige. Noteer het resultaat in onderstaand tabel.

Bij afwijking:

Bij onjuiste werking de terugstroombeveiliging laten repareren of vervangen.

Opmerking:

Het testen van de terugstroombeveiliging kan op verschillende manieren. Hydroscope hanteert bij voorkeur de overdrukmethode.

Nummer	Omschrijving	Ruimtenummer	Ruimte	Groep	Aanwezige beveiliging	Juiste werking OK / NOK	Opmerking
143	Vulkraan koffieautomaat	Niet van toepassing	In de koffiehoeek midden (ontvangst) zaal begane grond	Niet van toepassing	EA		
144	Close up boiler 10 liter	Niet van toepassing	In de EHBO ruimte begane grond	Niet van toepassing	Inlaatcombi- natie		Wekelijks spoelen
145	Vulkraan koffieautomaat	Niet van toepassing	In de koffiehoeek 1 ^e etage nabij kolfruimte links	Niet van toepassing	EA		
146	Quooker	Niet van toepassing	In de koffiehoeek 1 ^e etage nabij kolfruimte	Niet van toepassing	Inlaatcombi- natie		
147	Vulkraan koffieautomaat	Niet van toepassing	In de koffiehoeek 1 ^e etage nabij kolfruimte rechts	Niet van toepassing	EA		
148	Electrische boiler 80 liter	Niet van toepassing	In de kolfruimte op de 1 ^e etage	Niet van toepassing	Inlaatcombi- natie		Wekelijks spoelen
149	Electrische boiler 50 liter	Niet van toepassing	In de werkruimte op de 1 ^e etage	Niet van toepassing	Inlaatcombi- natie		
150	Vulkraan koffieautomaat	Niet van toepassing	In de keuken GS 1 ^e etage links	Niet van toepassing	EA		
151	Vulkraan koffieautomaat	Niet van toepassing	In de keuken GS 1 ^e etage rechts	Niet van toepassing	EA		
152	Quooker	Niet van toepassing	In de keuken GS 1 ^e etage	Niet van toepassing	Inlaatcombi- natie		
153	Vulkraan steamer	Niet van toepassing	In de keuken GS 1 ^e etage	Niet van toepassing	EA en AA		
154	CV vulkraan >45Kw	Niet van toepassing	In de technische ruimte 1 ^e etage links	Niet van toepassing	CA<150 mm		
155	CV vulkraan >45Kw	Niet van toepassing	In de technische ruimte 1 ^e etage links	Niet van toepassing	EA<150 mm		
156	Vulkraan koffieautomaat	Niet van toepassing	In de Statenlounge 1 ^e etage	Niet van toepassing	EA		
157	Vulkraan koffieautomaat	Niet van	In de Statenlounge 1 ^e etage	Niet van toepassing	EA		

Logblad 3 Toestellenoverzicht I Jaarlijkse controle

Locatie:

Provincie Noord-Brabant

Werknemer:

Rombout Castelijns

Uitvoeringsdatum:

19 januari 2019

Werkwijze:

De terugstroombeveiligingen jaarlijks op werking laten testen door een vakdeskundige. Noteer het resultaat in onderstaand tabel.

Bij afwijking:

Bij onjuiste werking de terugstroombeveiliging laten repareren of vervangen.

Opmerking:

Het testen van de terugstroombeveiliging kan op verschillende manieren. Hydroscope hanteert bij voorkeur de overdrukmethode.

Nummer	Omschrijving	Ruimtenummer	Ruimte	Groep	Aanwezige beveiliging	Juiste werking OK / NOK	Opmerking
		toepassing					
158	Vulkraan waterautomaat	Niet van toepassing	In de Statenlounge 1 ^e etage	Niet van toepassing	EA		
159	Vulkraan waterautomaat	Niet van toepassing	In de Statenlounge 1 ^e etage	Niet van toepassing	EA		
160	CV vulkraan >45Kw	Niet van toepassing	In de technische ruimte 2 ^e etage links	Niet van toepassing	CA<150 mm		
161	CV vulkraan >45Kw	Niet van toepassing	In de technische ruimte 2 ^e etage links	Niet van toepassing	EA<150 mm		
162	Suppletie vijverbuffer	Niet van toepassing	In de technische ruimte 2 ^e etage links	Niet van toepassing	EA en AA		
163	Suppletie ontharder	Niet van toepassing	In de technische ruimte 2 ^e etage links	Niet van toepassing	EA en AA		
164	Suppletie vijverbuffer	Niet van toepassing	In de technische ruimte 2 ^e etage rechts	Niet van toepassing	EA en AA		
165	Slangwartelkraan	Niet van toepassing	In de magazijnruimte 3 ^e etage	Niet van toepassing	EA<150 mm		
166	Vulkraan koffieautomaat	Niet van toepassing	In kantoor TD niveau -1	Niet van toepassing	EA		
167	Vulkraan waterautomaat	Niet van toepassing	In kantoor TD niveau -1	Niet van toepassing	EA		
168	Vulkraan waterautomaat	Niet van toepassing	In ruimte logistiek niveau -1	Niet van toepassing	EA		
169	Vulkraan waterautomaat	Niet van toepassing	In ruimte logistiek niveau -1	Niet van toepassing	EA		
170	Vulkraan wasmachine	Niet van toepassing	In wasruimte logistiek niveau -1	Niet van toepassing	EA		
171	Vulkraan wasmachine	Niet van toepassing	In wasruimte logistiek niveau -1	Niet van toepassing	EA		

Logblad 3 Toestellenoverzicht I Jaarlijkse controle

Locatie:

Provincie Noord-Brabant

Werknemer:

Rombout Castelijns

Uitvoeringsdatum:

19 januari 2019

Werkwijze:

De terugstroombeveiligingen jaarlijks op werking laten testen door een vakdeskundige. Noteer het resultaat in onderstaand tabel.

Bij afwijking:

Bij onjuiste werking de terugstroombeveiliging laten repareren of vervangen.

Opmerking:

Het testen van de terugstroombeveiliging kan op verschillende manieren. Hydroscope hanteert bij voorkeur de overdrukmethode.

Nummer	Omschrijving	Ruimtenummer	Ruimte	Groep	Aanwezige beveiliging	Juiste werking OK / NOK	Opmerking
172	Knijpdouche	Niet van toepassing	In de keuken niveau -1	Niet van toepassing	EA		Warm water
173	Knijpdouche	Niet van toepassing	In de keuken niveau -1	Niet van toepassing	EA		Koud water
174	Vulkraan vaatwasser met externe zeepdosering	Niet van toepassing	In de keuken niveau -1	Niet van toepassing	CA		
175	Spuithaspel met externe zeepdosering	Niet van toepassing	In de keuken niveau -1	Niet van toepassing	CA		
176	Mengventiel handenwasbakje	Niet van toepassing	In de keuken niveau -1	Niet van toepassing	EA		Warm water
177	Mengventiel handenwasbakje	Niet van toepassing	In de keuken niveau -1	Niet van toepassing	EA		Koud water
178	Steamer	Niet van toepassing	In de keuken niveau -1 links	Niet van toepassing	EA en AA		
179	Steamer	Niet van toepassing	In de keuken niveau -1 rechts	Niet van toepassing	EA en AA		
180	Elektrische boilers 150 liter per stuk, serieel	Niet van toepassing	In de boilerruimte niveau -1 rechts	Niet van toepassing	Inlaatcombinatie		
181	Circulatiepomp	Niet van toepassing	In de boilerruimte niveau -1 rechts	Niet van toepassing	EA		
182	Stoombevochtiger	Niet van toepassing	In de boilerruimte niveau -1 rechts	Niet van toepassing	EA		
183	Vulkraan waterautomaat	Niet van toepassing	In ruimte Dienstplein niveau -1	Niet van toepassing	EA		
184	Vulkraan waterautomaat	Niet van toepassing	In ruimte Dienstplein niveau -1	Niet van toepassing	EA		
185	Close in boiler	Niet van toepassing	In ruimte Dienstplein niveau -1	Niet van toepassing	Inlaatcombinatie		
186	Elektrische boilers 150 liter per	Niet van	In de boilerruimte Fitness niveau -1	Niet van toepassing	Inlaatcombi-		

Logblad 3 Toestellenoverzicht I Jaarlijkse controle

Locatie:

Provincie Noord-Brabant

Werknemer:

Rombout Castelijns

Uitvoeringsdatum:

19 januari 2019

Werkwijze:

De terugstroombeveiligingen jaarlijks op werking laten testen door een vakdeskundige. Noteer het resultaat in onderstaand tabel.

Bij afwijking:

Bij onjuiste werking de terugstroombeveiliging laten repareren of vervangen.

Opmerking:

Het testen van de terugstroombeveiliging kan op verschillende manieren. Hydroscope hanteert bij voorkeur de overdrukmethode.

Nummer	Omschrijving	Ruimtenummer	Ruimte	Groep	Aanwezige beveiliging	Juiste werking OK / NOK	Opmerking
	stuk, serieel	toepassing	rechts		natie		
187	Hot-fill boiler	Niet van toepassing	In ruimte EHBO niveau -1	Niet van toepassing	Inlaatcombinatie		
188	Elektrische boilers 150 liter per stuk, serieel	Niet van toepassing	In de boilerkamer Fitness niveau -1 rechts	Niet van toepassing	Inlaatcombinatie		
189	Elektrische boilers 150 liter per stuk, serieel	Niet van toepassing	In de fietsenstalling niveau -1	Niet van toepassing	Inlaatcombinatie		
190	Vulkraan cv >45Kw	Niet van toepassing	In de fietsenstalling niveau -1	Niet van toepassing	CA<150 mm		
191	Elektrische boiler 50 liter	Niet van toepassing	In de fietsen maakruimte niveau -1	Niet van toepassing	Inlaatcombinatie		
192	Vulleiding ondergrondse besproeiing	Niet van toepassing	In de watermeterruimte	Niet van toepassing	BA<150 mm		
193	Slangwartelkraan	Niet van toepassing	In de watermeterruimte links	Niet van toepassing	CA<150 mm		
194	Slangwartelkraan	Niet van toepassing	In de watermeterruimte rechts	Niet van toepassing	CA<150 mm		
195	Elektrische boiler 50 liter	Niet van toepassing	In de pantry bunker niveau -3	Niet van toepassing	Inlaatcombinatie		
196	Slangwartelkraan	Niet van toepassing	In de pantry bunker niveau -3	Niet van toepassing	EA<150 mm		
197	Slangwartelkraan	Niet van toepassing	In de stoombevochtigingsruimte bunker niveau -3	Niet van toepassing	EA<150 mm en AA		
198	Automatische vulinstallatie Cv >45Kw	Niet van toepassing	In ketelhuis niveau -3	Niet van toepassing	EA<150mm		
199	Automatische vulinstallatie Cv >45Kw	Niet van toepassing	In ketelhuis niveau -3	Niet van toepassing	BA		
200	Elektrische boiler 50 liter	Niet van toepassing	In ketelhuis niveau -3	Niet van toepassing	Inlaatcombinatie		

Logblad 3 Toestellenoverzicht I Jaarlijkse controle

Locatie:

Provincie Noord-Brabant

Werknemer:

Rombout Castelijns

Uitvoeringsdatum:

19 januari 2019

Werkwijze:

De terugstroombeveiligingen jaarlijks op werking laten testen door een vakdeskundige. Noteer het resultaat in onderstaand tabel.

Bij afwijking:

Bij onjuiste werking de terugstroombeveiliging laten repareren of vervangen.

Opmerking:

Het testen van de terugstroombeveiliging kan op verschillende manieren. Hydroscope hanteert bij voorkeur de overdrukmethode.

Nummer	Omschrijving	Ruimtenummer	Ruimte	Groep	Aanwezige beveiliging	Juiste werking OK / NOK	Opmerking
201	Slangwartelkraan	Niet van toepassing	In ketelhuis niveau -3	Niet van toepassing	EA<150mm		
202	Automatische vulinstallatie Cv >45Kw	Niet van toepassing	In ketelhuis niveau -3	Niet van toepassing	BA		
203	Hyrofoorinstallatie lage druk	Niet van toepassing	In hydrofoorroimte	Niet van toepassing	EA		
204	Hyrofoorinstallatie hoge druk	Niet van toepassing	In hydrofoorroimte	Niet van toepassing	EA		
205	Hyrofoorinstallatie lage druk ontharder	Niet van toepassing	In hydrofoorroimte	Niet van toepassing	EA en BA		
206	Hyrofoorinstallatie hoge druk ontharder	Niet van toepassing	In hydrofoorroimte	Niet van toepassing	EA en BA		
207	Hoofdvoeding	Niet van toepassing	Watermeterruimte	Niet van toepassing	EA		
208	Hoofdverdeler voeding	Niet van toepassing	In hydrofoorroimte links	Niet van toepassing	BA		
209	Hoofdverdeler voeding	Niet van toepassing	In hydrofoorroimte rechts	Niet van toepassing	BA		
210	Slangwartelkraan	Niet van toepassing	In hydrofoorroimte op verdeler	Niet van toepassing	EA<150		
211	Hoofgroep verdeler groep onthard water lage druk	Niet van toepassing	In hydrofoorroimte	Niet van toepassing	EA		
212	Hoofgroep verdeler groep onthard water lage druk	Niet van toepassing	In hydrofoorroimte	Niet van toepassing	EA		
213	Hoofgroep verdeler groep onthard water hoge druk	Niet van toepassing	In hydrofoorroimte	Niet van toepassing	EA		
214	Hoofgroep verdeler groep water lage druk	Niet van toepassing	In hydrofoorroimte	Niet van toepassing	EA		
215	Hoofgroep verdeler groep water	Niet van	In hydrofoorroimte	Niet van toepassing	EA		

Logblad 3

Toestellenoverzicht I

Jaarlijkse controle

Locatie:

Provincie Noord-Brabant

Uitvoeringsdatum:

19 januari 2019

Werknemer:

Rombout Castelijns

Werkwijze:

De terugstroombeveiligingen jaarlijks op werking laten testen door een vakdeskundige. Noteer het resultaat in onderstaand tabel.

Bij afwijking:

Bij onjuiste werking de terugstroombeveiliging laten repareren of vervangen.

Opmerking:

Het testen van de terugstroombeveiliging kan op verschillende manieren. Hydroscope hanteert bij voorkeur de overdrukmethode.

Nummer	Omschrijving	Ruimtenummer	Ruimte	Groep	Aanwezige beveiliging	Juiste werking OK / NOK	Opmerking
	hoge druk	toepassing					





Hydroscope B.V.
Postbus 3238, 4800 DE Breda

Telefoonnummer
076 572 77 87

Rekeningnummer
NL39 RABO 0149 1699 30

KvK-nummer
20103497

Pagina
23 van 80

Logblad 3

Toestellenoverzicht II

Eens per 10
jaar

Locatie:

Provincie Noord-Brabant

Werknemer:

Rombout Castelijns

Uitvoeringsdatum:

19 januari 2019

Werkwijze:

De niet te controleren terugstroombeveiligingen elke 10 jaar door een vakdeskundige laten vervangen. Noteer de vervangingsdatum.

Nummer	Omschrijving toestel	Ruimtenummer	Ruimte	Groep	Aanwezige beveiliging	Vervangingsdat um	Opmerking
1	Een bierspoeler	Niet van toepassing	In de zaal Foyer	Koud water	DA		
2	Een vulkraan voor de vaatwasmachine aanwezig.	Niet van toepassing	In de koffiehoeek 1 ^e etage nabij kolfruimte	Koud water	DA EB		
3	Een mengventiel voor Quooker aanwezig	Niet van toepassing	In de koffiehoeek 1 ^e etage nabij kolfruimte	Koud en warm water	EB		
4	Een mengventiel voor Quooker aanwezig	Niet van toepassing	In de keuken GS 1 ^e etage	Koud en warm water	EB		
5	Een vulkraan voor de vaatwasmachine aanwezig.	Niet van toepassing	In de keuken GS 1 ^e etage	Koud water	DA EB		
6	Een vulkraan	Niet van toepassing	Vuilopslag niveau -1	Koud water	DA EB		

Logblad 4

Eenmalige handelingen/ beheersmaatregelen

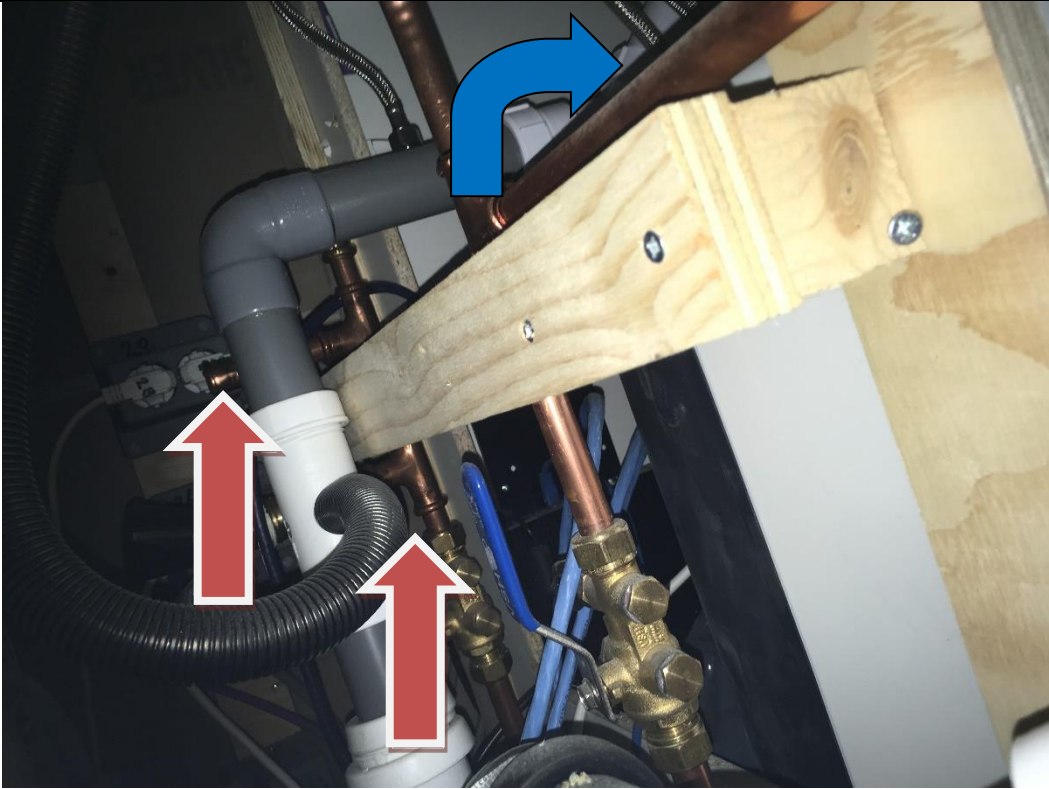
Locatie:	Provincie Noord-Brabant	Uitvoeringsdatum:	19 januari 2019
Werknemer:	Rombout Castelijns		

Nummer	Omschrijving	Norm / eis	Aanpassing	Datum uitgevoerd
1	Locatie: in de koffiehoecken op de kantooretages: 5, 8, 11, 14, 17 en 20. Overbodige controleerbare keerklep in de voeding. De toestellen zijn achter een beveiliging aangesloten. Alle aanwezige keerkleppen dienen jaarlijks gecontroleerd te worden. Het gaat om beide afsluiters zowel in de onthardwater als drinkwatergroep.	EA. Waterwerkblad 3.8: Beveiliging.	Saneer de controleerbare keerklep en plaats enkel een afsluiter. 	
1	Locatie: in de koffiehoecken op de kantooretages: 5, 8, 11, 14, 17 en 20. De close in boilers zijn onjuist op de onthardwatergroep aangesloten. Dit geldt tevens voor de waterkoel automaten. Hoewel dit mogelijk geen consumptief drinkwaterpunt is, zet een koeler geen extra kalk af. Hierdoor adviseer ik u, om deze tevens op drinkwater aan te sluiten.	Onthardwater: consumptief gebruik. De waarde van het water dient minimaal 5,6 graden Duitse hardheid te zijn.	Het onthard water is waarschijnlijk zachter. Plaats bij de keukenmengkranen onderstaande stickers. Een beter alternatief, zie onderstaande kolom.  geen drinkwater	

Logblad 4

Eenmalige handelingen/ beheersmaatregelen

Locatie:	Provincie Noord-Brabant	Uitvoeringsdatum:	19 januari 2019
Werknemer:	Rombout Castelijns		

Nummer	Omschrijving	Norm / eis	Aanpassing	Datum uitgevoerd
1	Locatie: in de koffiehoecken op de kantooretages: 5, 8, 11, 14, 17 en 20. De close-in boilers zijn onjuist op de onthardwatergroep aangesloten. Tevens zijn een dood leidingdeel en kraan onnodig aanwezig in de koud water groep.	Onthardwater: consumptief gebruik. De waarde van het water dient minimaal 5,6 graden Duitse hardheid te zijn. ISSO 55.1: Voorkomen stilstand van water	 Plaats een T stuk 15 mm zodat het dode leidingdeel en de vulkraan vervallen. Sluit de close in boiler op drinkwater aan door de onthardwatergroep enkel de vulkranen van de koffieautomaten te voeden.	
2	Locatie: in het verlaagde plafonds van de damestoiletten op de kantooretages: 3 t/m 22. Overbodige controleerbare keerklep, in de voeding. De mengkraan van de bovenliggende etage is achter een beveiliging aangesloten. Alle aanwezige keerkleppen dienen jaarlijks gecontroleerd te worden.	EA. Waterwerkblad 3.8: Beveiliging.	Saneer de controleerbare keerklep en plaats enkel een afsluiter.	

Logblad 4

Eenmalige handelingen/ beheersmaatregelen

Locatie:	Provincie Noord-Brabant	Uitvoeringsdatum:	19 januari 2019
Werknemer:	Rombout Castelijns		

Nummer	Omschrijving	Norm / eis	Aanpassing	Datum uitgevoerd
				

Logblad 4

Eenmalige handelingen/ beheersmaatregelen

Locatie:	Provincie Noord-Brabant	Uitvoeringsdatum:	19 januari 2019
Werknemer:	Rombout Castelijns		

Nummer	Omschrijving	Norm / eis	Aanpassing	Datum uitgevoerd
3	Locatie: in de techniekkoven op de kantooretages: 3 t/m 22. Een dood leidingdeel is in de onthard koud water groep hoge druk aanwezig.	ISSO 55.1: Voorkomen stilstand van water	 Saneer het dode leidingdeel door een passtuk te plaatsen.	

Logblad 4

Eenmalige handelingen/ beheersmaatregelen

Locatie:	Provincie Noord-Brabant	Uitvoeringsdatum:	19 januari 2019
Werknemer:	Rombout Castelijns		

Nummer	Omschrijving	Norm / eis	Aanpassing	Datum uitgevoerd
4	Locatie: in de techniekruimte op de kantooretage, links en rechts: 22 etage CV-vulinstallatie automaat: onjuiste toestelbeveiliging.	EA <150mm. Waterwerkblad 3.8: Beveiliging	Saneer de controleerbare keerklep in de voeding. Plaats in de voeding een afsluiter en controleerbare keerklep type EA, binnen 150 mm van de doorstroomde voeding. Deze is in het verlaagde plafond van de 21^e etage aanwezig. Totdat de verbetermaatregel is uitgevoerd, de vulkraan opnemen in het wekelijkse spoelprogramma. 	
4	Locatie: in de techniekruimte op de kantooretage, links en rechts: 22 etage. CV-vulkraan >45 kW: onjuiste toestelbeveiliging.	Waterwerkblad 3.8: Beveiliging	Saneer de controleerbare keerklep in de voeding. Plaats in de voeding een afsluiter met aftapper en controleerbare keerklep type CA, binnen 150 mm van de doorstroomde voeding. Plaats in de voeding een afsluiter met aftapper en controleerbare keerklep type EA, binnen 150 mm van de doorstroomde voeding. Deze is in het verlaagde plafond van de 21^e etage aanwezig. Totdat de verbetermaatregel is uitgevoerd, de vulkraan opnemen in het wekelijkse spoelprogramma.	

Logblad 4

Eenmalige handelingen/ beheersmaatregelen

Locatie:	Provincie Noord-Brabant	Uitvoeringsdatum:	19 januari 2019
Werknemer:	Rombout Castelijns		

Nummer	Omschrijving	Norm / eis	Aanpassing	Datum uitgevoerd
				
5	Locatie: in de kleine keuken op de kantooretage: 23 Een overbodige controleerbare keerklep, met uitzondering in de voeding. Alle aanwezige keerkleppen dienen jaarlijks gecontroleerd te worden.	EA. Waterwerkblad 3.8: Beveiliging.	Saneer de controleerbare keerklep.	

Logblad 4

Eenmalige handelingen/ beheersmaatregelen

Locatie:	Provincie Noord-Brabant	Uitvoeringsdatum:	19 januari 2019
Werknemer:	Rombout Castelijns		

Nummer	Omschrijving	Norm / eis	Aanpassing	Datum uitgevoerd
				
6	Locatie: op de kantooretage: 23 Warmteafgifte aan leiding doordat warm water uittapleiding niet afkoelt <25°C na gebruik.	Waterwerkblad 2.5, artikel 5	De isolatie van de uittapleidingen verwijderen zodat de inhoud na gebruik snel afkoelt tot onder 25°C.	

Logblad 4

Eenmalige handelingen/ beheersmaatregelen

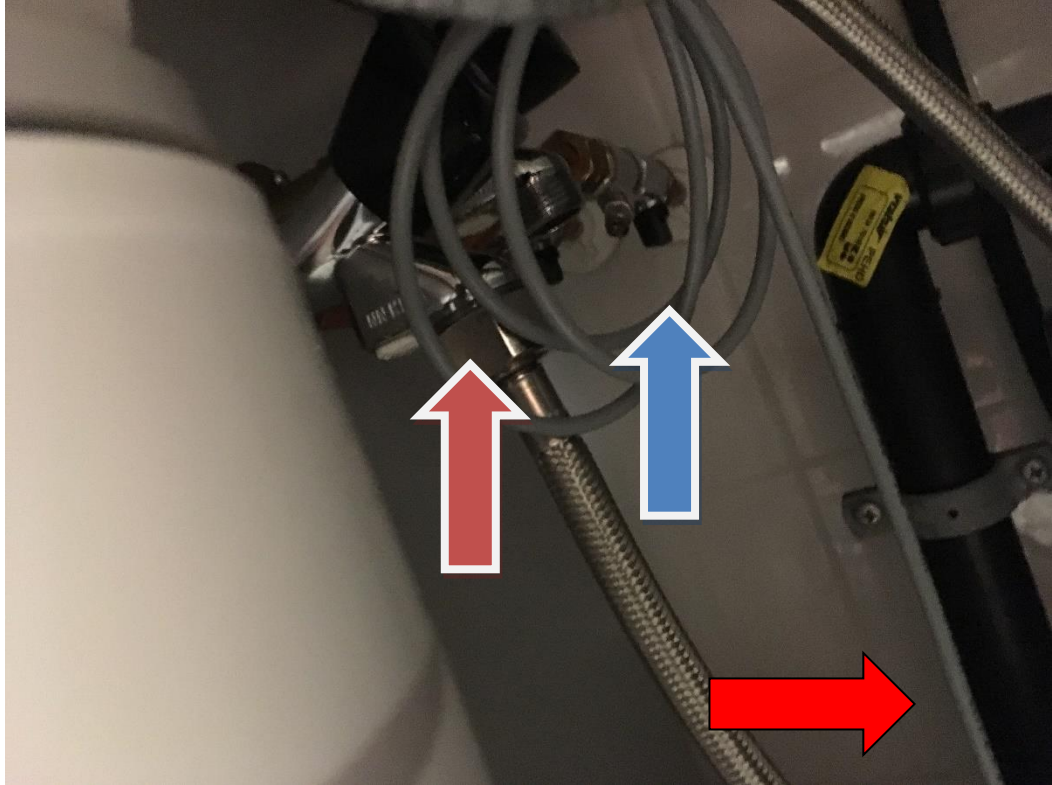
Locatie:	Provincie Noord-Brabant	Uitvoeringsdatum:	19 januari 2019
Werknemer:	Rombout Castelijns		

Nummer	Omschrijving	Norm / eis	Aanpassing	Datum uitgevoerd
				
7	Locatie: in de grote keuken, etage 23 Onjuiste toestelbeveiliging van de steamer. De afvoer van de steamer is niet zichtbaar onderbroken aangesloten. Een dode leiding is aanwezig in het kastje.	Waterwerkblad 3.8: Beveiliging ISSO 55.1: Voorkomen stilstand van water Voorkomen hygiënische besmetting	Door de hoge gebruiksfrequentie kan de controleerbare keerklep type EA direct onder de tapkraan met slangaansluiting worden geplaatst. De tapkraan met slangaansluiting, voor de keerklep dient hierbij als afsluiter. Sluit de afvoer van de steamer zichtbaar onderbroken op de riolering aan. Saneer het dode leidingdeel strak tot op de doorstroomde voeding. <i>(conform Waterwerkblad 3.8)</i> 	

Logblad 4

Eenmalige handelingen/ beheersmaatregelen

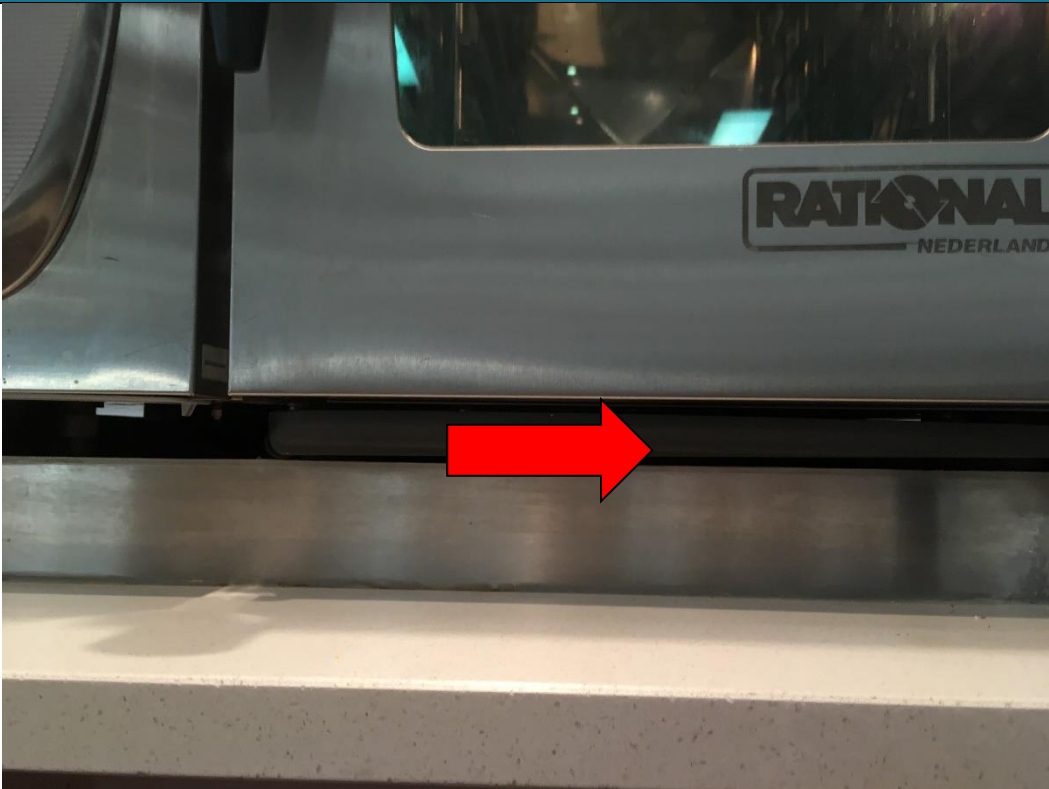
Locatie:	Provincie Noord-Brabant	Uitvoeringsdatum:	19 januari 2019
Werknemer:	Rombout Castelijns		

Nummer	Omschrijving	Norm / eis	Aanpassing	Datum uitgevoerd
				
8	Locatie: in het restaurant: begane grond. Mogelijke onjuiste toestelbeveiliging van de steamer. De afvoer van de steamer is niet zichtbaar onderbroken aangesloten.	Waterwerkblad 3.8: Beveiliging ISSO 55.1: Voorkomen stilstand van water Voorkomen hygiënische besmetting	Controleer of een controleerbare keerklep type EA aanwezig is in de voeding. Zo nee, plaats direct onder de tapkraan met slangaansluiting worden geplaatst. De tapkraan met slangaansluiting, voor de keerklep dient hierbij als afsluiter. Sluit de afvoer van de steamer zichtbaar onderbroken op de riolering aan. (conform Waterwerkblad 3.8) 	

Logblad 4

Eenmalige handelingen/ beheersmaatregelen

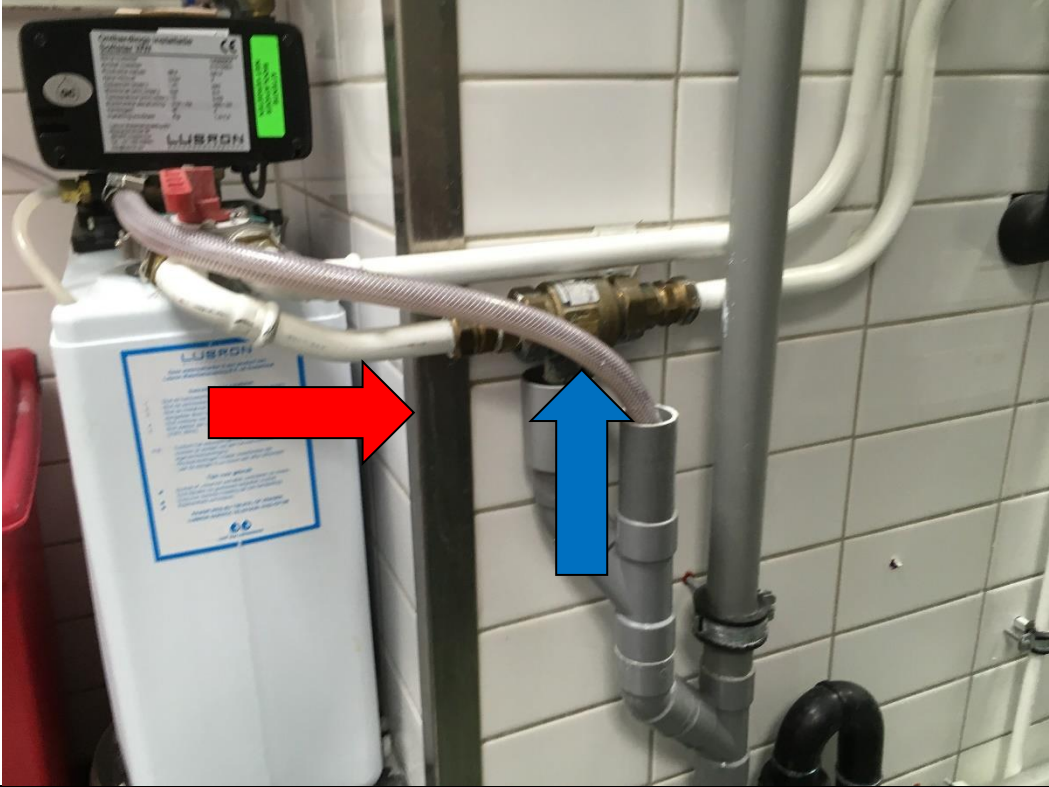
Locatie:	Provincie Noord-Brabant	Uitvoeringsdatum:	19 januari 2019
Werknemer:	Rombout Castelijns		

Nummer	Omschrijving	Norm / eis	Aanpassing	Datum uitgevoerd
				
9	Locatie: in de spoelkeuken: begane grond. De afvoer van de CA beveiliging is niet zichtbaar onderbroken aangesloten. De regeneratieafvoer van de ontharder is niet zichtbaar onderbroken aangesloten.	Waterwerkblad 3.8: Beveiliging Voorkomen hygiënische besmetting	Sluit de afvoer van de steamer zichtbaar onderbroken op de riolering aan. Sluit de afvoer van de ontharder zichtbaar onderbroken op de riolering aan.	

Logblad 4

Eenmalige handelingen/ beheersmaatregelen

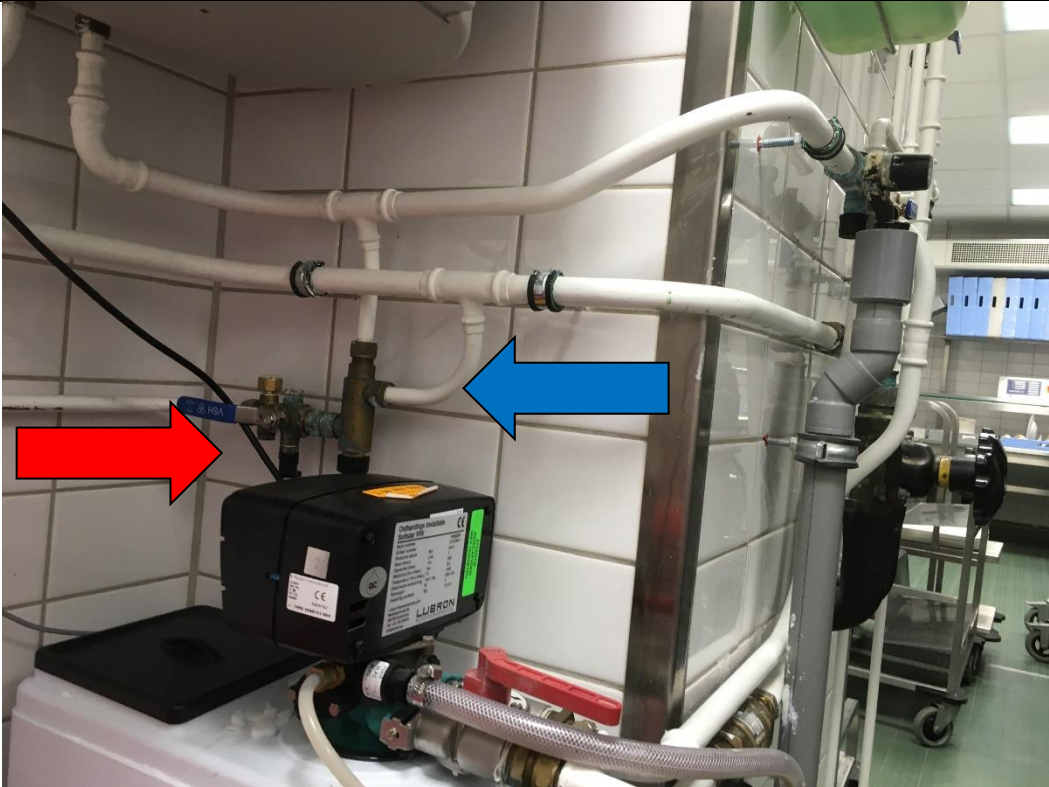
Locatie:	Provincie Noord-Brabant	Uitvoeringsdatum:	19 januari 2019
Werknemer:	Rombout Castelijns		

Nummer	Omschrijving	Norm / eis	Aanpassing	Datum uitgevoerd
				
10	Locatie: in de spoelkeuken: begane grond. Een CA-terugstroombeveiliging is niet aanwezig en het mengventiel mogelijk niet voorzien van ingebouwde keerkleppen, code EA in de warm- en koudwatervoeding. De voeding voedt een externe zeepdosering.	Waterwerkblad 3.8: Beveiliging	Vervang de EA-terugstroombeveiliging door een afsluiter met aftapper en controleerbare keerklep met drukverschilzone, code CA. Plaats een afsluiter met aftapper en controleerbare keerklep, code EA als blijkt dat ingebouwde keerkleppen afwezig zijn.	

Logblad 4

Eenmalige handelingen/ beheersmaatregelen

Locatie:	Provincie Noord-Brabant	Uitvoeringsdatum:	19 januari 2019
Werknemer:	Rombout Castelijns		

Nummer	Omschrijving	Norm / eis	Aanpassing	Datum uitgevoerd
				
11	Locatie: in de spoelkeuken: begane grond. Warmteafgifte aan leiding doordat warm water uittapleiding niet afkoelt <25°C na gebruik	Waterwerkblad 2.5, artikel 5	De isolatie van de uittapleidingen verwijderen, zodat de inhoud na gebruik snel afkoelt tot onder 25°C.	

Logblad 4

Eenmalige handelingen/ beheersmaatregelen

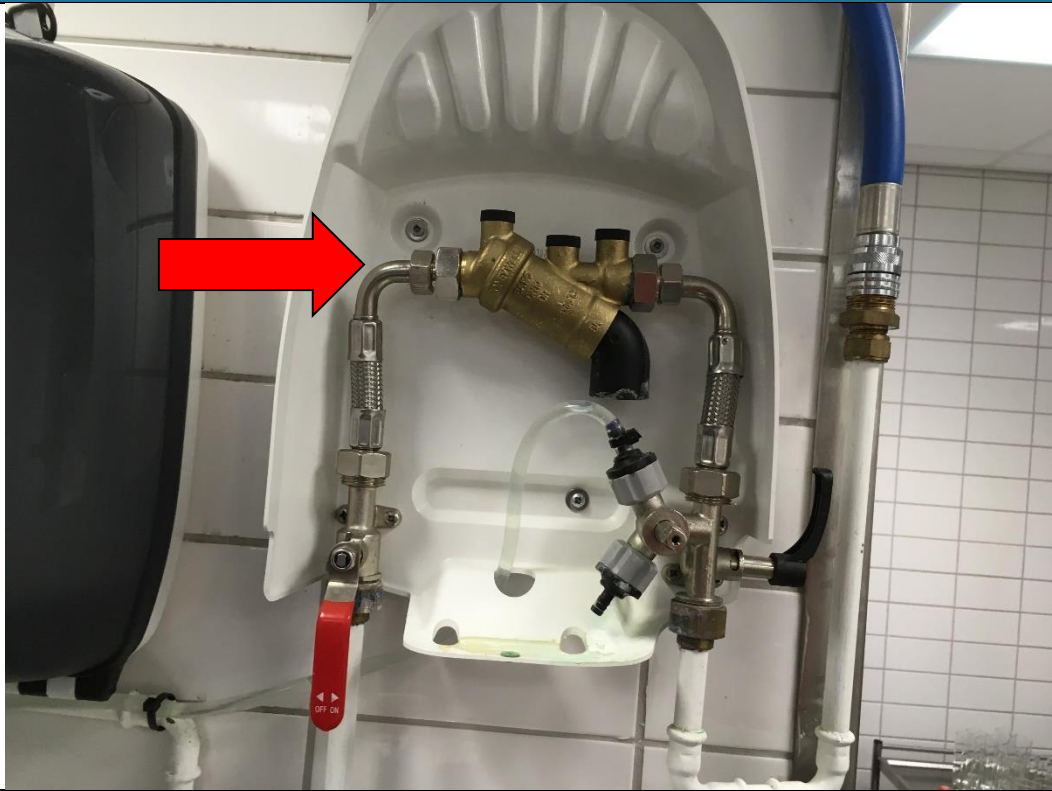
Locatie:	Provincie Noord-Brabant	Uitvoeringsdatum:	19 januari 2019
Werknemer:	Rombout Castelijns		

Nummer	Omschrijving	Norm / eis	Aanpassing	Datum uitgevoerd
				
12	Locatie: in de spoelkeuken: begane grond. Een BA-terugstroombeveiliging is aanwezig in de externe zeepdosering. Externe zeepdosering valt onder vloeistofklasse 3, hiervoor zou een CA-terugstroombeveiliging ook volstaan. Aangezien een BA-terugstroombeveiliging bijna onmogelijk te controleren is, zie advies.	Waterwerkblad 3.8: Beveiliging	Vervang de BA-terugstroombeveiliging door een controleerbare keerklep met drukverschilzone, code CA. Plaats tevens aan aftapper tussen de afsluiter en CA-terugstroombeveiliging. Plaats tevens een beluchter op de aansluiting van de serieel geschakelde spuithaspel.	

Logblad 4

Eenmalige handelingen/ beheersmaatregelen

Locatie:	Provincie Noord-Brabant	Uitvoeringsdatum:	19 januari 2019
Werknemer:	Rombout Castelijns		

Nummer	Omschrijving	Norm / eis	Aanpassing	Datum uitgevoerd
				
13	Locatie: in de spoelkeuken: begane grond. Een knijpdouche is onjuist zonder afsluiter met controleerbare keerklep, code EA in de koud en warmwatervoeding aangesloten.	Waterwerkblad 3.8: Beveiliging	Plaats in de koud en warmwatervoeding van de knijpdouche een afsluiter met controleerbare keerklep, code EA.	

Logblad 4

Eenmalige handelingen/ beheersmaatregelen

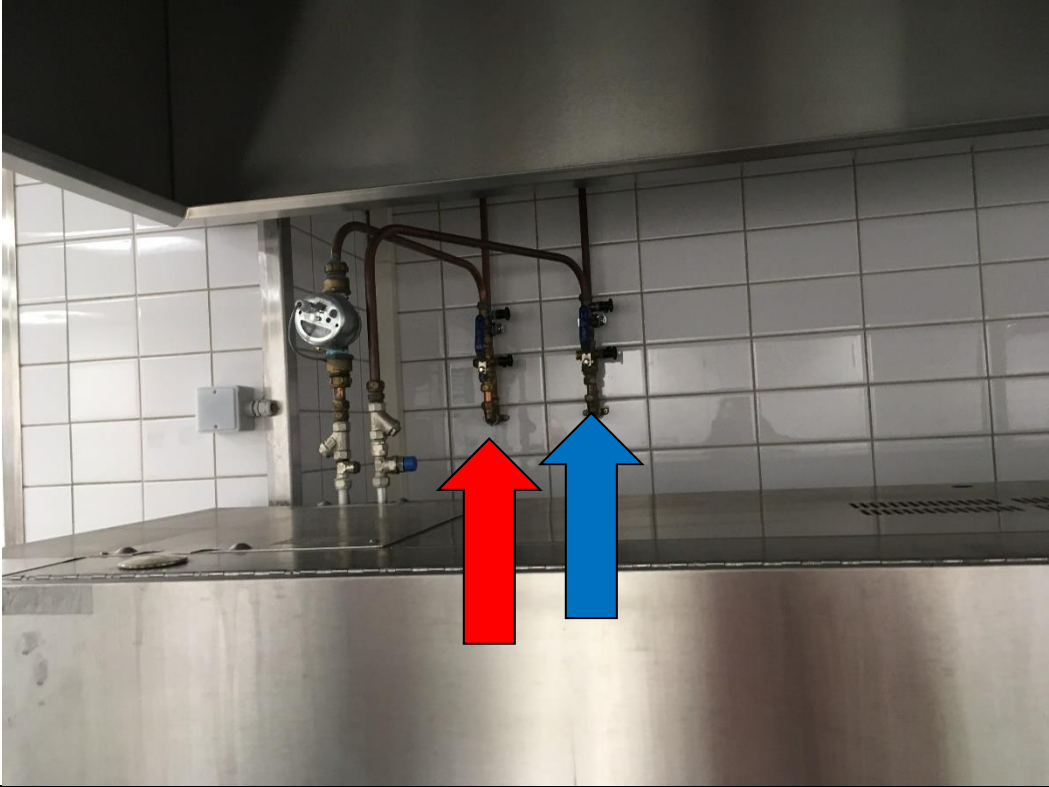
Locatie:	Provincie Noord-Brabant	Uitvoeringsdatum:	19 januari 2019
Werknemer:	Rombout Castelijns		

Nummer	Omschrijving	Norm / eis	Aanpassing	Datum uitgevoerd
				
14	Locatie: in de spoelkeuken: begane grond. Een vaatwasser met externe zeepdosering is onjuist zonder afsluiter met controleerbare keerklep met verschildrukzone, code CA in de koud- en warmwatervoeding aangesloten.	Waterwerkblad 3.8: Beveiliging	Plaats in de koud- en warmwatervoeding van de vaatwasser een afsluiter met controleerbare keerklep, code CA. Saneer de EA keerkleppen.	

Logblad 4

Eenmalige handelingen/ beheersmaatregelen

Locatie:	Provincie Noord-Brabant	Uitvoeringsdatum:	19 januari 2019
Werknemer:	Rombout Castelijns		

Nummer	Omschrijving	Norm / eis	Aanpassing	Datum uitgevoerd
				

Logblad 4

Eenmalige handelingen/ beheersmaatregelen

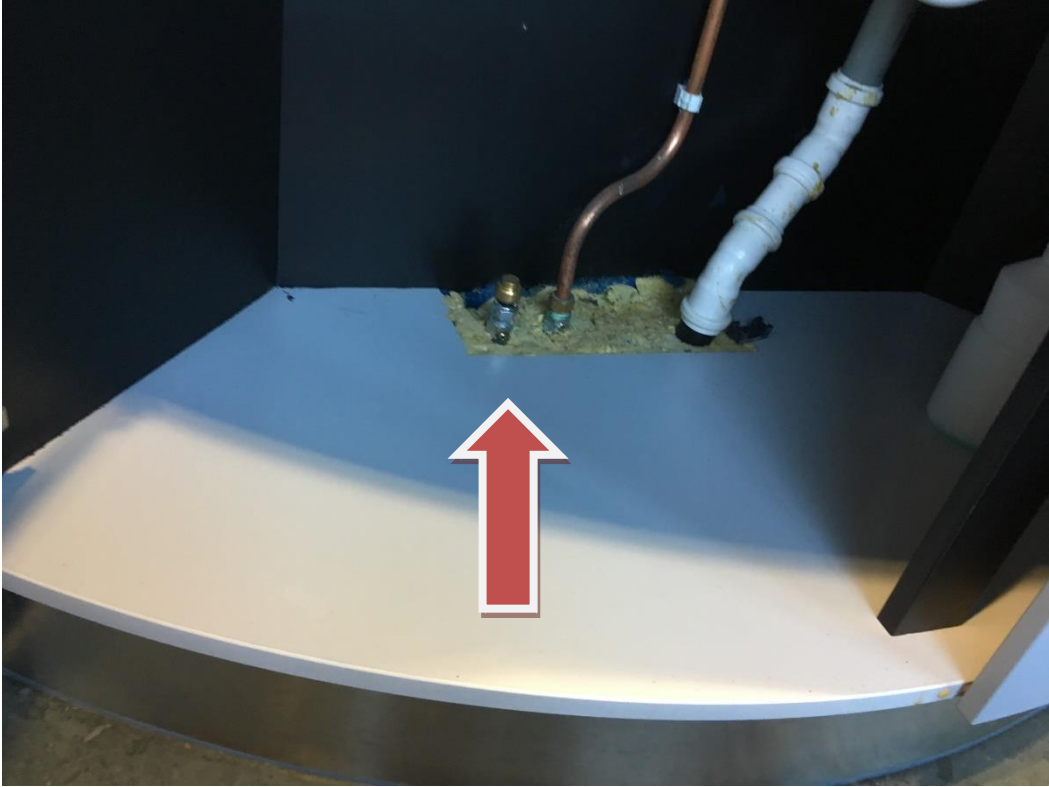
Locatie:	Provincie Noord-Brabant	Uitvoeringsdatum:	19 januari 2019
Werknemer:	Rombout Castelijns		

Nummer	Omschrijving	Norm / eis	Aanpassing	Datum uitgevoerd
15	Locatie: in de koffiehoecken op de begane grond: ruimte B0.02 Overbodige controleerbare keerklep in de voeding. De toestellen zijn achter een beveiliging aangesloten. Alle aanwezige keerkleppen dienen jaarlijks gecontroleerd te worden.	EA. Waterwerkblad 3.8: Beveiliging.	 Plaats een T stuk 15 mm zodat het dode leidingdeel en de vulkraan vervallen. Sluit de close-in boiler op drinkwater aan door de onthardwatergroep enkel de vulkranen van de koffieautomaten te voeden.	

Logblad 4

Eenmalige handelingen/ beheersmaatregelen

Locatie:	Provincie Noord-Brabant	Uitvoeringsdatum:	19 januari 2019
Werknemer:	Rombout Castelijns		

Nummer	Omschrijving	Norm / eis	Aanpassing	Datum uitgevoerd
16	Locatie: in de koffiehoecken op de begane grond: ruimte B0.02, B0.34	ISSO 55.1: Voorkomen stilstand van water	 Saneer het dode leidingdeel tot strak op de doorstroomde voeding.	

Logblad 4

Eenmalige handelingen/ beheersmaatregelen

Locatie:	Provincie Noord-Brabant	Uitvoeringsdatum:	19 januari 2019
Werknemer:	Rombout Castelijns		

Nummer	Omschrijving	Norm / eis	Aanpassing	Datum uitgevoerd
17	Locatie: in de oude keuken nabij het Podium van Brabant op de begane grond. Oude afgedopte leidingen zijn aanwezig.	ISSO 55.1: Voorkomen stilstand van water		

Logblad 4

Eenmalige handelingen/ beheersmaatregelen

Locatie:	Provincie Noord-Brabant	Uitvoeringsdatum:	19 januari 2019
Werknemer:	Rombout Castelijns		

Nummer	Omschrijving	Norm / eis	Aanpassing	Datum uitgevoerd
				
18	Locatie: in de hal: begane grond. De suppletie van de vijver is niet zichtbaar onderbroken aangesloten.	Waterwerkblad 3.8: Beveiliging Voorkomen hygiënische besmetting	Saneer de dode leidingdelen tot strak op de doorstroomde voeding. Sluit de suppletie zichtbaar onderbroken aan door deze boven de rand van de vijverniveau te brengen.	

Logblad 4

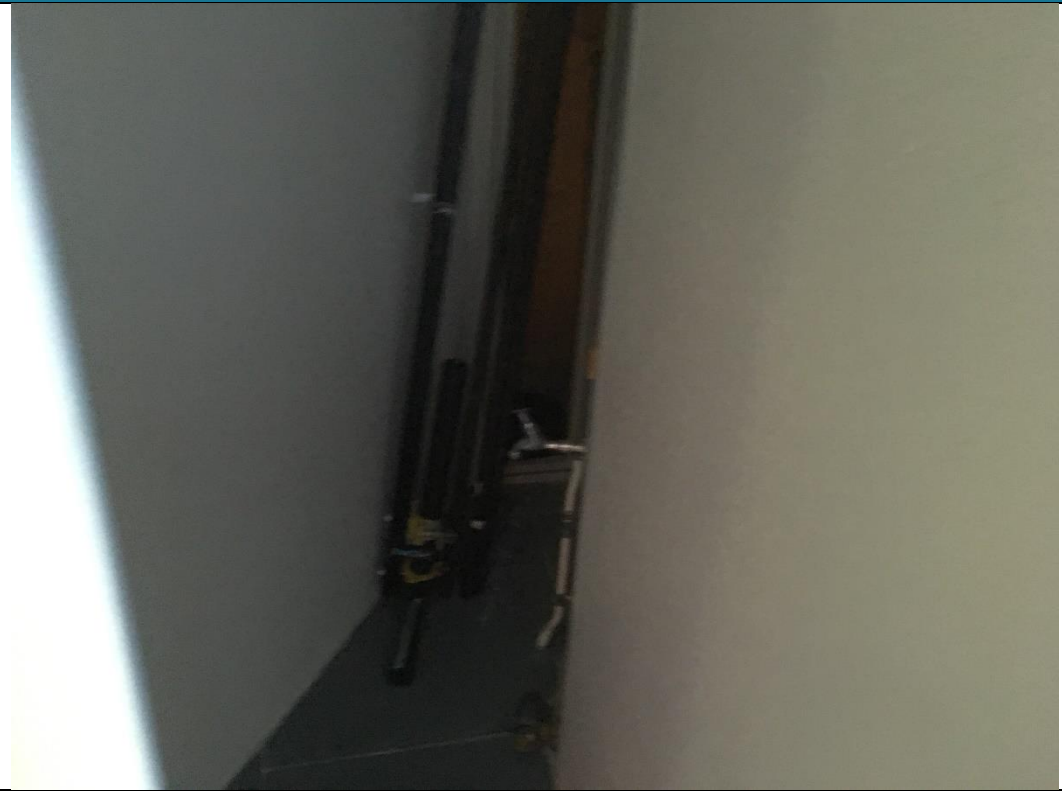
Eenmalige handelingen/ beheersmaatregelen

Locatie:	Provincie Noord-Brabant	Uitvoeringsdatum:	19 januari 2019
Werknemer:	Rombout Castelijns		

Nummer	Omschrijving	Norm / eis	Aanpassing	Datum uitgevoerd
				
19	Locatie: in de zaal op de begane grond. Slangwartelkraan zonder beveiliging.	EA <150 mm. Waterwerkblad 3.8: Beveiliging	Plaats in de voeding een afsluiter met aftapper en controleerbare keerklep type EA, binnen 150 mm van de doorstroomde voeding. Totdat de verbetermaatregel is uitgevoerd, de vulkraan opnemen in het wekelijkse spoelprogramma.	

Logblad 4 Eenmalige handelingen/ beheersmaatregelen

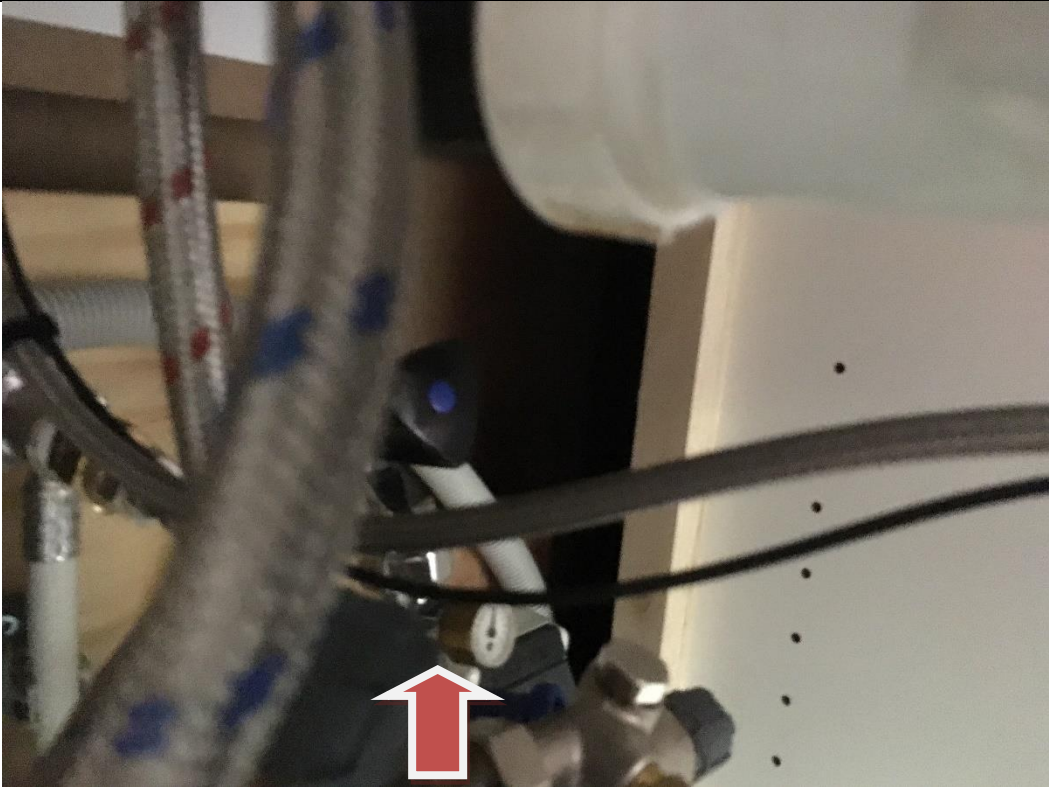
Locatie:	Provincie Noord-Brabant	Uitvoeringsdatum:	19 januari 2019
Werknemer:	Rombout Castelijns		

Nummer	Omschrijving	Norm / eis	Aanpassing	Datum uitgevoerd
				

Logblad 4

Eenmalige handelingen/ beheersmaatregelen

Locatie:	Provincie Noord-Brabant	Uitvoeringsdatum:	19 januari 2019
Werknemer:	Rombout Castelijns		

Nummer	Omschrijving	Norm / eis	Aanpassing	Datum uitgevoerd
20	Locatie: in de koffiehoecken op de 1 ^e etage Overbodige controleerbare keerklep in de voeding. De vaatwasser is voorzien van een DA- en EB-terugstroombeveiliging en een controleerbare keerklep op de vulkraan. Alle aanwezige keerkleppen dienen jaarlijks gecontroleerd te worden.	EA. Waterwerkblad 3.8: Beveiliging.	 Verwijder de EA-terugstroombeveiliging en sluit de vaatwasser direct op de vulkraan, code DA EB aan.	
21	Locatie: in de keuken GS: 1 ^e etage. De koffieautomaat rechts. Een controleerbare keerklep is afwezig.	Waterwerkblad 3.8: Beveiliging	Plaats direct onder de tapkraan met slangaansluiting worden geplaatst. De tapkraan met slangaansluiting, voor de keerklep dient hierbij als afsluiter. (conform Waterwerkblad 3.8) 	

Logblad 4

Eenmalige handelingen/ beheersmaatregelen

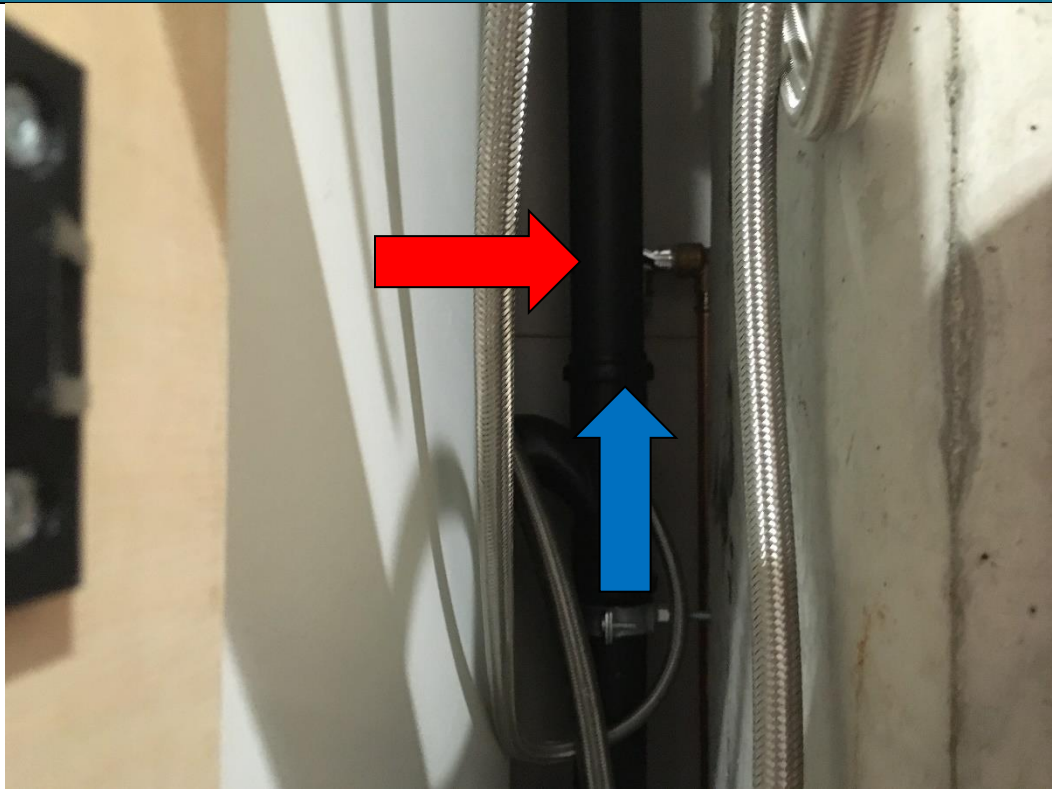
Locatie:	Provincie Noord-Brabant	Uitvoeringsdatum:	19 januari 2019
Werknemer:	Rombout Castelijns		

Nummer	Omschrijving	Norm / eis	Aanpassing	Datum uitgevoerd
				
22	Locatie: in de keuken GS: 1 ^e etage. Een controleerbare keerklep is afwezig in de voeding van de steamer. De afvoer is niet zichtbaar onderbroken aangesloten.	Waterwerkblad 3.8: Beveiliging Voorkomen hygiënische besmetting	Plaats direct onder de tapkraan met slangaansluiting worden geplaatst. De tapkraan met slangaansluiting voor de keerklep dient hierbij als afsluiter. Sluit de afvoer zichtbaar onderbroken aan. (conform Waterwerkblad 3.8) 	

Logblad 4

Eenmalige handelingen/ beheersmaatregelen

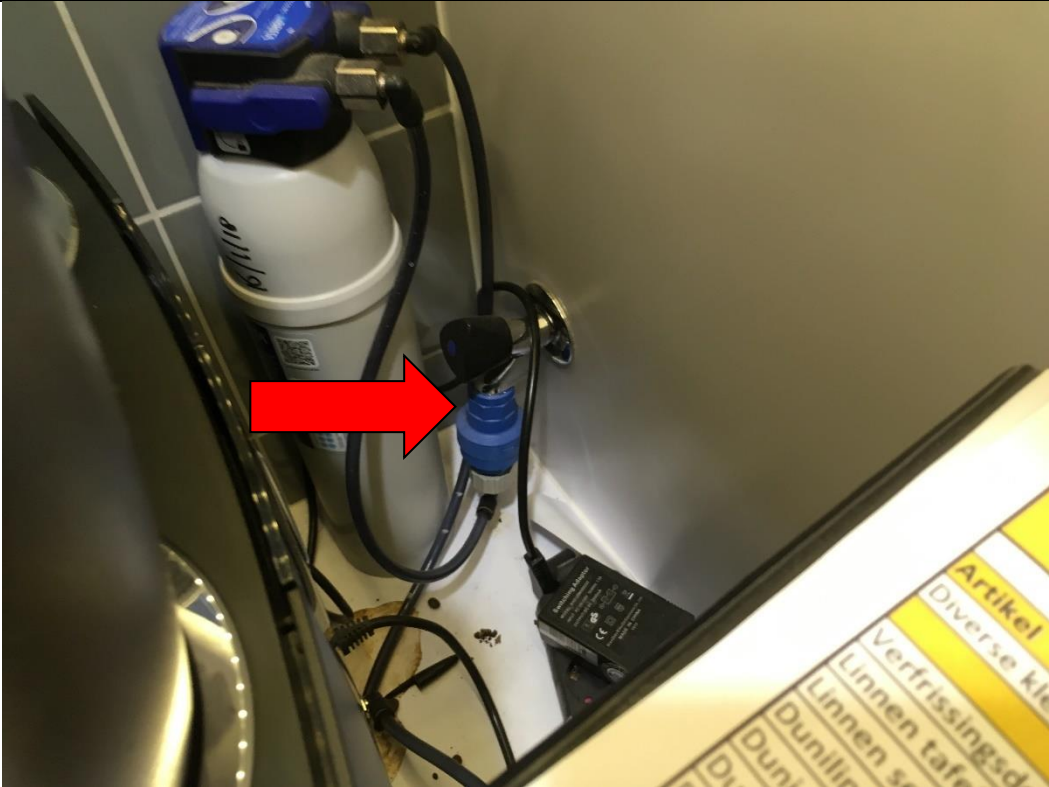
Locatie:	Provincie Noord-Brabant	Uitvoeringsdatum:	19 januari 2019
Werknemer:	Rombout Castelijns		

Nummer	Omschrijving	Norm / eis	Aanpassing	Datum uitgevoerd
				
23	Locatie: in de keuken GS: 1 ^e etage. De koffieautomaat links. Een controleerbare keerklep is afwezig.	Waterwerkblad 3.8: Beveiliging	Plaats direct onder de tapkraan de controleerbare keerklep. De tapkraan met slangaansluiting voor de keerklep dient hierbij als afsluiter. (conform Waterwerkblad 3.8) 	

Logblad 4

Eenmalige handelingen/ beheersmaatregelen

Locatie:	Provincie Noord-Brabant	Uitvoeringsdatum:	19 januari 2019
Werknemer:	Rombout Castelijns		

Nummer	Omschrijving	Norm / eis	Aanpassing	Datum uitgevoerd
				
24	Locatie: in de technische ruimte op de 1 ^e etage CV-vulkraan zonder beveiliging	CA <150 mm. Waterwerkblad 3.8: Beveiliging	Plaats in de voeding een afsluiter met aftapper en controleerbare keerklep type CA, binnen 150 mm van de doorstroomde voeding. Totdat de verbetermaatregel is uitgevoerd, de vulkraan opnemen in het wekelijkse spoelprogramma.	

Logblad 4

Eenmalige handelingen/ beheersmaatregelen

Locatie:	Provincie Noord-Brabant	Uitvoeringsdatum:	19 januari 2019
Werknemer:	Rombout Castelijns		

Nummer	Omschrijving	Norm / eis	Aanpassing	Datum uitgevoerd
25	Locatie: in de technische ruimte op de 2 ^e etage	CA <150mm. Waterwerkblad 3.8: Beveiliging	Plaats in de voeding een afsluiter met aftapper en controleerbare keerklep type CA,	



Logblad 4

Eenmalige handelingen/ beheersmaatregelen

Locatie:	Provincie Noord-Brabant	Uitvoeringsdatum:	19 januari 2019
Werknemer:	Rombout Castelijns		

Nummer	Omschrijving	Norm / eis	Aanpassing	Datum uitgevoerd
	CV-vulkraan zonder juiste beveiliging		binnen 150 mm van de doorstroomde voeding. Totdat de verbetermaatregel is uitgevoerd, de vulkraan opnemen in het wekelijkse spoelprogramma. Saneer de EA-terugstroombeveiliging op de kraan. 	
26	Locatie: in de technische ruimte op de 2 ^e etage. De ontoegankelijke aftakking van de voeding is mogelijk niet voorzien van een afsluiter met controleerbare keerklep, code EA binnen 150 mm van de doorstroomde voeding.	Waterwerkblad 3.8: Beveiliging	Controleer en indien niet aanwezig. Plaats in de voeding een afsluiter met aftapper en controleerbare keerklep type CA, binnen 150 mm van de doorstroomde voeding. Totdat de verbetermaatregel is uitgevoerd, de vulkraan opnemen in het wekelijkse spoelprogramma.	

Logblad 4

Eenmalige handelingen/ beheersmaatregelen

Locatie:	Provincie Noord-Brabant	Uitvoeringsdatum:	19 januari 2019
Werknemer:	Rombout Castelijns		

Nummer	Omschrijving	Norm / eis	Aanpassing	Datum uitgevoerd
				
27	Locatie: links en rechts op het platte dak nabij de technische ruimte op de 2° etage. De vaten van de vijvervulling zijn niet zichtbaar onderbroken aangesloten.	Waterwerkblad 3.8: Beveiliging Voorkomen hygiënische besmetting	Sluit de afvoer zichtbaar onderbroken aan. Boor een gat onder de suppletie maar boven het vulniveau.	

Logblad 4

Eenmalige handelingen/ beheersmaatregelen

Locatie:	Provincie Noord-Brabant	Uitvoeringsdatum:	19 januari 2019
Werknemer:	Rombout Castelijns		

Nummer	Omschrijving	Norm / eis	Aanpassing	Datum uitgevoerd
				
28	Locatie: in de spoelkeuken: niveau -1. Een knijpdouche is onjuist zonder afsluiter met controleerbare keerklep, code EA in de koud- en warmwatervoeding aangesloten.	Waterwerkblad 3.8: Beveiliging	Plaats in de koud- en warmwatervoeding van de knijpdouche een afsluiter met controleerbare keerklep, code EA.	

Logblad 4

Eenmalige handelingen/ beheersmaatregelen

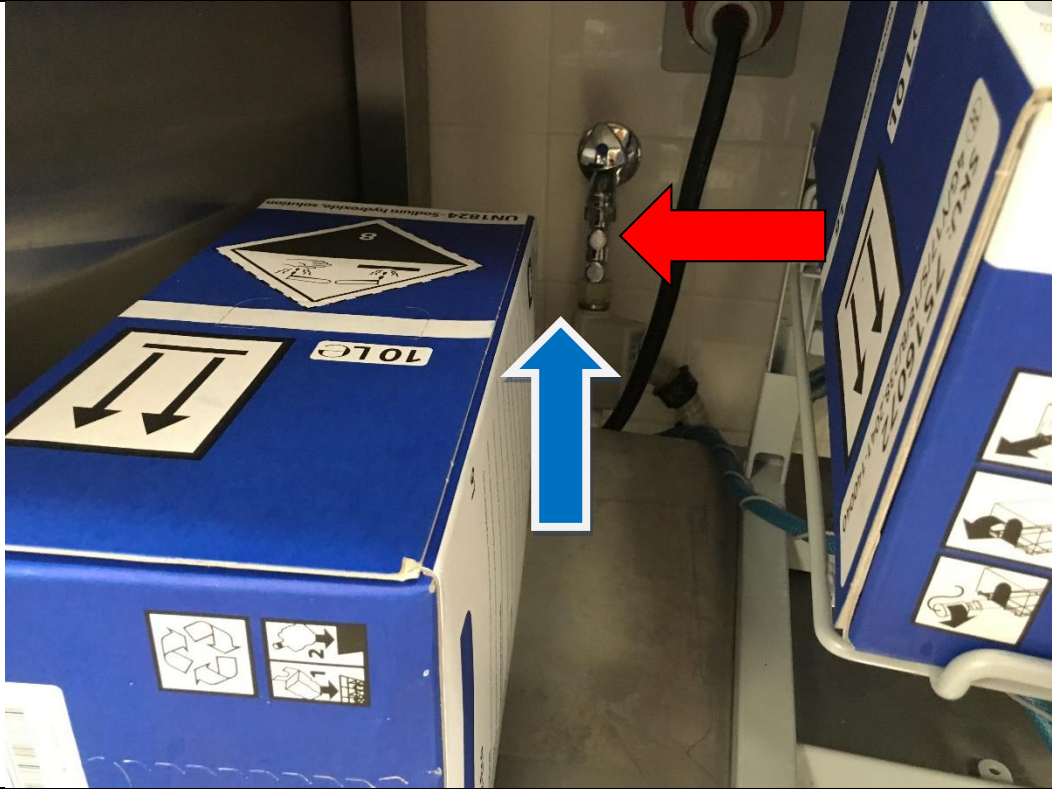
Locatie:	Provincie Noord-Brabant	Uitvoeringsdatum:	19 januari 2019
Werknemer:	Rombout Castelijns		

Nummer	Omschrijving	Norm / eis	Aanpassing	Datum uitgevoerd
				
29	Locatie: in de spoelkeuken: niveau -1. Een vaatwasser is onjuist zonder afsluiter met controleerbare keerklep met verschildrukzone, code CA in de koud watervoeding aangesloten.	CA <150 mm. Waterwerkblad 3.8: Beveiliging	Plaats in de voeding een afsluiter met aftapper en controleerbare keerklep type CA, binnen 150 mm van de doorstroomde voeding. Saneer de EA-terugstroombeveiliging op de kraan.	

Logblad 4

Eenmalige handelingen/ beheersmaatregelen

Locatie:	Provincie Noord-Brabant	Uitvoeringsdatum:	19 januari 2019
Werknemer:	Rombout Castelijns		

Nummer	Omschrijving	Norm / eis	Aanpassing	Datum uitgevoerd
				
30	Locatie: in de spoelkeuken: niveau -1. Het mengventiel van het handenwasbakje mogelijk onjuist voorzien van ingebouwde keerkleppen.	CA <150 mm. Waterwerkblad 3.8: Beveiliging	Controleer of ingebouwde keerkleppen aanwezig zijn in de koud- en warmwatervoeding. Zo nee, plaats in beide voedingen een afsluiter met aftapper en controleerbare keerklep, type EA.	

Logblad 4

Eenmalige handelingen/ beheersmaatregelen

Locatie:	Provincie Noord-Brabant	Uitvoeringsdatum:	19 januari 2019
Werknemer:	Rombout Castelijns		

Nummer	Omschrijving	Norm / eis	Aanpassing	Datum uitgevoerd
31	Locatie: in de spoelkeuken: niveau -1.	Waterwerkblad 3.8: Beveiliging	Vervang de BA-terugstroombeveiliging door een controleerbare keerklep met	



Logblad 4

Eenmalige handelingen/ beheersmaatregelen

Locatie:	Provincie Noord-Brabant	Uitvoeringsdatum:	19 januari 2019
Werknemer:	Rombout Castelijns		

Nummer	Omschrijving	Norm / eis	Aanpassing	Datum uitgevoerd
	Een BA-terugstroombeveiliging is aanwezig in de externe zeepdosering. Externe zeepdosering valt onder vloeistofklasse 3, hiervoor zou een CA-terugstroombeveiliging ook volstaan. Aangezien een BA-terugstroombeveiliging bijna onmogelijk te controleren is, zie advies.		Drukverschilzone, code CA. Plaats tevens aan aftapper tussen de afsluiter en CA-terugstroombeveiliging. Achter de klep aanwezig. 	
32	Locatie: in de spoelkeuken: niveau -1. De afvoer van de steamers zijn niet zichtbaar onderbroken aangesloten.	Waterwerkblad 3.8: Beveiliging Voorkomen hygiënische besmetting	Sluit de afvoer zichtbaar onderbroken aan.	

Logblad 4

Eenmalige handelingen/ beheersmaatregelen

Locatie:	Provincie Noord-Brabant	Uitvoeringsdatum:	19 januari 2019
Werknemer:	Rombout Castelijns		

Nummer	Omschrijving	Norm / eis	Aanpassing	Datum uitgevoerd
				
33	Locatie: in de koffieopslag niveau -1. Een nooit gebruikte vulkraan is aanwezig.	ISSO 55.1: Voorkomen stilstand van water		

Logblad 4

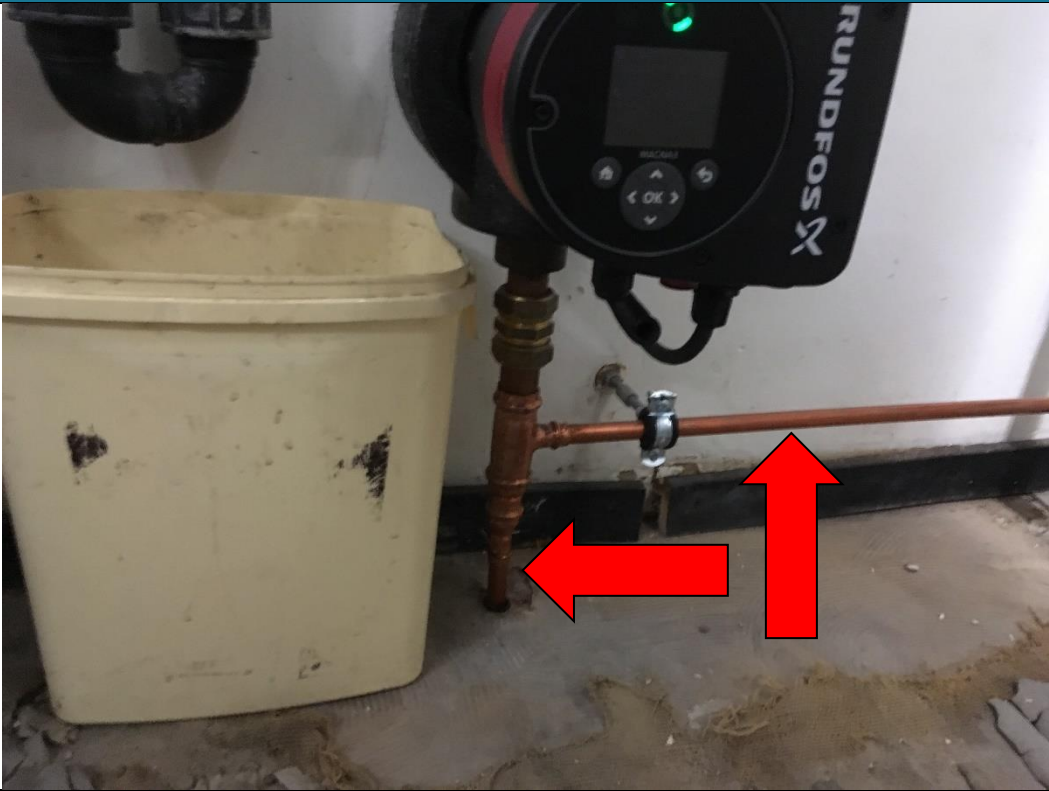
Eenmalige handelingen/ beheersmaatregelen

Locatie:	Provincie Noord-Brabant	Uitvoeringsdatum:	19 januari 2019
Werknemer:	Rombout Castelijns		

Nummer	Omschrijving	Norm / eis	Aanpassing	Datum uitgevoerd
				
34	Locatie: in de boiler ruimte niveau -1. Warmwatercirculatiesysteem: geen inregelventielen in de deelringen aanwezig	Waterwerkblad 4.4A, artikel 5.1.4	Saneer het tappunt inclusief voeding tot strak op de doorstroomde voeding. Plaats temperatuurmeters, aftappers en inregelventielen op het einde van de deelringen op de circulatieleiding op minimaal 50 cm van de hoofdleiding. Voorzie het gehele circulatiesysteem van isolatie.	

Logblad 4 Eenmalige handelingen/ beheersmaatregelen

Locatie:	Provincie Noord-Brabant	Uitvoeringsdatum:	19 januari 2019
Werknemer:	Rombout Castelijns		


Nummer	Omschrijving	Norm / eis	Aanpassing	Datum uitgevoerd
				

Logblad 4

Eenmalige handelingen/ beheersmaatregelen

Locatie:	Provincie Noord-Brabant	Uitvoeringsdatum:	19 januari 2019
Werknemer:	Rombout Castelijns		

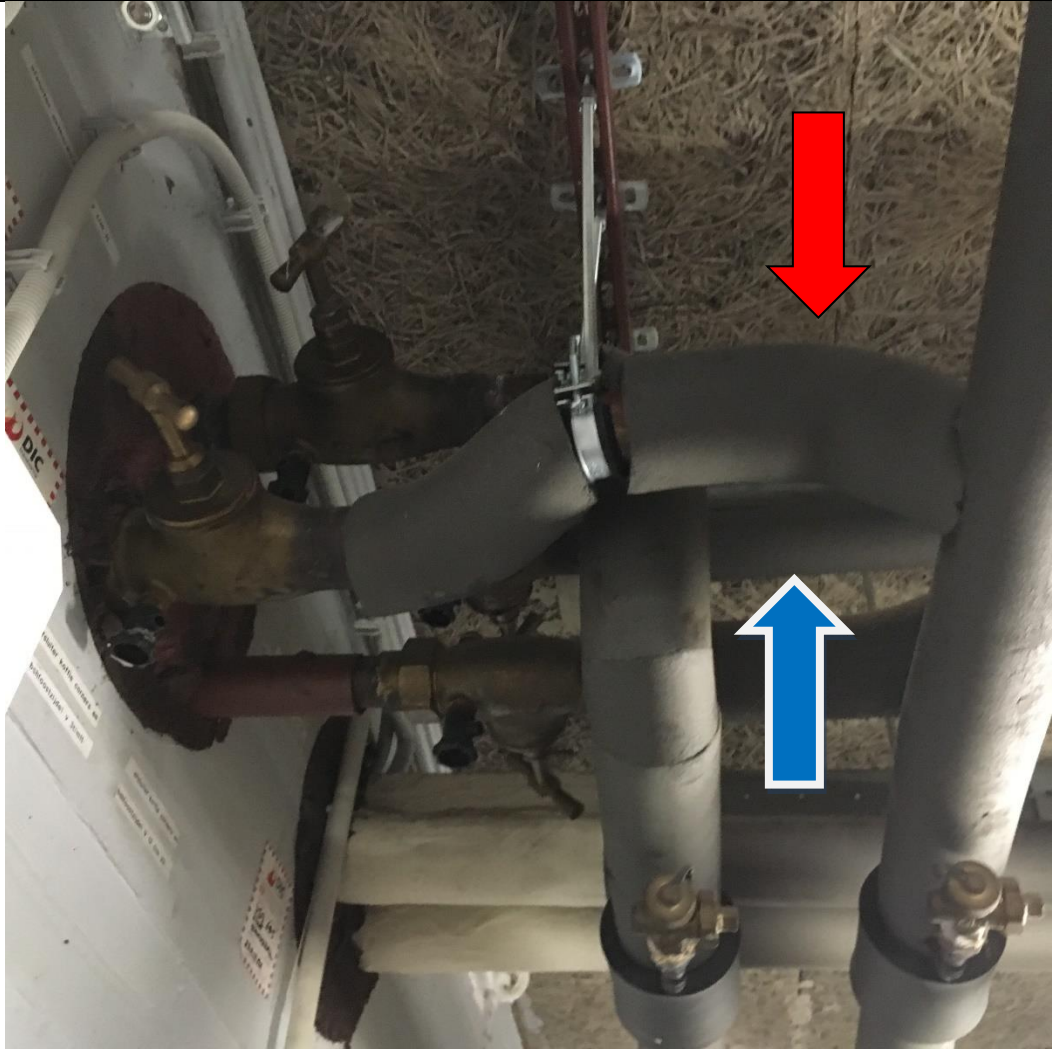
Nummer	Omschrijving	Norm / eis	Aanpassing	Datum uitgevoerd
35	Locatie: in de koffiehoecken van dienstplein op niveau -1. Overbodige controleerbare keerklep in de voeding.	EA. Waterwerkblad 3.8: Beveiliging.	 Verwijder de EA-terugstroombeveiliging en sluit de vaatwasser direct op de vulkraan, code DA EB aan.	
36	Locatie: in de technische ruimte van de 23 ^e etage. De suppletie voor het grijswatervat is mogelijk niet voorzien van een afsluiter met controleerbare keerklep, code EA binnen 150 mm van de doorstroomde voeding. Mogelijk is deze niet zichtbaar onderbroken aangesloten. Een foto is afwezig.	EA <150 mm. Waterwerkblad 3.8: Beveiliging	Controleer of de suppletie voor het grijswatervat is voorzien van een afsluiter met controleerbare keerklep, code EA binnen 150 mm van de doorstroomde voeding. En of deze zichtbaar onderbroken is aangesloten.	
37	Locatie: trap technische ruimte: niveau -2. De brandblusleiding van de brandslanghaspels lage druk voor de etages 3 t/m 11. Zuidzijde De brandblusleiding van de brandslanghaspels hoge druk voor de etages 12 t/m 23. Zuidzijde	EA <150 mm. Waterwerkblad 3.8: Beveiliging	Plaats in de voeding een afsluiter met aftapper en controleerbare keerklep type EA, binnen 150 mm van de doorstroomde voeding. Plaats in de voeding een afsluiter met aftapper en controleerbare keerklep type EA, binnen 150 mm van de doorstroomde voeding.	



Logblad 4

Eenmalige handelingen/ beheersmaatregelen

Locatie:	Provincie Noord-Brabant	Uitvoeringsdatum:	19 januari 2019
Werknemer:	Rombout Castelijns		

Nummer	Omschrijving	Norm / eis	Aanpassing	Datum uitgevoerd
				
38	Locatie: bunker: niveau -2 De brandslanghaspel is niet voorzien van een beveiliging	EA <150 mm. Waterwerkblad 3.8: Beveiliging	Plaats in de voeding een afsluiter met aftapper en controleerbare keerklep type EA, binnen 150 mm van de doorstroomde voeding.	

Logblad 4

Eenmalige handelingen/ beheersmaatregelen

Locatie:	Provincie Noord-Brabant	Uitvoeringsdatum:	19 januari 2019
Werknemer:	Rombout Castelijns		

Nummer	Omschrijving	Norm / eis	Aanpassing	Datum uitgevoerd
				
39	Locatie: bunker: niveau -2 De voeding van de stoombevochtiger is niet voorzien van een beveiliging.	EA <150 mm. Waterwerkblad 3.8: Beveiliging	Plaats in de voeding een afsluiter met aftapper en controleerbare keerklep type EA, binnen 150 mm van de doorstroomde voeding.	

Logblad 4 Eenmalige handelingen/ beheersmaatregelen

Locatie:	Provincie Noord-Brabant	Uitvoeringsdatum:	19 januari 2019
Werknemer:	Rombout Castelijns		

Nummer	Omschrijving	Norm / eis	Aanpassing	Datum uitgevoerd
40	Locatie: fietsenstalling en hydrofoorroimte. Overbodige	Waterwerkblad 3.3: Afsluiter en aanduiding	De hoofvoeding van het gebouw is voorzien van een begrenzer. Dit houdt in dat maar	



Logblad 4

Eenmalige handelingen/ beheersmaatregelen

Locatie:	Provincie Noord-Brabant	Uitvoeringsdatum:	19 januari 2019
Werknemer:	Rombout Castelijns		

Nummer	Omschrijving	Norm / eis	Aanpassing	Datum uitgevoerd
	controleerbare keerkleppen, type BA zijn aanwezig. Alle aanwezige keerkleppen dienen jaarlijks gecontroleerd te worden. Omdat alle bevindingen met elkaar te maken hebben, heb ik een opsomming gemaakt. Ik zal hierdoor bij de watermeterstraat beginnen.	Restrictie, overbodige drukproblemen, onjuiste dimensionering en drukproblemen	13 M3 p/h aan water maximaal geleverd wordt.  Samen met de kleine voeding staat dit in geen verhouding tot de grote diameters. Twee restricties zijn al aanwezig.	



Logblad 4

Eenmalige handelingen/ beheersmaatregelen

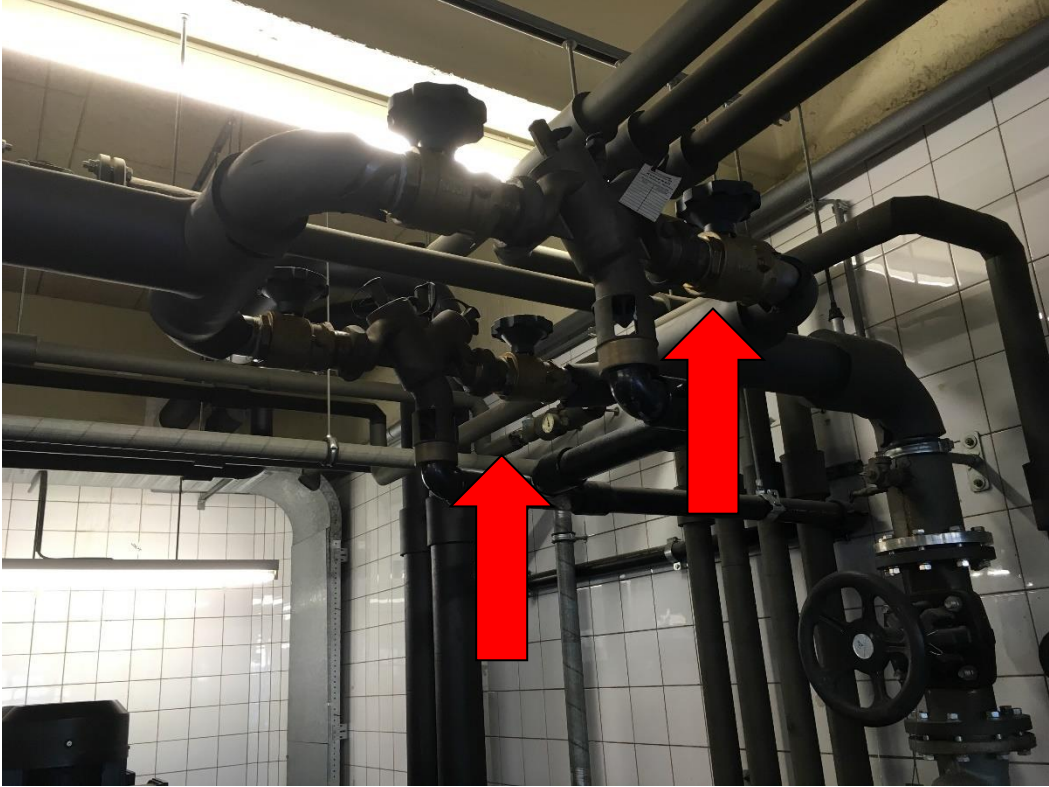
Locatie:	Provincie Noord-Brabant	Uitvoeringsdatum:	19 januari 2019
Werknemer:	Rombout Castelijns		

Nummer	Omschrijving	Norm / eis	Aanpassing	Datum uitgevoerd
			 Bij binnenkomst zijn in de voeding verdeler twee BA-terugstroombeveiligingen onjuist aanwezig. Deze beveiligingen dienen jaarlijks gecontroleerd te worden en hebben een extra weerstand (restrictie) van zo'n 0,9 bar per beveiliging.	

Logblad 4

Eenmalige handelingen/ beheersmaatregelen

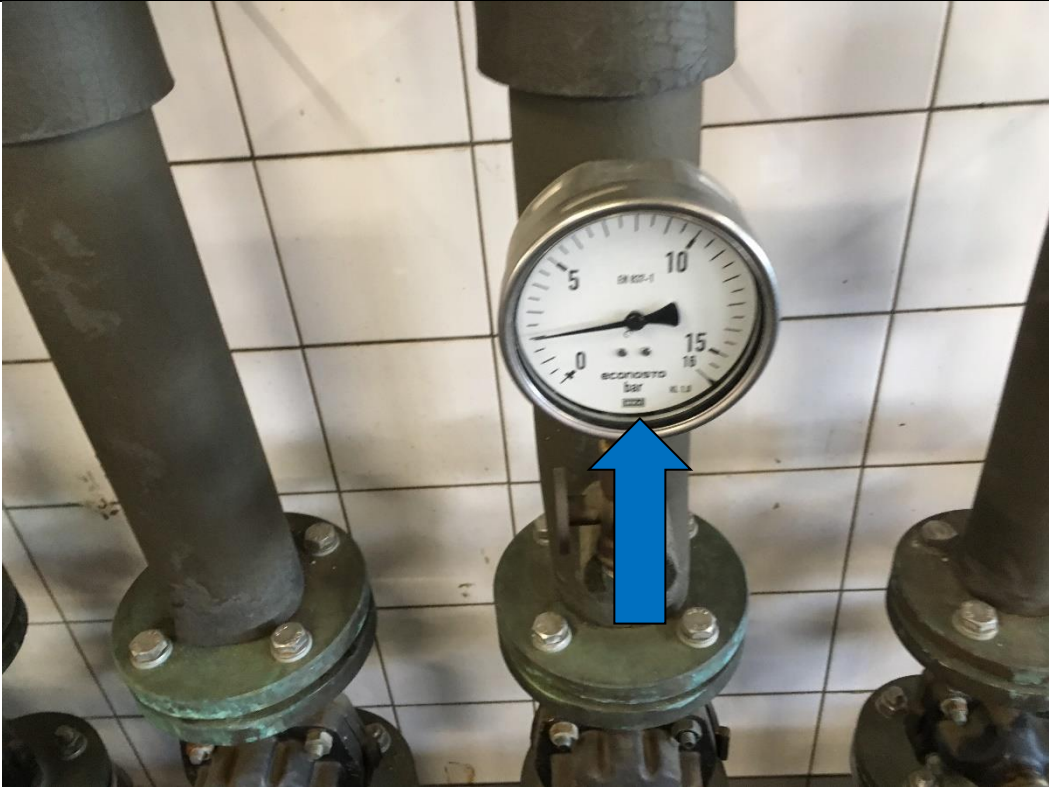
Locatie:	Provincie Noord-Brabant	Uitvoeringsdatum:	19 januari 2019
Werknemer:	Rombout Castelijns		

Nummer	Omschrijving	Norm / eis	Aanpassing	Datum uitgevoerd
			 Van de circa 3,6 bar bij binnenkomst blijft binnen na de restricties nog maar 2 bar over.	

Logblad 4

Eenmalige handelingen/ beheersmaatregelen

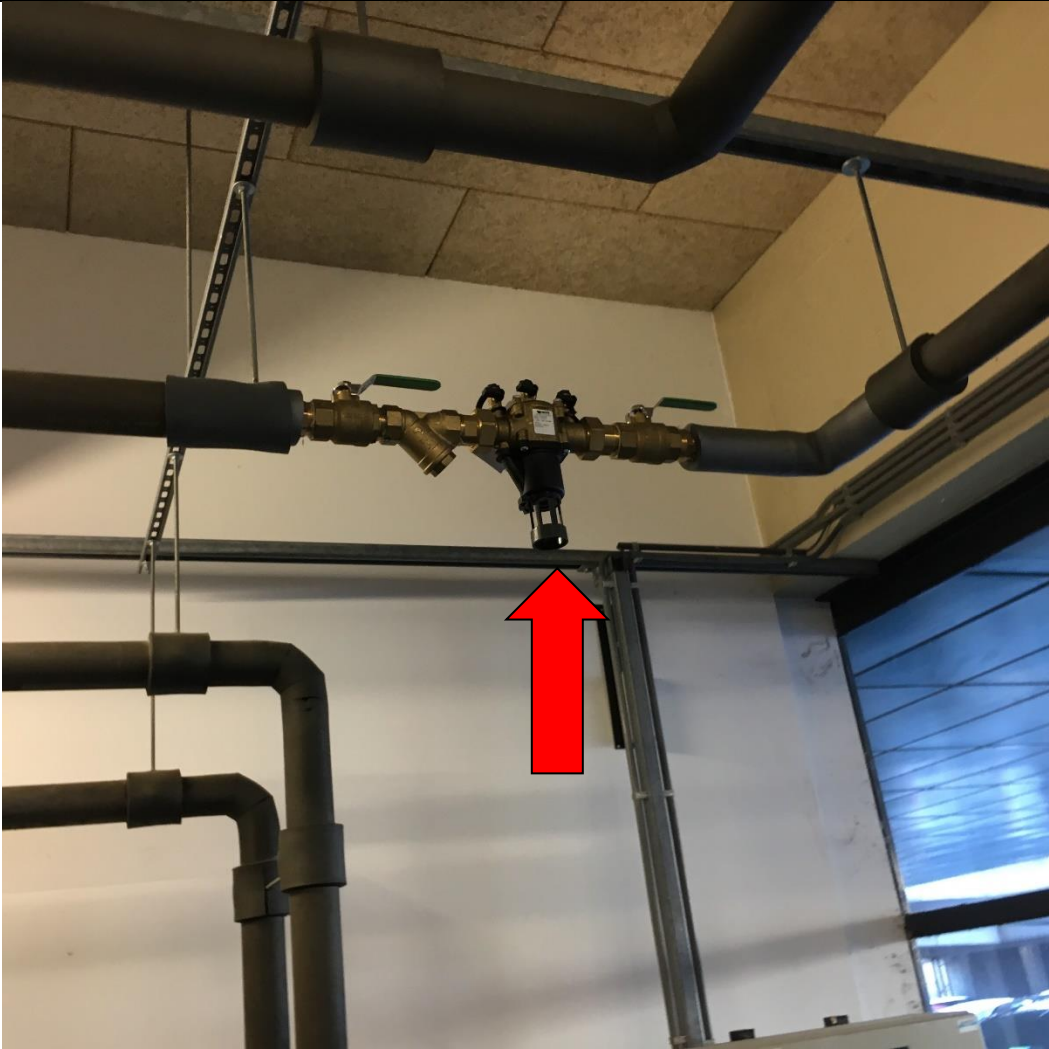
Locatie:	Provincie Noord-Brabant	Uitvoeringsdatum:	19 januari 2019
Werknemer:	Rombout Castelijns		

Nummer	Omschrijving	Norm / eis	Aanpassing	Datum uitgevoerd
			 Vanuit hier worden diverse hydrofoorinstallaties gevoed. Deze zijn tevens voorzien van BA-terugstroombeveiligingen en sommige serieel geschakeld met ontharders.	

Logblad 4

Eenmalige handelingen/ beheersmaatregelen

Locatie:	Provincie Noord-Brabant	Uitvoeringsdatum:	19 januari 2019
Werknemer:	Rombout Castelijns		

Nummer	Omschrijving	Norm / eis	Aanpassing	Datum uitgevoerd
			 De aanduiding van de groepen klopt niet helemaal en het is onduidelijk of hoge en lage druk onjuist 'open' met elkaar in verbinding staat.	

Logblad 4

Eenmalige handelingen/ beheersmaatregelen

Locatie:	Provincie Noord-Brabant	Uitvoeringsdatum:	19 januari 2019
Werknemer:	Rombout Castelijns		

Nummer	Omschrijving	Norm / eis	Aanpassing	Datum uitgevoerd
			 Saneer de dode leidingdelen nadat bovenstaande goed is onderzocht.	

Logblad 4

Enmalige handelingen/ beheersmaatregelen

Locatie:	Provincie Noord-Brabant	Uitvoeringsdatum:	19 januari 2019
Werknemer:	Rombout Castelijns		

Nummer	Omschrijving	Norm / eis	Aanpassing	Datum uitgevoerd
			 Volgens de begeleider zijn er niet echt drukproblemen aanwezig. Toch is de installatie niet optimaal. De ontharders lijden extra en er is behoorlijk energieverlies. Er zijn capaciteitsproblemen bij de andere groep, de sprinkler. Het is hierdoor raadzaam om beide installaties te controleren. Mogelijk zijn restricties hier tevens een oorzaak. In geval van brand kan de verzekering zich terugtrekken als capaciteitsproblemen de oorzaak is.	
41	Locatie: in de hydrofoorroimte De afvoer van de ontharders zijn niet zichtbaar onderbroken aangesloten.	Waterwerkblad 3.8: Beveiliging Voorkomen hygiënische besmetting	Sluit de afvoeren zichtbaar onderbroken aan.	

Logblad 4

Eenmalige handelingen/ beheersmaatregelen

Locatie:	Provincie Noord-Brabant	Uitvoeringsdatum:	19 januari 2019
Werknemer:	Rombout Castelijns		

Nummer	Omschrijving	Norm / eis	Aanpassing	Datum uitgevoerd
				

Logblad 4

Eenmalige handelingen/ beheersmaatregelen

Locatie:	Provincie Noord-Brabant	Uitvoeringsdatum:	19 januari 2019
Werknemer:	Rombout Castelijns		

Nummer	Omschrijving	Norm / eis	Aanpassing	Datum uitgevoerd
				
42	Locatie: hydrofooruimte De voeding van de slangwartelkraan is niet voorzien van een beveiliging.	EA <150 mm. Waterwerkblad 3.8: Beveiliging	Plaats in de voeding een afsluiter met aftapper en controleerbare keerklep type EA, binnen 150 mm van de doorstroomde voeding.	

Logblad 4

Eenmalige handelingen/ beheersmaatregelen

Locatie:	Provincie Noord-Brabant	Uitvoeringsdatum:	19 januari 2019
Werknemer:	Rombout Castelijns		

Nummer	Omschrijving	Norm / eis	Aanpassing	Datum uitgevoerd
				
43	Locatie: in de koffiehoecken van logistiek op niveau -1. Overbodige controleerbare keerklep, in de voeding. Een foto is afwezig.	EA. Waterwerkblad 3.8: Beveiliging.	Verwijder de EA-terugstroombeveiliging in de gecombineerde voeding.	

Bijlage 5 Zegelcontrole Jaarlijks

Locatie:	Provincie Noord-Brabant	Uitvoeringsdatum:	19 januari 2019
Werknemer:	Rombout Castelijns		

Werkwijze: De stopkraan direct voor de brandslanghaspel, moet in gesloten toestand verzegeld zijn. Controleer jaarlijks of de verzegeling nog aanwezig is of niet verbroken is. Noteer het resultaat in onderstaand tabel.

Bij afwijking: Indien bekend, de reden van de verbreking en datum van de herverzegeling vastleggen.

Opmerking: Brandslanghaspels met verzegelde afsluiter moeten voorzien zijn van een waarschuwingsbordje of -sticker met tekst: "Brandslang alleen gebruiken bij brand".

Nummer	Omschrijving	Ruimtenummer	Ruimte	Groep	OK / NOK	Opmerking
1	Brandslanghaspel	N.v.t.	In de gang nabij de dames op de 4 ^e etage	N.v.t.		
2	Brandslanghaspel	N.v.t.	In de gang nabij kantoor op de 4 ^e etage	N.v.t.		
3	Brandslanghaspel	N.v.t.	In de gang nabij de dames op de 5 ^e etage	N.v.t.		
4	Brandslanghaspel	N.v.t.	In de gang nabij de koffiehoeke op de 5 ^e etage	N.v.t.		
5	Brandslanghaspel	N.v.t.	In de gang nabij de dames op de 6 ^e etage	N.v.t.		
6	Brandslanghaspel	N.v.t.	In de gang nabij kantoor op de 6 ^e etage	N.v.t.		
7	Brandslanghaspel	N.v.t.	In de gang nabij de dames op de 7 ^e etage	N.v.t.		
8	Brandslanghaspel	N.v.t.	In de gang nabij kantoor op de 7 ^e etage	N.v.t.		
9	Brandslanghaspel	N.v.t.	In de gang nabij de dames op de 8 ^e etage	N.v.t.		
10	Brandslanghaspel	N.v.t.	In de gang nabij de koffiehoeke op de 8 ^e etage	N.v.t.		
11	Brandslanghaspel	N.v.t.	In de gang nabij de dames op de 9 ^e etage	N.v.t.		
12	Brandslanghaspel	N.v.t.	In de gang nabij kantoor op de 9 ^e etage	N.v.t.		
13	Brandslanghaspel	N.v.t.	In de gang nabij de dames op de 10 ^e etage	N.v.t.		
14	Brandslanghaspel	N.v.t.	In de gang nabij kantoor op de 10 ^e etage	N.v.t.		
15	Brandslanghaspel	N.v.t.	In de gang nabij de dames op de 11 ^e etage	N.v.t.		

Bijlage 5 Zegelcontrole Jaarlijks

Locatie:	Provincie Noord-Brabant	Uitvoeringsdatum:	19 januari 2019
Werknemer:	Rombout Castelijns		

Werkwijze: De stopkraan direct voor de brandslanghaspel, moet in gesloten toestand verzegeld zijn. Controleer jaarlijks of de verzegeling nog aanwezig is of niet verbroken is. Noteer het resultaat in onderstaand tabel.

Bij afwijking: Indien bekend, de reden van de verbreking en datum van de herverzegeling vastleggen.

Opmerking: Brandslanghaspels met verzegelde afsluiter moeten voorzien zijn van een waarschuwingsbordje of -sticker met tekst: "Brandslang alleen gebruiken bij brand".

Nummer	Omschrijving	Ruimtenummer	Ruimte	Groep	OK / NOK	Opmerking
16	Brandslanghaspel	N.v.t.	In de gang nabij de koffiehoeke op de 11 ^e etage	N.v.t.		
17	Brandslanghaspel	N.v.t.	In de gang nabij de dames op de 12 ^e etage	N.v.t.		
18	Brandslanghaspel	N.v.t.	In de gang nabij kantoor op de 12 ^e etage	N.v.t.		
19	Brandslanghaspel	N.v.t.	In de gang nabij de dames op de 13 ^e etage	N.v.t.		
20	Brandslanghaspel	N.v.t.	In de gang nabij kantoor op de 13 ^e etage	N.v.t.		
21	Brandslanghaspel	N.v.t.	In de gang nabij de dames op de 14 ^e etage	N.v.t.		
22	Brandslanghaspel	N.v.t.	In de gang nabij de koffiehoeke op de 14 ^e etage	N.v.t.		
23	Brandslanghaspel	N.v.t.	In de gang nabij de dames op de 15 ^e etage	N.v.t.		
24	Brandslanghaspel	N.v.t.	In de gang nabij kantoor op de 15 ^e etage	N.v.t.		
25	Brandslanghaspel	N.v.t.	In de gang nabij de dames op de 16 ^e etage	N.v.t.		
26	Brandslanghaspel	N.v.t.	In de gang nabij kantoor op de 16 ^e etage	N.v.t.		
27	Brandslanghaspel	N.v.t.	In de gang nabij de dames op de 17 ^e etage	N.v.t.		
28	Brandslanghaspel	N.v.t.	In de gang nabij de koffiehoeke op de 17 ^e etage	N.v.t.		
29	Brandslanghaspel	N.v.t.	In de gang nabij de dames op de 18 ^e etage	N.v.t.		
30	Brandslanghaspel	N.v.t.	In de gang nabij kantoor op de 18 ^e etage	N.v.t.		

Bijlage 5 Zegelcontrole Jaarlijks

Locatie:	Provincie Noord-Brabant	Uitvoeringsdatum:	19 januari 2019
Werknemer:	Rombout Castelijns		

Werkwijze: De stopkraan direct voor de brandslanghaspel, moet in gesloten toestand verzegeld zijn. Controleer jaarlijks of de verzegeling nog aanwezig is of niet verbroken is. Noteer het resultaat in onderstaand tabel.

Bij afwijking: Indien bekend, de reden van de verbreking en datum van de herverzegeling vastleggen.

Opmerking: Brandslanghaspels met verzegelde afsluiter moeten voorzien zijn van een waarschuwingsbordje of -sticker met tekst: "Brandslang alleen gebruiken bij brand".

Nummer	Omschrijving	Ruimtenummer	Ruimte	Groep	OK / NOK	Opmerking
31	Brandslanghaspel	N.v.t.	In de gang nabij de dames op de 19 ^e etage	N.v.t.		
32	Brandslanghaspel	N.v.t.	In de gang nabij kantoor op de 19 ^e etage	N.v.t.		
33	Brandslanghaspel	N.v.t.	In de gang nabij de dames op de 20 ^e etage	N.v.t.		
34	Brandslanghaspel	N.v.t.	In de gang nabij de koffiehoeke op de 20 ^e etage	N.v.t.		
35	Brandslanghaspel	N.v.t.	In de gang nabij de dames op de 21 ^e etage	N.v.t.		
36	Brandslanghaspel	N.v.t.	In de gang nabij kantoor op de 21 ^e etage	N.v.t.		
37	Brandslanghaspel	N.v.t.	In de technische ruimte op de 22 ^e etage	N.v.t.		
38	Brandslanghaspel	N.v.t.	In de gang nabij de kantoor op de 22 ^e etage	N.v.t.		
39	Brandslanghaspel	N.v.t.	In de gang nabij de keuken op de 23 ^e etage	N.v.t.		
40	Brandslanghaspel	N.v.t.	In de gang nabij de trap op de 23 ^e etage	N.v.t.		
41	Brandslanghaspel	N.v.t.	In de kantine op de begane grond (Zuid)	N.v.t.		
42	Brandslanghaspel	N.v.t.	Nabij kantine op de begane grond (Noordoost Zuid).	N.v.t.		
43	Brandslanghaspel	N.v.t.	In de gang op de begane grond Noordpijler	N.v.t.		
44	Brandslanghaspel	N.v.t.	In de gang op de begane grond nabij Podium van Brabant	N.v.t.		
45	Brandslanghaspel	N.v.t.	In de gang op de begane grond nabij Bar le Duc-zaal	N.v.t.		

Bijlage 5 Zegelcontrole Jaarlijks

Locatie: Provincie Noord-Brabant
Werknemer: Rombout Castelijns

Uitvoeringsdatum: 19 januari 2019

Werkwijze: De stopkraan direct voor de brandslanghaspel, moet in gesloten toestand verzegeld zijn. Controleer jaarlijks of de verzegeling nog aanwezig is of niet verbroken is. Noteer het resultaat in onderstaand tabel.

Bij afwijking: Indien bekend, de reden van de verbreking en datum van de herverzegeling vastleggen.

Opmerking: Brandslanghaspels met verzegelde afsluiter moeten voorzien zijn van een waarschuwingsbordje of -sticker met tekst: "Brandslang alleen gebruiken bij brand".

Nummer	Omschrijving	Ruimtenummer	Ruimte	Groep	OK / NOK	Opmerking
46	Brandslanghaspel	N.v.t.	In de gang op de begane grond nabij de ruimte B0.45	N.v.t.		
47	Brandslanghaspel	N.v.t.	In de gang op de begane grond Zuidpijler	N.v.t.		
48	Brandslanghaspel	N.v.t.	In de gang op de begane grond bij de trap (Zuid).	N.v.t.		
49	Brandslanghaspel	N.v.t.	In de gang op de 1 ^e etage bij trap (Zuid).	N.v.t.		
50	Brandslanghaspel	N.v.t.	In de gang op de 1 ^e etage Zuidpijler	N.v.t.		
51	Brandslanghaspel	N.v.t.	In de gang op de 1 ^e etage bij Statenveld (Noordzijde)	N.v.t.		
52	Brandslanghaspel	N.v.t.	In de gang op de 1 ^e etage Noordpijler	N.v.t.		
53	Brandslanghaspel	N.v.t.	In de gang op de 1 ^e etage bij 2 kolommen Noord	N.v.t.		
54	Brandslanghaspel	N.v.t.	In de gang op de 1 ^e etage trappenhuis Noord	N.v.t.		
55	Brandslanghaspel	N.v.t.	In de gang op de 1 ^e etage Noord nabij 1.014A	N.v.t.		
56	Brandslanghaspel	N.v.t.	In de technische ruimte op de 2 ^e etage.	N.v.t.		
57	Brandslanghaspel	N.v.t.	In de technische ruimte op de 3 ^e etage.	N.v.t.		
58	Brandslanghaspel	N.v.t.	In de gang op de 3 ^e etage.	N.v.t.		
59	Brandslanghaspel	N.v.t.	In de technische ruimte op de 3 ^e	N.v.t.		
60	Brandslanghaspel	N.v.t.	In de gang op niveau -1 nabij P0.07	N.v.t.		
61	Brandslanghaspel	N.v.t.	In de gang op niveau -1 nabij vuilopslag	N.v.t.		
62	Brandslanghaspel	N.v.t.	In de gang op niveau -1 nabij trappenhuis Noord	N.v.t.		

Bijlage 5

Zegelcontrole

Jaarlijks

Locatie:

Provincie Noord-Brabant

Werknemer:

Rombout Castelijns

Uitvoeringsdatum:

19 januari 2019

Werkwijze:

De stopkraan direct voor de brandslanghaspel, moet in gesloten toestand verzegeld zijn. Controleer jaarlijks of de verzegeling nog aanwezig is of niet verbroken is. Noteer het resultaat in onderstaand tabel.

Bij afwijking:

Indien bekend, de reden van de verbreking en datum van de herverzegeling vastleggen.

Opmerking:

Brandslanghaspels met verzegelde afsluiter moeten voorzien zijn van een waarschuwingsbordje of -sticker met tekst: "Brandslang alleen gebruiken bij brand".

Nummer	Omschrijving	Ruimtenummer	Ruimte	Groep	OK / NOK	Opmerking
63	Brandslanghaspel	N.v.t.	In de gang op niveau -1 nabij trappenhuis Zuid	N.v.t.		
64	Brandslanghaspel	N.v.t.	In de gang op niveau -1 nabij Drentplein	N.v.t.		
65	Brandslanghaspel	N.v.t.	In de gang op niveau -1 nabij EHBO ruimte	N.v.t.		
66	Brandslanghaspel	N.v.t.	In de gang op niveau -1 nabij Noordpijler	N.v.t.		
67	Brandslanghaspel	N.v.t.	In de gang op niveau -2 nabij trap Noord	N.v.t.		
68	Brandslanghaspel	N.v.t.	In de gang op niveau -2 nabij trap Zuid	N.v.t.		
69	Brandslanghaspel	N.v.t.	In de gang op niveau -3 nabij Bunker	N.v.t.		
70	Brandslanghaspel	N.v.t.	In de gang op niveau -1 nabij trappenhuis Zuid	N.v.t.		