



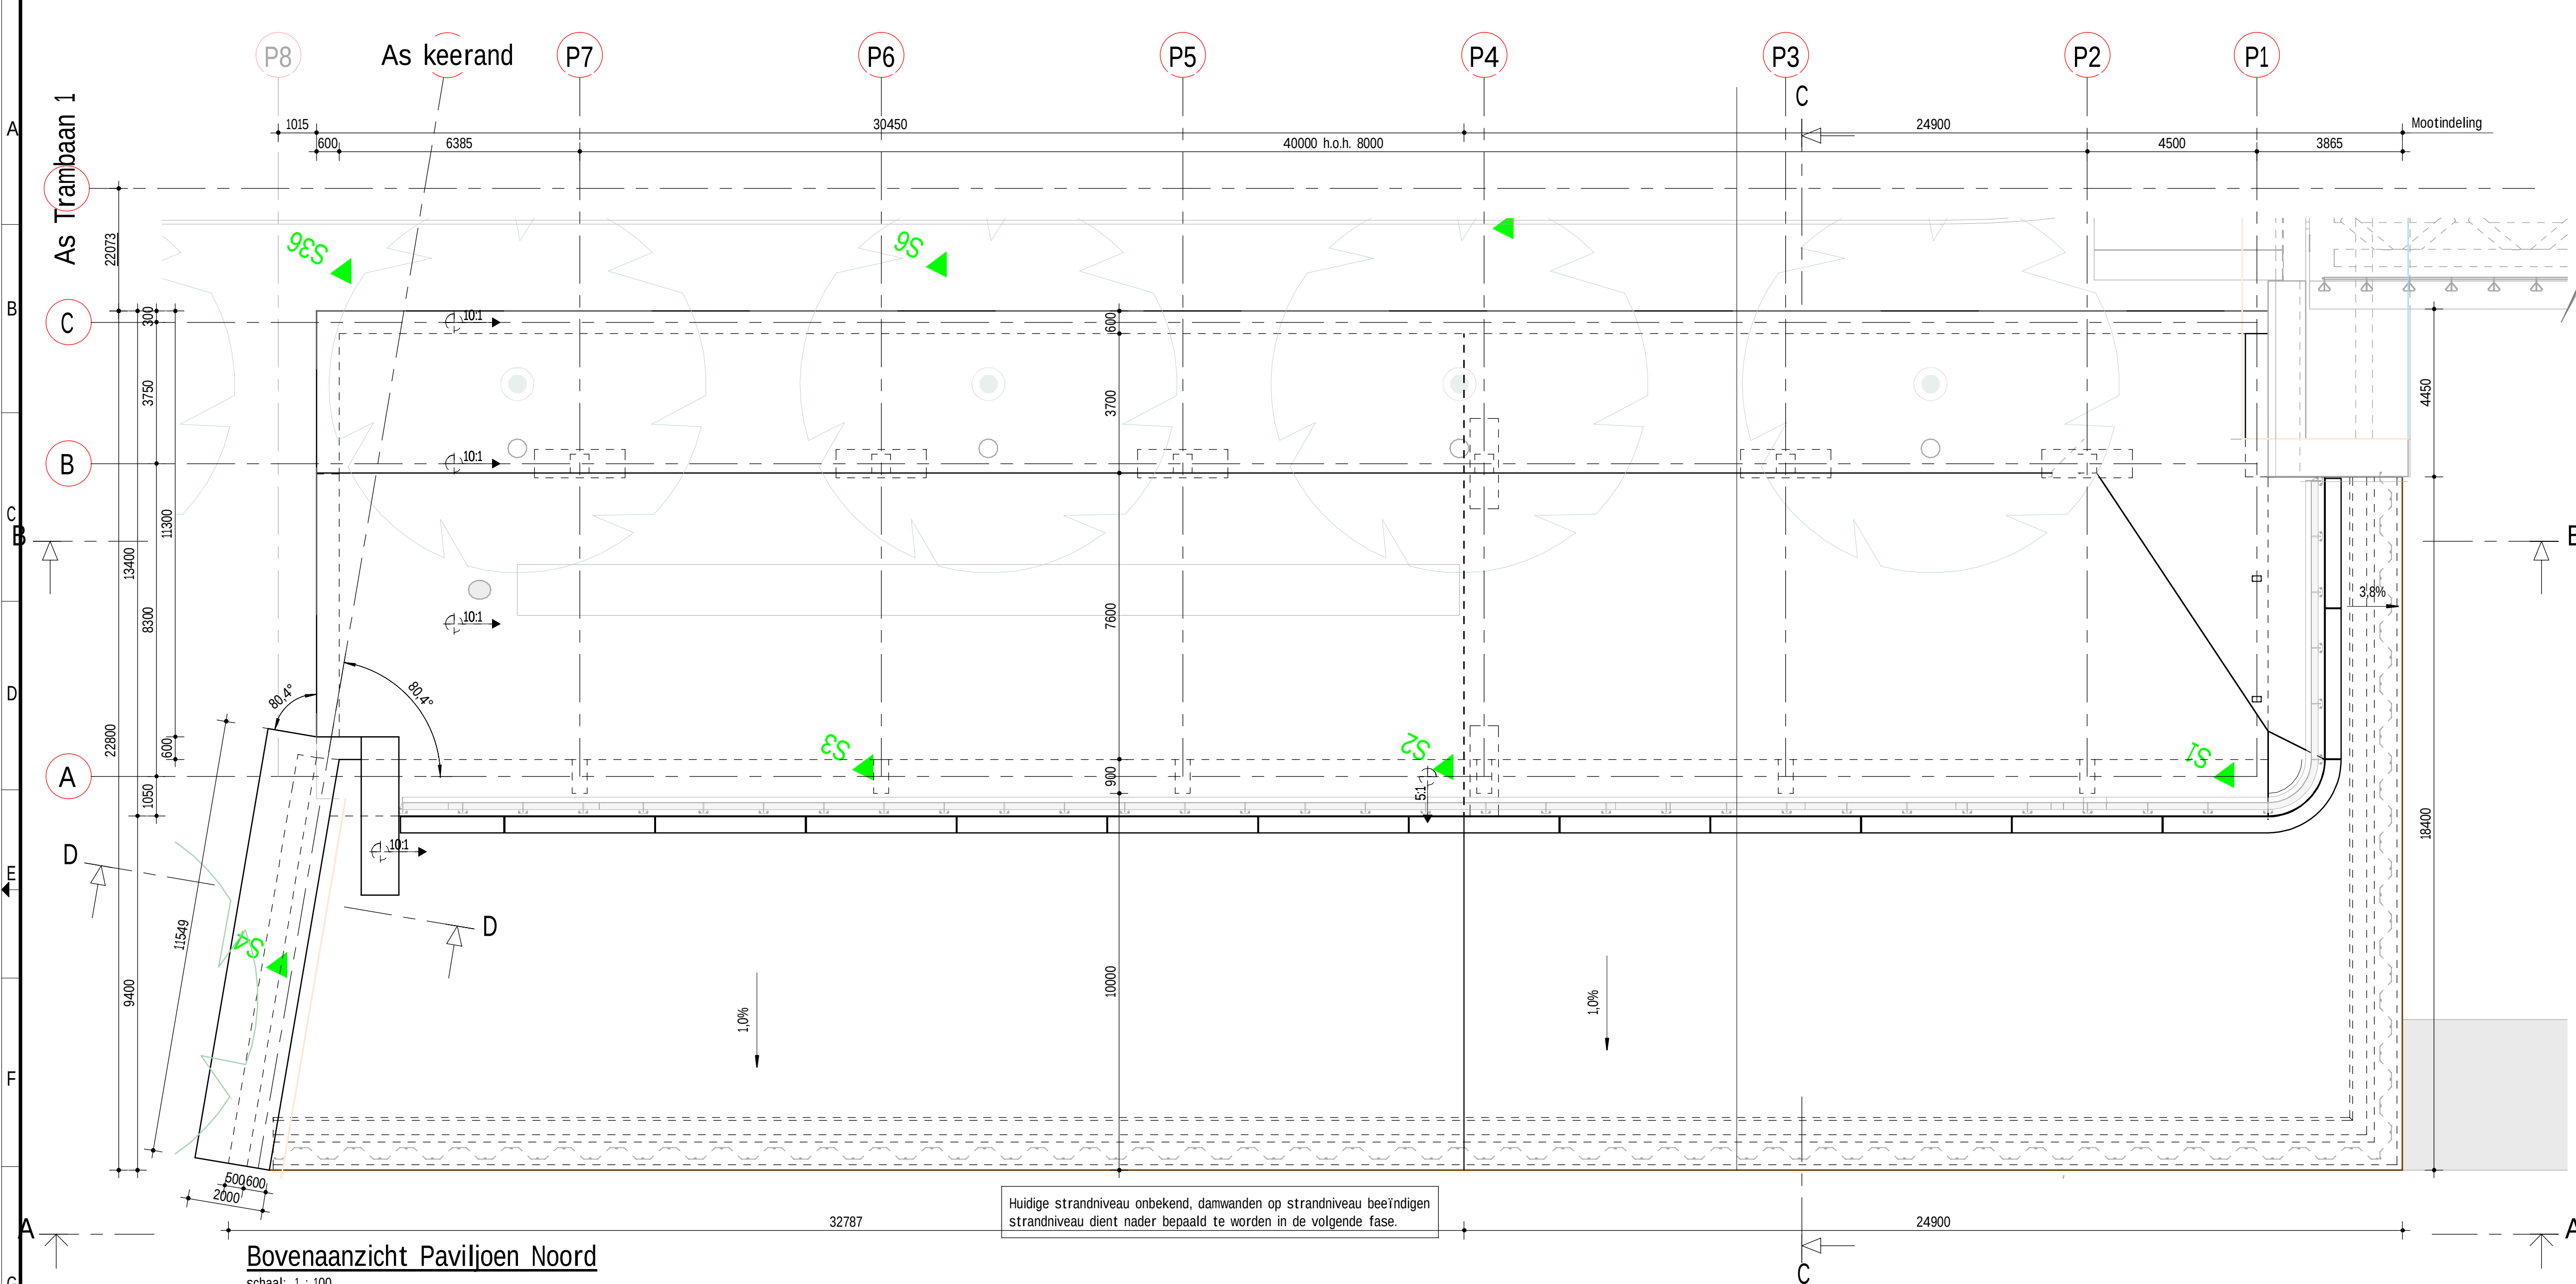


Bovenaanzicht Paviljoen Noord

Huidige strandniveau onbekend, damwanden op strandniveau beëindigen strandniveau dient nader bepaald te worden in de volgende fase.

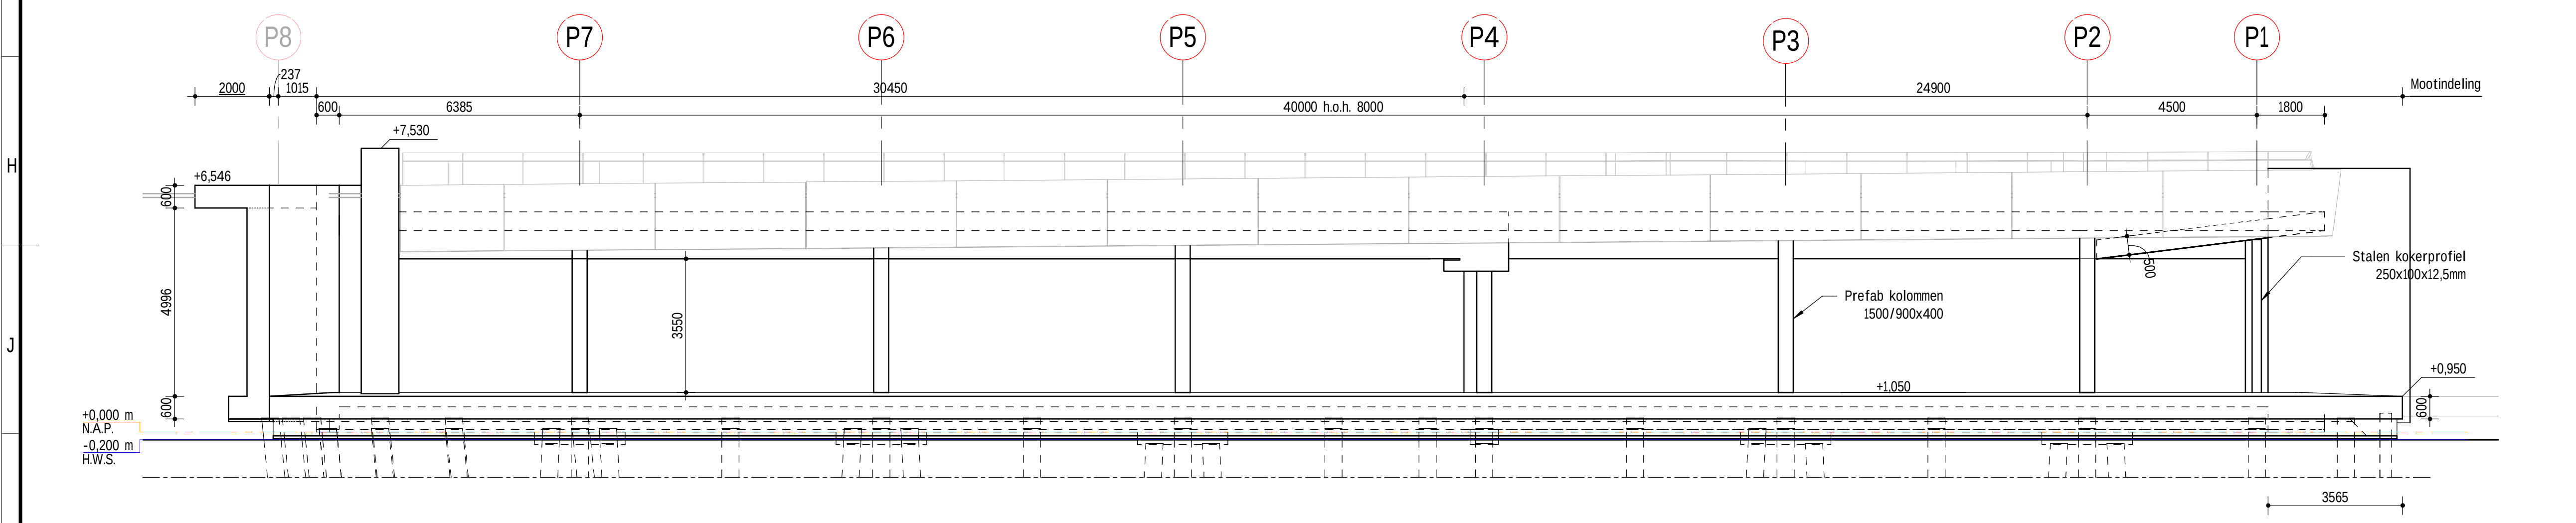


Aanzicht A-A


Damwanden niet weergegeven

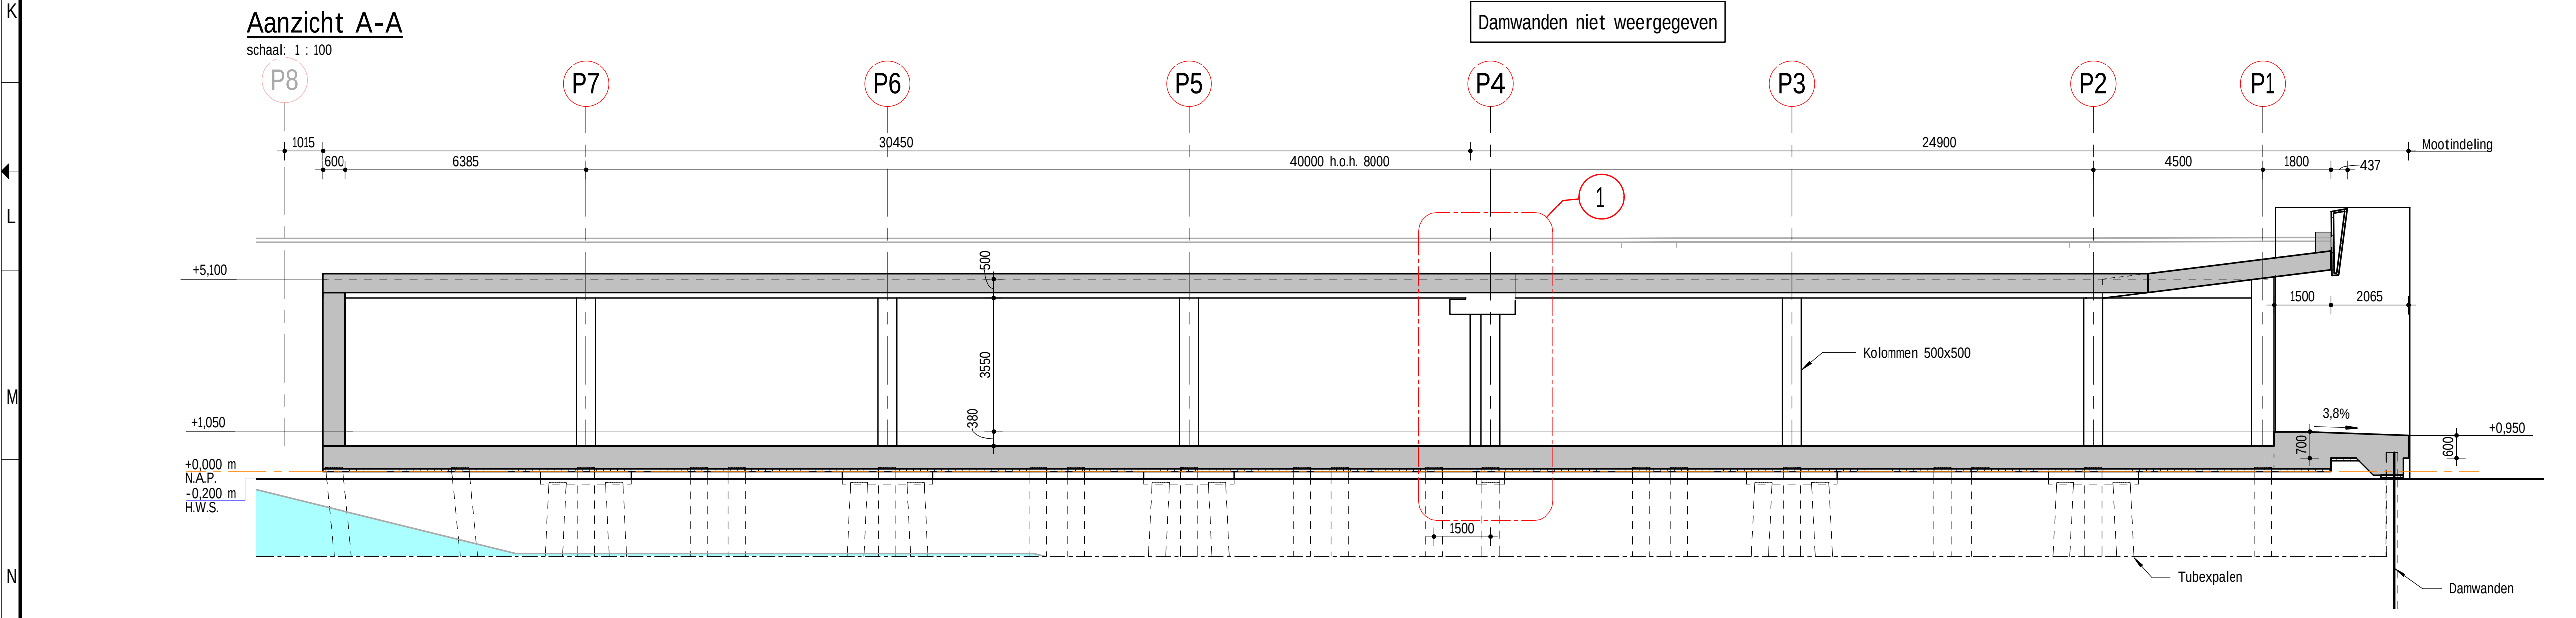


Aanzicht B-B

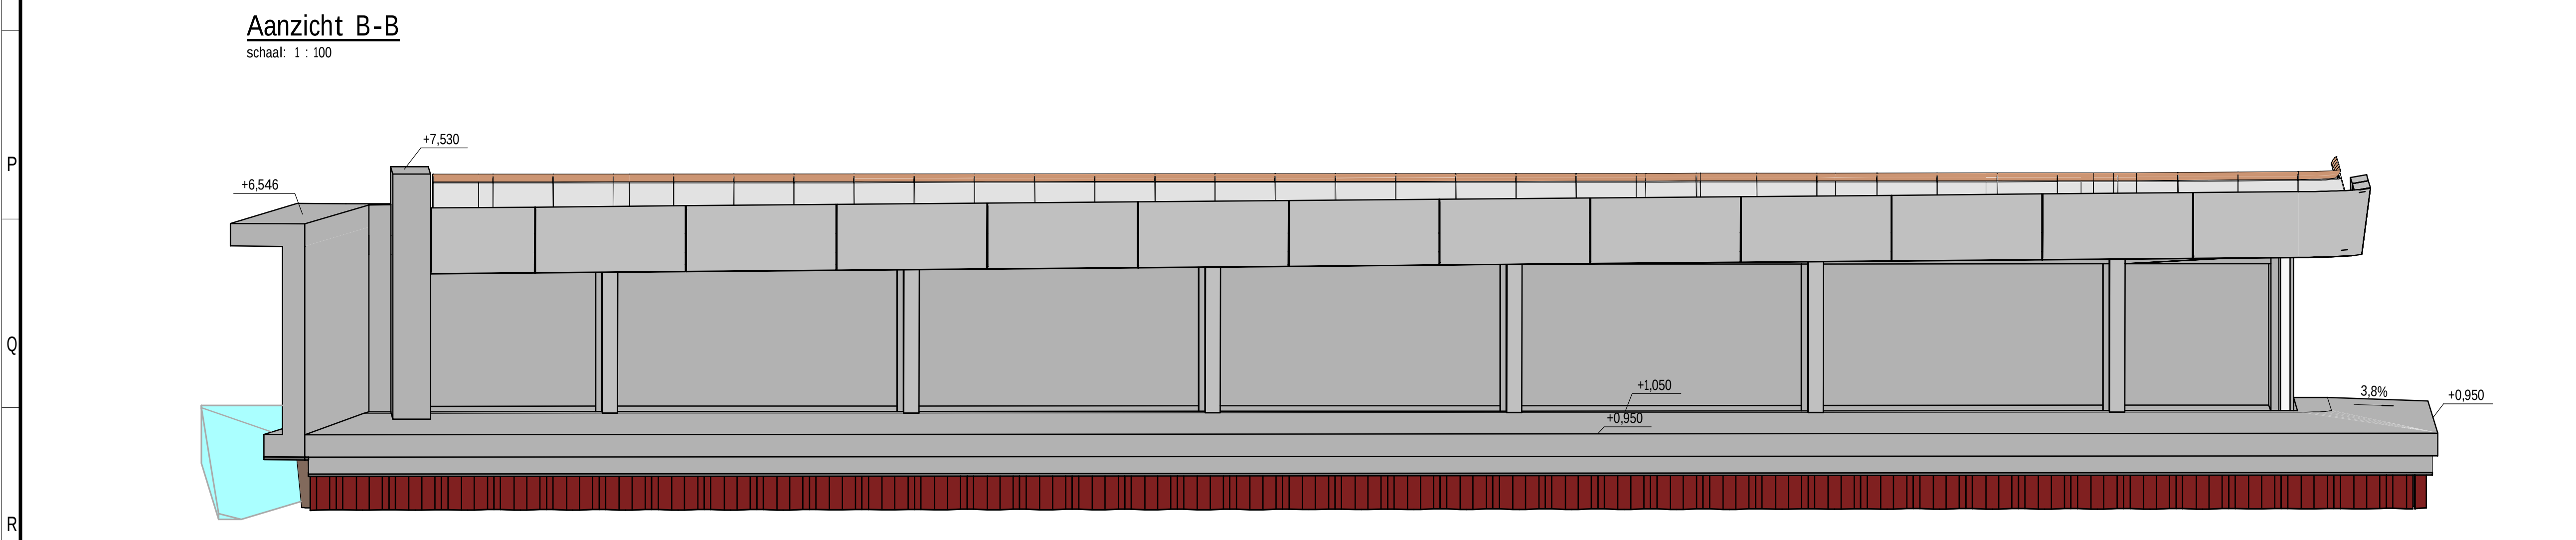


3D - Aanzicht paviljoen noord

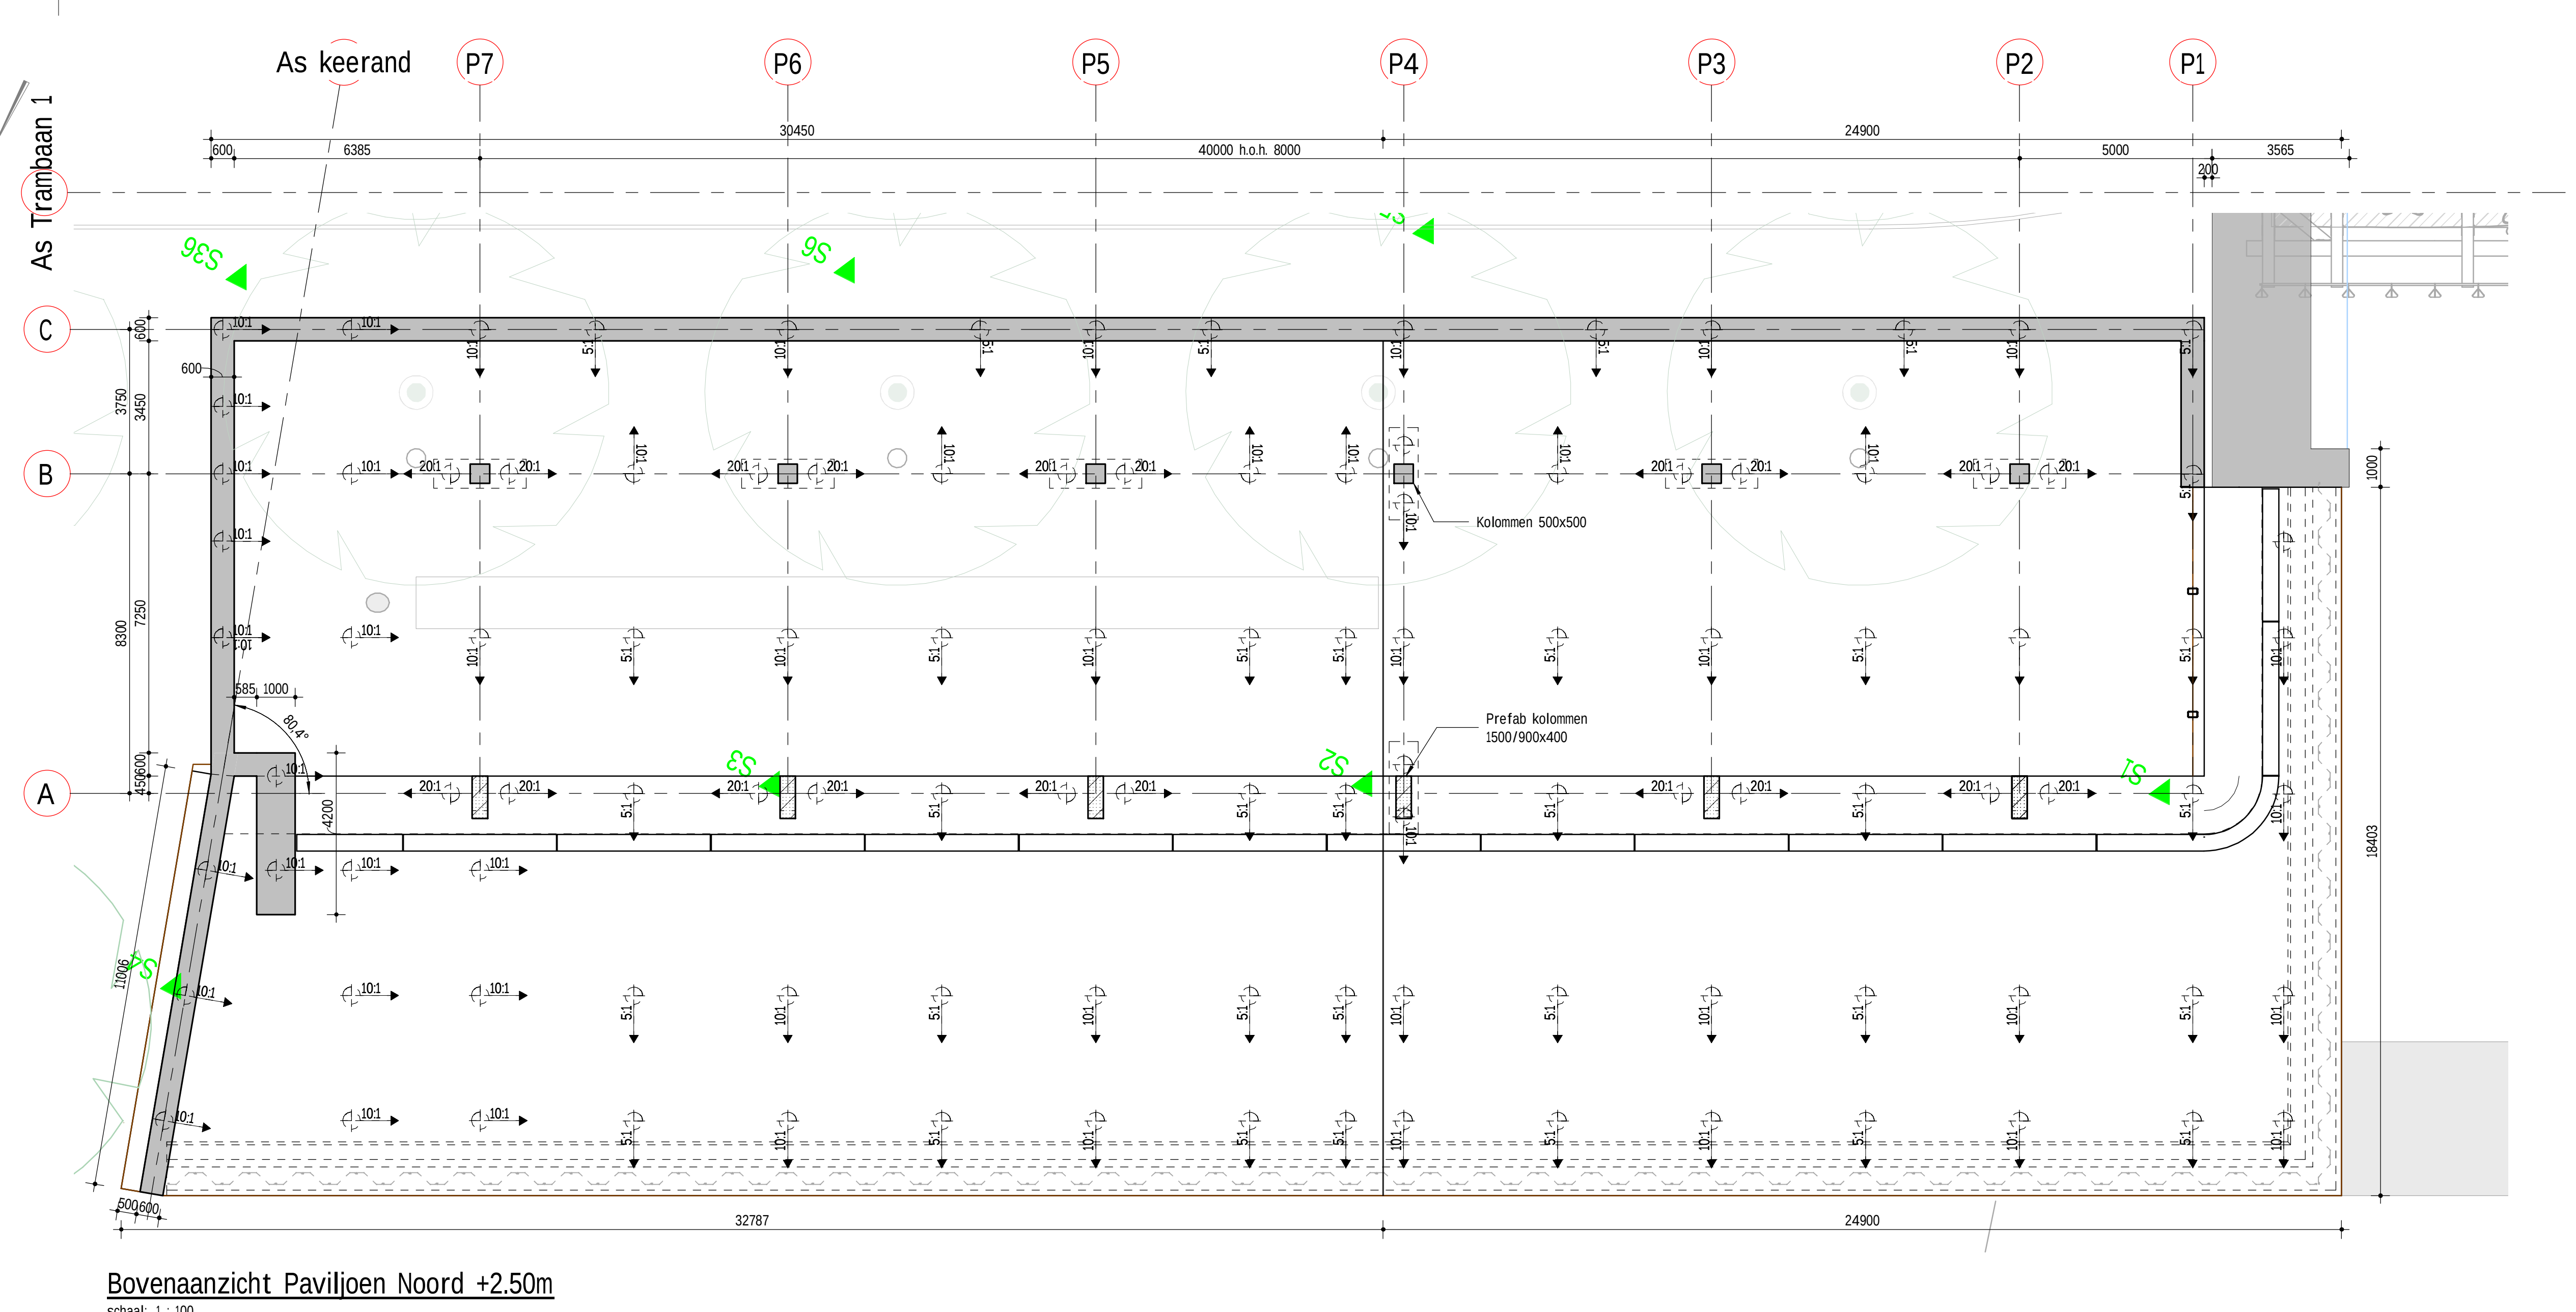


Bovenaanzicht Paviljoen Noord +2.50m

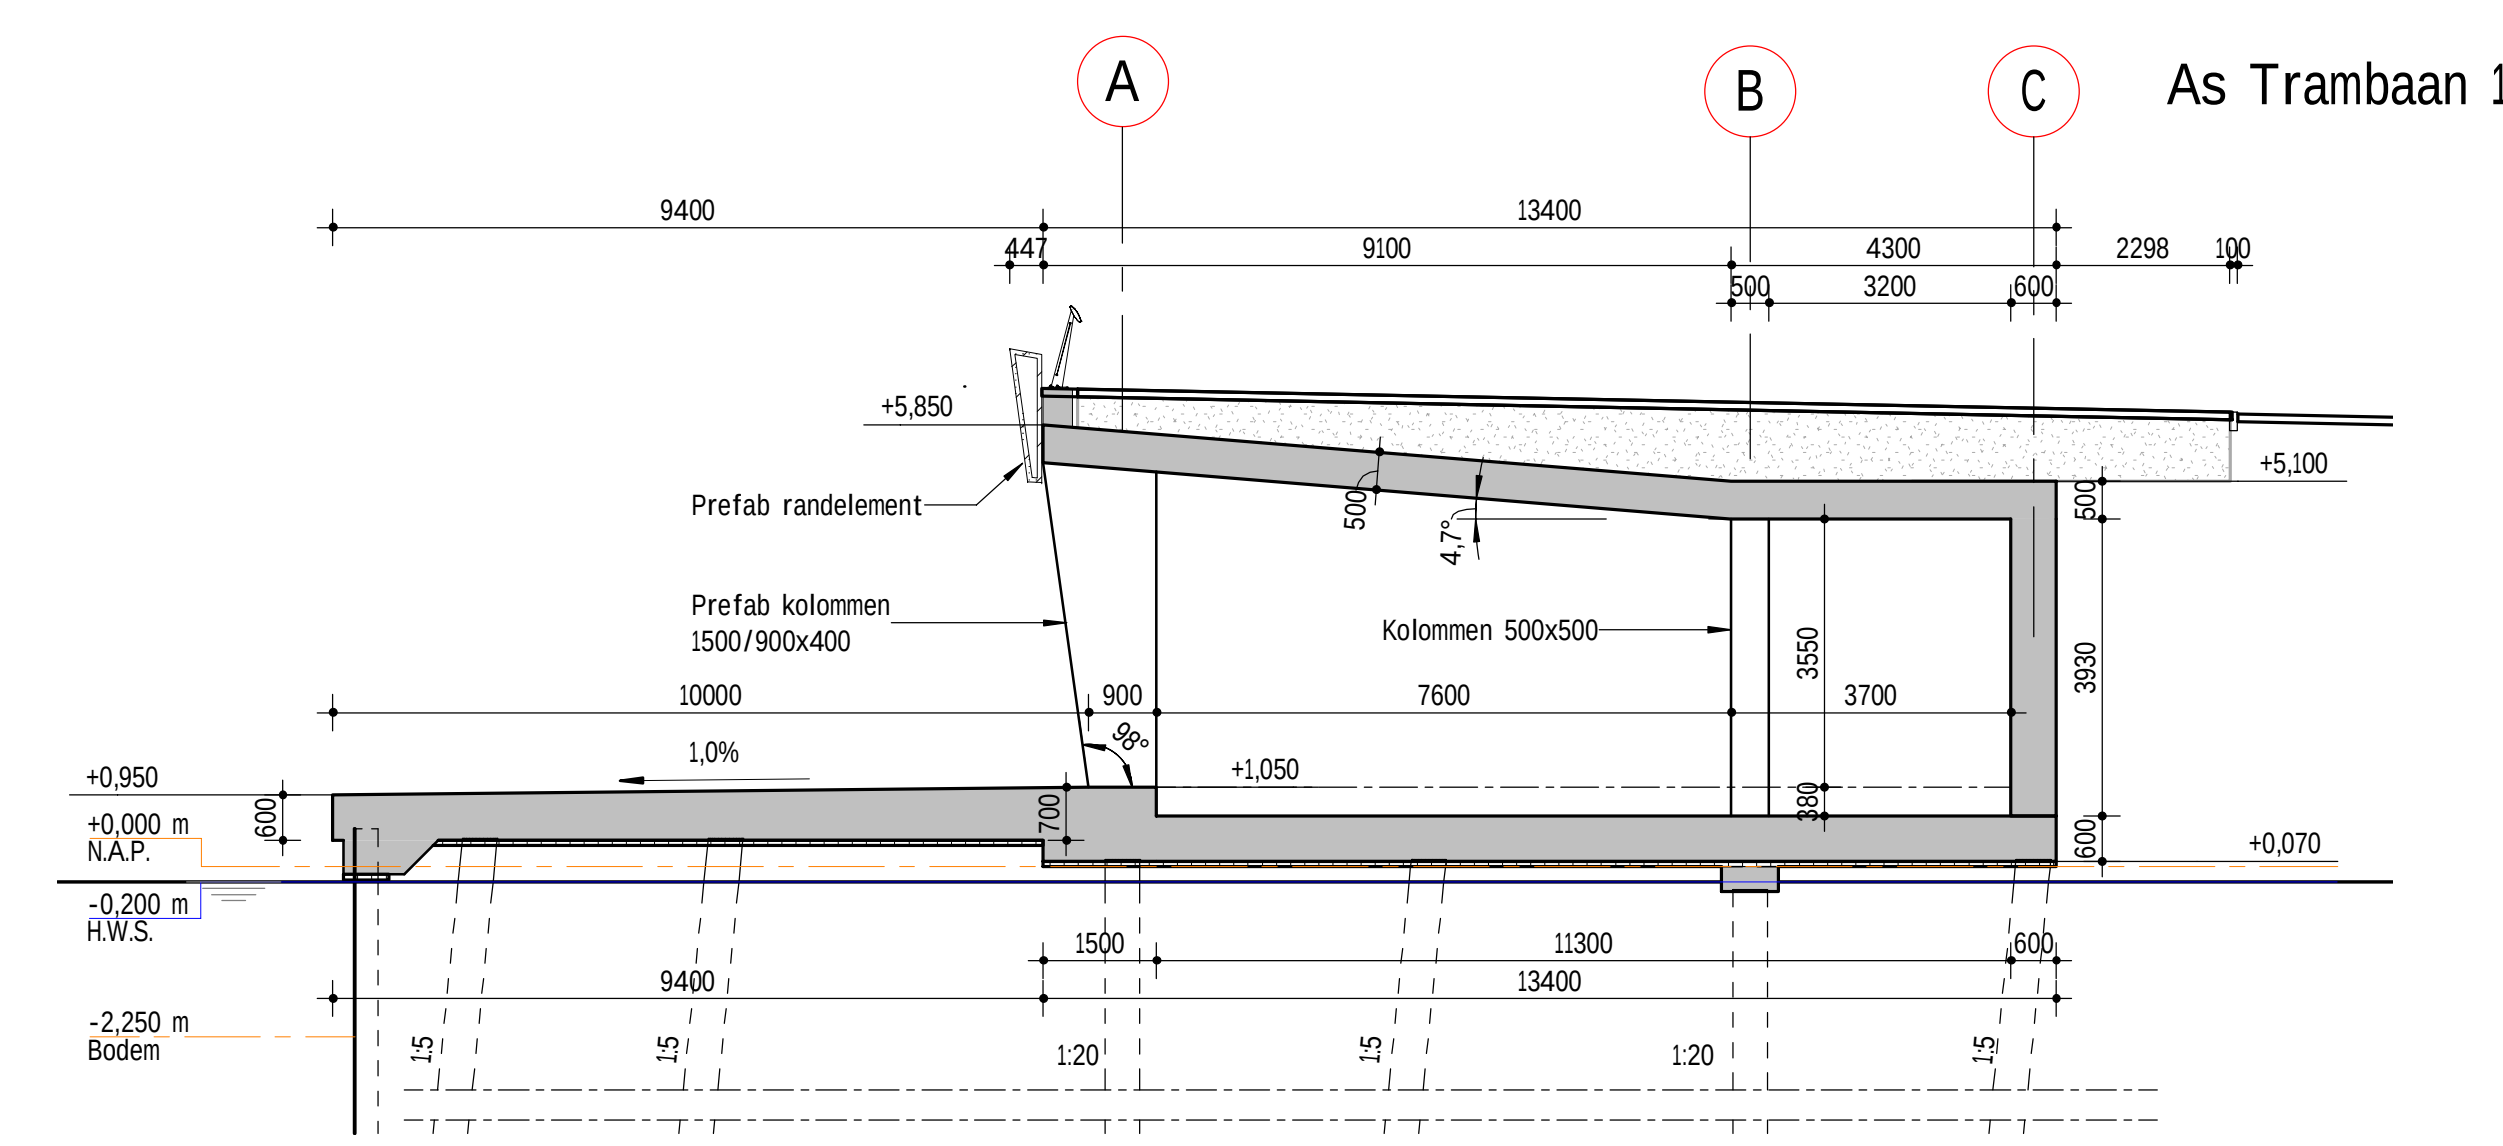


Doorsnede C-C

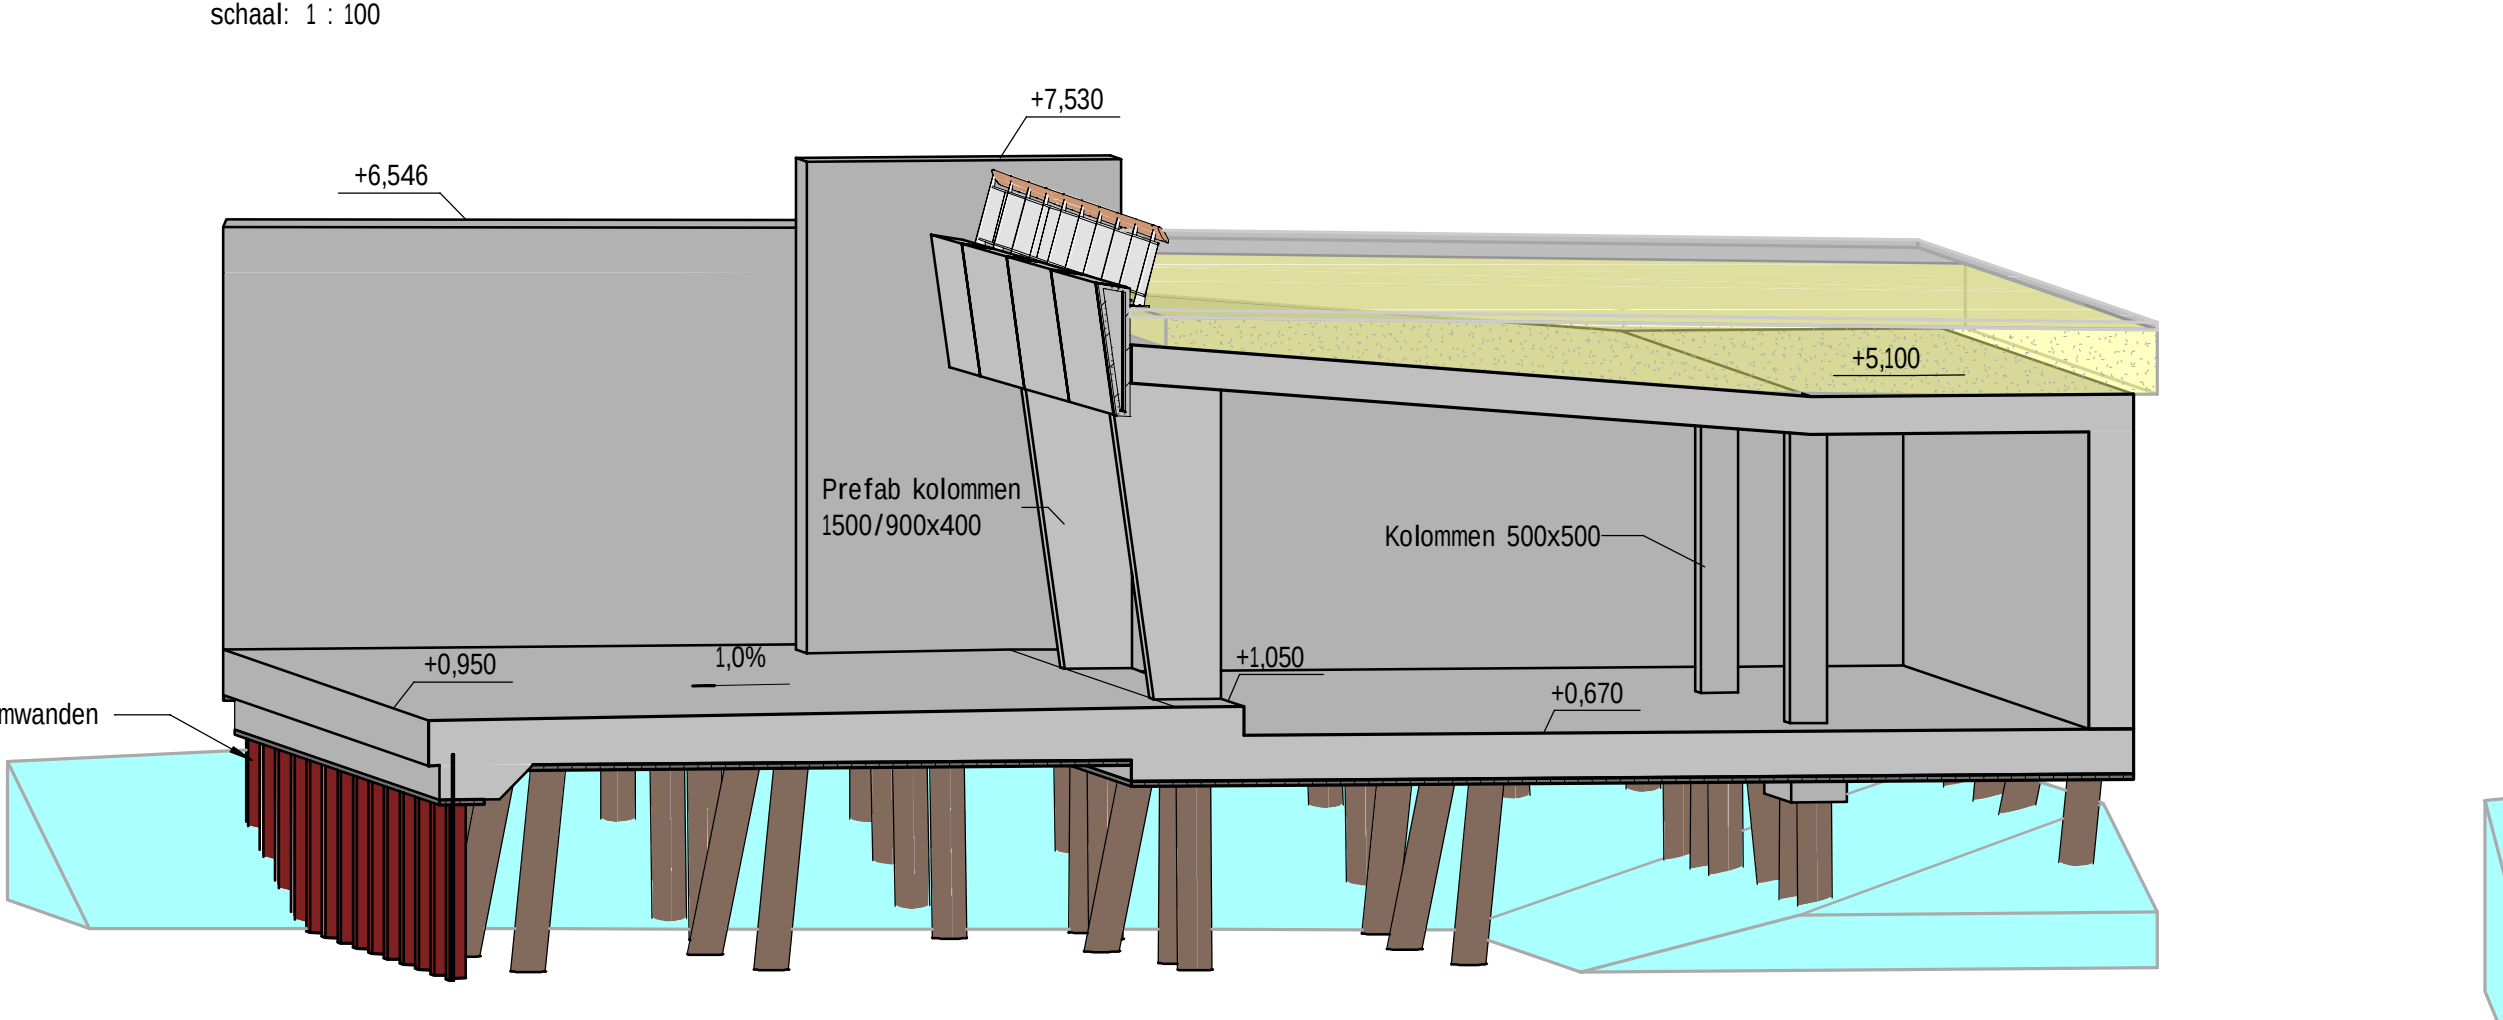


3D - Doorsnede paviljoen noord

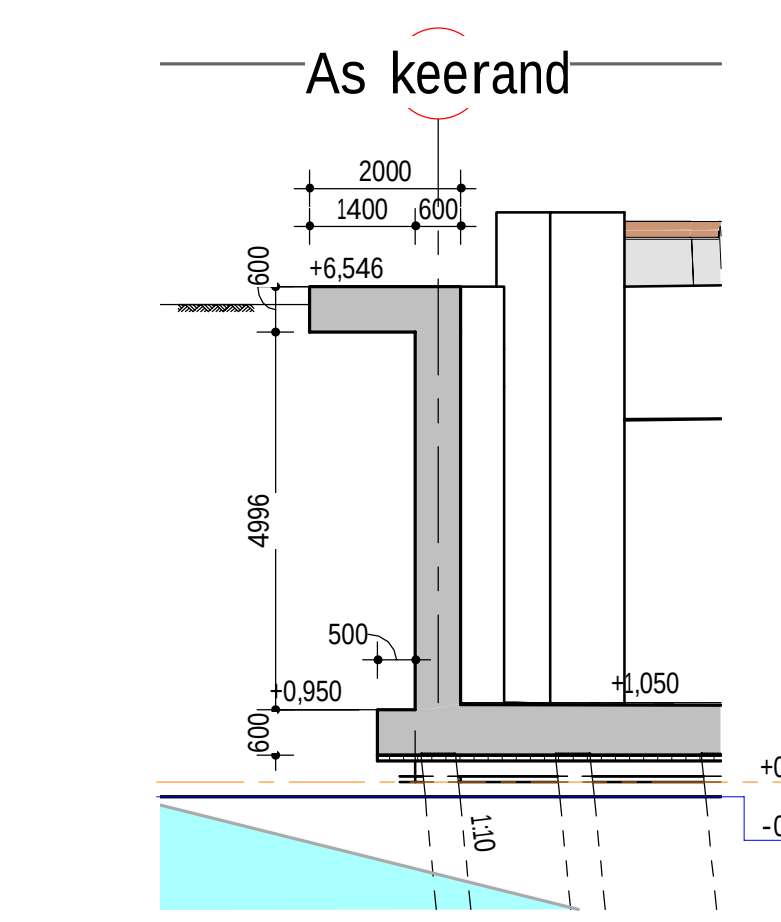


Doorsnede D-D

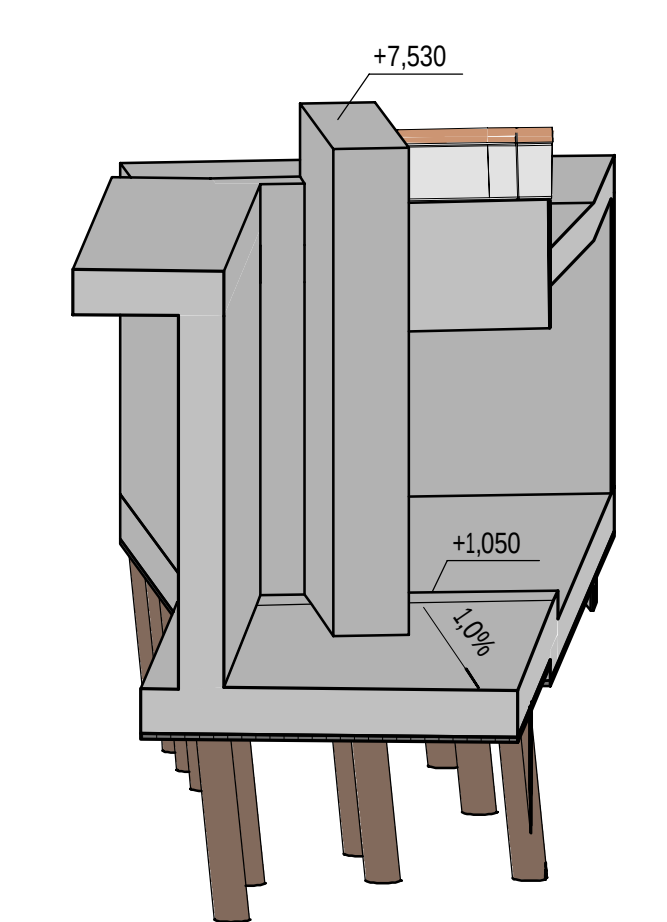

3D - Doorsnede keerwand

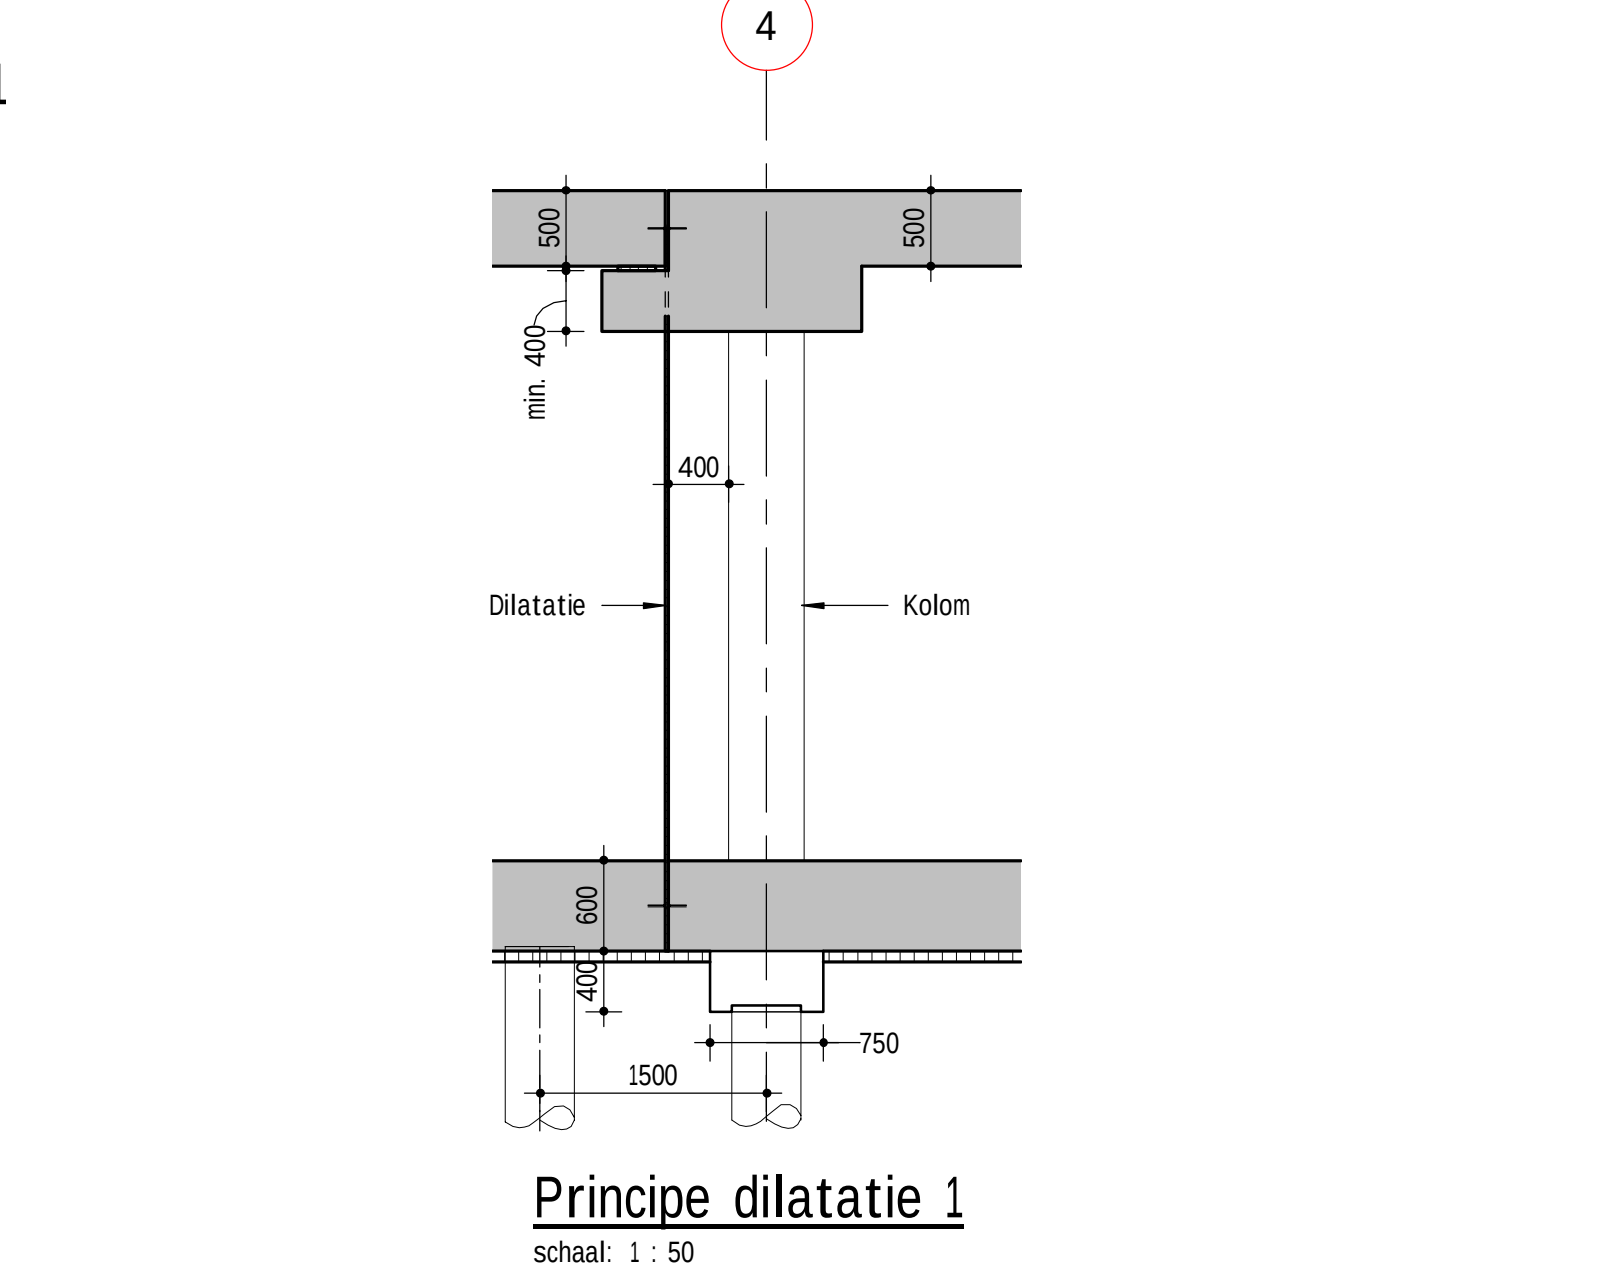

Principe dilatatie 1

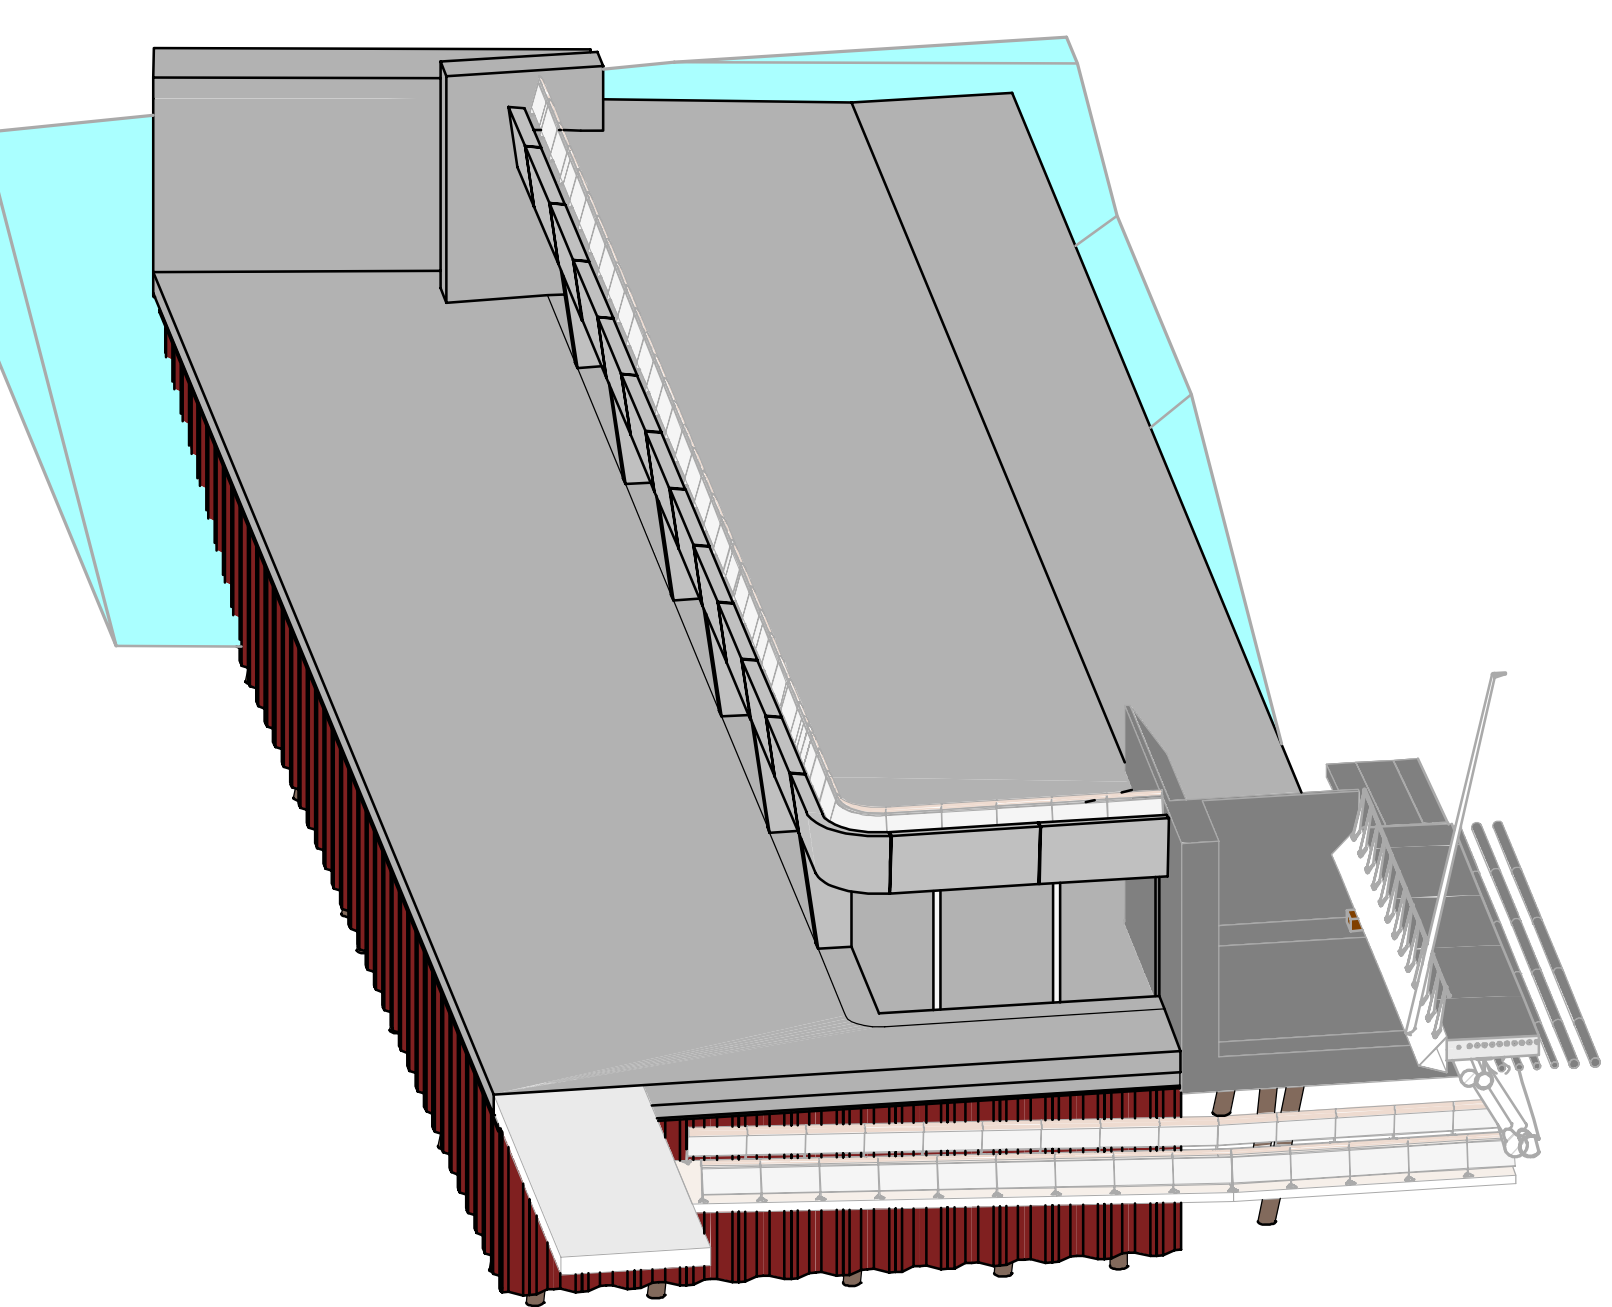

Aanzicht 3D4-3D4

Bijlages/xref


- Referentie model voor de paviljoens: 19116_GAL_MAIN_P8.rvt
- 2D meerkants inrichting: RD Public space design P&P_plan 2D.dwg
- Sonderingen op basis grondonderzoek Fugro brug: 365998-W503-22-01-30-A
- Document Nr: 909-005-001 Versie 1.0

Opmerkingen

- Hoogtematen in M t.o.v. N.A.P.
- Maten in mm, tenzij anders aangegeven
- Hoeken in graden, 360 gradenstelsel
- x,y,z coördinaten in M, t.o.v. RD-stelsel
- Tubespalen Ø457/670 PPH - 27.50m tov N.A.P.
- Damwanden A212-700, S240GP PPH - 5.00m tov N.A.P.
- Beton kwaliteit: C30/35
- Werkvloer 70mm

Bijbehorende tekeningen/modellen

- 365998-W503-22-01-10-A: Parkeerint
- 365998-W503-22-01-11-A: Folie constructie
- 365998-W503-22-01-20-A: Paviljoen Zuid
- 365998-W503-22-01-30-A: Paviljoen Noord
- 365998-W503-22-01-40-A: Grondkering Markerskade

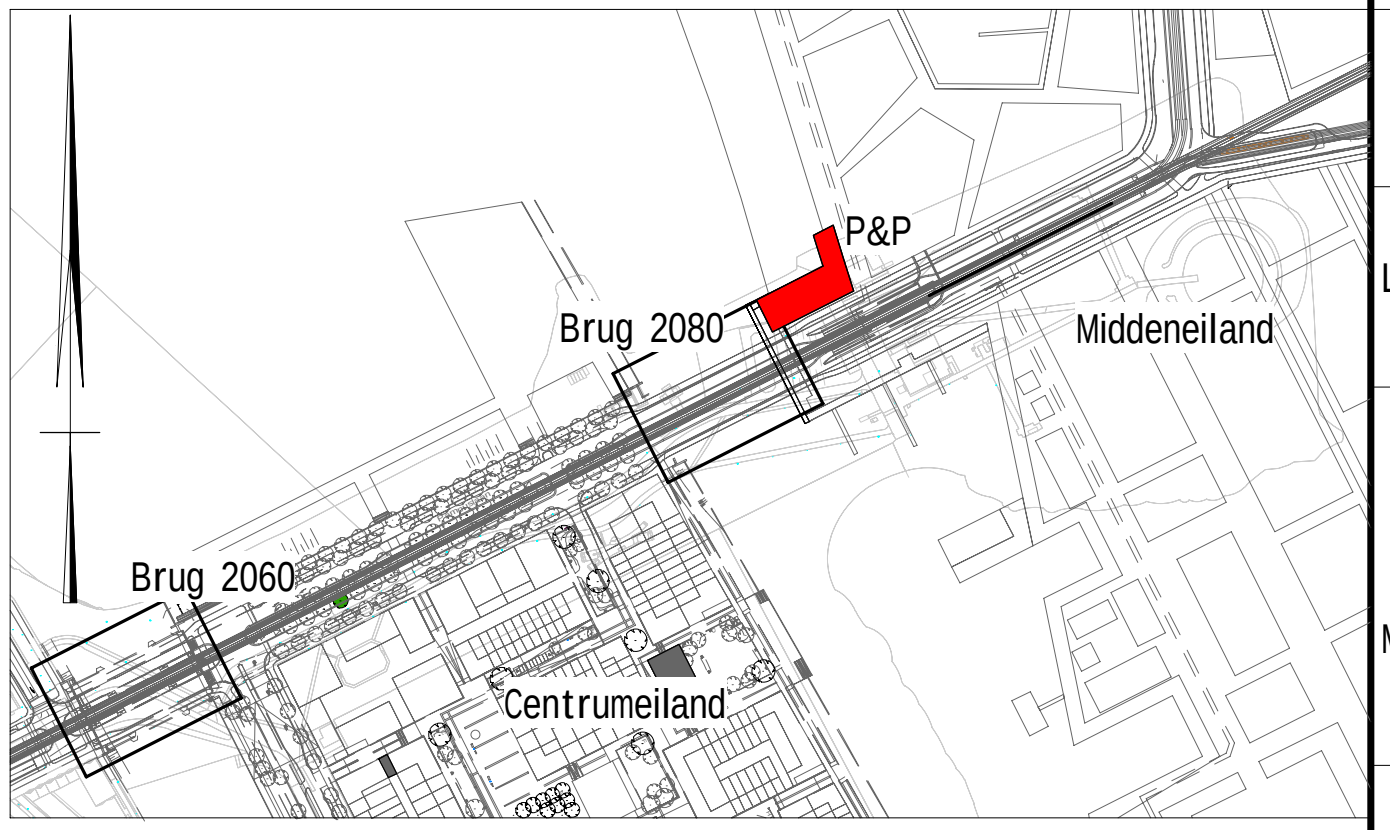

Situatie

Schaal 1:5000

Legenda

- Gewapend beton
- Prefab beton
- Theoretische profiel waterkering
- Werkvloerbeton
- Zand
- Borings/sonderingen
