

Meetrapport nr. 2020232
Plaats Haarlem
Locatie AV Haarlem
Mast nr. 001
Opmerking DH_1013020A

REI-LUX Prüfbericht DH_1013020A.rxm Version 6.21 beta



Prüf- und Messprotokoll	Mast / Objekt
Messtag : 13.10.2020	Mast- / Objektzähler : 20
Messbeginn : 13:18:44	Mast- / Objektname : 1
Messende : 13:28:20	Mast- / Objekttyp : gm25
	konisch : 0
	verzinkt : x
Standort	Lack :
Prüf-ort : Haarlem	Manschette : 0
Ortsteil :	Bemerkung : Zie foto D20-22, 3d 3arma
Straße : AV Haarlem	
Hausnr :	
GPS : 52.409027 4.633020	

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last	Pulsbelastung
Laserweg (L1) : 0.0 mm	Amplitude : +/- 0.0 mm
Laserweg (L2) : 1.8 mm	Ausschwingzeit : 0.0 sek
Torsion zwischen L1 / L2 : 0.00 Grad	Schwelle : 0.5 mm
Nettobiegung bei max Last	
Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.8 mm	
Mast / Objekt am Prüfende ohne Last	
Laserweg (L1) : 0.0 mm	
Laserweg (L2) : 0.8 mm	

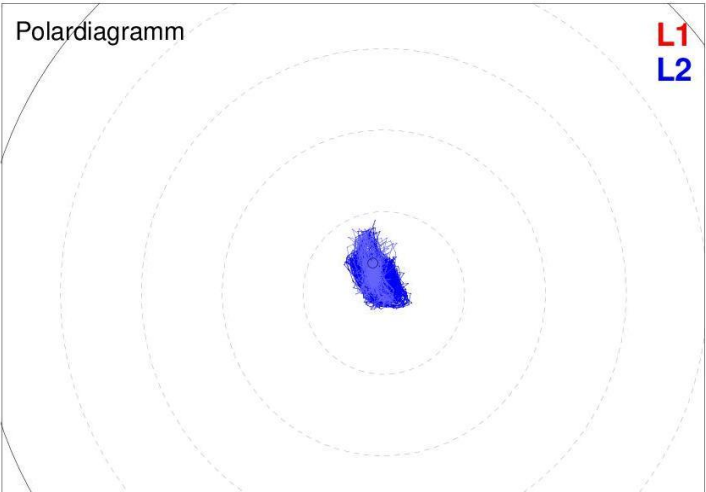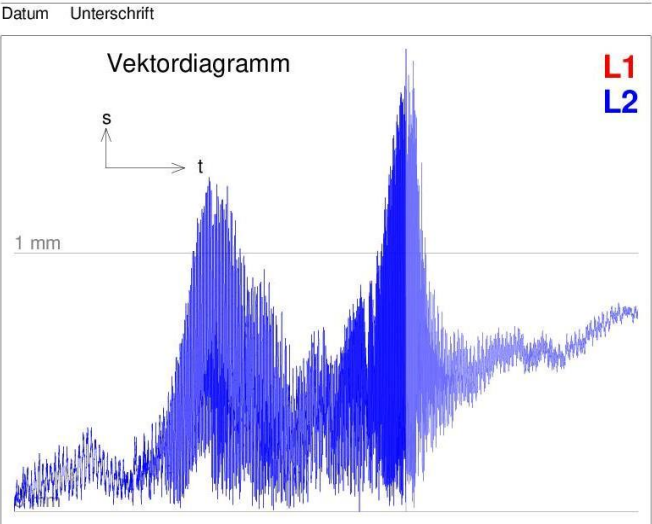

Meetrapport nr. 2020232

Plaats Haarlem

Locatie AV Haarlem

Mast nr. 001

Opmerking D20



Meetrapport nr. 2020232
Plaats Haarlem
Locatie AV Haarlem
Mast nr. 002
Opmerking DH_1013021A

REI-LUX Prüfbericht DH_1013021A.rxm Version 6.21 beta



Prüf- und Messprotokoll	Mast / Objekt
Messtag : 13.10.2020	Mast- / Objektzähler : 21
Messbeginn : 13:45:53	Mast- / Objektname : 2
Messende : 13:53:11	Mast- / Objekttyp : gm25
	konisch : 0
Standort	verzinkt : x
Prüfart : Haarlem	Lack :
Ortsteil :	Manschette : 0
Straße : AV Haarlem	Bemerkung : Zie foto D23-25, 3d 3arma
Hausnr :	
GPS : 52.409783 4.633363	

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last	Pulsbelastung
Laserweg (L1) : 0.0 mm	Amplitude : +/- 0.0 mm
Laserweg (L2) : 2.2 mm	Ausschwingzeit : 0.0 sek
Torsion zwischen L1 / L2 : 0.00 Grad	Schwelle : 0.5 mm
Nettobiegung bei max Last	
Laserweg zwischen L1 / L2 : 2.2 mm	
Mast / Objekt am Prüfende ohne Last	
Laserweg (L1) : 0.0 mm	
Laserweg (L2) : 0.5 mm	

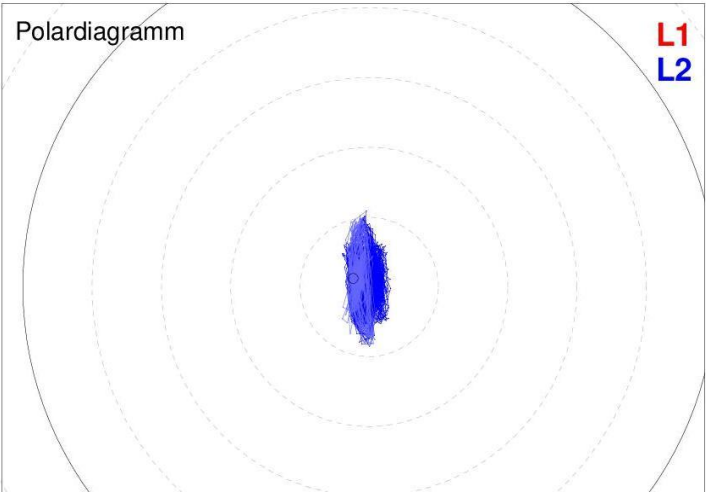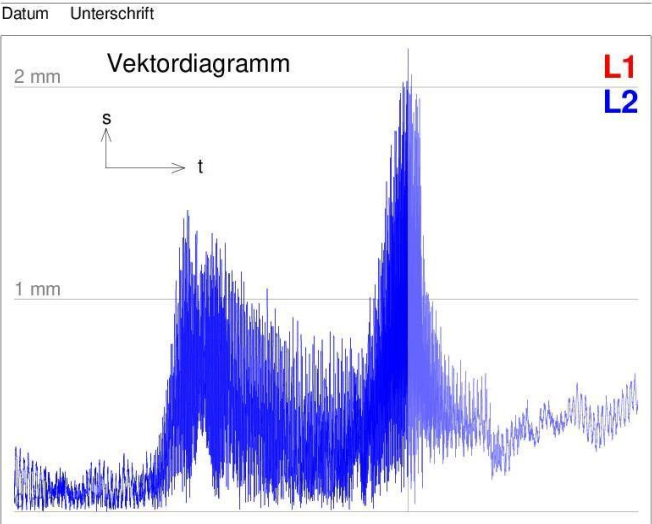


Meetrapport nr. 2020232

Plaats Haarlem

Locatie AV Haarlem

Mast nr. 002

Opmerking D23

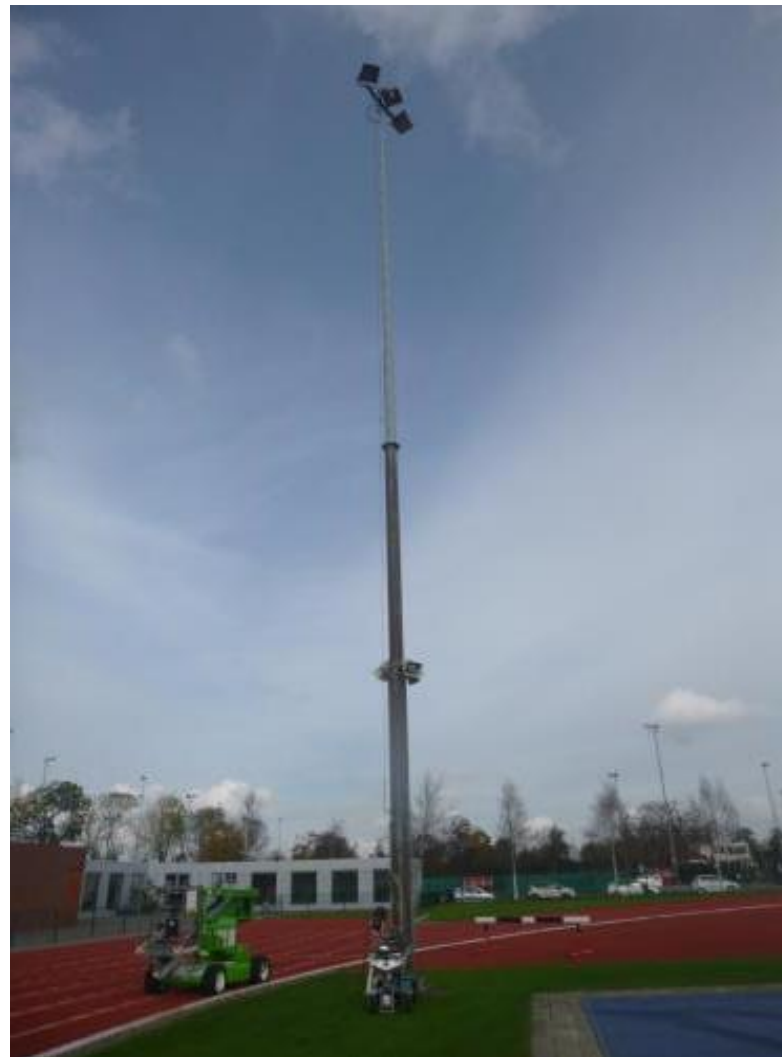

Meetrapport nr. 2020232
Plaats Haarlem
Locatie AV Haarlem
Mast nr. 003
Opmerking DH_1013022A

REI-LUX Prüfbericht DH_1013022A.rxm Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll
Messtag : 13.10.2020
Messbeginn : 14:11:18
Messende : 14:19:03


Standort
Prüfort : Haarlem
Ortsteil :
Straße : AV Haarlem
Hausnr :
GPS : 52.409585 4.634422

Mast / Objekt
Mast- / Objektzähler : 22
Mast- / Objektname : 3
Mast- / Objekttyp : gm25
konisch : 0
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto D26-28, 1d 3arma

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Datum Unterschrift

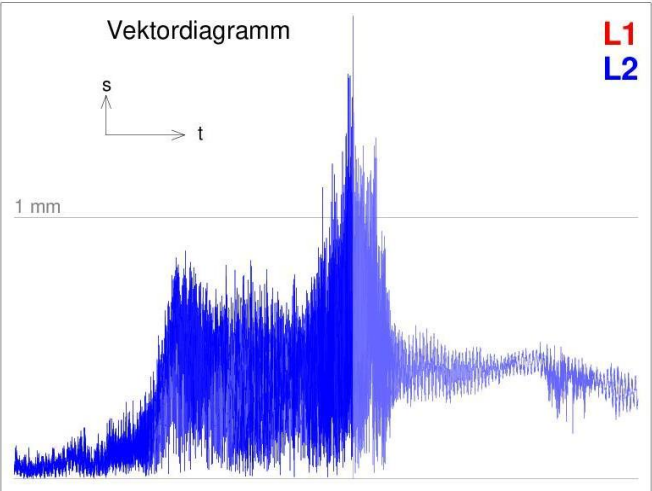


Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last
Laserweg (L1) : 0.0 mm
Laserweg (L2) : 1.8 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 0.00 Grad

Pulsbelastung
Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last
Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.8 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last
Laserweg (L1) : 0.0 mm
Laserweg (L2) : 0.3 mm

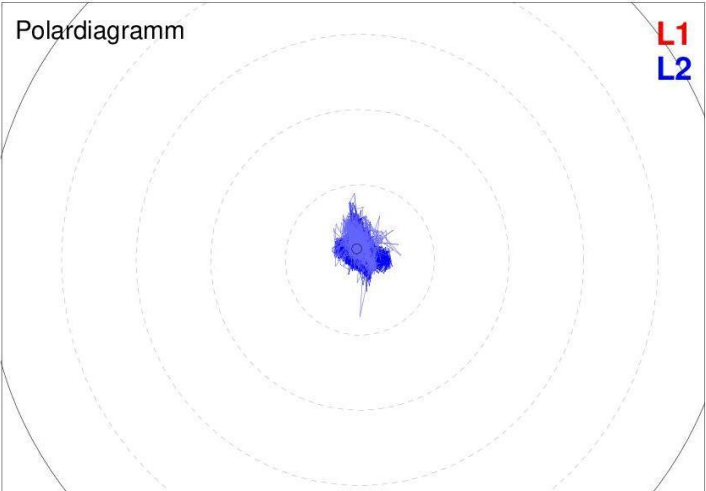

Meetrapport nr. 2020232

Plaats Haarlem

Locatie AV Haarlem

Mast nr. 003

Opmerking D26



Meetrapport nr. 2020232
Plaats Haarlem
Locatie AV Haarlem
Mast nr. 004
Opmerking DH_1013023A

REI-LUX Prüfbericht DH_1013023A.rxm Version 6.21 beta



Prüf- und Messprotokoll	Mast / Objekt
Messtag : 13.10.2020	Mast- / Objektzähler : 23
Messbeginn : 14:31:19	Mast- / Objektname : 4
Messende : 14:39:13	Mast- / Objekttyp : gm25
	konisch : 0
Standort	verzinkt : x
Prüf-ort : Haarlem	Lack :
Ortsteil :	Manschette : 0
Straße : AV Haarlem	Bemerkung : Zie foto D29-31, 1d 3arma
Hausnr :	
GPS : 52.408850 4.634057	

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last	Pulsbelastung
Laserweg (L1) : 0.0 mm	Amplitude : +/- 0.0 mm
Laserweg (L2) : 1.8 mm	Ausschwingzeit : 0.0 sek
Torsion zwischen L1 / L2 : 0.00 Grad	Schwelle : 0.5 mm
Nettobiegung bei max Last	
Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.8 mm	
Mast / Objekt am Prüfe ohne Last	
Laserweg (L1) : 0.0 mm	
Laserweg (L2) : 0.5 mm	

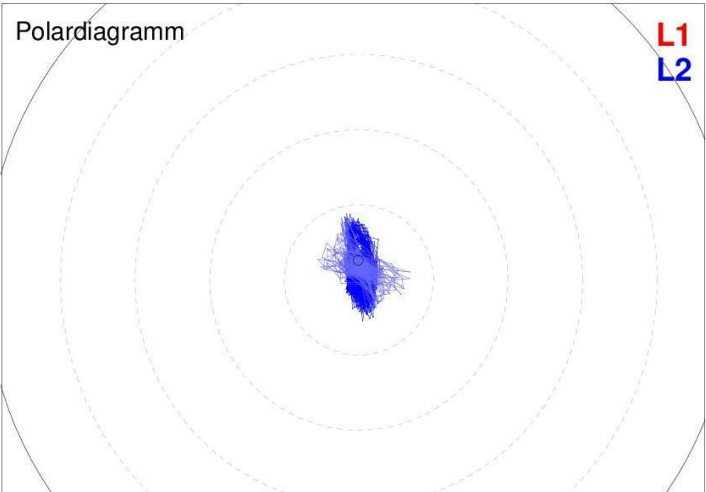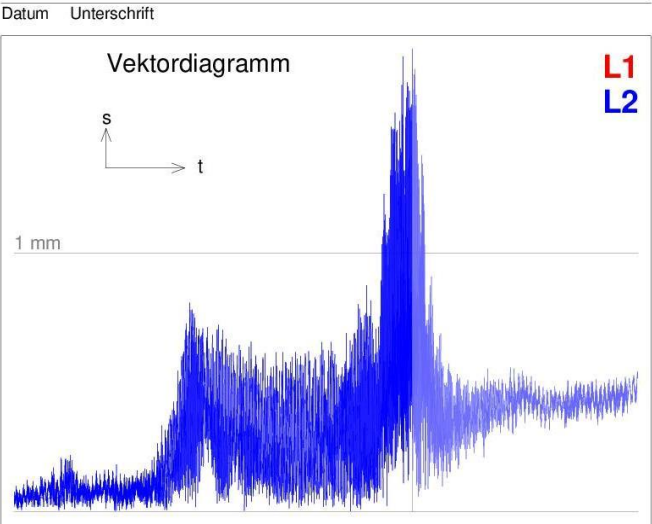

Meetrapport nr. 2020232

Plaats Haarlem

Locatie AV Haarlem

Mast nr. 004

Opmerking D29



Meetrapport nr. 2020232
Plaats Haarlem
Locatie DSS
Mast nr. 001
Opmerking RR_1012001A

REI-LUX Prüfbericht RR_1012001A.rxm Version 6.21 beta



Prüf- und Messprotokoll	Mast / Objekt
Messtag : 12.10.2020	Mast- / Objektzähler : 1
Messbeginn : 09:18:39	Mast- / Objektname : 1
Messende : 09:19:06	Mast- / Objekttyp : gm15
	konisch : x
	verzinkt : x
Standort	Lack :
Prüfart : Haarlem	Manschette : 0
Ortsteil :	Bemerkung : 3 armaturen, zie foto R1 octo 2d
Straße : DSS	
Hausnr :	
GPS : 52.410190 4.632752	

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last	Pulsbelastung
Laserweg (L1) : 13.9 mm	Amplitude : +/- 0.0 mm
Laserweg (L2) : 3.3 mm	Ausschwingzeit : 0.0 sek
Torsion zwischen L1 / L2 : 25.77 Grad	Schwelle : 0.5 mm
Nettobiegung bei max Last	
Laserweg zwischen L1 / L2 : 10.6 mm	
Mast / Objekt am Prüfende ohne Last	
Laserweg (L1) : 0.1 mm	
Laserweg (L2) : 0.4 mm	

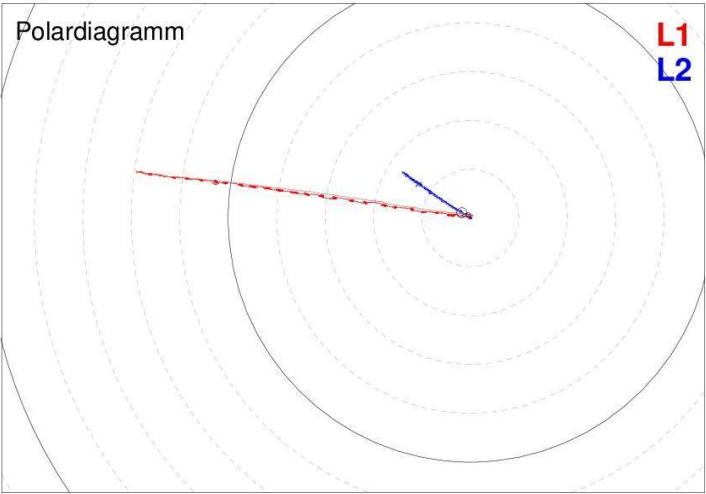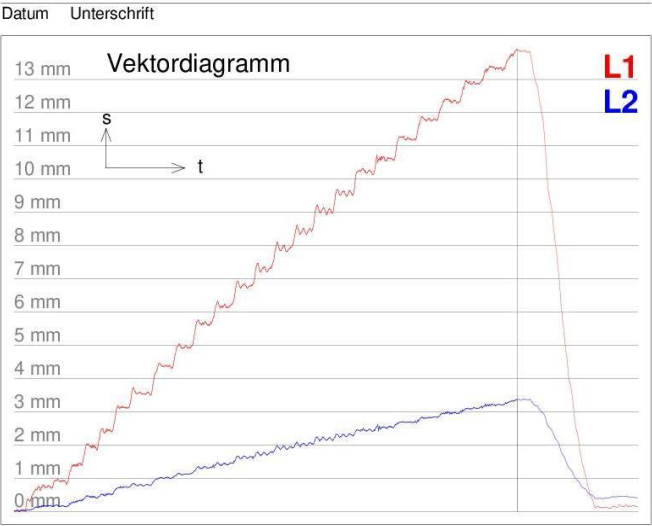

Meetrapport nr. 2020232
Plaats Haarlem
Locatie DSS
Mast nr. 001
Opmerking RR_1012001B

REI-LUX Prüfbericht RR_1012001B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 12.10.2020
Messbeginn : 09:19:23
Messende : 09:22:59

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 1
Mast- / Objektname : 1
Mast- / Objekttyp : gm15
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : 3 armaturen, zie foto R1 octo 2d

Standort

Prüfort : Haarlem
Ortsteil :
Straße : DSS
Hausnr :
GPS : 52.410190 4.632752

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 5.0 mm
Laserweg (L2) : 1.4 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 10.49 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 3.5 mm

Mast / Objekt am Prüfe ohne Last

Laserweg (L1) : 0.3 mm
Laserweg (L2) : 0.1 mm

Datum Unterschrift

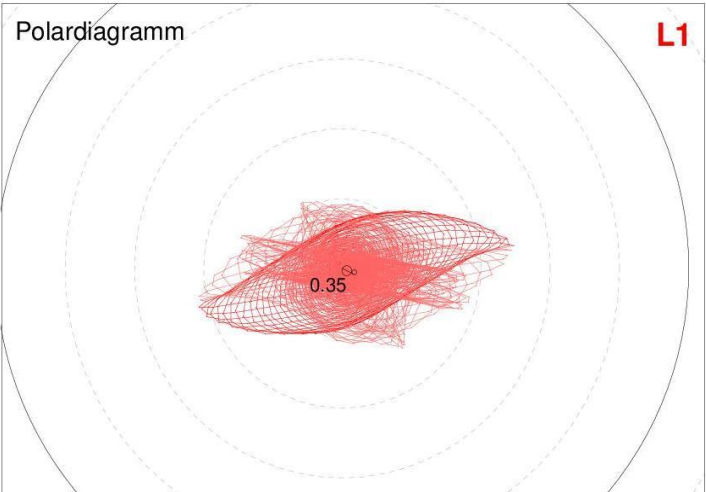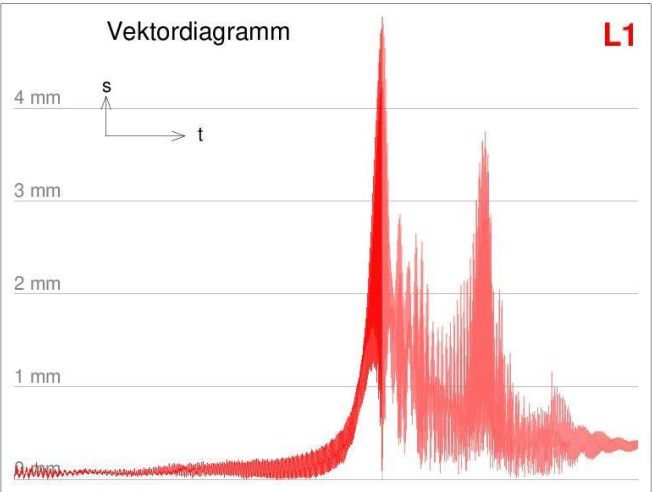

Meetrapport nr. 2020232

Plaats Haarlem

Locatie DSS

Mast nr. 001

Opmerking R1



Meetrapport nr. 2020232
Plaats Haarlem
Locatie DSS
Mast nr. 002
Opmerking RR_1012002A

REI-LUX Prüfbericht RR_1012002A.rxm Version 6.21 beta



Prüf- und Messprotokoll	Mast / Objekt
Messtag : 12.10.2020	Mast- / Objektzähler : 2
Messbeginn : 09:26:44	Mast- / Objektname : 2
Messende : 09:27:13	Mast- / Objekttyp : gm15
	konisch : x
	verzinkt : x
Standort	Lack :
Prüfort : Haarlem	Manschette : 0
Ortsteil :	Bemerkung : 3 armaturen, zie foto R2
Straße : DSS	
Hausnr :	
GPS : 52.410350 4.631992	

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last	Pulsbelastung
Laserweg (L1) : 9.3 mm	Amplitude : +/- 0.0 mm
Laserweg (L2) : 7.0 mm	Ausschwingzeit : 0.0 sek
Torsion zwischen L1 / L2 : 4.46 Grad	Schwelle : 0.5 mm
Nettobiegung bei max Last	
Laserweg zwischen L1 / L2 : 2.2 mm	
Mast / Objekt am Prüfende ohne Last	
Laserweg (L1) : 0.5 mm	
Laserweg (L2) : 0.4 mm	

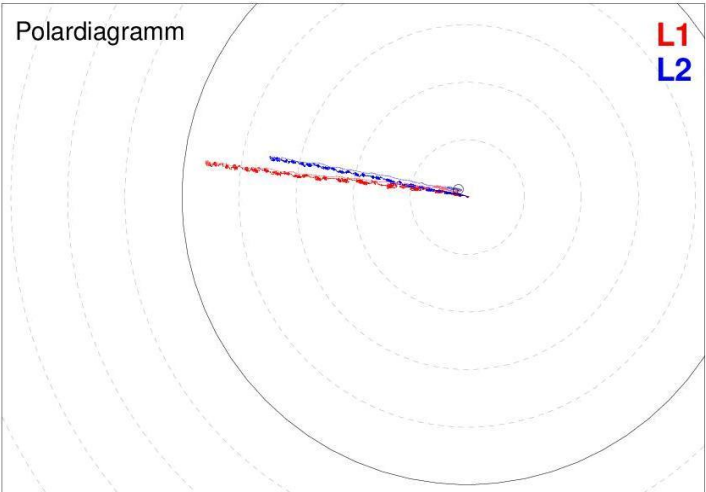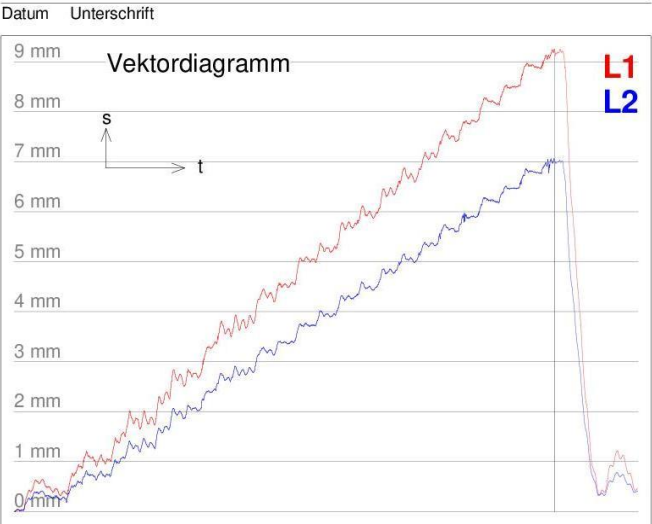

Meetrapport nr. 2020232
Plaats Haarlem
Locatie DSS
Mast nr. 002
Opmerking RR_1012002B

REI-LUX Prüfbericht RR_1012002B.rxm Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll
Messtag : 12.10.2020
Messbeginn : 09:27:30
Messende : 09:31:16

Mast / Objekt
Mast- / Objektzähler : 2
Mast- / Objektname : 2
Mast- / Objekttyp : gm15
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : 3 armaturen, zie foto R2

Standort
Prüf-ort : Haarlem
Ortsteil :
Straße : DSS
Hausnr :
GPS : 52.410350 4.631992

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte



Auslenkung bei max Last
Laserweg (L1) : 3.9 mm
Laserweg (L2) : 2.7 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 0.10 Grad

Pulsbelastung
Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last
Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.2 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last
Laserweg (L1) : 0.4 mm
Laserweg (L2) : 0.3 mm

Datum Unterschrift

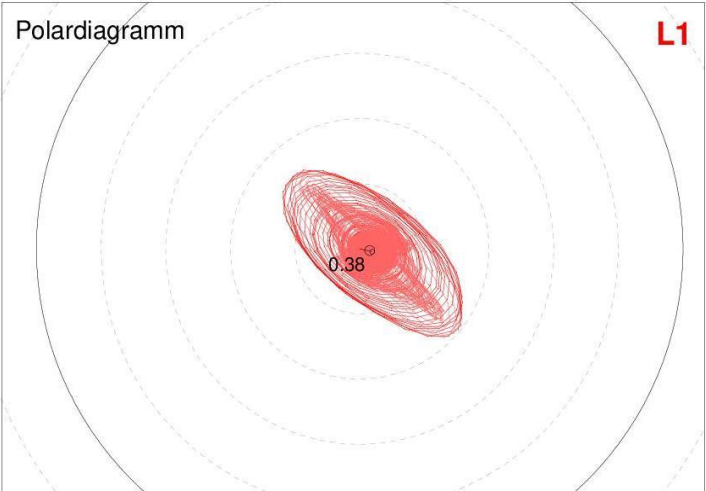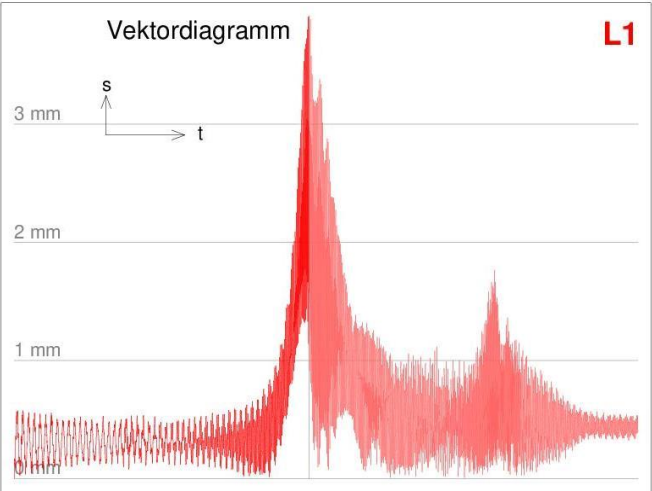

Meetrapport nr. 2020232

Plaats Haarlem

Locatie DSS

Mast nr. 002

Opmerking R2



Meetrapport nr. 2020232
Plaats Haarlem
Locatie DSS
Mast nr. 003
Opmerking RR_1012003A

REI-LUX Prüfbericht RR_1012003A.rxm Version 6.21 beta



Prüf- und Messprotokoll	Mast / Objekt
Messtag : 12.10.2020	Mast- / Objektzähler : 3
Messbeginn : 09:36:09	Mast- / Objektname : 3
Messende : 09:36:32	Mast- / Objekttyp : gm15
	konisch : x
	verzinkt : x
Standort	Lack :
Prüfart : Haarlem	Manschette : 0
Ortsteil :	Bemerkung : 3 armaturen, zie foto R3 octo 2d
Straße : DSS	
Hausnr :	
GPS : 52.410510 4.631218	

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last	Pulsbelastung
Laserweg (L1) : 10.2 mm	Amplitude : +/- 0.0 mm
Laserweg (L2) : 4.0 mm	Ausschwingzeit : 0.0 sek
Torsion zwischen L1 / L2 : 39.05 Grad	Schwelle : 0.5 mm
Nettobiegung bei max Last	
Laserweg zwischen L1 / L2 : 6.2 mm	
Mast / Objekt am Prüfende ohne Last	
Laserweg (L1) : 0.8 mm	
Laserweg (L2) : 0.8 mm	

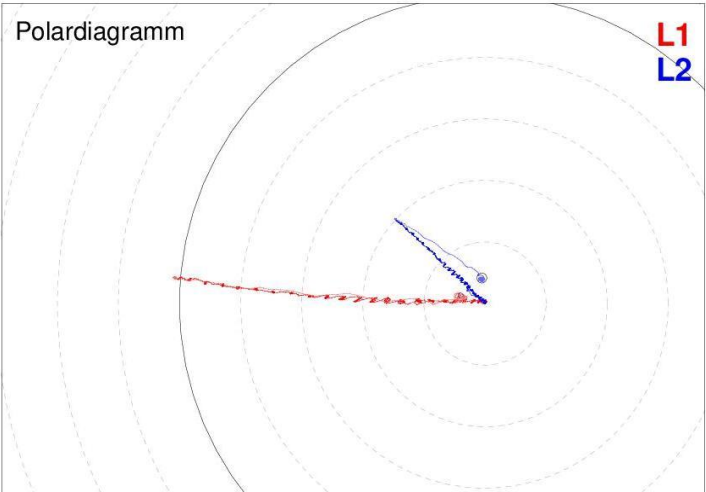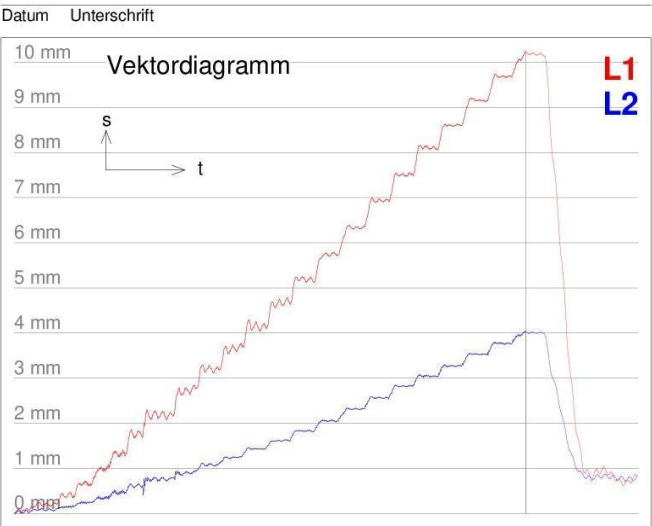

Meetrapport nr. 2020232
Plaats Haarlem
Locatie DSS
Mast nr. 003
Opmerking RR_1012003B

REI-LUX Prüfbericht RR_1012003B.rxm Version 6.21 beta



Prüf- und Messprotokoll	Mast / Objekt
Messtag : 12.10.2020	Mast- / Objektzähler : 3
Messbeginn : 09:36:53	Mast- / Objektname : 3
Messende : 09:40:24	Mast- / Objekttyp : gm15
	konisch : x
	verzinkt : x
Standort	Lack :
Prüfart : Haarlem	Manschette : 0
Ortsteil :	Bemerkung : 3 armaturen, zie foto R3 octo 2d
Straße : DSS	
Hausnr :	
GPS : 52.410510 4.631218	

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last	Pulsbelastung
Laserweg (L1) : 3.1 mm	Amplitude : +/- 0.0 mm
Laserweg (L2) : 1.5 mm	Ausschwingzeit : 0.0 sek
Torsion zwischen L1 / L2 : 11.04 Grad	Schwelle : 0.5 mm
Nettobiegung bei max Last	
Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.5 mm	
Mast / Objekt am Prüfende ohne Last	
Laserweg (L1) : 0.1 mm	
Laserweg (L2) : 0.2 mm	

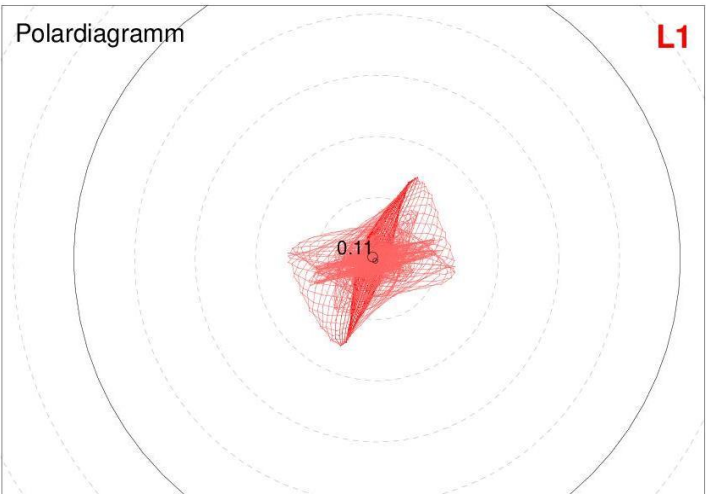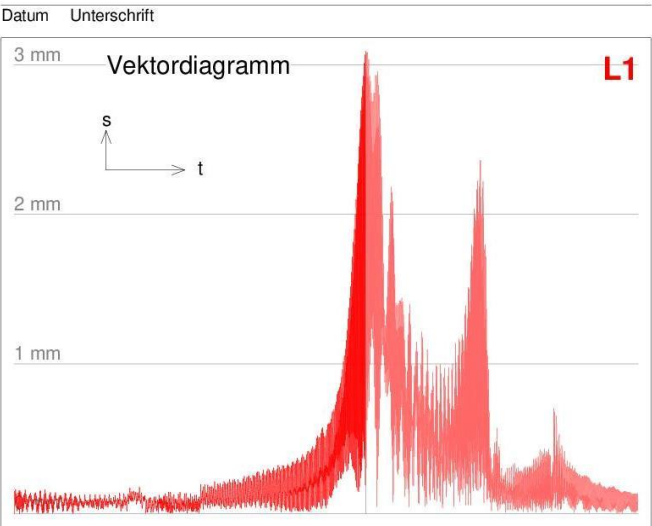

Meetrapport nr. 2020232

Plaats Haarlem

Locatie DSS

Mast nr. 003

Opmerking R3



Meetrapport nr.

Plaats

Locatie

Mast nr.

Opmerking

2020232

Haarlem

DSS

004

RR_1012004A

REI-LUX Prüfbericht

RR_1012004A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 12.10.2020

Messbeginn : 09:46:54

Messende : 09:47:40

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 4

Mast- / Objektname : 4

Mast- / Objekttyp : gm15

konisch : x

verzinkt : x

Lack :

Manschette : 0

Bemerkung : 3 armaturen, zie foto R4

Standort

Prüfort : Haarlem

Ortsteil :

Straße : DSS

Hausnr :

GPS : 52.410973 4.631427

Messergebnis

Mast / Objekt


Gewährleistung (Jahre) : A

Gründung/Verankerung

Code : 0

Option : 15

Datum Unterschrift

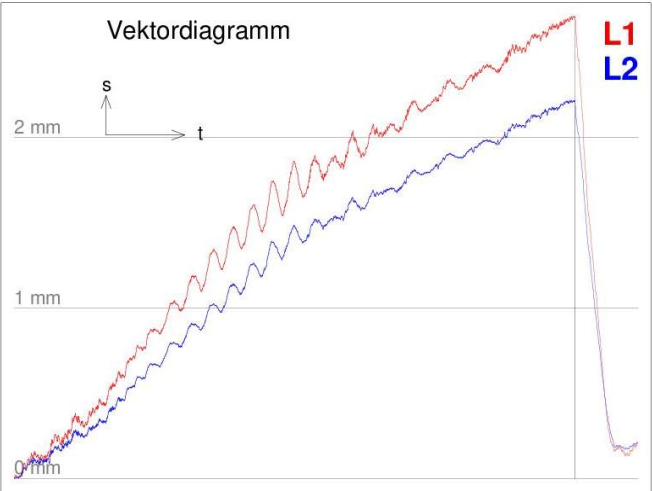

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 2.7 mm

Laserweg (L2) : 2.2 mm

Torsion zwischen L1 / L2 : 4.59 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm

Ausschwingzeit : 0.0 sek

Schwelle : 0.5 mm


Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 0.5 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.2 mm

Laserweg (L2) : 0.2 mm

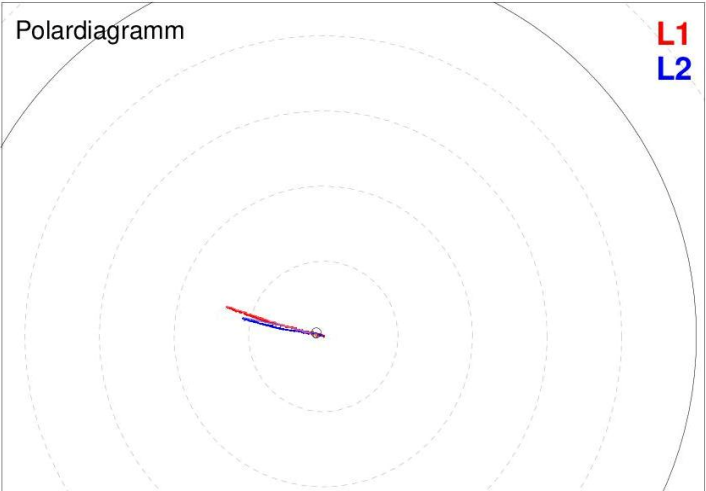

Meetrapport nr. 2020232
Plaats Haarlem
Locatie DSS
Mast nr. 004
Opmerking RR_1012004B

REI-LUX Prüfbericht RR_1012004B.rxm Version 6.21 beta



Prüf- und Messprotokoll	Mast / Objekt
Messtag : 12.10.2020	Mast- / Objektzähler : 4
Messbeginn : 09:47:56	Mast- / Objektname : 4
Messende : 09:51:28	Mast- / Objekttyp : gm15
	konisch : x
	verzinkt : x
Standort	Lack :
Prüf-ort : Haarlem	Manschette : 0
Ortsteil :	Bemerkung : 3 armaturen, zie foto R4
Straße : DSS	
Hausnr :	
GPS : 52.410973 4.631427	

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last	Pulsbelastung
Laserweg (L1) : 1.9 mm	Amplitude : +/- 0.0 mm
Laserweg (L2) : 0.9 mm	Ausschwingzeit : 0.0 sek
Torsion zwischen L1 / L2 : 122.09 Grad	Schwelle : 0.5 mm
Nettobiegung bei max Last	
Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.0 mm	
Mast / Objekt am Prüfende ohne Last	
Laserweg (L1) : 0.1 mm	
Laserweg (L2) : 0.1 mm	

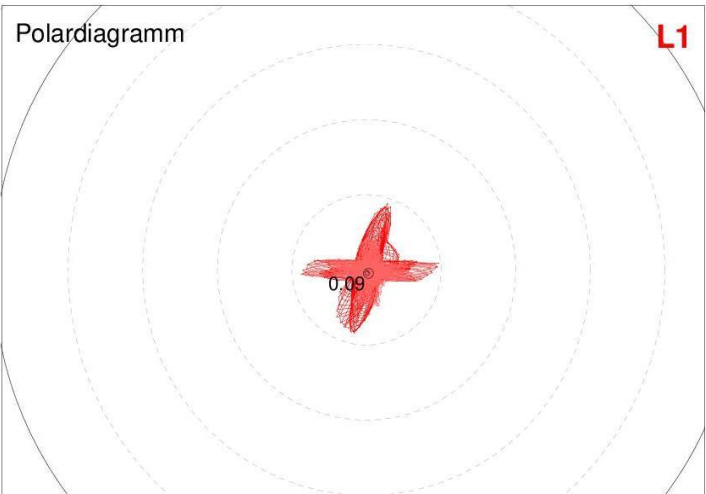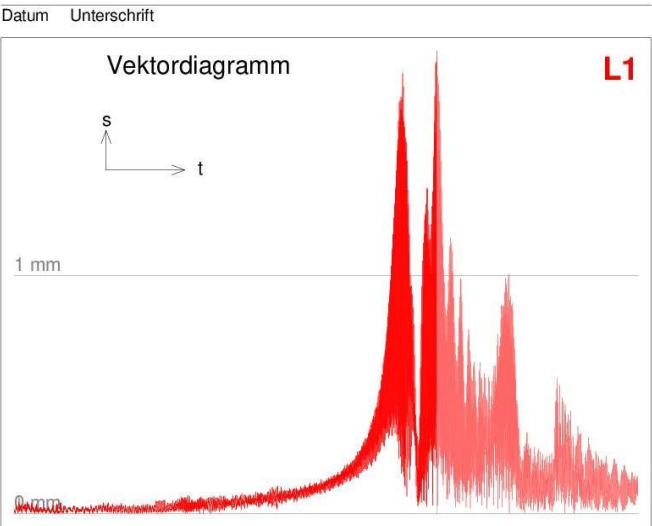

Meetrapport nr. 2020232

Plaats Haarlem

Locatie DSS

Mast nr. 004

Opmerking R4



Meetrapport nr. 2020232
Plaats Haarlem
Locatie DSS
Mast nr. 005
Opmerking RR_1012005A


REI-LUX Prüfbericht RR_1012005A.rxm Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll	Mast / Objekt
Messtag : 12.10.2020	Mast- / Objektzähler : 5
Messbeginn : 09:56:08	Mast- / Objektname : 5
Messende : 09:56:34	Mast- / Objekttyp : gm15
	konisch : x
	verzinkt : x
Standort	Lack :
Prüfart : Haarlem	Manschette : 0
Ortsteil :	Bemerkung : 2 armaturen, zie foto R5
Straße : DSS	
Hausnr :	
GPS : 52.411152 4.631537	

Messergebnis


Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Datum Unterschrift

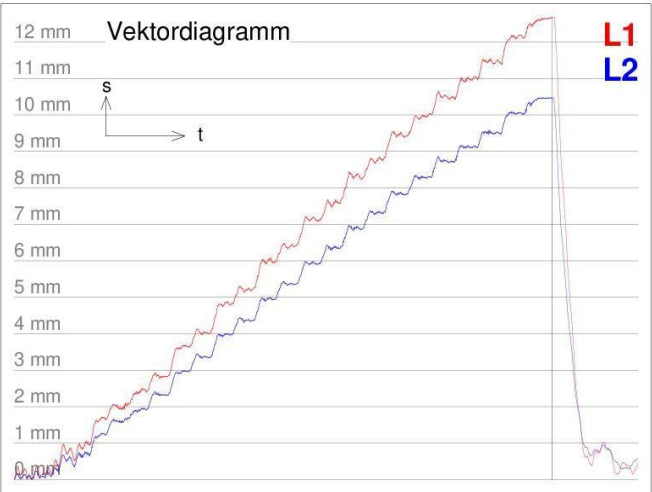

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last	Pulsbelastung
Laserweg (L1) : 12.7 mm	Amplitude : +/- 0.0 mm
Laserweg (L2) : 10.5 mm	Ausschwingzeit : 0.0 sek
Torsion zwischen L1 / L2 : 6.26 Grad	Schwelle : 0.5 mm
Nettobiegung bei max Last	
Laserweg zwischen L1 / L2 : 2.2 mm	
Mast / Objekt am Prüfende ohne Last	
Laserweg (L1) : 0.4 mm	
Laserweg (L2) : 0.6 mm	

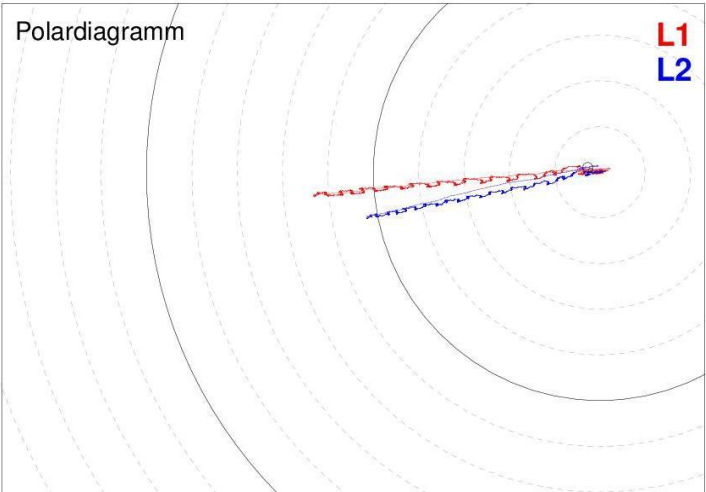

Meetrapport nr. 2020232
Plaats Haarlem
Locatie DSS
Mast nr. 005
Opmerking RR_1012005B

REI-LUX Prüfbericht RR_1012005B.rxm Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll	Mast / Objekt
Messtag : 12.10.2020	Mast- / Objektzähler : 5
Messbeginn : 09:57:16	Mast- / Objektname : 5
Messende : 10:00:48	Mast- / Objekttyp : gm15
	konisch : x
	verzinkt : x
Standort	Lack :
Prüfört : Haarlem	Manschette : 0
Ortsteil :	Bemerkung : 2 armaturen, zie foto R5
Straße : DSS	
Hausnr :	
GPS : 52.411152 4.631537	



Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last	Pulsbelastung
Laserweg (L1) : 4.7 mm	Amplitude : +/- 0.0 mm
Laserweg (L2) : 3.2 mm	Ausschwingzeit : 0.0 sek
Torsion zwischen L1 / L2 : 5.38 Grad	Schwelle : 0.5 mm
Nettobiegung bei max Last	
Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.6 mm	
Mast / Objekt am Prüfende ohne Last	
Laserweg (L1) : 0.8 mm	
Laserweg (L2) : 0.6 mm	

Datum Unterschrift

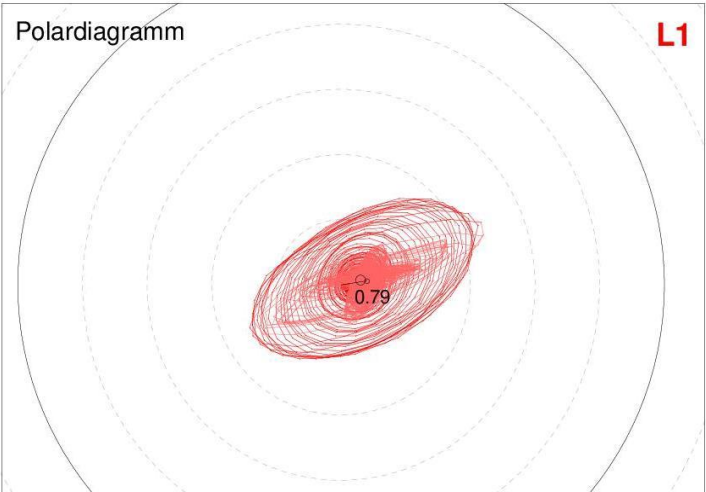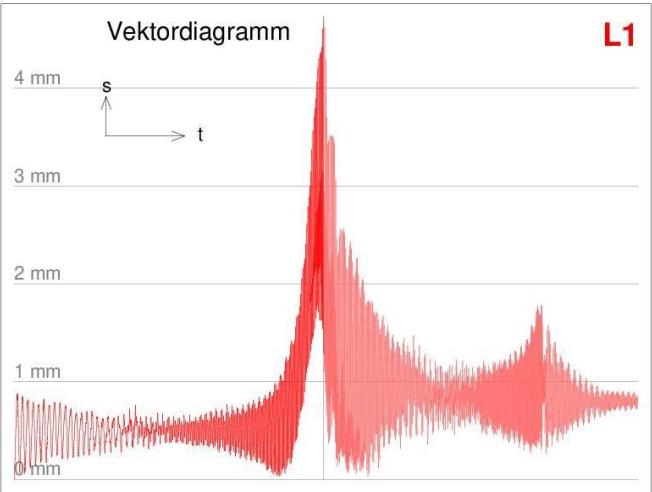

Meetrapport nr. 2020232

Plaats Haarlem

Locatie DSS

Mast nr. 005

Opmerking R5



Meetrapport nr. 2020232
Plaats Haarlem
Locatie DSS
Mast nr. 006
Opmerking RR_1012006A


REI-LUX Prüfbericht RR_1012006A.rxm Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll Messtag : 12.10.2020 Messbeginn : 10:04:47 Messende : 10:05:11	Mast / Objekt Mast- / Objektzähler : 6 Mast- / Objektname : 6 Mast- / Objekttyp : gm15 konisch : x verzinkt : x Lack : Manschette : 0 Bemerkung : 2 armaturen, zie foto R6 0d
Standort Prüfort : Haarlem Ortsteil : Straße : DSS Hausnr : GPS : 52.411207 4.631573	

Messergebnis


Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Datum Unterschrift

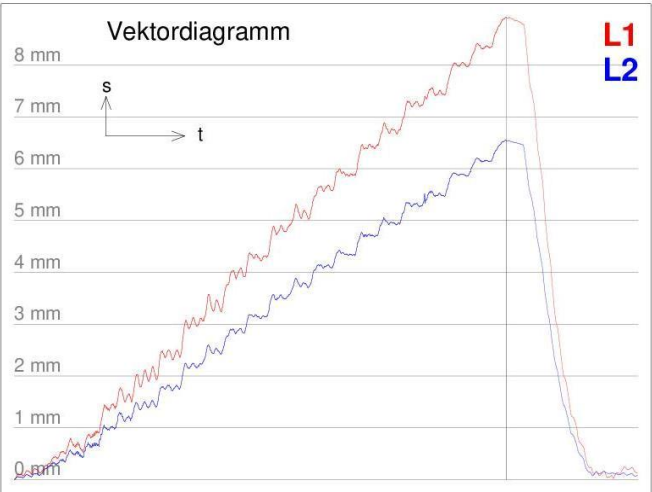

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last Laserweg (L1) : 8.9 mm Laserweg (L2) : 6.5 mm Torsion zwischen L1 / L2 : 2.61 Grad	Pulsbelastung Amplitude : +/- 0.0 mm Ausschwingzeit : 0.0 sek Schwelle : 0.5 mm
Nettobiegung bei max Last Laserweg zwischen L1 / L2 : 2.4 mm	
Mast / Objekt am Prüfende ohne Last Laserweg (L1) : 0.1 mm Laserweg (L2) : 0.1 mm	

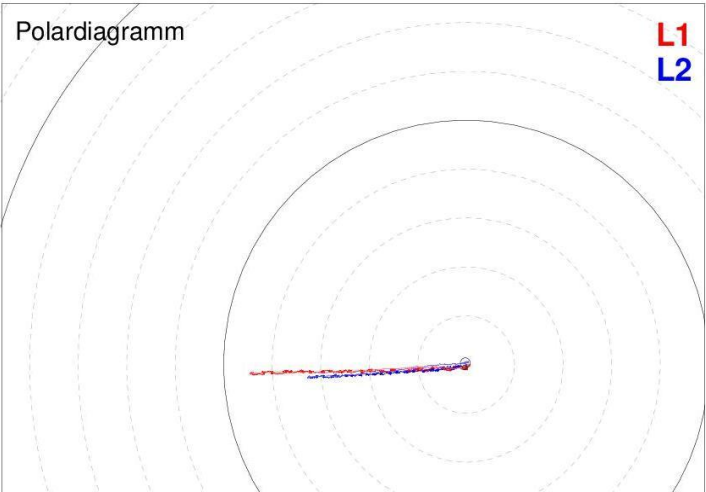

Meetrapport nr. 2020232
Plaats Haarlem
Locatie DSS
Mast nr. 006
Opmerking RR_1012006B

REI-LUX Prüfbericht RR_1012006B.rxm Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll Messtag : 12.10.2020 Messbeginn : 10:05:49 Messende : 10:09:23	Mast / Objekt Mast- / Objektzähler : 6 Mast- / Objektname : 6 Mast- / Objekttyp : gm15 konisch : x verzinkt : x Lack : Manschette : 0 Bemerkung : 2 armaturen, zie foto R6 0d
Standort Prüfort : Haarlem Ortsteil : Straße : DSS Hausnr : GPS : 52.411207 4.631573	



Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last	Pulsbelastung
Laserweg (L1) : 3.5 mm	Amplitude : +/- 0.0 mm
Laserweg (L2) : 2.1 mm	Ausschwingzeit : 0.0 sek
Torsion zwischen L1 / L2 : 152.60 Grad	Schwelle : 0.5 mm
Nettobiegung bei max Last	
Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.4 mm	
Mast / Objekt am Prüfende ohne Last	
Laserweg (L1) : 0.1 mm	
Laserweg (L2) : 0.0 mm	

Datum Unterschrift

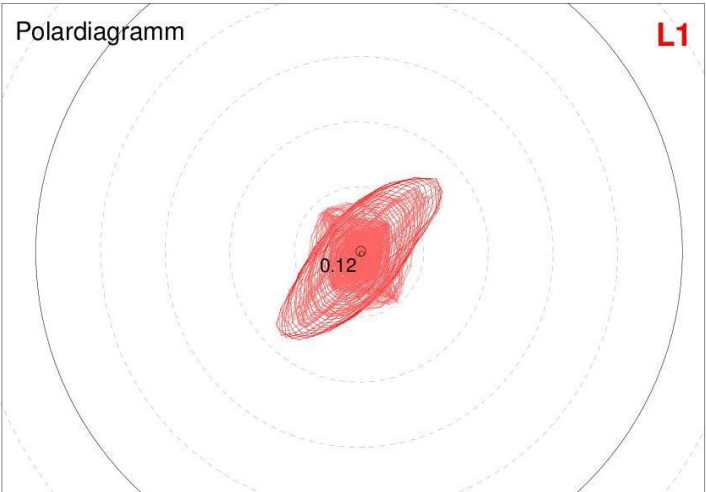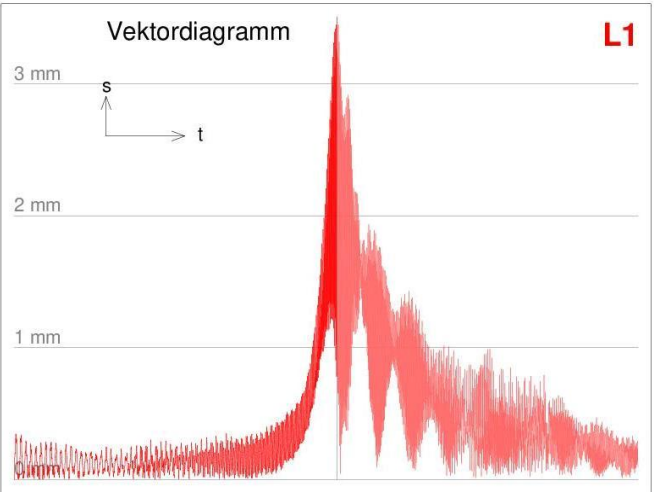

Meetrapport nr. 2020232

Plaats Haarlem

Locatie DSS

Mast nr. 006

Opmerking R6



Meetrapport nr. 2020232

Plaats Haarlem

Locatie DSS

Mast nr. 006

Opmerking R6



Meetrapport nr. 2020232
Plaats Haarlem
Locatie DSS
Mast nr. 007
Opmerking RR_1012007A

REI-LUX Prüfbericht RR_1012007A.rxm Version 6.21 beta



Prüf- und Messprotokoll	Mast / Objekt
Messtag : 12.10.2020	Mast- / Objektzähler : 7
Messbeginn : 10:12:20	Mast- / Objektname : 7
Messende : 10:12:46	Mast- / Objekttyp : gm15
	konisch : x
	verzinkt : x
Standort	Lack :
Prüfört : Haarlem	Manschette : 0
Ortsteil :	Bemerkung : 3 armaturen, zie foto R7 0d
Straße : DSS	
Hausnr :	
GPS : 52.411448 4.631735	

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last	Pulsbelastung
Laserweg (L1) : 8.4 mm	Amplitude : +/- 0.0 mm
Laserweg (L2) : 6.1 mm	Ausschwingzeit : 0.0 sek
Torsion zwischen L1 / L2 : 1.32 Grad	Schwelle : 0.5 mm
Nettobiegung bei max Last	
Laserweg zwischen L1 / L2 : 2.3 mm	
Mast / Objekt am Prüfe ohne Last	
Laserweg (L1) : 0.5 mm	
Laserweg (L2) : 0.4 mm	

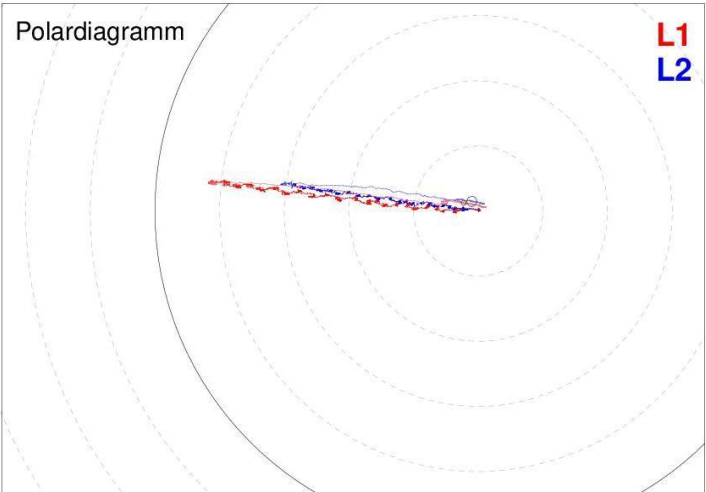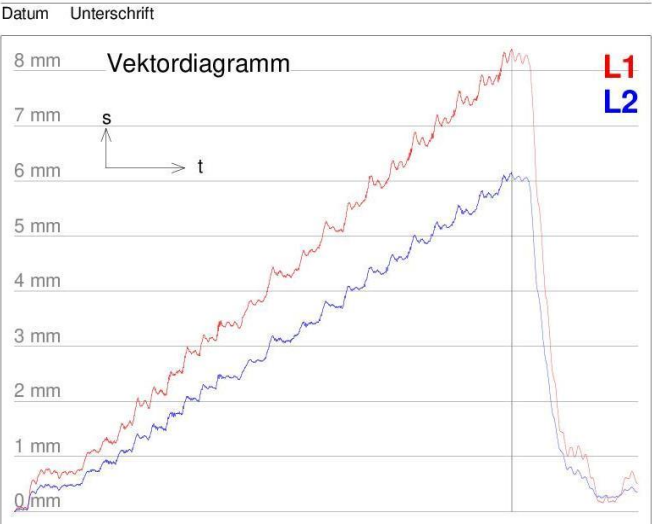

Meetrapport nr. 2020232
Plaats Haarlem
Locatie DSS
Mast nr. 007
Opmerking RR_1012007B

REI-LUX Prüfbericht RR_1012007B.rxm Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll	Mast / Objekt
Messtag : 12.10.2020	Mast- / Objektzähler : 7
Messbeginn : 10:13:07	Mast- / Objektname : 7
Messende : 10:16:39	Mast- / Objekttyp : gm15
	konisch : x
	verzinkt : x
Standort	Lack :
Prüf-ort : Haarlem	Manschette : 0
Ortsteil :	Bemerkung : 3 armaturen, zie foto R7 0d
Straße : DSS	
Hausnr :	
GPS : 52.411448 4.631735	



Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last	Pulsbelastung
Laserweg (L1) : 3.5 mm	Amplitude : +/- 0.0 mm
Laserweg (L2) : 2.1 mm	Ausschwingzeit : 0.0 sek
Torsion zwischen L1 / L2 : 5.92 Grad	Schwelle : 0.5 mm
Nettobiegung bei max Last	
Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.4 mm	
Mast / Objekt am Prüfende ohne Last	
Laserweg (L1) : 0.6 mm	
Laserweg (L2) : 0.6 mm	

Datum Unterschrift

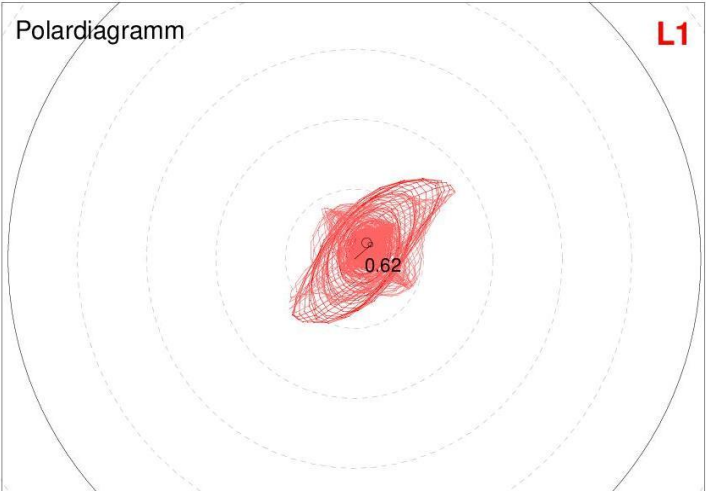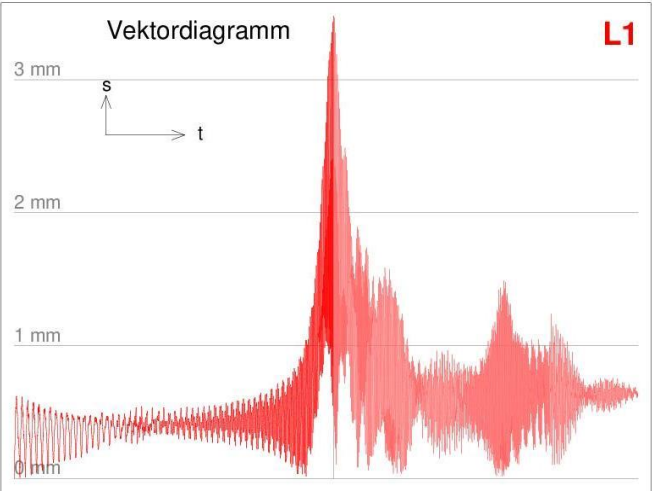


Meetrapport nr. 2020232

Plaats Haarlem

Locatie DSS

Mast nr. 007

Opmerking R7

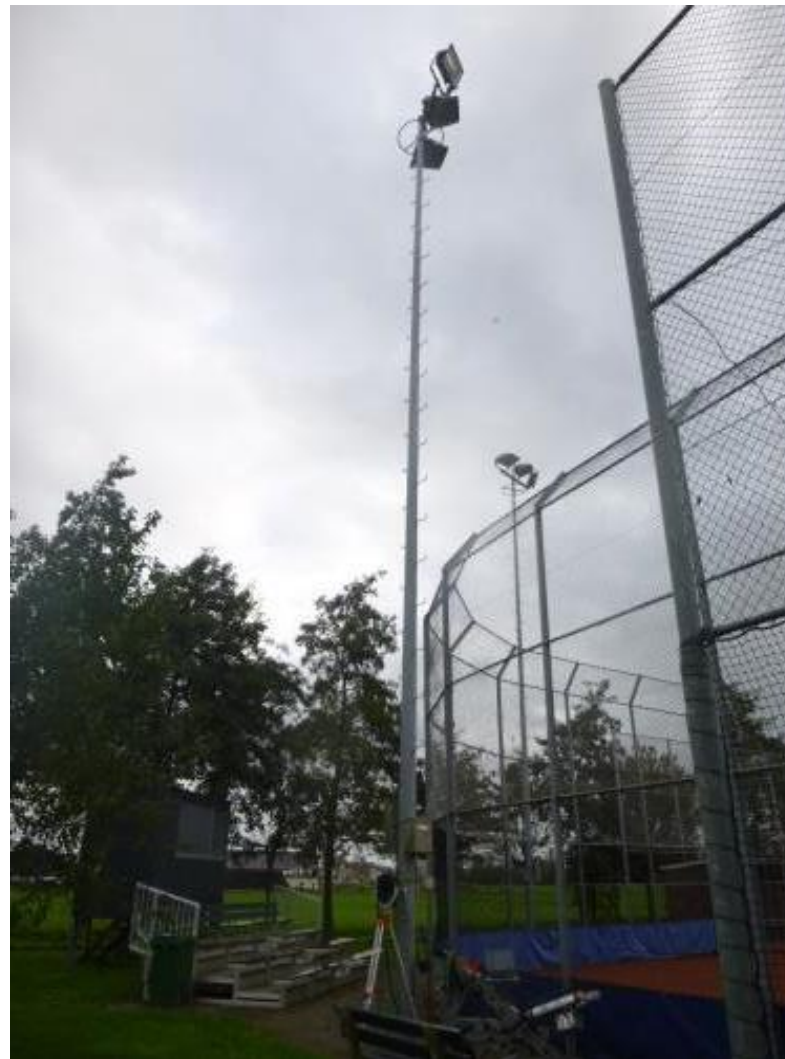

Meetrapport nr. 2020232
Plaats Haarlem
Locatie DSS
Mast nr. 008
Opmerking RR_1012008A


REI-LUX Prüfbericht RR_1012008A.rxm Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll	Mast / Objekt
Messtag : 12.10.2020	Mast- / Objektzähler : 8
Messbeginn : 10:19:06	Mast- / Objektname : 8
Messende : 10:19:30	Mast- / Objekttyp : gm15
	konisch : x
	verzinkt : x
Standort	Lack :
Prüfart : Haarlem	Manschette : 0
Ortsteil :	Bemerkung : 3 armaturen, zie foto R8 0d
Straße : DSS	
Hausnr :	
GPS : 52.411538 4.631935	

Messergebnis


Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Datum Unterschrift

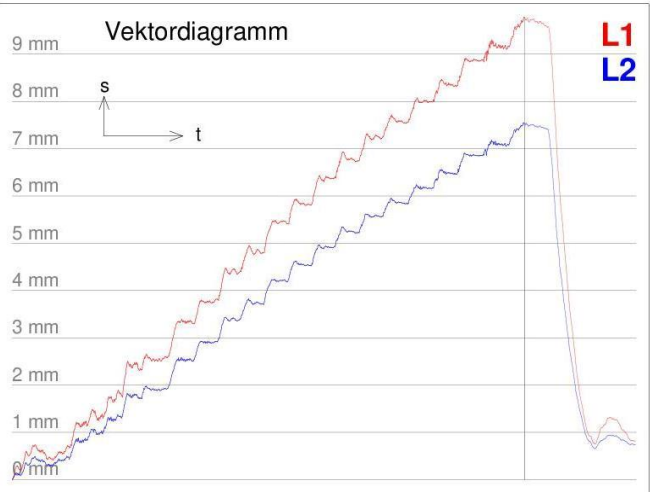

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last	Pulsbelastung
Laserweg (L1) : 9.8 mm	Amplitude : +/- 0.0 mm
Laserweg (L2) : 7.5 mm	Ausschwingzeit : 0.0 sek
Torsion zwischen L1 / L2 : 1.50 Grad	Schwelle : 0.5 mm
Nettobiegung bei max Last	
Laserweg zwischen L1 / L2 : 2.3 mm	
Mast / Objekt am Prüfende ohne Last	
Laserweg (L1) : 0.8 mm	
Laserweg (L2) : 0.7 mm	

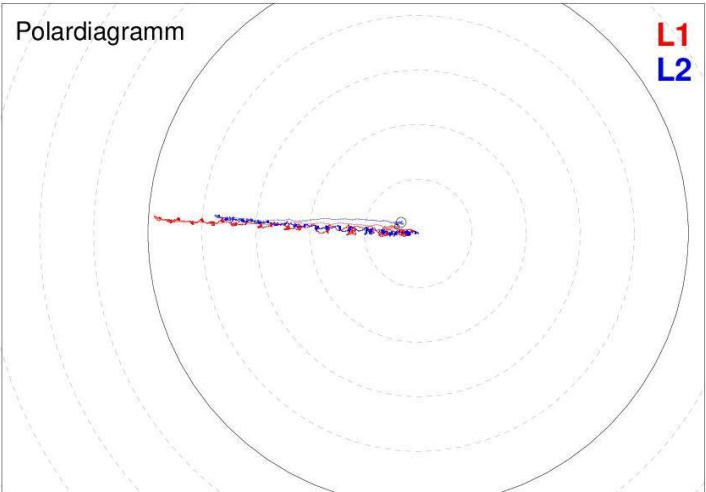

Meetrapport nr. 2020232
Plaats Haarlem
Locatie DSS
Mast nr. 008
Opmerking RR_1012008B

REI-LUX Prüfbericht RR_1012008B.rxm Version 6.21 beta



Prüf- und Messprotokoll	Mast / Objekt
Messtag : 12.10.2020	Mast- / Objektzähler : 8
Messbeginn : 10:19:46	Mast- / Objektname : 8
Messende : 10:23:18	Mast- / Objekttyp : gm15
	konisch : x
Standort	verzinkt : x
Prüfart : Haarlem	Lack :
Ortsteil :	Manschette : 0
Straße : DSS	Bemerkung : 3 armaturen, zie foto R8 0d
Hausnr :	
GPS : 52.411538 4.631935	

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last	Pulsbelastung
Laserweg (L1) : 2.6 mm	Amplitude : +/- 0.0 mm
Laserweg (L2) : 1.6 mm	Ausschwingzeit : 0.0 sek
Torsion zwischen L1 / L2 : 73.63 Grad	Schwelle : 0.5 mm
Nettobiegung bei max Last	
Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.1 mm	
Mast / Objekt am Prüfende ohne Last	
Laserweg (L1) : 0.4 mm	
Laserweg (L2) : 0.6 mm	

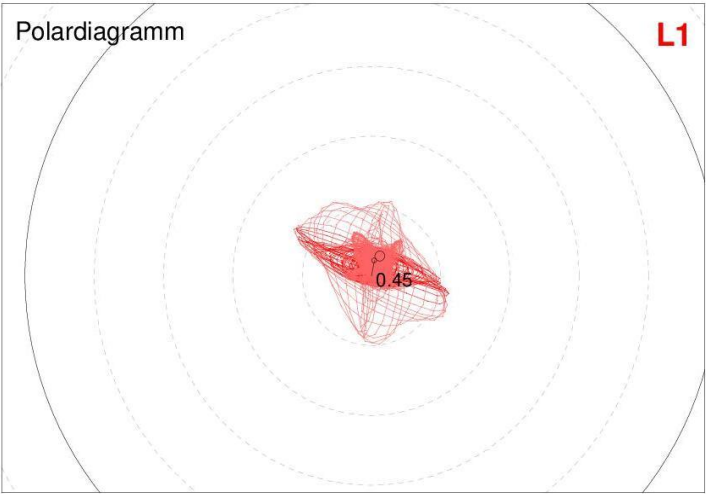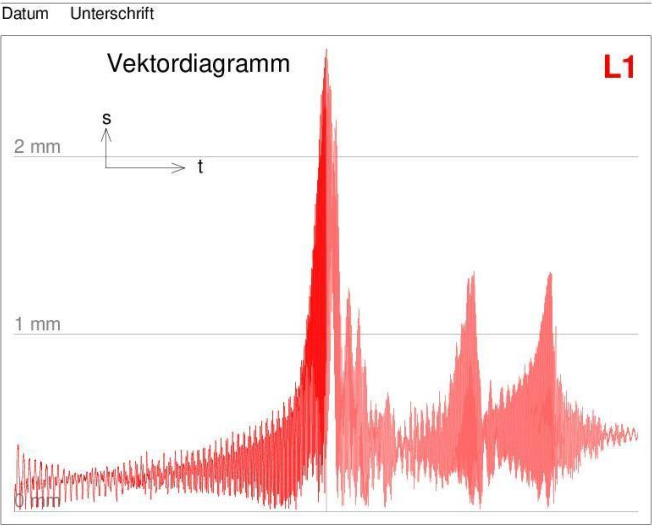

Meetrapport nr. 2020232

Plaats Haarlem

Locatie DSS

Mast nr. 008

Opmerking R8



Meetrapport nr. 2020232
Plaats Haarlem
Locatie DSS
Mast nr. 009
Opmerking RR_1012009A


REI-LUX Prüfbericht RR_1012009A.rxm Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll Messtag : 12.10.2020 Messbeginn : 10:26:21 Messende : 10:26:48	Mast / Objekt Mast- / Objektzähler : 9 Mast- / Objektname : 9 Mast- / Objekttyp : gm15 konisch : x verzinkt : x Lack : Manschette : 0 Bemerkung : 2 armaturen, zie foto R9 0d
Standort Prüfort : Haarlem Ortsteil : Straße : DSS Hausnr : GPS : 52.411402 4.632318	

Messergebnis


Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Datum Unterschrift

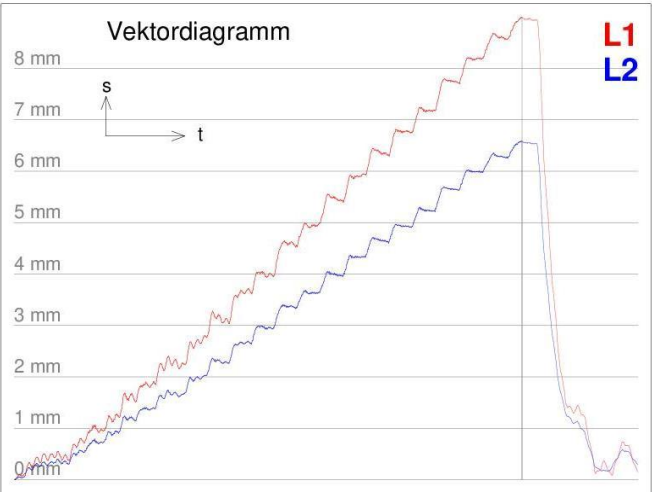

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last		Pulsbelastung
Laserweg (L1) :	9.0 mm	Amplitude : +/- 0.0 mm
Laserweg (L2) :	6.6 mm	Ausschwingzeit : 0.0 sek
Torsion zwischen L1 / L2 :	1.40 Grad	Schwelle : 0.5 mm
Nettobiegung bei max Last		
Laserweg zwischen L1 / L2 :	2.4 mm	
Mast / Objekt am Prüfende ohne Last		
Laserweg (L1) :	0.1 mm	
Laserweg (L2) :	0.3 mm	

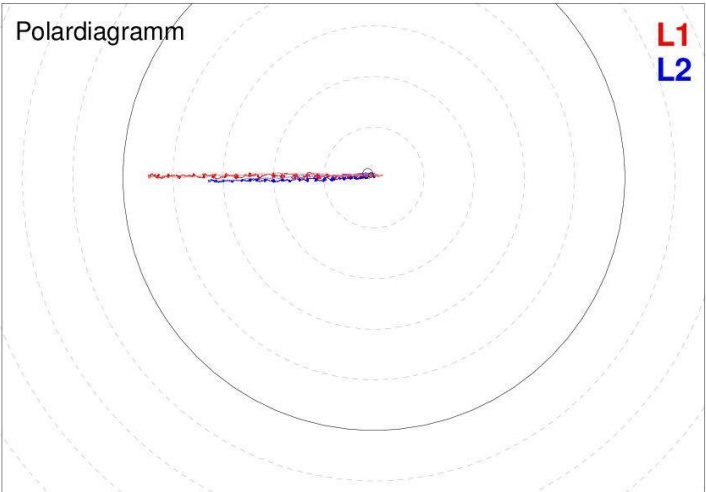

Meetrapport nr. 2020232
Plaats Haarlem
Locatie DSS
Mast nr. 009
Opmerking RR_1012009B


REI-LUX Prüfbericht RR_1012009B.rxm Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll Messtag : 12.10.2020 Messbeginn : 10:27:03 Messende : 10:30:35	Mast / Objekt Mast- / Objektzähler : 9 Mast- / Objektname : 9 Mast- / Objekttyp : gm15 konisch : x verzinkt : x Lack : Manschette : 0 Bemerkung : 2 armaturen, zie foto R9 0d
Standort Prüfort : Haarlem Ortsteil : Straße : DSS Hausnr : GPS : 52.411402 4.632318	

Messergebnis


Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Datum Unterschrift

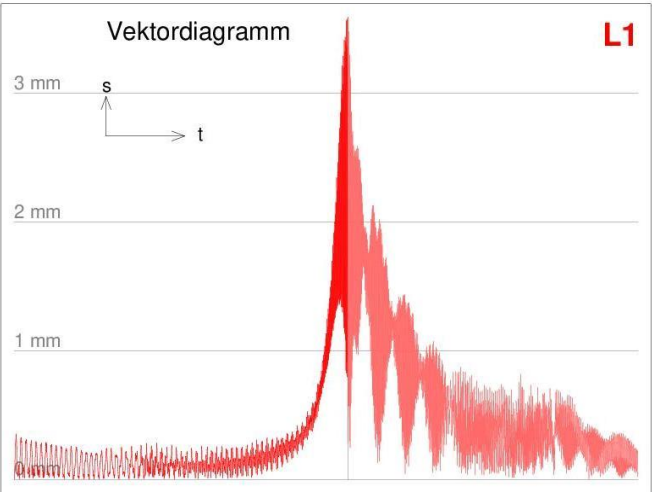

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last	Pulsbelastung
Laserweg (L1) : 3.6 mm	Amplitude : +/- 0.0 mm
Laserweg (L2) : 1.7 mm	Ausschwingzeit : 0.0 sek
Torsion zwischen L1 / L2 : 4.49 Grad	Schwelle : 0.5 mm
Nettobiegung bei max Last	
Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.9 mm	
Mast / Objekt am Prüfe ohne Last	
Laserweg (L1) : 0.1 mm	
Laserweg (L2) : 0.2 mm	

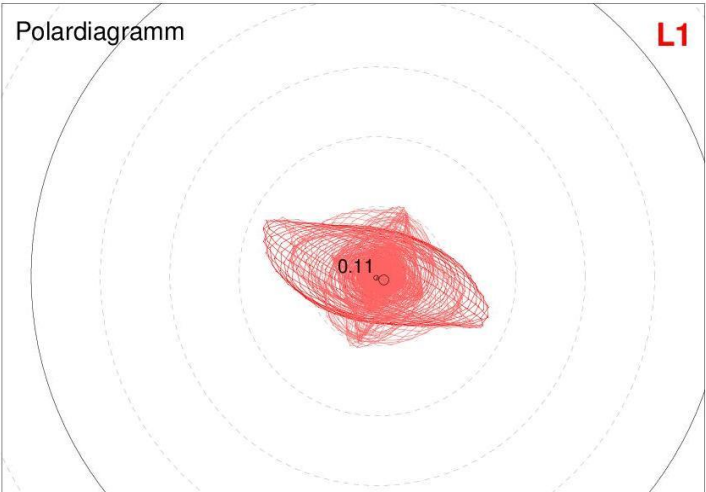

Meetrapport nr. 2020232

Plaats Haarlem

Locatie DSS

Mast nr. 009

Opmerking R9



Meetrapport nr. 2020232
Plaats Haarlem
Locatie DSS
Mast nr. 010
Opmerking RR_1012010A

REI-LUX Prüfbericht RR_1012010A.rxm Version 6.21 beta



Prüf- und Messprotokoll	Mast / Objekt
Messtag : 12.10.2020	Mast- / Objektzähler : 10
Messbeginn : 10:33:33	Mast- / Objektname : 10
Messende : 10:34:02	Mast- / Objekttyp : gm15
	konisch : x
	verzinkt : x
Standort	Lack :
Prüfort : Haarlem	Manschette : 0
Ortsteil :	Bemerkung : 3 armaturen, zie foto R10 0d
Straße : DSS	
Hausnr :	
GPS : 52.411368 4.632725	

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last	Pulsbelastung
Laserweg (L1) : 5.9 mm	Amplitude : +/- 0.0 mm
Laserweg (L2) : 4.1 mm	Ausschwingzeit : 0.0 sek
Torsion zwischen L1 / L2 : 3.83 Grad	Schwelle : 0.5 mm
Nettobiegung bei max Last	
Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.7 mm	
Mast / Objekt am Prüfende ohne Last	
Laserweg (L1) : 0.2 mm	
Laserweg (L2) : 0.1 mm	

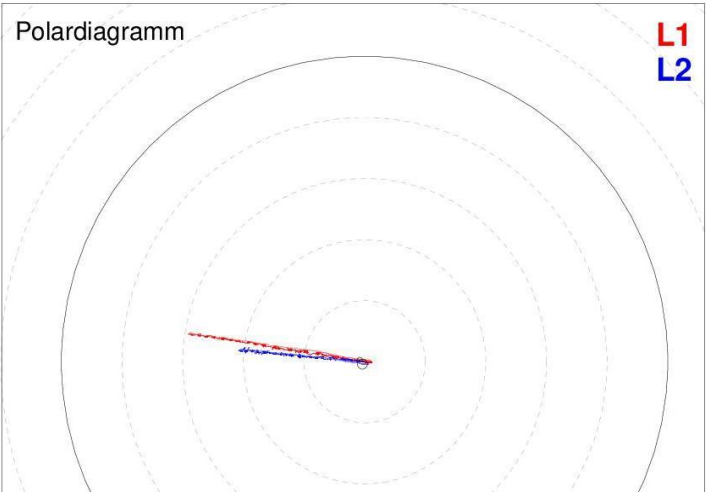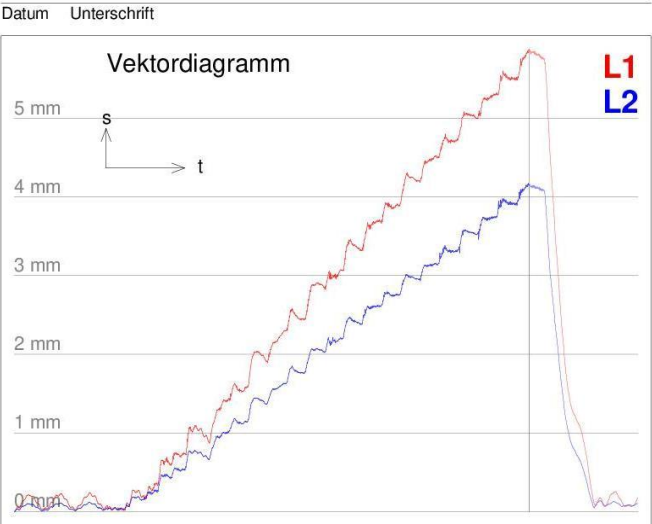

Meetrapport nr. 2020232
Plaats Haarlem
Locatie DSS
Mast nr. 010
Opmerking RR_1012010B

REI-LUX Prüfbericht RR_1012010B.rxm Version 6.21 beta



Prüf- und Messprotokoll	Mast / Objekt
Messtag : 12.10.2020	Mast- / Objektzähler : 10
Messbeginn : 10:34:22	Mast- / Objektname : 10
Messende : 10:37:53	Mast- / Objekttyp : gm15
	konisch : x
	verzinkt : x
Standort	Lack :
Prüf-ort : Haarlem	Manschette : 0
Ortsteil :	Bemerkung : 3 armaturen, zie foto R10 0d
Straße : DSS	
Hausnr :	
GPS : 52.411368 4.632725	

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last	Pulsbelastung
Laserweg (L1) : 2.2 mm	Amplitude : +/- 0.0 mm
Laserweg (L2) : 1.5 mm	Ausschwingzeit : 0.0 sek
Torsion zwischen L1 / L2 : 172.53 Grad	Schwelle : 0.5 mm
Nettobiegung bei max Last	
Laserweg zwischen L1 / L2 : 0.7 mm	
Mast / Objekt am Prüfende ohne Last	
Laserweg (L1) : 0.1 mm	
Laserweg (L2) : 0.1 mm	

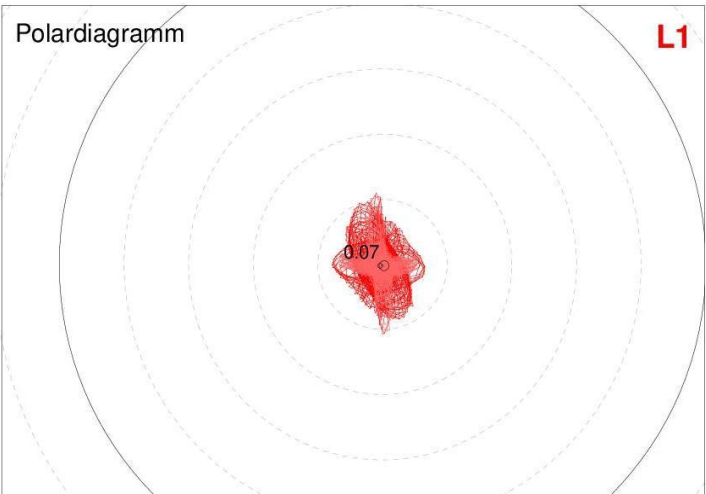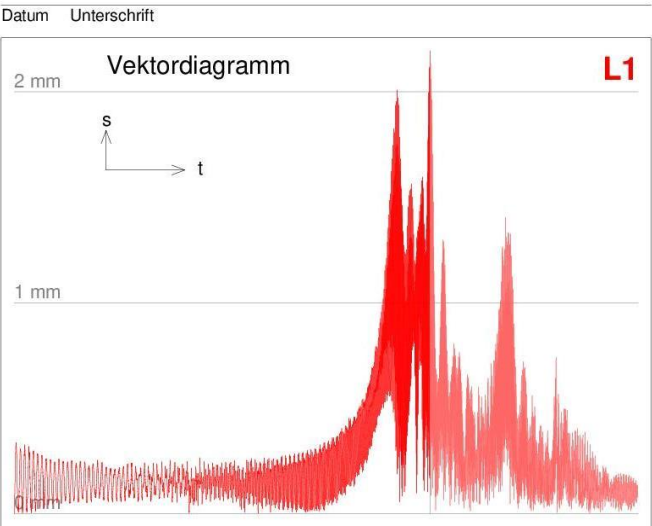

Meetrapport nr. 2020232

Plaats Haarlem

Locatie DSS

Mast nr. 010

Opmerking R10



Meetrapport nr. 2020232
Plaats Haarlem
Locatie DSS
Mast nr. 011
Opmerking RR_1012011A

REI-LUX Prüfbericht RR_1012011A.rxm Version 6.21 beta



Prüf- und Messprotokoll	Mast / Objekt
Messtag : 12.10.2020	Mast- / Objektzähler : 11
Messbeginn : 10:41:26	Mast- / Objektname : 11
Messende : 10:41:58	Mast- / Objekttyp : gm18
	konisch : x
	verzinkt : x
Standort	Lack :
Prüfört : Haarlem	Manschette : 0
Ortsteil :	Bemerkung : 2 armaturen, zie foto R11 0d
Straße : DSS	
Hausnr :	
GPS : 52.411268 4.633318	

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last	Pulsbelastung
Laserweg (L1) : 8.3 mm	Amplitude : +/- 0.0 mm
Laserweg (L2) : 6.2 mm	Ausschwingzeit : 0.0 sek
Torsion zwischen L1 / L2 : 0.90 Grad	Schwelle : 0.5 mm
Nettobiegung bei max Last	
Laserweg zwischen L1 / L2 : 2.1 mm	
Mast / Objekt am Prüfende ohne Last	
Laserweg (L1) : 0.5 mm	
Laserweg (L2) : 0.4 mm	

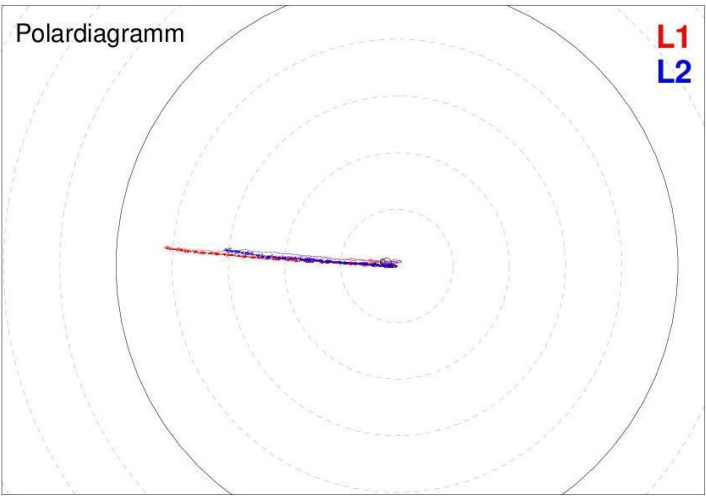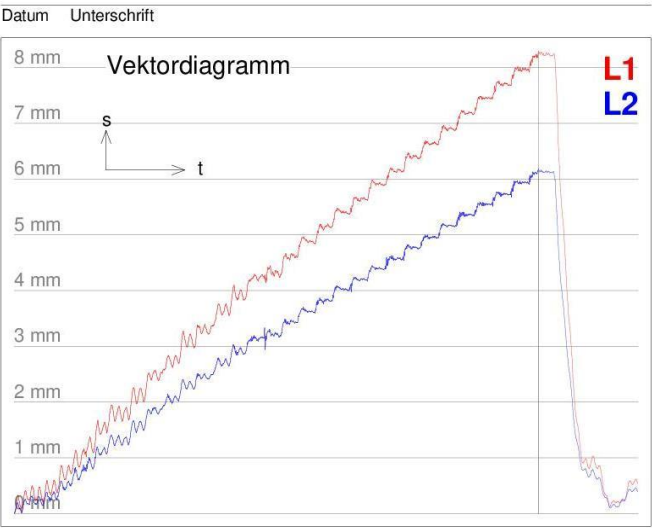

Meetrapport nr. 2020232
Plaats Haarlem
Locatie DSS
Mast nr. 011
Opmerking RR_1012011B

REI-LUX Prüfbericht RR_1012011B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 12.10.2020
Messbeginn : 10:42:11
Messende : 10:45:45

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 11
Mast- / Objektname : 11
Mast- / Objekttyp : gm18
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : 2 armaturen, zie foto R11 0d

Standort

Prüfort : Haarlem
Ortsteil :
Straße : DSS
Hausnr :
GPS : 52.411268 4.633318

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 1.8 mm
Laserweg (L2) : 1.4 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 0.68 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 0.4 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.3 mm
Laserweg (L2) : 0.4 mm

Datum Unterschrift

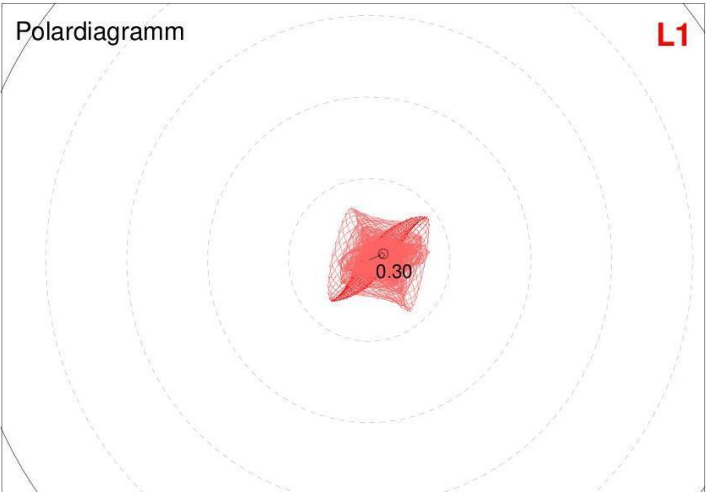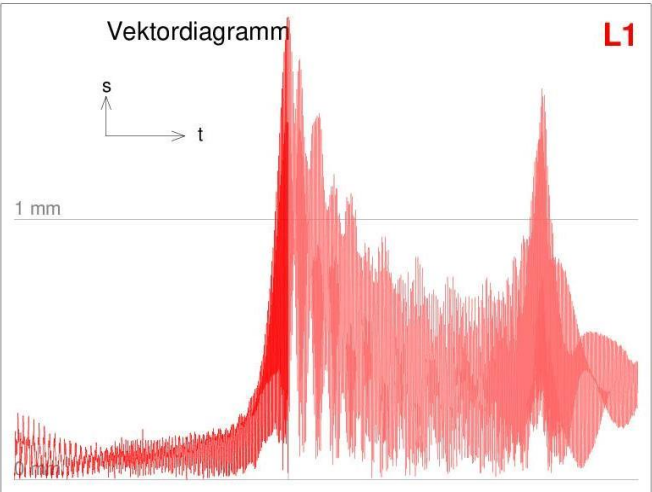

Meetrapport nr. 2020232

Plaats Haarlem

Locatie DSS

Mast nr. 011

Opmerking R11



Meetrapport nr. 2020232
Plaats Haarlem
Locatie DSS
Mast nr. 012
Opmerking RR_1012012A

REI-LUX Prüfbericht RR_1012012A.rxm Version 6.21 beta



Prüf- und Messprotokoll	Mast / Objekt
Messtag : 12.10.2020	Mast- / Objektzähler : 12
Messbeginn : 10:49:26	Mast- / Objektname : 12
Messende : 10:50:06	Mast- / Objekttyp : gm18
	konisch : x
	verzinkt : x
Standort	Lack :
Prüfort : Haarlem	Manschette : 0
Ortsteil :	Bemerkung : 4 armaturen, zie foto R12 0d
Straße : DSS	
Hausnr :	
GPS : 52.410820 4.633128	

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last	Pulsbelastung
Laserweg (L1) : 10.9 mm	Amplitude : +/- 0.0 mm
Laserweg (L2) : 8.9 mm	Ausschwingzeit : 0.0 sek
Torsion zwischen L1 / L2 : 4.64 Grad	Schwelle : 0.5 mm
Nettobiegung bei max Last	
Laserweg zwischen L1 / L2 : 2.0 mm	
Mast / Objekt am Prüfende ohne Last	
Laserweg (L1) : 1.1 mm	
Laserweg (L2) : 1.1 mm	

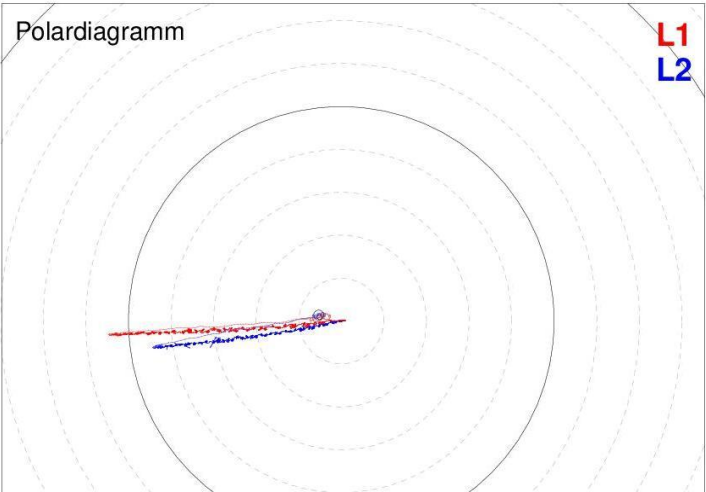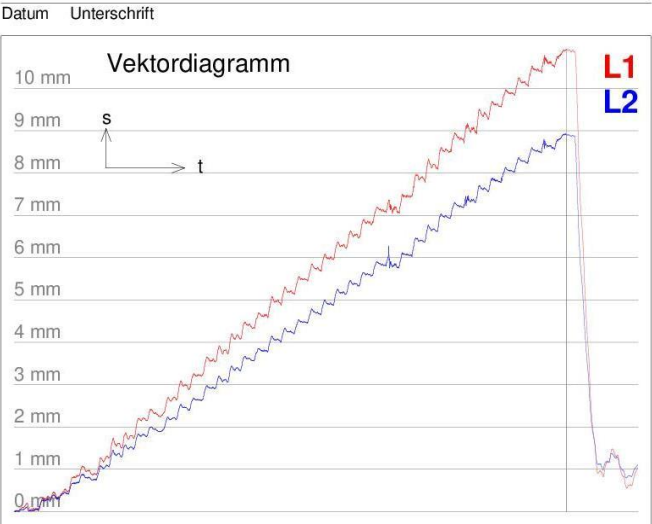

Meetrapport nr. 2020232
Plaats Haarlem
Locatie DSS
Mast nr. 012
Opmerking RR_1012012B

REI-LUX Prüfbericht RR_1012012B.rxm
 Version 6.21 beta



Prüf- und Messprotokoll
 Messtag : 12.10.2020
 Messbeginn : 10:50:20
 Messende : 10:53:55
Standort
 Prüfort : Haarlem
 Ortsteil :
 Straße : DSS
 Hausnr :
 GPS : 52.410820 4.633128
Mast / Objekt
 Mast- / Objektzähler : 12
 Mast- / Objektname : 12
 Mast- / Objekttyp : gm18
 konisch : x
 verzinkt : x
 Lack :
 Manschette : 0
 Bemerkung : 4 armaturen, zie foto R12 0d

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
 Gründung/Verankerung Code : 0
 Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last
 Laserweg (L1) : 1.6 mm
 Laserweg (L2) : 1.1 mm
 Torsion zwischen L1 / L2 : 4.93 Grad
Pulsbelastung
 Amplitude : +/- 0.0 mm
 Ausschwingzeit : 0.0 sek
 Schwelle : 0.5 mm
Nettobiegung bei max Last
 Laserweg zwischen L1 / L2 : 0.4 mm
Mast / Objekt am Prüfe ohne Last
 Laserweg (L1) : 0.2 mm
 Laserweg (L2) : 0.3 mm

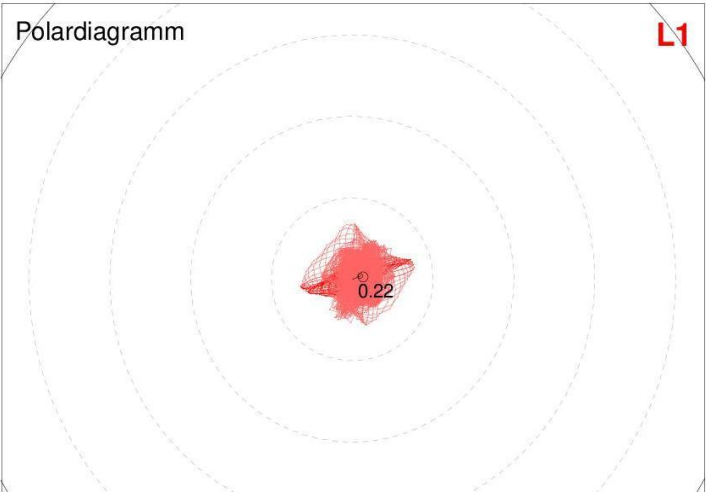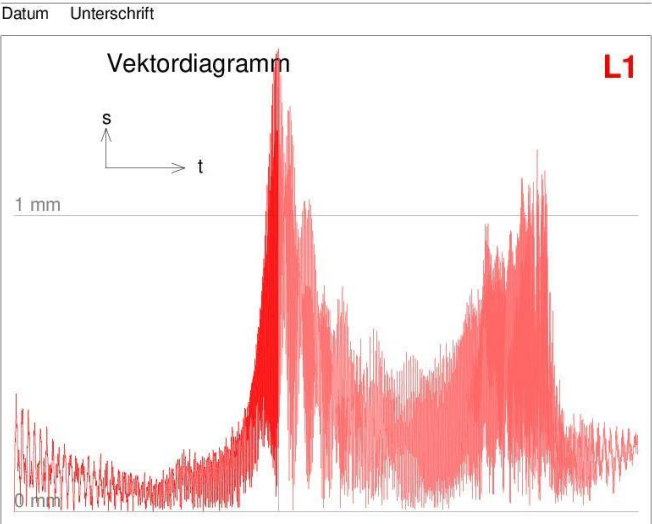

Meetrapport nr. 2020232

Plaats Haarlem

Locatie DSS

Mast nr. 012

Opmerking R12



Meetrapport nr. 2020232

Plaats Haarlem

Locatie HMHC Saxenburg

Mast nr. 001

Opmerking RR_1012013A

REI-LUX Prüfbericht RR_1012013A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 12.10.2020
Messbeginn : 12:32:31
Messende : 12:33:07

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 13
Mast- / Objektname : 1
Mast- / Objekttyp : gm18

Standort

Prüfort : Haarlem
Ortsteil :
Straße : HMHC Saxenburg
Hausnr :
GPS : 52.368493 4.666532

konisch : x
verzinkt : x

Lack :

Manschette : 0

Bemerkung : 2 armaturen, zie foto R13 0d

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 6.9 mm
Laserweg (L2) : 5.6 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 6.42 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.3 mm

Mast / Objekt am Prüfe ohne Last

Laserweg (L1) : 0.5 mm
Laserweg (L2) : 0.2 mm

Datum Unterschrift

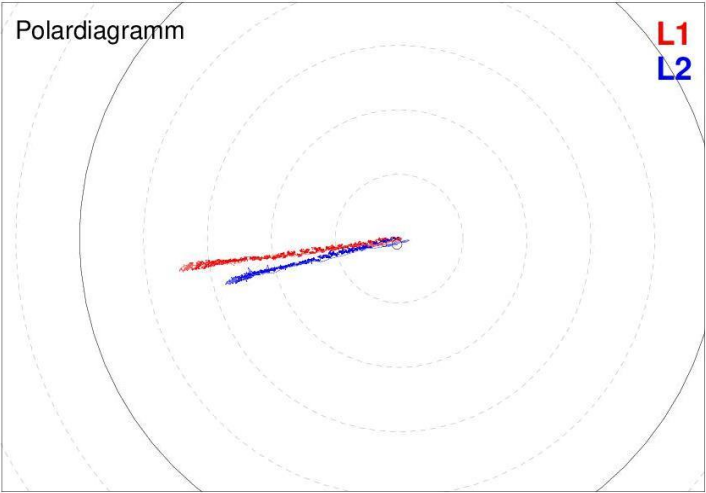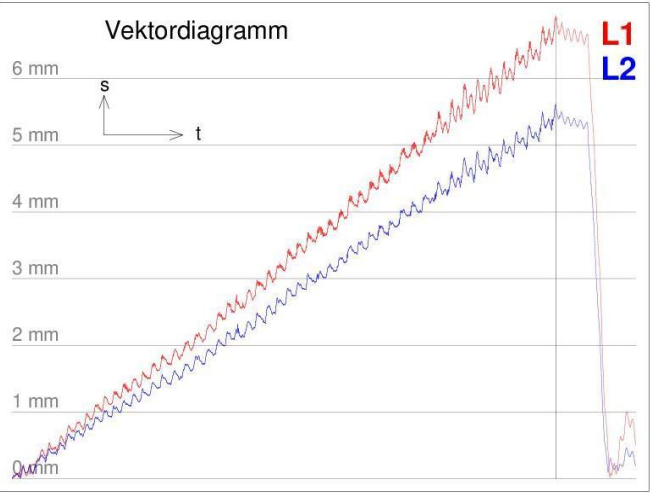

Meetrapport nr. 2020232

Plaats Haarlem

Locatie HMHC Saxenburg

Mast nr. 001

Opmerking RR_1012013B

REI-LUX Prüfbericht RR_1012013B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 12.10.2020

Messbeginn : 12:33:30

Messende : 12:37:03

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 13

Mast- / Objektname : 1

Mast- / Objekttyp : gm18

konisch : x

verzinkt : x

Lack :

Manschette : 0

Bemerkung : 2 armaturen, zie foto R13 0d

Standort

Prüfort : Haarlem

Ortsteil :

Straße : HMHC Saxenburg

Hausnr :

GPS : 52.368493 4.666532

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A

Gründung/Verankerung Code : 0

Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 2.0 mm

Laserweg (L2) : 1.6 mm

Torsion zwischen L1 / L2 : 0.64 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm

Ausschwingzeit : 0.0 sek

Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last



Laserweg zwischen L1 / L2 : 0.4 mm

Mast / Objekt am Prüftiefe ohne Last

Laserweg (L1) : 0.2 mm

Laserweg (L2) : 0.1 mm

Datum Unterschrift

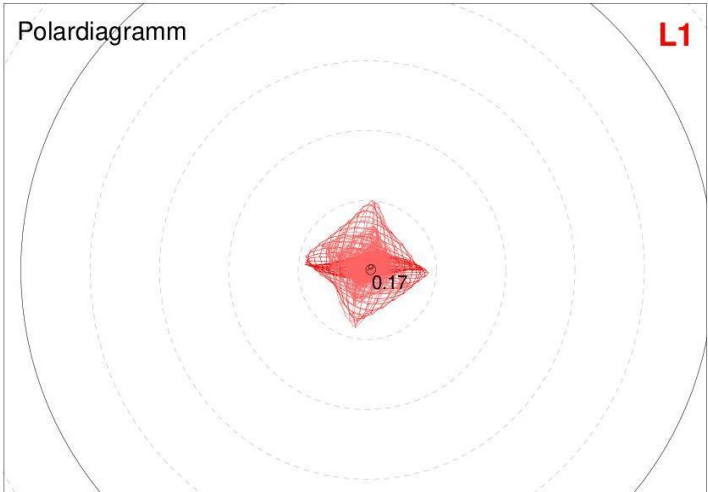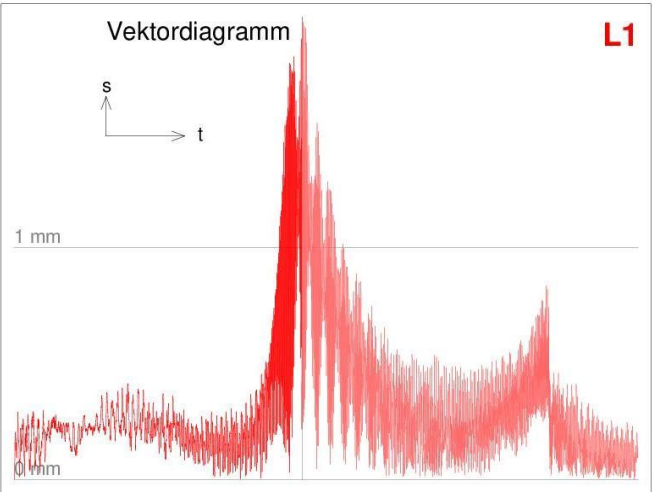

Meetrapport nr. 2020232

Plaats Haarlem

Locatie HMHC Saxenburg

Mast nr. 001

Opmerking R13



Meetrapport nr. 2020232

Plaats Haarlem

Locatie HMHC Saxenburg

Mast nr. 002

Opmerking RR_1012014A

REI-LUX Prüfbericht RR_1012014A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 12.10.2020

Messbeginn : 12:40:24

Messende : 12:40:48

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 14

Mast- / Objektname : 2

Mast- / Objekttyp : gm18

konisch : x

verzinkt : x

Lack :

Manschette : 0

Bemerkung : 2 armaturen, zie foto R14 0d

Standort

Prüfort : Haarlem

Ortsteil :

Straße : HMHC Saxenburg

Hausnr :

GPS : 52.368788 4.666537

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A

Gründung/Verankerung Code : 0

Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 9.4 mm

Laserweg (L2) : 7.4 mm

Torsion zwischen L1 / L2 : 5.47 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm

Ausschwingzeit : 0.0 sek

Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last



Laserweg zwischen L1 / L2 : 2.0 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.3 mm

Laserweg (L2) : 0.4 mm

Datum Unterschrift

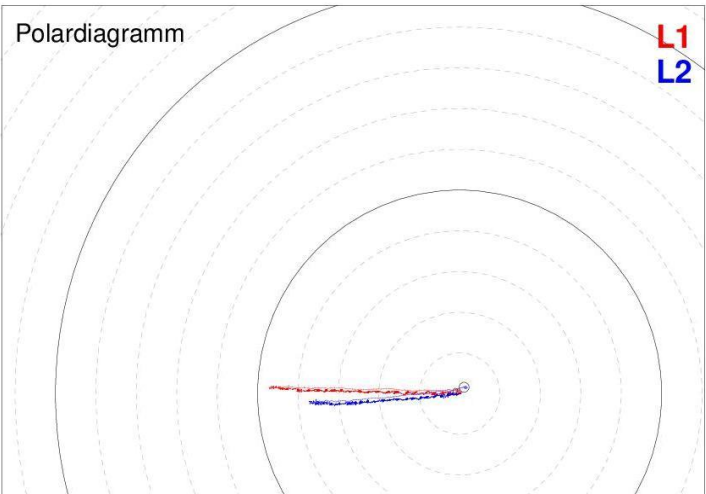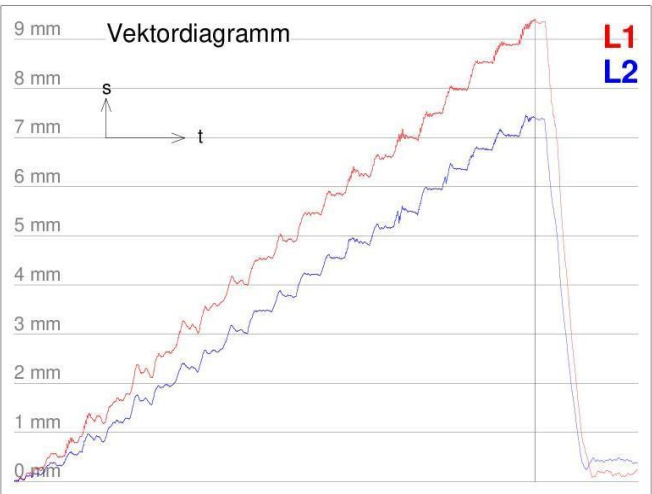

Meetrapport nr. 2020232

Plaats Haarlem

Locatie HMHC Saxenburg

Mast nr. 002

Opmerking RR_1012014B

REI-LUX Prüfbericht RR_1012014B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 12.10.2020

Messbeginn : 12:41:10

Messende : 12:44:40

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 14

Mast- / Objektname : 2

Mast- / Objekttyp : gm18

konisch : x

verzinkt : x

Lack :

Manschette : 0

Bemerkung : 2 armaturen, zie foto R14 0d

Standort

Prüfort : Haarlem

Ortsteil :

Straße : HMHC Saxenburg

Hausnr :

GPS : 52.368788 4.666537

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A

Gründung/Verankerung Code : 0

Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 2.2 mm

Laserweg (L2) : 1.7 mm

Torsion zwischen L1 / L2 : 0.50 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm

Ausschwingzeit : 0.0 sek

Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last



Laserweg zwischen L1 / L2 : 0.5 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.3 mm

Laserweg (L2) : 0.2 mm

Datum Unterschrift

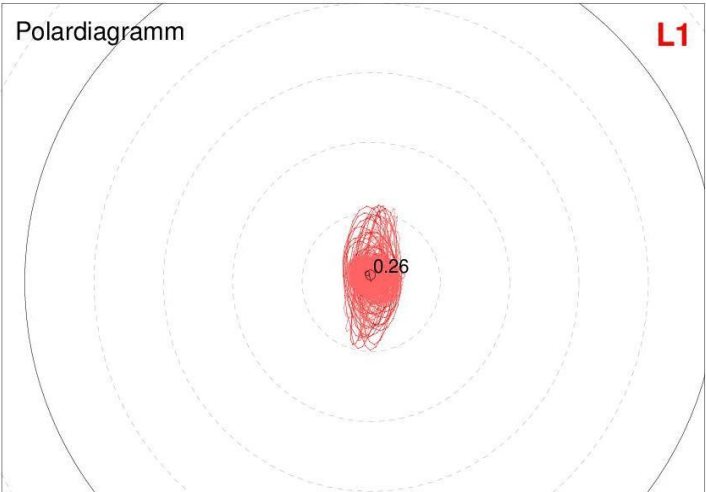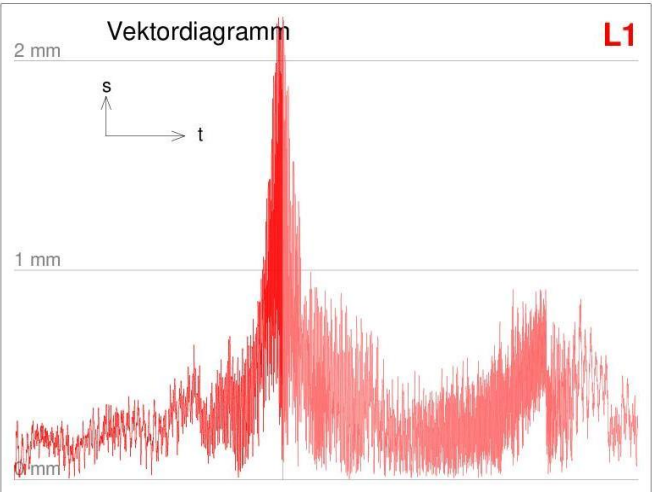

Meetrapport nr. 2020232

Plaats Haarlem

Locatie HMHC Saxenburg

Mast nr. 002

Opmerking R14



Meetrapport nr. 2020232

Plaats Haarlem

Locatie HMHC Saxenburg

Mast nr. 003

Opmerking RR_1012015A

REI-LUX Prüfbericht RR_1012015A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 12.10.2020
Messbeginn : 12:47:22
Messende : 12:47:49

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 15
Mast- / Objektname : 3
Mast- / Objekttyp : gm18
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : 2 armaturen, zie foto R15 0d
Standort
Prüfort : Haarlem
Ortsteil :
Straße : HMHC Saxenburg
Hausnr :
GPS : 52.369073 4.666522

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 9.3 mm
Laserweg (L2) : 7.6 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 6.08 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.7 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.3 mm
Laserweg (L2) : 0.2 mm

Datum Unterschrift

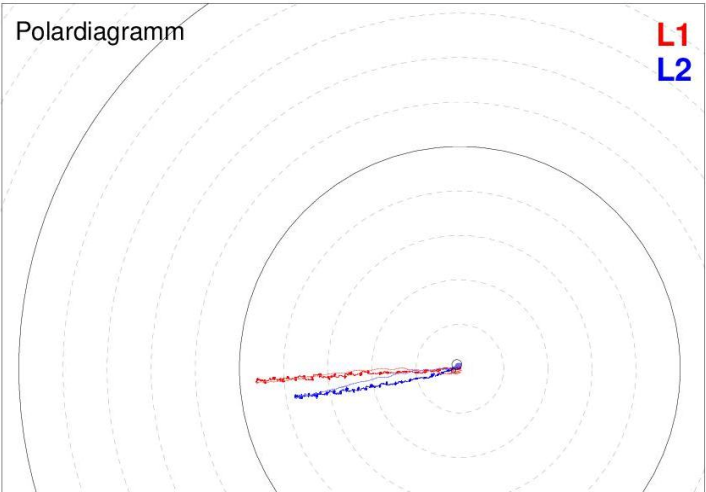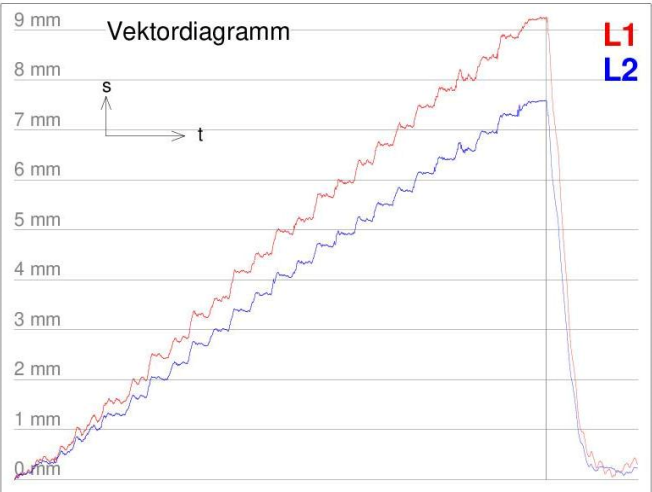

Meetrapport nr. 2020232

Plaats Haarlem

Locatie HMHC Saxenburg

Mast nr. 003

Opmerking RR_1012015B

REI-LUX Prüfbericht RR_1012015B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 12.10.2020

Messbeginn : 12:48:03

Messende : 12:51:33

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 15

Mast- / Objektname : 3

Mast- / Objekttyp : gm18

konisch : x

verzinkt : x

Lack :

Manschette : 0

Bemerkung : 2 armaturen, zie foto R15 0d

Standort

Prüfort : Haarlem

Ortsteil :

Straße : HMHC Saxenburg

Hausnr :

GPS : 52.369073 4.666522

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A

Gründung/Verankerung Code : 0

Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 2.2 mm

Laserweg (L2) : 1.6 mm

Torsion zwischen L1 / L2 : 0.72 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm

Ausschwingzeit : 0.0 sek

Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last



Laserweg zwischen L1 / L2 : 0.5 mm

Mast / Objekt am Prüfeinde ohne Last

Laserweg (L1) : 0.5 mm

Laserweg (L2) : 0.4 mm

Datum Unterschrift

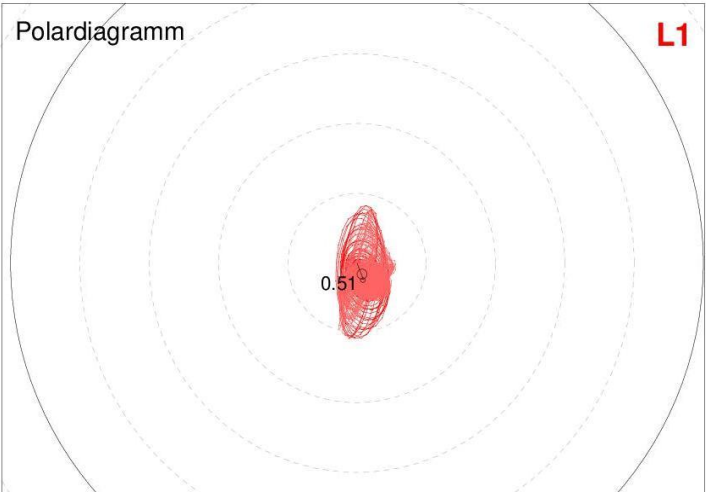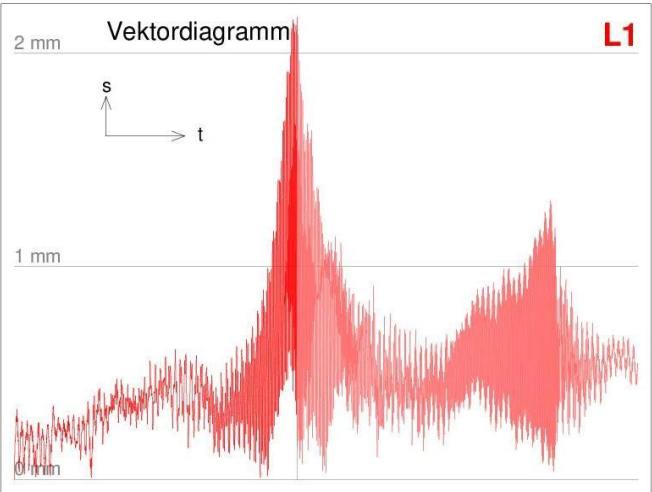

Meetrapport nr. 2020232

Plaats Haarlem

Locatie HMHC Saxenburg

Mast nr. 003

Opmerking R15



Meetrapport nr. 2020232

Plaats Haarlem

Locatie HMHC Saxenburg

Mast nr. 004

Opmerking RR_1012016A

REI-LUX Prüfbericht RR_1012016A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 12.10.2020

Messbeginn : 12:54:37

Messende : 12:55:01

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 16

Mast- / Objektname : 4

Mast- / Objekttyp : gm18

konisch : x

verzinkt : x

Lack :

Manschette : 0

Bemerkung : 2 armaturen, zie foto R16 0d

Standort

Prüfort : Haarlem

Ortsteil :

Straße : HMHC Saxenburg

Hausnr :

GPS : 52.369373 4.666527

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A

Gründung/Verankerung Code : 0

Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 8.4 mm

Laserweg (L2) : 6.5 mm

Torsion zwischen L1 / L2 : 0.86 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm

Ausschwingzeit : 0.0 sek

Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last



Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.9 mm

Mast / Objekt am Prüfe ohne Last

Laserweg (L1) : 0.1 mm

Laserweg (L2) : 0.2 mm

Datum Unterschrift

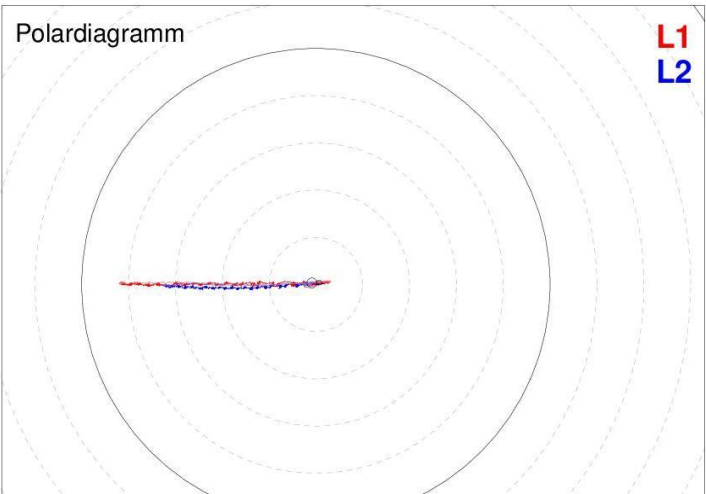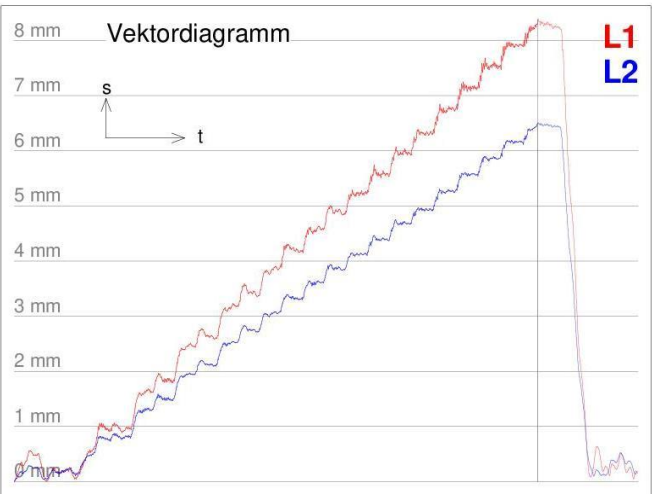

Meetrapport nr. 2020232

Plaats Haarlem

Locatie HMHC Saxenburg

Mast nr. 004

Opmerking RR_1012016B

REI-LUX Prüfbericht RR_1012016B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 12.10.2020

Messbeginn : 12:55:24

Messende : 12:58:54

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 16

Mast- / Objektname : 4

Mast- / Objekttyp : gm18

konisch : x

verzinkt : x

Lack :

Manschette : 0

Bemerkung : 2 armaturen, zie foto R16 0d

Standort

Prüfart : Haarlem

Ortsteil :

Straße : HMHC Saxenburg

Hausnr :

GPS : 52.369373 4.666527

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A

Gründung/Verankerung Code : 0

Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 1.9 mm

Laserweg (L2) : 1.2 mm

Torsion zwischen L1 / L2 : 40.49 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm

Ausschwingzeit : 0.0 sek

Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last



Laserweg zwischen L1 / L2 : 0.7 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.3 mm

Laserweg (L2) : 0.2 mm

Datum Unterschrift

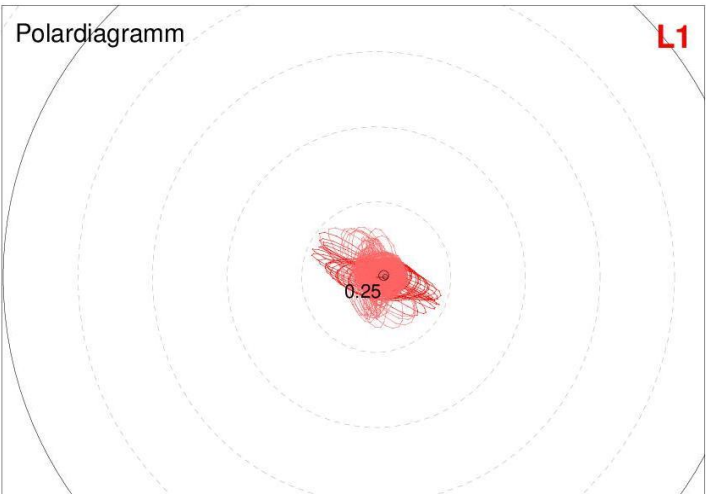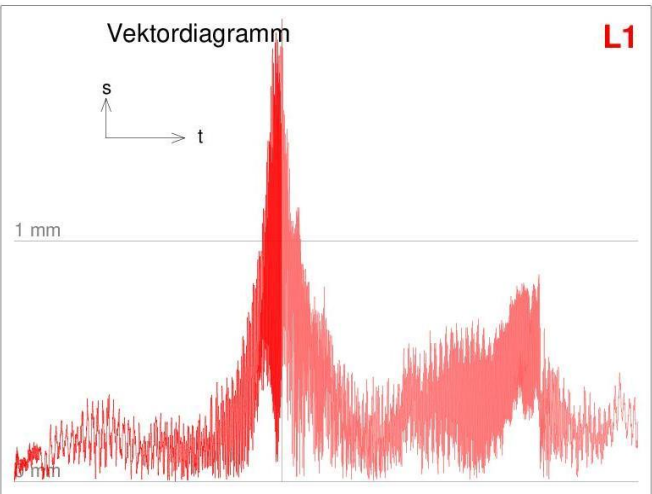

Meetrapport nr. 2020232

Plaats Haarlem

Locatie HMHC Saxenburg

Mast nr. 004

Opmerking R16



Meetrapport nr. 2020232

Plaats Haarlem

Locatie HMHC Saxenburg

Mast nr. 005

Opmerking RR_1012017A

REI-LUX Prüfbericht RR_1012017A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 12.10.2020

Messbeginn : 13:24:56

Messende : 13:25:22

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 17

Mast- / Objektname : 5

Mast- / Objekttyp : gm18

konisch : x

verzinkt : x

Lack :

Manschette : 0

Bemerkung : 2 armaturen, zie foto R17 0d

Standort

Prüfort : Haarlem

Ortsteil :

Straße : HMHC Saxenburg

Hausnr :

GPS : 52.369362 4.667402

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A

Gründung/Verankerung Code : 0

Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 11.1 mm

Laserweg (L2) : 8.6 mm

Torsion zwischen L1 / L2 : 0.10 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm

Ausschwingzeit : 0.0 sek

Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last



Laserweg zwischen L1 / L2 : 2.5 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.6 mm

Laserweg (L2) : 0.6 mm

Datum Unterschrift

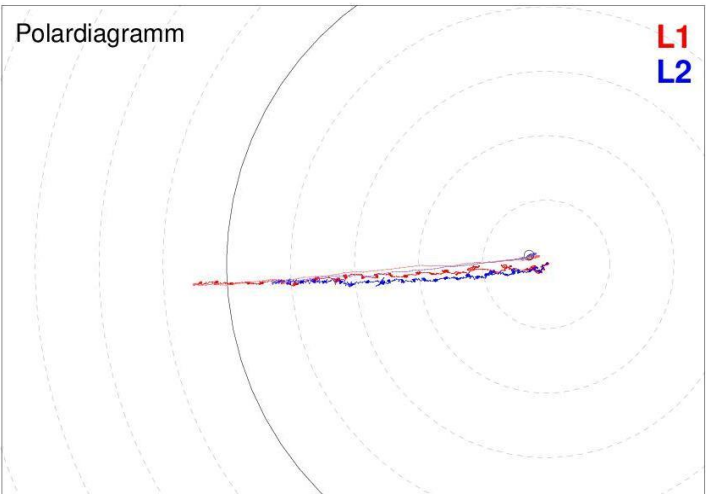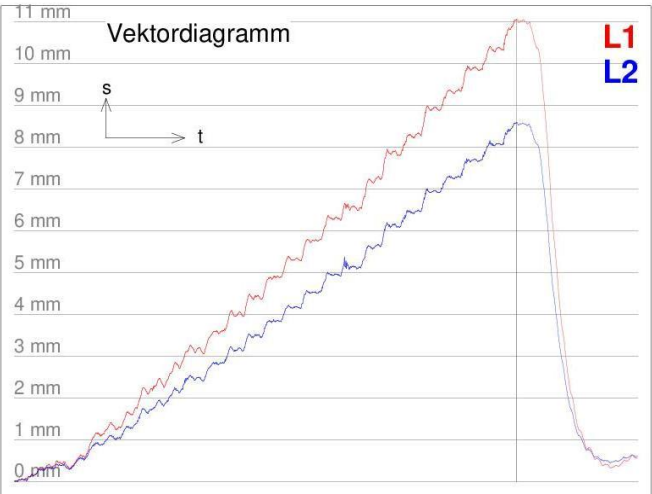

Meetrapport nr. 2020232

Plaats Haarlem

Locatie HMHC Saxenburg

Mast nr. 005

Opmerking RR_1012017B

REI-LUX Prüfbericht RR_1012017B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 12.10.2020

Messbeginn : 13:25:39

Messende : 13:29:09

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 17

Mast- / Objektname : 5

Mast- / Objekttyp : gm18

konisch : x

verzinkt : x

Lack :

Manschette : 0

Bemerkung : 2 armaturen, zie foto R17 0d

Standort

Prüfort : Haarlem

Ortsteil :

Straße : HMHC Saxenburg

Hausnr :

GPS : 52.369362 4.667402

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A

Gründung/Verankerung Code : 0

Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 1.6 mm

Laserweg (L2) : 1.2 mm

Torsion zwischen L1 / L2 : 12.64 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm

Ausschwingzeit : 0.0 sek

Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last



Laserweg zwischen L1 / L2 : 0.4 mm

Mast / Objekt am Prüfeinde ohne Last

Laserweg (L1) : 0.5 mm

Laserweg (L2) : 0.9 mm

Datum Unterschrift

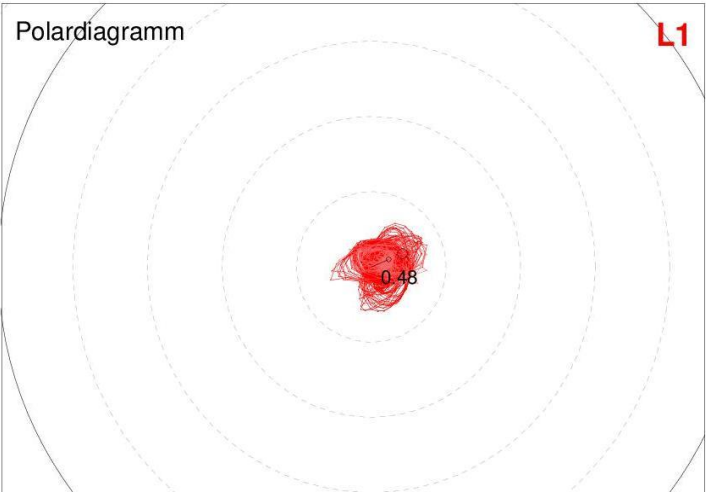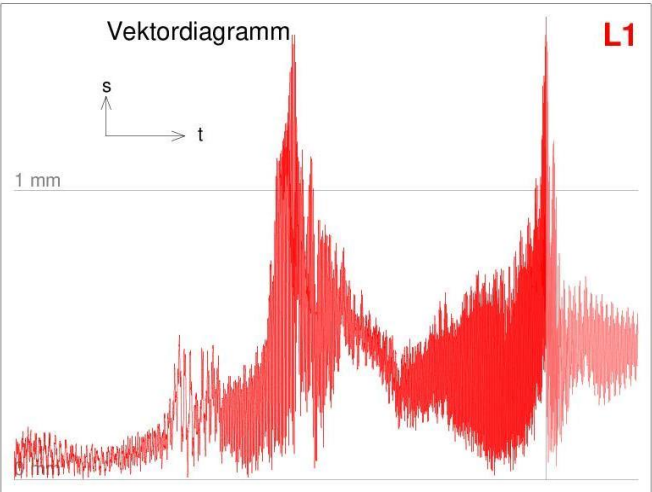

Meetrapport nr. 2020232

Plaats Haarlem

Locatie HMHC Saxenburg

Mast nr. 005

Opmerking R17



Meetrapport nr. 2020232
Plaats Haarlem
Locatie HMHC Saxenburg
Mast nr. 006
Opmerking RR_1012018A

REI-LUX Prüfbericht RR_1012018A.rxm Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll
Messtag : 12.10.2020
Messbeginn : 13:32:36
Messende : 13:32:58

Mast / Objekt
Mast- / Objektzähler : 18
Mast- / Objektname : 6
Mast- / Objekttyp : gm18
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : 2 armaturen, zie foto R18 0d

Standort
Prüfort : Haarlem
Ortsteil :
Straße : HMHC Saxenburg
Hausnr :
GPS : 52.369065 4.667397

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15



Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last
Laserweg (L1) : 9.3 mm
Laserweg (L2) : 7.7 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 2.18 Grad

Pulsbelastung
Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last
Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.6 mm

Mast / Objekt am Prüfe ohne Last
Laserweg (L1) : 0.2 mm
Laserweg (L2) : 0.3 mm

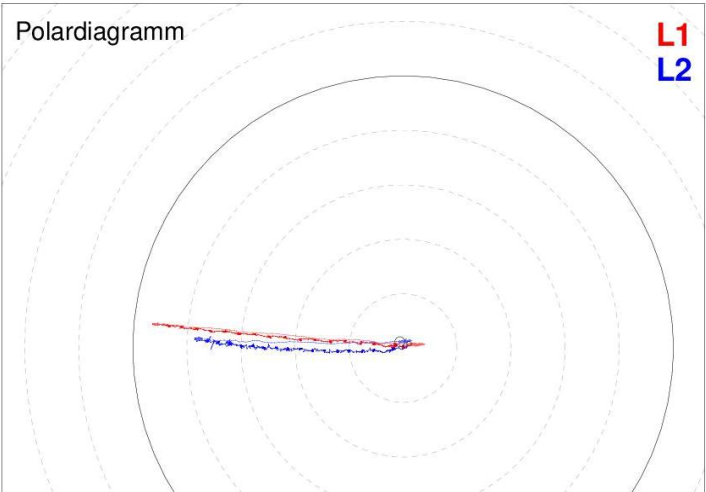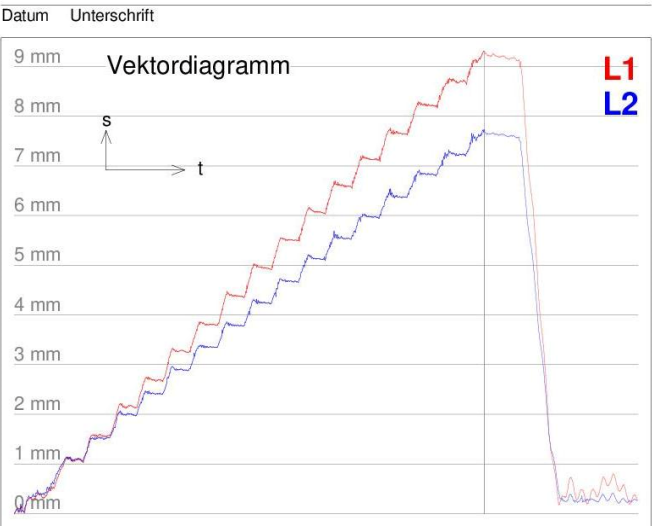

Meetrapport nr. 2020232

Plaats Haarlem

Locatie HMHC Saxenburg

Mast nr. 006

Opmerking RR_1012018B

REI-LUX Prüfbericht RR_1012018B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 12.10.2020

Messbeginn : 13:33:16

Messende : 13:36:48

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 18

Mast- / Objektname : 6

Mast- / Objekttyp : gm18

konisch : x

verzinkt : x

Lack :

Manschette : 0

Bemerkung : 2 armaturen, zie foto R18 0d

Standort

Prüfort : Haarlem

Ortsteil :

Straße : HMHC Saxenburg

Hausnr :

GPS : 52.369065 4.667397

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A

Gründung/Verankerung Code : 0

Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 2.2 mm

Laserweg (L2) : 1.8 mm

Torsion zwischen L1 / L2 : 3.59 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm

Ausschwingzeit : 0.0 sek

Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last



Laserweg zwischen L1 / L2 : 0.3 mm

Mast / Objekt am Prüfeinde ohne Last

Laserweg (L1) : 0.5 mm

Laserweg (L2) : 0.4 mm

Datum Unterschrift

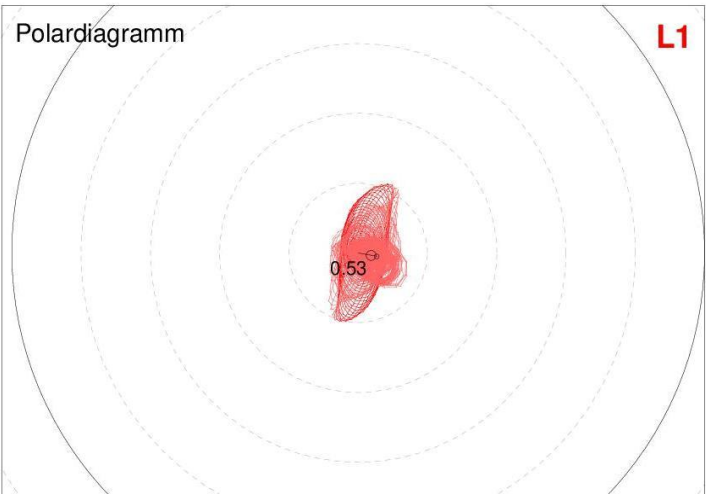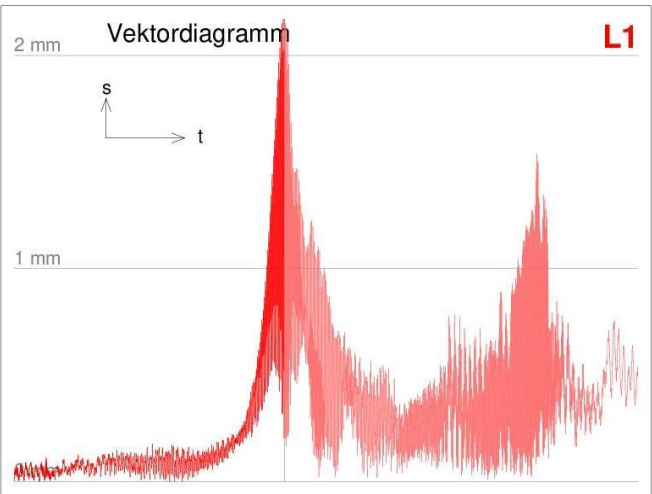

Meetrapport nr. 2020232

Plaats Haarlem

Locatie HMHC Saxenburg

Mast nr. 006

Opmerking R18



Meetrapport nr. 2020232

Plaats Haarlem

Locatie HMHC Saxenburg

Mast nr. 007

Opmerking RR_1012019A

REI-LUX Prüfbericht RR_1012019A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 12.10.2020

Messbeginn : 13:39:50

Messende : 13:40:20

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 19

Mast- / Objektname : 7

Mast- / Objekttyp : gm18

konisch : x

verzinkt : x

Lack :

Manschette : 0

Bemerkung : 2 armaturen, zie foto R19 0d

Standort

Prüfort : Haarlem

Ortsteil :

Straße : HMHC Saxenburg

Hausnr :

GPS : 52.368785 4.667390

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A

Gründung/Verankerung Code : 0

Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 8.9 mm

Laserweg (L2) : 7.4 mm

Torsion zwischen L1 / L2 : 8.30 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm

Ausschwingzeit : 0.0 sek

Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last



Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.4 mm

Mast / Objekt am Prüfeinde ohne Last

Laserweg (L1) : 0.2 mm

Laserweg (L2) : 0.2 mm

Datum Unterschrift

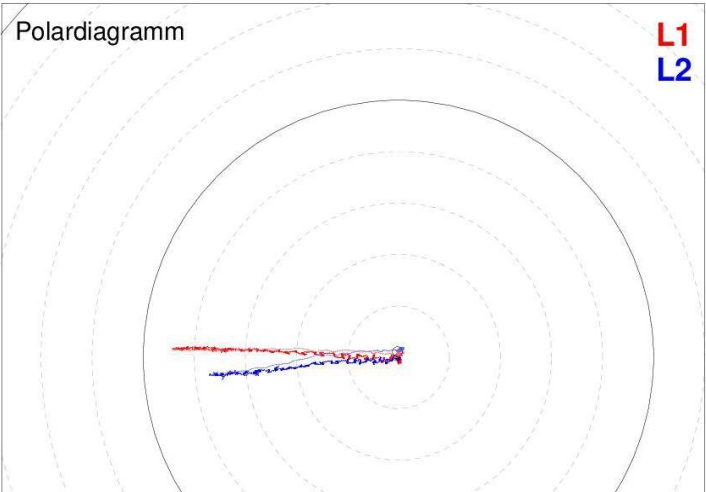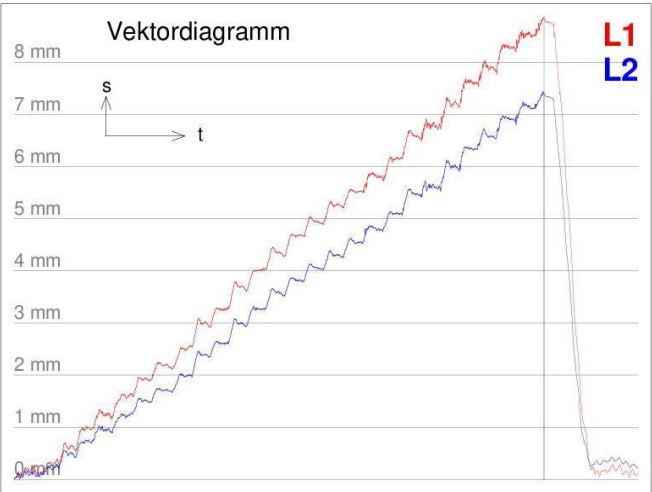

Meetrapport nr. 2020232

Plaats Haarlem

Locatie HMHC Saxenburg

Mast nr. 007

Opmerking RR_1012019B

REI-LUX Prüfbericht RR_1012019B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 12.10.2020

Messbeginn : 13:40:37

Messende : 13:44:07

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 19

Mast- / Objektname : 7

Mast- / Objekttyp : gm18

konisch : x

verzinkt : x

Lack :

Manschette : 0

Bemerkung : 2 armaturen, zie foto R19 0d

Standort

Prüfort : Haarlem

Ortsteil :

Straße : HMHC Saxenburg

Hausnr :

GPS : 52.368785 4.667390

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A

Gründung/Verankerung Code : 0

Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 2.3 mm

Laserweg (L2) : 1.8 mm

Torsion zwischen L1 / L2 : 5.53 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm

Ausschwingzeit : 0.0 sek

Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last



Laserweg zwischen L1 / L2 : 0.5 mm

Mast / Objekt am Prüfeinde ohne Last

Laserweg (L1) : 0.3 mm

Laserweg (L2) : 0.2 mm

Datum Unterschrift

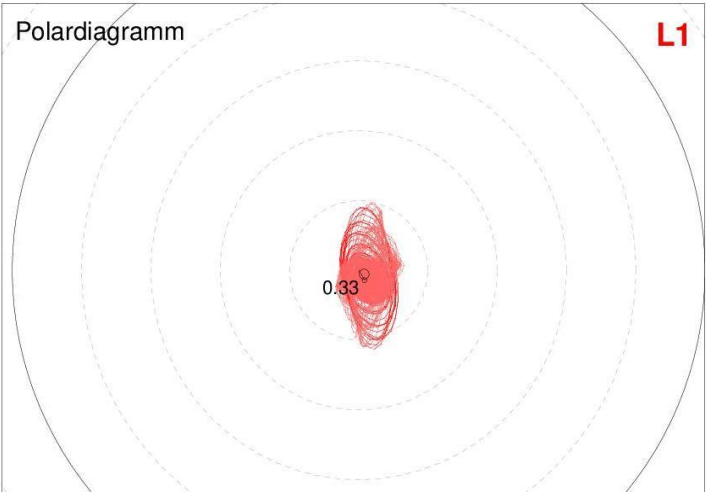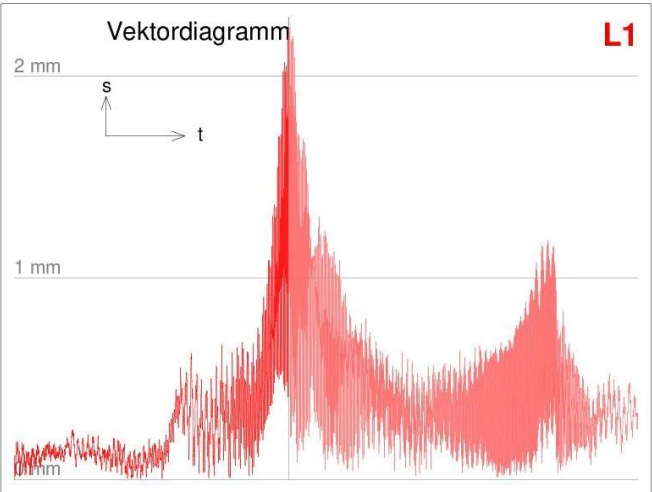

Meetrapport nr. 2020232

Plaats Haarlem

Locatie HMHC Saxenburg

Mast nr. 007

Opmerking R19



Meetrapport nr. 2020232

Plaats Haarlem

Locatie HMHC Saxenburg

Mast nr. 008

Opmerking RR_1012020A

REI-LUX Prüfbericht RR_1012020A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 12.10.2020

Messbeginn : 13:47:40

Messende : 13:48:08

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 20

Mast- / Objektname : 8

Mast- / Objekttyp : gm18

konisch : x

verzinkt : x

Lack :

Manschette : 0

Bemerkung : 2 armaturen, zie foto R20 0d

Standort

Prüfart : Haarlem

Ortsteil :

Straße : HMHC Saxenburg

Hausnr :

GPS : 52.368473 4.667400

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A

Gründung/Verankerung Code : 0

Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 9.2 mm

Laserweg (L2) : 7.1 mm

Torsion zwischen L1 / L2 : 1.97 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm

Ausschwingzeit : 0.0 sek

Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last



Laserweg zwischen L1 / L2 : 2.1 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.3 mm

Laserweg (L2) : 0.4 mm

Datum Unterschrift

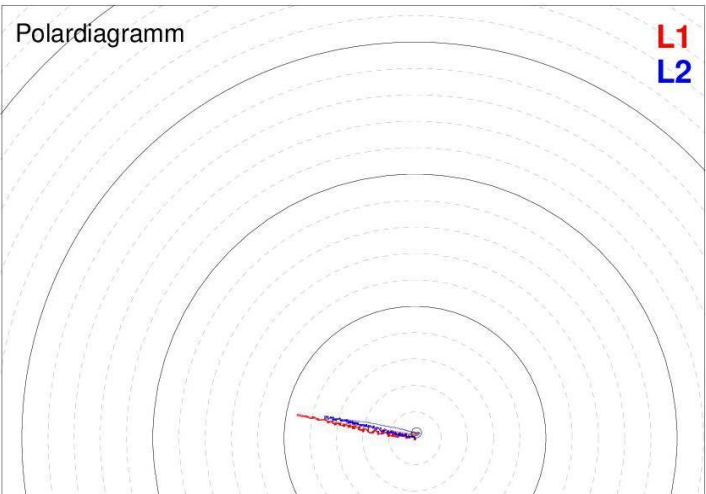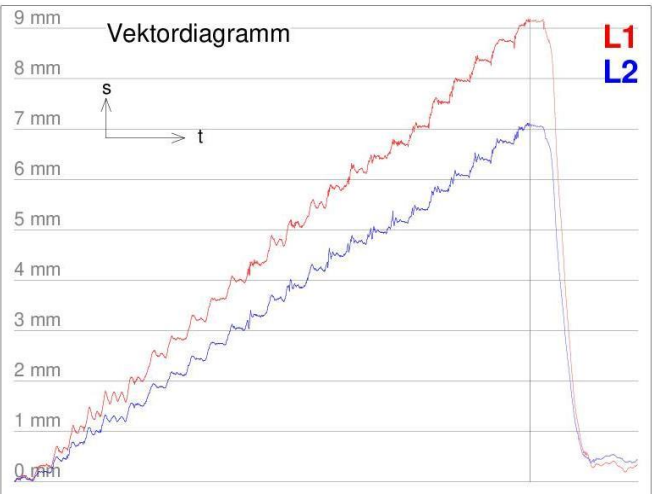

Meetrapport nr. 2020232

Plaats Haarlem

Locatie HMHC Saxenburg

Mast nr. 008

Opmerking RR_1012020B

REI-LUX Prüfbericht RR_1012020B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 12.10.2020

Messbeginn : 13:48:26

Messende : 13:51:57

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 20

Mast- / Objektname : 8

Mast- / Objekttyp : gm18

konisch : x

verzinkt : x

Lack :

Manschette : 0

Bemerkung : 2 armaturen, zie foto R20 0d

Standort

Prüf-ort : Haarlem

Ortsteil :

Straße : HMHC Saxenburg

Hausnr :

GPS : 52.368473 4.667400

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A

Gründung/Verankerung Code : 0

Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 1.9 mm

Laserweg (L2) : 1.3 mm

Torsion zwischen L1 / L2 : 129.30 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm

Ausschwingzeit : 0.0 sek

Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last



Laserweg zwischen L1 / L2 : 0.6 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.2 mm

Laserweg (L2) : 0.2 mm

Datum Unterschrift

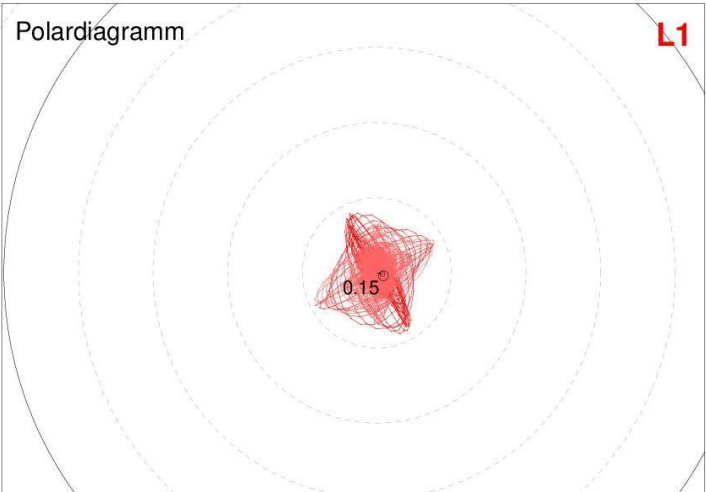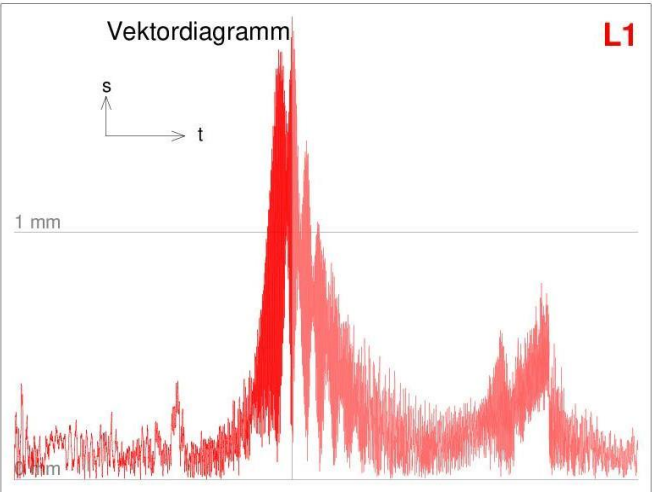

Meetrapport nr. 2020232

Plaats Haarlem

Locatie HMHC Saxenburg

Mast nr. 008

Opmerking R20



Meetrapport nr. 2020232

Plaats Haarlem

Locatie HMHC Saxenburg

Mast nr. 009

Opmerking RR_1012022A

REI-LUX Prüfbericht RR_1012022A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 12.10.2020

Messbeginn : 14:14:11

Messende : 14:14:33

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 22

Mast- / Objektname : 9

Mast- / Objekttyp : gm15

konisch : x

verzinkt : x

Lack :

Manschette : 0

Bemerkung : 2 armaturen, zie foto R22 octo 2d

Standort

Prüfort : Haarlem

Ortsteil :

Straße : HMHC Saxenburg

Hausnr :

GPS : 52.369392 4.667425

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A

Gründung/Verankerung Code : 0

Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 18.7 mm

Laserweg (L2) : 8.9 mm

Torsion zwischen L1 / L2 : 11.47 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm

Ausschwingzeit : 0.0 sek

Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last



Laserweg zwischen L1 / L2 : 9.9 mm

Mast / Objekt am Prüfeinde ohne Last

Laserweg (L1) : 0.6 mm

Laserweg (L2) : 0.8 mm

Datum Unterschrift

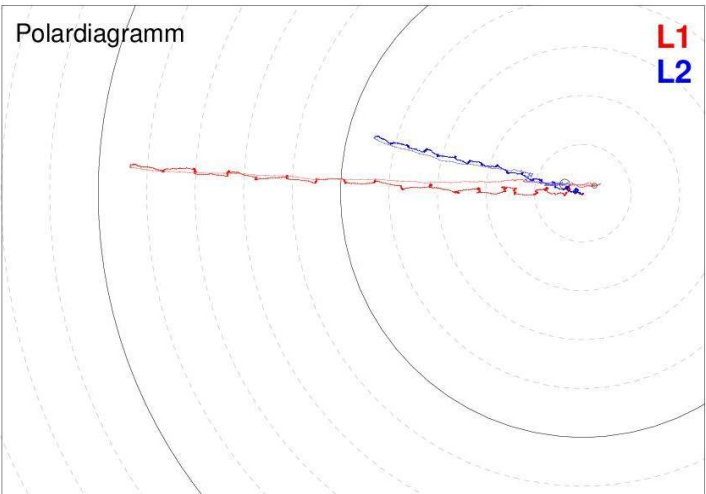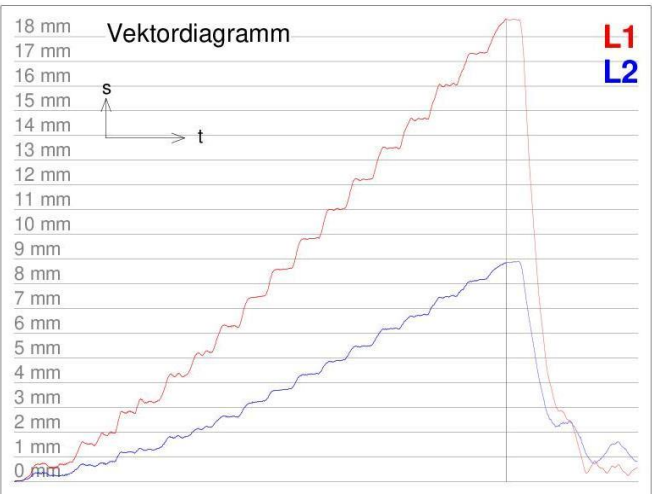

Meetrapport nr. 2020232

Plaats Haarlem

Locatie HMHC Saxenburg

Mast nr. 009

Opmerking RR_1012022B

REI-LUX Prüfbericht RR_1012022B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 12.10.2020
Messbeginn : 14:14:49
Messende : 14:18:33

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 22
Mast- / Objektname : 9
Mast- / Objekttyp : gm15

Standort

Prüf-ort : Haarlem
Ortsteil :
Straße : HMHC Saxenburg
Hausnr :
GPS : 52.369392 4.667425

konisch : x
verzinkt : x

Lack :

Manschette : 0

Bemerkung : 2 armaturen, zie foto R22 octo 2d

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 3.2 mm
Laserweg (L2) : 1.8 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 10.53 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.4 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.5 mm
Laserweg (L2) : 0.5 mm

Datum Unterschrift

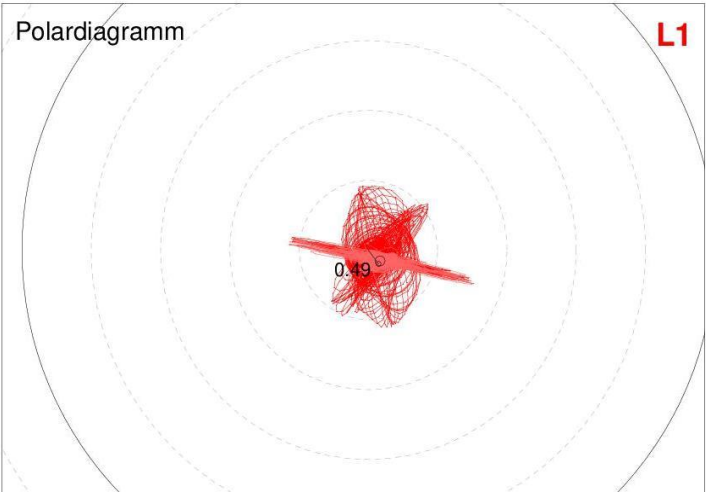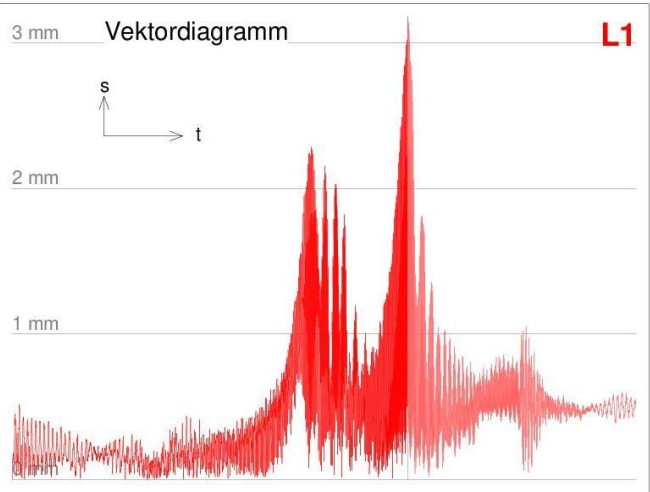

Meetrapport nr. 2020232

Plaats Haarlem

Locatie HMHC Saxenburg

Mast nr. 009

Opmerking R22



Meetrapport nr. 2020232

Plaats Haarlem

Locatie HMHC Saxenburg

Mast nr. 010

Opmerking RR_1012023A

REI-LUX Prüfbericht RR_1012023A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 12.10.2020

Messbeginn : 14:21:45

Messende : 14:22:13

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 23

Mast- / Objektname : 10

Mast- / Objekttyp : gm15

konisch : x

verzinkt : x

Lack :

Manschette : 0

Bemerkung : 2 armaturen, zie foto R23 octo 2d

Standort

Prüfort : Haarlem

Ortsteil :

Straße : HMHC Saxenburg

Hausnr :

GPS : 52.369402 4.666967

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A

Gründung/Verankerung Code : 0

Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 12.8 mm

Laserweg (L2) : 7.9 mm

Torsion zwischen L1 / L2 : 1.44 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm

Ausschwingzeit : 0.0 sek

Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last



Laserweg zwischen L1 / L2 : 4.9 mm

Mast / Objekt am Prüfeinde ohne Last

Laserweg (L1) : 0.2 mm

Laserweg (L2) : 0.3 mm

Datum Unterschrift

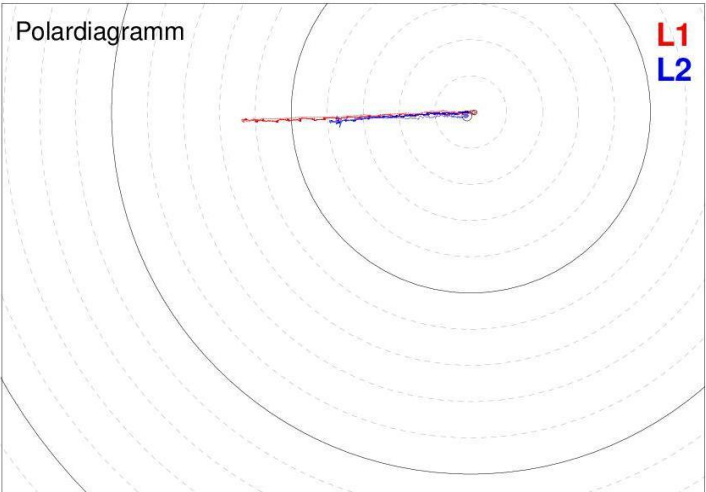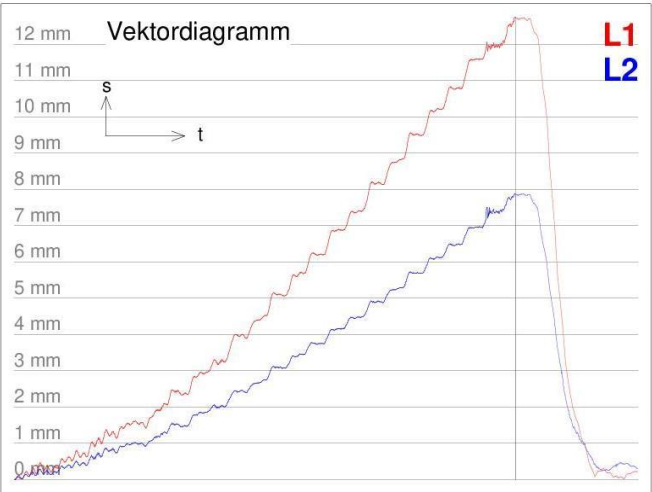

Meetrapport nr. 2020232

Plaats Haarlem

Locatie HMHC Saxenburg

Mast nr. 010

Opmerking RR_1012023B

REI-LUX Prüfbericht RR_1012023B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 12.10.2020

Messbeginn : 14:22:27

Messende : 14:25:57

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 23

Mast- / Objektname : 10

Mast- / Objekttyp : gm15

konisch : x

verzinkt : x

Lack :

Manschette : 0

Bemerkung : 2 armaturen, zie foto R23 octo 2d

Standort

Prüfort : Haarlem

Ortsteil :

Straße : HMHC Saxenburg

Hausnr :

GPS : 52.369402 4.666967

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A

Gründung/Verankerung Code : 0

Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 3.3 mm

Laserweg (L2) : 1.8 mm

Torsion zwischen L1 / L2 : 5.23 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm

Ausschwingzeit : 0.0 sek

Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last



Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.6 mm

Mast / Objekt am Prüfeinde ohne Last

Laserweg (L1) : 0.8 mm

Laserweg (L2) : 0.5 mm

Datum Unterschrift

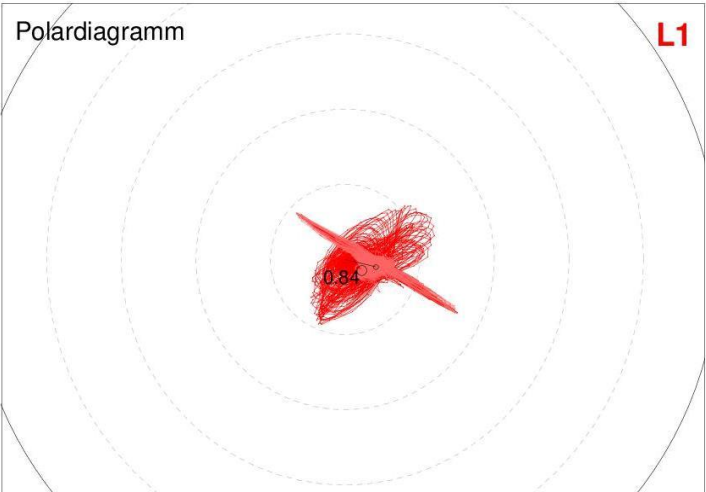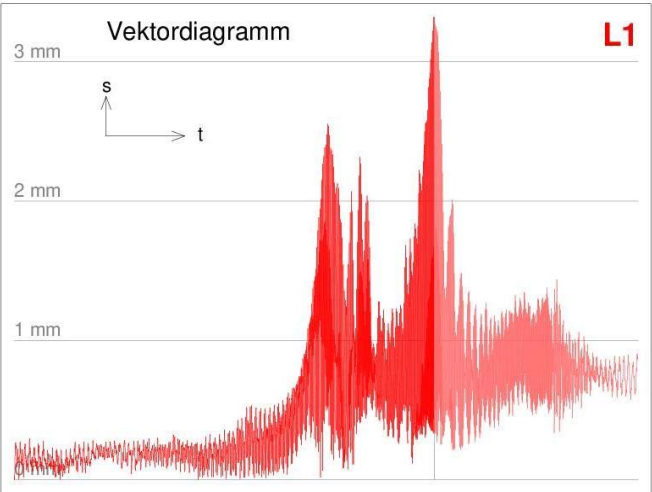

Meetrapport nr. 2020232

Plaats Haarlem

Locatie HMHC Saxenburg

Mast nr. 010

Opmerking R23



Meetrapport nr. 2020232

Plaats Haarlem

Locatie HMHC Saxenburg

Mast nr. 011

Opmerking RR_1012024A

REI-LUX Prüfbericht RR_1012024A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 12.10.2020

Messbeginn : 14:29:09

Messende : 14:29:32

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 24

Mast- / Objektname : 11

Mast- / Objekttyp : gm15

konisch : x

verzinkt : x

Lack :

Manschette : 0

Bemerkung : 2 armaturen, zie foto R24 octo 2d

Standort

Prüfort : Haarlem

Ortsteil :

Straße : HMHC Saxenburg

Hausnr :

GPS : 52.369375 4.666492

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A

Gründung/Verankerung Code : 0

Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 13.5 mm

Laserweg (L2) : 8.1 mm

Torsion zwischen L1 / L2 : 5.15 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm

Ausschwingzeit : 0.0 sek

Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last



Laserweg zwischen L1 / L2 : 5.5 mm

Mast / Objekt am Prüfeinde ohne Last

Laserweg (L1) : 0.4 mm

Laserweg (L2) : 0.7 mm

Datum Unterschrift

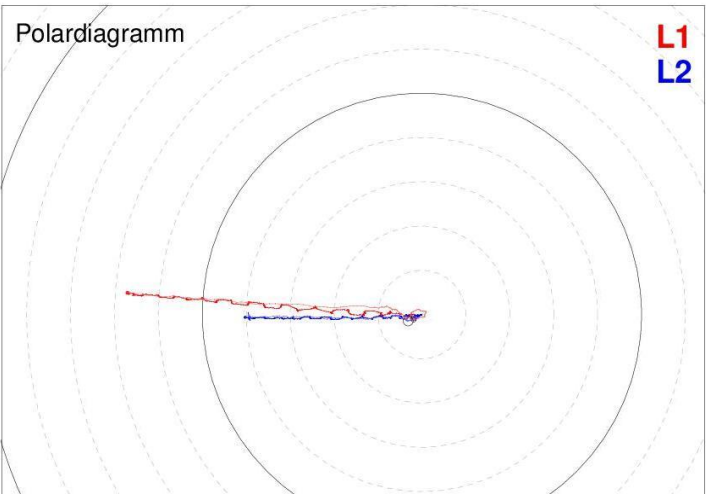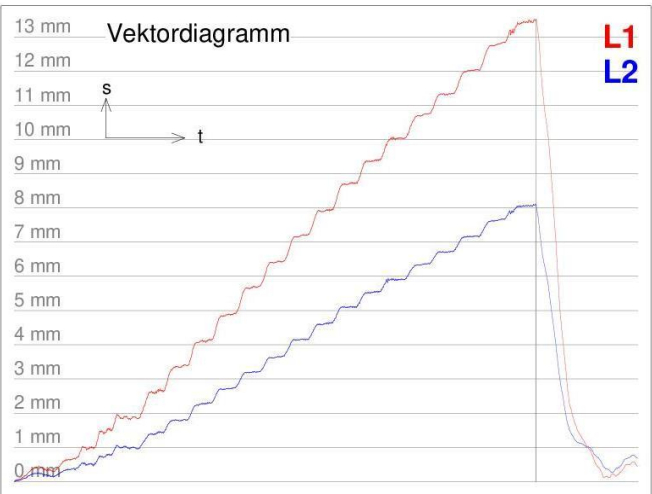

Meetrapport nr. 2020232

Plaats Haarlem

Locatie HMHC Saxenburg

Mast nr. 011

Opmerking RR_1012024B

REI-LUX Prüfbericht RR_1012024B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 12.10.2020

Messbeginn : 14:29:48

Messende : 14:33:20

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 24

Mast- / Objektname : 11

Mast- / Objekttyp : gm15

konisch : x

verzinkt : x

Lack :

Manschette : 0

Bemerkung : 2 armaturen, zie foto R24 octo 2d

Standort

Prüfart : Haarlem

Ortsteil :

Straße : HMHC Saxenburg

Hausnr :

GPS : 52.369375 4.666492

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A

Gründung/Verankerung Code : 0

Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 2.5 mm

Laserweg (L2) : 1.5 mm

Torsion zwischen L1 / L2 : 103.00 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm

Ausschwingzeit : 0.0 sek

Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last



Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.0 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.5 mm

Laserweg (L2) : 0.3 mm

Datum Unterschrift

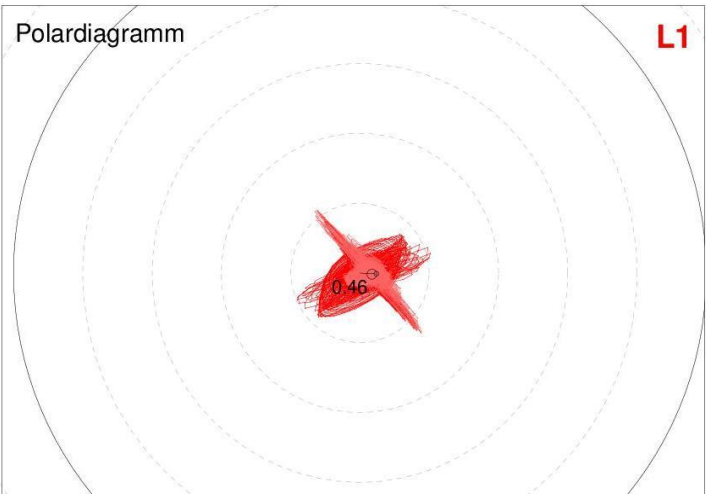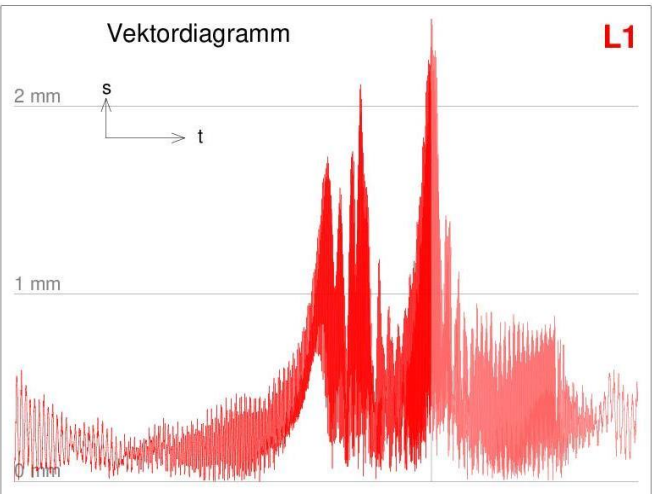


Meetrapport nr. 2020232

Plaats Haarlem

Locatie HMHC Saxenburg

Mast nr. 011

Opmerking R24

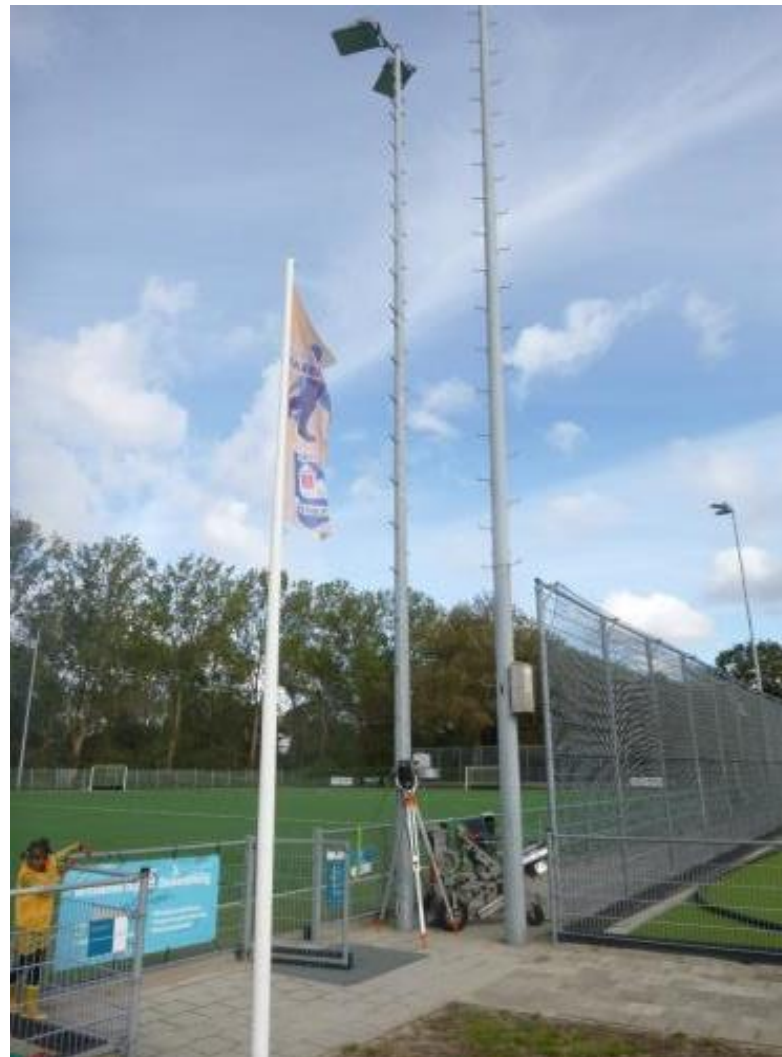

Meetrapport nr. 2020232

Plaats Haarlem

Locatie HMHC Saxenburg

Mast nr. 012

Opmerking RR_1012025A

REI-LUX Prüfbericht RR_1012025A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 12.10.2020
Messbeginn : 14:36:21
Messende : 14:36:46

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 25
Mast- / Objektname : 12
Mast- / Objekttyp : gm15

Standort

Prüf-ort : Haarlem
Ortsteil :
Straße : HMHC Saxenburg
Hausnr :
GPS : 52.369378 4.666032

konisch : x
verzinkt : x

Lack :

Manschette : 0

Bemerkung : 2 armaturen, zie foto R25 octo 2d

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 13.8 mm
Laserweg (L2) : 8.9 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 3.22 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 4.9 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.1 mm
Laserweg (L2) : 0.4 mm

Datum Unterschrift

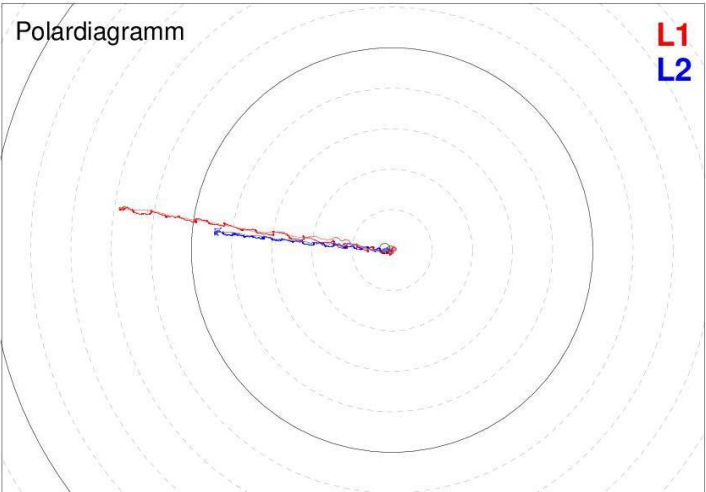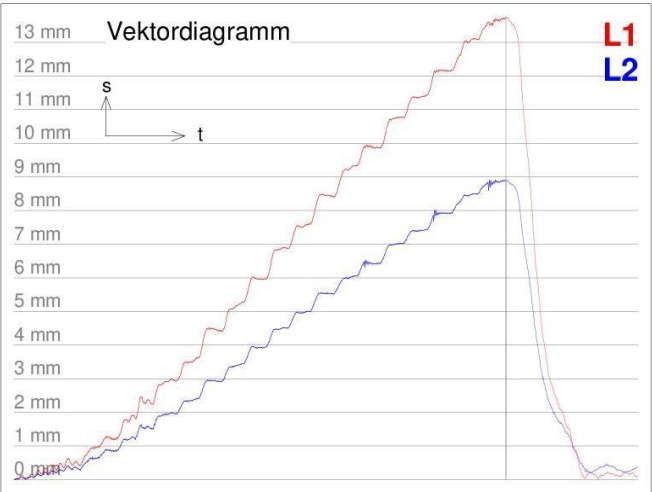

Meetrapport nr. 2020232

Plaats Haarlem

Locatie HMHC Saxenburg

Mast nr. 012

Opmerking RR_1012025B

REI-LUX Prüfbericht RR_1012025B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 12.10.2020
Messbeginn : 14:37:03
Messende : 14:41:13

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 25
Mast- / Objektname : 12
Mast- / Objekttyp : gm15

Standort

Prüf-ort : Haarlem
Ortsteil :
Straße : HMHC Saxenburg
Hausnr :
GPS : 52.369378 4.666032

verzinkt : x
Lack :

Manschette : 0

Bemerkung : 2 armaturen, zie foto R25 octo 2d

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 3.3 mm
Laserweg (L2) : 1.8 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 6.80 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.5 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.4 mm
Laserweg (L2) : 0.4 mm

Datum Unterschrift

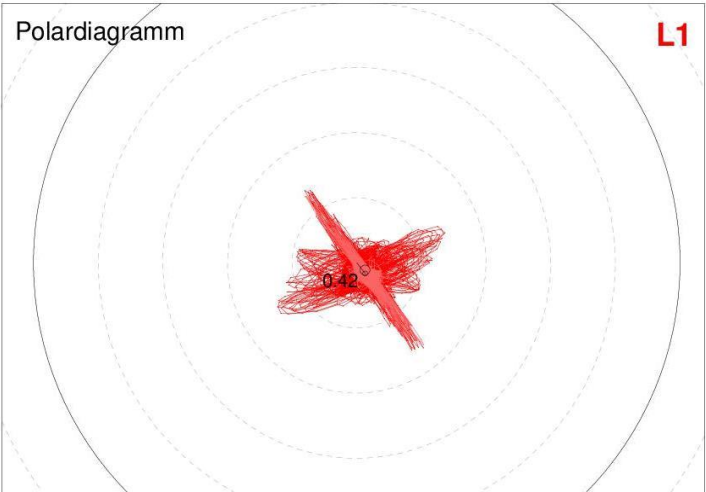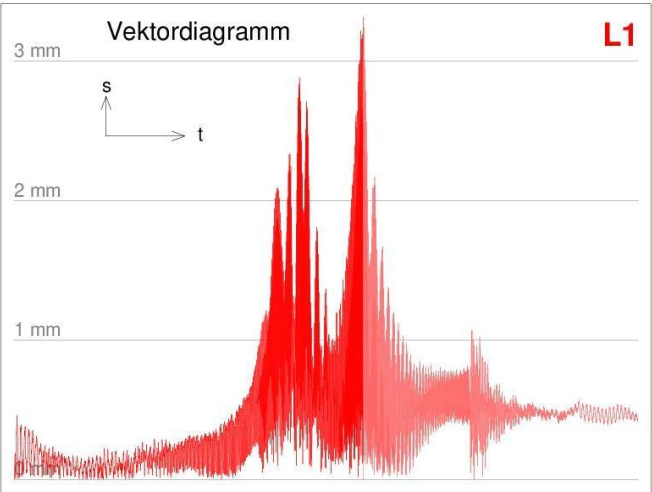

Meetrapport nr. 2020232

Plaats Haarlem

Locatie HMHC Saxenburg

Mast nr. 012

Opmerking R25



Meetrapport nr. 2020232

Plaats Haarlem

Locatie HMHC Saxenburg

Mast nr. 013

Opmerking RR_1012026A

REI-LUX Prüfbericht RR_1012026A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 12.10.2020

Messbeginn : 14:52:47

Messende : 14:52:48

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 26

Mast- / Objektname : 13

Mast- / Objekttyp : gm15

konisch : x

verzinkt : x

Lack :

Manschette : 0

Bemerkung : 2 armaturen, zie foto R26 octo 2d

Standort

Prüfart : Haarlem

Ortsteil :

Straße : HMHC Saxenburg

Hausnr :

GPS : 52.369928 4.666007

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A

Gründung/Verankerung Code : 0

Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 3.6 mm

Laserweg (L2) : 2.9 mm

Torsion zwischen L1 / L2 : 15.75 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm

Ausschwingzeit : 0.0 sek

Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last



Laserweg zwischen L1 / L2 : 0.7 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.4 mm

Laserweg (L2) : 0.1 mm

Datum Unterschrift

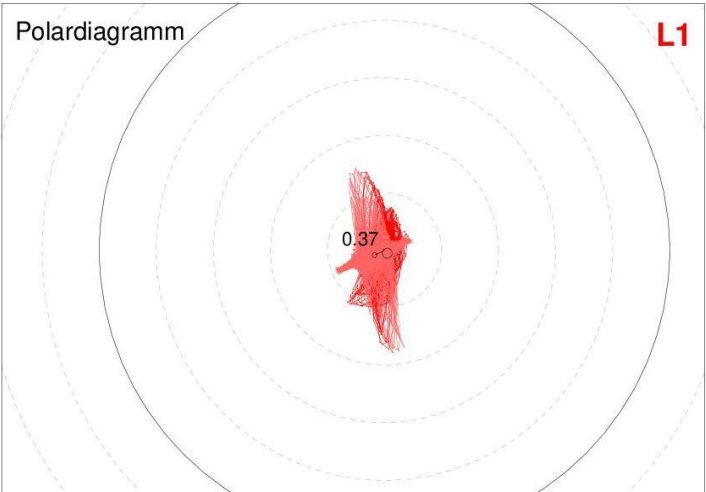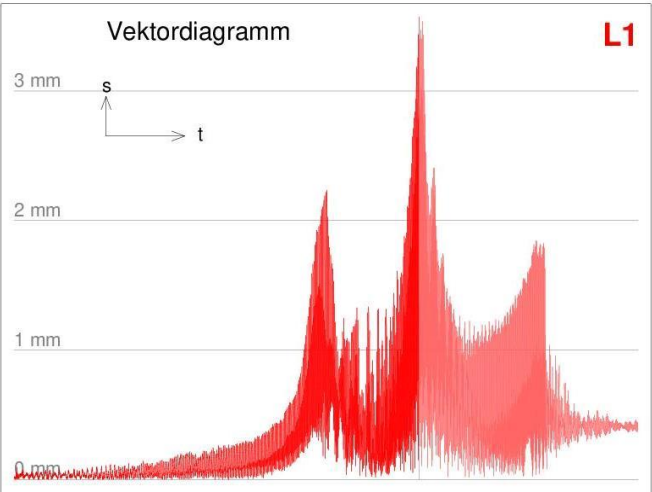

Meetrapport nr. 2020232

Plaats Haarlem

Locatie HMHC Saxenburg

Mast nr. 013

Opmerking R26



Meetrapport nr. 2020232

Plaats Haarlem

Locatie HMHC Saxenburg

Mast nr. 014

Opmerking RR_1012027A

REI-LUX Prüfbericht RR_1012027A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 12.10.2020

Messbeginn : 15:01:55

Messende : 15:01:56

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 27

Mast- / Objektname : 14

Mast- / Objekttyp : gm15

konisch : x

verzinkt : x

Lack :

Manschette : 0

Bemerkung : 2 armaturen, zie foto R27 octo 2d

Standort

Prüf-ort : Haarlem

Ortsteil :

Straße : HMHC Saxenburg

Hausnr :

GPS : 52.369903 4.666487

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A

Gründung/Verankerung Code : 0

Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 7.1 mm

Laserweg (L2) : 3.8 mm

Torsion zwischen L1 / L2 : 7.84 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm

Ausschwingzeit : 0.0 sek

Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last



Laserweg zwischen L1 / L2 : 3.3 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.3 mm

Laserweg (L2) : 0.2 mm

Datum Unterschrift

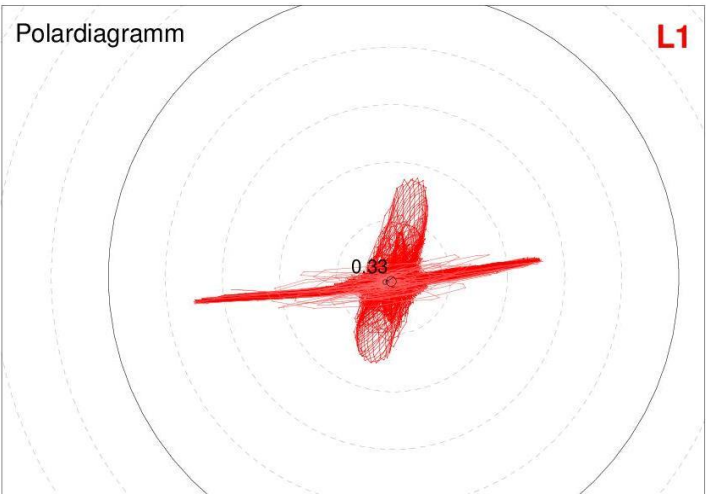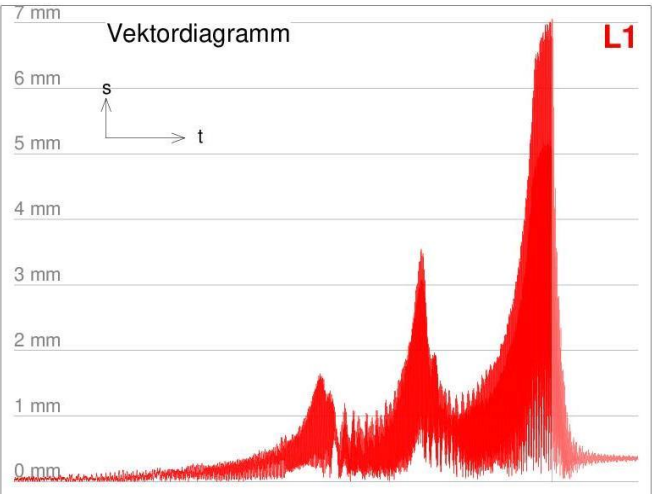

Meetrapport nr. 2020232

Plaats Haarlem

Locatie HMHC Saxenburg

Mast nr. 014

Opmerking R27



Meetrapport nr. 2020232

Plaats Haarlem

Locatie HMHC Saxenburg

Mast nr. 015

Opmerking RR_1012028A

REI-LUX Prüfbericht RR_1012028A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 12.10.2020

Messbeginn : 15:10:35

Messende : 15:10:36

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 28

Mast- / Objektname : 15

Mast- / Objekttyp : gm15

konisch : x

verzinkt : x

Lack :

Manschette : 0

Bemerkung : 2 armaturen, zie foto R28 octo 2d

Standort

Prüfort : Haarlem

Ortsteil :

Straße : HMHC Saxenburg

Hausnr :

GPS : 52.369927 4.666947

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A

Gründung/Verankerung Code : 0

Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 2.6 mm

Laserweg (L2) : 2.3 mm

Torsion zwischen L1 / L2 : 3.75 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm

Ausschwingzeit : 0.0 sek

Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last



Laserweg zwischen L1 / L2 : 0.3 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.1 mm

Laserweg (L2) : 0.2 mm

Datum Unterschrift

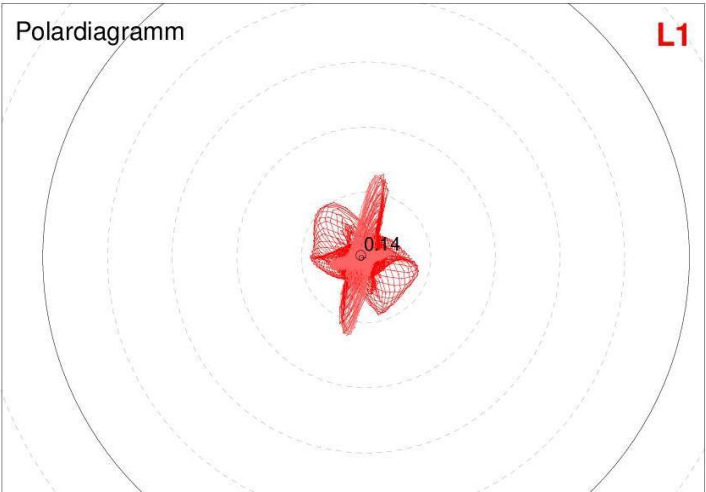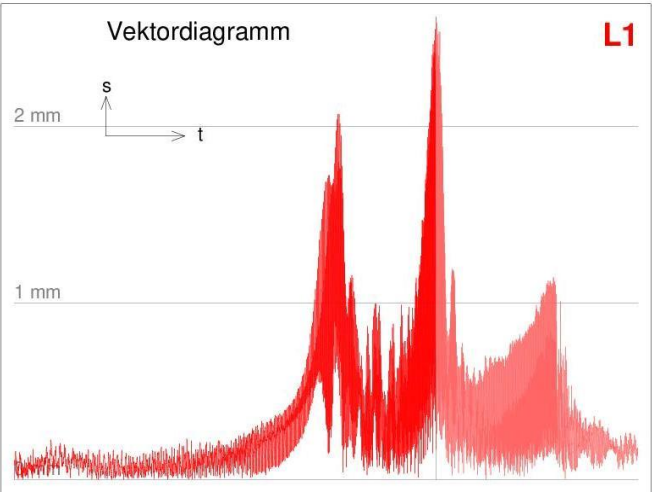

Meetrapport nr. 2020232

Plaats Haarlem

Locatie HMHC Saxenburg

Mast nr. 015

Opmerking R28



Meetrapport nr. 2020232

Plaats Haarlem

Locatie HMHC Saxenburg

Mast nr. 016

Opmerking RR_1012021A

REI-LUX Prüfbericht RR_1012021A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 12.10.2020

Messbeginn : 14:09:51

Messende : 14:09:53

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 21

Mast- / Objektname : 16

Mast- / Objekttyp : gm15

konisch : x

verzinkt : x

Lack :

Manschette : 0

Bemerkung : 2 armaturen, zie foto R21 octo 2d

Standort

Prüfort : Haarlem

Ortsteil :

Straße : HMHC Saxenburg

Hausnr :

GPS : 52.369927 4.667470

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A

Gründung/Verankerung Code : 0

Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 4.2 mm

Laserweg (L2) : 2.4 mm

Torsion zwischen L1 / L2 : 9.96 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm

Ausschwingzeit : 0.0 sek

Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last



Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.8 mm

Mast / Objekt am Prüfeinde ohne Last

Laserweg (L1) : 0.2 mm

Laserweg (L2) : 0.2 mm

Datum Unterschrift

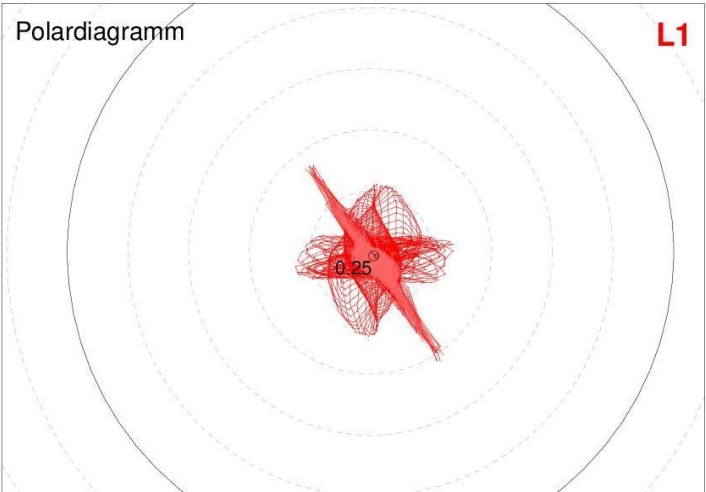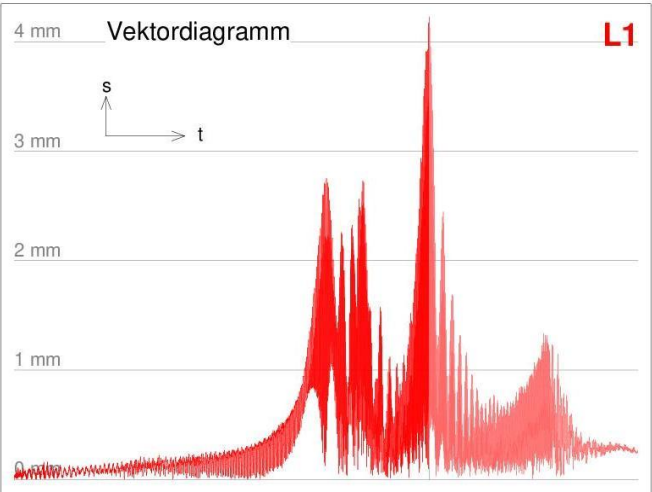

Meetrapport nr. 2020232

Plaats Haarlem

Locatie HMHC Saxenburg

Mast nr. 016

Opmerking R21



Meetrapport nr. 2020232

Plaats Haarlem

Locatie HYS Haarlem Yildiz Spor

Mast nr. 003

Opmerking DH_1014009A

REI-LUX Prüfbericht DH_1014009A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 14.10.2020

Messbeginn : 09:45:07

Messende : 09:45:50

Standort

Prüfart : Haarlem

Ortsteil :

Straße : HYS Haarlem Yildiz Spor

Hausnr :

GPS : 52.371402 4.658522

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 9

Mast- / Objektname : 3

Mast- / Objekttyp : gm15

konisch : x

verzinkt : x

Lack :

Manschette : 0

Bemerkung : Zie foto D40, 0d 1arma

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A

Gründungs/Verankerung Code : 0

Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 12.5 mm

Laserweg (L2) : 9.6 mm

Torsion zwischen L1 / L2 : 9.86 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm

Ausschwingzeit : 0.0 sek

Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last



Laserweg zwischen L1 / L2 : 2.8 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.1 mm

Laserweg (L2) : 0.6 mm

Datum Unterschrift

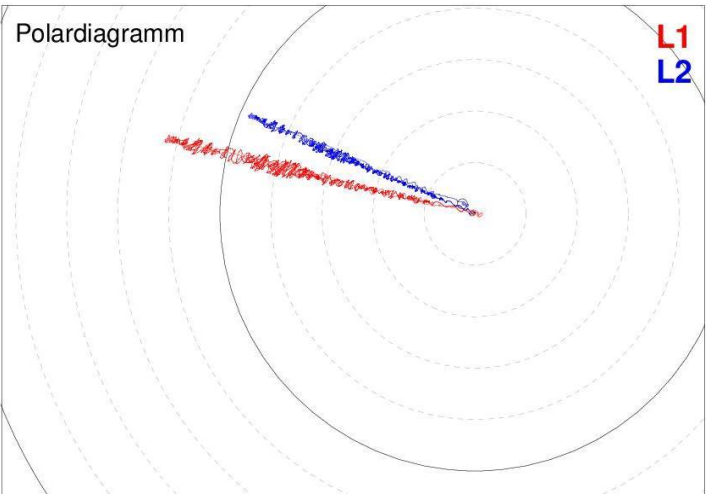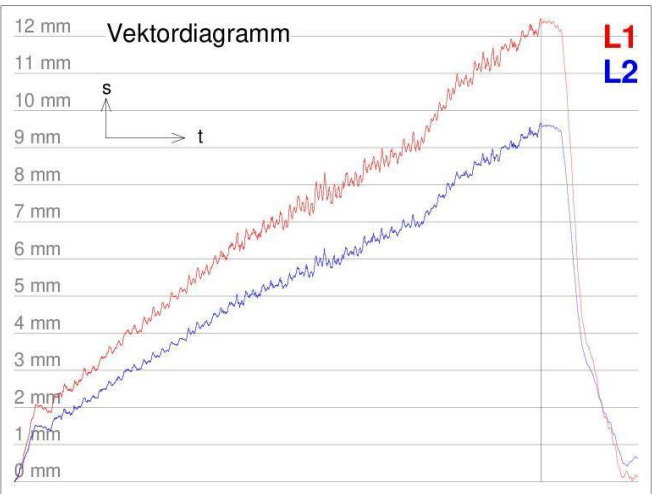

Meetrapport nr. 2020232

Plaats Haarlem

Locatie HYS Haarlem Yildiz Spor

Mast nr. 003

Opmerking DH_1014009B

REI-LUX Prüfbericht DH_1014009B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 14.10.2020

Messbeginn : 09:46:17

Messende : 09:50:03

Standort

Prüfört : Haarlem

Ortsteil :

Straße : HYS Haarlem Yildiz Spor

Hausnr :

GPS : 52.371402 4.658522

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 9

Mast- / Objektname : 3

Mast- / Objekttyp : gm15

konisch : x

verzinkt : x

Lack :

Manschette : 0

Bemerkung : Zie foto D40, 0d 1arma

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A

Gründung/Verankerung Code : 0

Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 4.5 mm

Laserweg (L2) : 2.3 mm

Torsion zwischen L1 / L2 : 6.33 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm

Ausschwingzeit : 0.0 sek

Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last



Laserweg zwischen L1 / L2 : 2.2 mm

Mast / Objekt am Prüfeinde ohne Last

Laserweg (L1) : 0.2 mm

Laserweg (L2) : 0.3 mm

Datum Unterschrift

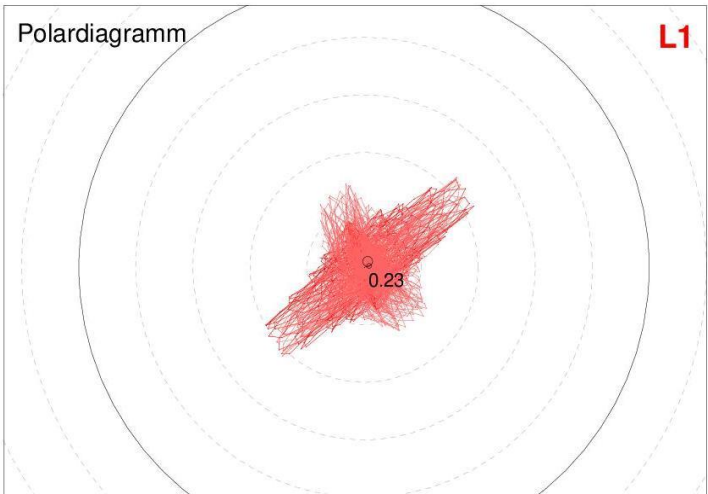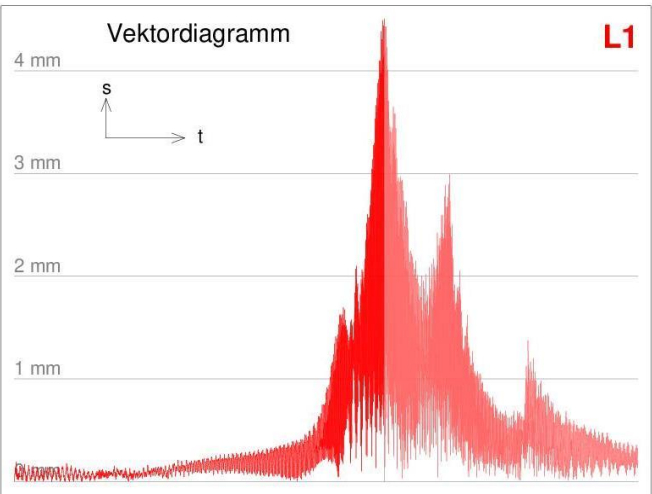

Meetrapport nr. 2020232

Plaats Haarlem

Locatie HYS Haarlem Yildiz Spor

Mast nr. 003

Opmerking D40



Meetrapport nr. 2020232

Plaats Haarlem

Locatie HYS Haarlem Yildiz Spor

Mast nr. 004

Opmerking DH_1014010A

REI-LUX Prüfbericht DH_1014010A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 14.10.2020

Messbeginn : 09:53:47

Messende : 09:54:26

Standort

Prüfort : Haarlem

Ortsteil :

Straße : HYS Haarlem Yildiz Spor

Hausnr :

GPS : 52.371390 4.659210

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 10

Mast- / Objektname : 4

Mast- / Objekttyp : gm15

konisch : x

verzinkt : x

Lack :

Manschette : 0

Bemerkung : Zie foto D41, 0d 2arma

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A

Gründung/Verankerung Code : 0

Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 19.2 mm

Laserweg (L2) : 19.6 mm

Torsion zwischen L1 / L2 : 9.10 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm

Ausschwingzeit : 0.0 sek

Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last



Laserweg zwischen L1 / L2 : 0.4 mm

Mast / Objekt am Prüfeinde ohne Last

Laserweg (L1) : 1.7 mm

Laserweg (L2) : 2.7 mm

Datum Unterschrift

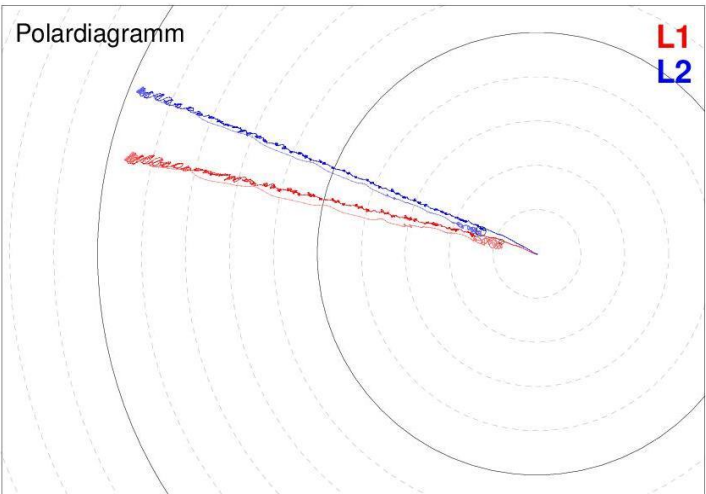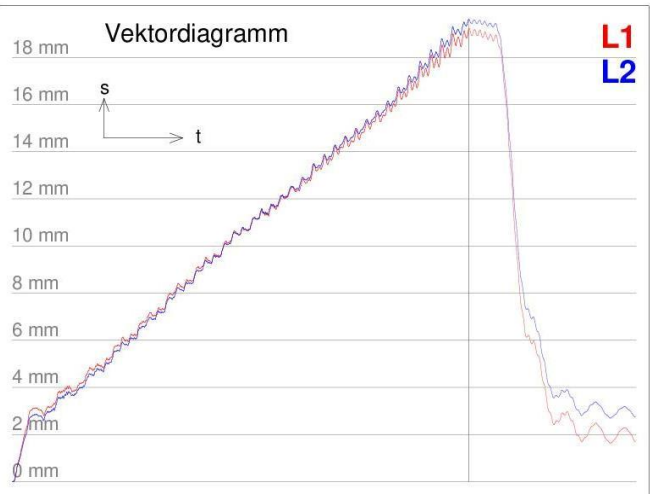

Meetrapport nr. 2020232

Plaats Haarlem

Locatie HYS Haarlem Yildiz Spor

Mast nr. 004

Opmerking DH_1014010B

REI-LUX Prüfbericht DH_1014010B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 14.10.2020

Messbeginn : 09:54:46

Messende : 09:58:32

Standort

Prüf-ort : Haarlem

Ortsteil :

Straße : HYS Haarlem Yildiz Spor

Hausnr :

GPS : 52.371390 4.659210

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 10

Mast- / Objektname : 4

Mast- / Objekttyp : gm15

konisch : x

verzinkt : x

Lack :

Manschette : 0

Bemerkung : Zie foto D41, 0d 2arma

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A

Gründung/Verankerung Code : 0

Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 2.6 mm

Laserweg (L2) : 3.3 mm

Torsion zwischen L1 / L2 : 15.93 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm

Ausschwingzeit : 0.0 sek

Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last



Laserweg zwischen L1 / L2 : 0.7 mm

Mast / Objekt am Prüfeinde ohne Last

Laserweg (L1) : 1.7 mm

Laserweg (L2) : 2.0 mm

Datum Unterschrift

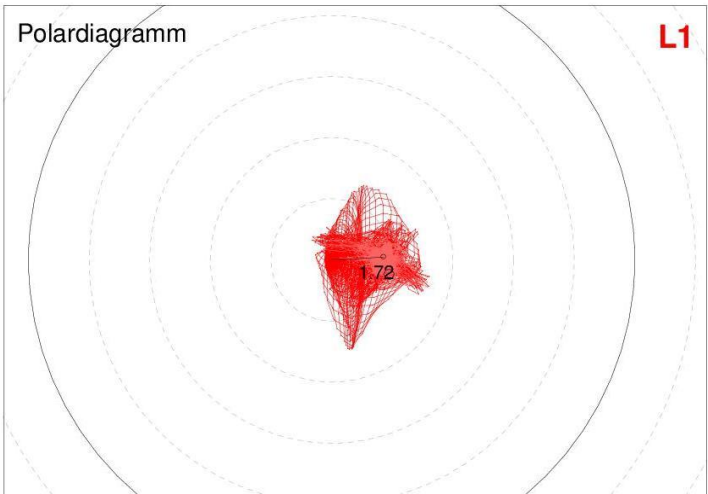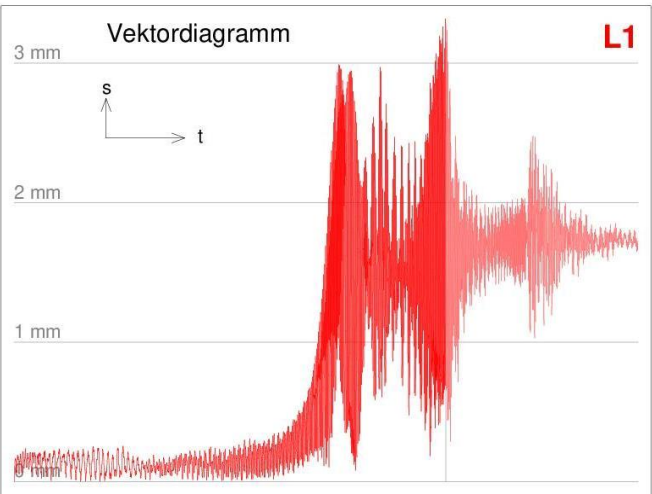

Meetrapport nr. 2020232

Plaats Haarlem

Locatie HYS Haarlem Yildiz Spor

Mast nr. 004

Opmerking D41



Meetrapport nr. 2020232

Plaats Haarlem

Locatie HYS Haarlem Yildiz Spor

Mast nr. 005

Opmerking DH_1014011A

REI-LUX Prüfbericht DH_1014011A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 14.10.2020

Messbeginn : 10:02:17

Messende : 10:03:00

Standort

Prüfort : Haarlem

Ortsteil :

Straße : HYS Haarlem Yildiz Spor

Hausnr :

GPS : 52.371427 4.659962

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 11

Mast- / Objektname : 5

Mast- / Objekttyp : gm15

konisch : x

verzinkt : x

Lack :

Manschette : 0

Bemerkung : Zie foto D42, 0d 1arma

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A

Gründung/Verankerung Code : 0

Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 18.0 mm

Laserweg (L2) : 16.2 mm

Torsion zwischen L1 / L2 : 7.72 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm

Ausschwingzeit : 0.0 sek

Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last



Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.7 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.5 mm

Laserweg (L2) : 1.1 mm

Datum Unterschrift

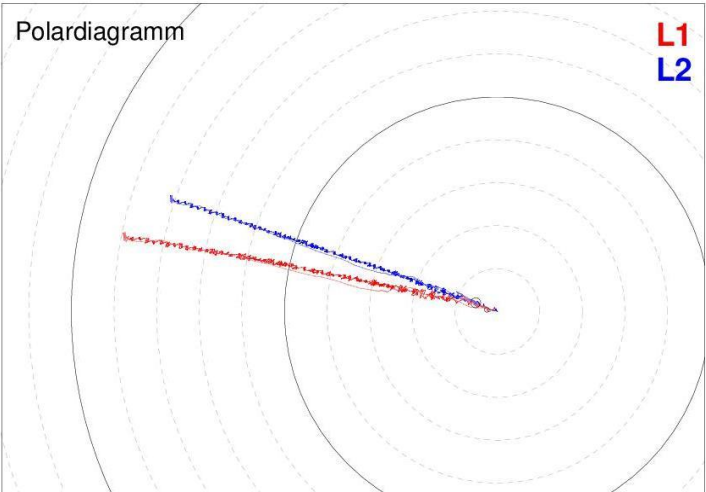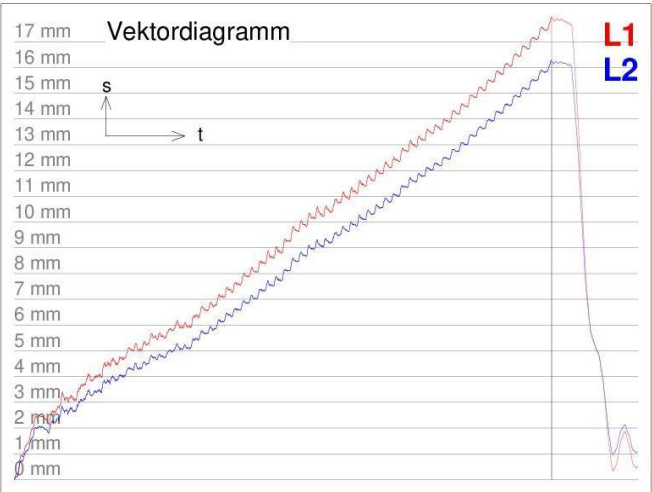

Meetrapport nr. 2020232

Plaats Haarlem

Locatie HYS Haarlem Yildiz Spor

Mast nr. 005

Opmerking DH_1014011B

REI-LUX Prüfbericht DH_1014011B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 14.10.2020
Messbeginn : 10:03:31
Messende : 10:07:17

Standort

Prüfart : Haarlem
Ortsteil :
Straße : HYS Haarlem Yildiz Spor
Hausnr :
GPS : 52.371427 4.659962

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 11
Mast- / Objektname : 5
Mast- / Objekttyp : gm15
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto D42, 0d 1arma

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 5.4 mm
Laserweg (L2) : 4.1 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 4.47 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.3 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 1.4 mm
Laserweg (L2) : 1.5 mm

Datum Unterschrift

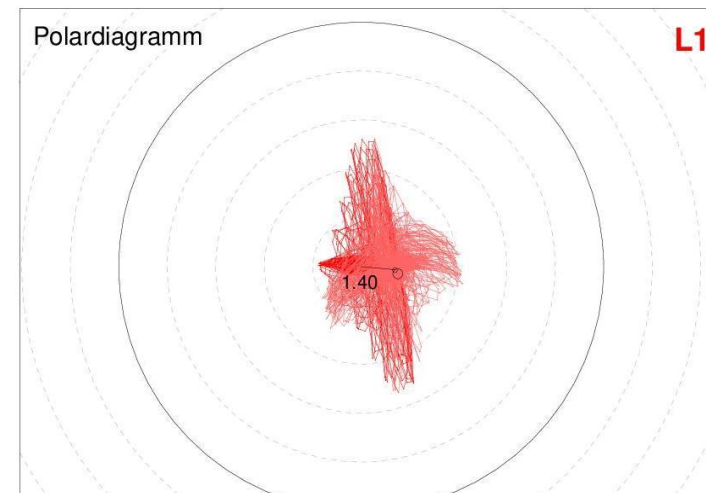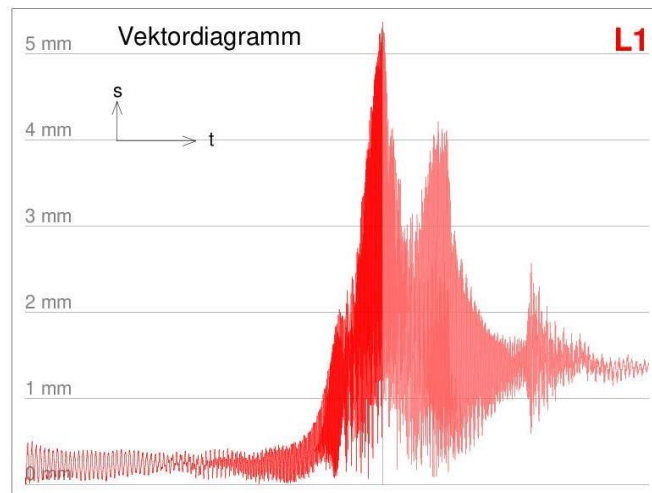

Meetrapport nr. 2020232

Plaats Haarlem

Locatie HYS Haarlem Yildiz Spor

Mast nr. 005

Opmerking D42



Meetrapport nr. 2020232

Plaats Haarlem

Locatie HYS Haarlem Yildiz Spor

Mast nr. 006

Opmerking DH_1014012A

REI-LUX Prüfbericht DH_1014012A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 14.10.2020

Messbeginn : 10:11:30

Messende : 10:12:05

Standort

Prüfart : Haarlem

Ortsteil :

Straße : HYS Haarlem Yildiz Spor

Hausnr :

GPS : 52.370717 4.660048

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 12

Mast- / Objektname : 6

Mast- / Objekttyp : gm15

konisch : x

verzinkt : x

Lack :

Manschette : 0

Bemerkung : Zie foto D43, 0d 1arma

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A

Gründungs/Verankerung Code : 0

Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 10.1 mm

Laserweg (L2) : 8.3 mm

Torsion zwischen L1 / L2 : 14.22 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm

Ausschwingzeit : 0.0 sek

Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last



Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.7 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.6 mm

Laserweg (L2) : 0.6 mm

Datum Unterschrift

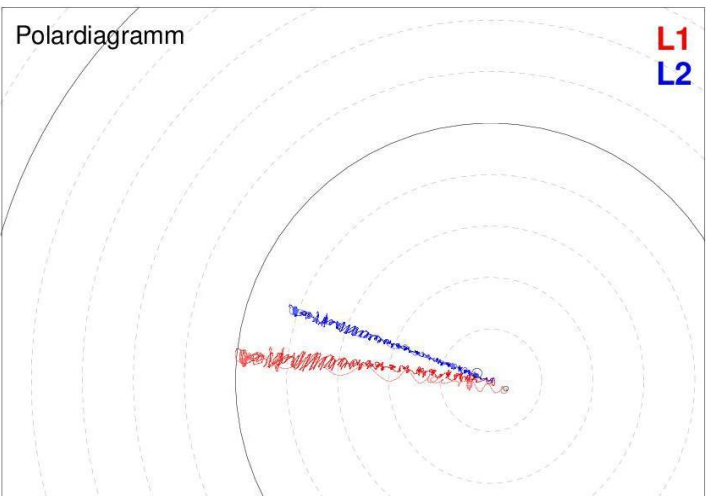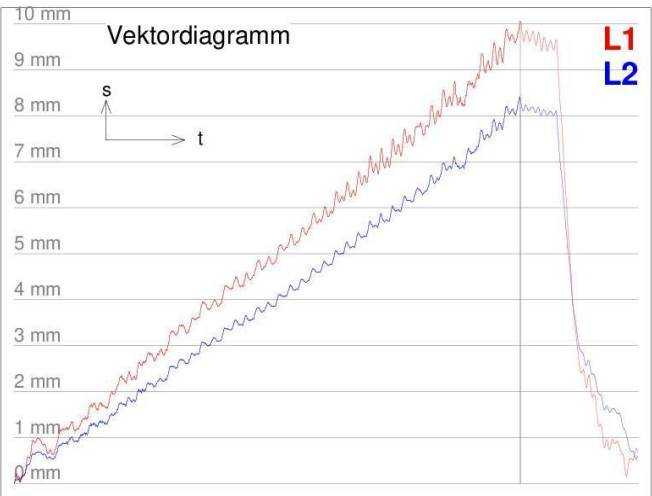

Meetrapport nr. 2020232

Plaats Haarlem

Locatie HYS Haarlem Yildiz Spor

Mast nr. 006

Opmerking DH_1014012B

REI-LUX Prüfbericht DH_1014012B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 14.10.2020

Messbeginn : 10:12:24

Messende : 10:16:10

Standort

Prüfort : Haarlem

Ortsteil :

Straße : HYS Haarlem Yildiz Spor

Hausnr :

GPS : 52.370717 4.660048

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 12

Mast- / Objektname : 6

Mast- / Objekttyp : gm15

konisch : x

verzinkt : x

Lack :

Manschette : 0

Bemerkung : Zie foto D43, 0d 1arma

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A

Gründung/Verankerung Code : 0

Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 4.0 mm

Laserweg (L2) : 1.7 mm

Torsion zwischen L1 / L2 : 32.45 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm

Ausschwingzeit : 0.0 sek

Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last



Laserweg zwischen L1 / L2 : 2.3 mm

Mast / Objekt am Prüfeinde ohne Last

Laserweg (L1) : 0.7 mm

Laserweg (L2) : 0.7 mm

Datum Unterschrift

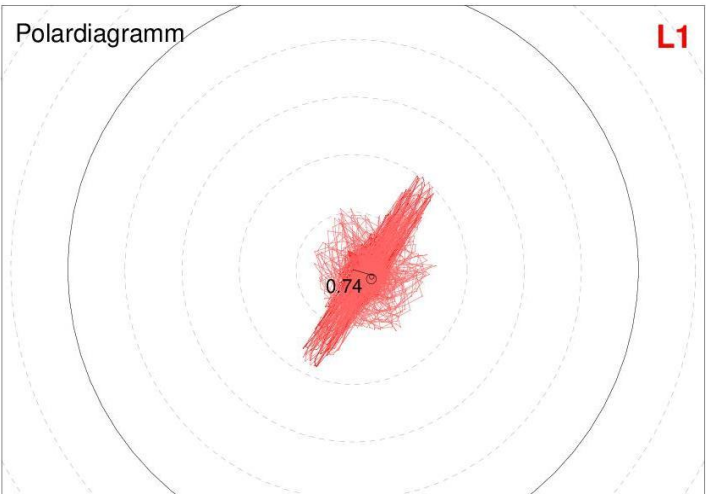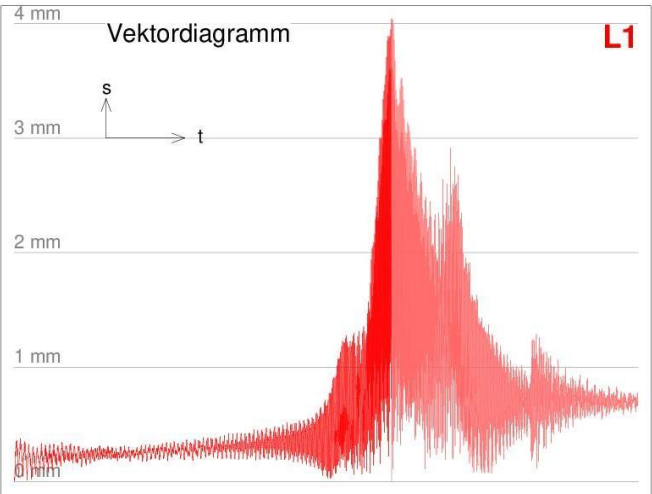

Meetrapport nr. 2020232

Plaats Haarlem

Locatie HYS Haarlem Yildiz Spor

Mast nr. 006

Opmerking D43



Meetrapport nr. 2020232

Plaats Haarlem

Locatie HYS Haarlem Yildiz Spor

Mast nr. 007

Opmerking DH_1014013A

REI-LUX Prüfbericht DH_1014013A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 14.10.2020

Messbeginn : 10:19:54

Messende : 10:20:26

Standort

Prüfort : Haarlem

Ortsteil :

Straße : HYS Haarlem Yildiz Spor

Hausnr :

GPS : 52.370700 4.659308

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 13

Mast- / Objektname : 7

Mast- / Objekttyp : gm15

konisch : x

verzinkt : x

Lack :

Manschette : 0

Bemerkung : Zie foto D44, 0d 2arma

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A

Gründung/Verankerung Code : 0

Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 15.0 mm

Laserweg (L2) : 12.5 mm

Torsion zwischen L1 / L2 : 14.88 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm

Ausschwingzeit : 0.0 sek

Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last



Laserweg zwischen L1 / L2 : 2.4 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.3 mm

Laserweg (L2) : 0.7 mm

Datum Unterschrift

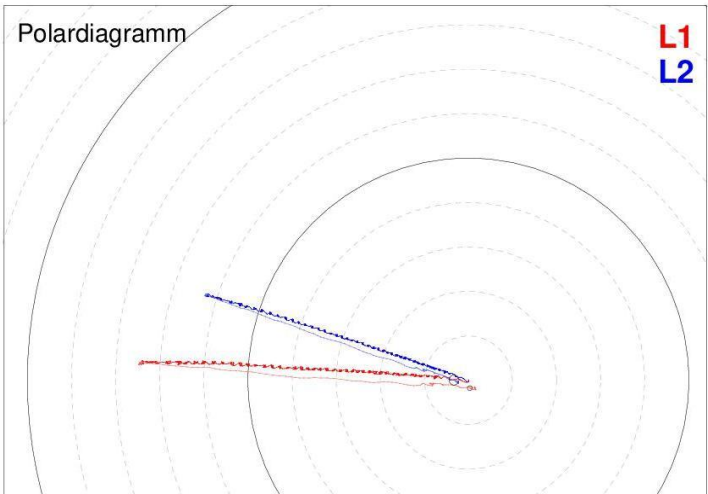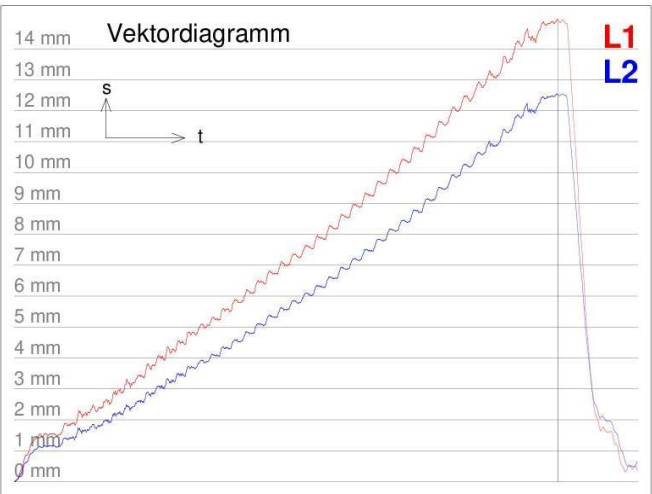

Meetrapport nr. 2020232

Plaats Haarlem

Locatie HYS Haarlem Yildiz Spor

Mast nr. 007

Opmerking DH_1014013B

REI-LUX Prüfbericht DH_1014013B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 14.10.2020

Messbeginn : 10:20:49

Messende : 10:24:35

Standort

Prüf-ort : Haarlem

Ortsteil :

Straße : HYS Haarlem Yildiz Spor

Hausnr :

GPS : 52.370700 4.659308

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 13

Mast- / Objektname : 7

Mast- / Objekttyp : gm15

konisch : x

verzinkt : x

Lack :

Manschette : 0

Bemerkung : Zie foto D44, 0d 2arma

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A

Gründung/Verankerung Code : 0

Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 2.2 mm

Laserweg (L2) : 1.4 mm

Torsion zwischen L1 / L2 : 18.10 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm

Ausschwingzeit : 0.0 sek

Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last



Laserweg zwischen L1 / L2 : 0.8 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.3 mm

Laserweg (L2) : 0.3 mm

Datum Unterschrift

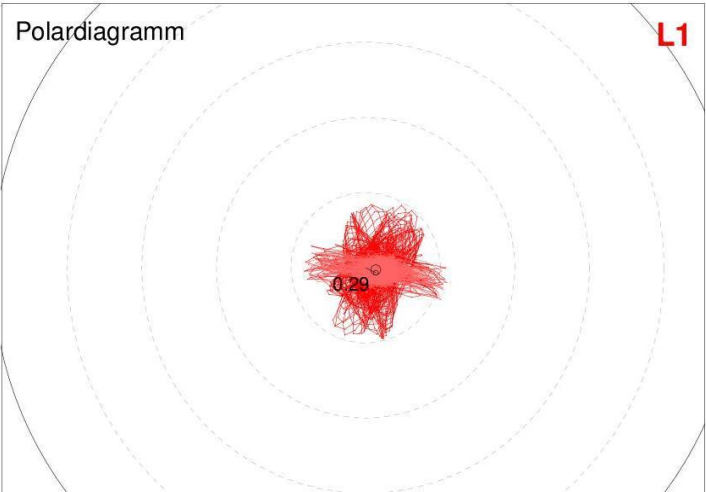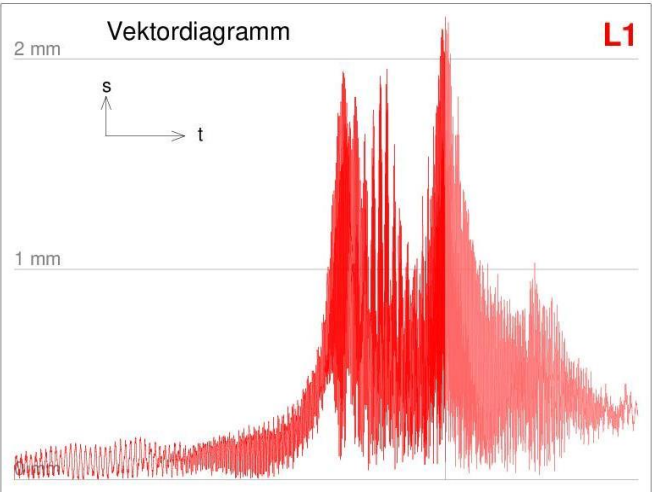

Meetrapport nr. 2020232

Plaats Haarlem

Locatie HYS Haarlem Yildiz Spor

Mast nr. 007

Opmerking D44



Meetrapport nr. 2020232

Plaats Haarlem

Locatie HYS Haarlem Yildiz Spor

Mast nr. 008

Opmerking DH_1014014A

REI-LUX Prüfbericht DH_1014014A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 14.10.2020

Messbeginn : 10:28:18

Messende : 10:28:52

Standort

Prüfort : Haarlem

Ortsteil :

Straße : HYS Haarlem Yildiz Spor

Hausnr :

GPS : 52.370702 4.658600

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 14

Mast- / Objektname : 8

Mast- / Objekttyp : gm15

konisch : x

verzinkt : x

Lack :

Manschette : 0

Bemerkung : Zie foto D45, 0d 1arma

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A

Gründung/Verankerung Code : 0

Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 15.9 mm

Laserweg (L2) : 13.9 mm

Torsion zwischen L1 / L2 : 15.69 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm

Ausschwingzeit : 0.0 sek

Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last



Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.9 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.2 mm

Laserweg (L2) : 0.8 mm

Datum Unterschrift

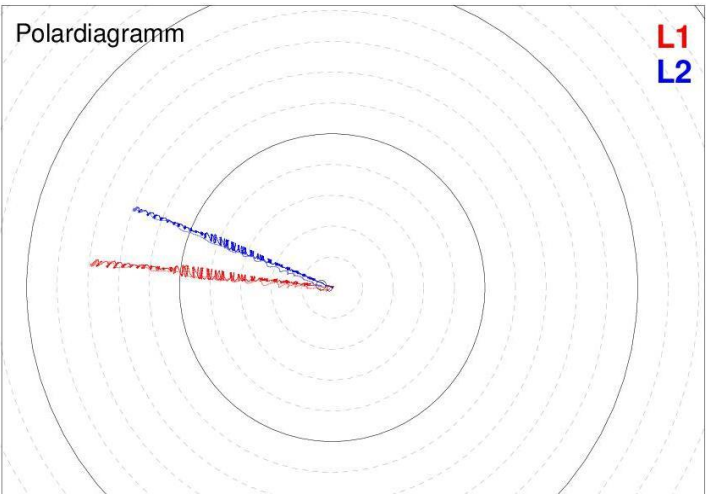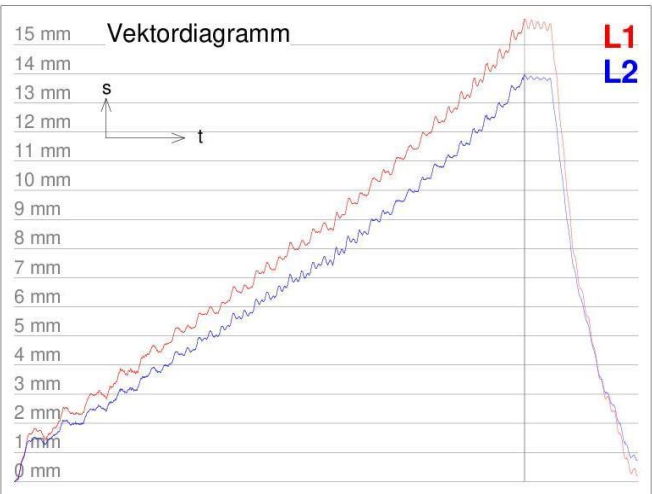

Meetrapport nr. 2020232

Plaats Haarlem

Locatie HYS Haarlem Yildiz Spor

Mast nr. 008

Opmerking DH_1014014B

REI-LUX Prüfbericht DH_1014014B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 14.10.2020

Messbeginn : 10:29:09

Messende : 10:32:55

Standort

Prüfort : Haarlem

Ortsteil :

Straße : HYS Haarlem Yildiz Spor

Hausnr :

GPS : 52.370702 4.658600

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 14

Mast- / Objektname : 8

Mast- / Objekttyp : gm15

konisch : x

verzinkt : x

Lack :

Manschette : 0

Bemerkung : Zie foto D45, 0d 1arma

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A

Gründung/Verankerung Code : 0

Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 4.6 mm

Laserweg (L2) : 3.5 mm

Torsion zwischen L1 / L2 : 4.64 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm

Ausschwingzeit : 0.0 sek

Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last



Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.0 mm

Mast / Objekt am Prüfeinde ohne Last

Laserweg (L1) : 0.3 mm

Laserweg (L2) : 0.3 mm

Datum Unterschrift

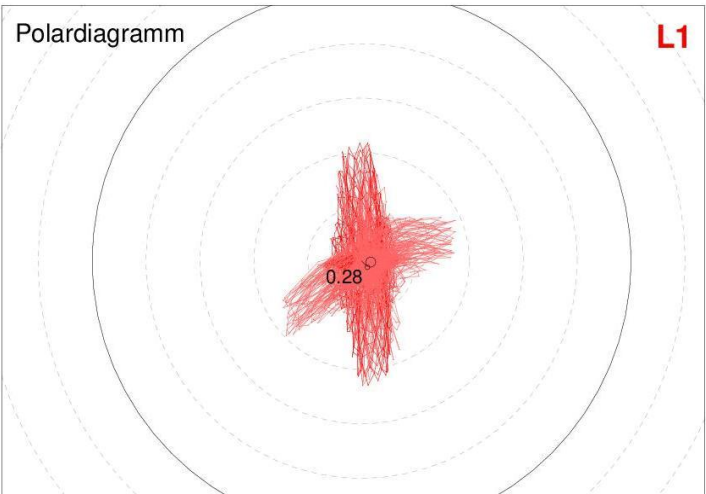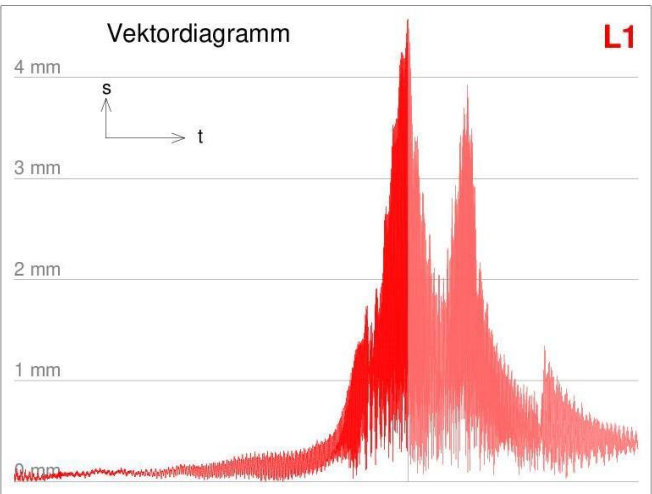

Meetrapport nr. 2020232

Plaats Haarlem

Locatie HYS Haarlem Yildiz Spor

Mast nr. 008

Opmerking D45



Meetrapport nr. 2020232

Plaats Haarlem

Locatie Olympia Haarlem

Mast nr. 001

Opmerking DH_1014001A

REI-LUX Prüfbericht DH_1014001A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 14.10.2020

Messbeginn : 08:14:22

Messende : 08:14:51

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 1

Mast- / Objektname : 1

Mast- / Objekttyp : gm15

konisch : x

verzinkt : x

Lack :

Manschette : 0

Bemerkung : Zie foto D32, OCT 1d 1arma

Standort

Prüfort : Haarlem

Ortsteil :

Straße : Olympia Haarlem

Hausnr :

GPS : 52.367632 4.640692

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A

Gründung/Verankerung Code : 0

Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 17.5 mm

Laserweg (L2) : 15.4 mm

Torsion zwischen L1 / L2 : 12.33 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm

Ausschwingzeit : 0.0 sek

Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last



Laserweg zwischen L1 / L2 : 2.1 mm

Mast / Objekt am Prüfeinde ohne Last

Laserweg (L1) : 0.3 mm

Laserweg (L2) : 1.2 mm

Datum Unterschrift

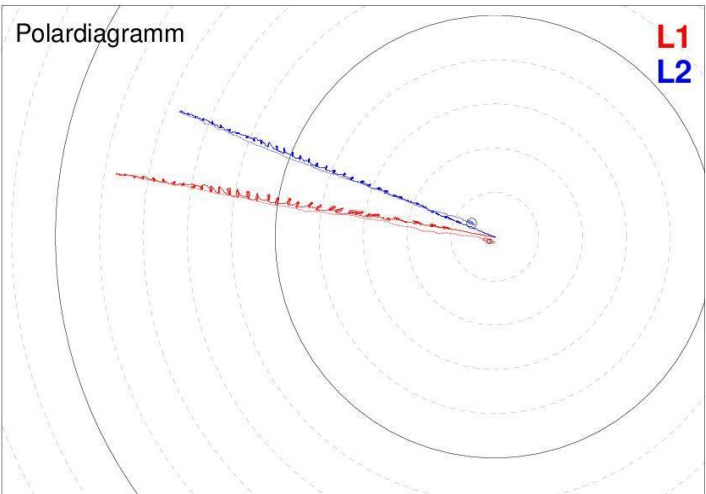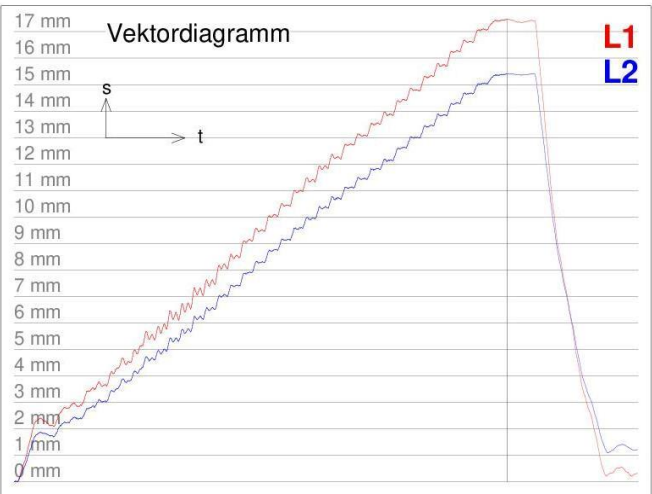

Meetrapport nr. 2020232
Plaats Haarlem
Locatie Olympia Haarlem
Mast nr. 001
Opmerking DH_1014001B


REI-LUX Prüfbericht DH_1014001B.rxm Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll	Mast / Objekt
Messtag : 14.10.2020	Mast- / Objektzähler : 1
Messbeginn : 08:15:10	Mast- / Objektname : 1
Messende : 08:19:00	Mast- / Objekttyp : gm15
	konisch : x
Standort	verzinkt : x
Prüf-ort : Haarlem	Lack :
Ortsteil :	Manschette : 0
Straße : Olympia Haarlem	Bemerkung : Zie foto D32, OCT 1d 1arma
Hausnr :	
GPS : 52.367632 4.640692	

Messergebnis


Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Datum Unterschrift

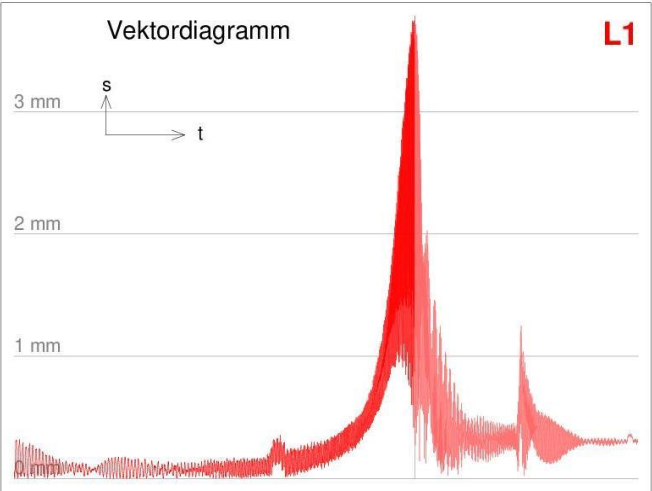

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last	Pulsbelastung
Laserweg (L1) : 3.8 mm	Amplitude : +/- 0.0 mm
Laserweg (L2) : 2.2 mm	Ausschwingzeit : 0.0 sek
Torsion zwischen L1 / L2 : 4.52 Grad	Schwelle : 0.5 mm
Nettobiegung bei max Last	
Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.5 mm	
Mast / Objekt am Prüfe ohne Last	
Laserweg (L1) : 0.3 mm	
Laserweg (L2) : 0.4 mm	

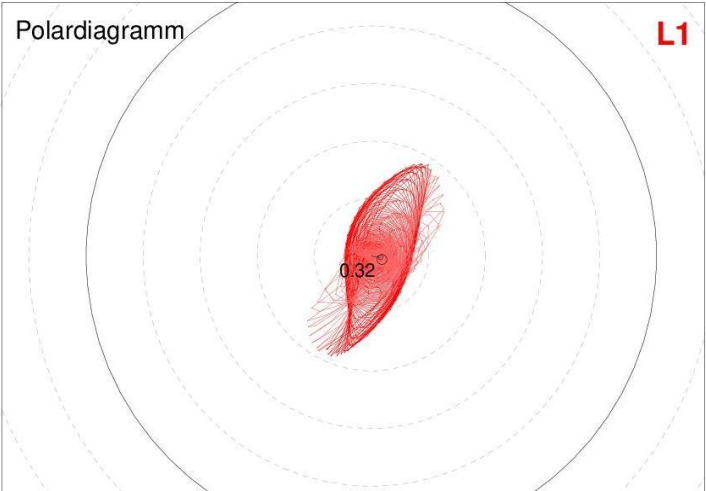

Meetrapport nr. 2020232

Plaats Haarlem

Locatie Olympia Haarlem

Mast nr. 001

Opmerking D32



Meetrapport nr. 2020232

Plaats Haarlem

Locatie Olympia Haarlem

Mast nr. 002

Opmerking DH_1014002A

REI-LUX Prüfbericht DH_1014002A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 14.10.2020

Messbeginn : 08:23:42

Messende : 08:24:09

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 2

Mast- / Objektname : 2

Mast- / Objekttyp : gm16

konisch : x

verzinkt : x

Lack :

Manschette : 0

Bemerkung : Zie foto D33, 1d 2arma

Standort

Prüfort : Haarlem

Ortsteil :

Straße : Olympia Haarlem

Hausnr :

GPS : 52.367293 4.640687

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A

Gründung/Verankerung Code : 0

Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 10.7 mm

Laserweg (L2) : 9.1 mm

Torsion zwischen L1 / L2 : 5.02 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm

Ausschwingzeit : 0.0 sek

Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last



Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.6 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.4 mm

Laserweg (L2) : 0.4 mm

Datum Unterschrift

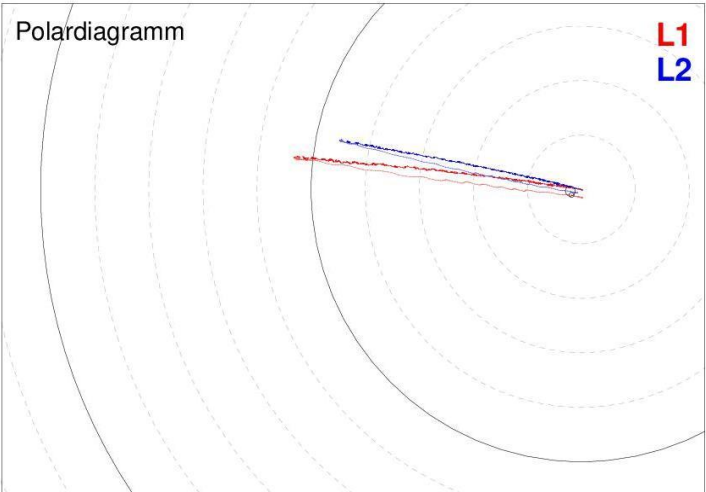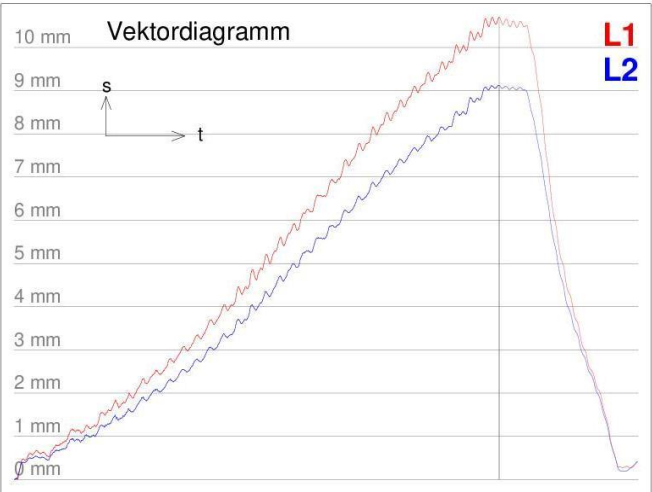

Meetrapport nr.

Plaats

Locatie

Mast nr.

Opmerking

2020232

Haarlem

Olympia Haarlem

002

DH_1014002B

REI-LUX Prüfbericht

DH_1014002B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 14.10.2020

Messbeginn : 08:24:25

Messende : 08:28:11

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 2

Mast- / Objektname : 2

Mast- / Objekttyp : gm16

konisch : x

verzinkt : x

Lack :

Manschette : 0

Bemerkung : Zie foto D33, 1d 2arma

Standort

Prüfort : Haarlem

Ortsteil :

Straße : Olympia Haarlem

Hausnr :

GPS : 52.367293 4.640687

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A

Gründung/Verankerung Code : 0

Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 2.4 mm

Laserweg (L2) : 1.6 mm

Torsion zwischen L1 / L2 : 1.82 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm

Ausschwingzeit : 0.0 sek

Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 0.7 mm

Mast / Objekt am Prüfe ohne Last

Laserweg (L1) : 0.6 mm

Laserweg (L2) : 0.6 mm

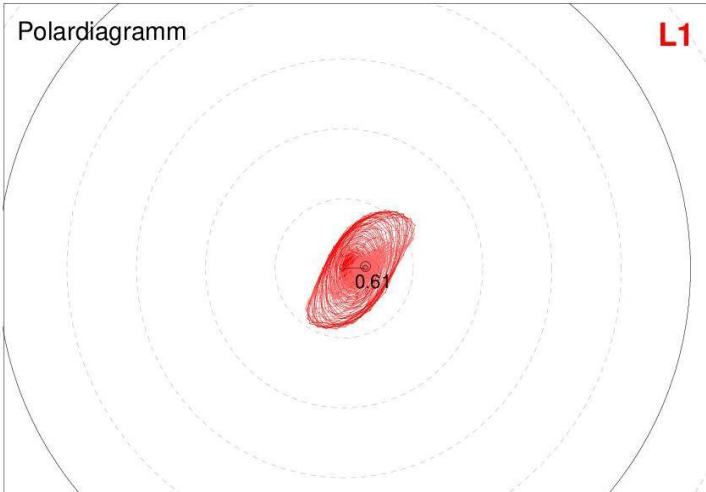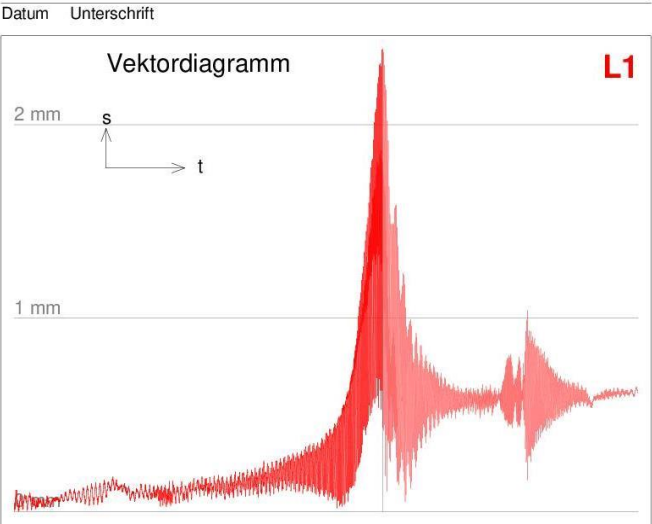

Meetrapport nr. 2020232

Plaats Haarlem

Locatie Olympia Haarlem

Mast nr. 002

Opmerking D33



Meetrapport nr.

Plaats

Locatie

Mast nr.

Opmerking

2020232

Haarlem

Olympia Haarlem

003

DH_1014003A

REI-LUX Prüfbericht

DH_1014003A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 14.10.2020

Messbeginn : 08:31:51

Messende : 08:32:16

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 3

Mast- / Objektname : 3

Mast- / Objekttyp : gm15

konisch : x

verzinkt : x

Lack :

Manschette : 0

Bemerkung : Zie foto D34, OCT 1d 1arma

Standort

Prüfort : Haarlem

Ortsteil :

Straße : Olympia Haarlem

Hausnr :

GPS : 52.366945 4.640683

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A

Gründung/Verankerung Code : 0

Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 15.4 mm

Laserweg (L2) : 11.9 mm

Torsion zwischen L1 / L2 : 4.36 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm

Ausschwingzeit : 0.0 sek

Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 3.5 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.2 mm

Laserweg (L2) : 0.3 mm

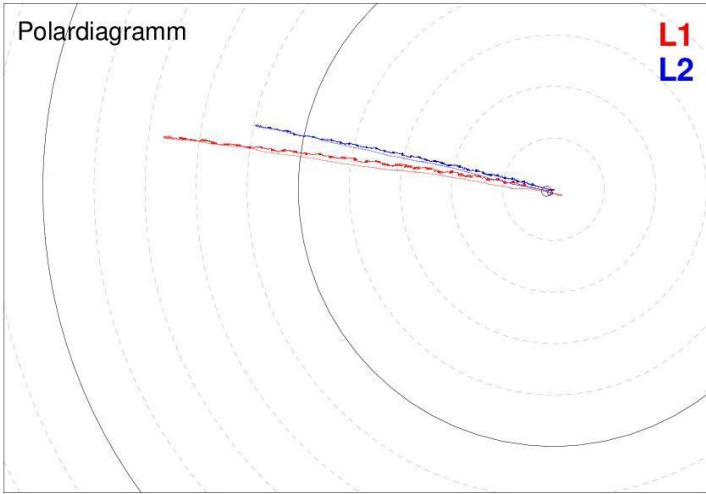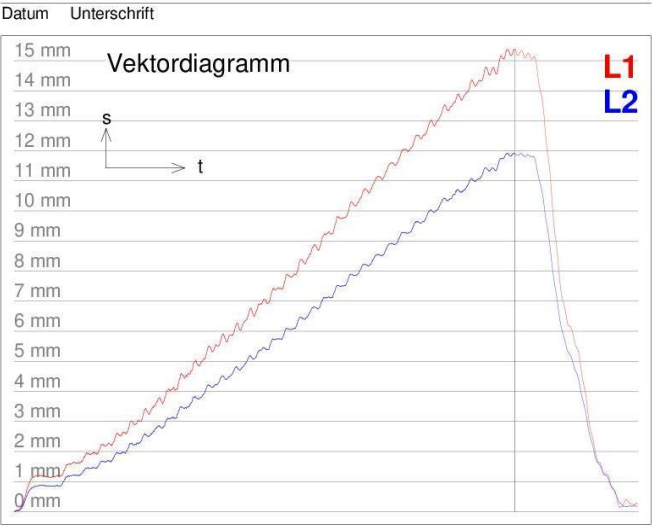

Meetrapport nr. 2020232
Plaats Haarlem
Locatie Olympia Haarlem
Mast nr. 003
Opmerking DH_1014003B

REI-LUX Prüfbericht DH_1014003B.rxm Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll
Messtag : 14.10.2020
Messbeginn : 08:36:37
Messende : 08:36:39

Mast / Objekt
Mast- / Objektzähler : 3
Mast- / Objektname : 3
Mast- / Objekttyp : gm15
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto D34, OCT 1d 1arma

Standort
Prüfört : Haarlem
Ortsteil :
Straße : Olympia Haarlem
Hausnr :
GPS : 52.367042 4.639685

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15



Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last
Laserweg (L1) : 3.3 mm
Laserweg (L2) : 1.8 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 179.11 Grad

Pulsbelastung
Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last
Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.4 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last
Laserweg (L1) : 0.4 mm
Laserweg (L2) : 0.3 mm

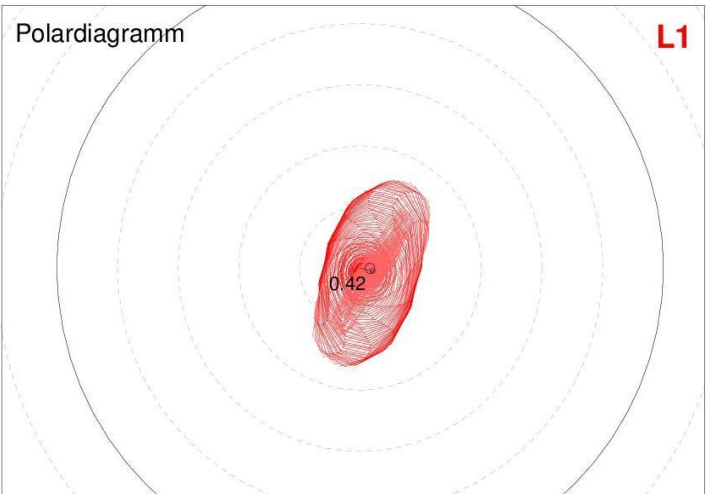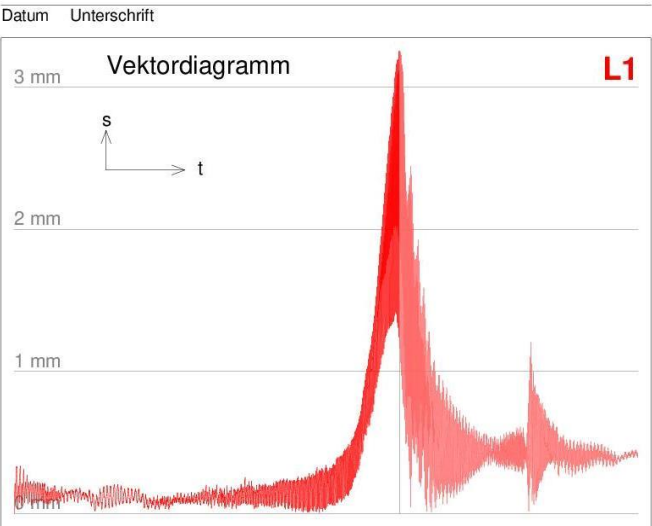

Meetrapport nr. 2020232

Plaats Haarlem

Locatie Olympia Haarlem

Mast nr. 003

Opmerking D34



Meetrapport nr. 2020232

Plaats Haarlem

Locatie Olympia Haarlem

Mast nr. 004

Opmerking DH_1014004A

REI-LUX Prüfbericht DH_1014004A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 14.10.2020

Messbeginn : 08:41:54

Messende : 08:42:26

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 4

Mast- / Objektname : 4

Mast- / Objekttyp : gm15

konisch : x

verzinkt : x

Lack :

Manschette : 0

Bemerkung : Zie foto D35, OCT 1d 1arma

Standort

Prüfort : Haarlem

Ortsteil :

Straße : Olympia Haarlem

Hausnr :

GPS : 52.367010 4.639705

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A

Gründung/Verankerung Code : 0

Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 16.8 mm

Laserweg (L2) : 13.0 mm

Torsion zwischen L1 / L2 : 4.88 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm

Ausschwingzeit : 0.0 sek

Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 3.8 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.5 mm

Laserweg (L2) : 0.9 mm

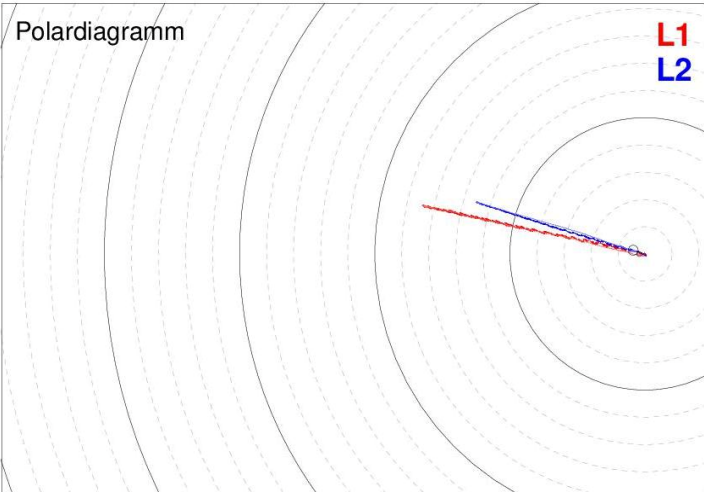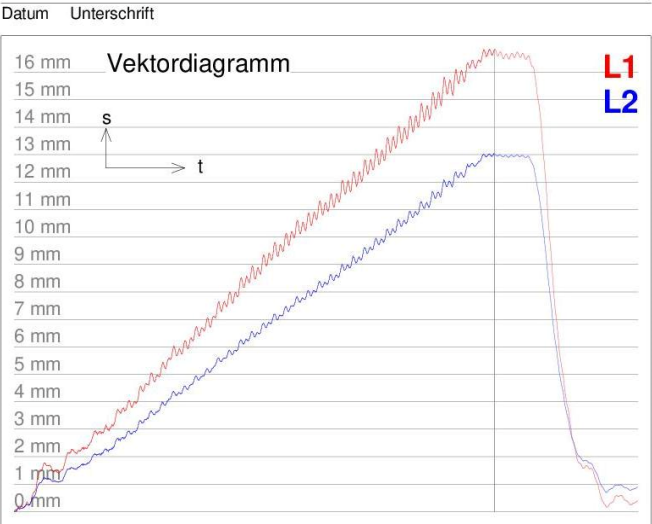

Meetrapport nr. 2020232

Plaats Haarlem

Locatie Olympia Haarlem

Mast nr. 004

Opmerking DH_1014004B

REI-LUX Prüfbericht DH_1014004B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 14.10.2020

Messbeginn : 08:42:46

Messende : 08:46:32

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 4

Mast- / Objektname : 4

Mast- / Objekttyp : gm15

konisch : x

verzinkt : x

Lack :

Manschette : 0

Bemerkung : Zie foto D35, OCT 1d 1arma

Standort

Prüfort : Haarlem

Ortsteil :

Straße : Olympia Haarlem

Hausnr :

GPS : 52.367010 4.639705

Messergebnis

Mast / Objekt

Gewährleistung (Jahre) : A

Gründung/Verankerung

Code : 0

Option

: 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 3.6 mm

Laserweg (L2) : 2.3 mm

Torsion zwischen L1 / L2 : 0.14 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm

Ausschwingzeit : 0.0 sek

Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last



Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.3 mm

Mast / Objekt am Prüfe

ohne Last

Laserweg (L1) : 0.5 mm

Laserweg (L2) : 0.5 mm

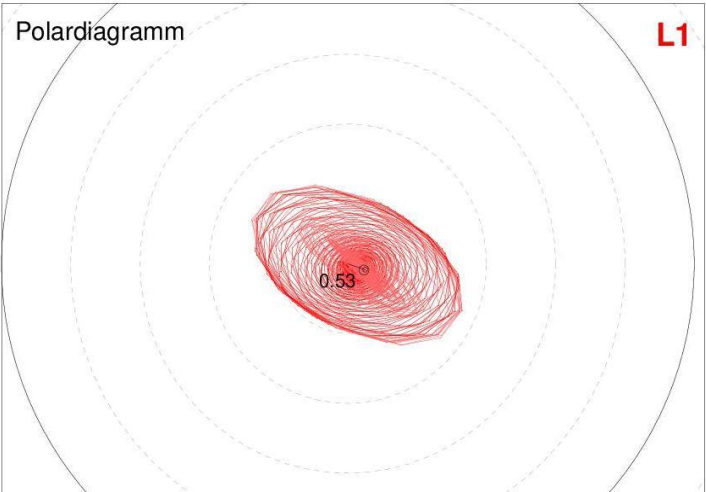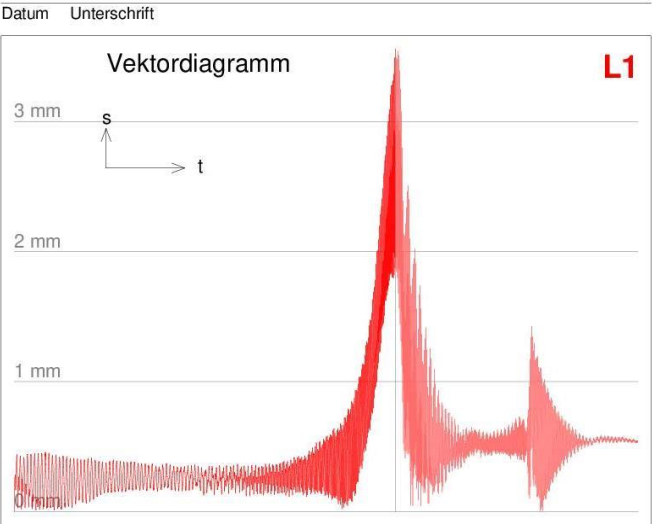

Meetrapport nr. 2020232

Plaats Haarlem

Locatie Olympia Haarlem

Mast nr. 004

Opmerking D35



Meetrapport nr.

Plaats

Locatie

Mast nr.

Opmerking

2020232

Haarlem

Olympia Haarlem

005

DH_1014005A

REI-LUX Prüfbericht

DH_1014005A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 14.10.2020

Messbeginn : 08:50:02

Messende : 08:50:29

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 5

Mast- / Objektname : 5

Mast- / Objekttyp : gm16

konisch : x

verzinkt : x

Lack :

Manschette : 0

Bemerkung : Zie foto D36, 1d 2arma

Standort

Prüfort : Haarlem

Ortsteil :

Straße : Olympia Haarlem

Hausnr :

GPS : 52.367292 4.639688

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A

Gründung/Verankerung Code : 0

Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 14.8 mm

Laserweg (L2) : 11.9 mm

Torsion zwischen L1 / L2 : 7.73 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm

Ausschwingzeit : 0.0 sek

Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 2.9 mm

Mast / Objekt am Prüfmaste ohne Last

Laserweg (L1) : 0.3 mm

Laserweg (L2) : 0.4 mm

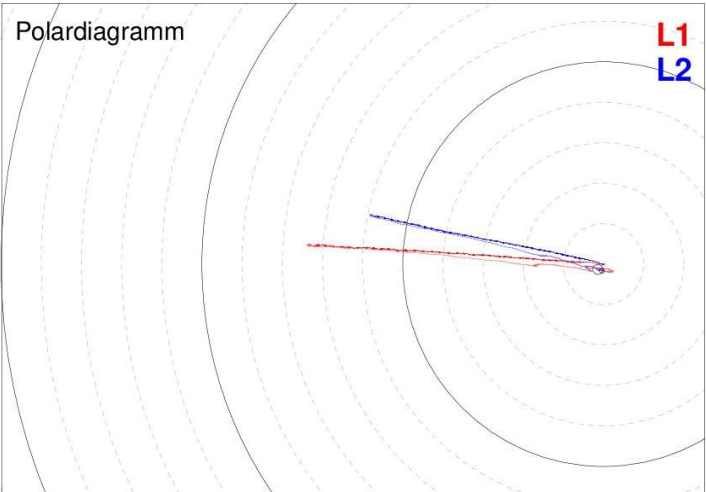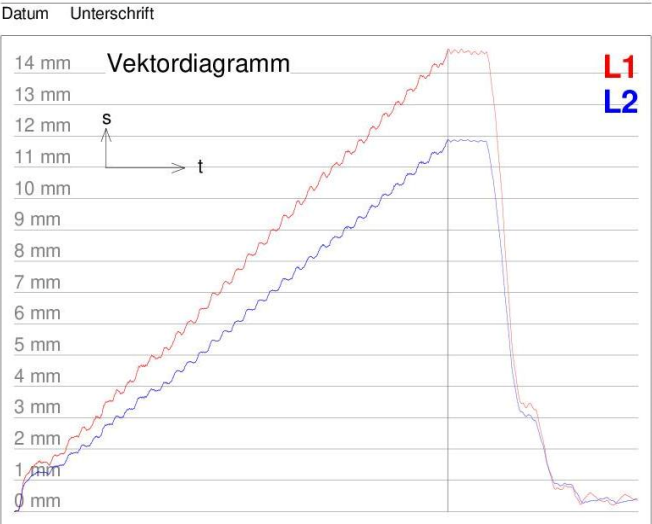

Meetrapport nr. 2020232
Plaats Haarlem
Locatie Olympia Haarlem
Mast nr. 005
Opmerking DH_1014005B

REI-LUX Prüfbericht DH_1014005B.rxm Version 6.21 beta



Prüf- und Messprotokoll	Mast / Objekt
Messtag : 14.10.2020	Mast- / Objektzähler : 5
Messbeginn : 08:50:46	Mast- / Objektname : 5
Messende : 08:54:32	Mast- / Objekttyp : gm16
	konisch : x
Standort	verzinkt : x
Prüfort : Haarlem	Lack :
Ortsteil :	Manschette : 0
Straße : Olympia Haarlem	Bemerkung : Zie foto D36, 1d 2arma
Hausnr :	
GPS : 52.367637 4.639713	

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last	Pulsbelastung
Laserweg (L1) : 2.4 mm	Amplitude : +/- 0.0 mm
Laserweg (L2) : 1.7 mm	Ausschwingzeit : 0.0 sek
Torsion zwischen L1 / L2 : 68.26 Grad	Schwelle : 0.5 mm
Nettobiegung bei max Last	
Laserweg zwischen L1 / L2 : 0.7 mm	
Mast / Objekt am Prüfe ohne Last	
Laserweg (L1) : 0.7 mm	
Laserweg (L2) : 0.6 mm	

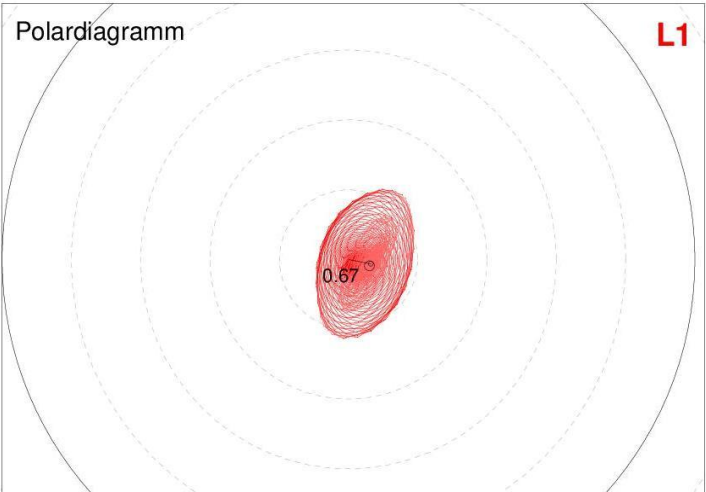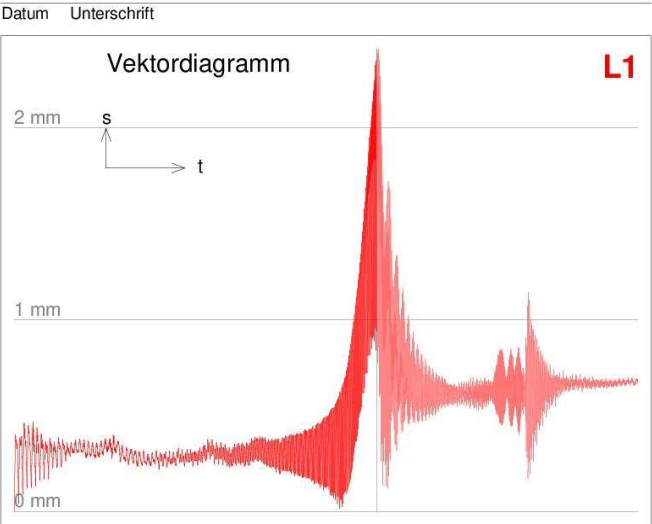

Meetrapport nr. 2020232

Plaats Haarlem

Locatie Olympia Haarlem

Mast nr. 005

Opmerking D36



Meetrapport nr.

Plaats

Locatie

Mast nr.

Opmerking

2020232

Haarlem

Olympia Haarlem

006

DH_1014006A

REI-LUX Prüfbericht

DH_1014006A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 14.10.2020

Messbeginn : 08:59:00

Messende : 08:59:26

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 6

Mast- / Objektname : 6

Mast- / Objekttyp : gm15

konisch : x

verzinkt : x

Lack :

Manschette : 0

Bemerkung : Zie foto D37, OCT 1d 1arma

Standort

Prüfort : Haarlem

Ortsteil :

Straße : Olympia Haarlem

Hausnr :

GPS : 52.367658 4.639693

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A

Gründung/Verankerung Code : 0

Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 13.7 mm

Laserweg (L2) : 11.7 mm

Torsion zwischen L1 / L2 : 6.56 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm

Ausschwingzeit : 0.0 sek

Schwelle : 0.5 mm


Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 2.0 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.5 mm

Laserweg (L2) : 0.7 mm

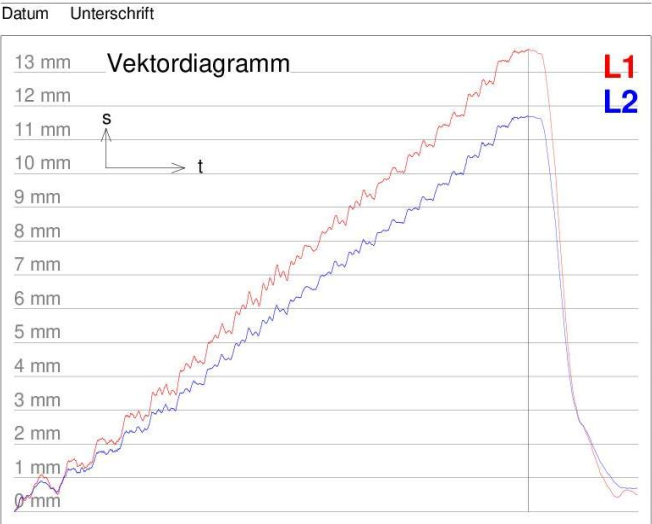

Meetrapport nr. 2020232
Plaats Haarlem
Locatie Olympia Haarlem
Mast nr. 006
Opmerking DH_1014006B

REI-LUX Prüfbericht DH_1014006B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 14.10.2020
Messbeginn : 08:59:44
Messende : 09:03:33

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 6
Mast- / Objektname : 6
Mast- / Objekttyp : gm15

Standort

Prüfort : Haarlem
Ortsteil :
Straße : Olympia Haarlem
Hausnr :
GPS : 52.367658 4.639693

konisch : x
verzinkt : x

Lack :

Manschette : 0

Bemerkung : Zie foto D37, OCT 1d 1arma

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 4.5 mm
Laserweg (L2) : 2.8 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 6.13 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.7 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.5 mm
Laserweg (L2) : 0.5 mm

Datum Unterschrift

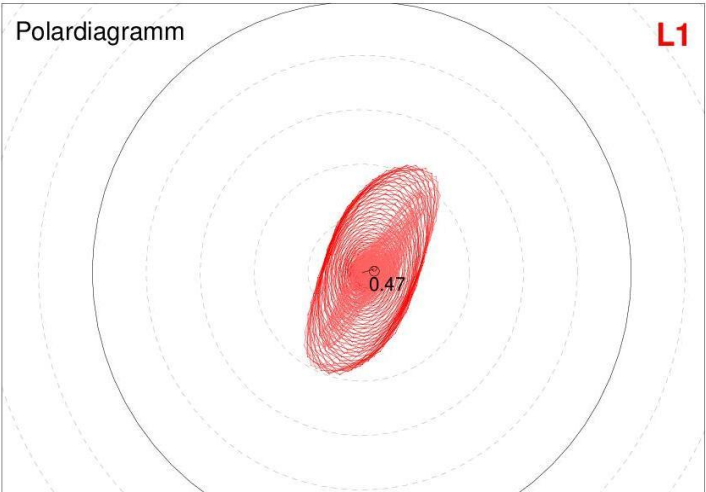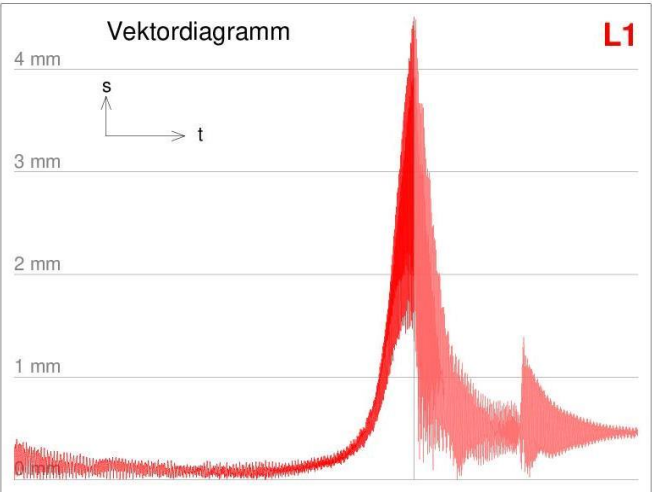

Meetrapport nr. 2020232

Plaats Haarlem

Locatie Olympia Haarlem

Mast nr. 006

Opmerking D37



Meetrapport nr. 2020232
Plaats Haarlem
Locatie VV Schoten
Mast nr. 009
Opmerking DH_1013009A

REI-LUX Prüfbericht DH_1013009A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 13.10.2020
Messbeginn : 10:02:28
Messende : 10:03:00

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 9
Mast- / Objektname : 9
Mast- / Objekttyp : gm15
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto D9, 0d 1arma

Standort

Prüfort : Haarlem
Ortsteil :
Straße : VV Schoten
Hausnr :
GPS : 52.420912 4.657733

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 15.4 mm
Laserweg (L2) : 11.7 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 8.48 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 3.7 mm

Mast / Objekt am Prüftiefe ohne Last

Laserweg (L1) : 0.4 mm
Laserweg (L2) : 0.9 mm

Datum Unterschrift

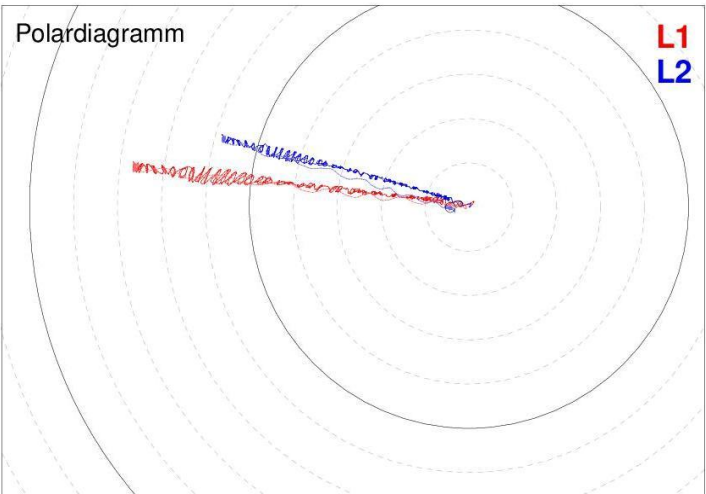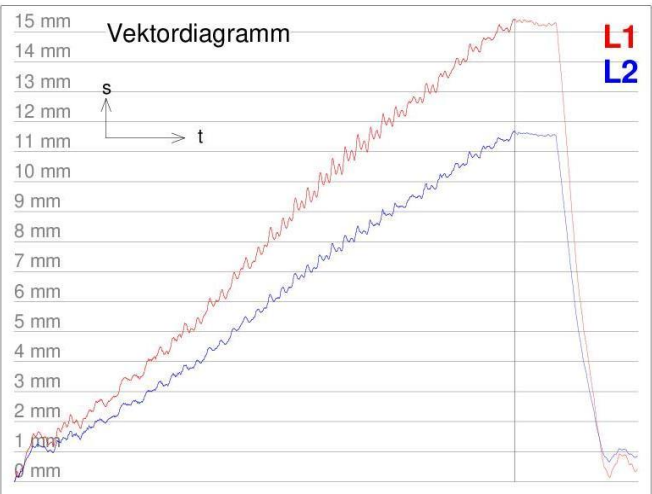

Meetrapport nr.

Plaats

Locatie

Mast nr.

Opmerking

2020232

Haarlem

VV Schoten

009

DH_1013009B

REI-LUX Prüfbericht DH_1013009B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 13.10.2020
Messbeginn : 10:03:31
Messende : 10:07:08

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 9
Mast- / Objektname : 9
Mast- / Objekttyp : gm15
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto D9, 0d 1arma

Standort

Prüfort : Haarlem
Ortsteil :
Straße : VV Schoten
Hausnr :
GPS : 52.420912 4.657733

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 4.4 mm
Laserweg (L2) : 3.0 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 1.20 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.3 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.8 mm
Laserweg (L2) : 1.0 mm

Datum Unterschrift

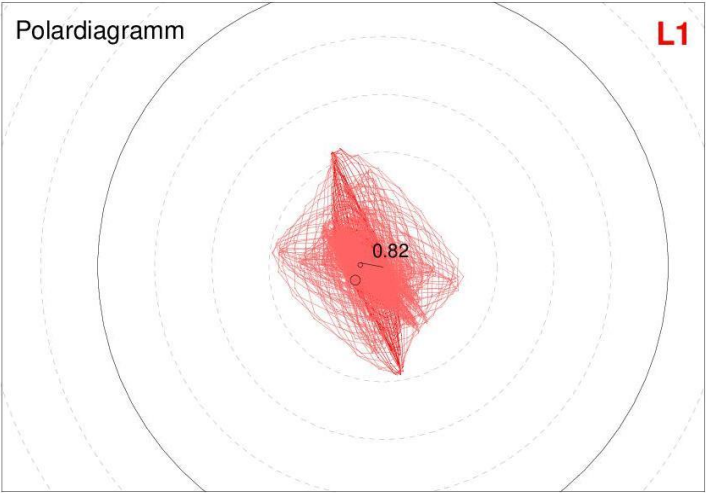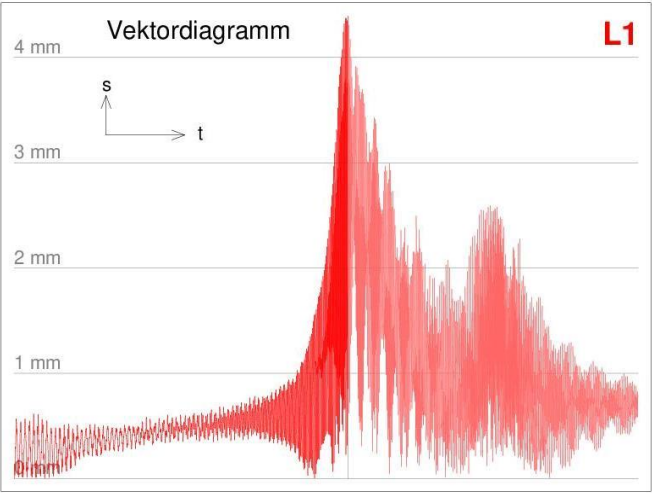

Meetrapport nr. 2020232

Plaats Haarlem

Locatie VV Schoten

Mast nr. 009

Opmerking D9



Meetrapport nr. 2020232
Plaats Haarlem
Locatie VV Schoten
Mast nr. 010
Opmerking DH_1013010A

REI-LUX Prüfbericht DH_1013010A.rxm Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll
Messtag : 13.10.2020
Messbeginn : 10:12:07
Messende : 10:12:41

Mast / Objekt
Mast- / Objektzähler : 10
Mast- / Objektname : 10
Mast- / Objekttyp : gm15
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto D10, 0d 1arma

Standort
Prüfort : Haarlem
Ortsteil :
Straße : VV Schoten
Hausnr :
GPS : 52.420660 4.657438

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15



Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last
Laserweg (L1) : 16.1 mm
Laserweg (L2) : 12.4 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 8.21 Grad

Pulsbelastung
Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last
Laserweg zwischen L1 / L2 : 3.7 mm

Mast / Objekt am Prüfe ohne Last
Laserweg (L1) : 0.3 mm
Laserweg (L2) : 0.8 mm

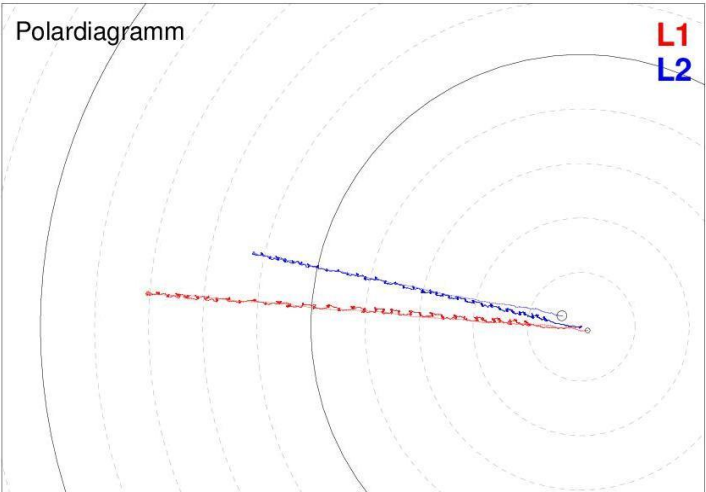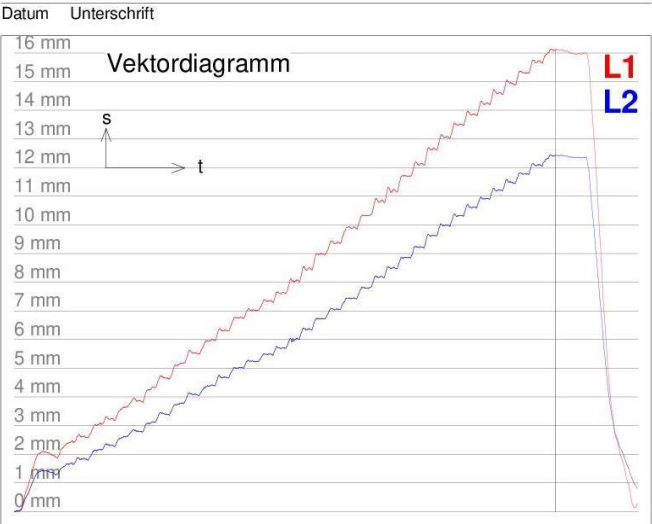

Meetrapport nr. 2020232
Plaats Haarlem
Locatie VV Schoten
Mast nr. 010
Opmerking DH_1013010B

REI-LUX Prüfbericht DH_1013010B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 13.10.2020
Messbeginn : 10:13:26
Messende : 10:17:03

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 10
Mast- / Objektname : 10
Mast- / Objekttyp : gm15

Standort

Prüf-ort : Haarlem
Ortsteil :
Straße : VV Schoten
Hausnr :
GPS : 52.420660 4.657438

konisch : x
verzinkt : x

Lack :

Manschette : 0

Bemerkung : Zie foto D10, 0d 1arma

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 5.0 mm
Laserweg (L2) : 2.8 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 177.19 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 2.2 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.2 mm
Laserweg (L2) : 0.4 mm

Datum Unterschrift

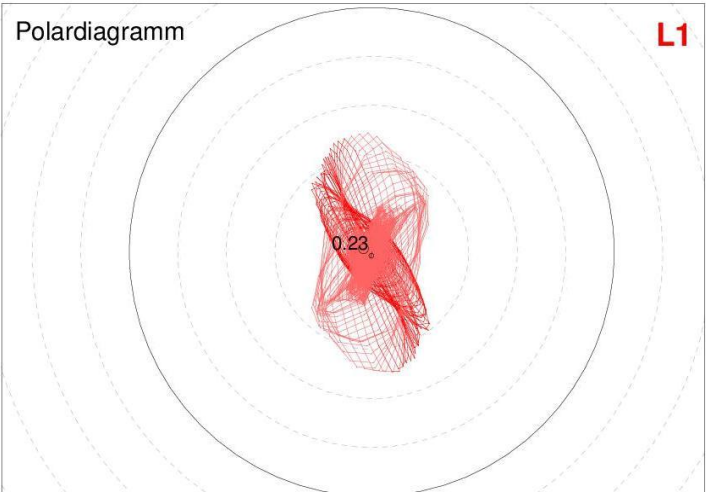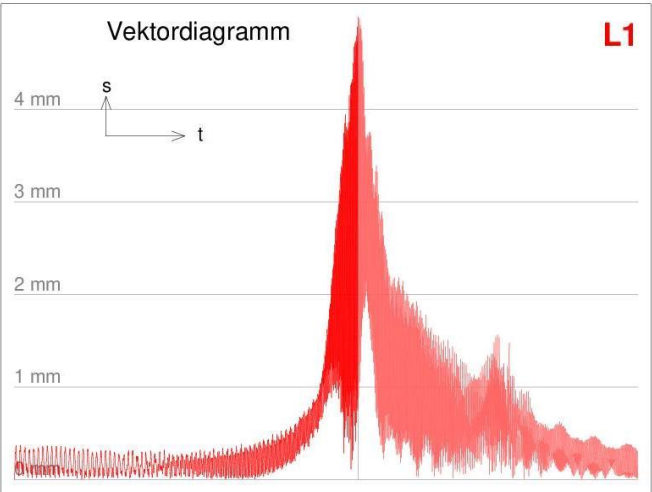

Meetrapport nr. 2020232

Plaats Haarlem

Locatie VV Schoten

Mast nr. 010

Opmerking D10



Meetrapport nr. 2020232
Plaats Haarlem
Locatie VV Schoten
Mast nr. 011
Opmerking DH_1013011A

REI-LUX Prüfbericht DH_1013011A.rxm Version 6.21 beta



Prüf- und Messprotokoll	Mast / Objekt
Messtag : 13.10.2020	Mast- / Objektzähler : 11
Messbeginn : 10:21:44	Mast- / Objektname : 11
Messende : 10:22:22	Mast- / Objekttyp : gm15
	konisch : x
	verzinkt : x
Standort	Lack :
Prüfort : Haarlem	Manschette : 0
Ortsteil :	Bemerkung : Zie foto D11, 0d 1arma
Straße : VV Schoten	
Hausnr :	
GPS : 52.420355 4.657118	

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last	Pulsbelastung
Laserweg (L1) : 15.1 mm	Amplitude : +/- 0.0 mm
Laserweg (L2) : 12.0 mm	Ausschwingzeit : 0.0 sek
Torsion zwischen L1 / L2 : 5.66 Grad	Schwelle : 0.5 mm
Nettobiegung bei max Last	
Laserweg zwischen L1 / L2 : 3.1 mm	
Mast / Objekt am Prüfende ohne Last	
Laserweg (L1) : 0.7 mm	
Laserweg (L2) : 0.5 mm	

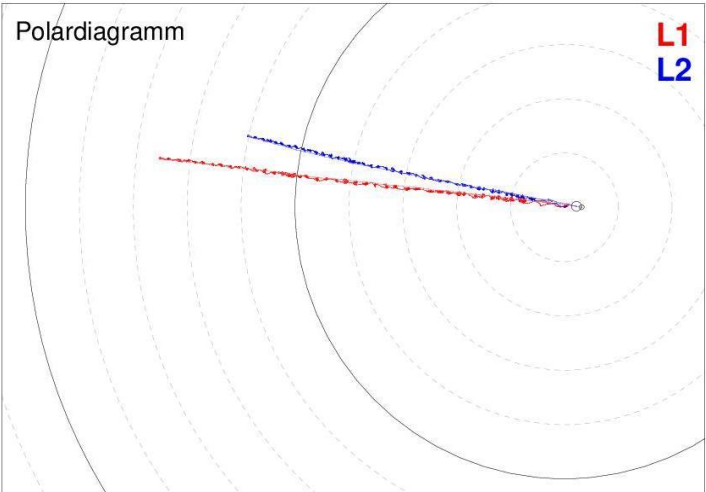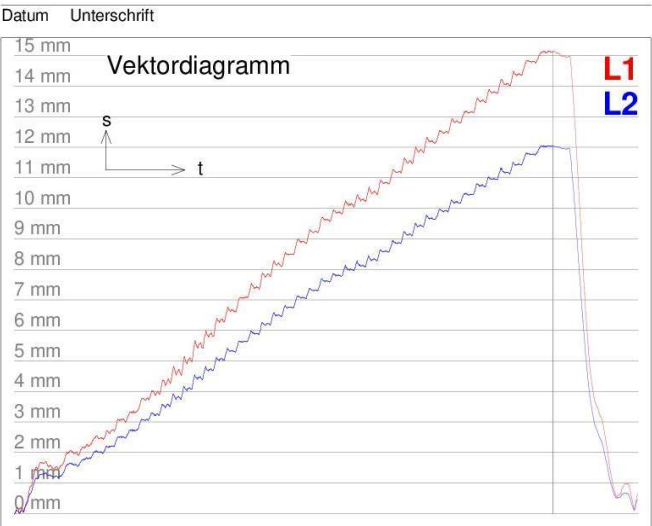

Meetrapport nr. 2020232
Plaats Haarlem
Locatie VV Schoten
Mast nr. 011
Opmerking DH_1013011B

REI-LUX Prüfbericht DH_1013011B.rxm Version 6.21 beta



Prüf- und Messprotokoll	Mast / Objekt
Messtag : 13.10.2020	Mast- / Objektzähler : 11
Messbeginn : 10:23:05	Mast- / Objektname : 11
Messende : 10:26:47	Mast- / Objekttyp : gm15
	konisch : x
	verzinkt : x
Standort	Lack :
Prüf-ort : Haarlem	Manschette : 0
Ortsteil :	Bemerkung : Zie foto D11, 0d 1arma
Straße : VV Schoten	
Hausnr :	
GPS : 52.420355 4.657118	

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last	Pulsbelastung
Laserweg (L1) : 4.0 mm	Amplitude : +/- 0.0 mm
Laserweg (L2) : 1.9 mm	Ausschwingzeit : 0.0 sek
Torsion zwischen L1 / L2 : 10.82 Grad	Schwelle : 0.5 mm
Nettobiegung bei max Last	
Laserweg zwischen L1 / L2 : 2.1 mm	
Mast / Objekt am Prüfende ohne Last	
Laserweg (L1) : 0.3 mm	
Laserweg (L2) : 0.4 mm	

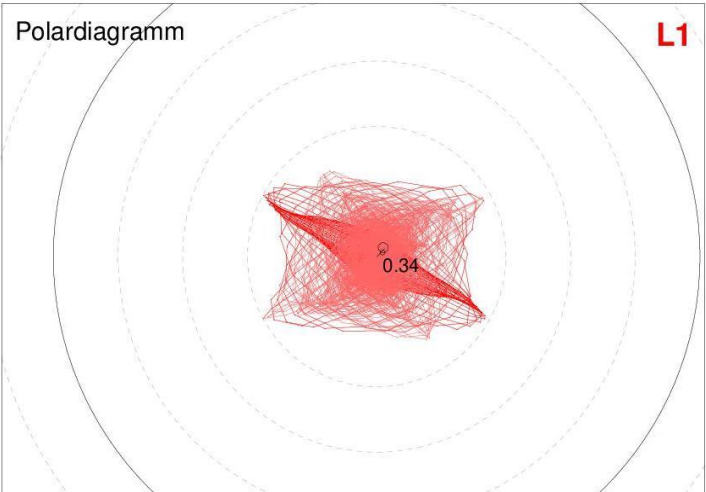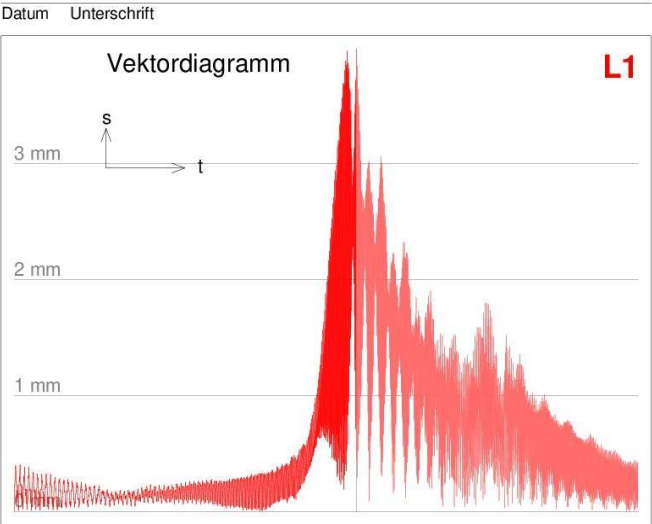

Meetrapport nr. 2020232

Plaats Haarlem

Locatie VV Schoten

Mast nr. 011

Opmerking D11



Meetrapport nr. 2020232
Plaats Haarlem
Locatie VV Schoten
Mast nr. 012
Opmerking DH_1013012A

REI-LUX Prüfbericht DH_1013012A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 13.10.2020
Messbeginn : 10:32:10
Messende : 10:32:41

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 12
Mast- / Objektname : 12
Mast- / Objekttyp : gm18
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto D12, 0d 3arma

Standort

Prüfort : Haarlem
Ortsteil :
Straße : VV Schoten
Hausnr :
GPS : 52.420343 4.656180

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 8.3 mm
Laserweg (L2) : 6.4 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 5.96 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.9 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.3 mm
Laserweg (L2) : 0.0 mm

Datum Unterschrift

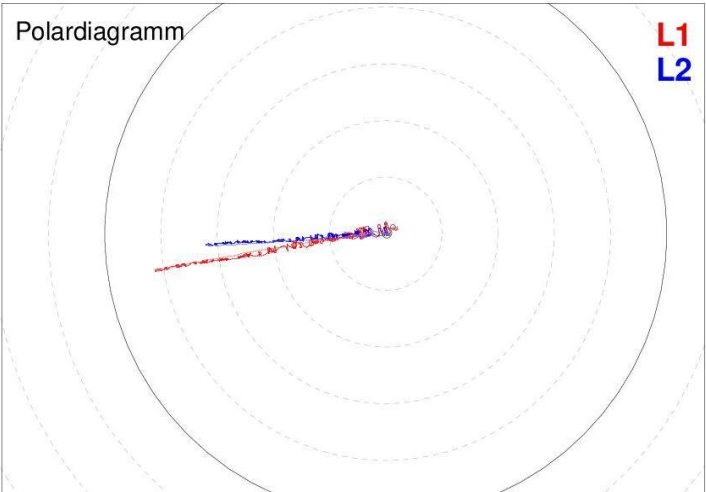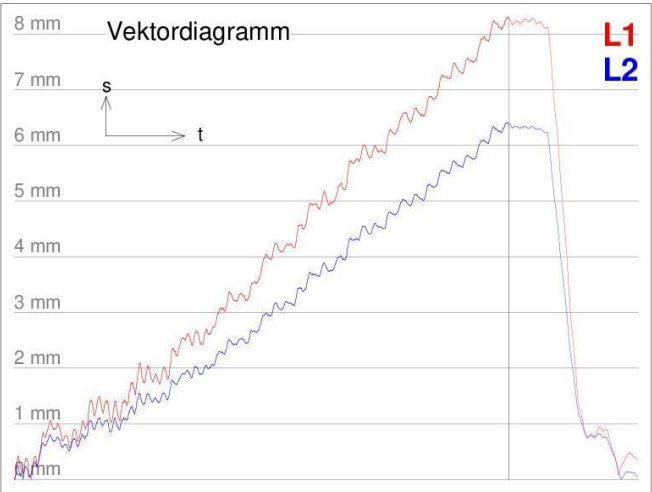

Meetrapport nr. 2020232
Plaats Haarlem
Locatie VV Schoten
Mast nr. 012
Opmerking DH_1013012B

REI-LUX Prüfbericht DH_1013012B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 13.10.2020
Messbeginn : 10:33:09
Messende : 10:36:46

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 12
Mast- / Objektname : 12
Mast- / Objekttyp : gm18

Standort

Prüfort : Haarlem
Ortsteil :
Straße : VV Schoten
Hausnr :
GPS : 52.420343 4.656180

konisch : x
verzinkt : x

Lack :

Manschette : 0

Bemerkung : Zie foto D12, 0d 3arma

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 1.4 mm
Laserweg (L2) : 0.8 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 7.60 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 0.7 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.2 mm
Laserweg (L2) : 0.2 mm

Datum Unterschrift

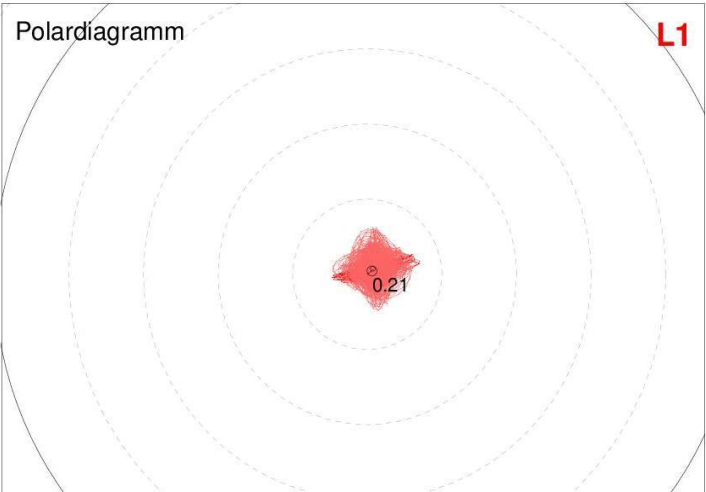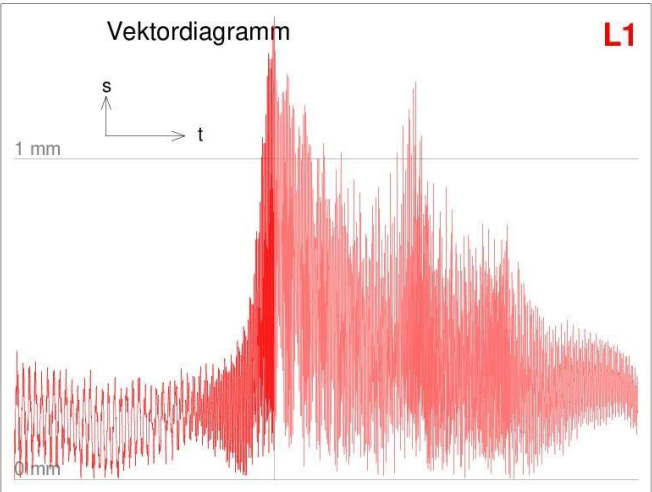

Meetrapport nr. 2020232

Plaats Haarlem

Locatie VV Schoten

Mast nr. 012

Opmerking D12



Meetrapport nr. 2020232
Plaats Haarlem
Locatie VV Schoten
Mast nr. 013
Opmerking DH_1013013A

REI-LUX Prüfbericht DH_1013013A.rxm Version 6.21 beta



Prüf- und Messprotokoll	Mast / Objekt
Messtag : 13.10.2020	Mast- / Objektzähler : 13
Messbeginn : 10:40:51	Mast- / Objektname : 13
Messende : 10:41:19	Mast- / Objekttyp : gm18
	konisch : x
	verzinkt : x
Standort	Lack :
Prüf-ort : Haarlem	Manschette : 0
Ortsteil :	Bemerkung : Zie foto D13, 0d 3arma
Straße : VV Schoten	
Hausnr :	
GPS : 52.420590 4.656490	

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last	Pulsbelastung
Laserweg (L1) : 8.1 mm	Amplitude : +/- 0.0 mm
Laserweg (L2) : 7.1 mm	Ausschwingzeit : 0.0 sek
Torsion zwischen L1 / L2 : 8.73 Grad	Schwelle : 0.5 mm
Nettobiegung bei max Last	
Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.0 mm	
Mast / Objekt am Prüfende ohne Last	
Laserweg (L1) : 0.1 mm	
Laserweg (L2) : 0.6 mm	

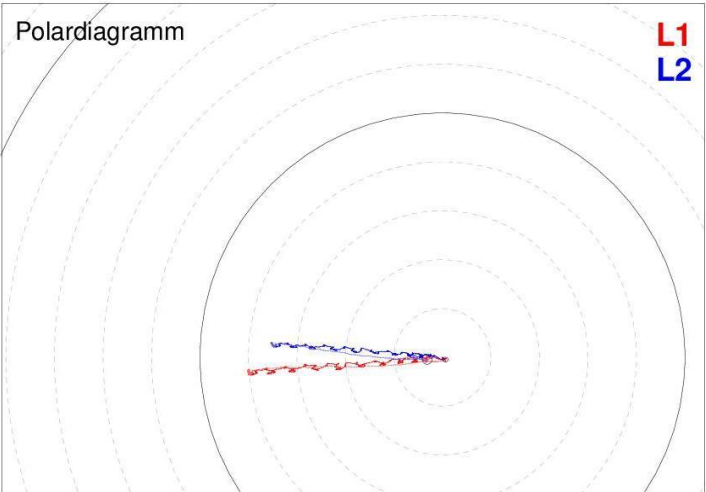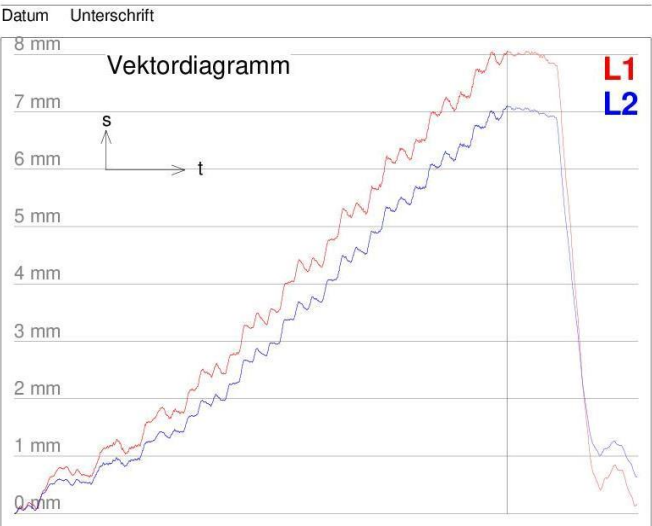

Meetrappport nr. 2020232
Plaats Haarlem
Locatie VV Schoten
Mast nr. 013
Opmerking DH_1013013B

REI-LUX Prüfbericht DH_1013013B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 13.10.2020
Messbeginn : 10:41:48
Messende : 10:45:24

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 13
Mast- / Objektname : 13
Mast- / Objekttyp : gm18
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto D13, 0d 3arma

Standort

Prüfort : Haarlem
Ortsteil :
Straße : VV Schoten
Hausnr :
GPS : 52.420590 4.656490

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 1.3 mm
Laserweg (L2) : 0.9 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 163.99 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 0.4 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.1 mm
Laserweg (L2) : 0.1 mm

Datum Unterschrift

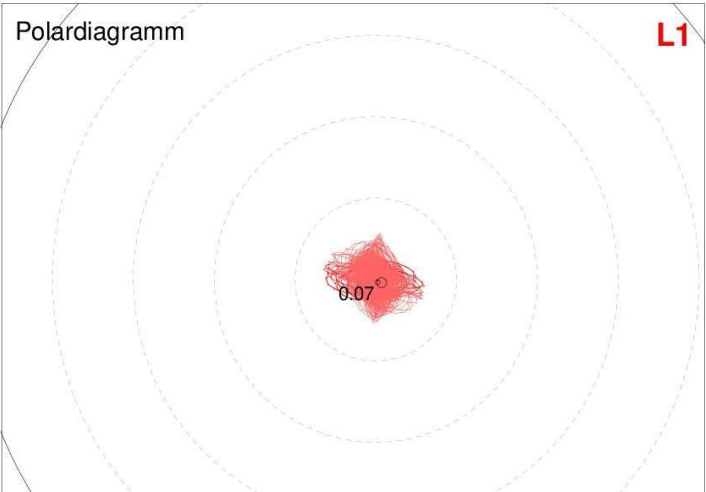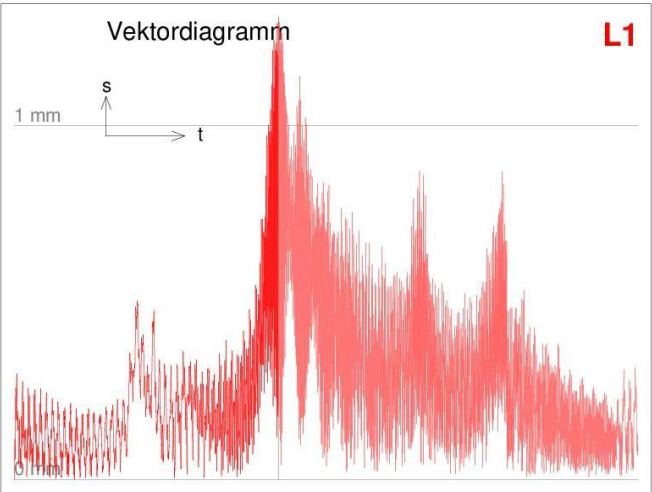

Meetrapport nr. 2020232

Plaats Haarlem

Locatie VV Schoten

Mast nr. 013

Opmerking D13



Meetrapport nr. 2020232
Plaats Haarlem
Locatie VV Schoten
Mast nr. 014
Opmerking DH_1013014A


REI-LUX Prüfbericht DH_1013014A.rxm Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll	Mast / Objekt
Messtag : 13.10.2020	Mast- / Objektzähler : 14
Messbeginn : 10:49:36	Mast- / Objektname : 14
Messende : 10:50:06	Mast- / Objekttyp : gm18
	konisch : x
	verzinkt : x
Standort	Lack :
Prüfart : Haarlem	Manschette : 0
Ortsteil :	Bemerkung : Zie foto D14, 0d 3arma
Straße : VV Schoten	
Hausnr :	
GPS : 52.420838 4.656778	

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Datum Unterschrift

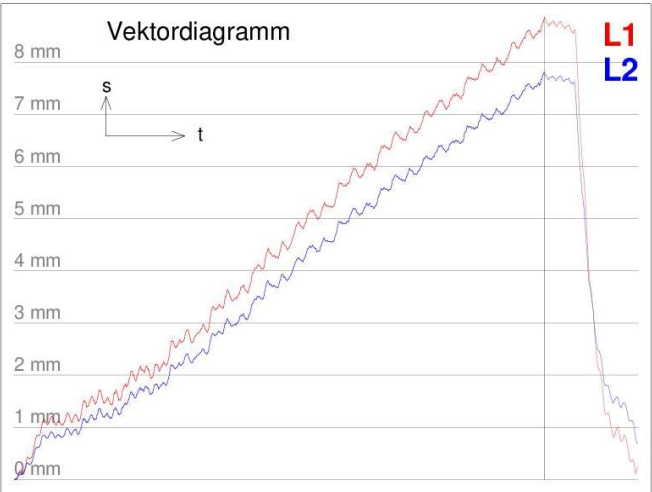


Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last	Pulsbelastung
Laserweg (L1) : 8.9 mm	Amplitude : +/- 0.0 mm
Laserweg (L2) : 7.8 mm	Ausschwingzeit : 0.0 sek
Torsion zwischen L1 / L2 : 6.89 Grad	Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last
Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.1 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last
Laserweg (L1) : 0.3 mm
Laserweg (L2) : 0.7 mm

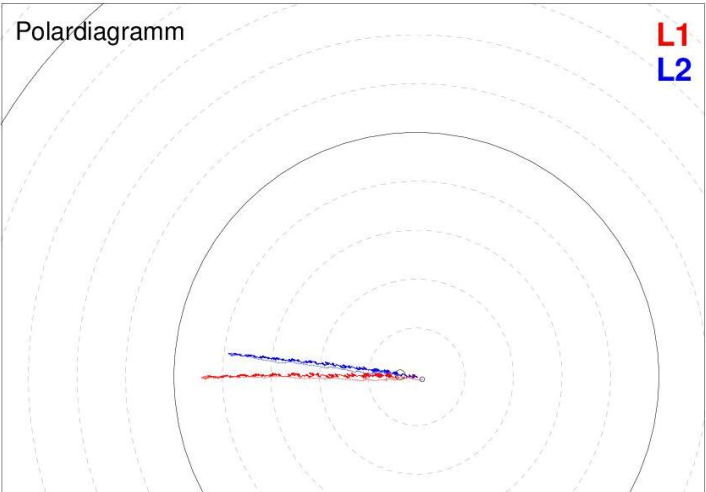

Meetrapport nr. 2020232
Plaats Haarlem
Locatie VV Schoten
Mast nr. 014
Opmerking DH_1013014B

REI-LUX Prüfbericht DH_1013014B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 13.10.2020
Messbeginn : 10:50:34
Messende : 10:54:11

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 14
Mast- / Objektname : 14
Mast- / Objekttyp : gm18

Standort

Prüfort : Haarlem
Ortsteil :
Straße : VV Schoten
Hausnr :
GPS : 52.420838 4.656778

konisch : x
verzinkt : x

Lack :

Manschette : 0

Bemerkung : Zie foto D14, 0d 3arma

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 1.7 mm
Laserweg (L2) : 1.1 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 9.66 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 0.7 mm

Mast / Objekt am Prüfe ohne Last

Laserweg (L1) : 0.2 mm
Laserweg (L2) : 0.1 mm

Datum Unterschrift

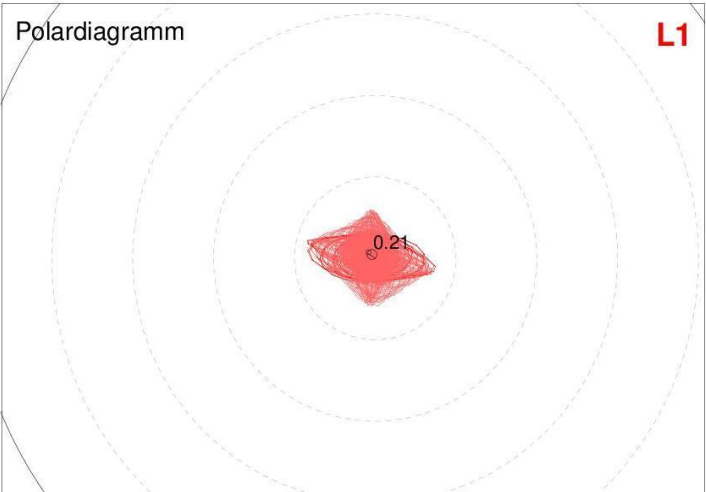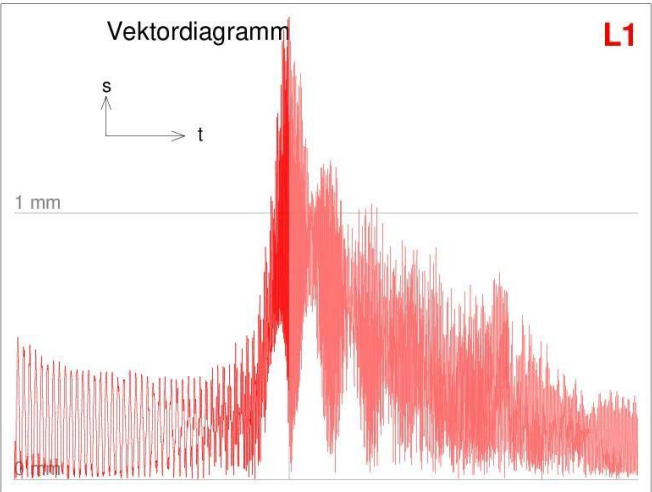

Meetrapport nr. 2020232

Plaats Haarlem

Locatie VV Schoten

Mast nr. 014

Opmerking D14



Meetrapport nr. 2020232
Plaats Haarlem
Locatie VV Schoten
Mast nr. 015
Opmerking DH_1013015A

REI-LUX Prüfbericht DH_1013015A.rxm Version 6.21 beta



Prüf- und Messprotokoll	Mast / Objekt
Messtag : 13.10.2020	Mast- / Objektzähler : 15
Messbeginn : 10:58:02	Mast- / Objektname : 15
Messende : 10:58:28	Mast- / Objekttyp : gm18
	konisch : x
	verzinkt : x
Standort	Lack :
Prüfart : Haarlem	Manschette : 0
Ortsteil :	Bemerkung : Zie foto D15, 0d 3arma
Straße : VV Schoten	
Hausnr :	
GPS : 52.421110 4.657078	

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last	Pulsbelastung
Laserweg (L1) : 7.7 mm	Amplitude : +/- 0.0 mm
Laserweg (L2) : 6.4 mm	Ausschwingzeit : 0.0 sek
Torsion zwischen L1 / L2 : 16.71 Grad	Schwelle : 0.5 mm
Nettobiegung bei max Last	
Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.3 mm	
Mast / Objekt am Prüfende ohne Last	
Laserweg (L1) : 0.2 mm	
Laserweg (L2) : 0.2 mm	

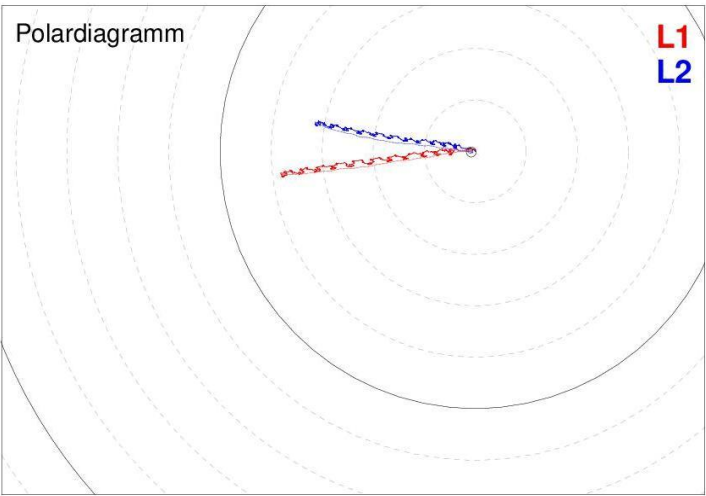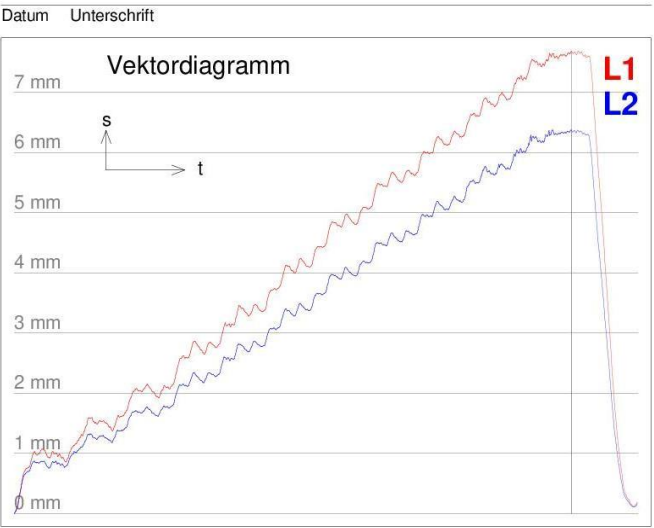

Meetrapport nr. 2020232
Plaats Haarlem
Locatie VV Schoten
Mast nr. 015
Opmerking DH_1013015B

REI-LUX Prüfbericht DH_1013015B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 13.10.2020
Messbeginn : 10:58:58
Messende : 11:02:35

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 15
Mast- / Objektname : 15
Mast- / Objekttyp : gm18
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto D15, 0d 3arma

Standort

Prüfort : Haarlem
Ortsteil :
Straße : VV Schoten
Hausnr :
GPS : 52.421110 4.657078

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 1.5 mm
Laserweg (L2) : 1.3 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 40.86 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 0.2 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.1 mm
Laserweg (L2) : 0.2 mm

Datum Unterschrift

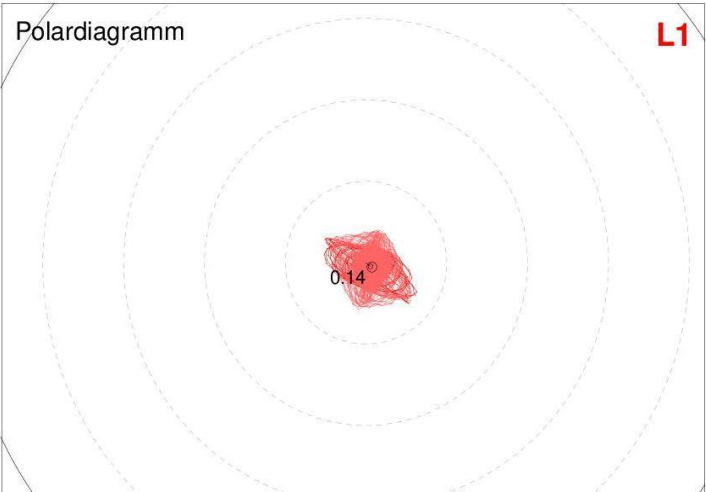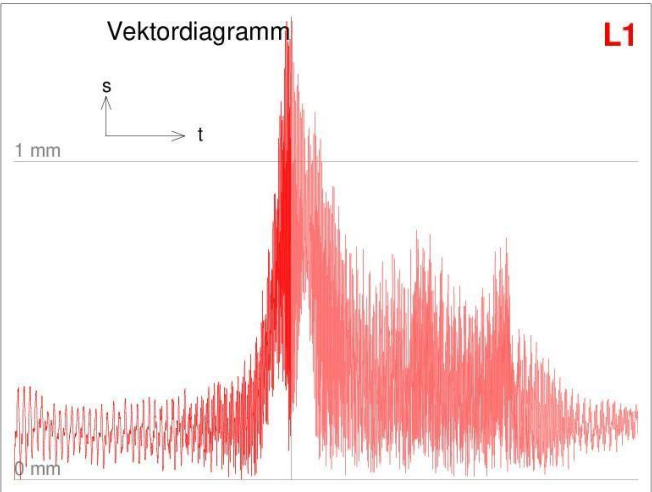

Meetrapport nr. 2020232

Plaats Haarlem

Locatie VV Schoten

Mast nr. 015

Opmerking D15



Meetrapport nr. 2020232
Plaats Haarlem
Locatie VV Schoten
Mast nr. 016
Opmerking DH_1013016A

REI-LUX Prüfbericht DH_1013016A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 13.10.2020
Messbeginn : 11:22:28
Messende : 11:22:54

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 16
Mast- / Objektname : 16
Mast- / Objekttyp : gm18
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto D16, 0d 2arma

Standort

Prüfort : Haarlem
Ortsteil :
Straße : VV Schoten
Hausnr :
GPS : 52.421498 4.656200

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 7.9 mm
Laserweg (L2) : 5.3 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 1.34 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 2.6 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.6 mm
Laserweg (L2) : 0.5 mm

Datum Unterschrift

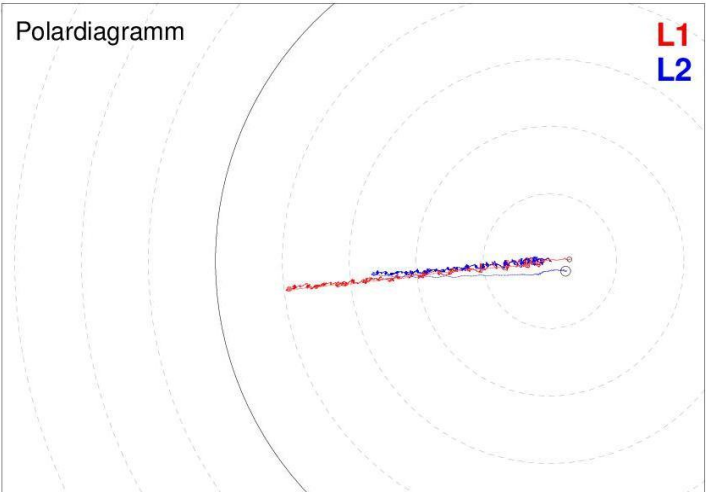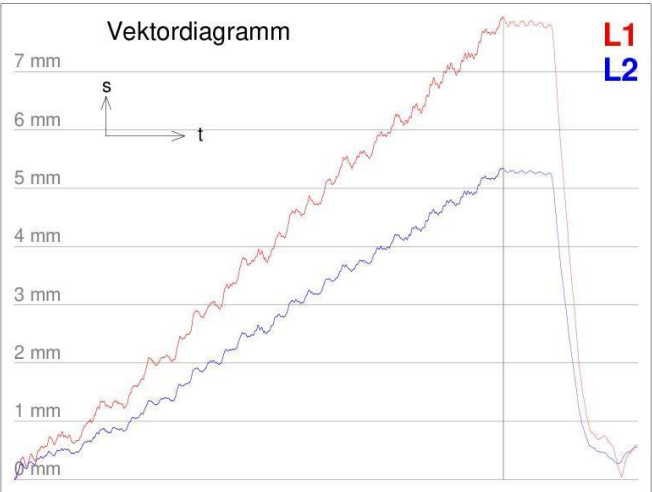

Meetrapport nr. 2020232
Plaats Haarlem
Locatie VV Schoten
Mast nr. 016
Opmerking DH_1013016B

REI-LUX Prüfbericht DH_1013016B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 13.10.2020
Messbeginn : 11:23:18
Messende : 11:26:55

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 16
Mast- / Objektname : 16
Mast- / Objekttyp : gm18

Standort

Prüfort : Haarlem
Ortsteil :
Straße : VV Schoten
Hausnr :
GPS : 52.421498 4.656200

konisch : x
verzinkt : x

Lack :
Manschette : 0

Bemerkung : Zie foto D16, 0d 2arma

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 1.8 mm
Laserweg (L2) : 1.1 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 9.98 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 0.7 mm

Mast / Objekt am Prüfeinde ohne Last

Laserweg (L1) : 0.2 mm
Laserweg (L2) : 0.1 mm

Datum Unterschrift

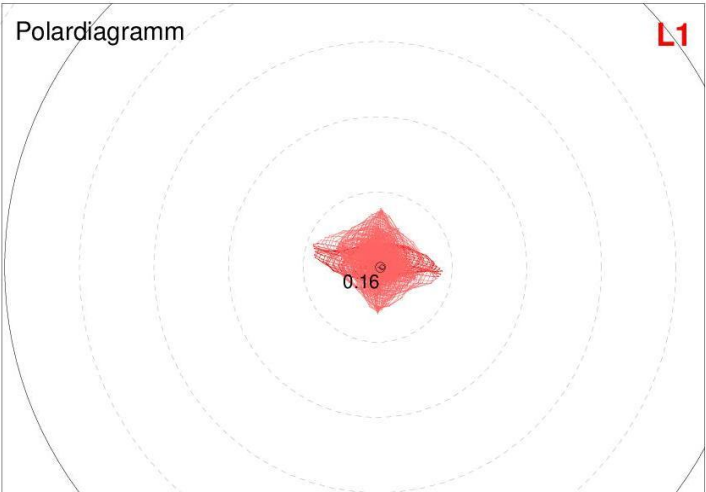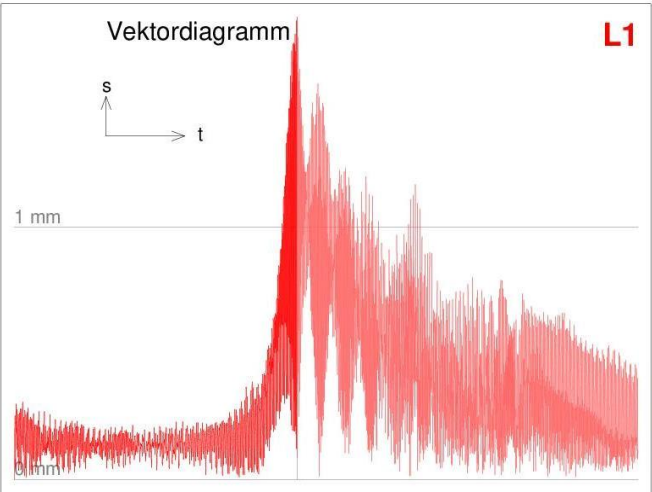

Meetrapport nr. 2020232

Plaats Haarlem

Locatie VV Schoten

Mast nr. 016

Opmerking D16




Meetrapport nr. 2020232
Plaats Haarlem
Locatie VV Schoten
Mast nr. 017
Opmerking DH_1013017A

REI-LUX Prüfbericht DH_1013017A.rxm Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll	Mast / Objekt
Messtag : 13.10.2020	Mast- / Objektzähler : 17
Messbeginn : 11:31:03	Mast- / Objektname : 17
Messende : 11:31:26	Mast- / Objekttyp : gm18
	konisch : x
	verzinkt : x
Standort	Lack :
Prüfort : Haarlem	Manschette : 0
Ortsteil :	Bemerkung : Zie foto D17, 0d 2arma
Straße : VV Schoten	
Hausnr :	
GPS : 52.421232 4.655915	


Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

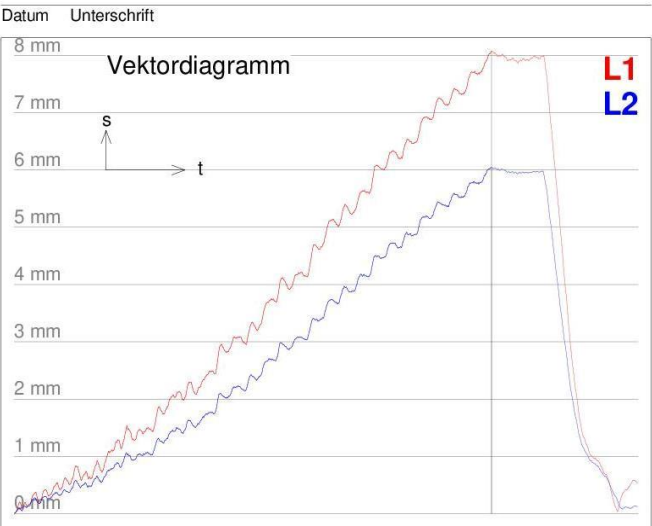

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last	Pulsbelastung
Laserweg (L1) : 8.1 mm	Amplitude : +/- 0.0 mm
Laserweg (L2) : 6.0 mm	Ausschwingzeit : 0.0 sek
Torsion zwischen L1 / L2 : 11.06 Grad	Schwelle : 0.5 mm
Nettobiegung bei max Last	
Laserweg zwischen L1 / L2 : 2.0 mm	
Mast / Objekt am Prüfende ohne Last	
Laserweg (L1) : 0.5 mm	
Laserweg (L2) : 0.1 mm	

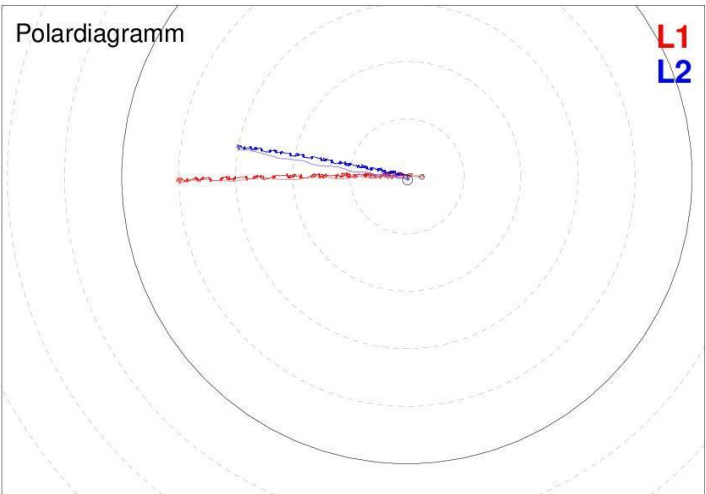

Meetrapport nr. 2020232
Plaats Haarlem
Locatie VV Schoten
Mast nr. 017
Opmerking DH_1013017B

REI-LUX Prüfbericht DH_1013017B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 13.10.2020
Messbeginn : 11:31:44
Messende : 11:35:21

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 17
Mast- / Objektname : 17
Mast- / Objekttyp : gm18

Standort

Prüfort : Haarlem
Ortsteil :
Straße : VV Schoten
Hausnr :
GPS : 52.421232 4.655915

konisch : x
verzinkt : x

Lack :
Manschette : 0

Bemerkung : Zie foto D17, 0d 2arma

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 1.6 mm
Laserweg (L2) : 1.1 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 42.61 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 0.5 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.4 mm
Laserweg (L2) : 0.3 mm

Datum Unterschrift

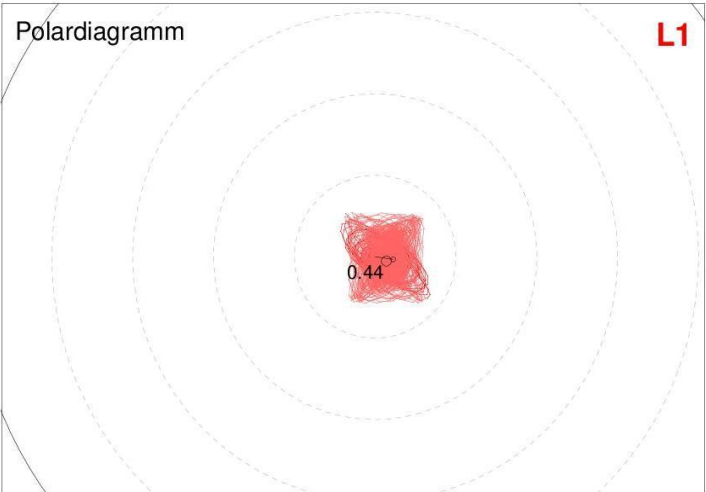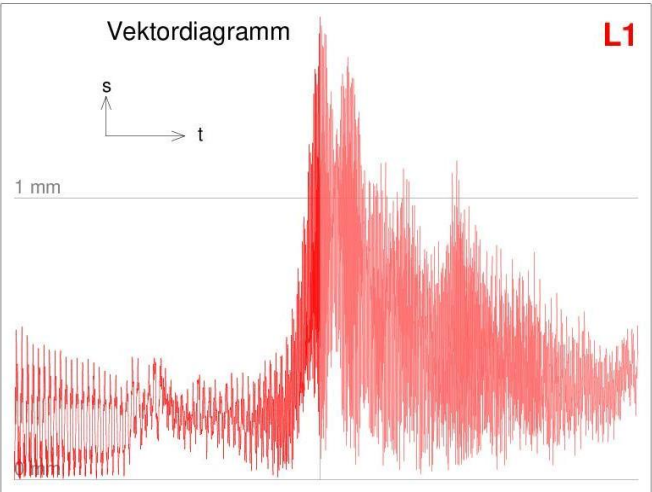

Meetrapport nr. 2020232

Plaats Haarlem

Locatie VV Schoten

Mast nr. 017

Opmerking D17



Meetrapport nr. 2020232
Plaats Haarlem
Locatie VV Schoten
Mast nr. 018
Opmerking DH_1013018A


REI-LUX Prüfbericht DH_1013018A.rxm Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll	Mast / Objekt
Messtag : 13.10.2020	Mast- / Objektzähler : 18
Messbeginn : 11:50:28	Mast- / Objektname : 18
Messende : 11:50:54	Mast- / Objekttyp : gm18
	konisch : x
	verzinkt : x
Standort	Lack :
Prüfort : Haarlem	Manschette : 0
Ortsteil :	Bemerkung : Zie foto D18, 0d 2arma
Straße : VV Schoten	
Hausnr :	
GPS : 52.420958 4.655613	

Messergebnis


Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Datum Unterschrift

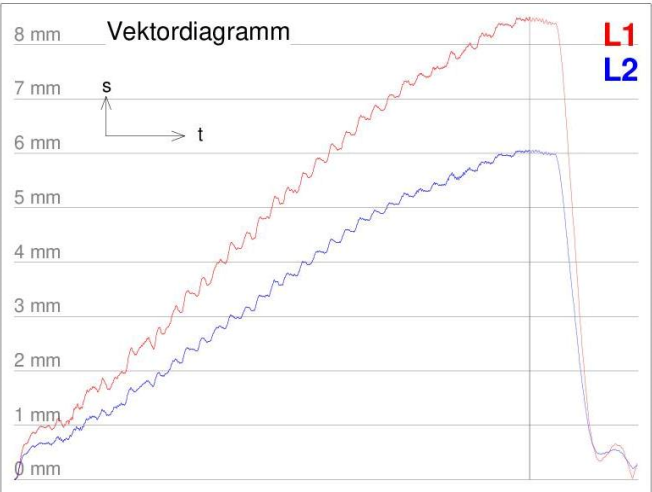

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last	Pulsbelastung
Laserweg (L1) : 8.5 mm	Amplitude : +/- 0.0 mm
Laserweg (L2) : 6.1 mm	Ausschwingzeit : 0.0 sek
Torsion zwischen L1 / L2 : 7.92 Grad	Schwelle : 0.5 mm
Nettobiegung bei max Last	
Laserweg zwischen L1 / L2 : 2.4 mm	
Mast / Objekt am Prüfende ohne Last	
Laserweg (L1) : 0.3 mm	
Laserweg (L2) : 0.3 mm	

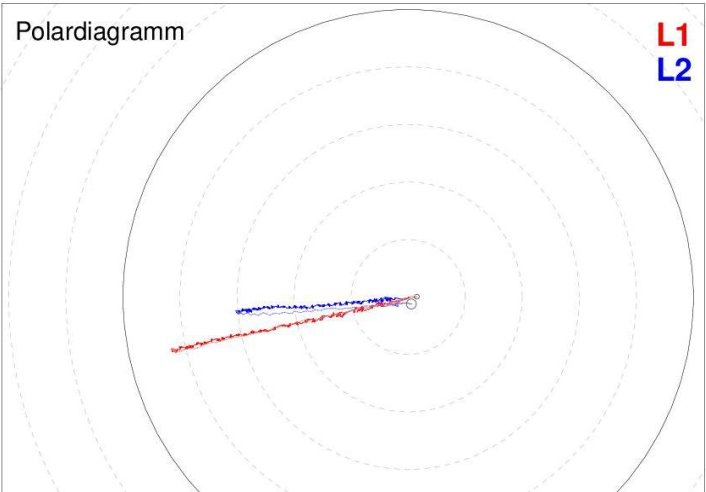

Meetrapport nr. 2020232
Plaats Haarlem
Locatie VV Schoten
Mast nr. 018
Opmerking DH_1013018B

REI-LUX Prüfbericht DH_1013018B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 13.10.2020
Messbeginn : 11:51:16
Messende : 11:54:53

Standort

Prüfort : Haarlem
Ortsteil :
Straße : VV Schoten
Hausnr :
GPS : 52.420958 4.655613

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 18
Mast- / Objektname : 18
Mast- / Objekttyp : gm18
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto D18, 0d 2arma

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 1.8 mm
Laserweg (L2) : 1.2 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 1.36 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 0.6 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.1 mm
Laserweg (L2) : 0.2 mm

Datum Unterschrift

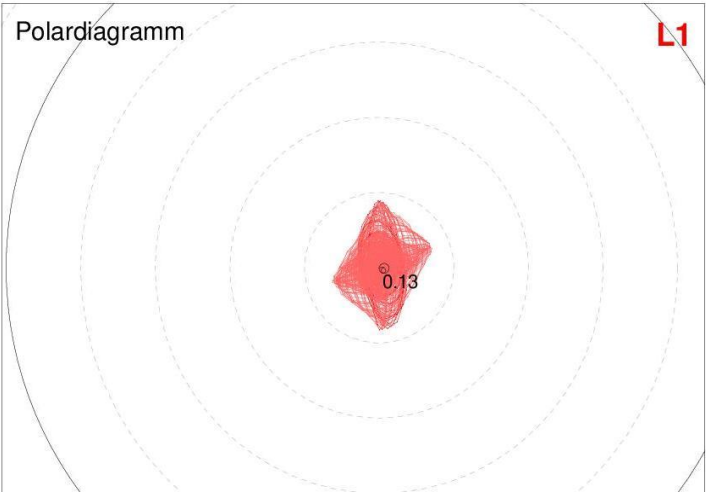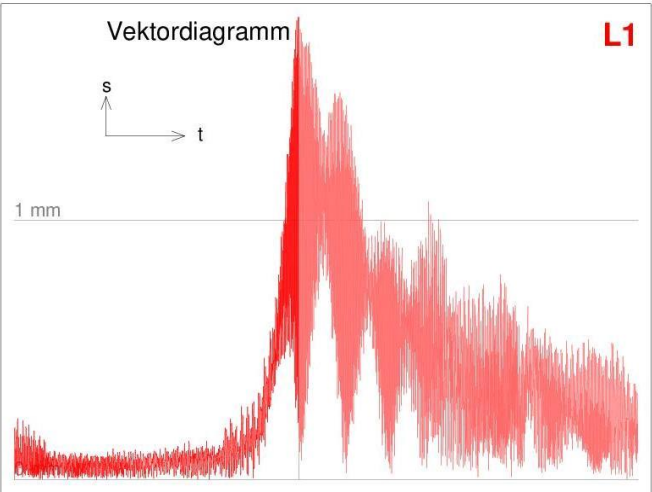


Meetrapport nr. 2020232

Plaats Haarlem

Locatie VV Schoten

Mast nr. 018

Opmerking D18

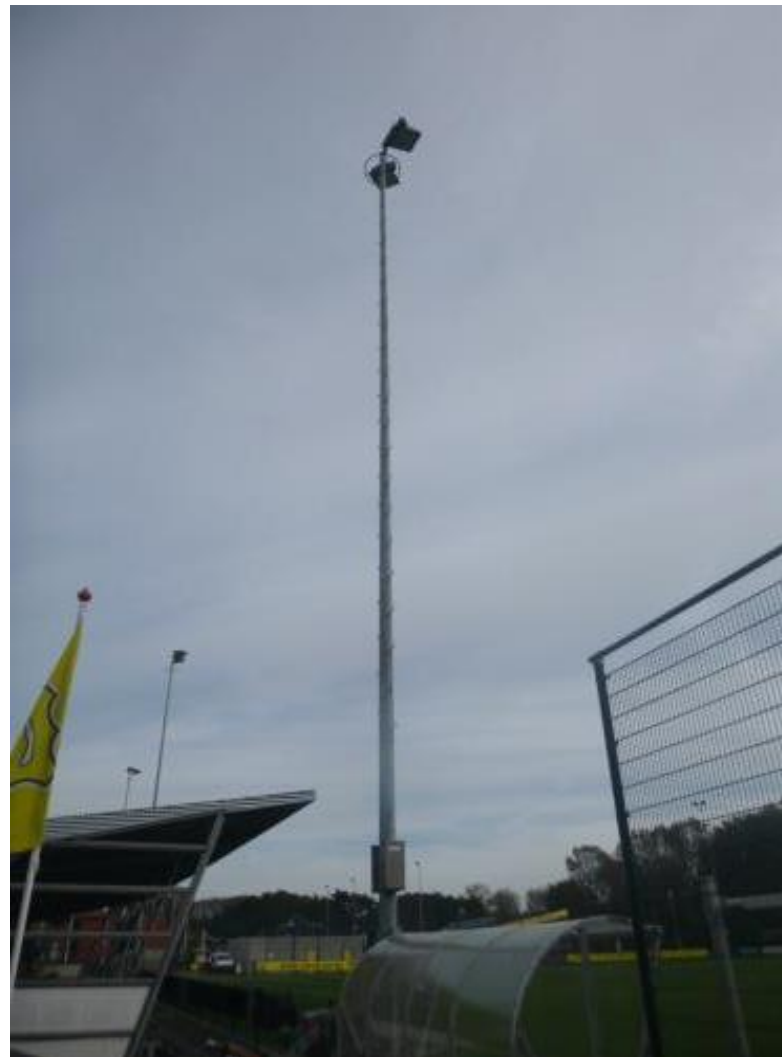

Meetrapport nr. 2020232
Plaats Haarlem
Locatie VV Schoten
Mast nr. 019
Opmerking DH_1013019A

REI-LUX Prüfbericht DH_1013019A.rxm Version 6.21 beta



Prüf- und Messprotokoll	Mast / Objekt
Messtag : 13.10.2020	Mast- / Objektzähler : 19
Messbeginn : 12:03:57	Mast- / Objektname : 19
Messende : 12:04:24	Mast- / Objekttyp : gm18
	konisch : x
	verzinkt : x
Standort	Lack :
Prüfort : Haarlem	Manschette : 0
Ortsteil :	Bemerkung : Zie foto D19, 0d 2arma
Straße : VV Schoten	
Hausnr :	
GPS : 52.420700 4.655345	

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last	Pulsbelastung
Laserweg (L1) : 8.8 mm	Amplitude : +/- 0.0 mm
Laserweg (L2) : 6.4 mm	Ausschwingzeit : 0.0 sek
Torsion zwischen L1 / L2 : 4.71 Grad	Schwelle : 0.5 mm
Nettobiegung bei max Last	
Laserweg zwischen L1 / L2 : 2.4 mm	
Mast / Objekt am Prüfende ohne Last	
Laserweg (L1) : 0.7 mm	
Laserweg (L2) : 0.4 mm	

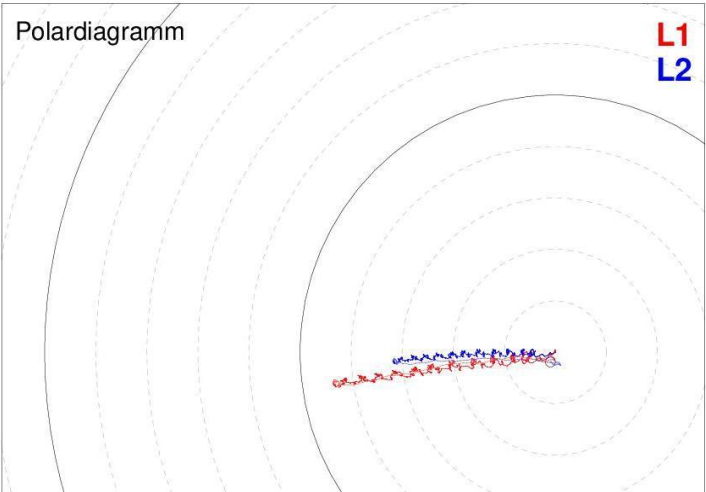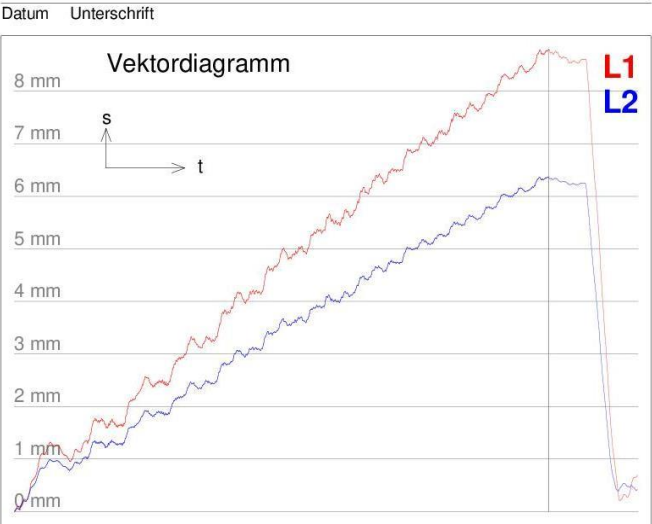

Meetrapport nr. 2020232
Plaats Haarlem
Locatie VV Schoten
Mast nr. 019
Opmerking DH_1013019B

REI-LUX Prüfbericht DH_1013019B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 13.10.2020
Messbeginn : 12:04:51
Messende : 12:08:28

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 19
Mast- / Objektname : 19
Mast- / Objekttyp : gm18

Standort

Prüfort : Haarlem
Ortsteil :
Straße : VV Schoten
Hausnr :
GPS : 52.420700 4.655345

konisch : x
verzinkt : x

Lack :

Manschette : 0

Bemerkung : Zie foto D19, 0d 2arma

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 1.8 mm
Laserweg (L2) : 1.1 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 56.99 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 0.7 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.5 mm
Laserweg (L2) : 0.4 mm

Datum Unterschrift

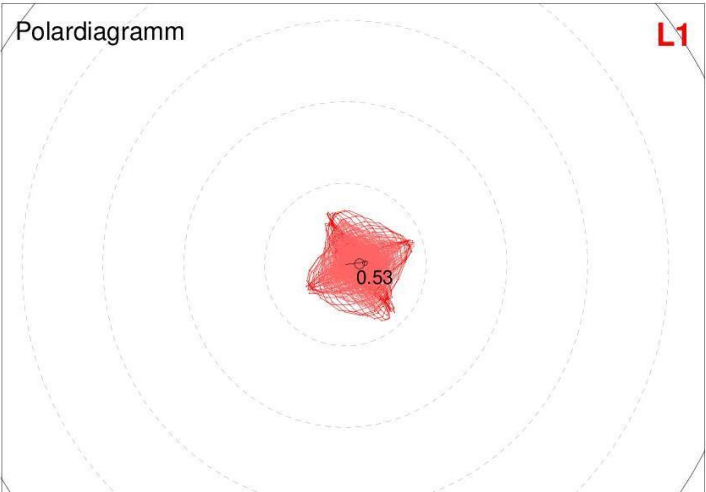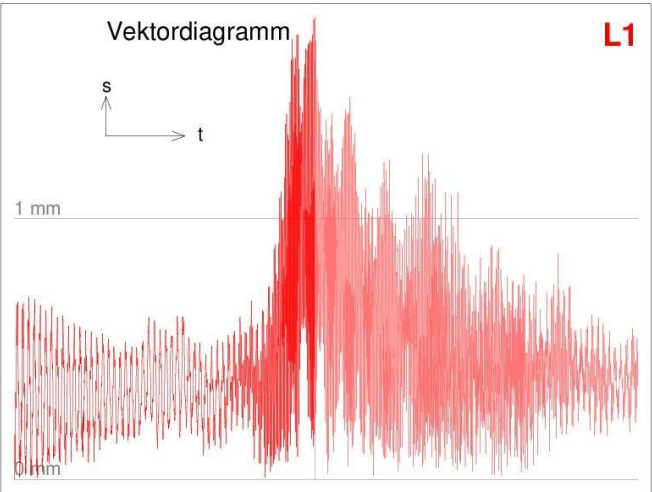

Meetrapport nr. 2020232

Plaats Haarlem

Locatie VV Schoten

Mast nr. 019

Opmerking D19



Meetrapport nr. 2020232

Plaats Haarlem

Locatie VV Schoten (tennisbanen)

Mast nr. 001

Opmerking DH_1013001A

REI-LUX Prüfbericht DH_1013001A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 13.10.2020

Messbeginn : 08:46:02

Messende : 08:46:39

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 1

Mast- / Objektname : 1

Mast- / Objekttyp : gm15

konisch : x

verzinkt : x

Lack :

Manschette : 0

Bemerkung : Zie foto D1, 0d 1arma

Standort

Prüfart : Haarlem

Ortsteil :

Straße : VV Schoten (tennisbanen)

Hausnr :

GPS : 52.422210 4.657087

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A

Gründung/Verankerung Code : 0

Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 19.4 mm

Laserweg (L2) : 15.5 mm

Torsion zwischen L1 / L2 : 2.57 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm

Ausschwingzeit : 0.0 sek

Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 3.8 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.4 mm

Laserweg (L2) : 1.2 mm

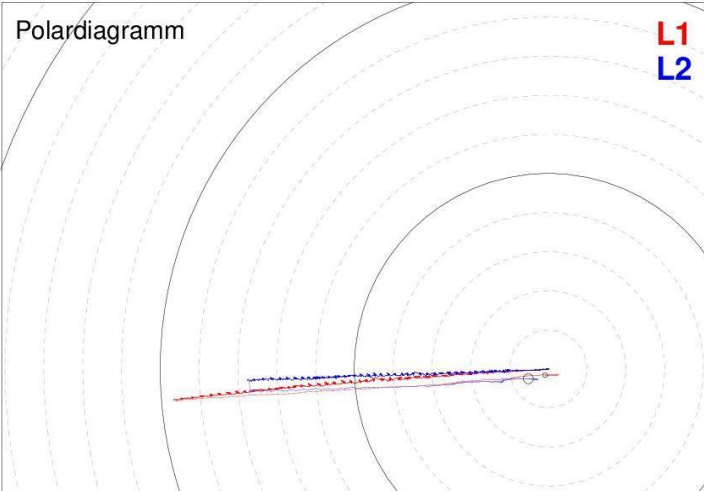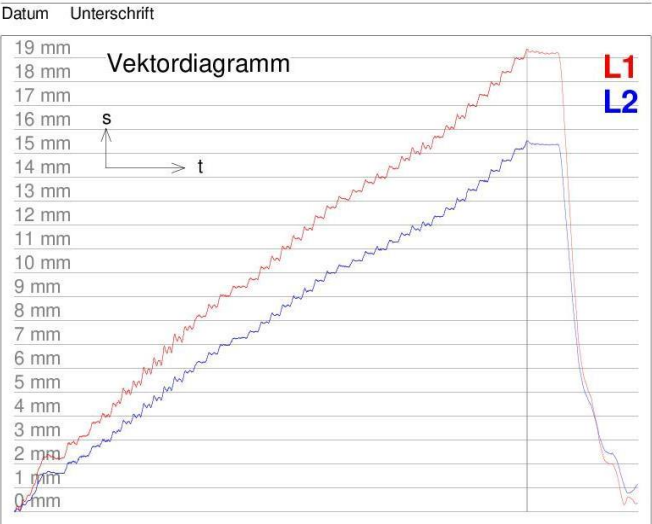

Meetrapport nr. 2020232
Plaats Haarlem
Locatie VV Schoten (tennisbanen)
Mast nr. 001
Opmerking DH_1013001B

REI-LUX Prüfbericht DH_1013001B.rxm
 Version 6.21 beta



Prüf- und Messprotokoll
 Messtag : 13.10.2020
 Messbeginn : 08:47:29
 Messende : 08:51:06
Standort
 Prüfort : Haarlem
 Ortsteil :
 Straße : VV Schoten (tennisbanen)
 Hausnr :
 GPS : 52.422210 4.657087
Mast / Objekt
 Mast- / Objektzähler : 1
 Mast- / Objektname : 1
 Mast- / Objekttyp : gm15
 konisch : x
 verzinkt : x
 Lack :
 Manschette : 0
 Bemerkung : Zie foto D1, 0d 1arma

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last
 Laserweg (L1) : 6.1 mm
 Laserweg (L2) : 4.8 mm
 Torsion zwischen L1 / L2 : 5.31 Grad
Pulsbelastung
 Amplitude : +/- 0.0 mm
 Ausschwingzeit : 0.0 sek
 Schwelle : 0.5 mm
Nettobiegung bei max Last
 Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.4 mm
Mast / Objekt am Prüfe ohne Last
 Laserweg (L1) : 1.1 mm
 Laserweg (L2) : 1.3 mm

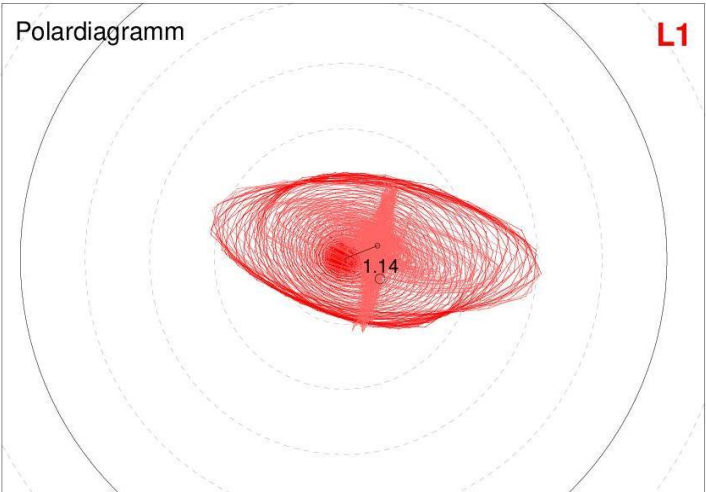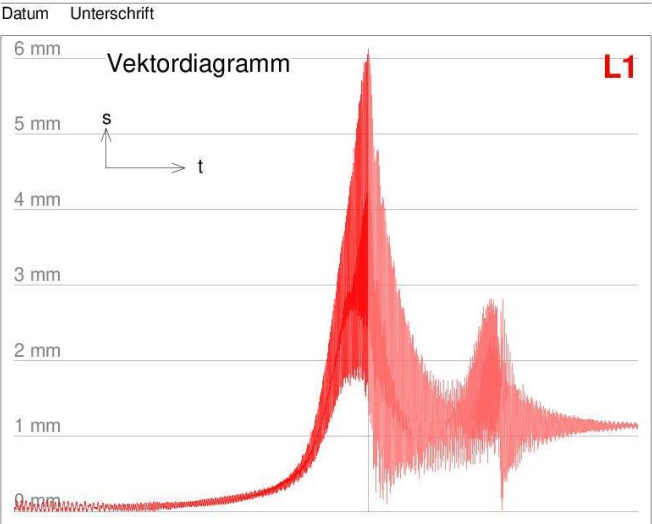

Meetrapport nr. 2020232

Plaats Haarlem

Locatie VV Schoten (tennisbanen)

Mast nr. 001

Opmerking D1



Meetrapport nr. 2020232

Plaats Haarlem

Locatie VV Schoten (tennisbanen)

Mast nr. 002

Opmerking DH_1013002A

REI-LUX Prüfbericht DH_1013002A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 13.10.2020

Messbeginn : 08:55:04

Messende : 08:55:38

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 2

Mast- / Objektname : 2

Mast- / Objekttyp : gm15

konisch : x

verzinkt : x

Lack :

Manschette : 0

Bemerkung : Zie foto D2, 0d 1arma

Standort

Prüfort : Haarlem

Ortsteil :

Straße : VV Schoten (tennisbanen)

Hausnr :

GPS : 52.422033 4.656992

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A

Gründung/Verankerung Code : 0

Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 17.3 mm

Laserweg (L2) : 14.8 mm

Torsion zwischen L1 / L2 : 6.89 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm

Ausschwingzeit : 0.0 sek

Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 2.5 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.5 mm

Laserweg (L2) : 1.0 mm

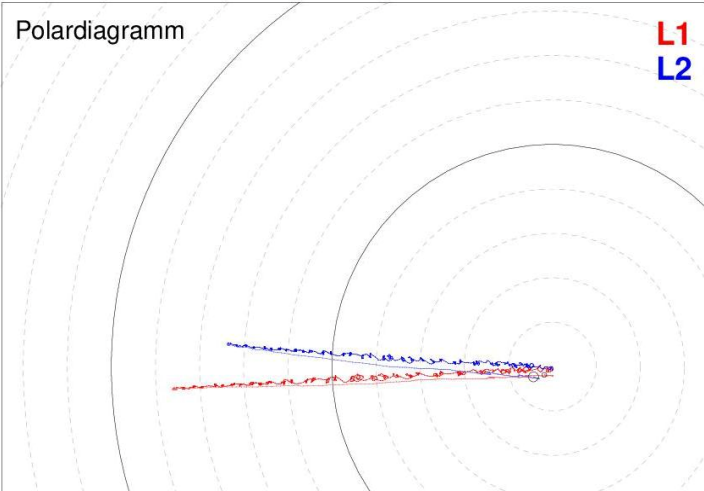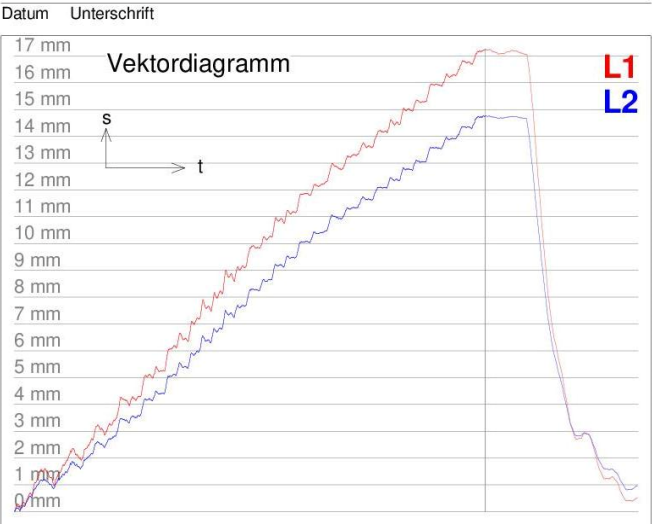

Meetrapport nr. 2020232

Plaats Haarlem

Locatie VV Schoten (tennisbanen)

Mast nr. 002

Opmerking DH_1013002B

REI-LUX Prüfbericht DH_1013002B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 13.10.2020

Messbeginn : 08:56:40

Messende : 09:00:17

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 2

Mast- / Objektname : 2

Mast- / Objekttyp : gm15

konisch : x

verzinkt : x

Lack :

Manschette : 0

Bemerkung : Zie foto D2, 0d 1arma

Standort

Prüfart : Haarlem

Ortsteil :

Straße : VV Schoten (tennisbanen)

Hausnr :

GPS : 52.422033 4.656992

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A

Gründung/Verankerung Code : 0

Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 5.1 mm

Laserweg (L2) : 3.5 mm

Torsion zwischen L1 / L2 : 7.18 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm

Ausschwingzeit : 0.0 sek

Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.6 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.8 mm

Laserweg (L2) : 0.8 mm

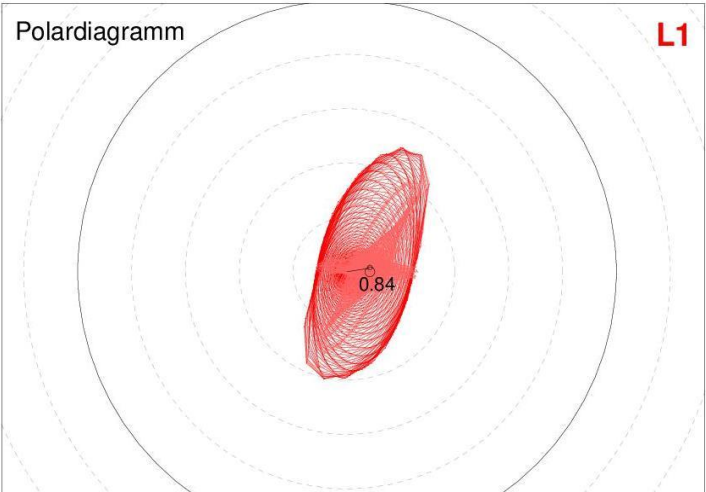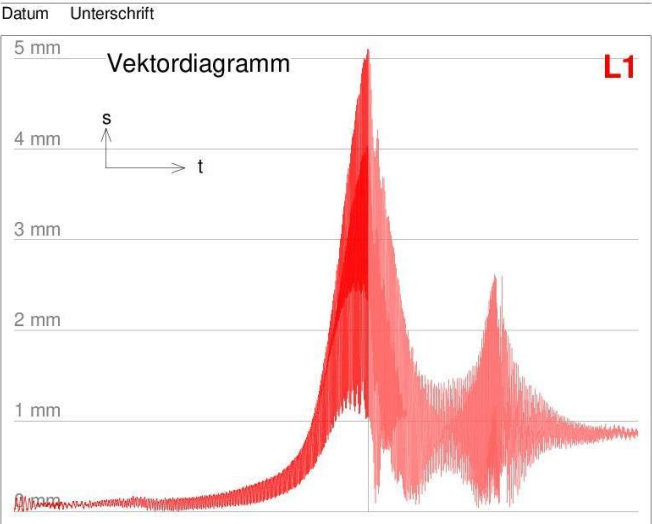


Meetrapport nr. 2020232

Plaats Haarlem

Locatie VV Schoten (tennisbanen)

Mast nr. 002

Opmerking D2

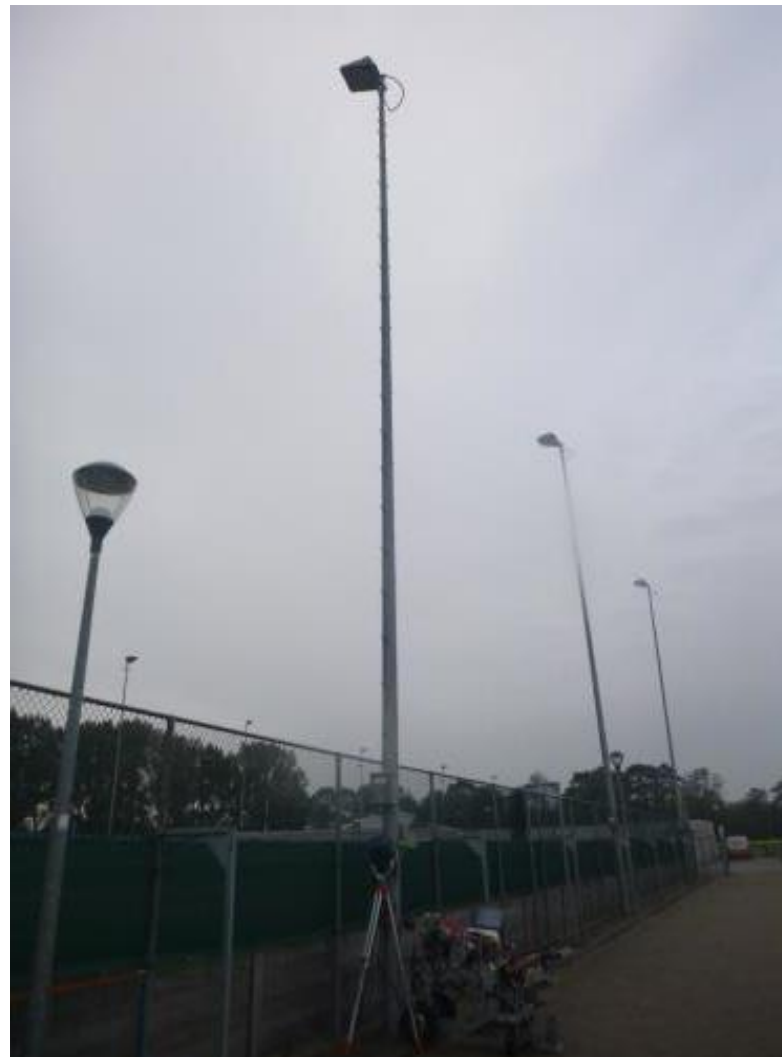

Meetrapport nr. 2020232

Plaats Haarlem

Locatie VV Schoten (tennisbanen)

Mast nr. 004

Opmerking DH_1013004A

REI-LUX Prüfbericht DH_1013004A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 13.10.2020

Messbeginn : 09:15:15

Messende : 09:15:47

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 4

Mast- / Objektname : 4

Mast- / Objekttyp : gm15

konisch : x

verzinkt : x

Lack :

Manschette : 0

Bemerkung : Zie foto D4, 0d 1arma

Standort

Prüfort : Haarlem

Ortsteil :

Straße : VV Schoten (tennisbanen)

Hausnr :

GPS : 52.421775 4.656697

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A

Gründung/Verankerung Code : 0

Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 18.4 mm

Laserweg (L2) : 15.2 mm

Torsion zwischen L1 / L2 : 5.46 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm

Ausschwingzeit : 0.0 sek

Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 3.2 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.6 mm

Laserweg (L2) : 1.0 mm

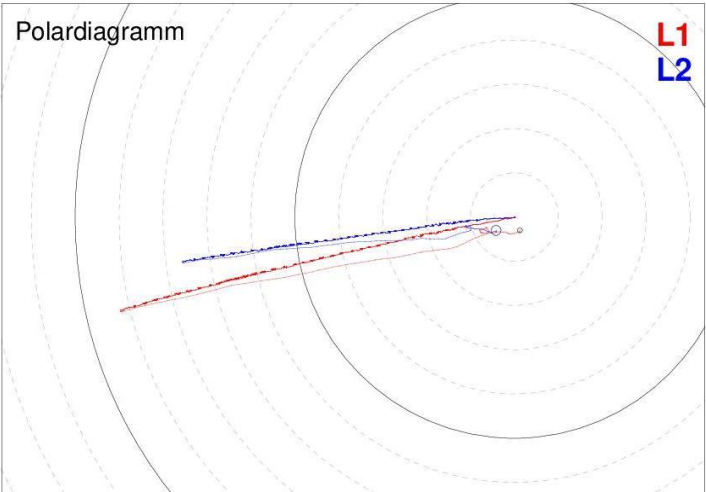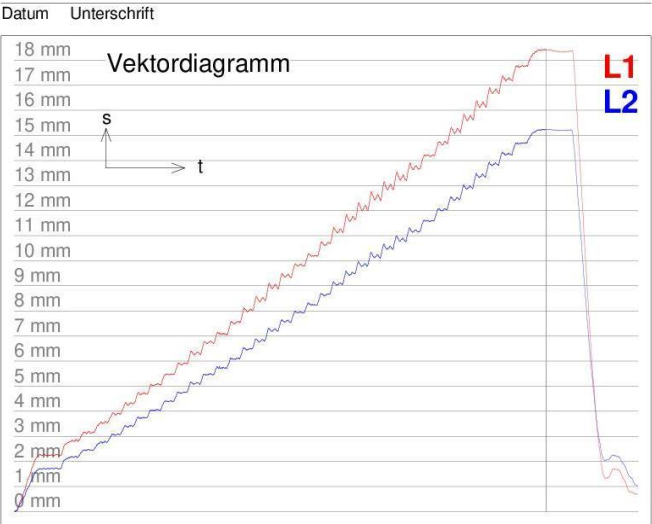

Meetrapport nr. 2020232

Plaats Haarlem

Locatie VV Schoten (tennisbanen)

Mast nr. 004

Opmerking DH_1013004B

REI-LUX Prüfbericht DH_1013004B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 13.10.2020

Messbeginn : 09:16:50

Messende : 09:20:27

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 4

Mast- / Objektname : 4

Mast- / Objekttyp : gm15

konisch : x

verzinkt : x

Lack :

Manschette : 0

Bemerkung : Zie foto D4, 0d 1arma

Standort

Prüfart : Haarlem

Ortsteil :

Straße : VV Schoten (tennisbanen)

Hausnr :

GPS : 52.421775 4.656697

Messergebnis

Mast / Objekt

Gewährleistung (Jahre) : A

Gründung/Verankerung

Code : 0

Option

: 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 3.1 mm

Laserweg (L2) : 2.6 mm

Torsion zwischen L1 / L2 : 9.99 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm

Ausschwingzeit : 0.0 sek

Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 0.4 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.7 mm

Laserweg (L2) : 0.7 mm

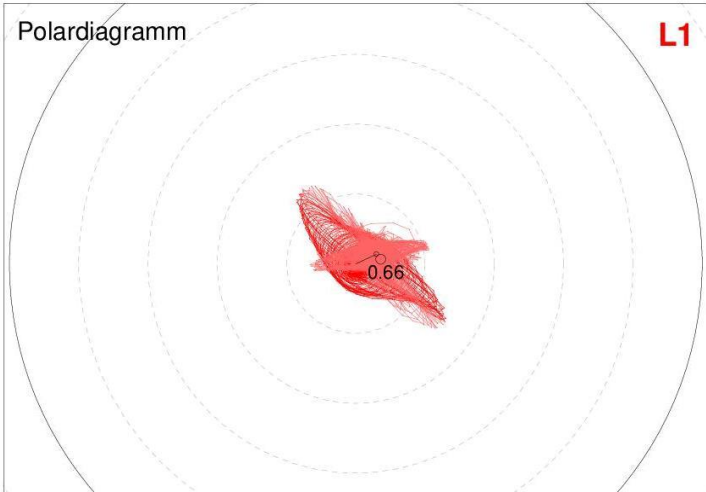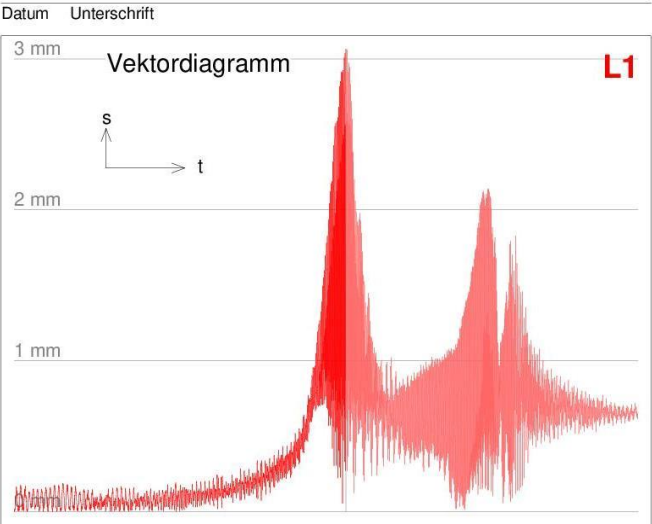

Meetrapport nr. 2020232

Plaats Haarlem

Locatie VV Schoten (tennisbanen)

Mast nr. 004

Opmerking D4



Meetrapport nr. 2020232

Plaats Haarlem

Locatie VV Schoten (tennisbanen)

Mast nr. 005

Opmerking DH_1013005A

REI-LUX Prüfbericht DH_1013005A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll
Messtag : 13.10.2020
Messbeginn : 09:26:44
Messende : 09:27:25

Mast / Objekt
Mast- / Objektzähler : 5
Mast- / Objektname : 5
Mast- / Objekttyp : gm15
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto D5, 0d 1arma

Standort
Prüfort : Haarlem
Ortsteil :
Straße : VV Schoten (tennisbanen)
Hausnr :
GPS : 52.421573 4.657142

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15



Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last
Laserweg (L1) : 22.2 mm
Laserweg (L2) : 21.8 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 18.26 Grad

Pulsbelastung
Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last
Laserweg zwischen L1 / L2 : 0.3 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last
Laserweg (L1) : 1.4 mm
Laserweg (L2) : 3.5 mm

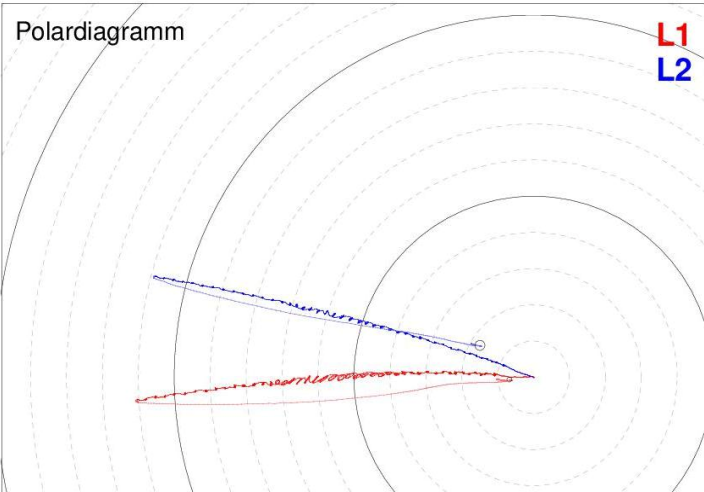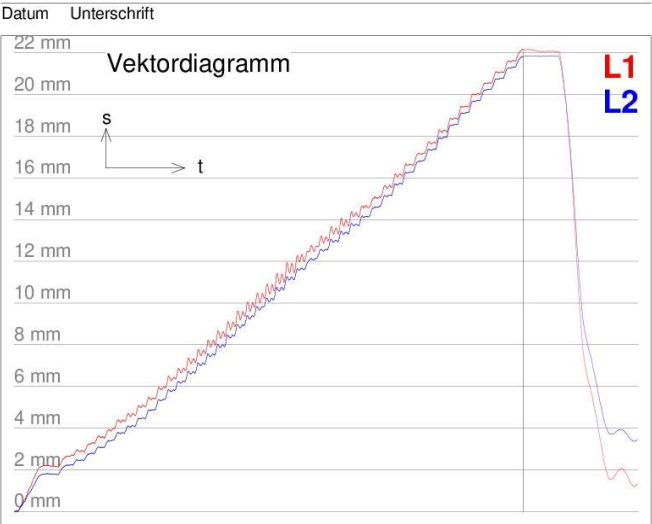

Meetrapport nr. 2020232

Plaats Haarlem

Locatie VV Schoten (tennisbanen)

Mast nr. 005

Opmerking DH_1013005B

REI-LUX Prüfbericht DH_1013005B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 13.10.2020

Messbeginn : 09:27:59

Messende : 09:31:37

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 5

Mast- / Objektname : 5

Mast- / Objekttyp : gm15

konisch : x

verzinkt : x

Lack :

Manschette : 0

Bemerkung : Zie foto D5, 0d 1arma

Standort

Prüfört : Haarlem

Ortsteil :

Straße : VV Schoten (tennisbanen)

Hausnr :

GPS : 52.421573 4.657142

Messergebnis

Mast / Objekt

Gewährleistung (Jahre) : A

Gründung/Verankerung

Code : 0

Option

: 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 4.9 mm

Laserweg (L2) : 3.5 mm

Torsion zwischen L1 / L2 : 75.12 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm

Ausschwingzeit : 0.0 sek

Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.5 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 2.4 mm

Laserweg (L2) : 2.5 mm

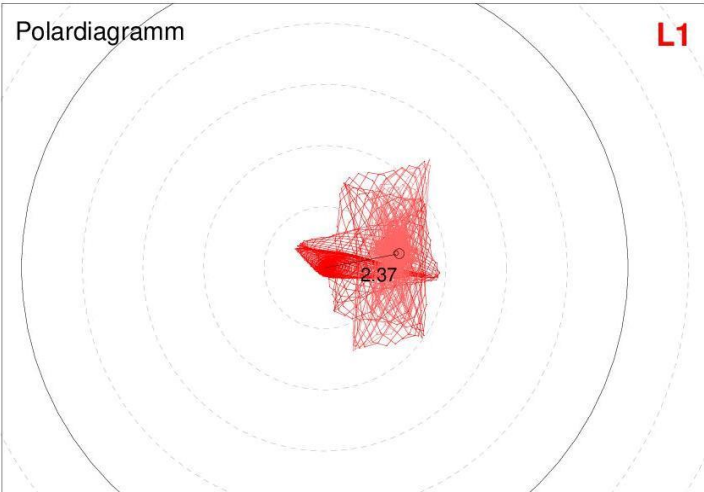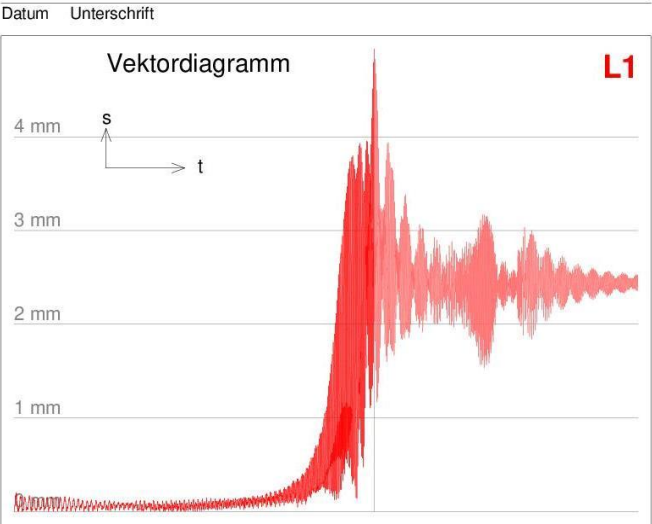

Meetrapport nr. 2020232

Plaats Haarlem

Locatie VV Schoten (tennisbanen)

Mast nr. 005

Opmerking D5



Meetrappport nr. 2020232

Plaats Haarlem

Locatie VV Schoten (tennisbanen)

Mast nr. 006

Opmerking DH_1013006A

REI-LUX Prüfbericht DH_1013006A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 13.10.2020

Messbeginn : 09:35:23

Messende : 09:36:09

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 6

Mast- / Objektname : 6

Mast- / Objekttyp : gm15

konisch : x

verzinkt : x

Lack :

Manschette : 0

Bemerkung : Zie foto D6, 0d 1arma

Standort

Prüfort : Haarlem

Ortsteil :

Straße : VV Schoten (tennisbanen)

Hausnr :

GPS : 52.421697 4.657308

Messergebnis

Mast / Objekt

Gewährleistung (Jahre) : A

Gründung/Verankerung

Code : 0

Option

: 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 20.0 mm

Laserweg (L2) : 17.8 mm

Torsion zwischen L1 / L2 : 9.39 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm

Ausschwingzeit : 0.0 sek

Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 2.1 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 1.4 mm

Laserweg (L2) : 2.4 mm

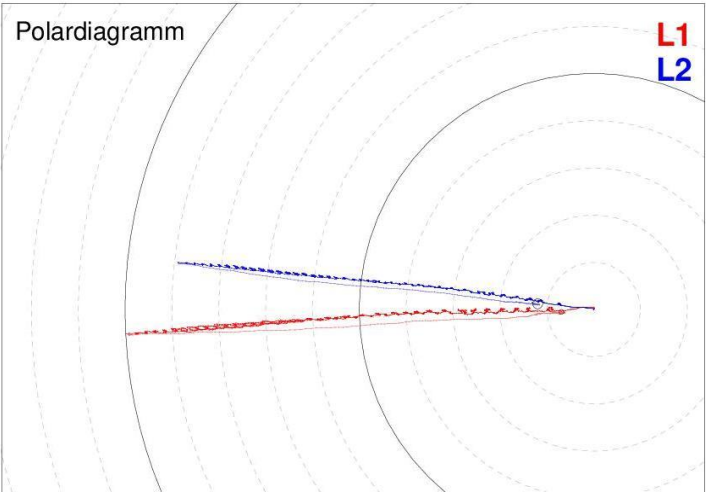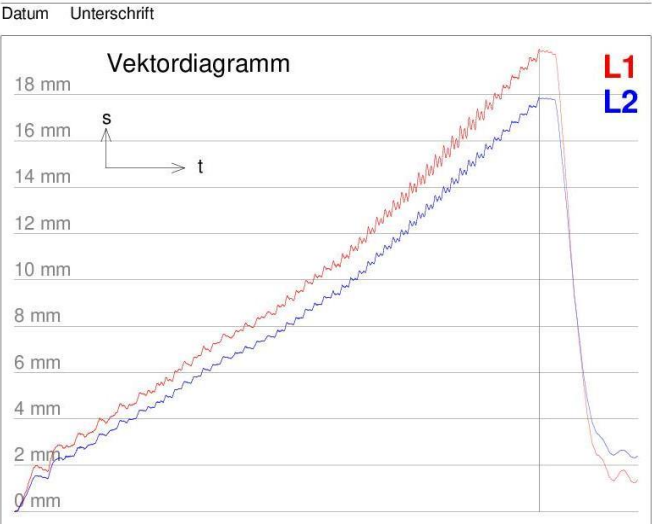

Meetrappport nr. 2020232

Plaats Haarlem

Locatie VV Schoten (tennisbanen)

Mast nr. 006

Opmerking DH_1013006B

REI-LUX Prüfbericht DH_1013006B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 13.10.2020

Messbeginn : 09:36:40

Messende : 09:40:22

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 6

Mast- / Objektname : 6

Mast- / Objekttyp : gm15

konisch : x

verzinkt : x

Lack :

Manschette : 0

Bemerkung : Zie foto D6, 0d 1arma

Standort

Prüfort : Haarlem

Ortsteil :

Straße : VV Schoten (tennisbanen)

Hausnr :

GPS : 52.421697 4.657308

Messergebnis

Mast / Objekt

Gewährleistung (Jahre) : A

Gründung/Verankerung

Code : 0

Option

: 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 3.3 mm

Laserweg (L2) : 2.2 mm

Torsion zwischen L1 / L2 : 7.86 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm

Ausschwingzeit : 0.0 sek

Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last



Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.0 mm

Mast / Objekt am Prüfe

ohne Last

Laserweg (L1) : 0.5 mm

Laserweg (L2) : 0.7 mm

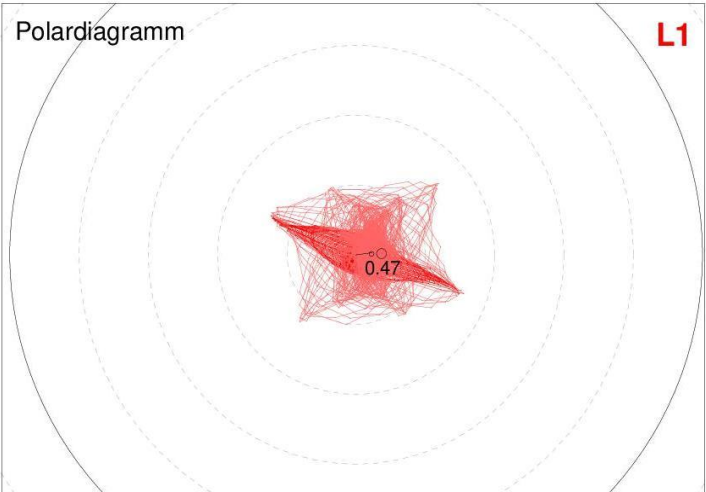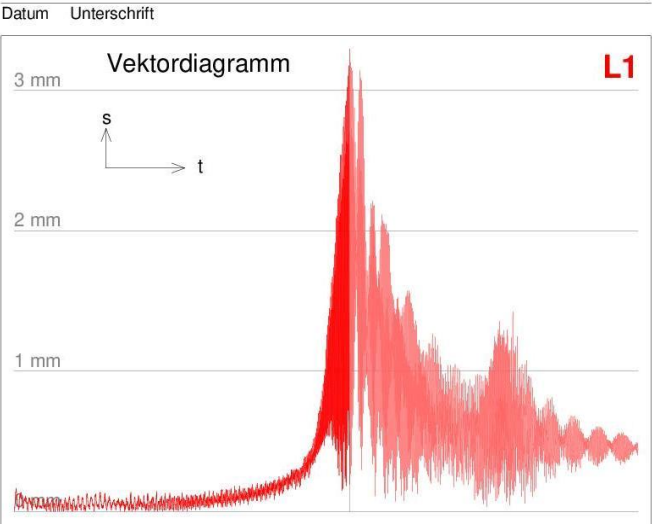

Meetrapport nr. 2020232

Plaats Haarlem

Locatie VV Schoten (tennisbanen)

Mast nr. 006

Opmerking D6



Meetrapport nr. 2020232

Plaats Haarlem

Locatie VV Schoten (tennisbanen)

Mast nr. 007

Opmerking DH_1013007A

REI-LUX Prüfbericht DH_1013007A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 13.10.2020

Messbeginn : 09:44:03

Messende : 09:44:40

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 7

Mast- / Objektname : 7

Mast- / Objekttyp : gm15

konisch : x

verzinkt : x

Lack :

Manschette : 0

Bemerkung : Zie foto D7, 0d 1arma

Standort

Prüfort : Haarlem

Ortsteil :

Straße : VV Schoten (tennisbanen)

Hausnr :

GPS : 52.421820 4.657395

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A

Gründung/Verankerung Code : 0

Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 21.7 mm

Laserweg (L2) : 20.8 mm

Torsion zwischen L1 / L2 : 7.73 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm

Ausschwingzeit : 0.0 sek

Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 0.9 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 1.0 mm

Laserweg (L2) : 2.5 mm

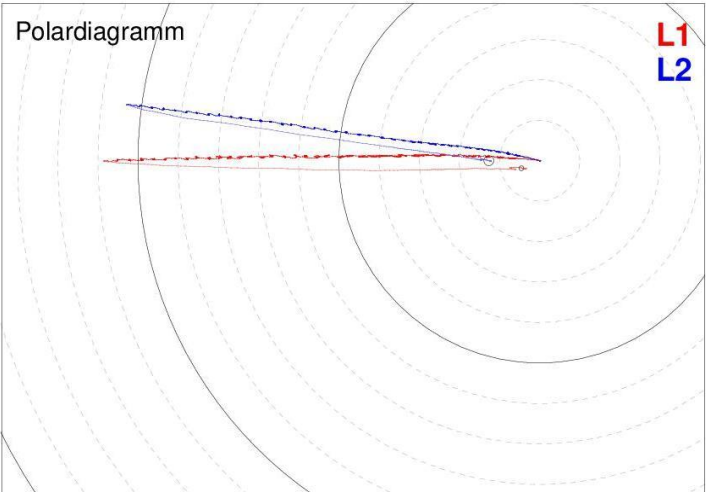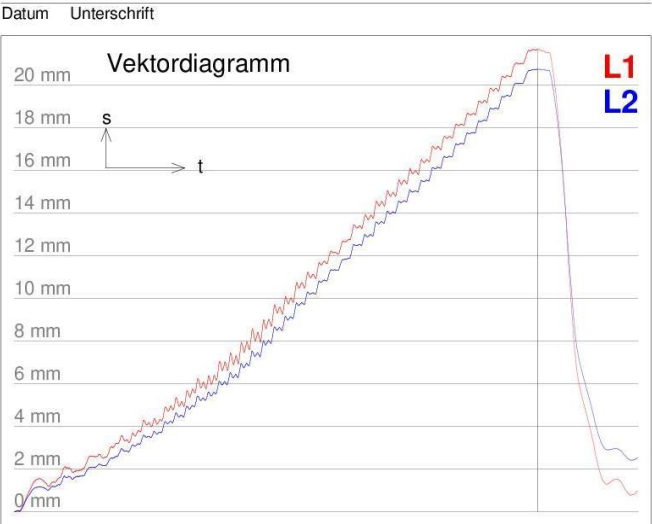

Meetrappport nr. 2020232

Plaats Haarlem

Locatie VV Schoten (tennisbanen)

Mast nr. 007

Opmerking DH_1013007B

REI-LUX Prüfbericht DH_1013007B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 13.10.2020

Messbeginn : 09:45:09

Messende : 09:48:46

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 7

Mast- / Objektname : 7

Mast- / Objekttyp : gm15

konisch : x

verzinkt : x

Lack :

Manschette : 0

Bemerkung : Zie foto D7, 0d 1arma

Standort

Prüfort : Haarlem

Ortsteil :

Straße : VV Schoten (tennisbanen)

Hausnr :

GPS : 52.421820 4.657395

Messergebnis

Mast / Objekt

Gewährleistung (Jahre) : A

Gründung/Verankerung

Code : 0

Option

: 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 4.5 mm

Laserweg (L2) : 2.7 mm

Torsion zwischen L1 / L2 : 167.68 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm

Ausschwingzeit : 0.0 sek

Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.8 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.9 mm

Laserweg (L2) : 1.4 mm

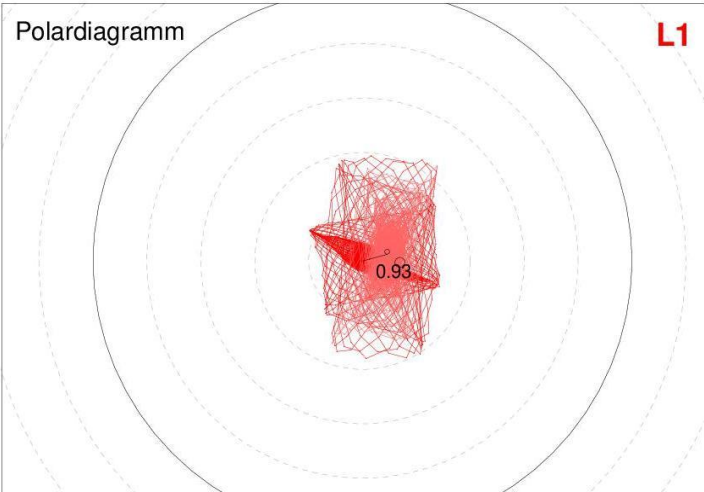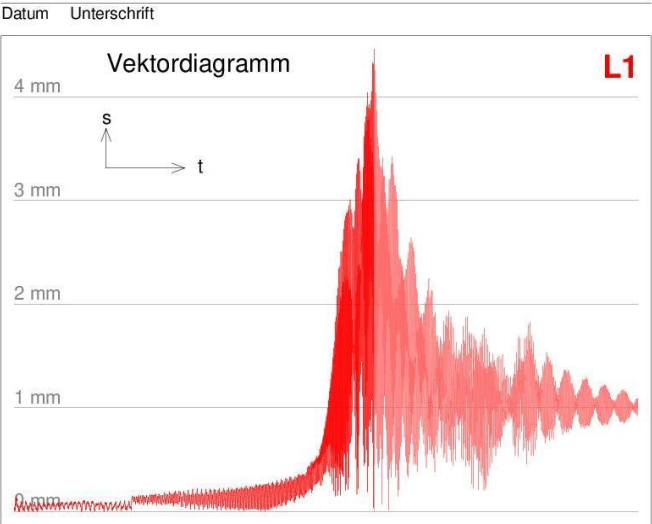


Meetrapport nr. 2020232

Plaats Haarlem

Locatie VV Schoten (tennisbanen)

Mast nr. 007

Opmerking D7

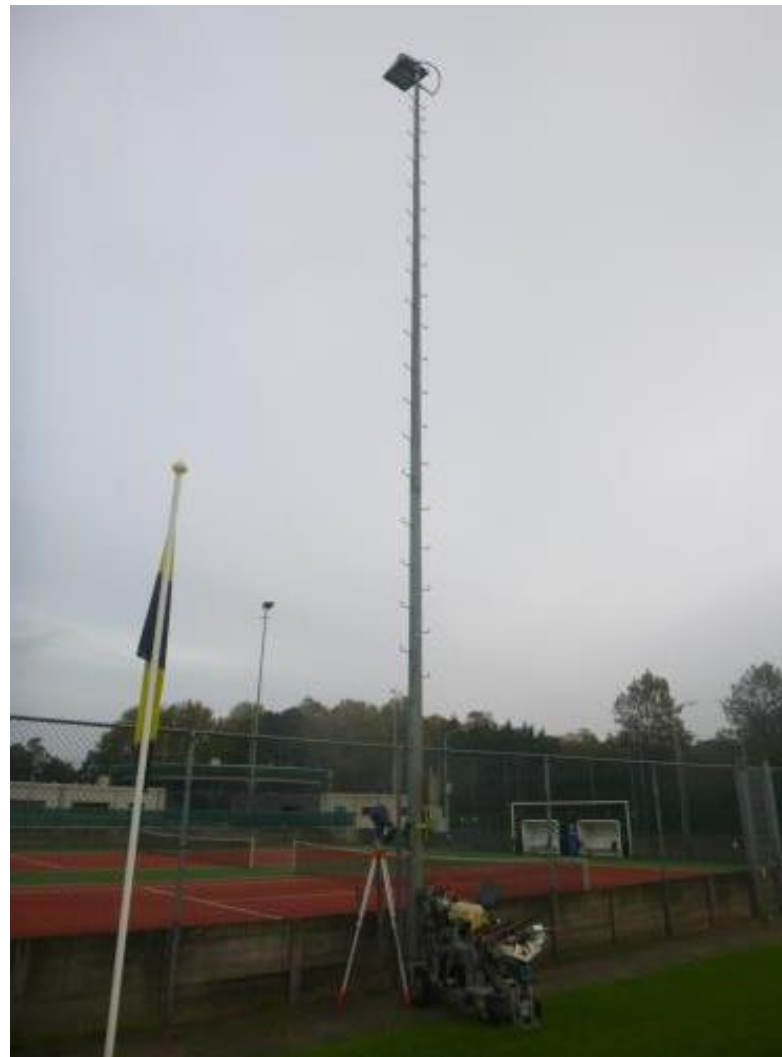

Meetrapport nr. 2020232

Plaats Haarlem

Locatie VV Schoten (tennisbanen)

Mast nr. 008

Opmerking DH_1013008A

REI-LUX Prüfbericht DH_1013008A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 13.10.2020

Messbeginn : 09:52:28

Messende : 09:53:00

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 8

Mast- / Objektname : 8

Mast- / Objekttyp : gm15

konisch : x

verzinkt : x

Lack :

Manschette : 0

Bemerkung : Zie foto D8, 0d 1arma

Standort

Prüfart : Haarlem

Ortsteil :

Straße : VV Schoten (tennisbanen)

Hausnr :

GPS : 52.421973 4.657570

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A

Gründung/Verankerung Code : 0

Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 20.3 mm

Laserweg (L2) : 19.1 mm

Torsion zwischen L1 / L2 : 12.11 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm

Ausschwingzeit : 0.0 sek

Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.2 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.1 mm

Laserweg (L2) : 2.0 mm

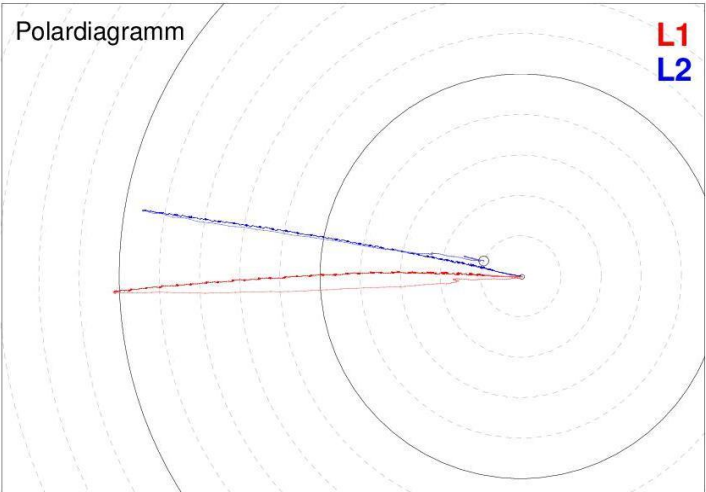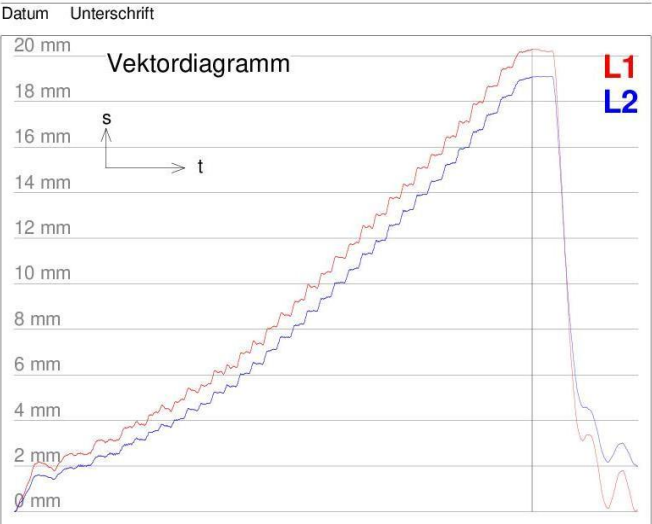

Meetrapport nr. 2020232
Plaats Haarlem
Locatie VV Schoten (tennisbanen)
Mast nr. 008
Opmerking DH_1013008B

REI-LUX Prüfbericht DH_1013008B.rxm Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll
Messtag : 13.10.2020
Messbeginn : 09:53:30
Messende : 09:57:07

Mast / Objekt
Mast- / Objektzähler : 8
Mast- / Objektname : 8
Mast- / Objekttyp : gm15
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto D8, 0d 1arma

Standort
Prüfort : Haarlem
Ortsteil :
Straße : VV Schoten (tennisbanen)
Hausnr :
GPS : 52.421973 4.657570

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15



Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last
Laserweg (L1) : 4.5 mm
Laserweg (L2) : 2.8 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 59.83 Grad

Pulsbelastung
Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last
Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.7 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last
Laserweg (L1) : 1.5 mm
Laserweg (L2) : 1.4 mm

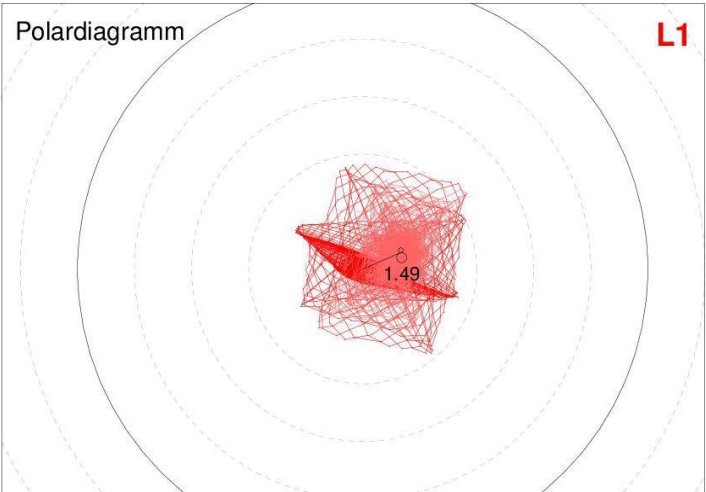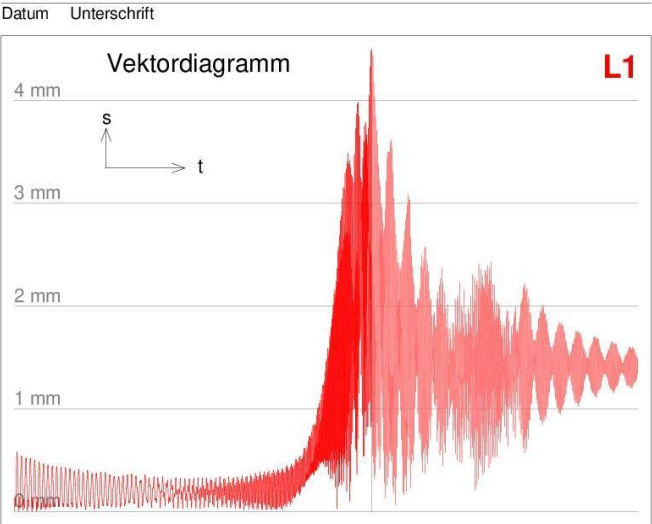

Meetrapport nr. 2020232

Plaats Haarlem

Locatie VV Schoten (tennisbanen)

Mast nr. 008

Opmerking D8

