

Meetrapport nr. 2020104
Plaats Zeist
Straat / Locatie Molenweg
Mast nr. DDD002069
Opmerking AT_0422011A

REI-LUX Prüfbericht AT_0422011A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 22.04.2020

Messbeginn : 13:03:24

Messende : 13:03:39

Standort

Prüfort : Zeist

Ortsteil :

Straße : Molenweg

Hausnr :

GPS : 52.078553 5.241702

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 11

Mast- / Objektname : DDD002069

Mast- / Objekttyp : gm3

konisch : x

verzinkt : x

Lack :

Manschette : 0

Bemerkung : Vervorming bij de basis, zie foto A43-44

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : B

Gründung/Verankerung Code : 0

Option :

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 24.0 mm

Laserweg (L2) : 18.3 mm

Torsion zwischen L1 / L2 : 3.19 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm

Ausschwingzeit : 0.0 sek

Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 5.7 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 10.2 mm



Laserweg (L2) : 9.8 mm

Prüflast (Windersatzlast)

Statisch max : 2.0 kN

Eingeleitete Prüflast : 0.0 kN

Datum Unterschrift

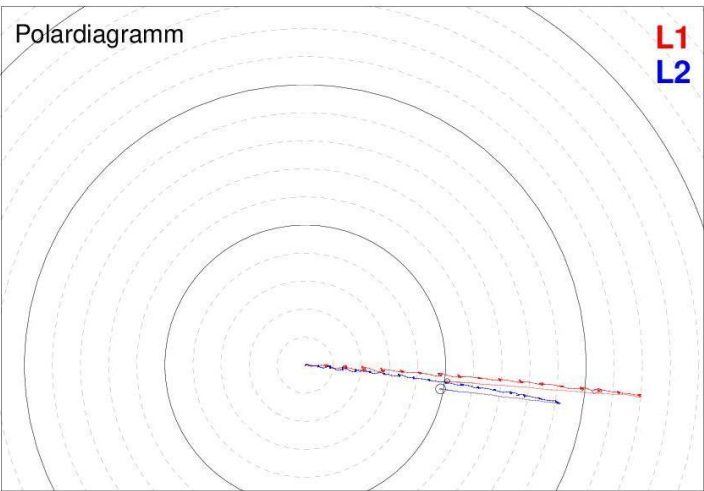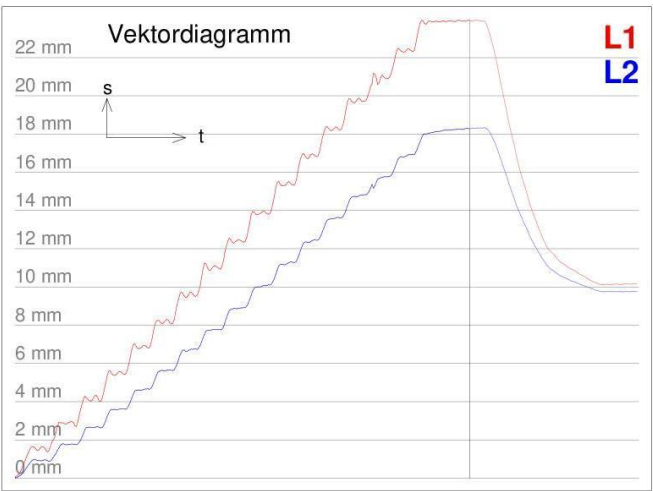

Meetrapport nr. 2020104
Plaats Zeist
Straat / Locatie Molenweg
Mast nr. DDD002069
Opmerking A43



Meetrapport nr. 2020104
Plaats Zeist
Straat / Locatie Molenweg
Mast nr. DDD002069
Opmerking A44

