

Meetrapport nr. 2020104
Plaats Amersfoort
Straat / Locatie Buitenveldseweg
Mast nr. DDD001233
Opmerking RR_0420001A

REI-LUX Prüfbericht RR_0420001A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll
Messtag : 20.04.2020
Messbeginn : 09:17:47
Messende : 09:18:04

Mast / Objekt
Mast- / Objektzähler : 1
Mast- / Objektname : DDD001233
Mast- / Objekttyp : am3,5
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto R1 cil.

Standort
Prüfort : Amersfoort
Ortsteil :
Straße : Buitenveldseweg
Hausnr :
GPS : 52.182107 5.432673

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte



Auslenkung bei max Last
Laserweg (L1) : 23.9 mm
Laserweg (L2) : 18.0 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 2.22 Grad

Pulsbelastung
Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last
Laserweg zwischen L1 / L2 : 6.0 mm

Prüflast (Windersatzlast)
Statisch max : 3.0 kN
Eingeleitete Prüflast : 0.0 kN

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last
Laserweg (L1) : 9.4 mm
Laserweg (L2) : 9.1 mm

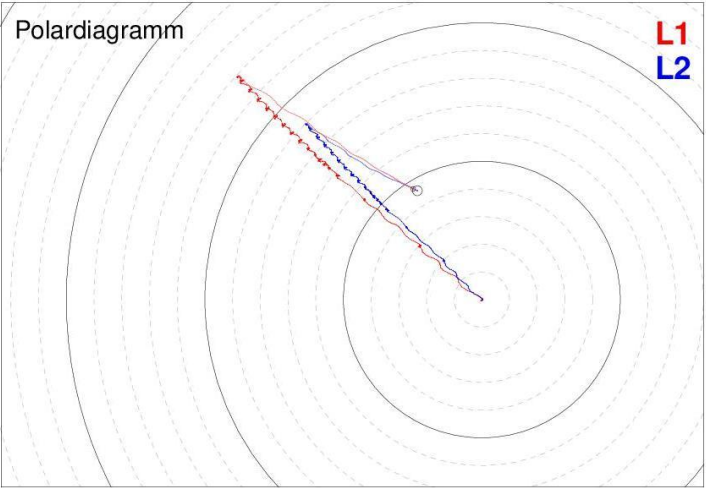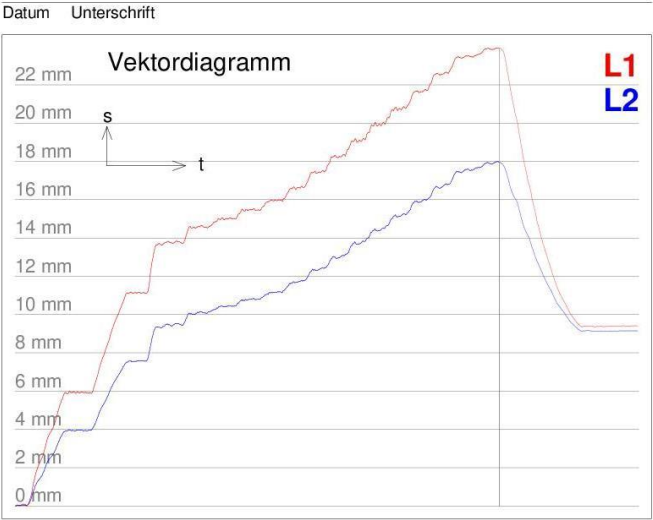

Meetrapport nr. 2020104
Plaats Amersfoort
Straat / Locatie Buitenveldseweg
Mast nr. DDD001233
Opmerking RR_0420001B

REI-LUX Prüfbericht RR_0420001B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll
Messtag : 20.04.2020
Messbeginn : 09:18:46
Messende : 09:19:00
Standort
Prüfort : Amersfoort
Ortsteil :
Straße : Buitenveldseweg
Hausnr :
GPS : 52.182107 5.432673

Mast / Objekt
Mast- / Objektzähler : 1
Mast- / Objektname : DDD001233
Mast- / Objekttyp : am3,5
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto R1 cil.



Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last
Laserweg (L1) : 16.5 mm
Laserweg (L2) : 16.9 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 4.80 Grad
Pulsbelastung
Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm
Nettobiegung bei max Last
Laserweg zwischen L1 / L2 : 0.4 mm
Prüflast (Windersatzlast)
Statisch max : 3.0 kN
Eingeleitete Prüflast : 0.0 kN
Mast / Objekt am Prüfende ohne Last
Laserweg (L1) : 16.2 mm
Laserweg (L2) : 16.6 mm

Datum Unterschrift

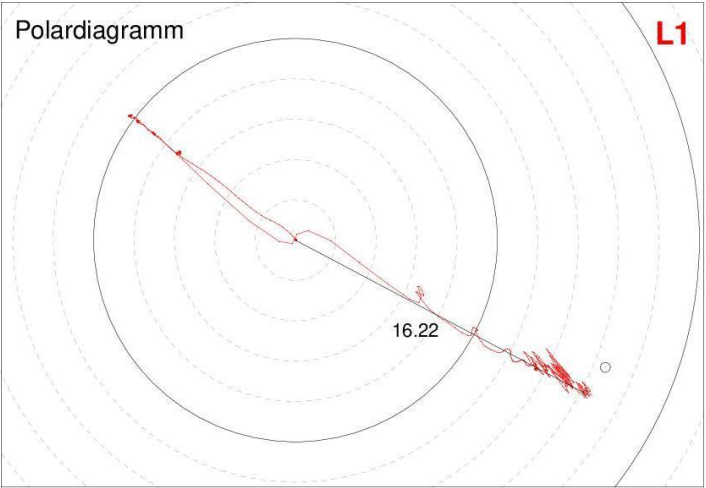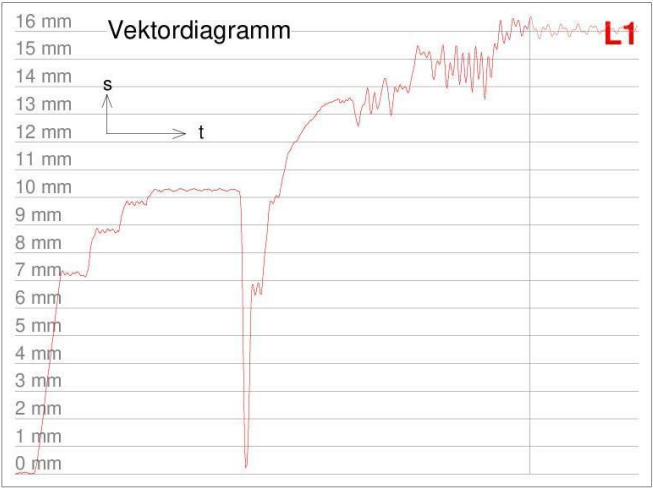

Meetrapport nr. 2020104
Plaats Amersfoort
Straat / Locatie Buitenveldseweg
Mast nr. DDD001233
Opmerking R1



Meetrapport nr. 2020104
Plaats Amersfoort
Straat / Locatie Finse Mark
Mast nr. DDD001258
Opmerking RR_0420005A

REI-LUX Prüfbericht RR_0420005A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 20.04.2020
Messbeginn : 09:58:37
Messende : 09:58:56

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 5
Mast- / Objektname : DDD001258
Mast- / Objekttyp : am3,5
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto R5 cil.

Standort

Prüf-ort : Amersfoort
Ortsteil :
Straße : Finse Mark
Hausnr :
GPS : 52.164472 5.379228

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 17.5 mm
Laserweg (L2) : 16.8 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 0.94 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 0.7 mm



Prüflast (Windersatzlast)

Statisch max : 3.0 kN
Eingeleitete Prüflast : 0.0 kN

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 6.2 mm
Laserweg (L2) : 7.1 mm

Datum Unterschrift

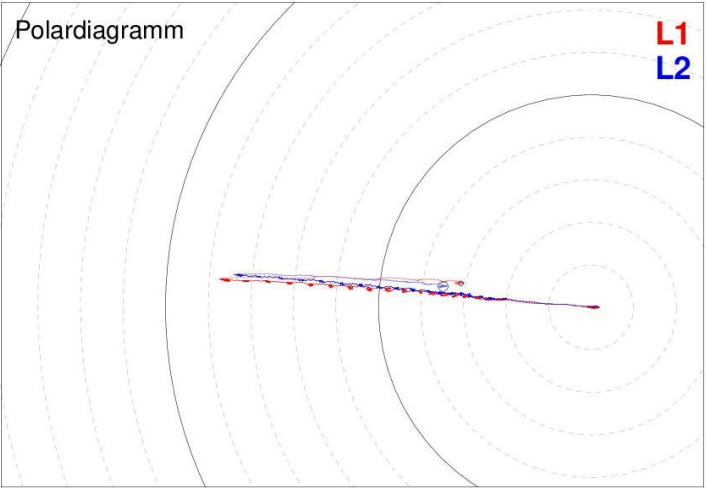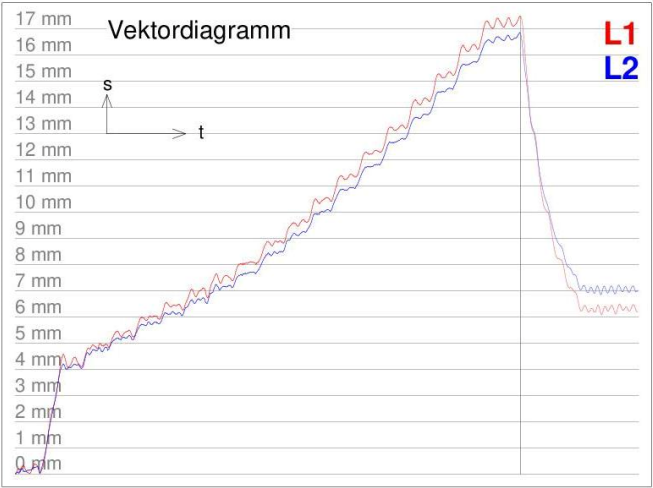

Meetrapport nr. 2020104
Plaats Amersfoort
Straat / Locatie Finse Mark
Mast nr. DDD001258
Opmerking RR_0420005B

REI-LUX Prüfbericht RR_0420005B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll
Messtag : 20.04.2020
Messbeginn : 09:59:02
Messende : 09:59:26

Mast / Objekt
Mast- / Objektzähler : 5
Mast- / Objektname : DDD001258
Mast- / Objekttyp : am3,5
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto R5 cil.

Standort
Prüfort : Amersfoort
Ortsteil :
Straße : Finse Mark
Hausnr :
GPS : 52.164472 5.379228

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last
Laserweg (L1) : 19.7 mm
Laserweg (L2) : 18.1 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 0.74 Grad



Pulsbelastung
Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last
Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.7 mm


Prüflast (Windersatzlast)
Statisch max : 3.0 kN
Eingeleitete Prüflast : 0.0 kN

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last
Laserweg (L1) : 12.3 mm
Laserweg (L2) : 13.6 mm

Datum Unterschrift

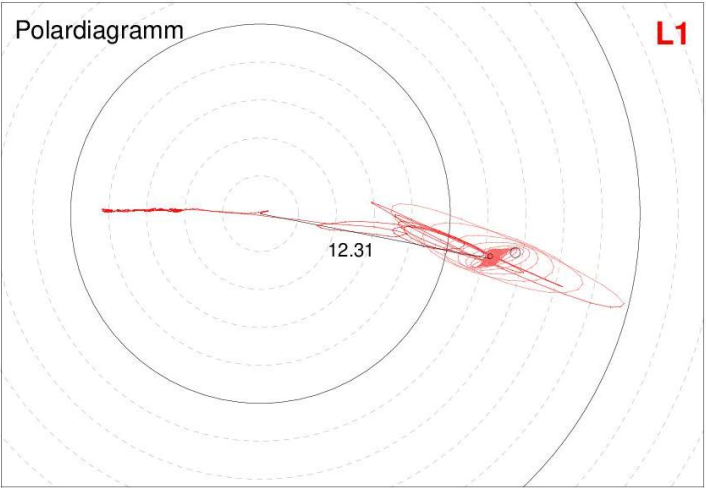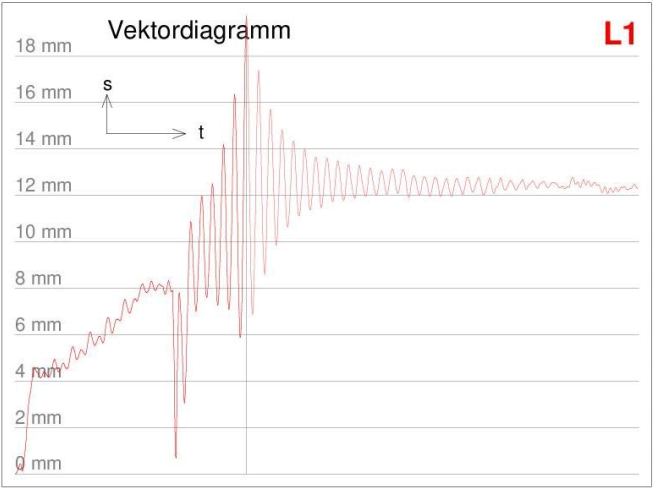

Meetrapport nr. 2020104
Plaats Amersfoort
Straat / Locatie Finse Mark
Mast nr. DDD001258
Opmerking R5

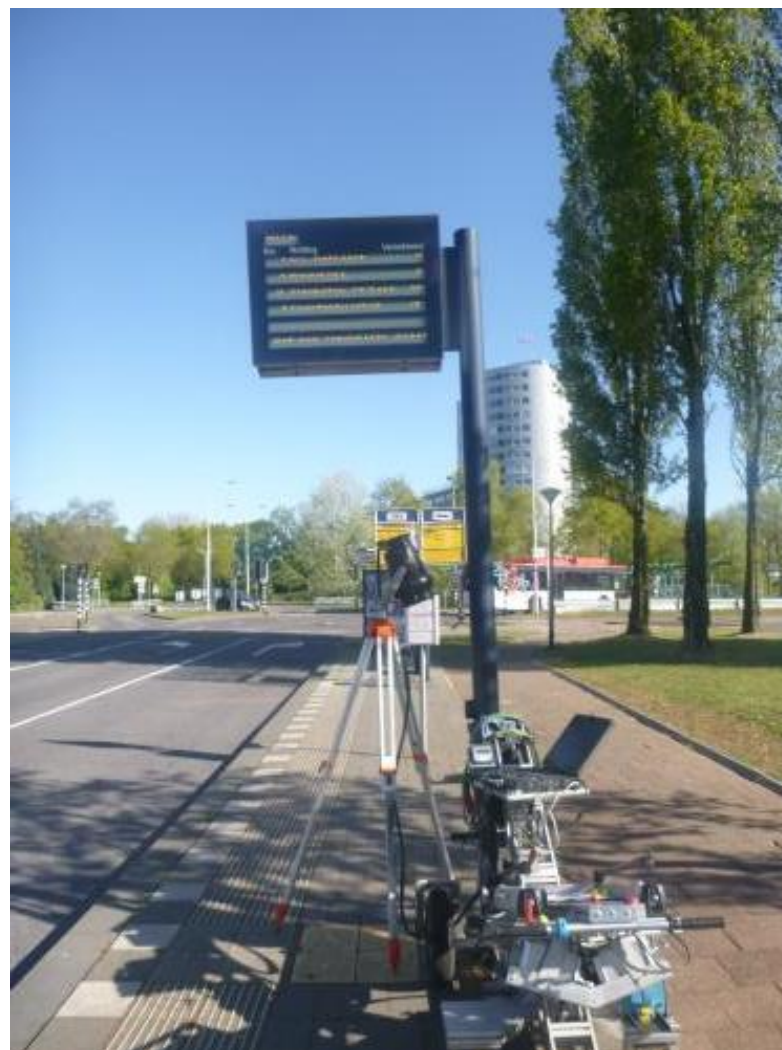

Meetrapport nr. 2020104
Plaats Amersfoort
Straat / Locatie Finse Mark
Mast nr. DDD001259
Opmerking RR_0420004A

REI-LUX Prüfbericht RR_0420004A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 20.04.2020
Messbeginn : 09:55:26
Messende : 09:55:42

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 4
Mast- / Objektname : DDD001259
Mast- / Objekttyp : am3,5
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto R4 cil.

Standort

Prüfort : Amersfoort
Ortsteil :
Straße : Finse Mark
Hausnr :
GPS : 52.164530 5.379020

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 9.6 mm
Laserweg (L2) : 8.9 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 2.91 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 0.7 mm



Prüflast (Windersatzlast)

Statisch max : 3.0 kN
Eingeleitete Prüflast : 0.0 kN

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.8 mm
Laserweg (L2) : 1.3 mm

Datum Unterschrift

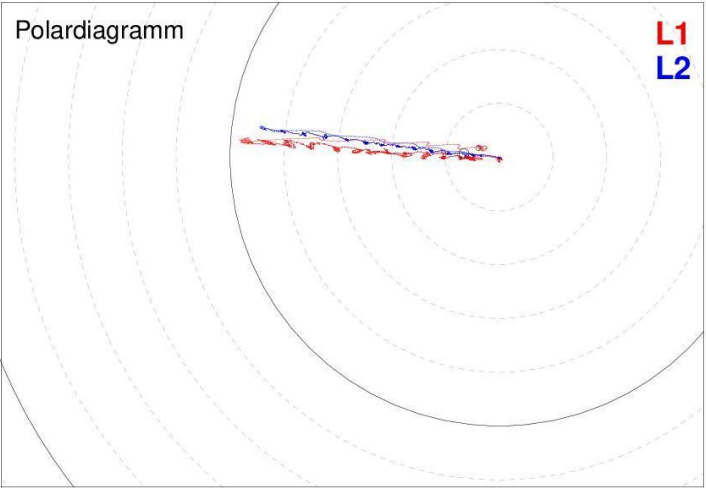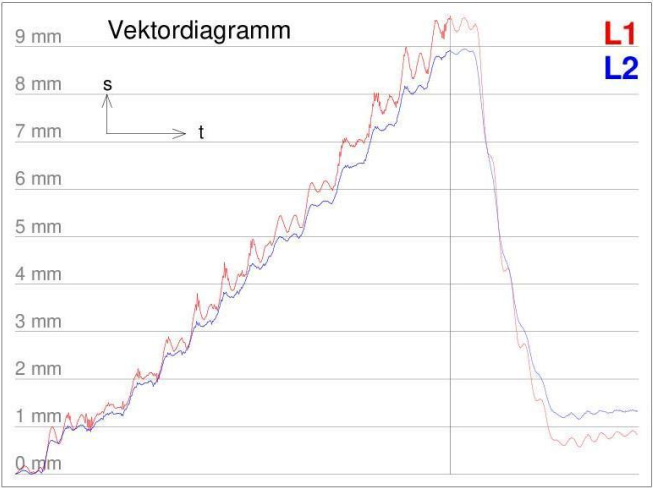

Meetrapport nr. 2020104
Plaats Amersfoort
Straat / Locatie Finse Mark
Mast nr. DDD001259
Opmerking RR_0420004B

REI-LUX Prüfbericht RR_0420004B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll
Messtag : 20.04.2020
Messbeginn : 09:55:48
Messende : 09:56:10

Mast / Objekt
Mast- / Objektzähler : 4
Mast- / Objektname : DDD001259
Mast- / Objekttyp : am3,5
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto R4 cil.

Standort
Prüfort : Amersfoort
Ortsteil :
Straße : Finse Mark
Hausnr :
GPS : 52.164530 5.379020

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte



Auslenkung bei max Last
Laserweg (L1) : 11.3 mm
Laserweg (L2) : 9.7 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 4.23 Grad

Pulsbelastung
Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last
Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.6 mm

Prüflast (Windersatzlast)
Statisch max : 3.0 kN
Eingeleitete Prüflast : 0.0 kN

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last
Laserweg (L1) : 5.8 mm
Laserweg (L2) : 6.2 mm

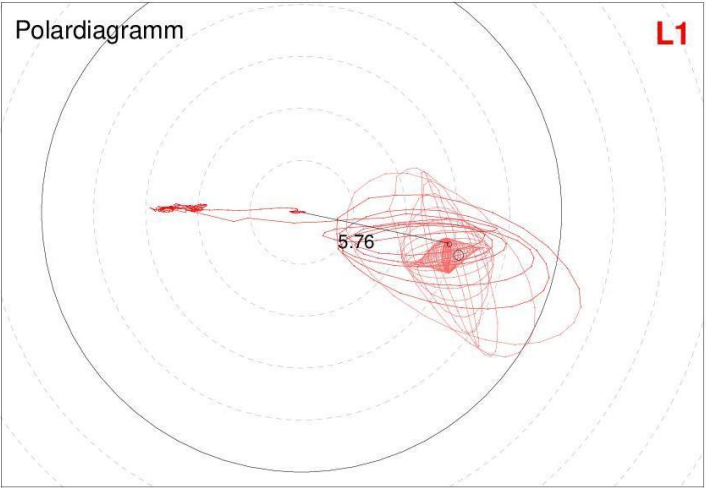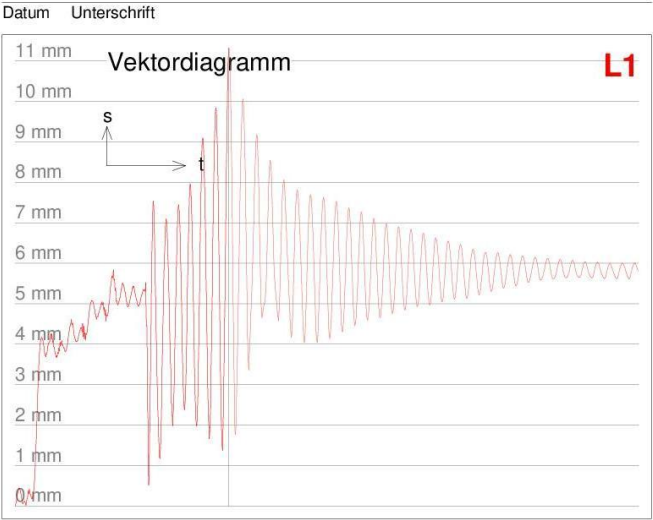

Meetrapport nr. 2020104
Plaats Amersfoort
Straat / Locatie Finse Mark
Mast nr. DDD001259
Opmerking R4



Meetrapport nr. 2020104
Plaats Amersfoort
Straat / Locatie Finse Mark
Mast nr. DDD001273
Opmerking RR_0420002A

REI-LUX Prüfbericht RR_0420002A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 20.04.2020
Messbeginn : 09:33:07
Messende : 09:33:20

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 2
Mast- / Objektname : DDD001273
Mast- / Objekttyp : am3,5
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto R2 cil.

Standort

Prüfort : Amersfoort
Ortsteil :
Straße : Finse Mark
Hausnr :
GPS : 52.192750 5.409775

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 14.4 mm
Laserweg (L2) : 9.7 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 3.25 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 4.8 mm



Prüflast (Windersatzlast)

Statisch max : 3.0 kN
Eingeleitete Prüflast : 0.0 kN

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 2.8 mm
Laserweg (L2) : 3.1 mm

Datum Unterschrift

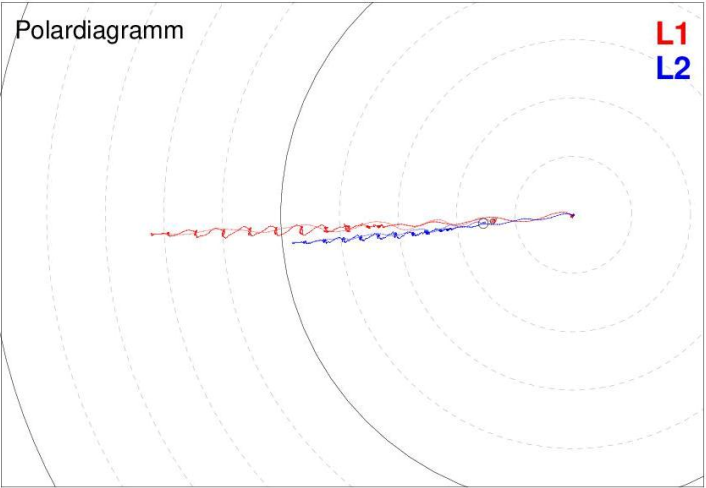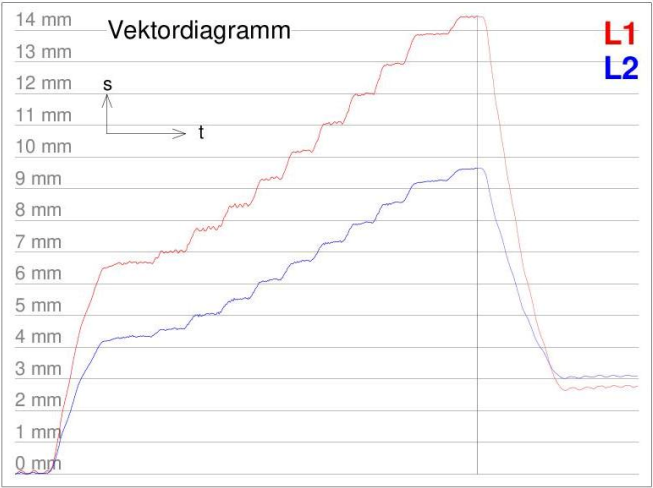

Meetrapport nr. 2020104
Plaats Amersfoort
Straat / Locatie Finse Mark
Mast nr. DDD001273
Opmerking RR_0420002B

REI-LUX Prüfbericht RR_0420002B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll
Messtag : 20.04.2020
Messbeginn : 09:33:27
Messende : 09:33:44
Standort
Prüfort : Amersfoort
Ortsteil :
Straße : Finse Mark
Hausnr :
GPS : 52.192750 5.409775



Mast / Objekt
Mast- / Objektzähler : 2
Mast- / Objektname : DDD001273
Mast- / Objekttyp : am3,5
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto R2 cil.

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last
Laserweg (L1) : 13.0 mm
Laserweg (L2) : 12.0 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 2.26 Grad
Pulsbelastung
Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm
Nettobiegung bei max Last
Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.1 mm
Prüflast (Windersatzlast)
Statisch max : 3.0 kN
Eingeleitete Prüflast : 0.0 kN
Mast / Objekt am Prüfende ohne Last
Laserweg (L1) : 10.4 mm
Laserweg (L2) : 9.7 mm

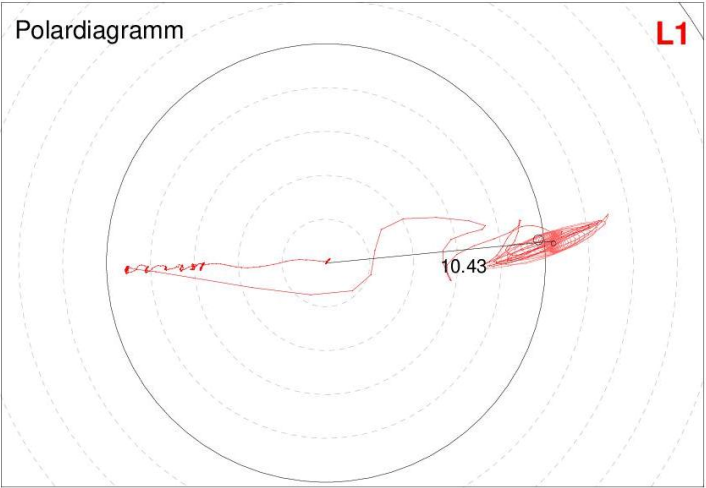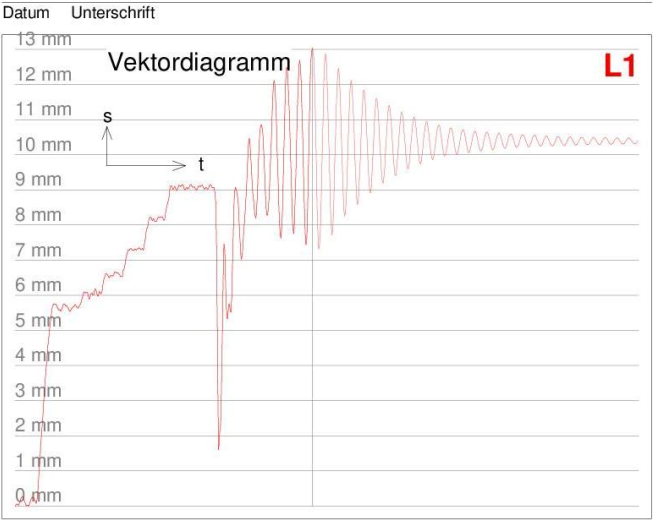

Meetrapport nr. 2020104
Plaats Amersfoort
Straat / Locatie Finse Mark
Mast nr. DDD001273
Opmerking R2



Meetrapport nr. 2020104
Plaats Amersfoort
Straat / Locatie Finse Mark
Mast nr. DDD001274
Opmerking RR_0420003A

REI-LUX Prüfbericht RR_0420003A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 20.04.2020
Messbeginn : 09:36:43
Messende : 09:37:03

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 3
Mast- / Objektname : DDD001274
Mast- / Objekttyp : am3,5
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto R3 cil.

Standort

Prüfort : Amersfoort
Ortsteil :
Straße : Finse Mark
Hausnr :
GPS : 52.191898 5.410525

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 18.4 mm
Laserweg (L2) : 12.0 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 0.18 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 6.5 mm



Prüflast (Windersatzlast)

Statisch max : 3.0 kN
Eingeleitete Prüflast : 0.0 kN

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 3.6 mm
Laserweg (L2) : 3.4 mm

Datum Unterschrift

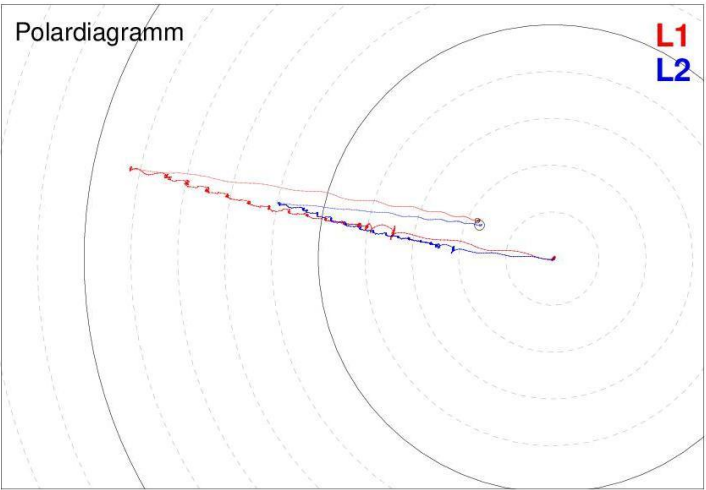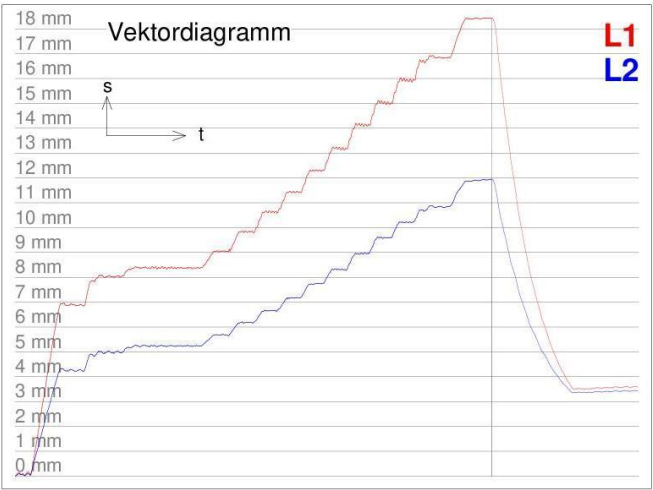

Meetrapport nr. 2020104
Plaats Amersfoort
Straat / Locatie Finse Mark
Mast nr. DDD001274
Opmerking RR_0420003B

REI-LUX Prüfbericht RR_0420003B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 20.04.2020
Messbeginn : 09:37:09
Messende : 09:37:29

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 3
Mast- / Objektname : DDD001274
Mast- / Objekttyp : am3,5
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto R3 cil.

Standort

Prüfort : Amersfoort
Ortsteil :
Straße : Finse Mark
Hausnr :
GPS : 52.191898 5.410525

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 11.9 mm
Laserweg (L2) : 12.0 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 1.64 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 0.1 mm



Prüflast (Windersatzlast)

Statisch max : 3.0 kN
Eingeleitete Prüflast : 0.0 kN

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 9.7 mm
Laserweg (L2) : 9.8 mm

Datum Unterschrift

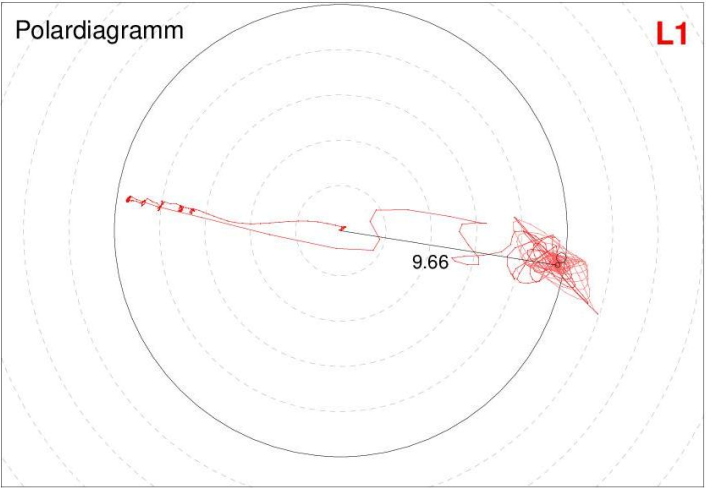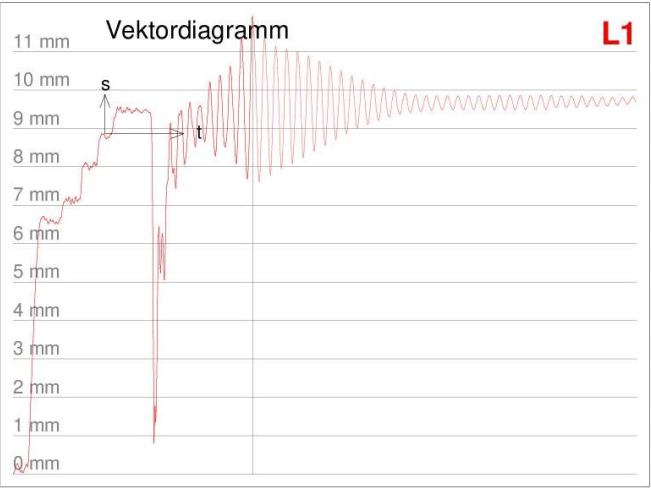

Meetrapport nr. 2020104
Plaats Amersfoort
Straat / Locatie Finse Mark
Mast nr. DDD001274
Opmerking R3



Meetrapport nr. 2020104
Plaats De Bilt
Straat / Locatie Looijdijk
Mast nr. DDD001590
Opmerking AT_0421015A

REI-LUX Prüfbericht AT_0421015A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 21.04.2020
Messbeginn : 14:40:01
Messende : 14:40:09

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 15
Mast- / Objektname : DDD001590
Mast- / Objekttyp : gm3
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto A31

Standort

Prüfort : De Bilt
Ortsteil :
Straße : Looijdijk
Hausnr :
GPS : 52.108732 5.180575

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 4.7 mm
Laserweg (L2) : 3.9 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 1.92 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 0.9 mm



Prüflast (Windersatzlast)

Statisch max : 2.0 kN
Eingeleitete Prüflast : 0.0 kN

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.5 mm
Laserweg (L2) : 0.6 mm

Datum Unterschrift

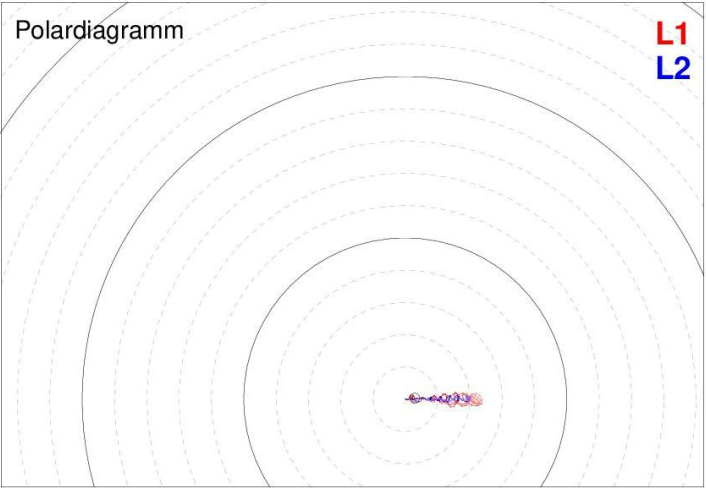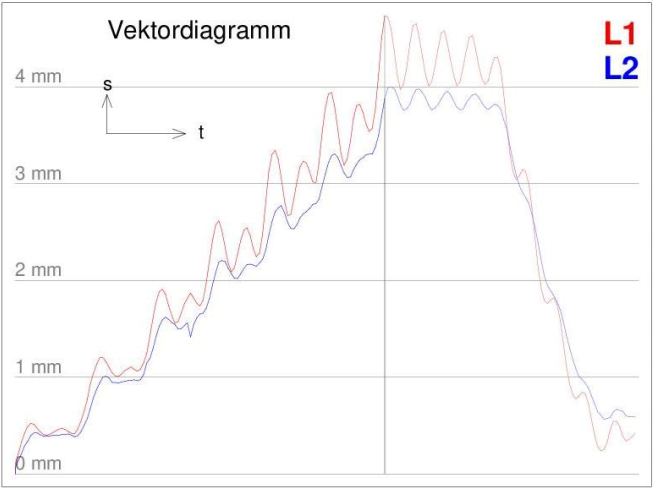

Meetrapport nr. 2020104
Plaats De Bilt
Straat / Locatie Looijdijk
Mast nr. DDD001590
Opmerking AT_0421015B

REI-LUX Prüfbericht AT_0421015B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 21.04.2020
Messbeginn : 14:40:14
Messende : 14:40:30

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 15
Mast- / Objektname : DDD001590
Mast- / Objekttyp : gm3
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto A31

Standort

Prüfort : De Bilt
Ortsteil :
Straße : Looijdijk
Hausnr :
GPS : 52.108732 5.180575

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 11.2 mm
Laserweg (L2) : 7.3 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 5.41 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 3.9 mm



Prüflast (Windersatzlast)

Statisch max : 2.0 kN
Eingeleitete Prüflast : 0.0 kN

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 5.7 mm
Laserweg (L2) : 6.2 mm

Datum Unterschrift

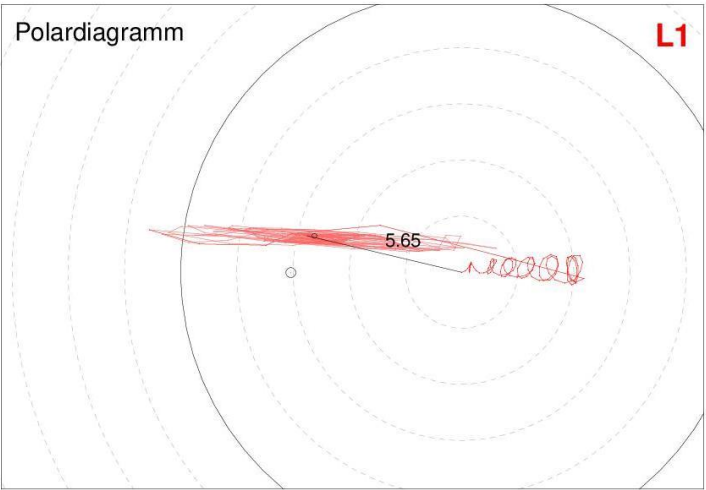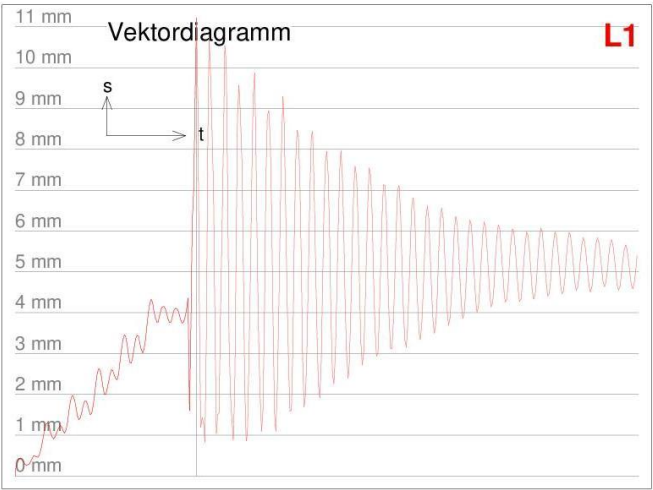

Meetrapport nr. 2020104
Plaats De Bilt
Straat / Locatie Looijdijk
Mast nr. DDD001590
Opmerking A31



Meetrapport nr. 2020104
Plaats De Bilt
Straat / Locatie Looijdijk
Mast nr. DDD001591
Opmerking AT_0421016A

REI-LUX Prüfbericht AT_0421016A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 21.04.2020
Messbeginn : 14:43:40
Messende : 14:43:50

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 16
Mast- / Objektname : DDD001591
Mast- / Objekttyp : gm3
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto A32

Standort

Prüfort : De Bilt
Ortsteil :
Straße : Looijdijk ri. de Bilt
Hausnr :
GPS : 52.108788 5.180432

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 5.3 mm
Laserweg (L2) : 4.7 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 1.08 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 0.6 mm



Prüflast (Windersatzlast)

Statisch max : 2.0 kN
Eingeleitete Prüflast : 0.0 kN

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.2 mm
Laserweg (L2) : 0.1 mm

Datum Unterschrift

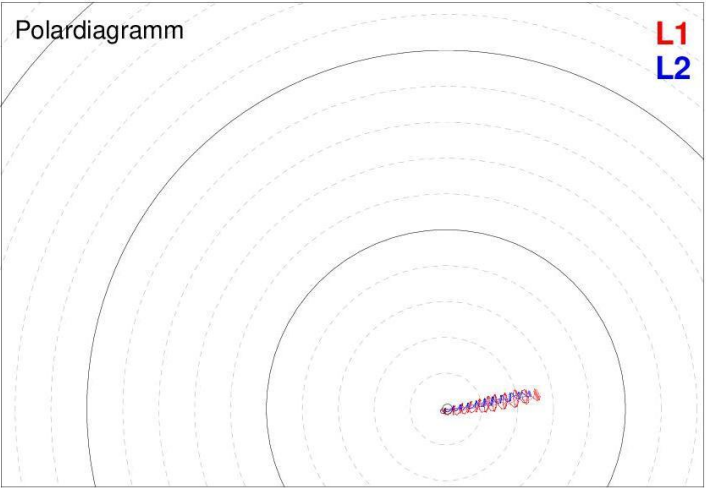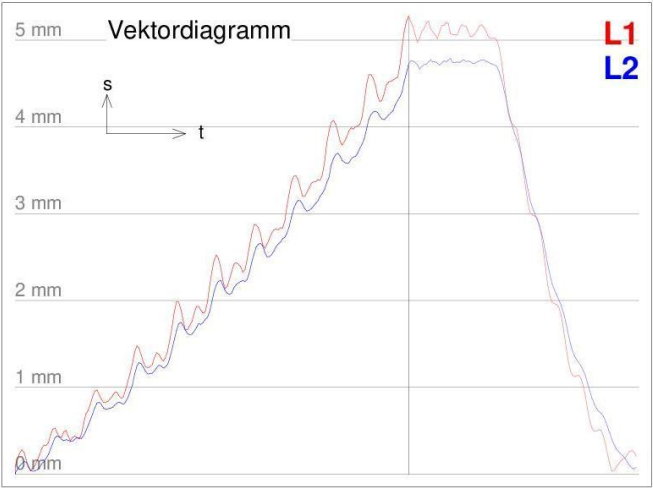

Meetrapport nr. 2020104
Plaats De Bilt
Straat / Locatie Looijdijk
Mast nr. DDD001591
Opmerking AT_0421016B

REI-LUX Prüfbericht AT_0421016B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 21.04.2020
Messbeginn : 14:43:58
Messende : 14:44:13

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 16
Mast- / Objektname : DDD001591
Mast- / Objekttyp : gm3
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto A32

Standort

Prüfort : De Bilt
Ortsteil :
Straße : Looijdijk ri. de Bilt
Hausnr :
GPS : 52.108788 5.180432

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 10.4 mm
Laserweg (L2) : 8.4 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 3.89 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.9 mm



Prüflast (Windersatzlast)

Statisch max : 2.0 kN
Eingeleitete Prüflast : 0.0 kN

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 5.6 mm
Laserweg (L2) : 6.3 mm

Datum Unterschrift

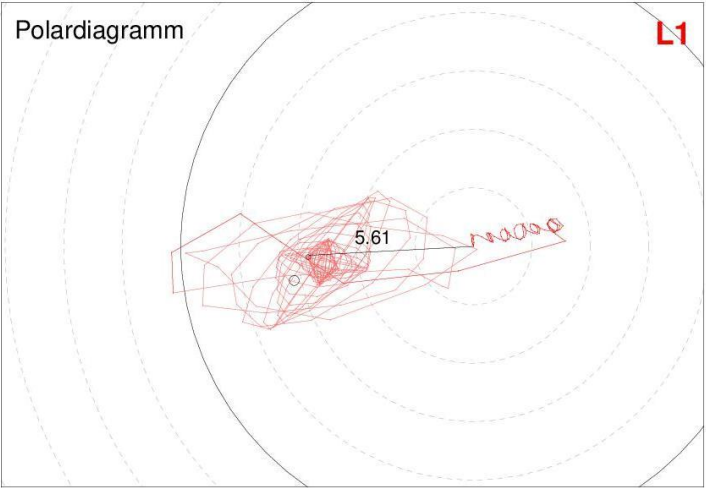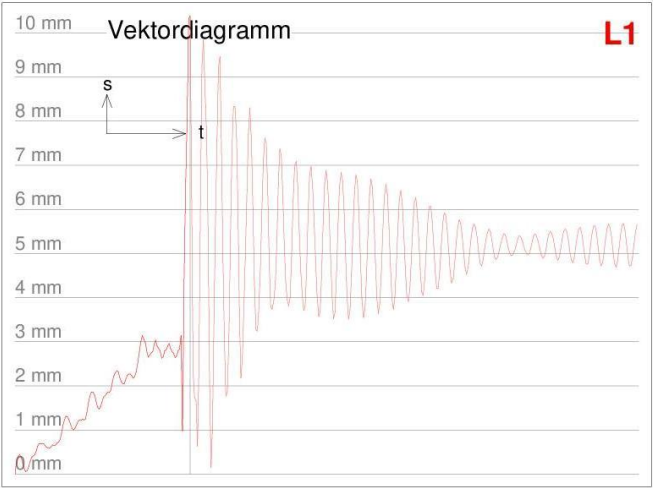

Meetrapport nr. 2020104
Plaats De Bilt
Straat / Locatie Looijdijk
Mast nr. DDD001591
Opmerking A32



Meetrapport nr. 2020104
Plaats De Meern
Straat / Locatie Boekbinderslaan
Mast nr. DDD00172
Opmerking AT_0420008A

REI-LUX Prüfbericht AT_0420008A.rxm Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll
Messtag : 20.04.2020
Messbeginn : 11:08:29
Messende : 11:08:44

Mast / Objekt
Mast- / Objektzähler : 8
Mast- / Objektname : DDD00172
Mast- / Objekttyp : gm3
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto A8

Standort
Prüfort : De Meern
Ortsteil :
Straße : Boekbinderslaan ri. CS
Hausnr :
GPS : 52.083703 5.030825

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte



Auslenkung bei max Last
Laserweg (L1) : 6.3 mm
Laserweg (L2) : 5.9 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 0.69 Grad

Pulsbelastung
Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last
Laserweg zwischen L1 / L2 : 0.4 mm

Prüflast (Windersatzlast)
Statisch max : 2.0 kN
Eingeleitete Prüflast : 0.0 kN

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last
Laserweg (L1) : 0.3 mm
Laserweg (L2) : 1.0 mm

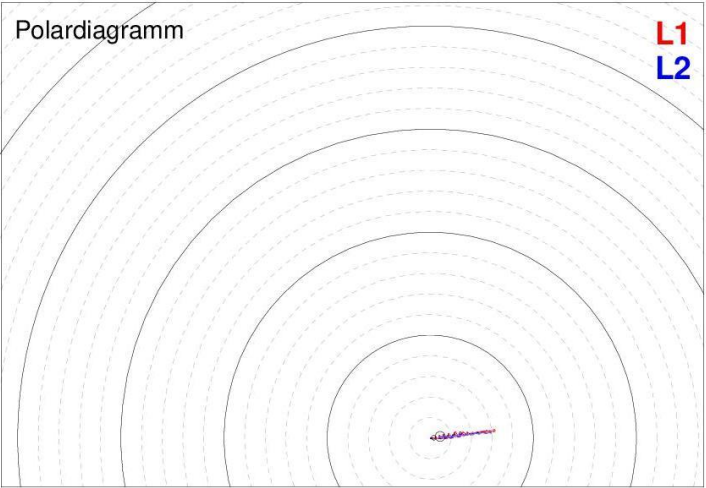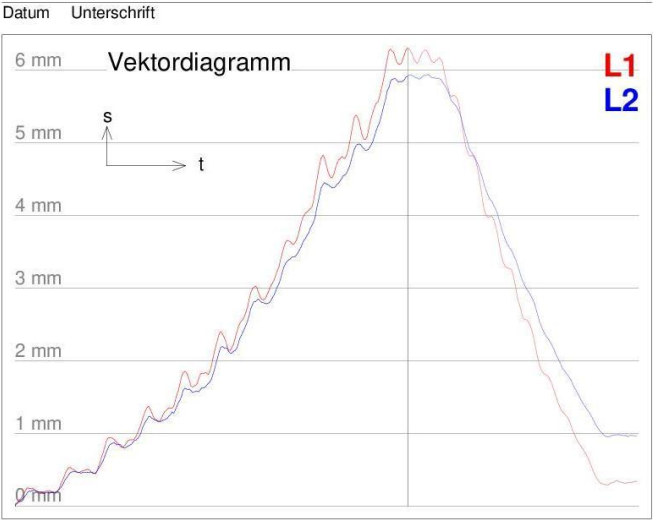

Meetrapport nr. 2020104
Plaats De Meern
Straat / Locatie Boekbinderslaan
Mast nr. DDD00172
Opmerking AT_0420008B

REI-LUX Prüfbericht AT_0420008B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 20.04.2020
Messbeginn : 11:08:51
Messende : 11:09:07

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 8
Mast- / Objektname : DDD00172
Mast- / Objekttyp : gm3
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto A8

Standort

Prüfort : De Meern
Ortsteil :
Straße : Boekbinderslaan ri. CS
Hausnr :
GPS : 52.083703 5.030825

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 5.9 mm
Laserweg (L2) : 2.7 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 179.21 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 3.2 mm



Prüflast (Windersatzlast)

Statisch max : 2.0 kN
Eingeleitete Prüflast : 0.0 kN

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 2.9 mm
Laserweg (L2) : 2.3 mm

Datum Unterschrift

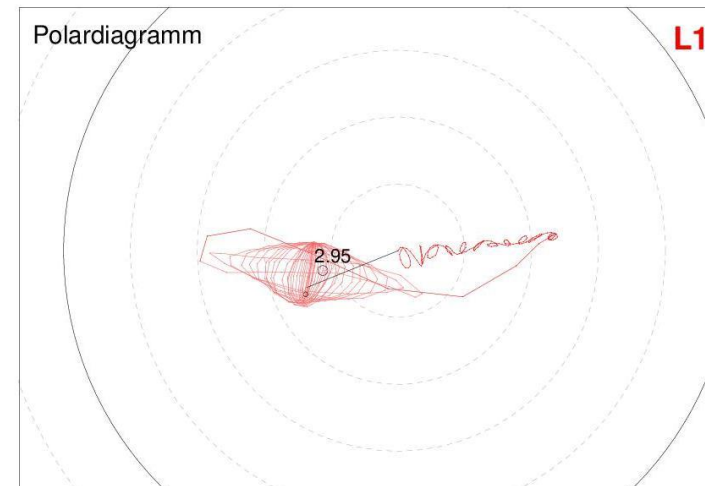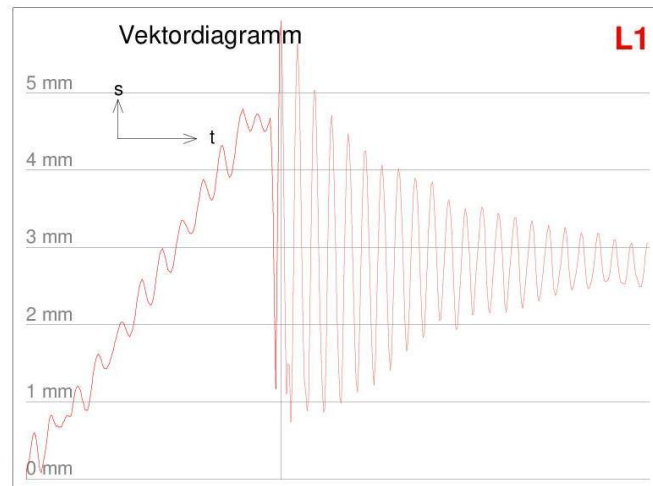

Meetrapport nr. 2020104
Plaats De Meern
Straat / Locatie Boekbinderslaan
Mast nr. DDD00172
Opmerking A8



Meetrapport nr. 2020104
Plaats De Meern
Straat / Locatie Boekbinderslaan
Mast nr. DDD001722
Opmerking AT_0420007A

REI-LUX Prüfbericht AT_0420007A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll
Messtag : 20.04.2020
Messbeginn : 11:03:51
Messende : 11:04:13

Mast / Objekt
Mast- / Objektzähler : 7
Mast- / Objektname : DDD001722
Mast- / Objekttyp : gm3
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto A7

Standort
Prüfort : De Meern
Ortsteil :
Straße : Boekbinderslaan
Hausnr :
GPS : 52.083828 5.030785

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte



Auslenkung bei max Last
Laserweg (L1) : 20.3 mm
Laserweg (L2) : 19.1 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 1.80 Grad

Pulsbelastung
Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last
Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.3 mm

Prüflast (Windersatzlast)
Statisch max : 2.0 kN
Eingeleitete Prüflast : 0.0 kN

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last
Laserweg (L1) : 0.6 mm
Laserweg (L2) : 2.5 mm

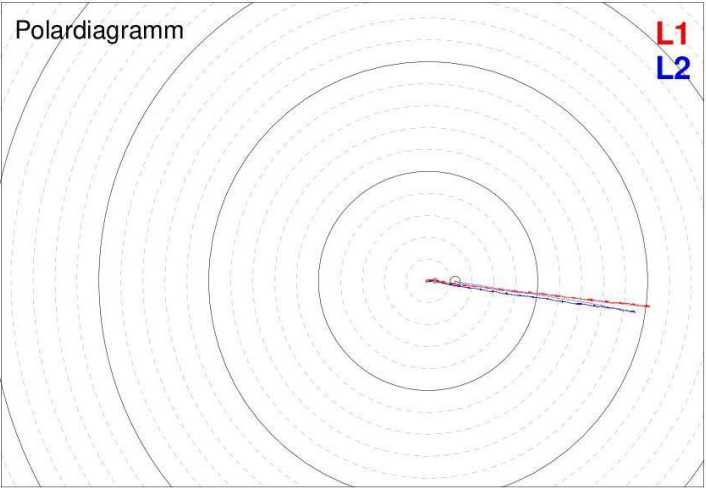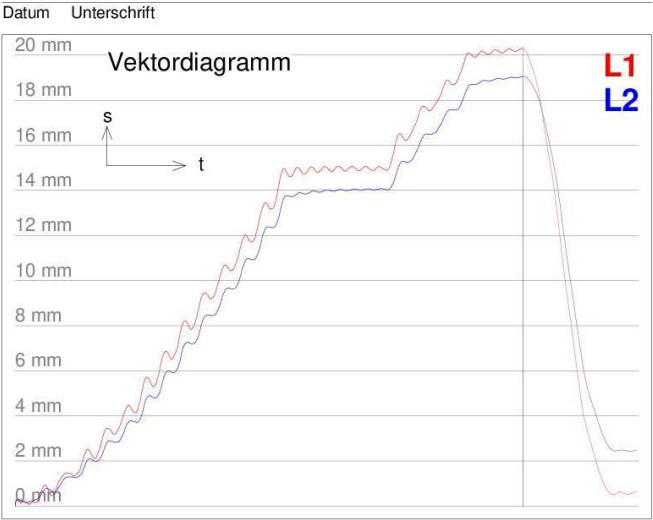

Meetrapport nr. 2020104
Plaats De Meern
Straat / Locatie Boekbinderslaan
Mast nr. DDD001722
Opmerking AT_0420007B

REI-LUX Prüfbericht AT_0420007B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll
Messtag : 20.04.2020
Messbeginn : 11:04:23
Messende : 11:05:12

Mast / Objekt
Mast- / Objektzähler : 7
Mast- / Objektname : DDD001722
Mast- / Objekttyp : gm3
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto A7

Standort
Prüfort : De Meern
Ortsteil :
Straße : Boekbinderslaan
Hausnr :
GPS : 52.083828 5.030785

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last
Laserweg (L1) : 15.7 mm
Laserweg (L2) : 10.5 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 2.31 Grad



Pulsbelastung
Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last
Laserweg zwischen L1 / L2 : 5.2 mm

Prüflast (Windersatzlast)
Statisch max : 2.0 kN
Eingeleitete Prüflast : 0.0 kN

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last
Laserweg (L1) : 11.1 mm
Laserweg (L2) : 9.3 mm

Datum Unterschrift

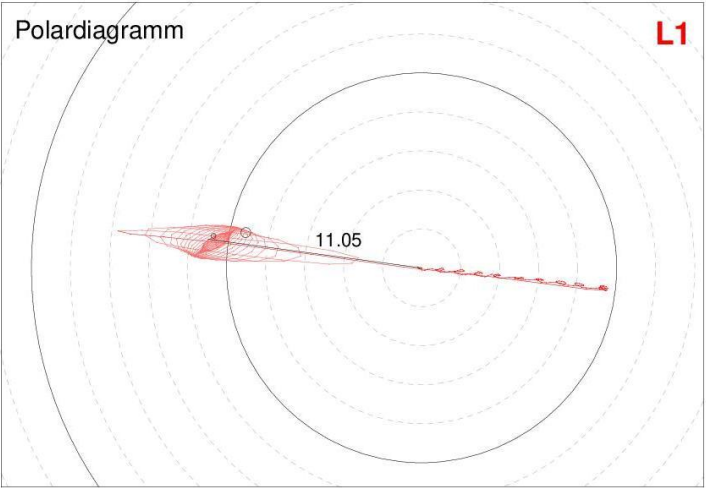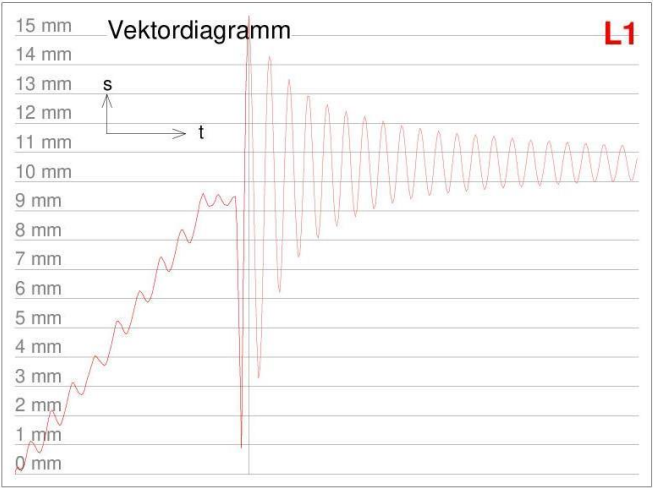

Meetrapport nr. 2020104
Plaats De Meern
Straat / Locatie Boekbinderslaan
Mast nr. DDD001722
Opmerking A7



Meetrapport nr. 2020104
Plaats Doorn
Straat / Locatie Woestduinlaan Zuid
Mast nr. DDD010122
Opmerking RR_0420012A

REI-LUX Prüfbericht RR_0420012A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 20.04.2020
Messbeginn : 13:52:24
Messende : 13:52:42

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 12
Mast- / Objektname : DDD010122
Mast- / Objekttyp : am3,5
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto R12 cil

Standort

Prüfort : Doorn
Ortsteil :
Straße : Woestduinlaan Zuid
Hausnr :
GPS : 52.035860 5.327170

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 31.0 mm
Laserweg (L2) : 29.9 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 4.00 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.1 mm



Prüflast (Windersatzlast)

Statisch max : 3.0 kN
Eingeleitete Prüflast : 0.0 kN

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 14.8 mm
Laserweg (L2) : 16.4 mm

Datum Unterschrift

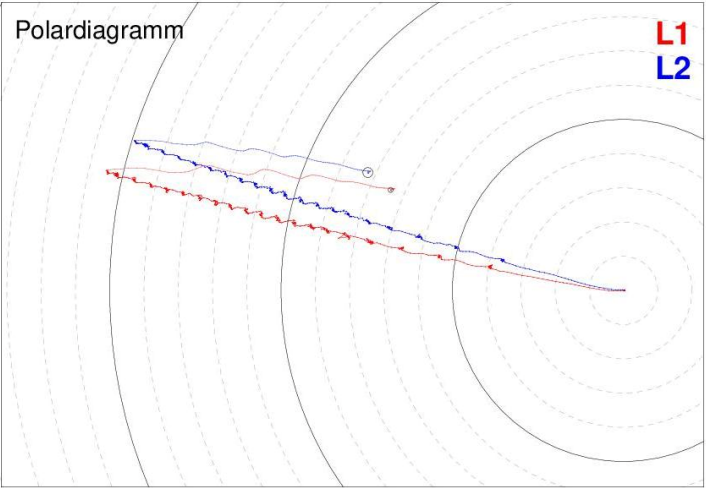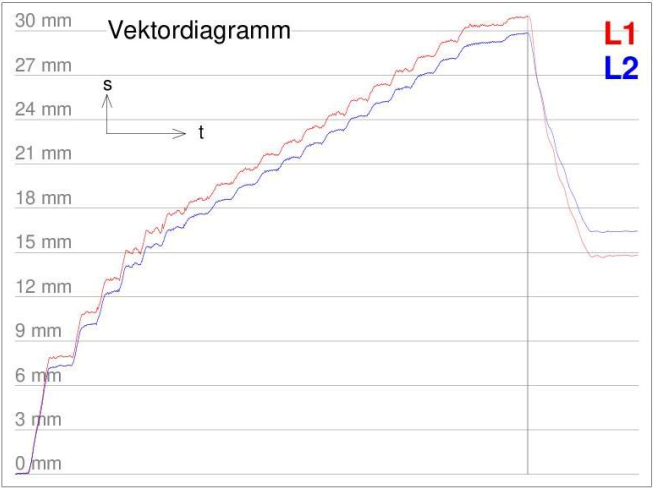

Meetrapport nr.

Plaats

Straat / Locatie

Mast nr.

Opmerking

2020104

Doorn

Woestduinlaan Zuid

DDD010122

RR_0420012B

REI-LUX Prüfbericht

RR_0420012B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 20.04.2020

Messbeginn : 13:52:48

Messende : 13:52:59

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 12

Mast- / Objektname : DDD010122

Mast- / Objekttyp : am3,5

konisch : x

verzinkt : x

Lack :

Manschette : 0

Bemerkung : Zie foto R12 cil

Standort

Prüfort : Doorn

Ortsteil :

Straße : Woestduinlaan Zuid

Hausnr :

GPS : 52.035860 5.327170

Messergebnis

Mast / Objekt

Gewährleistung (Jahre) : A

Gründung/Verankerung

Code : 0

Option

: 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 17.1 mm

Laserweg (L2) : 15.4 mm

Torsion zwischen L1 / L2 : 3.65 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm

Ausschwingzeit : 0.0 sek

Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.6 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last



Laserweg (L1) : 14.7 mm

Laserweg (L2) : 13.7 mm

Prüflast (Windersatzlast)

Statisch max : 3.0 kN

Eingeleitete Prüflast : 0.0 kN

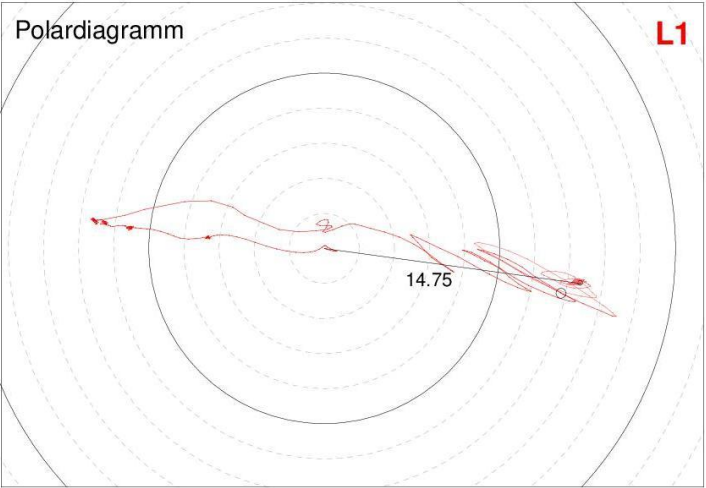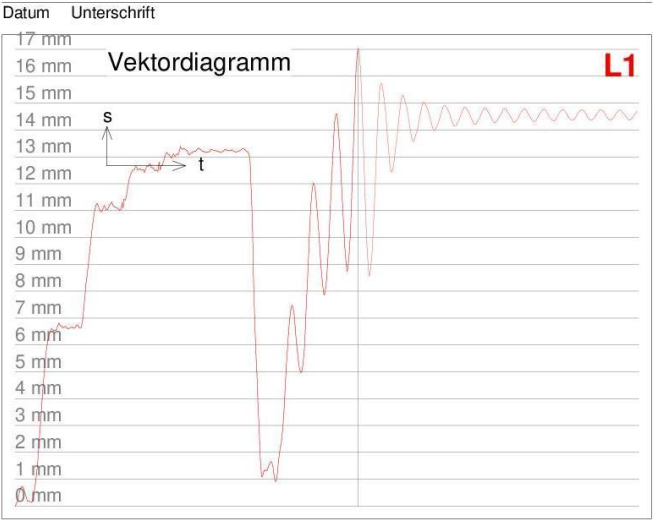

Meetrapport nr. 2020104
Plaats Doorn
Straat / Locatie Woestduinlaan Zuid
Mast nr. DDD010122
Opmerking R12



Meetrapport nr.

Plaats

Straat / Locatie

Mast nr.

Opmerking

2020104

Doorn

Woestduinlaan Zuid

DDD010123

RR_0420013A

REI-LUX Prüfbericht

RR_0420013A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 20.04.2020

Messbeginn : 13:57:17

Messende : 13:57:38

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 13

Mast- / Objektname : DDD010123

Mast- / Objekttyp : am3,5

konisch : x

verzinkt : x

Lack :

Manschette : 0

Bemerkung : Zie foto R13 cil

Standort

Prüfort : Doorn

Ortsteil :

Straße : Woestduinlaan Zuid

Hausnr :

GPS : 52.035690 5.329573

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A

Gründung/Verankerung Code : 0

Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 25.9 mm

Laserweg (L2) : 25.3 mm

Torsion zwischen L1 / L2 : 0.28 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm

Ausschwingzeit : 0.0 sek

Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 0.6 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last



Laserweg (L1) : 6.3 mm

Laserweg (L2) : 7.2 mm

Prüflast (Windersatzlast)

Statisch max : 3.0 kN

Eingeleitete Prüflast : 0.0 kN

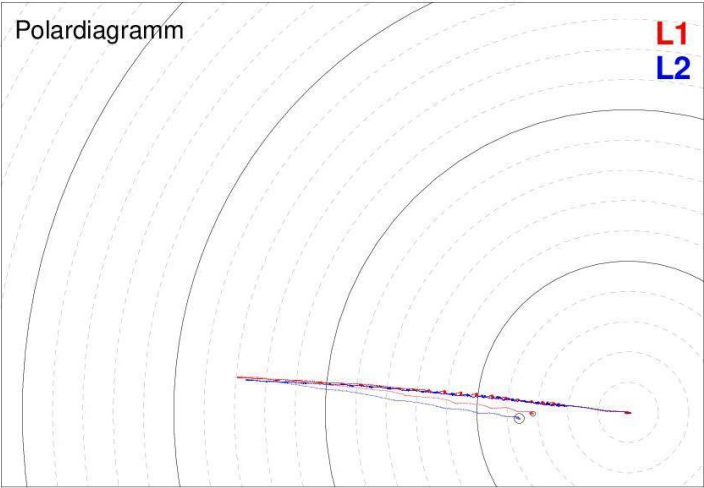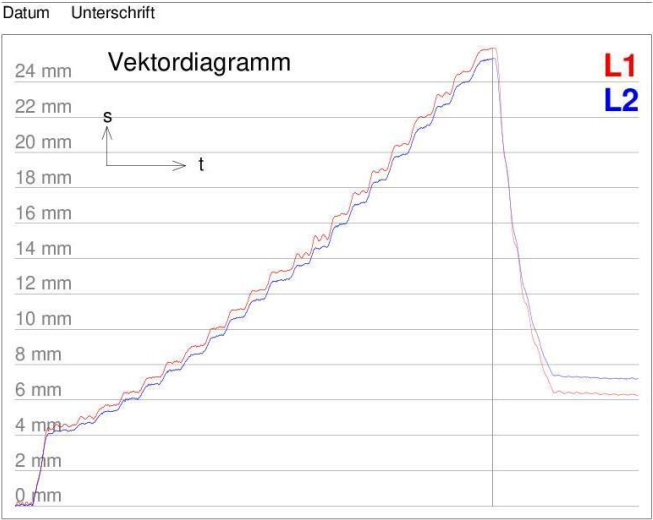

Meetrapport nr. 2020104
Plaats Doorn
Straat / Locatie Woestduinlaan Zuid
Mast nr. DDD010123
Opmerking RR_0420013B

REI-LUX Prüfbericht RR_0420013B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 20.04.2020
Messbeginn : 13:57:46
Messende : 13:57:58

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 13
Mast- / Objektname : DDD010123
Mast- / Objekttyp : am3,5
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto R13 cil

Standort

Prüfort : Doorn
Ortsteil :
Straße : Woestduinlaan Zuid
Hausnr :
GPS : 52.035690 5.329573

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 29.8 mm
Laserweg (L2) : 31.3 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 2.18 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.5 mm



Prüflast (Windersatzlast)

Statisch max : 3.0 kN
Eingeleitete Prüflast : 0.0 kN

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 29.8 mm
Laserweg (L2) : 31.3 mm

Datum Unterschrift

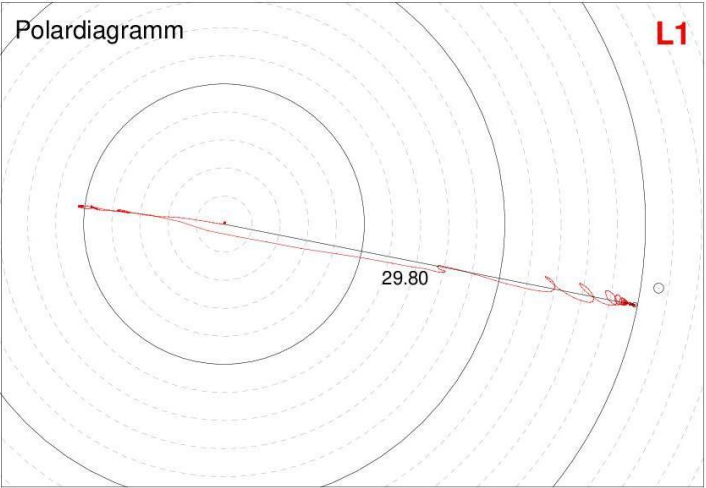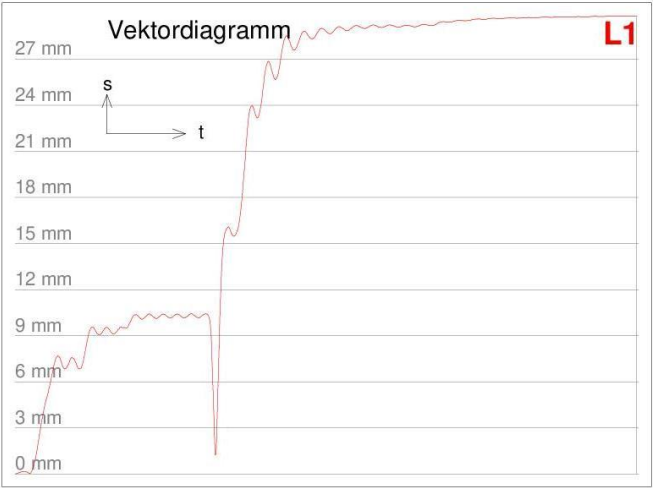

Meetrapport nr. 2020104
Plaats Doorn
Straat / Locatie Woestduinlaan Zuid
Mast nr. DDD010123
Opmerking R13



Meetrapport nr. 2020104
Plaats Houten
Straat / Locatie De Erven/De Schaft
Mast nr. DDD001764
Opmerking AT_0420016A

REI-LUX Prüfbericht AT_0420016A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 20.04.2020
Messbeginn : 14:38:28
Messende : 14:38:35

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 16
Mast- / Objektname : DDD001764
Mast- / Objekttyp : gm3
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto A16

Standort

Prüfort : Houten
Ortsteil :
Straße : De Erven/De Schaft
Hausnr :
GPS : 52.023232 5.168112

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 9.2 mm
Laserweg (L2) : 5.8 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 3.85 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 3.4 mm



Prüflast (Windersatzlast)

Statisch max : 2.0 kN
Eingeleitete Prüflast : 0.0 kN

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.5 mm
Laserweg (L2) : 0.4 mm

Datum Unterschrift

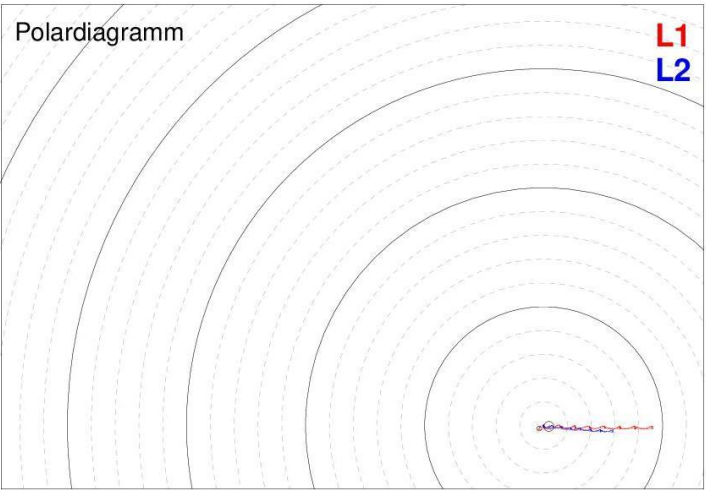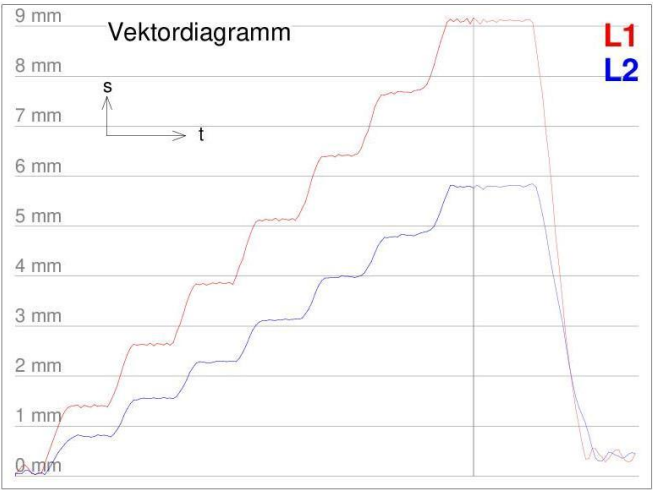

Meetrapport nr. 2020104
Plaats Houten
Straat / Locatie De Erven/De Schaft
Mast nr. DDD001764
Opmerking AT_0420016B

REI-LUX Prüfbericht AT_0420016B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 20.04.2020
Messbeginn : 14:38:42
Messende : 14:38:54

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 16
Mast- / Objektname : DDD001764
Mast- / Objekttyp : gm3
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto A16

Standort

Prüfort : Houten
Ortsteil :
Straße : De Erven/De Schaft
Hausnr :
GPS : 52.023232 5.168112

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 17.7 mm
Laserweg (L2) : 12.7 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 2.47 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 4.9 mm



Prüflast (Windersatzlast)

Statisch max : 2.0 kN
Eingeleitete Prüflast : 0.0 kN

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 11.8 mm
Laserweg (L2) : 9.0 mm

Datum Unterschrift

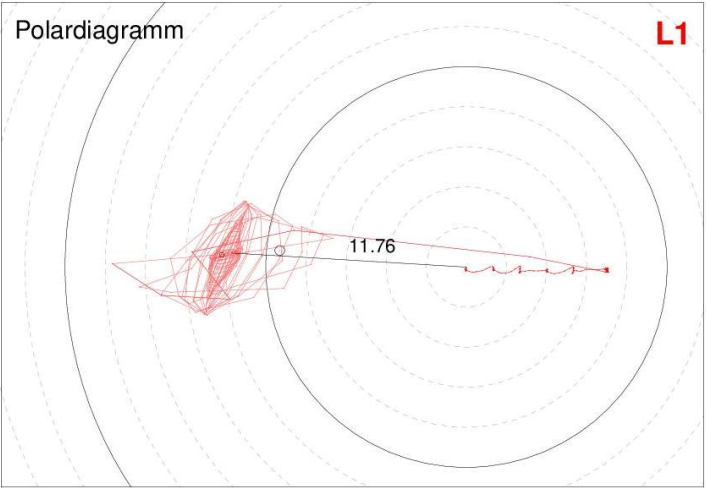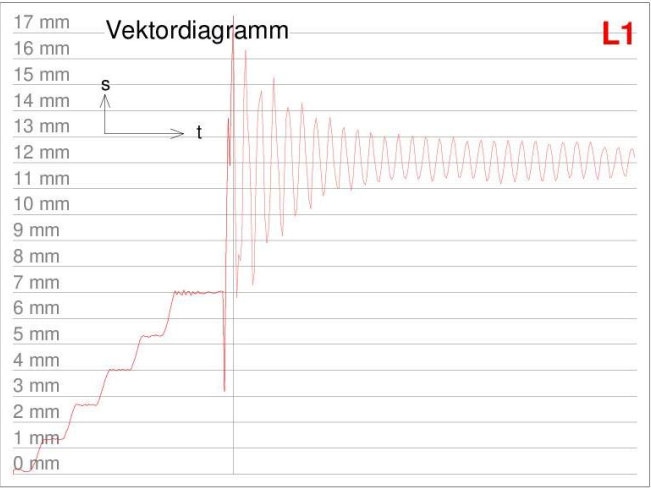

Meetrapport nr. 2020104
Plaats Houten
Straat / Locatie De Erven/De Schaft
Mast nr. DDD001764
Opmerking A16



Meetrapport nr. 2020104
Plaats Houten
Straat / Locatie De Erven/De Schaft
Mast nr. DDD001765
Opmerking AT_0420015A

REI-LUX Prüfbericht AT_0420015A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 20.04.2020
Messbeginn : 14:33:06
Messende : 14:33:13

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 15
Mast- / Objektname : DDD001765
Mast- / Objekttyp : gm3
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto A15

Standort

Prüfort : Houten
Ortsteil :
Straße : De Erven/De Schaft.
Hausnr :
GPS : 52.023032 5.168087

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 8.9 mm
Laserweg (L2) : 5.5 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 2.45 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 3.4 mm



Prüflast (Windersatzlast)

Statisch max : 2.0 kN
Eingeleitete Prüflast : 0.0 kN

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.3 mm
Laserweg (L2) : 0.9 mm

Datum Unterschrift

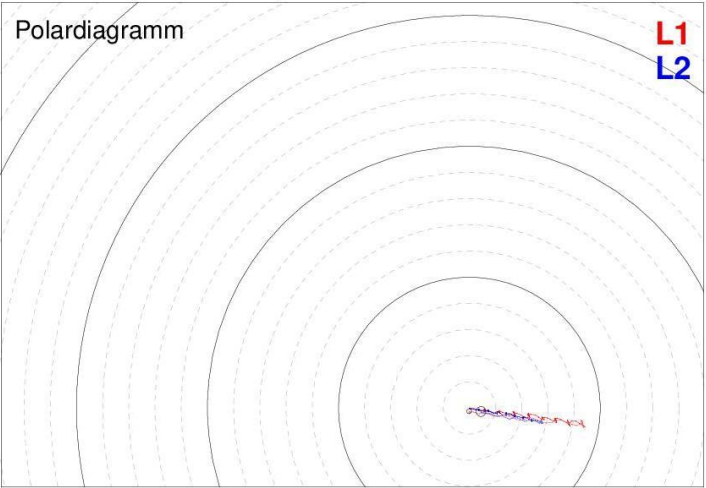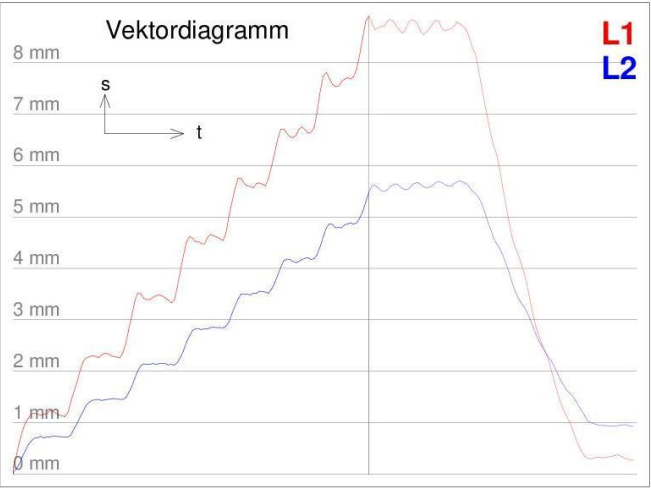

Meetrapport nr. 2020104

Plaats Houten

Straat / Locatie De Erven/De Schaft

Mast nr. DDD001765

Opmerking AT_0420015B

REI-LUX Prüfbericht AT_0420015B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 20.04.2020

Messbeginn : 14:33:19

Messende : 14:33:36

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 15

Mast- / Objektname : DDD001765

Mast- / Objekttyp : gm3

konisch : x

verzinkt : x

Lack :

Manschette : 0

Bemerkung : Zie foto A15

Standort

Prüfort : Houten

Ortsteil :

Straße : De Erven/De Schaft.

Hausnr :

GPS : 52.023032 5.168087

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A

Gründung/Verankerung Code : 0

Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 16.4 mm

Laserweg (L2) : 11.1 mm

Torsion zwischen L1 / L2 : 2.54 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm

Ausschwingzeit : 0.0 sek

Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 5.3 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last



Laserweg (L1) : 10.0 mm

Laserweg (L2) : 9.6 mm

Prüflast (Windersatzlast)

Statisch max : 2.0 kN

Eingeleitete Prüflast : 0.0 kN

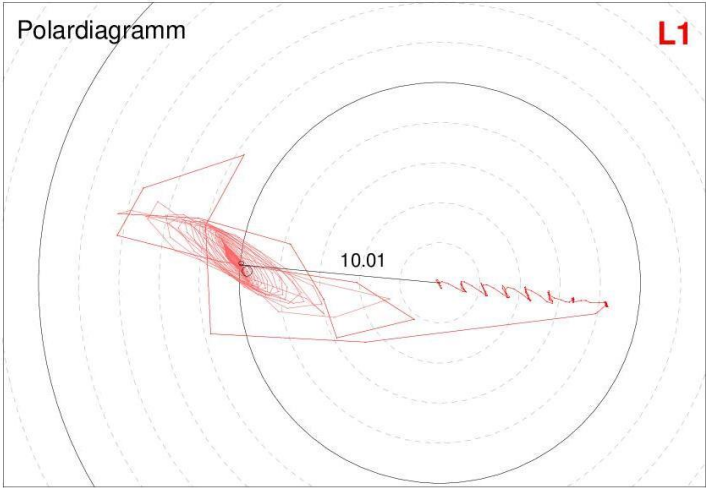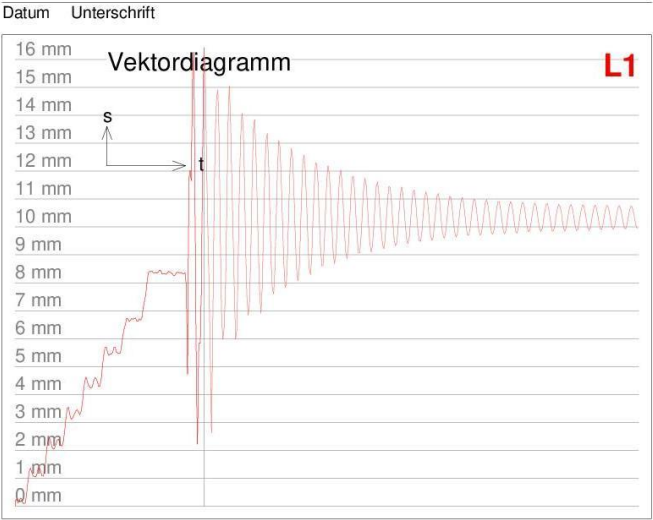

Meetrapport nr. 2020104
Plaats Houten
Straat / Locatie De Erven/De Schaft
Mast nr. DDD001765
Opmerking A15



Meetrapport nr. 2020104
Plaats Houten
Straat / Locatie Koppeldijk
Mast nr. DDD001770
Opmerking AT_0420014A

REI-LUX Prüfbericht AT_0420014A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 20.04.2020
Messbeginn : 14:13:39
Messende : 14:13:49

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 14
Mast- / Objektname : DDD001770
Mast- / Objekttyp : gm3
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : RVS, zie foto A14

Standort

Prüfort : Houten
Ortsteil :
Straße : Koppeldijk
Hausnr :
GPS : 52.044885 5.127077

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 5.3 mm
Laserweg (L2) : 5.8 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 11.71 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 0.5 mm



Prüflast (Windersatzlast)

Statisch max : 2.0 kN
Eingeleitete Prüflast : 0.0 kN

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.4 mm
Laserweg (L2) : 1.0 mm

Datum Unterschrift

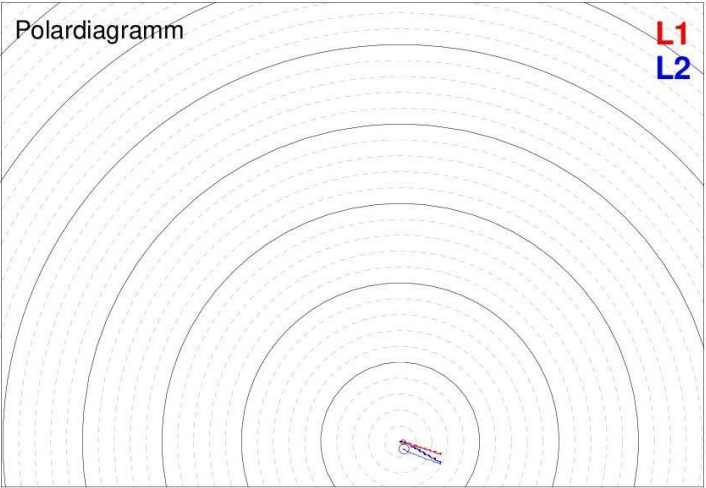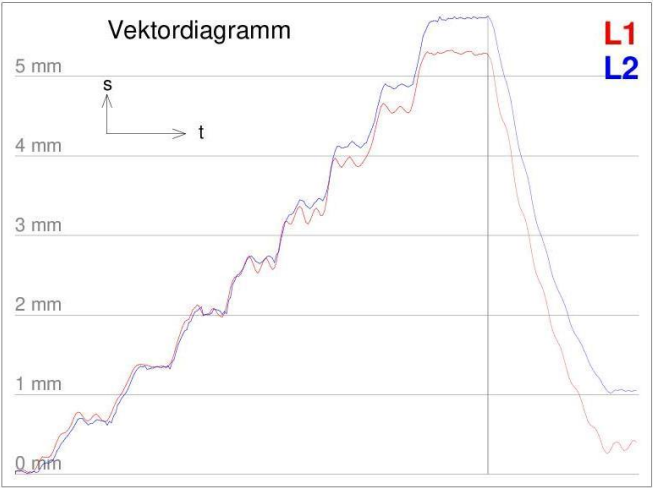

Meetrapport nr. 2020104
Plaats Houten
Straat / Locatie Koppeldijk
Mast nr. DDD001770
Opmerking AT_0420014B

REI-LUX Prüfbericht AT_0420014B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 20.04.2020
Messbeginn : 14:13:55
Messende : 14:14:13

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 14
Mast- / Objektname : DDD001770
Mast- / Objekttyp : gm3
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : RVS, zie foto A14

Standort

Prüfort : Houten
Ortsteil :
Straße : Koppeldijk
Hausnr :
GPS : 52.023033 5.168077

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 8.0 mm
Laserweg (L2) : 49.1 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 0.28 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 41.1 mm



Prüflast (Windersatzlast)

Statisch max : 2.0 kN
Eingeleitete Prüflast : 0.0 kN

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 2.8 mm
Laserweg (L2) : 5.6 mm

Datum Unterschrift

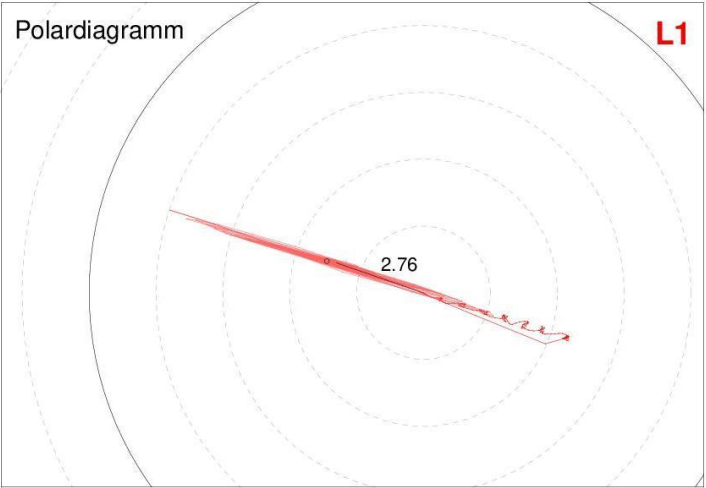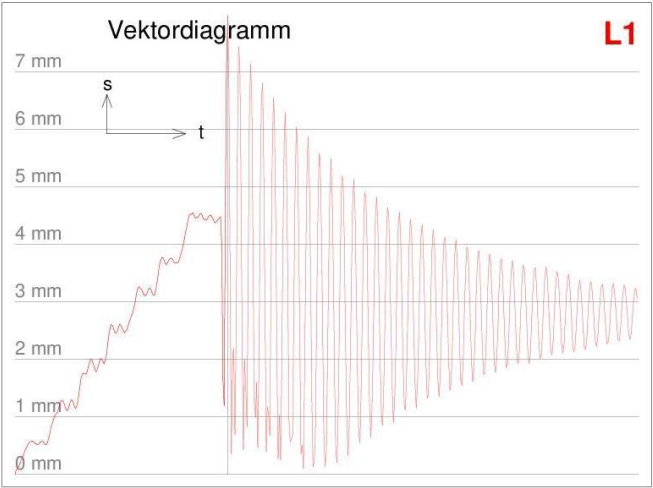

Meetrapport nr. 2020104
Plaats Houten
Straat / Locatie Koppeldijk
Mast nr. DDD001770
Opmerking A14



Meetrapport nr. 2020104
Plaats Houten
Straat / Locatie Koppeldijk
Mast nr. DDD001771
Opmerking AT_0420013A

REI-LUX Prüfbericht AT_0420013A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 20.04.2020
Messbeginn : 14:06:13
Messende : 14:06:22

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 13
Mast- / Objektname : DDD001771
Mast- / Objekttyp : gm3
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : RVS, zie foto A13

Standort

Prüfort : Houten
Ortsteil :
Straße : Koppeldijk.
Hausnr :
GPS : 52.044283 5.128905

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 5.1 mm
Laserweg (L2) : 5.1 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 1.21 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 0.0 mm



Prüflast (Windersatzlast)

Statisch max : 2.0 kN
Eingeleitete Prüflast : 0.0 kN

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.2 mm
Laserweg (L2) : 0.3 mm

Datum Unterschrift

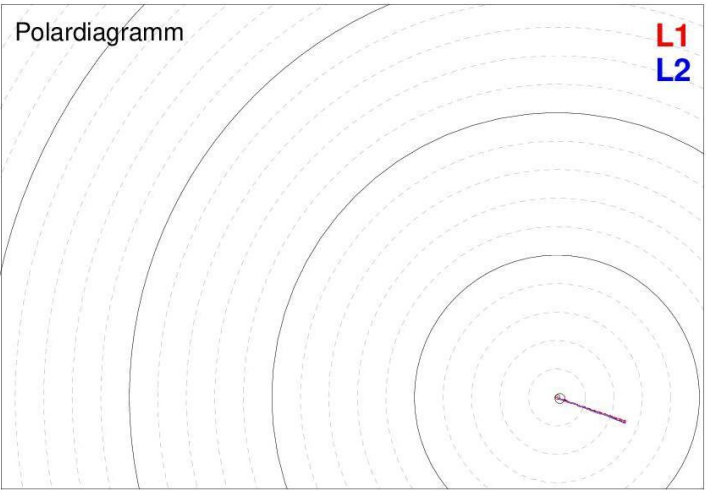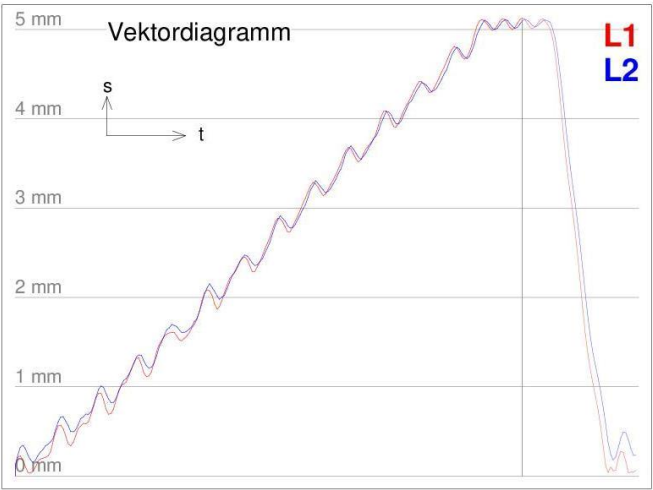

Meetrapport nr. 2020104
Plaats Houten
Straat / Locatie Koppeldijk
Mast nr. DDD001771
Opmerking AT_0420013B

REI-LUX Prüfbericht AT_0420013B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll
Messtag : 20.04.2020
Messbeginn : 14:06:27
Messende : 14:06:39

Mast / Objekt
Mast- / Objektzähler : 13
Mast- / Objektname : DDD001771
Mast- / Objekttyp : gm3
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : RVS, zie foto A13

Standort
Prüfort : Houten
Ortsteil :
Straße : Koppeldijk.
Hausnr :
GPS : 52.044283 5.128905

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte



Auslenkung bei max Last
Laserweg (L1) : 9.3 mm
Laserweg (L2) : 6.3 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 1.79 Grad

Nettobiegung bei max Last
Laserweg zwischen L1 / L2 : 3.1 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last
Laserweg (L1) : 5.3 mm
Laserweg (L2) : 4.8 mm

Pulsbelastung
Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Prüflast (Windersatzlast)
Statisch max : 2.0 kN
Eingeleitete Prüflast : 0.0 kN

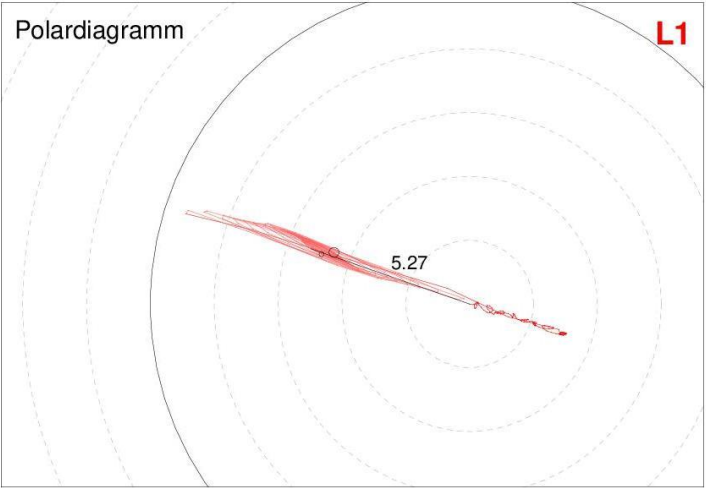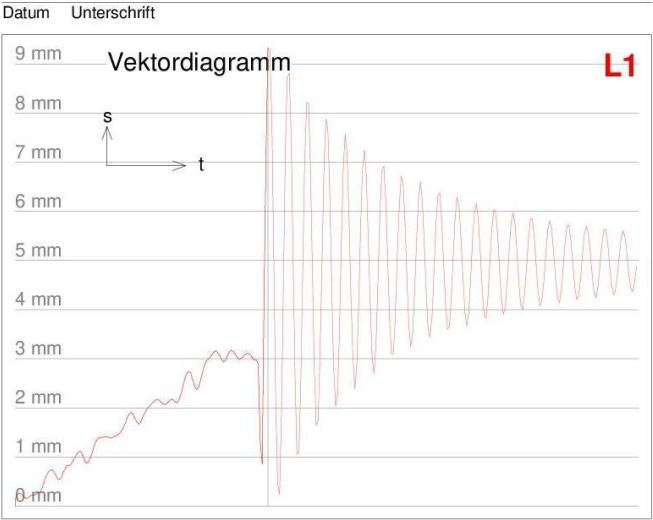

Meetrapport nr. 2020104
Plaats Houten
Straat / Locatie Koppeldijk
Mast nr. DDD001771
Opmerking A13



Meetrapport nr. 2020104
Plaats IJsselstein
Straat / Locatie Binnenstad
Mast nr. DDD002083
Opmerking AT_0421005A

REI-LUX Prüfbericht AT_0421005A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 21.04.2020
Messbeginn : 10:06:07
Messende : 10:06:14

Standort

Prüf-ort : IJsselstein
Ortsteil :
Straße : Binnenstad ri. Uithof (stad uit)
Hausnr :
GPS : 52.016160 5.040582

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 5
Mast- / Objektname : DDD002083
Mast- / Objekttyp : gm3
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto A21

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 8.0 mm
Laserweg (L2) : 5.5 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 2.97 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 2.5 mm



Prüflast (Windersatzlast)

Statisch max : 2.0 kN
Eingeleitete Prüflast : 0.0 kN

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.1 mm
Laserweg (L2) : 0.6 mm

Datum Unterschrift

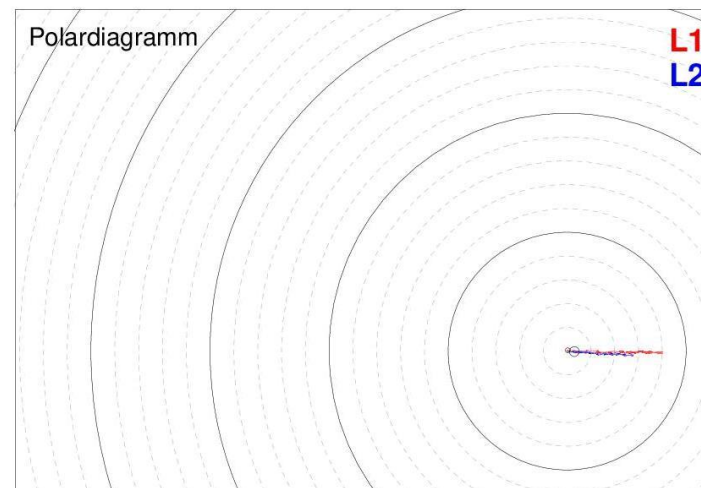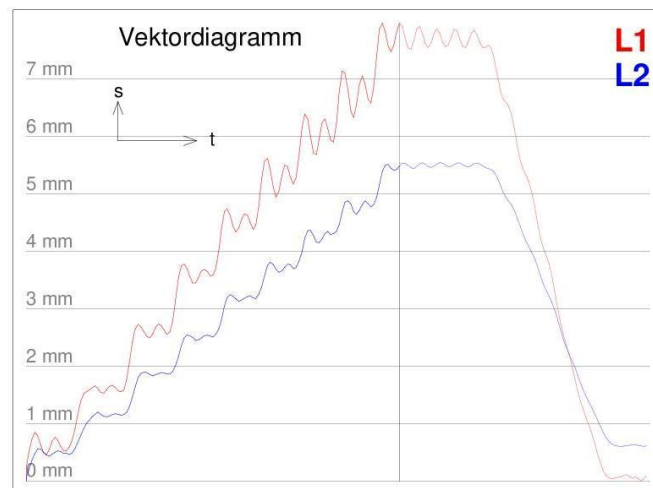

Meetrapport nr. 2020104
Plaats IJsselstein
Straat / Locatie Binnenstad
Mast nr. DDD002083
Opmerking AT_0421005B

REI-LUX Prüfbericht AT_0421005B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 21.04.2020
Messbeginn : 10:06:20
Messende : 10:06:40

Standort

Prüfört : IJsselstein
Ortsteil :
Straße : Binnenstad ri. Uithof (stad uit)
Hausnr :
GPS : 52.016160 5.040582

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 5
Mast- / Objektname : DDD002083
Mast- / Objekttyp : gm3
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto A21

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 18.6 mm
Laserweg (L2) : 11.6 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 2.84 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 7.1 mm



Prüflast (Windersatzlast)

Statisch max : 2.0 kN
Eingeleitete Prüflast : 0.0 kN

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 9.2 mm
Laserweg (L2) : 8.2 mm

Datum Unterschrift

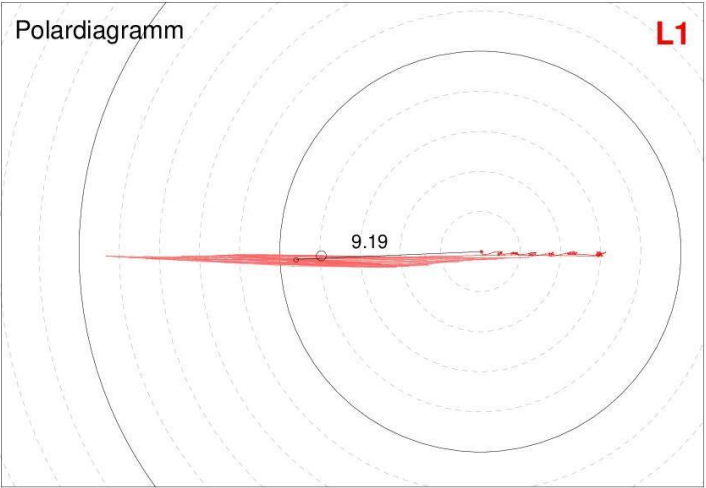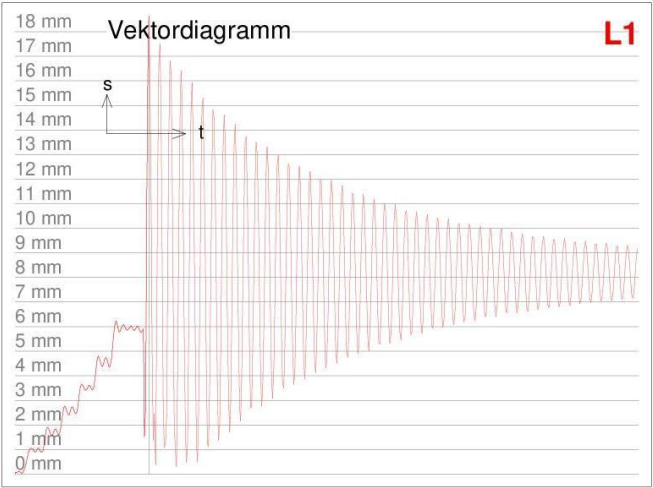

Meetrapport nr. 2020104
Plaats IJsselstein
Straat / Locatie Binnenstad
Mast nr. DDD002083
Opmerking A21



Meetrapport nr. 2020104
Plaats IJsselstein
Straat / Locatie Binnenstad
Mast nr. DDD002084
Opmerking AT_0421006A

REI-LUX Prüfbericht AT_0421006A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 21.04.2020
Messbeginn : 10:10:31
Messende : 10:10:41

Standort

Prüfört : IJsselstein
Ortsteil :
Straße : Binnenstad ri. Utrecht centrum
Hausnr :
GPS : 52.016228 5.040977

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 6
Mast- / Objektname : DDD002084
Mast- / Objekttyp : gm3
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto A22

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 4.9 mm
Laserweg (L2) : 4.7 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 0.42 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 0.2 mm



Prüflast (Windersatzlast)

Statisch max : 2.0 kN
Eingeleitete Prüflast : 0.0 kN

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.5 mm
Laserweg (L2) : 0.6 mm

Datum Unterschrift

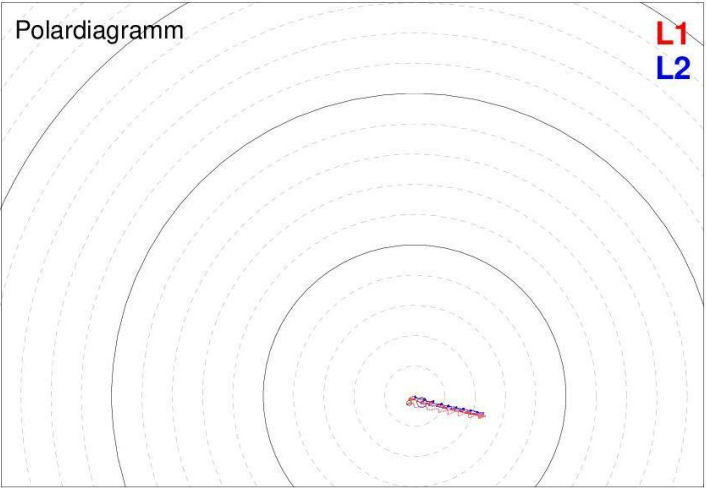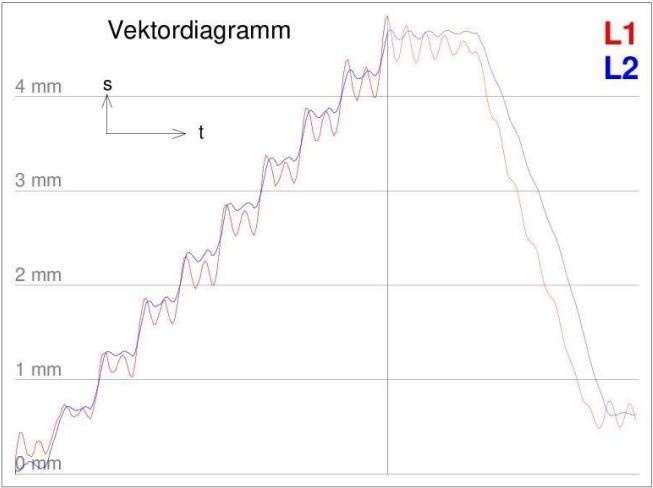

Meetrapport nr. 2020104
Plaats IJsselstein
Straat / Locatie Binnenstad
Mast nr. DDD002084
Opmerking AT_0421006B

REI-LUX Prüfbericht AT_0421006B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 21.04.2020
Messbeginn : 10:10:48
Messende : 10:11:00

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 6
Mast- / Objektname : DDD002084
Mast- / Objekttyp : gm3
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto A22

Standort

Prüfort : IJsselstein
Ortsteil :
Straße : Binnenstad ri. Utrecht centrum
Hausnr :
GPS : 52.016228 5.040977

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 11.7 mm
Laserweg (L2) : 14.1 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 3.44 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 2.4 mm



Prüflast (Windersatzlast)

Statisch max : 2.0 kN
Eingeleitete Prüflast : 0.0 kN

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 6.9 mm
Laserweg (L2) : 11.1 mm

Datum Unterschrift

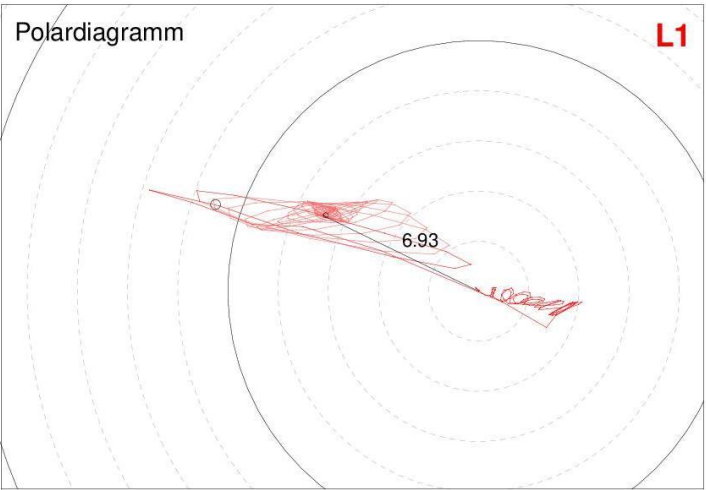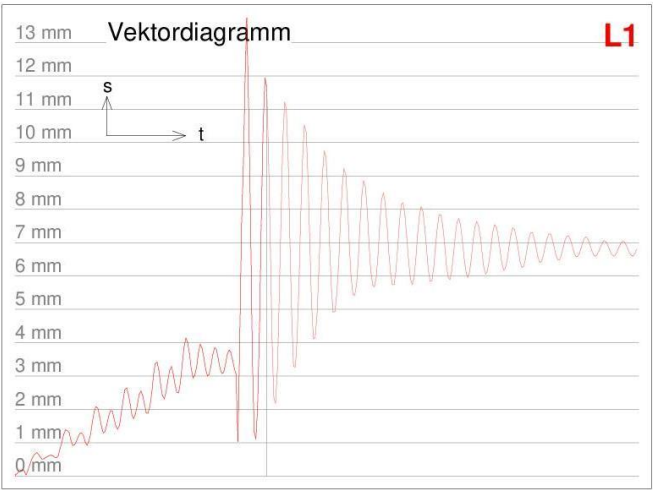

Meetrapport nr. 2020104
Plaats IJsselstein
Straat / Locatie Binnenstad
Mast nr. DDD002084
Opmerking A22



Meetrapport nr. 2020104
Plaats IJsselstein
Straat / Locatie Hooghe Waerd
Mast nr. DDD001602
Opmerking AT_0422006A

REI-LUX Prüfbericht AT_0422006A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 22.04.2020
Messbeginn : 09:32:29
Messende : 09:32:37

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 6
Mast- / Objektname : DDD001602
Mast- / Objekttyp : gm3
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto A38

Standort

Prüfort : IJsselstein
Ortsteil :
Straße : Hooghe Waerd
Hausnr :
GPS : 52.025217 5.052202

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 2.8 mm
Laserweg (L2) : 2.2 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 6.84 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 0.7 mm



Prüflast (Windersatzlast)

Statisch max : 2.0 kN
Eingeleitete Prüflast : 0.0 kN

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.2 mm
Laserweg (L2) : 0.3 mm

Datum Unterschrift

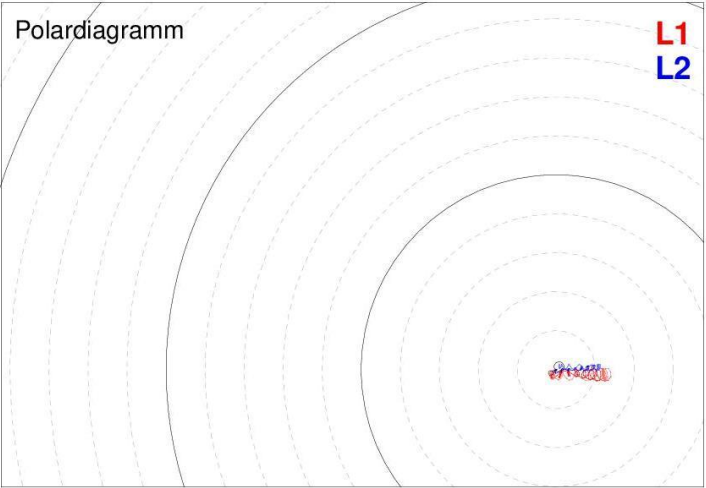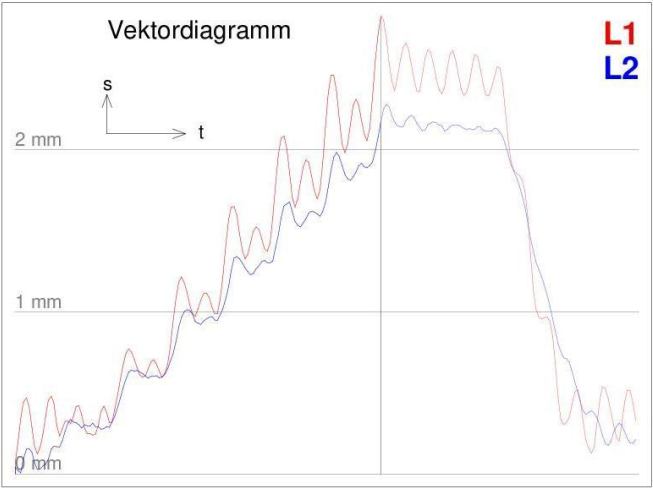

Meetrapport nr. 2020104
Plaats IJsselstein
Straat / Locatie Hooghe Waerd
Mast nr. DDD001602
Opmerking AT_0422006B

REI-LUX Prüfbericht AT_0422006B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 22.04.2020
Messbeginn : 09:32:45
Messende : 09:33:02

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 6
Mast- / Objektname : DDD001602
Mast- / Objekttyp : gm3
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto A38

Standort

Prüfort : IJsselstein
Ortsteil :
Straße : Hooghe Waerd
Hausnr :
GPS : 52.025217 5.052202

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 11.3 mm
Laserweg (L2) : 5.3 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 0.72 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 6.0 mm



Prüflast (Windersatzlast)

Statisch max : 2.0 kN
Eingeleitete Prüflast : 0.0 kN

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 5.1 mm
Laserweg (L2) : 4.1 mm

Datum Unterschrift

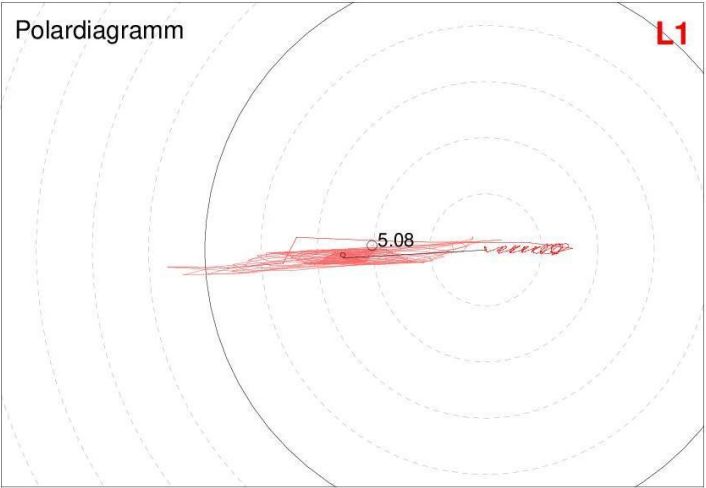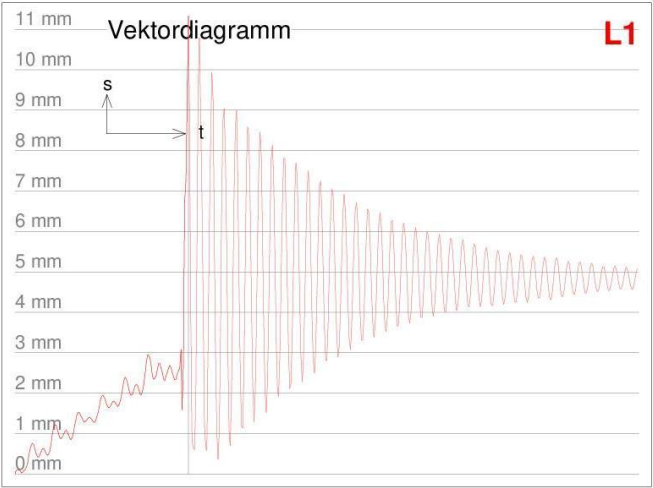

Meetrapport nr. 2020104
Plaats IJsselstein
Straat / Locatie Hooghe Waerd
Mast nr. DDD001602
Opmerking A38



Meetrapport nr. 2020104
Plaats IJsselstein
Straat / Locatie Hooghe Waerd
Mast nr. DDD001603
Opmerking AT_0422005A

REI-LUX Prüfbericht AT_0422005A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 22.04.2020
Messbeginn : 09:27:50
Messende : 09:27:57

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 5
Mast- / Objektname : DDD001603
Mast- / Objekttyp : gm3
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto A37

Standort

Prüfort : IJsselstein
Ortsteil :
Straße : Hooghe Waerd ri Utr
Hausnr :
GPS : 52.025138 5.052078

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 3.0 mm
Laserweg (L2) : 2.3 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 3.52 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 0.6 mm



Prüflast (Windersatzlast)

Statisch max : 2.0 kN
Eingeleitete Prüflast : 0.0 kN

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.2 mm
Laserweg (L2) : 0.2 mm

Datum Unterschrift

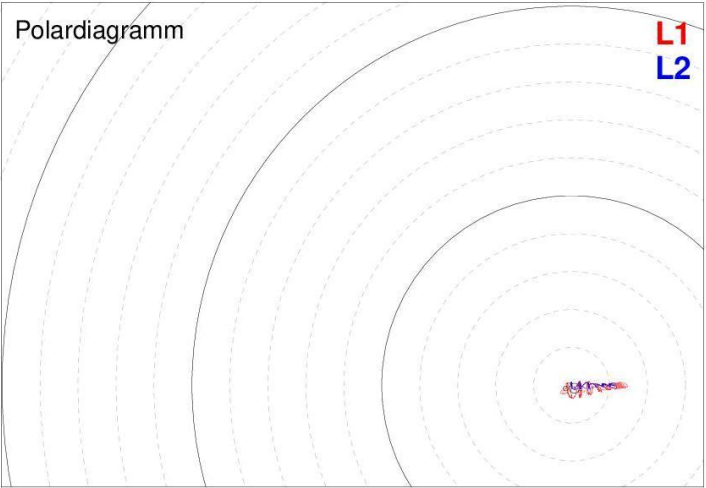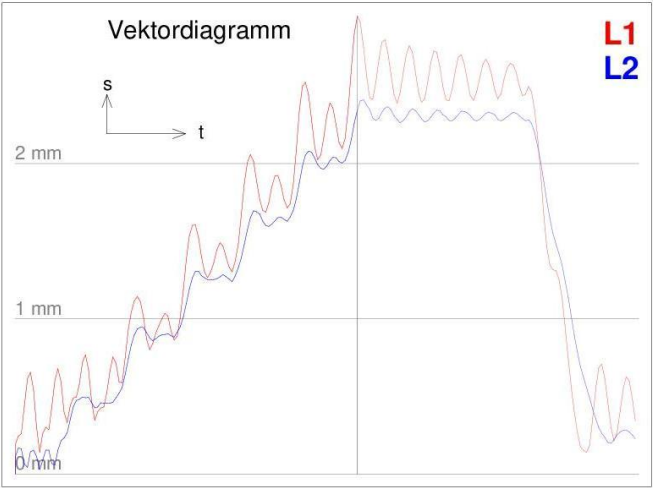

Meetrapport nr. 2020104
Plaats IJsselstein
Straat / Locatie Hooghe Waerd
Mast nr. DDD001603
Opmerking AT_0422005B

REI-LUX Prüfbericht AT_0422005B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 22.04.2020
Messbeginn : 09:28:02
Messende : 09:28:19

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 5
Mast- / Objektname : DDD001603
Mast- / Objekttyp : gm3
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto A37

Standort

Prüfort : IJsselstein
Ortsteil :
Straße : Hooghe Waerd ri Utr
Hausnr :
GPS : 52.025138 5.052078

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 9.7 mm
Laserweg (L2) : 4.4 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 1.72 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 5.4 mm



Prüflast (Windersatzlast)

Statisch max : 2.0 kN
Eingeleitete Prüflast : 0.0 kN

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 5.0 mm
Laserweg (L2) : 3.7 mm

Datum Unterschrift

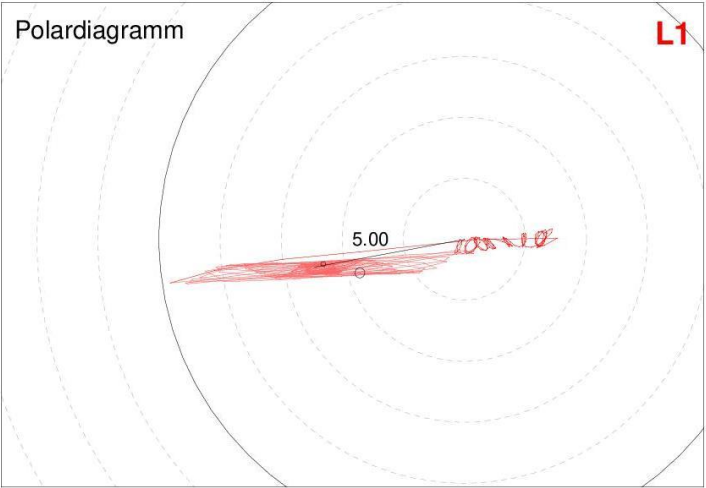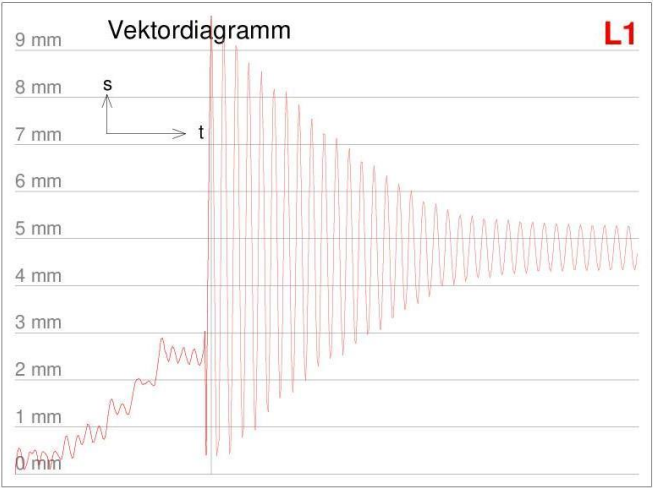

Meetrapport nr. 2020104
Plaats IJsselstein
Straat / Locatie Hooghe Waerd
Mast nr. DDD001603
Opmerking A37



Meetrapport nr. 2020104
Plaats Leersum
Straat / Locatie De Schermerij
Mast nr. DDD010134
Opmerking RR_0420010A

REI-LUX Prüfbericht RR_0420010A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll
Messtag : 20.04.2020
Messbeginn : 13:12:47
Messende : 13:13:10

Mast / Objekt
Mast- / Objektzähler : 10
Mast- / Objektname : DDD010134
Mast- / Objekttyp : am3,5
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto R10 cil RVS

Standort
Prüfort : Leersum
Ortsteil :
Straße : De Schermerij
Hausnr :
GPS : 52.011338 5.431303

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last
Laserweg (L1) : 17.7 mm
Laserweg (L2) : 15.5 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 0.81 Grad



Pulsbelastung
Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last
Laserweg zwischen L1 / L2 : 2.2 mm

Prüflast (Windersatzlast)
Statisch max : 3.0 kN
Eingeleitete Prüflast : 0.0 kN

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last
Laserweg (L1) : 5.6 mm
Laserweg (L2) : 5.7 mm

Datum Unterschrift

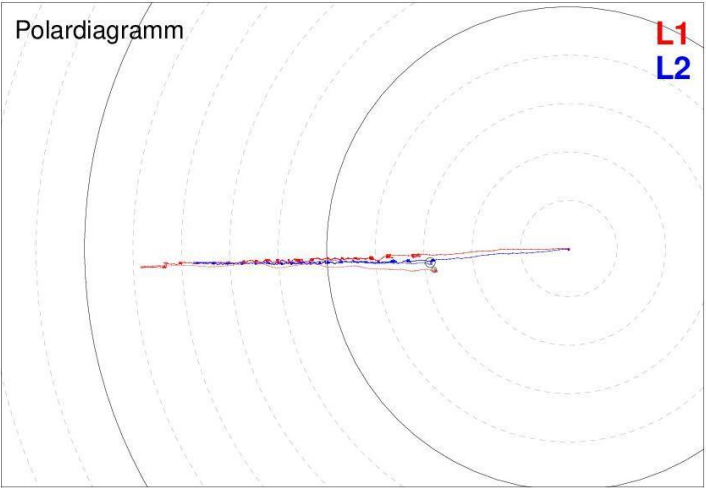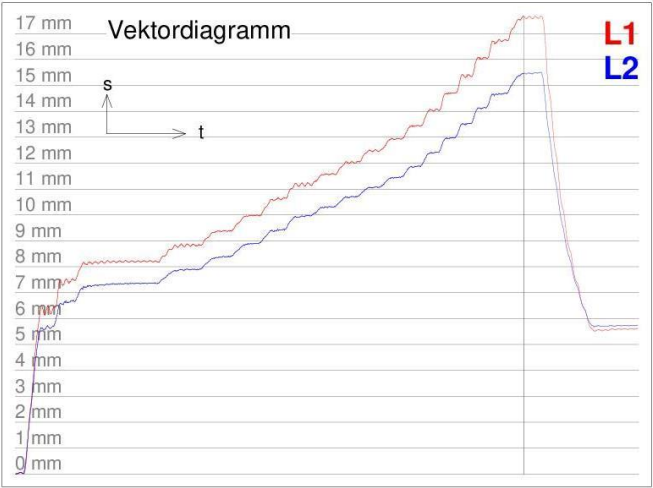

Meetrapport nr. 2020104
Plaats Leersum
Straat / Locatie De Schermerij
Mast nr. DDD010134
Opmerking RR_0420010B

REI-LUX Prüfbericht RR_0420010B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll
Messtag : 20.04.2020
Messbeginn : 13:13:16
Messende : 13:13:32

Mast / Objekt
Mast- / Objektzähler : 10
Mast- / Objektname : DDD010134
Mast- / Objekttyp : am3,5
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto R10 cil RVS

Standort
Prüfort : Leersum
Ortsteil :
Straße : De Schermerij
Hausnr :
GPS : 52.011338 5.431303

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last
Laserweg (L1) : 11.4 mm
Laserweg (L2) : 11.2 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 0.59 Grad



Pulsbelastung
Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last
Laserweg zwischen L1 / L2 : 0.3 mm

Prüflast (Windersatzlast)
Statisch max : 3.0 kN
Eingeleitete Prüflast : 0.0 kN

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last
Laserweg (L1) : 9.0 mm
Laserweg (L2) : 9.6 mm

Datum Unterschrift

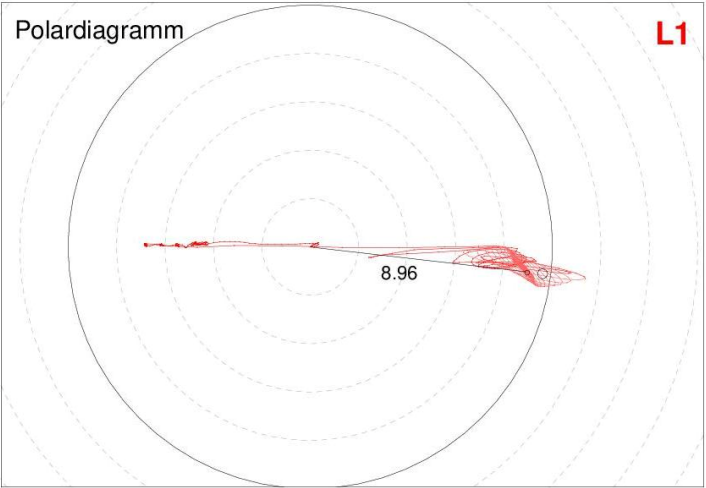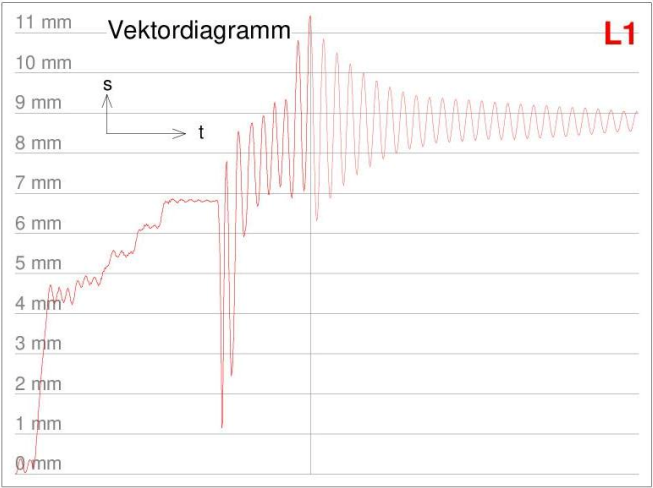

Meetrapport nr. 2020104
Plaats Leersum
Straat / Locatie De Schermerij
Mast nr. DDD010134
Opmerking R10



Meetrapport nr. 2020104
Plaats Leersum
Straat / Locatie De Schermerij
Mast nr. DDD010135
Opmerking RR_0420011A

REI-LUX Prüfbericht RR_0420011A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll
Messtag : 20.04.2020
Messbeginn : 13:16:01
Messende : 13:16:04

Mast / Objekt
Mast- / Objektzähler : 11
Mast- / Objektname : DDD010135
Mast- / Objekttyp : am3,5
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto R11 cil RVS

Standort
Prüfort : Leersum
Ortsteil :
Straße : De Schermerij
Hausnr :
GPS : 52.011162 5.431320

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte



Auslenkung bei max Last
Laserweg (L1) : 12.1 mm
Laserweg (L2) : 11.7 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 0.81 Grad

Pulsbelastung
Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last
Laserweg zwischen L1 / L2 : 0.4 mm

Prüflast (Windersatzlast)
Statisch max : 3.0 kN
Eingeleitete Prüflast : 0.0 kN

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last
Laserweg (L1) : 1.3 mm
Laserweg (L2) : 1.7 mm

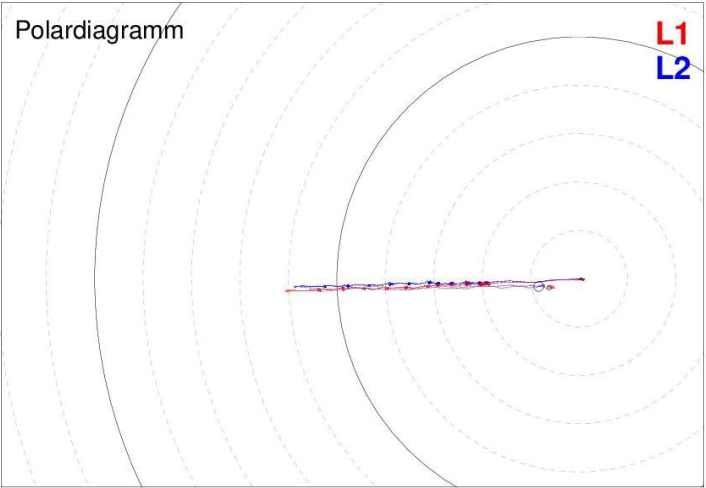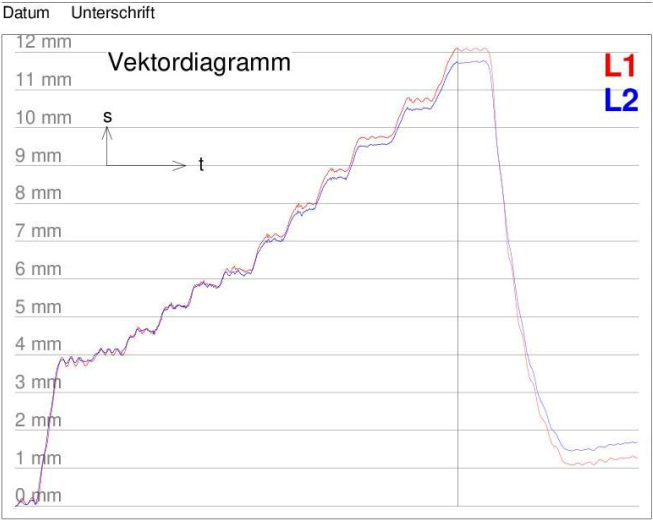

Meetrapport nr. 2020104
Plaats Leersum
Straat / Locatie De Schermerij
Mast nr. DDD010135
Opmerking RR_0420011B

REI-LUX Prüfbericht RR_0420011B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll
Messtag : 20.04.2020
Messbeginn : 13:16:10
Messende : 13:16:27
Standort
Prüfort : Leersum
Ortsteil :
Straße : De Schermerij
Hausnr :
GPS : 52.011162 5.431320

Mast / Objekt
Mast- / Objektzähler : 11
Mast- / Objektname : DDD010135
Mast- / Objekttyp : am3,5
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto R11 cil RVS



Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last
Laserweg (L1) : 13.0 mm
Laserweg (L2) : 13.5 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 3.01 Grad
Pulsbelastung
Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm
Nettobiegung bei max Last
Laserweg zwischen L1 / L2 : 0.5 mm
Prüflast (Windersatzlast)
Statisch max : 3.0 kN
Eingeleitete Prüflast : 0.0 kN
Mast / Objekt am Prüfende ohne Last
Laserweg (L1) : 6.2 mm
Laserweg (L2) : 8.0 mm

Datum Unterschrift

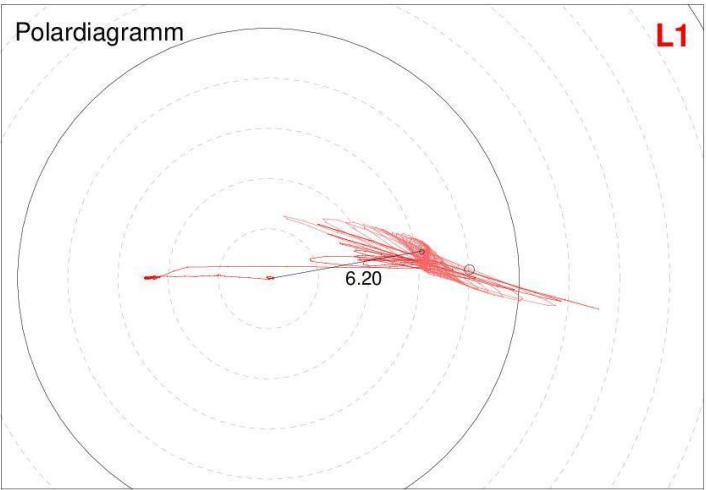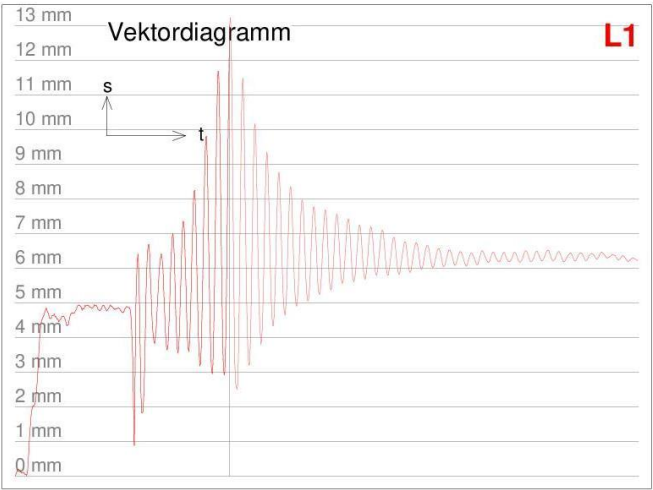

Meetrapport nr. 2020104
Plaats Leersum
Straat / Locatie De Schermerij
Mast nr. DDD010135
Opmerking R11



Meetrapport nr. 2020104
Plaats Maarssen
Straat / Locatie Dr. Plesmanlaan
Mast nr. DDD001804
Opmerking AT_0420003A

REI-LUX Prüfbericht AT_0420003A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 20.04.2020
Messbeginn : 10:05:04
Messende : 10:05:11

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 3
Mast- / Objektname : DDD001804
Mast- / Objekttyp : gm3
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto A3

Standort

Prüfort : Maarssen
Ortsteil :
Straße : Dr.Plesmanlaan
Hausnr :
GPS : 52.145340 5.042052

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 5.6 mm
Laserweg (L2) : 3.9 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 0.54 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.7 mm



Prüflast (Windersatzlast)

Statisch max : 2.0 kN
Eingeleitete Prüflast : 0.0 kN

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.2 mm
Laserweg (L2) : 0.7 mm

Datum Unterschrift

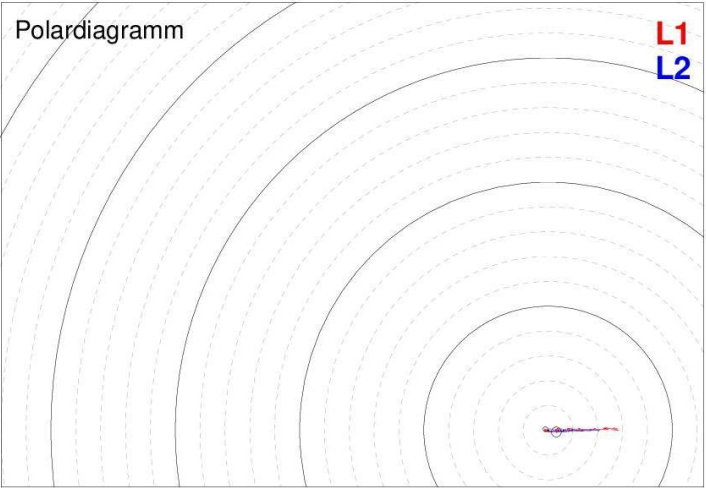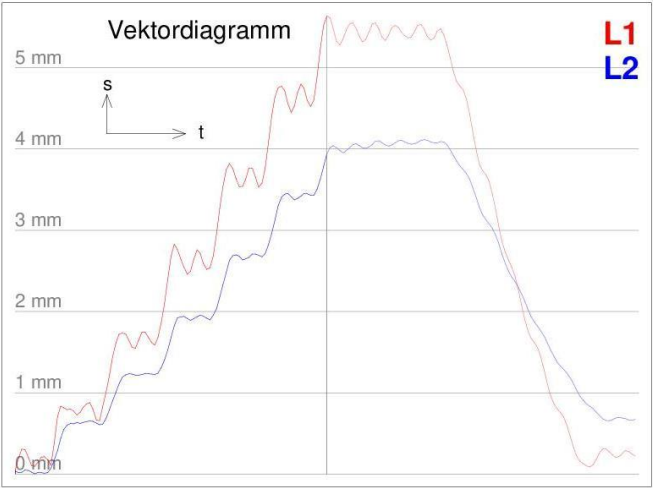

Meetrapport nr. 2020104
Plaats Maarssen
Straat / Locatie Dr. Plesmanlaan
Mast nr. DDD001804
Opmerking AT_0420003B

REI-LUX Prüfbericht AT_0420003B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 20.04.2020
Messbeginn : 10:05:16
Messende : 10:05:30

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 3
Mast- / Objektname : DDD001804
Mast- / Objekttyp : gm3
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto A3

Standort

Prüfort : Maarssen
Ortsteil :
Straße : Dr.Plesmanlaan
Hausnr :
GPS : 52.145340 5.042052

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 13.7 mm
Laserweg (L2) : 8.7 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 8.49 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 5.0 mm



Prüflast (Windersatzlast)

Statisch max : 2.0 kN
Eingeleitete Prüflast : 0.0 kN

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 7.8 mm
Laserweg (L2) : 6.4 mm

Datum Unterschrift

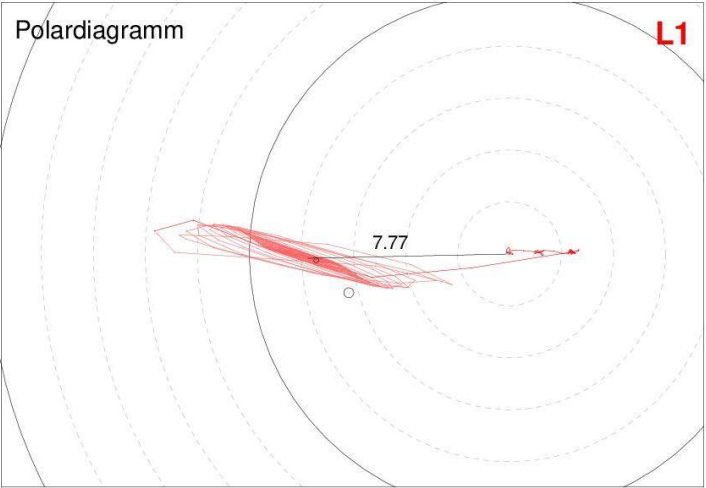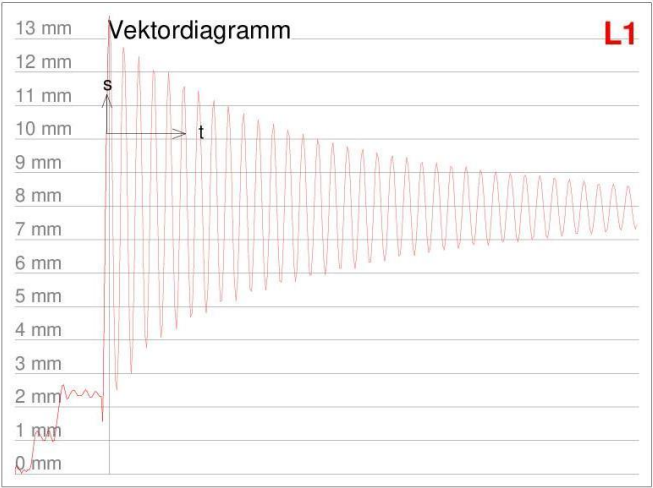

Meetrapport nr. 2020104
Plaats Maarssen
Straat / Locatie Dr. Plesmanlaan
Mast nr. DDD001804
Opmerking A3



Meetrapport nr. 2020104
Plaats Maarssen
Straat / Locatie Dr. Plesmanlaan
Mast nr. DDD001805
Opmerking AT_0420004A

REI-LUX Prüfbericht AT_0420004A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll
Messtag : 20.04.2020
Messbeginn : 10:08:08
Messende : 10:08:15

Mast / Objekt
Mast- / Objektzähler : 4
Mast- / Objektname : DDD001805
Mast- / Objekttyp : gm3
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto A4

Standort
Prüfort : Maarssen
Ortsteil :
Straße : Dr.Plesmanlaan 1
Hausnr :
GPS : 52.145415 5.041942

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last
Laserweg (L1) : 7.4 mm
Laserweg (L2) : 5.3 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 0.19 Grad



Pulsbelastung
Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last
Laserweg zwischen L1 / L2 : 2.1 mm

Prüflast (Windersatzlast)
Statisch max : 2.0 kN
Eingeleitete Prüflast : 0.0 kN

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last
Laserweg (L1) : 0.5 mm
Laserweg (L2) : 0.8 mm

Datum Unterschrift

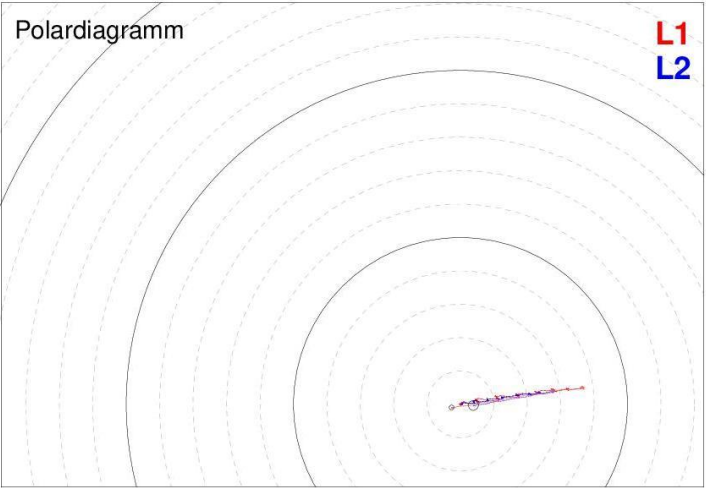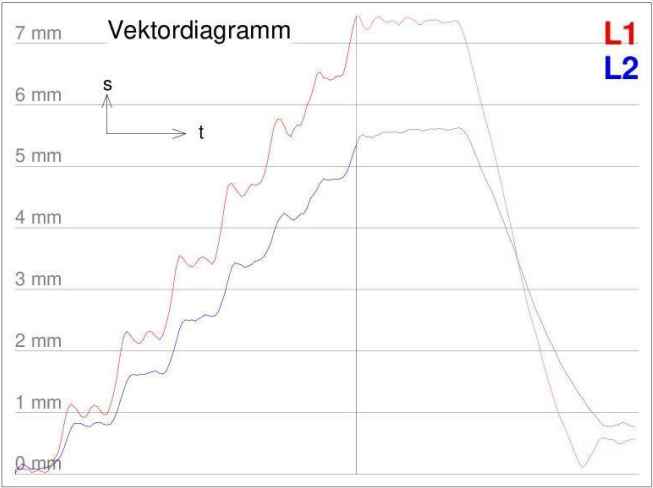

Meetrapport nr. 2020104
Plaats Maarssen
Straat / Locatie Dr. Plesmanlaan
Mast nr. DDD001805
Opmerking AT_0420004B

REI-LUX Prüfbericht AT_0420004B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll
Messtag : 20.04.2020
Messbeginn : 10:08:23
Messende : 10:08:38

Mast / Objekt
Mast- / Objektzähler : 4
Mast- / Objektname : DDD001805
Mast- / Objekttyp : gm3
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto A4

Standort
Prüfort : Maarssen
Ortsteil :
Straße : Dr.Plesmanlaan 1
Hausnr :
GPS : 52.145415 5.041942

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last
Laserweg (L1) : 13.9 mm
Laserweg (L2) : 9.6 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 3.51 Grad



Pulsbelastung
Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last
Laserweg zwischen L1 / L2 : 4.3 mm

Prüflast (Windersatzlast)
Statisch max : 2.0 kN
Eingeleitete Prüflast : 0.0 kN

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last
Laserweg (L1) : 8.1 mm
Laserweg (L2) : 7.4 mm

Datum Unterschrift

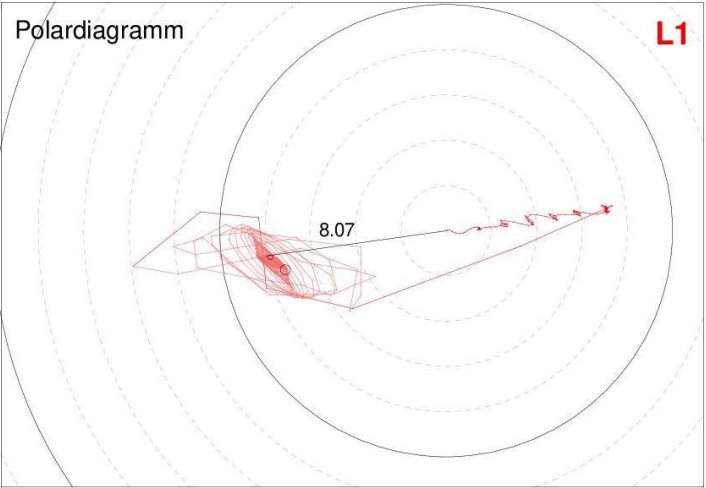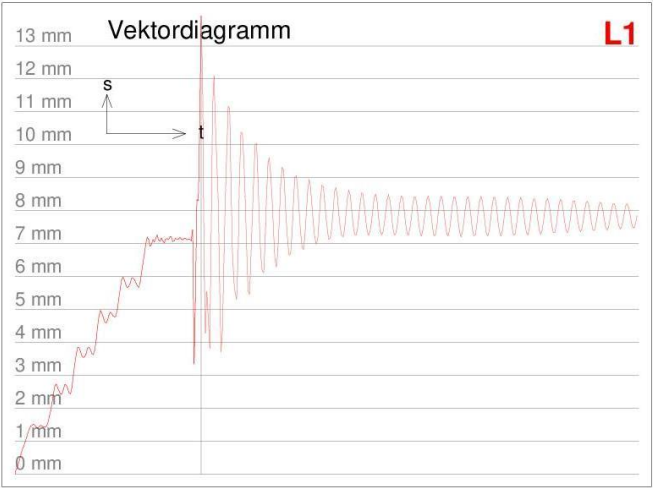

Meetrapport nr. 2020104
Plaats Maarssen
Straat / Locatie Dr. Plesmanlaan
Mast nr. DDD001805
Opmerking A4



Meetrapport nr. 2020104
Plaats Nieuwegein
Straat / Locatie Rembrandthage
Mast nr. DDD001861
Opmerking AT_0420012A

REI-LUX Prüfbericht AT_0420012A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll
Messtag : 20.04.2020
Messbeginn : 13:29:21
Messende : 13:29:28

Mast / Objekt
Mast- / Objektzähler : 12
Mast- / Objektname : DDD001861
Mast- / Objekttyp : gm3
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto A12

Standort
Prüf-ort : Nieuwegein
Ortsteil :
Straße : Rembrandthage
Hausnr :
GPS : 52.051257 5.080417

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründungs/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last
Laserweg (L1) : 5.5 mm
Laserweg (L2) : 3.6 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 0.55 Grad



Pulsbelastung
Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last
Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.9 mm

Prüflast (Windersatzlast)
Statisch max : 2.0 kN
Eingeleitete Prüflast : 0.0 kN

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last
Laserweg (L1) : 0.1 mm
Laserweg (L2) : 0.3 mm

Datum Unterschrift

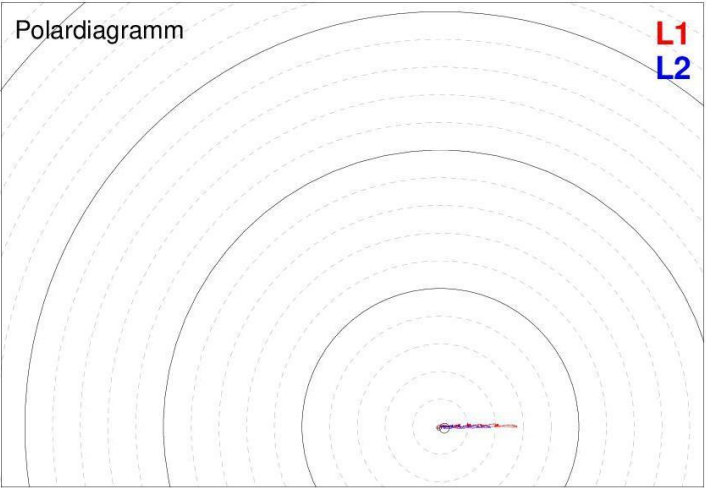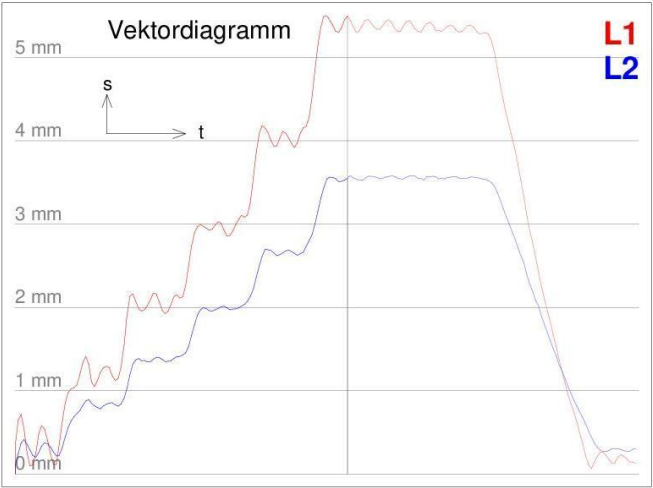

Meetrapport nr. 2020104
Plaats Nieuwegein
Straat / Locatie Rembrandthage
Mast nr. DDD001861
Opmerking AT_0420012B

REI-LUX Prüfbericht AT_0420012B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll
Messtag : 20.04.2020
Messbeginn : 13:29:34
Messende : 13:29:47

Mast / Objekt
Mast- / Objektzähler : 12
Mast- / Objektname : DDD001861
Mast- / Objekttyp : gm3
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto A12

Standort
Prüfort : Nieuwegein
Ortsteil :
Straße : Rembrandthage
Hausnr :
GPS : 52.051257 5.080417

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte



Auslenkung bei max Last
Laserweg (L1) : 15.2 mm
Laserweg (L2) : 9.4 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 1.91 Grad

Pulsbelastung
Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last
Laserweg zwischen L1 / L2 : 5.8 mm

Prüflast (Windersatzlast)
Statisch max : 2.0 kN
Eingeleitete Prüflast : 0.0 kN

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last
Laserweg (L1) : 8.9 mm
Laserweg (L2) : 7.4 mm

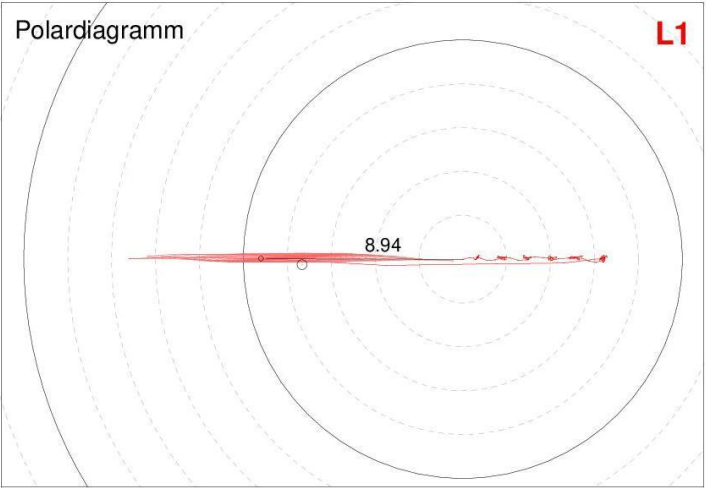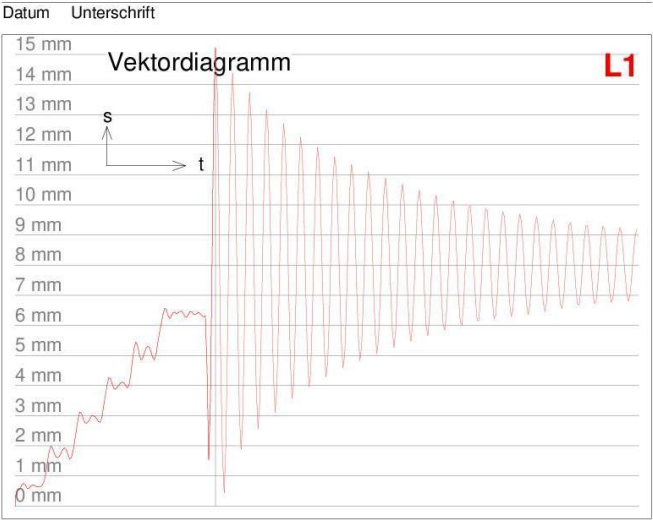

Meetrapport nr. 2020104
Plaats Nieuwegein
Straat / Locatie Rembrandthage
Mast nr. DDD001861
Opmerking A12



Meetrapport nr. 2020104
Plaats Nieuwegein
Straat / Locatie Rembrandthage
Mast nr. DDD001862
Opmerking AT_0420011A

REI-LUX Prüfbericht AT_0420011A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 20.04.2020
Messbeginn : 13:27:07
Messende : 13:27:17

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 11
Mast- / Objektname : DDD001862
Mast- / Objekttyp : gm3
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto A11

Standort

Prüfort : Nieuwegein
Ortsteil :
Straße : Rembrandthage 1
Hausnr :
GPS : 52.051212 5.080702

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 10.1 mm
Laserweg (L2) : 6.9 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 0.82 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 3.2 mm



Prüflast (Windersatzlast)

Statisch max : 2.0 kN
Eingeleitete Prüflast : 0.0 kN

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.2 mm
Laserweg (L2) : 0.7 mm

Datum Unterschrift

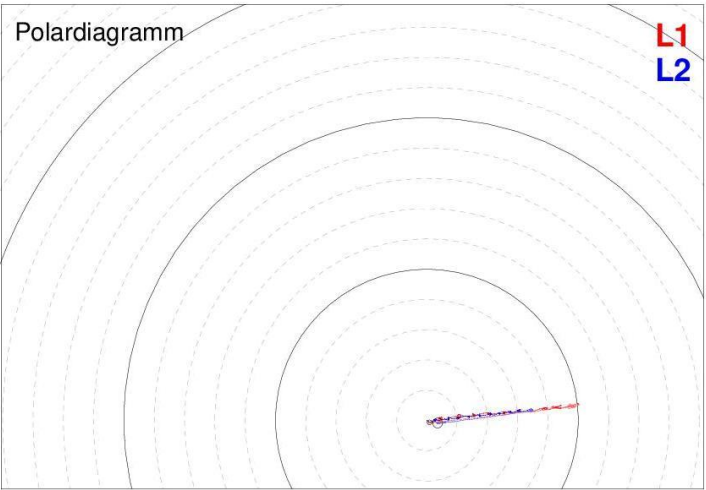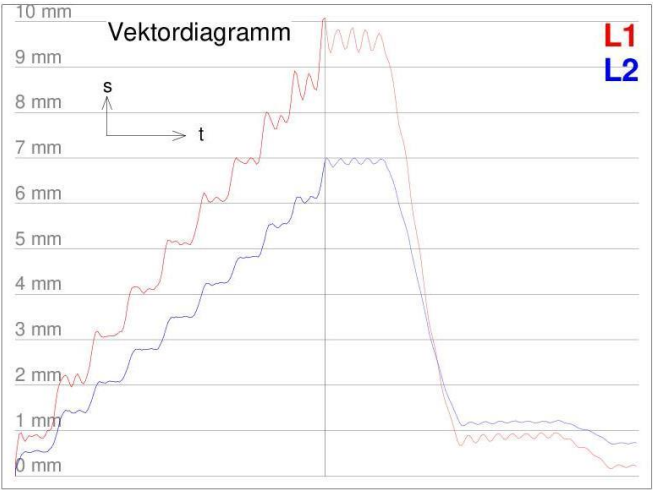

Meetrapport nr. 2020104
Plaats Nieuwegein
Straat / Locatie Rembrandthage
Mast nr. DDD001862
Opmerking AT_0420011B

REI-LUX Prüfbericht AT_0420011B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 20.04.2020
Messbeginn : 13:27:24
Messende : 13:27:34

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 11
Mast- / Objektname : DDD001862
Mast- / Objekttyp : gm3
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto A11

Standort

Prüfort : Nieuwegein
Ortsteil :
Straße : Rembrandthage 1
Hausnr :
GPS : 52.051212 5.080702

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 9.7 mm
Laserweg (L2) : 5.0 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 1.01 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 4.7 mm



Prüflast (Windersatzlast)

Statisch max : 2.0 kN
Eingeleitete Prüflast : 0.0 kN

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 6.1 mm
Laserweg (L2) : 4.4 mm

Datum Unterschrift

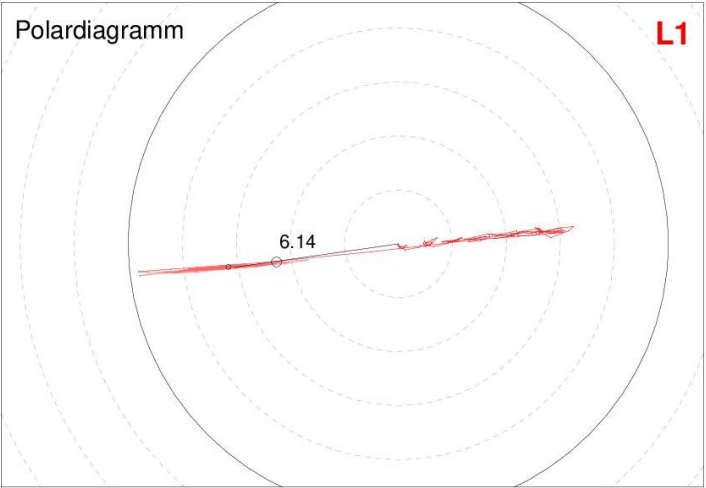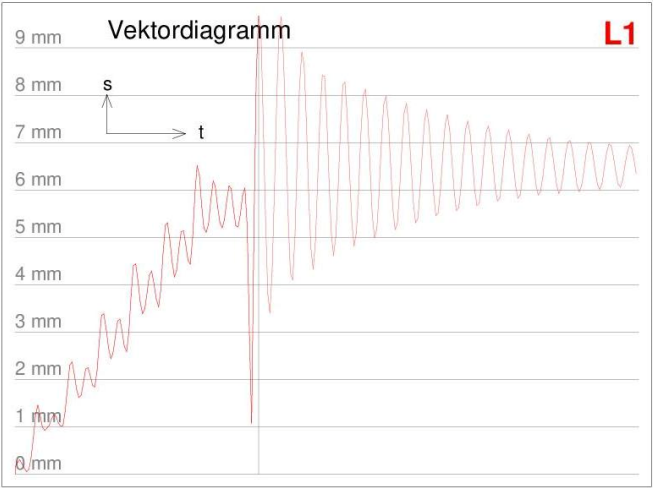

Meetrapport nr. 2020104
Plaats Nieuwegein
Straat / Locatie Rembrandthage
Mast nr. DDD001862
Opmerking A11



Meetrapport nr.

Plaats

Straat / Locatie

Mast nr.

Opmerking

2020104

Utrecht

Kanaleneiland Zuid

DDD001787

AT_0422001A

REI-LUX Prüfbericht

AT_0422001A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 22.04.2020

Messbeginn : 08:30:41

Messende : 08:30:50

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 1

Mast- / Objektname : DDD001787

Mast- / Objekttyp : gm3

konisch : x

verzinkt : x

Lack :

Manschette : 0

Bemerkung : Zie foto A33

Standort

Prüfort : Utrecht

Ortsteil :

Straße : Kananleiland Zuid ri. CS

Hausnr :

GPS : 52.063262 5.107167

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A

Gründung/Verankerung Code : 0

Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 6.9 mm

Laserweg (L2) : 3.7 mm

Torsion zwischen L1 / L2 : 4.60 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm

Ausschwingzeit : 0.0 sek

Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 3.3 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last



Laserweg (L1) : 0.4 mm

Laserweg (L2) : 0.5 mm

Prüflast (Windersatzlast)

Statisch max : 2.0 kN

Eingeleitete Prüflast : 0.0 kN

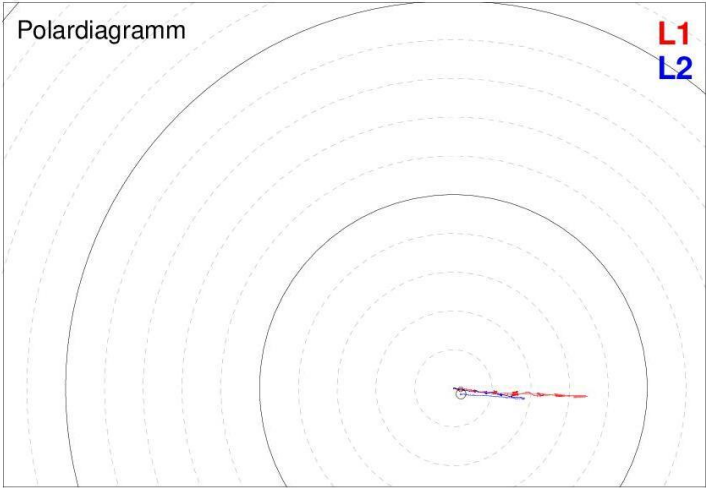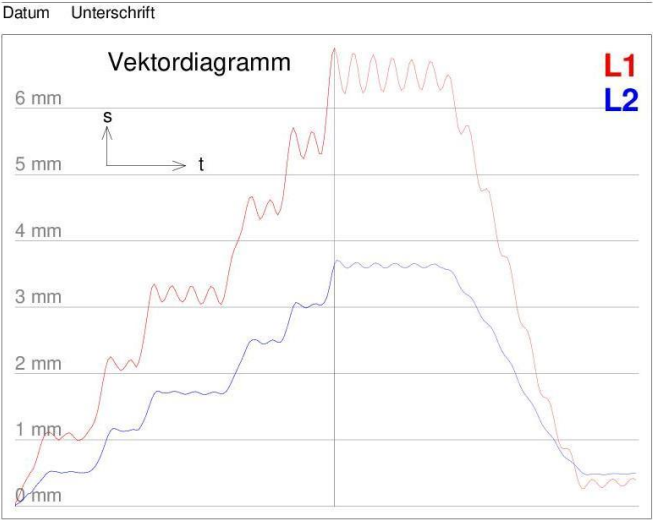

Meetrapport nr. 2020104
Plaats Utrecht
Straat / Locatie Kanaleneiland Zuid
Mast nr. DDD001787
Opmerking AT_0422001B

REI-LUX Prüfbericht AT_0422001B.rxm Version 6.21 beta



Prüf- und Messprotokoll	Mast / Objekt
Messtag : 22.04.2020	Mast- / Objektzähler : 1
Messbeginn : 08:30:56	Mast- / Objektname : DDD001787
Messende : 08:31:20	Mast- / Objekttyp : gm3
	konisch : x
Standort	verzinkt : x
Prüf-ort : Utrecht	Lack :
Ortsteil :	Manschette : 0
Straße : Kanaleneiland Zuid ri. CS	Bemerkung : Zie foto A33
Hausnr :	
GPS : 52.063262 5.107167	

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last	Pulsbelastung
Laserweg (L1) : 8.8 mm	Amplitude : +/- 0.0 mm
Laserweg (L2) : 3.2 mm	Ausschwingzeit : 0.0 sek
Torsion zwischen L1 / L2 : 2.55 Grad	Schwelle : 0.5 mm
Nettobiegung bei max Last	Prüflast (Windersatzlast)
Laserweg zwischen L1 / L2 : 5.6 mm	Statisch max : 2.0 kN
Mast / Objekt am Prüfende ohne Last	Eingeleitete Prüflast : 0.0 kN
Laserweg (L1) : 4.9 mm	
Laserweg (L2) : 2.5 mm	

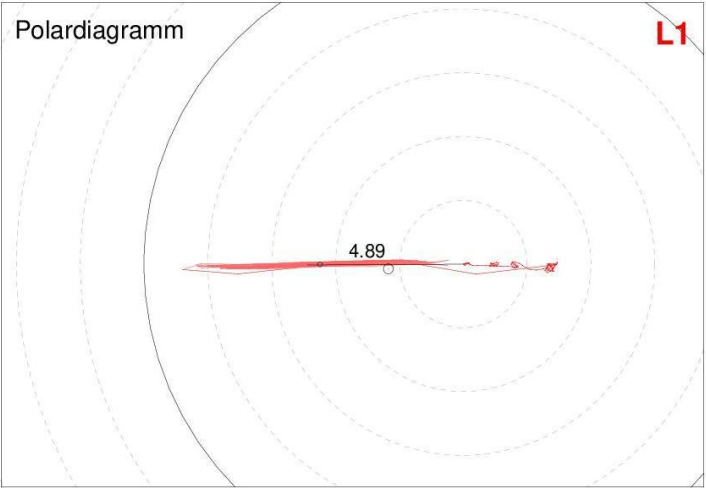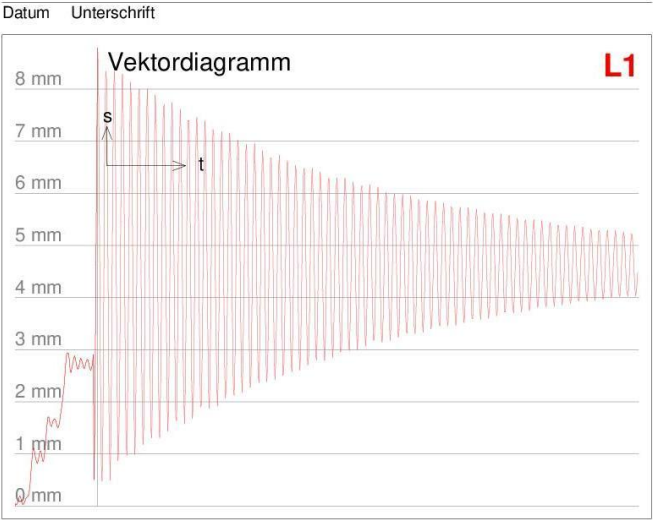

Meetrapport nr.	2020104
Plaats	Utrecht
Straat / Locatie	Kanaleneiland Zuid
Mast nr.	DDD001787
Opmerking	A33



Meetrapport nr. 2020104
Plaats Utrecht
Straat / Locatie Kanaleneiland Zuid
Mast nr. DDD001788
Opmerking AT_0422002A

REI-LUX Prüfbericht AT_0422002A.rxm Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll	Mast / Objekt
Messtag : 22.04.2020	Mast- / Objektzähler : 2
Messbeginn : 08:35:33	Mast- / Objektname : DDD001788
Messende : 08:35:41	Mast- / Objekttyp : gm3
	konisch : x
	verzinkt : x
	Lack :
	Manschette : 0
	Bemerkung : Zie foto A34



Standort
Prüfort : Utrecht
Ortsteil :
Straße : Kananleiland Zuid ri. Nieuwegein
Hausnr :
GPS : 52.063297 5.107042

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last	Pulsbelastung
Laserweg (L1) : 3.3 mm	Amplitude : +/- 0.0 mm
Laserweg (L2) : 2.6 mm	Ausschwingzeit : 0.0 sek
Torsion zwischen L1 / L2 : 1.11 Grad	Schwelle : 0.5 mm
Nettobiegung bei max Last	Prüflast (Windersatzlast)
Laserweg zwischen L1 / L2 : 0.7 mm	Statisch max : 2.0 kN
Mast / Objekt am Prüfende ohne Last	Eingeleitete Prüflast : 0.0 kN
Laserweg (L1) : 0.3 mm	
Laserweg (L2) : 0.5 mm	

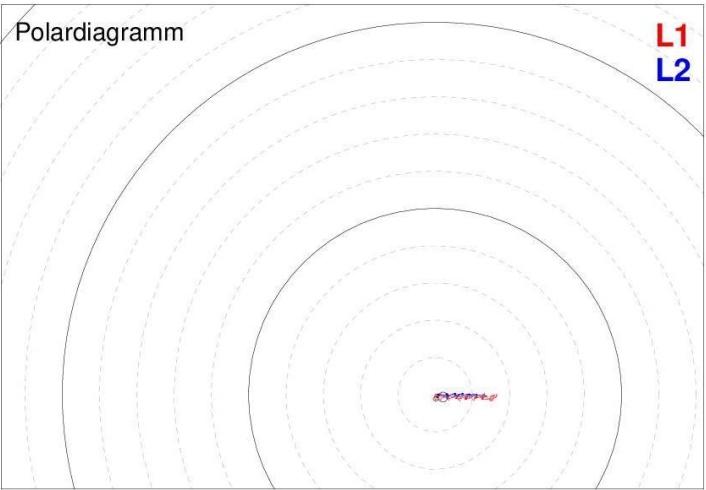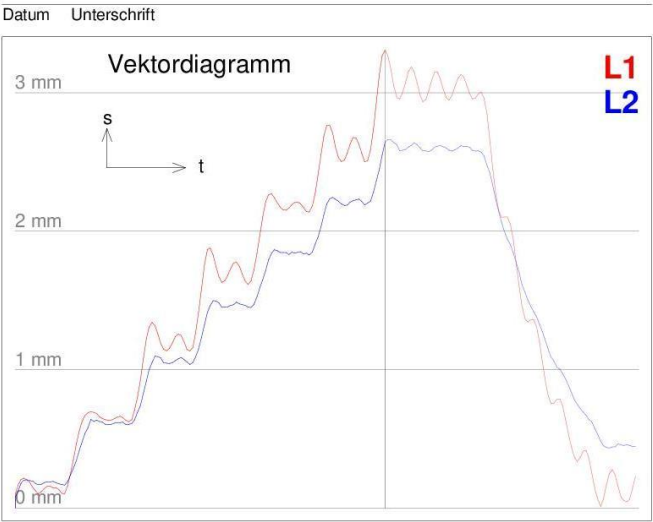

Meetrapport nr. 2020104
Plaats Utrecht
Straat / Locatie Kanaleneiland Zuid
Mast nr. DDD001788
Opmerking AT_0422002B

REI-LUX Prüfbericht AT_0422002B.rxm Version 6.21 beta



Prüf- und Messprotokoll	Mast / Objekt
Messtag : 22.04.2020	Mast- / Objektzähler : 2
Messbeginn : 08:35:48	Mast- / Objektname : DDD001788
Messende : 08:36:07	Mast- / Objekttyp : gm3
	konisch : x
	verzinkt : x
	Lack :
	Manschette : 0
Standort	Bemerkung : Zie foto A34
Prüfort : Utrecht	
Ortsteil :	
Straße : Kananleiland Zuid ri. Nieuwegein	
Hausnr :	
GPS : 52.063297 5.107042	

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last	Pulsbelastung
Laserweg (L1) : 9.6 mm	Amplitude : +/- 0.0 mm
Laserweg (L2) : 4.1 mm	Ausschwingzeit : 0.0 sek
Torsion zwischen L1 / L2 : 2.77 Grad	Schwelle : 0.5 mm
Nettobiegung bei max Last	Prüflast (Windersatzlast)
Laserweg zwischen L1 / L2 : 5.5 mm	Statisch max : 2.0 kN
Mast / Objekt am Prüfende ohne Last	Eingeleitete Prüflast : 0.0 kN
Laserweg (L1) : 4.8 mm	
Laserweg (L2) : 3.5 mm	

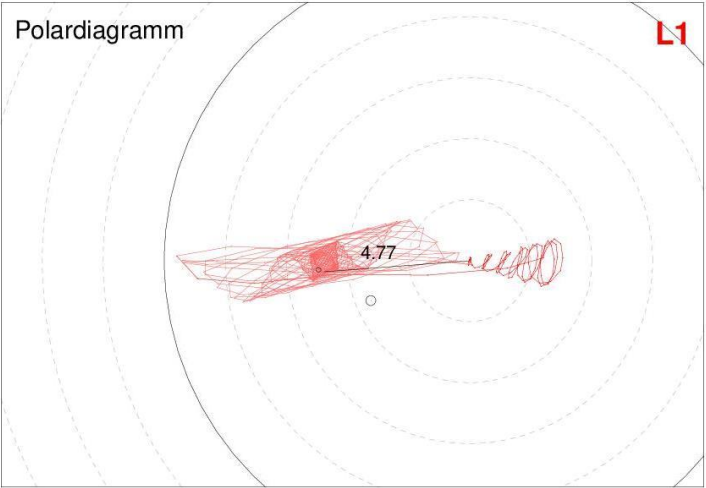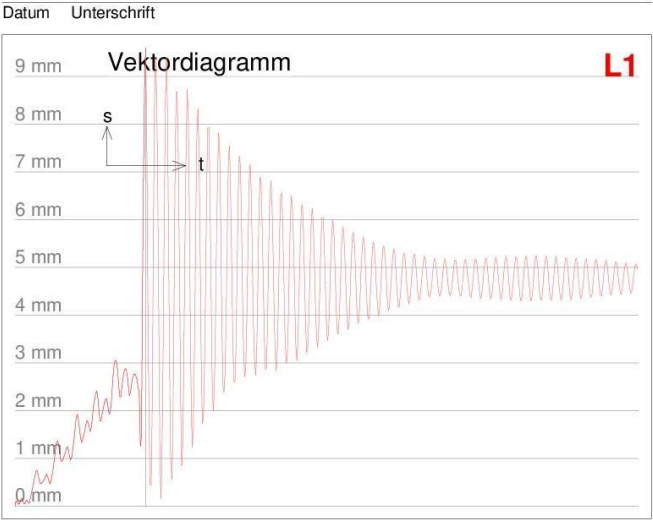

Meetrapport nr. 2020104
Plaats Utrecht
Straat / Locatie Kanaleneiland Zuid
Mast nr. DDD001788
Opmerking A34



Meetrapport nr. 2020104
Plaats Utrecht
Straat / Locatie NWG Doorslag
Mast nr. DDD001608
Opmerking AT_0422003A

REI-LUX Prüfbericht AT_0422003A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 22.04.2020
Messbeginn : 09:03:05
Messende : 09:03:13

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 3
Mast- / Objektname : DDD001608
Mast- / Objekttyp : gm3
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto A35

Standort

Prüfort : Utrecht
Ortsteil :
Straße : NWG Doorslag
Hausnr :
GPS : 52.020518 5.073845

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 6.6 mm
Laserweg (L2) : 3.1 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 0.24 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 3.5 mm



Prüflast (Windersatzlast)

Statisch max : 2.0 kN
Eingeleitete Prüflast : 0.0 kN

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.1 mm
Laserweg (L2) : 0.1 mm

Datum Unterschrift

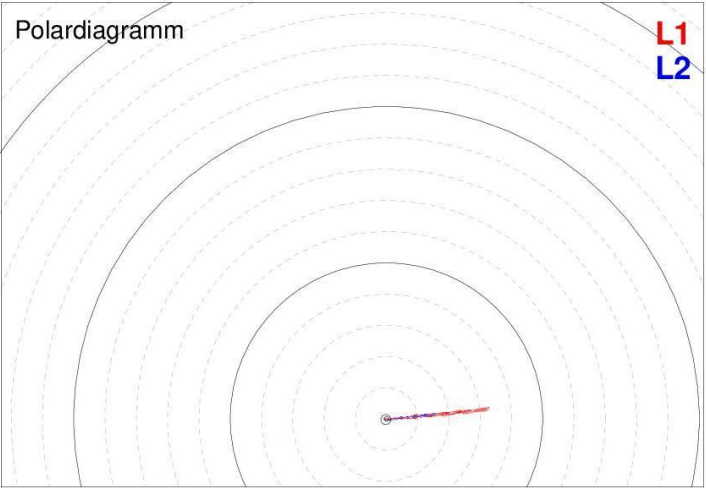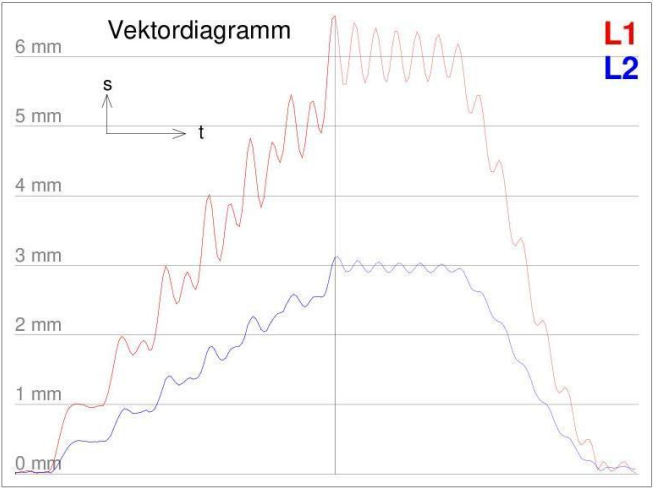

Meetrapport nr. 2020104
Plaats Utrecht
Straat / Locatie NWG Doorslag
Mast nr. DDD001608
Opmerking AT_0422003B

REI-LUX Prüfbericht AT_0422003B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 22.04.2020
Messbeginn : 09:03:19
Messende : 09:03:38

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 3
Mast- / Objektname : DDD001608
Mast- / Objekttyp : gm3
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto A35

Standort

Prüfort : Utrecht
Ortsteil :
Straße : NWG Doorslag
Hausnr :
GPS : 52.020518 5.073845

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 10.4 mm
Laserweg (L2) : 3.7 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 3.04 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 6.7 mm



Prüflast (Windersatzlast)

Statisch max : 2.0 kN
Eingeleitete Prüflast : 0.0 kN

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 6.1 mm
Laserweg (L2) : 3.2 mm

Datum Unterschrift

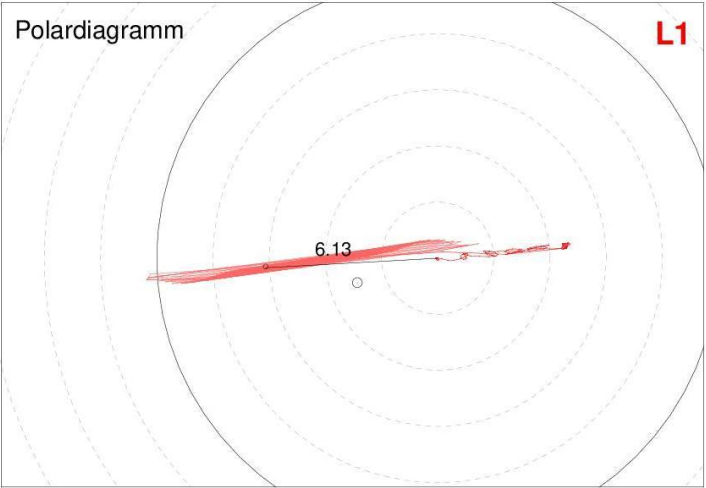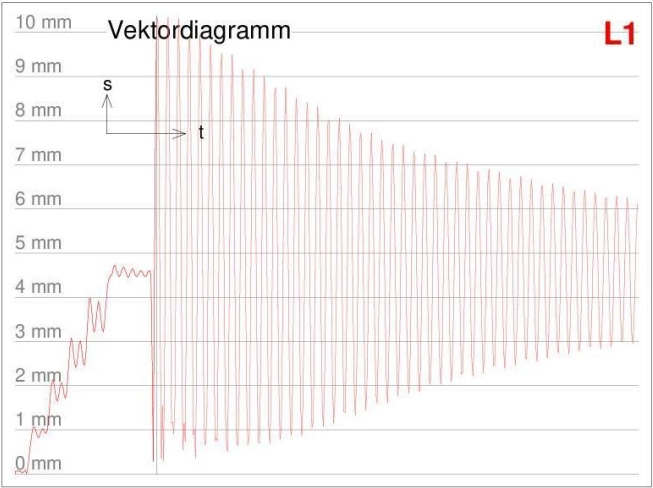

Meetrapport nr. 2020104
Plaats Utrecht
Straat / Locatie NWG Doorslag
Mast nr. DDD001608
Opmerking A35



Meetrapport nr. 2020104
Plaats Utrecht
Straat / Locatie NWG Doorslag
Mast nr. DDD001609
Opmerking AT_0422004A

REI-LUX Prüfbericht AT_0422004A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 22.04.2020
Messbeginn : 09:08:50
Messende : 09:08:58

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 4
Mast- / Objektname : DDD001609
Mast- / Objekttyp : gm3
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto A36

Standort

Prüfort : Utrecht
Ortsteil :
Straße : NWG Doorslag ri. Utr
Hausnr :
GPS : 52.020568 5.074135

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 4.0 mm
Laserweg (L2) : 2.3 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 0.15 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.7 mm



Prüflast (Windersatzlast)

Statisch max : 2.0 kN
Eingeleitete Prüflast : 0.0 kN

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.5 mm
Laserweg (L2) : 0.1 mm

Datum Unterschrift

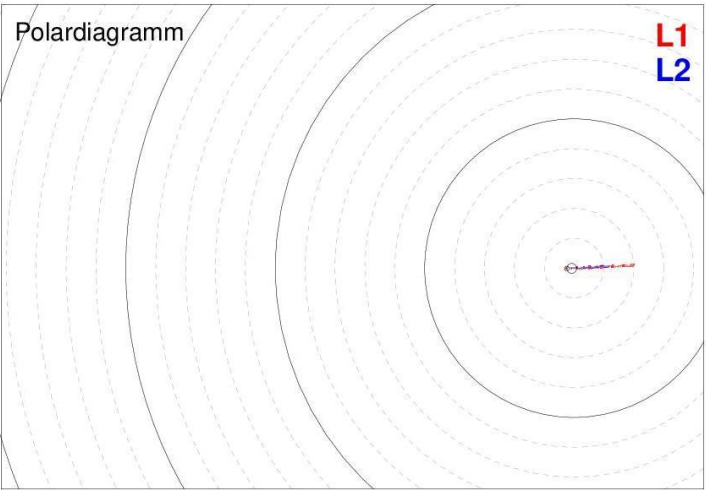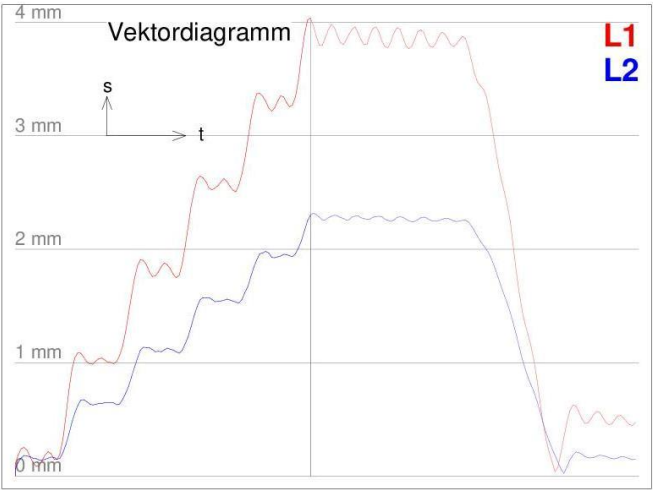

Meetrapport nr. 2020104
Plaats Utrecht
Straat / Locatie NWG Doorslag
Mast nr. DDD001609
Opmerking AT_0422004B

REI-LUX Prüfbericht AT_0422004B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 22.04.2020
Messbeginn : 09:09:04
Messende : 09:09:28

Standort

Prüfort : Utrecht
Ortsteil :
Straße : NWG Doorslag ri. Utr
Hausnr :
GPS : 52.020568 5.074135

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 4
Mast- / Objektname : DDD001609
Mast- / Objekttyp : gm3
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto A36

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 11.7 mm
Laserweg (L2) : 5.5 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 3.78 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 6.2 mm



Prüflast (Windersatzlast)

Statisch max : 2.0 kN
Eingeleitete Prüflast : 0.0 kN

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 6.0 mm
Laserweg (L2) : 4.0 mm

Datum Unterschrift

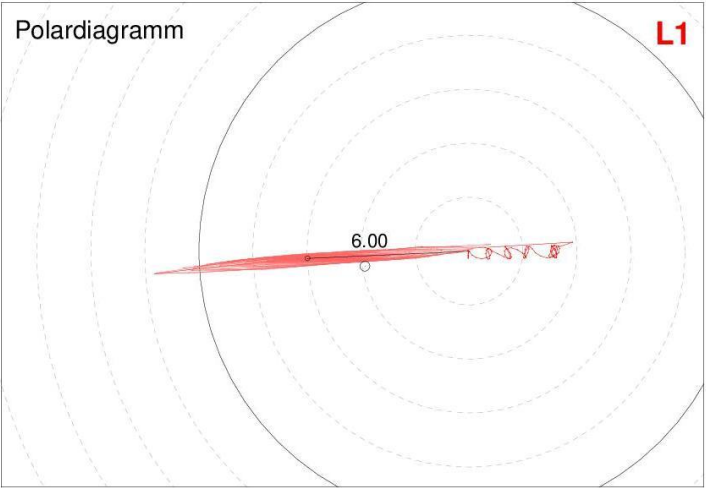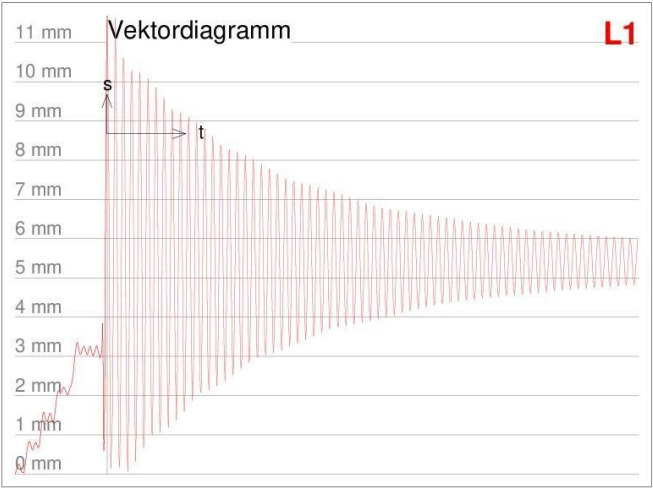

Meetrapport nr. 2020104
Plaats Utrecht
Straat / Locatie NWG Doorslag
Mast nr. DDD001609
Opmerking A36



Meetrapport nr. 2020104
Plaats Utrecht
Straat / Locatie P+R Papendorp
Mast nr. DDD001894
Opmerking AT_0420010A

REI-LUX Prüfbericht AT_0420010A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll
Messtag : 20.04.2020
Messbeginn : 12:52:20
Messende : 12:52:25

Mast / Objekt
Mast- / Objektzähler : 10
Mast- / Objektname : DDD001894
Mast- / Objekttyp : gm3
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto A10

Standort
Prüfort : Utrecht
Ortsteil :
Straße : P+R Papendorp
Hausnr :
GPS : 52.068825 5.081155

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte



Auslenkung bei max Last
Laserweg (L1) : 7.1 mm
Laserweg (L2) : 5.8 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 1.77 Grad

Nettobiegung bei max Last
Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.3 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last
Laserweg (L1) : 0.5 mm
Laserweg (L2) : 1.2 mm

Pulsbelastung
Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Prüflast (Windersatzlast)
Statisch max : 2.0 kN
Eingeleitete Prüflast : 0.0 kN

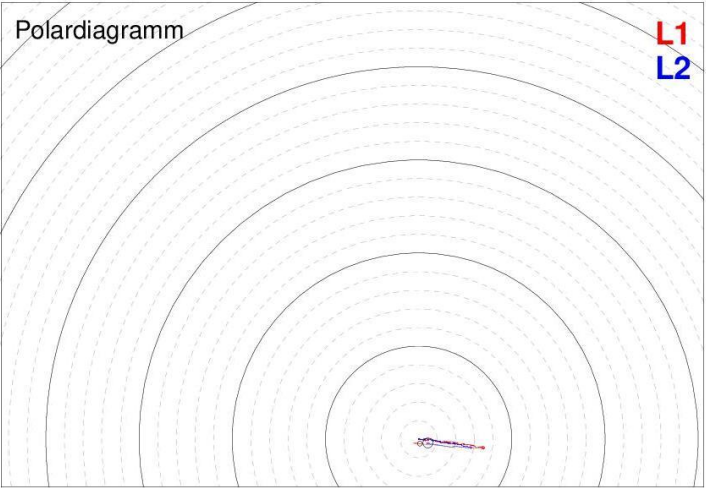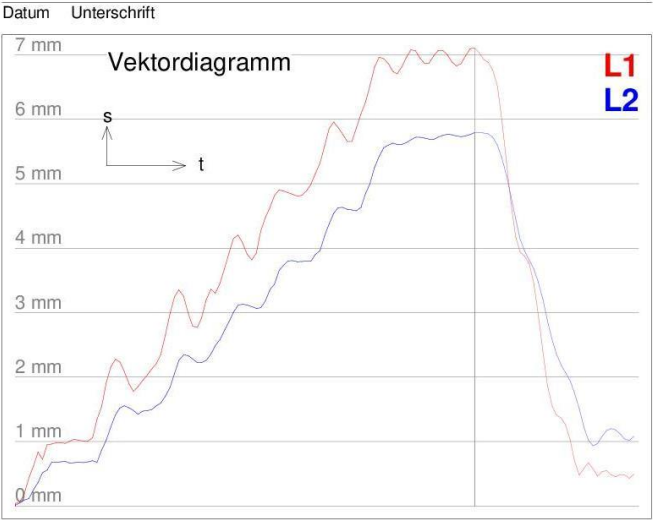

Meetrapport nr. 2020104
Plaats Utrecht
Straat / Locatie P+R Papendorp
Mast nr. DDD001894
Opmerking AT_0420010B

REI-LUX Prüfbericht AT_0420010B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 20.04.2020
Messbeginn : 12:52:30
Messende : 12:52:47

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 10
Mast- / Objektname : DDD001894
Mast- / Objekttyp : gm3
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto A10

Standort

Prüfort : Utrecht
Ortsteil :
Straße : P+R Papendorp
Hausnr :
GPS : 52.068825 5.081155

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 16.9 mm
Laserweg (L2) : 10.8 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 0.54 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 6.1 mm



Prüflast (Windersatzlast)

Statisch max : 2.0 kN
Eingeleitete Prüflast : 0.0 kN


Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 8.9 mm
Laserweg (L2) : 7.8 mm

Datum Unterschrift

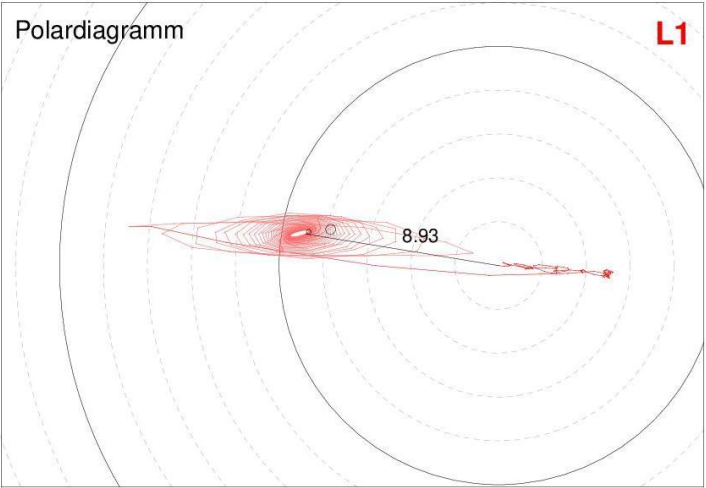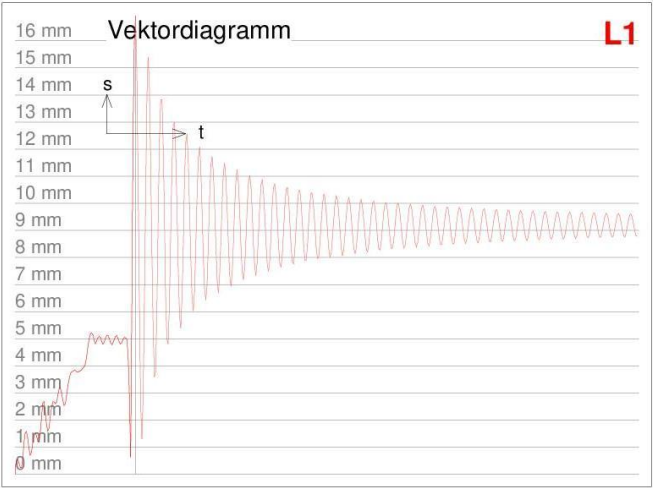

Meetrapport nr. 2020104
Plaats Utrecht
Straat / Locatie P+R Papendorp
Mast nr. DDD001894
Opmerking A10

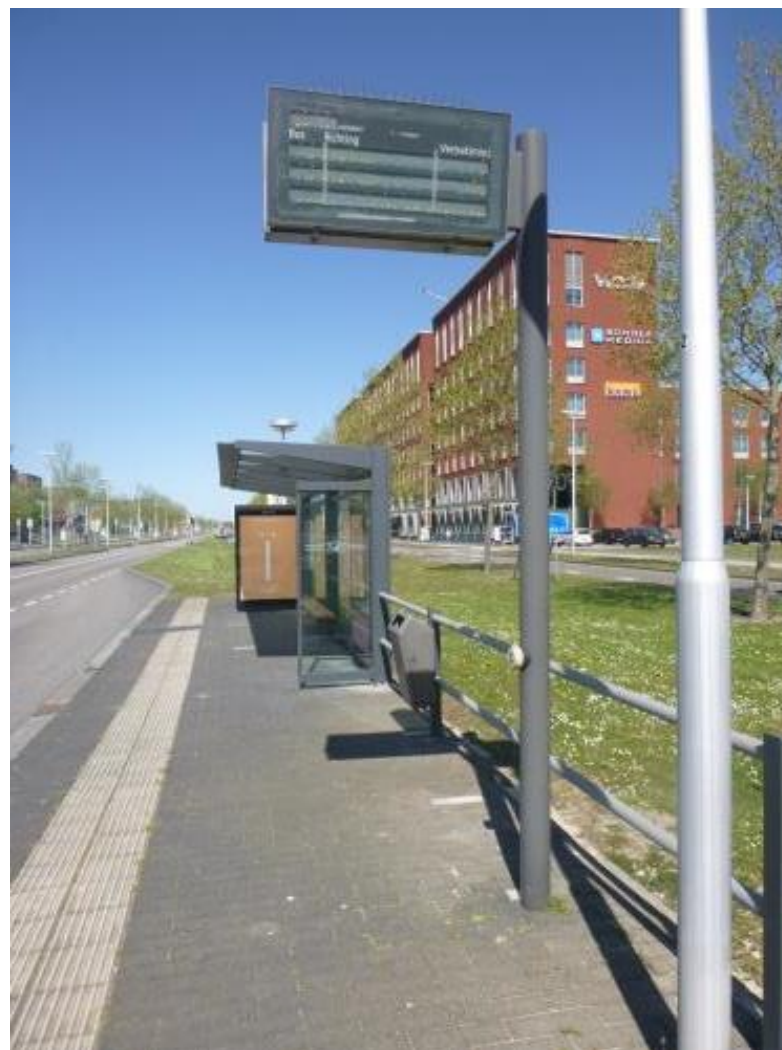

Meetrapport nr. 2020104
Plaats Utrecht
Straat / Locatie P+R Papendorp
Mast nr. DDD001895
Opmerking AT_0420009A

REI-LUX Prüfbericht AT_0420009A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 20.04.2020
Messbeginn : 12:44:14
Messende : 12:44:21

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 9
Mast- / Objektname : DDD001895
Mast- / Objekttyp : gm3
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto A9

Standort

Prüfort : Utrecht
Ortsteil :
Straße : P+R Papendorp ri. CS
Hausnr :
GPS : 52.068838 5.082228

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 6.0 mm
Laserweg (L2) : 3.5 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 0.50 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 2.5 mm



Prüflast (Windersatzlast)

Statisch max : 2.0 kN
Eingeleitete Prüflast : 0.0 kN

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.6 mm
Laserweg (L2) : 0.3 mm

Datum Unterschrift

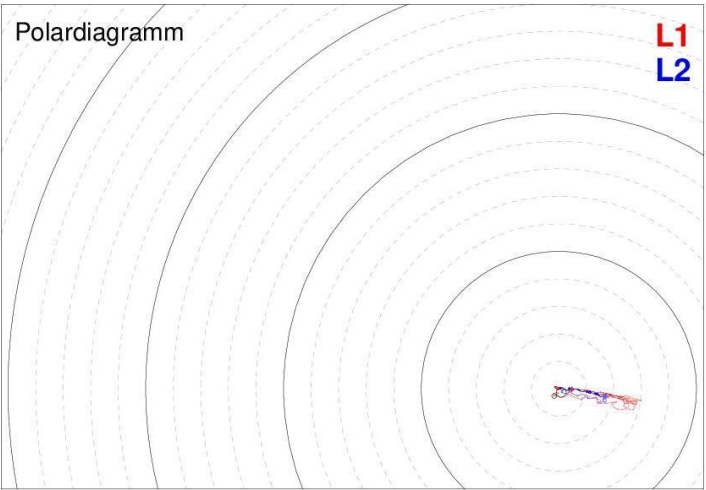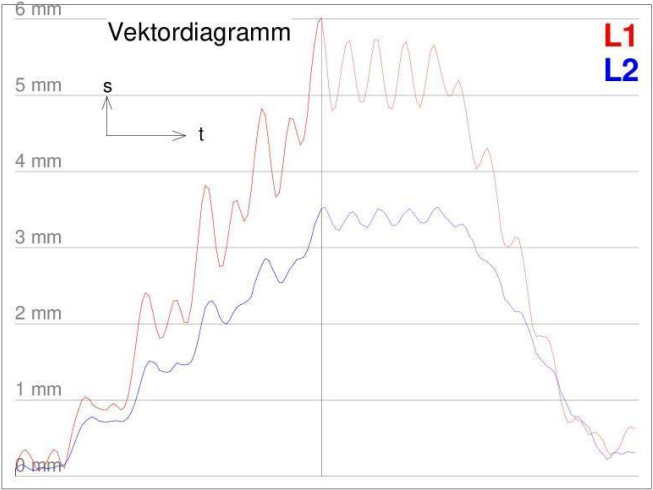

Meetrapport nr. 2020104
Plaats Utrecht
Straat / Locatie P+R Papendorp
Mast nr. DDD001895
Opmerking AT_0420009B

REI-LUX Prüfbericht AT_0420009B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 20.04.2020
Messbeginn : 12:44:42
Messende : 12:45:05

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 9
Mast- / Objektname : DDD001895
Mast- / Objekttyp : gm3
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto A9

Standort

Prüfort : Utrecht
Ortsteil :
Straße : P+R Papendorp ri. CS
Hausnr :
GPS : 52.068838 5.082228

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 15.5 mm
Laserweg (L2) : 7.4 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 1.12 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 8.0 mm



Prüflast (Windersatzlast)

Statisch max : 2.0 kN
Eingeleitete Prüflast : 0.0 kN

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 7.4 mm
Laserweg (L2) : 6.9 mm

Datum Unterschrift

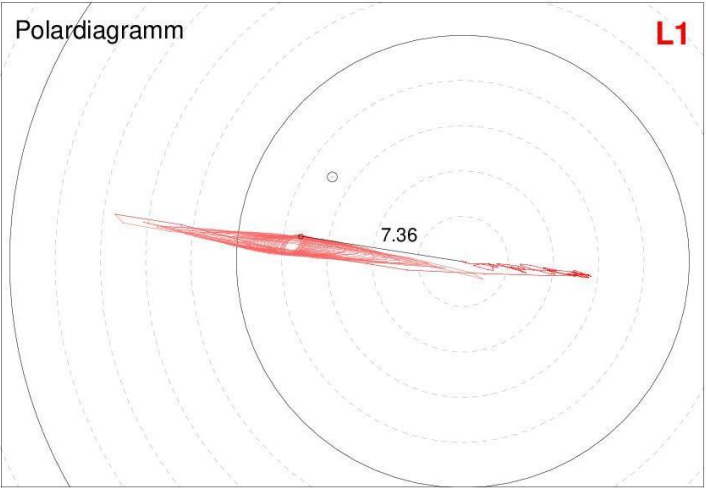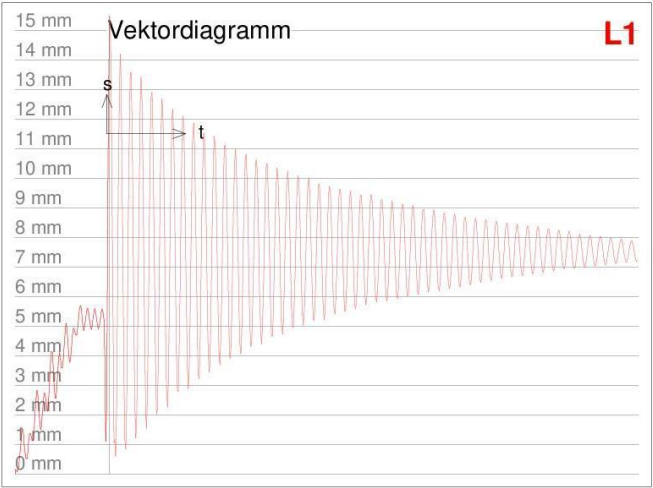

Meetrapport nr. 2020104
Plaats Utrecht
Straat / Locatie P+R Papendorp
Mast nr. DDD001895
Opmerking A9



Meetrapport nr. 2020104
Plaats Utrecht
Straat / Locatie Station Overvecht
Mast nr. DDD001949
Opmerking AT_0421011A

REI-LUX Prüfbericht AT_0421011A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 21.04.2020
Messbeginn : 13:26:03
Messende : 13:26:10

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 11
Mast- / Objektname : DDD001949
Mast- / Objekttyp : gm3
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto A27

Standort

Prüfort : Utrecht
Ortsteil :
Straße : Station Overvecht
Hausnr :
GPS : 52.111433 5.125092

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 5.8 mm
Laserweg (L2) : 4.0 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 1.31 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.8 mm



Prüflast (Windersatzlast)

Statisch max : 2.0 kN
Eingeleitete Prüflast : 0.0 kN

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.7 mm
Laserweg (L2) : 0.4 mm

Datum Unterschrift

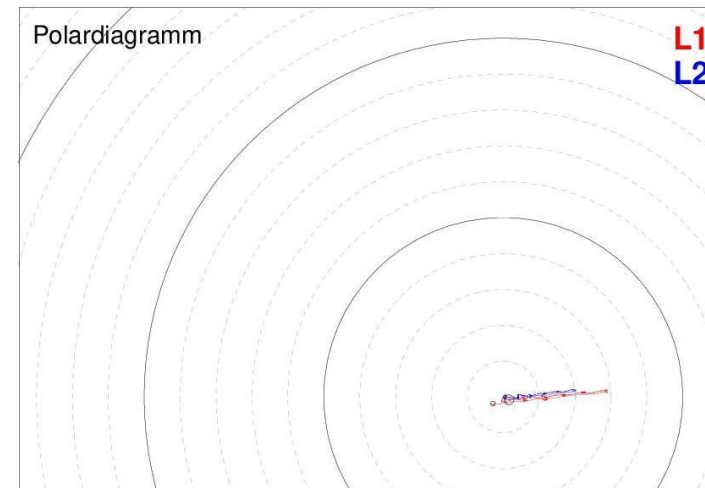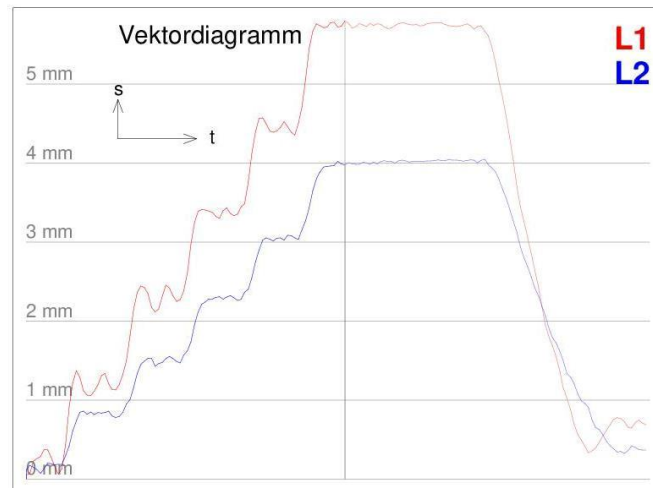

Meetrapport nr. 2020104
Plaats Utrecht
Straat / Locatie Station Overvecht
Mast nr. DDD001949
Opmerking AT_0421011B

REI-LUX Prüfbericht AT_0421011B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 21.04.2020
Messbeginn : 13:26:19
Messende : 13:26:35

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 11
Mast- / Objektname : DDD001949
Mast- / Objekttyp : gm3
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto A27

Standort

Prüfort : Utrecht
Ortsteil :
Straße : Station Overvecht
Hausnr :
GPS : 52.111433 5.125092

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 16.4 mm
Laserweg (L2) : 11.4 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 1.64 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 5.1 mm



Prüflast (Windersatzlast)

Statisch max : 2.0 kN
Eingeleitete Prüflast : 0.0 kN

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 8.9 mm
Laserweg (L2) : 8.6 mm

Datum Unterschrift

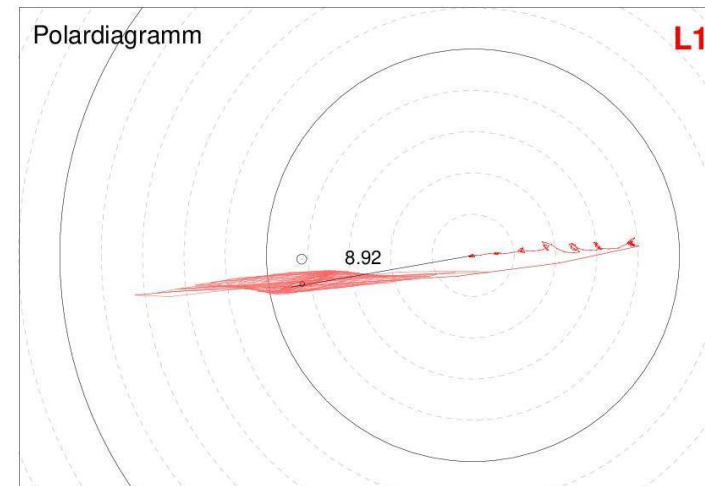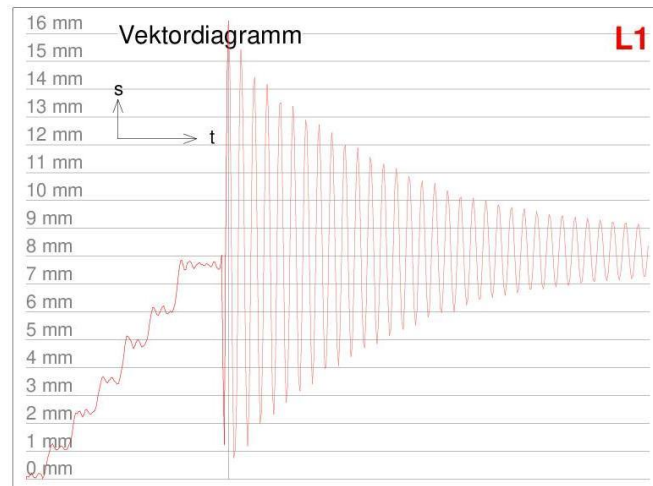

Meetrapport nr. 2020104
Plaats Utrecht
Straat / Locatie Station Overvecht
Mast nr. DDD001949
Opmerking A27



Meetrapport nr. 2020104
Plaats Utrecht
Straat / Locatie Station Overvecht
Mast nr. DDD001950
Opmerking AT_0421012A

REI-LUX Prüfbericht AT_0421012A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 21.04.2020
Messbeginn : 13:28:15
Messende : 13:28:22

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 12
Mast- / Objektname : DDD001950
Mast- / Objekttyp : gm3
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto A28

Standort

Prüfort : Utrecht
Ortsteil :
Straße : Station Overvecht
Hausnr :
GPS : 52.111240 5.124740

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 6.5 mm
Laserweg (L2) : 4.5 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 1.91 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 2.0 mm



Prüflast (Windersatzlast)

Statisch max : 2.0 kN
Eingeleitete Prüflast : 0.0 kN

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.0 mm
Laserweg (L2) : 0.3 mm

Datum Unterschrift

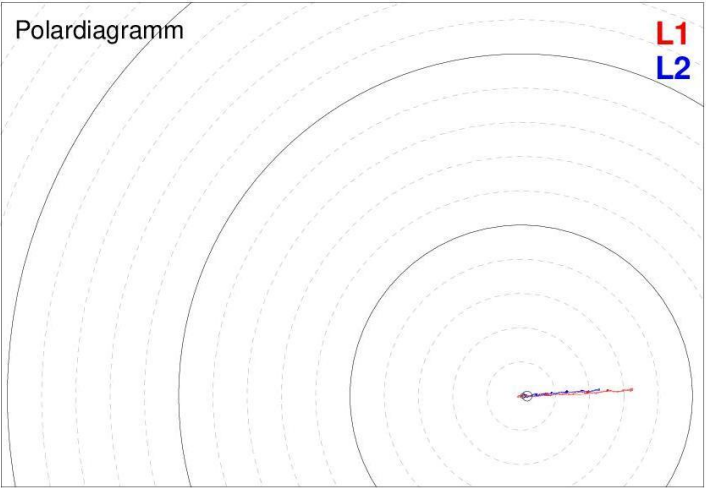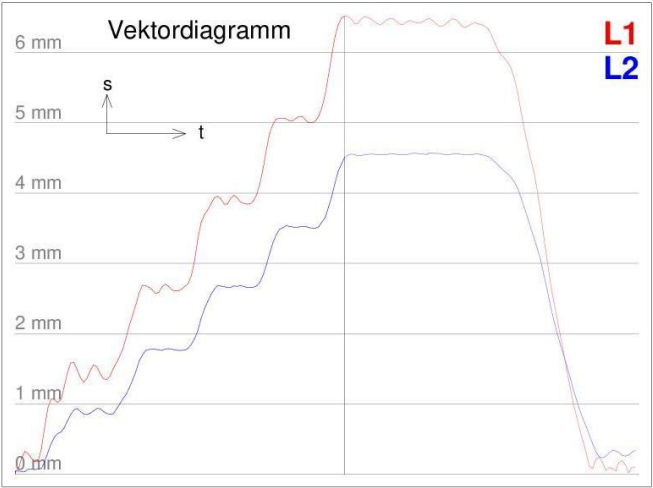

Meetrapport nr. 2020104
Plaats Utrecht
Straat / Locatie Station Overvecht
Mast nr. DDD001950
Opmerking AT_0421012B

REI-LUX Prüfbericht AT_0421012B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll
Messtag : 21.04.2020
Messbeginn : 13:28:30
Messende : 13:28:46

Mast / Objekt
Mast- / Objektzähler : 12
Mast- / Objektname : DDD001950
Mast- / Objekttyp : gm3
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto A28

Standort
Prüfort : Utrecht
Ortsteil :
Straße : Station Overvecht
Hausnr :
GPS : 52.111240 5.124740

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte



Auslenkung bei max Last
Laserweg (L1) : 16.4 mm
Laserweg (L2) : 12.2 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 2.76 Grad

Pulsbelastung
Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last
Laserweg zwischen L1 / L2 : 4.2 mm

Prüflast (Windersatzlast)
Statisch max : 2.0 kN
Eingeleitete Prüflast : 0.0 kN

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last
Laserweg (L1) : 5.7 mm
Laserweg (L2) : 7.3 mm

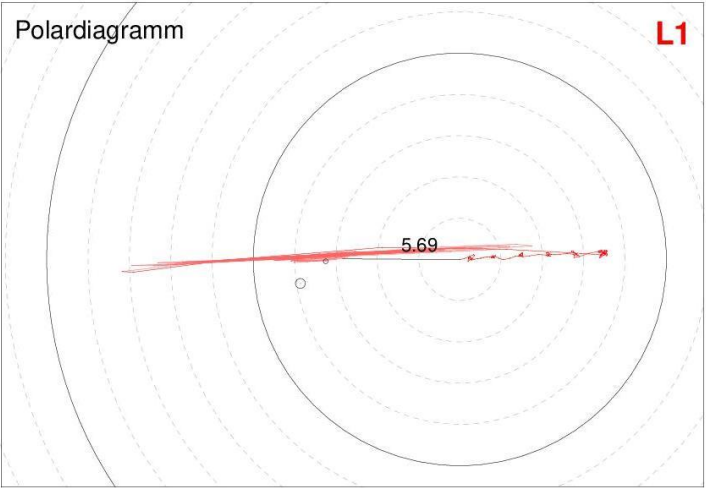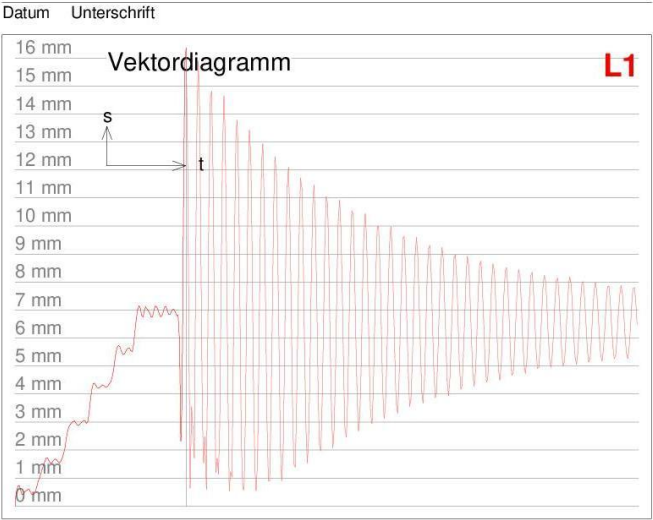

Meetrapport nr. 2020104
Plaats Utrecht
Straat / Locatie Station Overvecht
Mast nr. DDD001950
Opmerking A28



Meetrapport nr.

Plaats

Straat / Locatie

Mast nr.

Opmerking

2020104

Utrecht

Sweder van Zuylenweg

DDD001958

AT_0421008A

REI-LUX Prüfbericht

AT_0421008A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 21.04.2020

Messbeginn : 11:39:14

Messende : 11:39:25

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 8

Mast- / Objektname : DDD001958

Mast- / Objekttyp : gm3

konisch : x

verzinkt : x

Lack :

Manschette : 0

Bemerkung : Zie foto A24

Standort

Prüfort : Utrecht

Ortsteil :

Straße : Sweder van Zuylenweg 1

Hausnr :

GPS : 52.107857 5.087510

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A

Gründung/Verankerung Code : 0

Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 7.8 mm

Laserweg (L2) : 6.9 mm

Torsion zwischen L1 / L2 : 2.90 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm

Ausschwingzeit : 0.0 sek

Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 0.9 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last


Laserweg (L1) : 0.3 mm

Laserweg (L2) : 0.4 mm

Prüflast (Windersatzlast)

Statisch max : 2.0 kN

Eingeleitete Prüflast : 0.0 kN

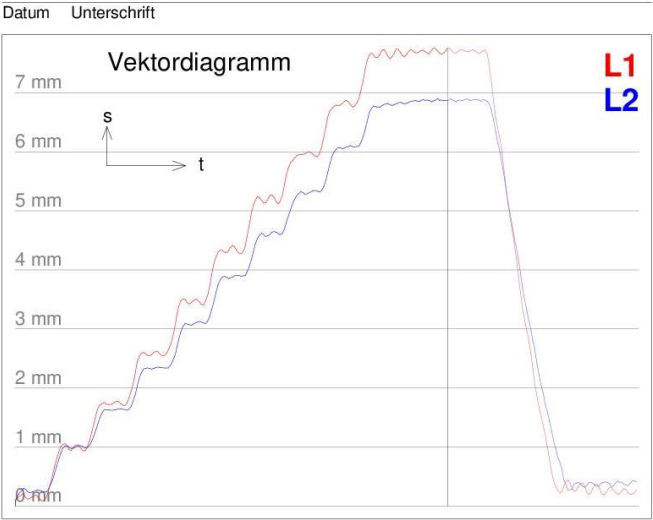

Meetrapport nr. 2020104
Plaats Utrecht
Straat / Locatie Sweder van Zuylenweg
Mast nr. DDD001958
Opmerking AT_0421008B

REI-LUX Prüfbericht AT_0421008B.rxm Version 6.21 beta



Prüf- und Messprotokoll	Mast / Objekt
Messtag : 21.04.2020	Mast- / Objektzähler : 8
Messbeginn : 11:39:30	Mast- / Objektname : DDD001958
Messende : 11:39:44	Mast- / Objekttyp : gm3
	konisch : x
Standort	verzinkt : x
Prüfort : Utrecht	Lack :
Ortsteil :	Manschette : 0
Straße : Sweder van Zuylenweg 1	Bemerkung : Zie foto A24
Hausnr :	
GPS : 52.107857 5.087510	

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last	Pulsbelastung
Laserweg (L1) : 18.5 mm	Amplitude : +/- 0.0 mm
Laserweg (L2) : 15.7 mm	Ausschwingzeit : 0.0 sek
Torsion zwischen L1 / L2 : 5.20 Grad	Schwelle : 0.5 mm
Nettobiegung bei max Last	Prüflast (Windersatzlast)
Laserweg zwischen L1 / L2 : 2.8 mm	Statisch max : 2.0 kN
Mast / Objekt am Prüfende ohne Last	Eingeleitete Prüflast : 0.0 kN
Laserweg (L1) : 9.6 mm	
Laserweg (L2) : 11.9 mm	

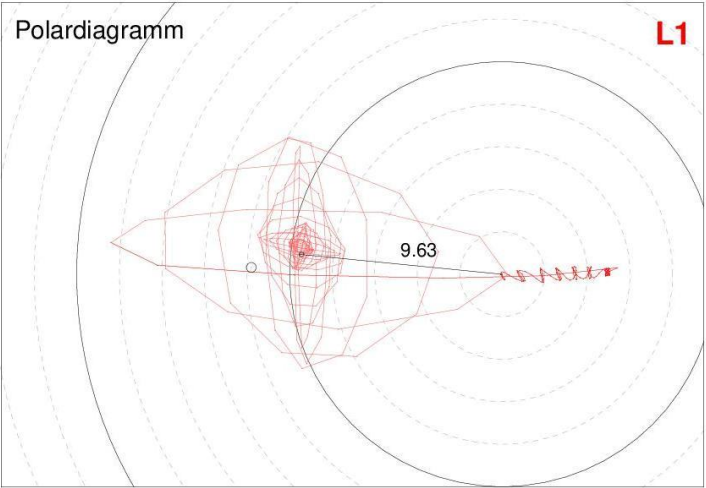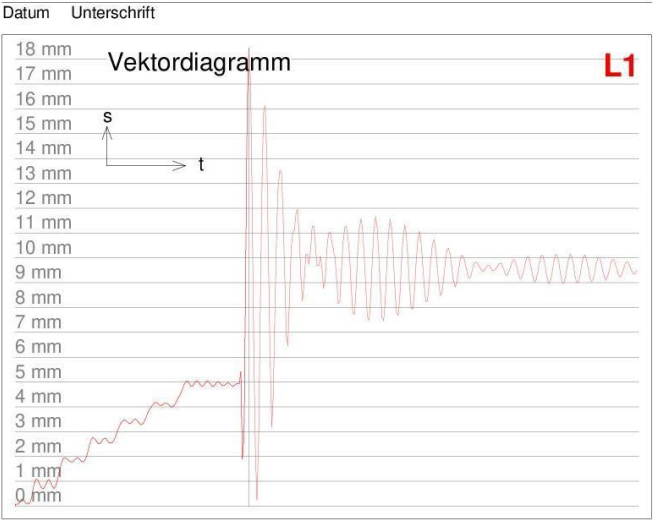

Meetrapport nr. 2020104
Plaats Utrecht
Straat / Locatie Sweder van Zuylenweg
Mast nr. DDD001958
Opmerking A24



Meetrapport nr. 2020104
Plaats Utrecht
Straat / Locatie Sweder van Zuylenweg
Mast nr. DDD001959
Opmerking AT_0421007A

REI-LUX Prüfbericht AT_0421007A.rxm Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll
Messtag : 21.04.2020
Messbeginn : 11:34:18
Messende : 11:34:24

Mast / Objekt
Mast- / Objektzähler : 7
Mast- / Objektname : DDD001959
Mast- / Objekttyp : gm3
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto A23

Standort
Prüfort : Utrecht
Ortsteil :
Straße : Sweder van Zuylenweg 1
Hausnr :
GPS : 52.108697 5.086248

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte



Auslenkung bei max Last
Laserweg (L1) : 5.4 mm
Laserweg (L2) : 4.2 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 1.63 Grad

Pulsbelastung
Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last
Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.1 mm

Prüflast (Windersatzlast)
Statisch max : 2.0 kN
Eingeleitete Prüflast : 0.0 kN

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last
Laserweg (L1) : 0.6 mm
Laserweg (L2) : 0.6 mm

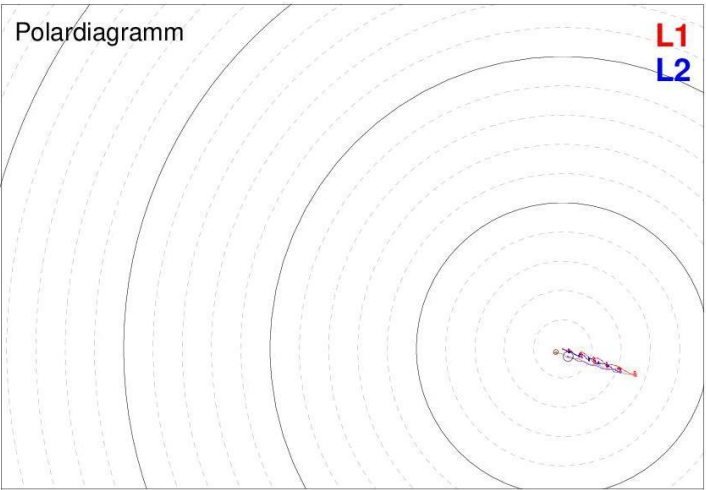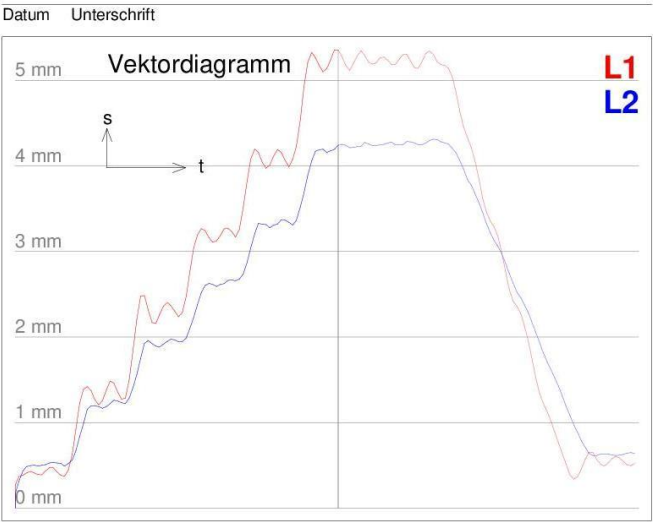

Meetrapport nr. 2020104
Plaats Utrecht
Straat / Locatie Sweder van Zuylenweg
Mast nr. DDD001959
Opmerking AT_0421007B

REI-LUX Prüfbericht AT_0421007B.rxm Version 6.21 beta



Prüf- und Messprotokoll	Mast / Objekt
Messtag : 21.04.2020	Mast- / Objektzähler : 7
Messbeginn : 11:34:29	Mast- / Objektname : DDD001959
Messende : 11:34:42	Mast- / Objekttyp : gm3
	konisch : x
Standort	verzinkt : x
Prüfort : Utrecht	Lack :
Ortsteil :	Manschette : 0
Straße : Sweder van Zuylenweg 1	Bemerkung : Zie foto A23
Hausnr :	
GPS : 52.108697 5.086248	

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last	Pulsbelastung
Laserweg (L1) : 19.4 mm	Amplitude : +/- 0.0 mm
Laserweg (L2) : 12.8 mm	Ausschwingzeit : 0.0 sek
Torsion zwischen L1 / L2 : 1.04 Grad	Schwelle : 0.5 mm
Nettobiegung bei max Last	Prüflast (Windersatzlast)
Laserweg zwischen L1 / L2 : 6.6 mm	Statisch max : 2.0 kN
Mast / Objekt am Prüfende ohne Last	Eingeleitete Prüflast : 0.0 kN
Laserweg (L1) : 10.3 mm	
Laserweg (L2) : 10.9 mm	

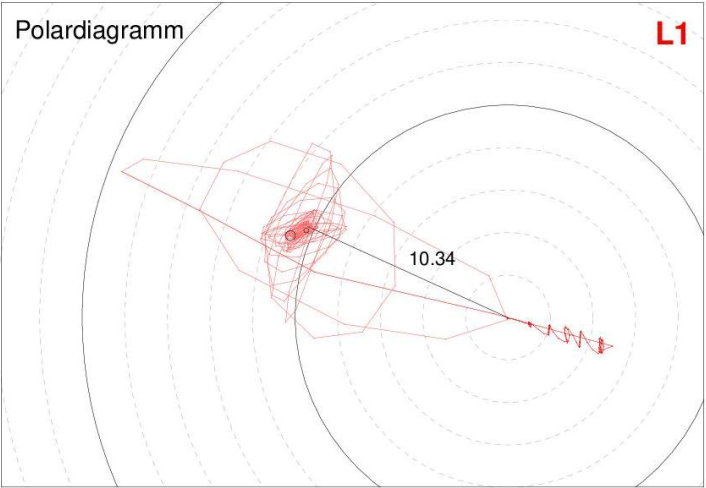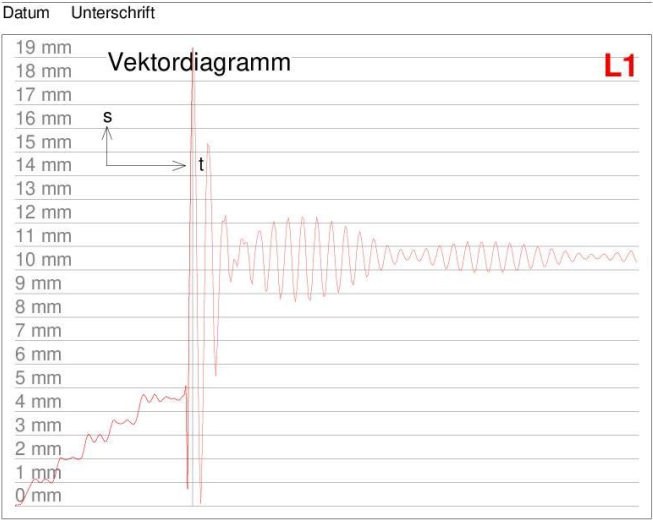

Meetrapport nr. 2020104
Plaats Utrecht
Straat / Locatie Sweder van Zuylenweg
Mast nr. DDD001959
Opmerking A23



Meetrapport nr. 2020104
Plaats Utrecht
Straat / Locatie Wittevrouwen
Mast nr. DDD002029
Opmerking AT_0421013A

REI-LUX Prüfbericht AT_0421013A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 21.04.2020
Messbeginn : 14:07:08
Messende : 14:07:14

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 13
Mast- / Objektname : DDD002029
Mast- / Objekttyp : gm3
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto A29

Standort

Prüfort : Utrecht
Ortsteil :
Straße : Wittevrouwen ri. CS
Hausnr :
GPS : 52.095410 5.131618

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 2.6 mm
Laserweg (L2) : 1.5 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 1.92 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.0 mm



Prüflast (Windersatzlast)

Statisch max : 2.0 kN
Eingeleitete Prüflast : 0.0 kN

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.5 mm
Laserweg (L2) : 0.3 mm

Datum Unterschrift

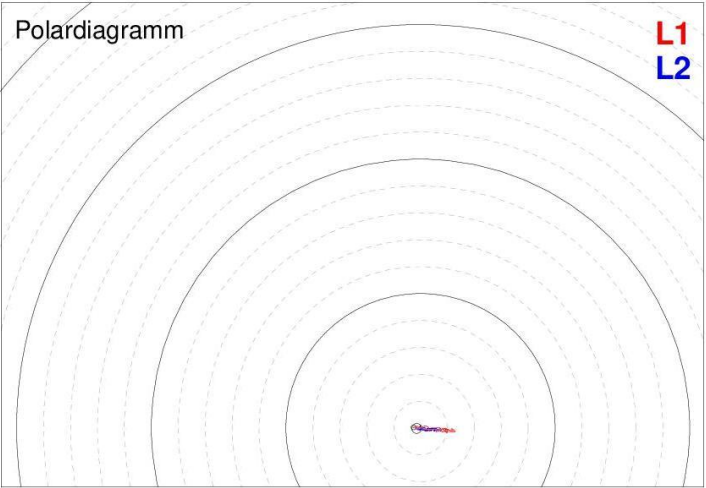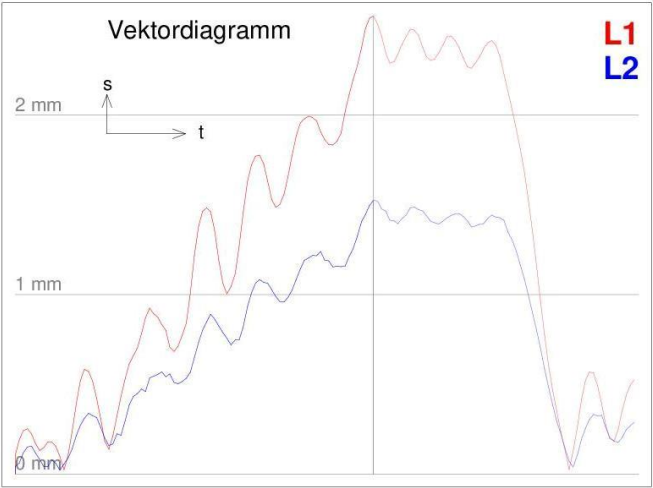

Meetrapport nr. 2020104
Plaats Utrecht
Straat / Locatie Wittevrouwen
Mast nr. DDD002029
Opmerking AT_0421013B

REI-LUX Prüfbericht AT_0421013B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 21.04.2020
Messbeginn : 14:07:19
Messende : 14:07:35

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 13
Mast- / Objektname : DDD002029
Mast- / Objekttyp : gm3
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto A29

Standort

Prüf-ort : Utrecht
Ortsteil :
Straße : Wittevrouwen ri. CS
Hausnr :
GPS : 52.095410 5.131618

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 14.7 mm
Laserweg (L2) : 7.0 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 4.28 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 7.7 mm



Prüflast (Windersatzlast)

Statisch max : 2.0 kN
Eingeleitete Prüflast : 0.0 kN

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 8.2 mm
Laserweg (L2) : 4.4 mm

Datum Unterschrift

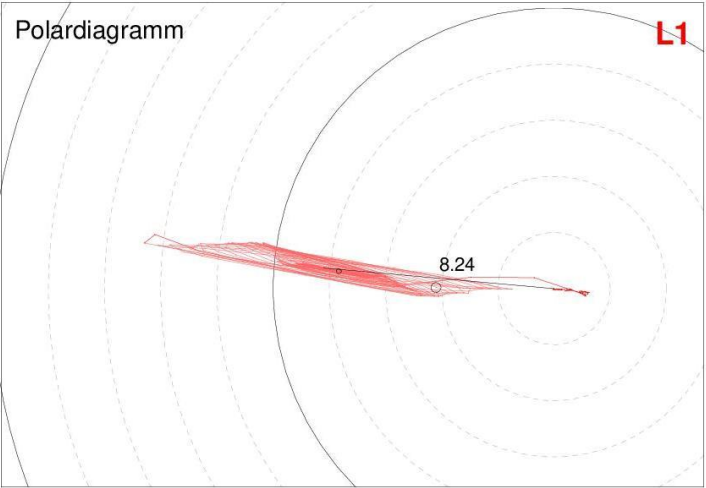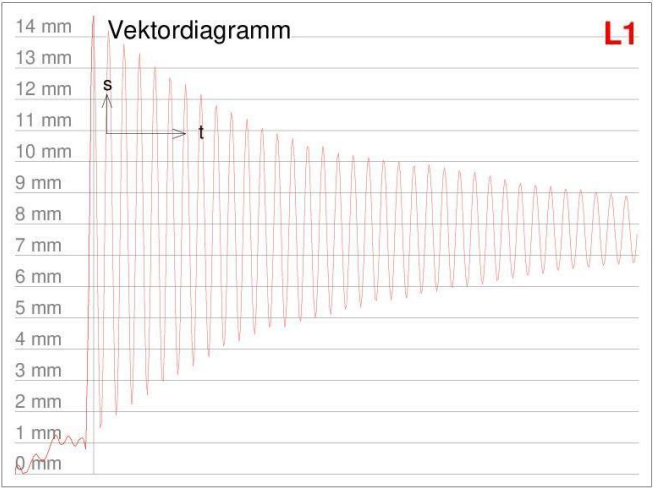

Meetrapport nr. 2020104
Plaats Utrecht
Straat / Locatie Witte Vrouwen
Mast nr. DDD002029
Opmerking A29



Meetrapport nr. 2020104
Plaats Utrecht
Straat / Locatie Wittevrouwen
Mast nr. DDD002030
Opmerking AT_0421014A

REI-LUX Prüfbericht AT_0421014A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 21.04.2020
Messbeginn : 14:11:19
Messende : 14:11:28

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 14
Mast- / Objektname : DDD002030
Mast- / Objekttyp : gm3
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto a30

Standort

Prüfort : Utrecht
Ortsteil :
Straße : Wittevrouwen ri. Uithof
Hausnr :
GPS : 52.095288 5.131938

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 4.7 mm
Laserweg (L2) : 3.0 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 2.13 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.8 mm



Prüflast (Windersatzlast)

Statisch max : 2.0 kN
Eingeleitete Prüflast : 0.0 kN

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 1.1 mm
Laserweg (L2) : 0.5 mm

Datum Unterschrift

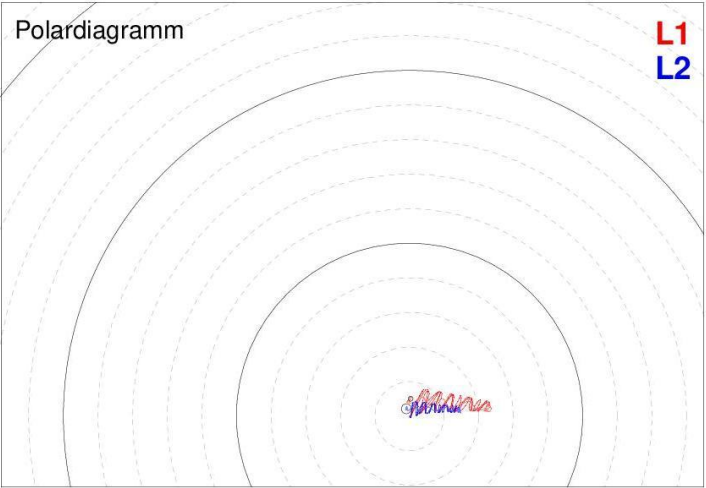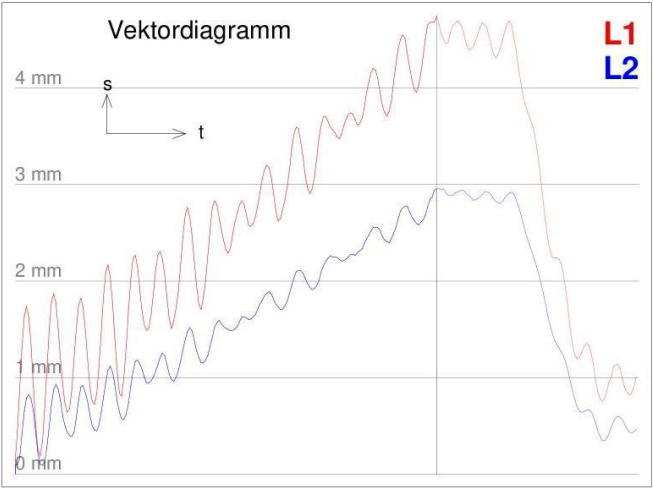

Meetrapport nr. 2020104
Plaats Utrecht
Straat / Locatie Wittevrouwen
Mast nr. DDD002030
Opmerking AT_0421014B

REI-LUX Prüfbericht AT_0421014B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 21.04.2020
Messbeginn : 14:11:34
Messende : 14:11:51

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 14
Mast- / Objektname : DDD002030
Mast- / Objekttyp : gm3
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto A30

Standort

Prüfort : Utrecht
Ortsteil :
Straße : Wittevrouwen ri. Uithof
Hausnr :
GPS : 52.108818 5.180530

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 9.9 mm
Laserweg (L2) : 4.8 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 4.52 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 5.1 mm



Prüflast (Windersatzlast)

Statisch max : 2.0 kN
Eingeleitete Prüflast : 0.0 kN

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 4.4 mm
Laserweg (L2) : 3.2 mm

Datum Unterschrift

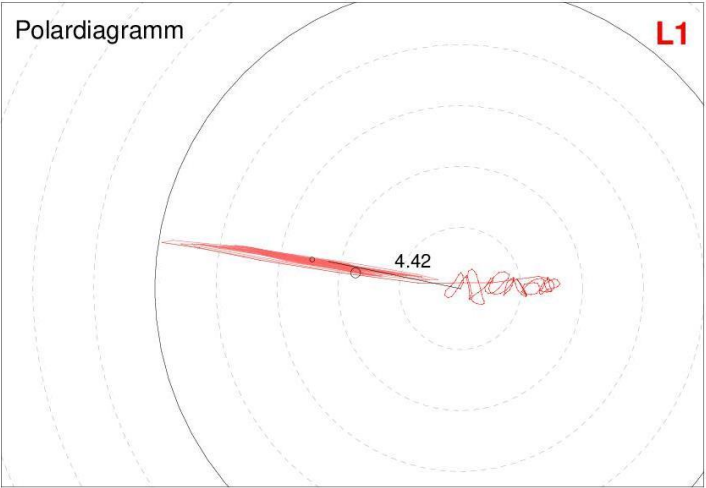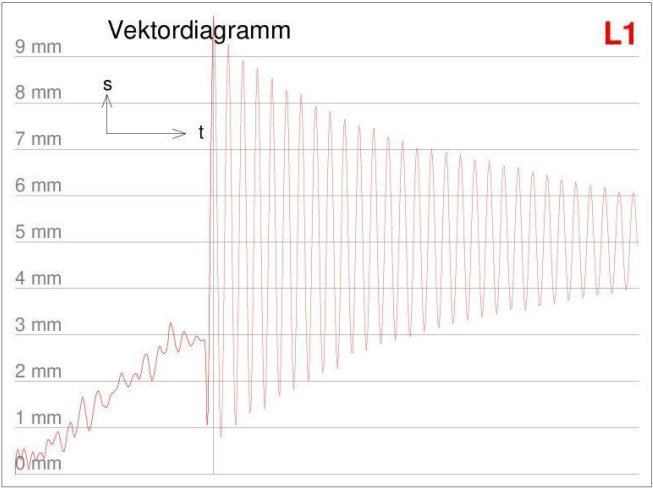

Meetrapport nr.	2020104
Plaats	Utrecht
Straat / Locatie	Wittevrouwen
Mast nr.	DDD002030
Opmerking	A30



Meetrapport nr. 2020104
Plaats Utrecht
Straat / Locatie Zalmenhofdreef
Mast nr. DDD002033
Opmerking AT_0421009A

REI-LUX Prüfbericht AT_0421009A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 21.04.2020
Messbeginn : 13:06:39
Messende : 13:06:48

Standort

Prüfort : Utrecht
Ortsteil :
Straße : Zalmenhofdreef ri. Hoograven Kan.Eiland Zd.
Hausnr :
GPS : 52.114762 5.112127

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 9
Mast- / Objektname : DDD002033
Mast- / Objekttyp : gm3
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto A25

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 6.4 mm
Laserweg (L2) : 6.1 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 4.62 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 0.3 mm



Prüflast (Windersatzlast)

Statisch max : 2.0 kN
Eingeleitete Prüflast : 0.0 kN

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.4 mm
Laserweg (L2) : 0.5 mm

Datum Unterschrift

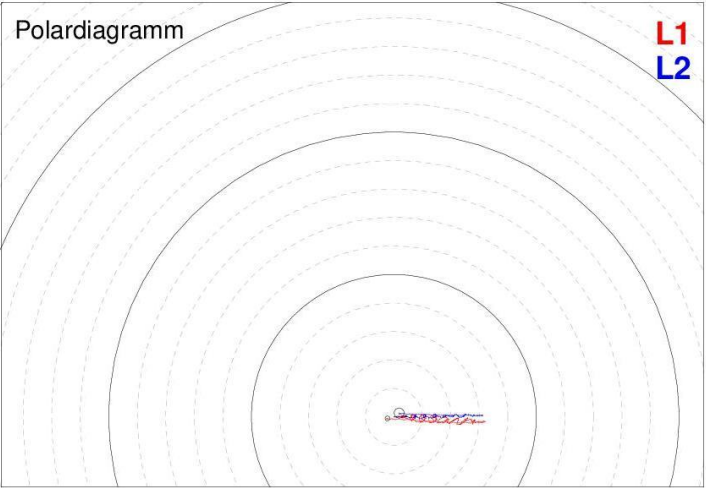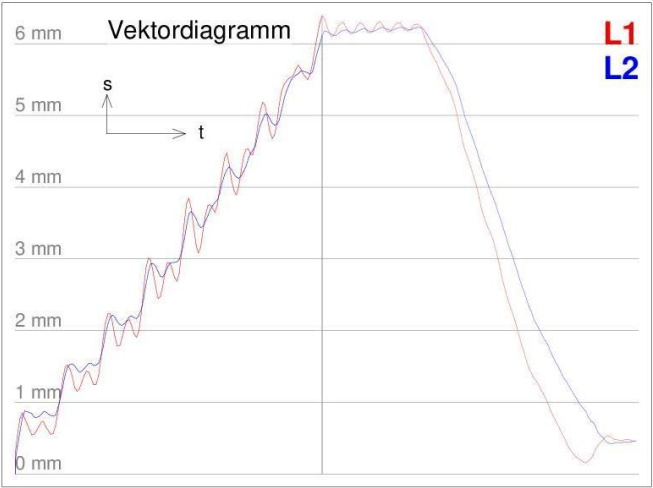

Meetrapport nr. 2020104
Plaats Utrecht
Straat / Locatie Zalmenhofdreef
Mast nr. DDD002033
Opmerking AT_0421009B

REI-LUX Prüfbericht AT_0421009B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 21.04.2020
Messbeginn : 13:06:54
Messende : 13:07:05

Standort

Prüfort : Utrecht
Ortsteil :
Straße : Zalmenhofdreef ri. Hoograven Kan.Eiland Zd.
Hausnr :
GPS : 52.114762 5.112127

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 9
Mast- / Objektname : DDD002033
Mast- / Objekttyp : gm3
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto A25

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 9.4 mm
Laserweg (L2) : 7.8 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 0.63 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.6 mm



Prüflast (Windersatzlast)

Statisch max : 2.0 kN
Eingeleitete Prüflast : 0.0 kN

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 4.8 mm
Laserweg (L2) : 7.1 mm

Datum Unterschrift

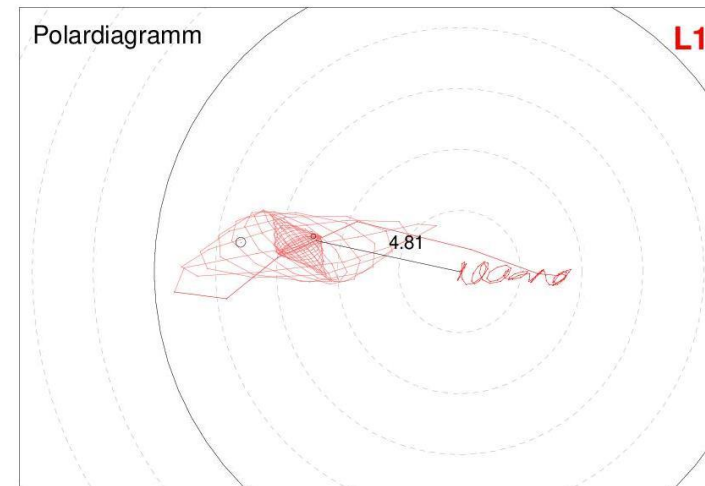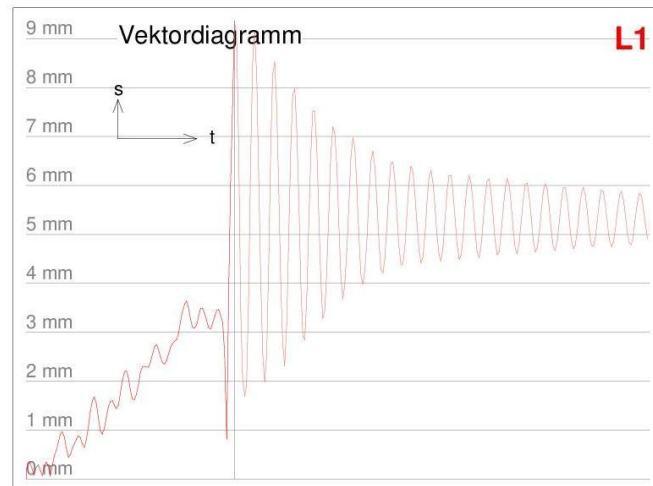

Meetrapport nr. 2020104
Plaats Utrecht
Straat / Locatie Zalmenhofdreef
Mast nr. DDD002033
Opmerking A25



Meetrapport nr. 2020104
Plaats Veenendaal
Straat / Locatie Zwaaipein
Mast nr. DDD010188
Opmerking RR_0420008A

REI-LUX Prüfbericht RR_0420008A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll
Messtag : 20.04.2020
Messbeginn : 11:51:17
Messende : 11:51:30

Mast / Objekt
Mast- / Objektzähler : 8
Mast- / Objektname : DDD010188
Mast- / Objekttyp : am3,5
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto R8 cil.

Standort
Prüfort : Veenendaal
Ortsteil :
Straße : Zwaaipein
Hausnr :
GPS : 52.028770 5.559647

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte



Auslenkung bei max Last
Laserweg (L1) : 12.0 mm
Laserweg (L2) : 10.0 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 5.52 Grad

Pulsbelastung
Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last
Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.9 mm

Prüflast (Windersatzlast)
Statisch max : 3.0 kN
Eingeleitete Prüflast : 0.0 kN

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last
Laserweg (L1) : 0.7 mm
Laserweg (L2) : 1.5 mm

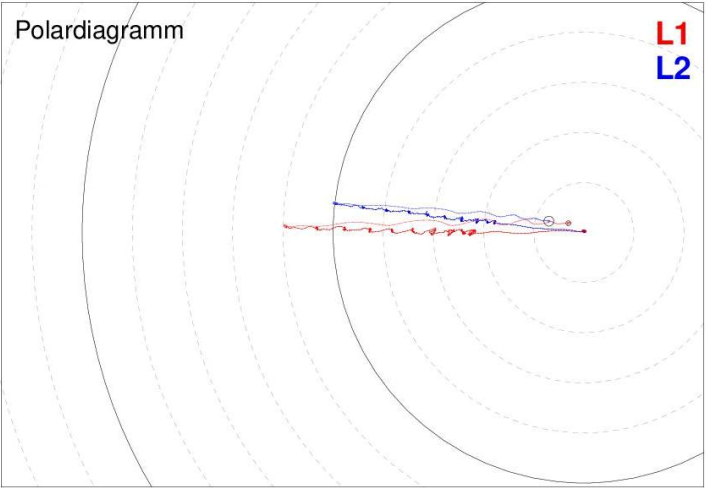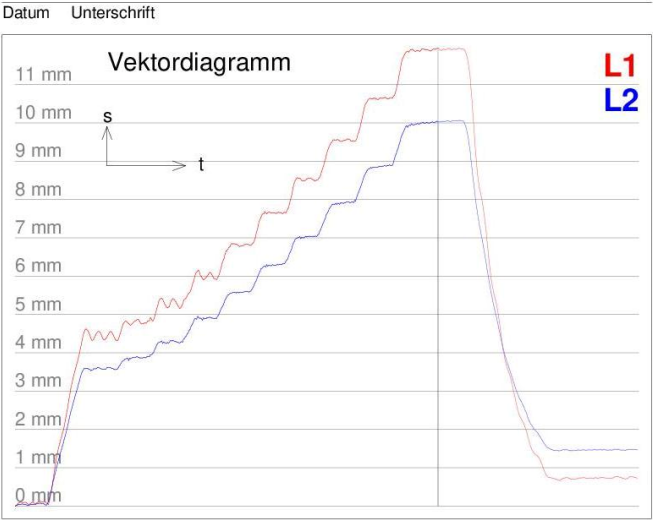

Meetrapport nr. 2020104
Plaats Veenendaal
Straat / Locatie Zwaaiplein
Mast nr. DDD010188
Opmerking RR_0420008B

REI-LUX Prüfbericht RR_0420008B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 20.04.2020
Messbeginn : 11:51:36
Messende : 11:52:01

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 8
Mast- / Objektname : DDD010188
Mast- / Objekttyp : am3,5
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto R8 cil.

Standort

Prüfort : Veenendaal
Ortsteil :
Straße : Zwaaiplein
Hausnr :
GPS : 52.028770 5.559647

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 5.4 mm
Laserweg (L2) : 47.9 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 22.69 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 42.5 mm



Prüflast (Windersatzlast)

Statisch max : 3.0 kN
Eingeleitete Prüflast : 0.0 kN

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 5.6 mm
Laserweg (L2) : 47.9 mm

Datum Unterschrift

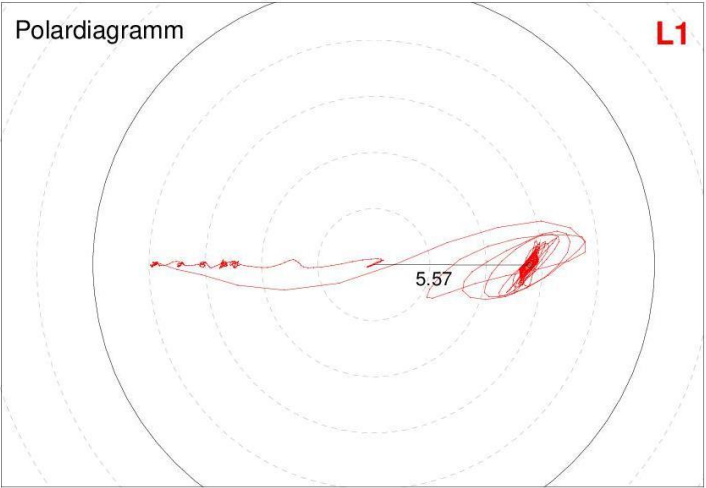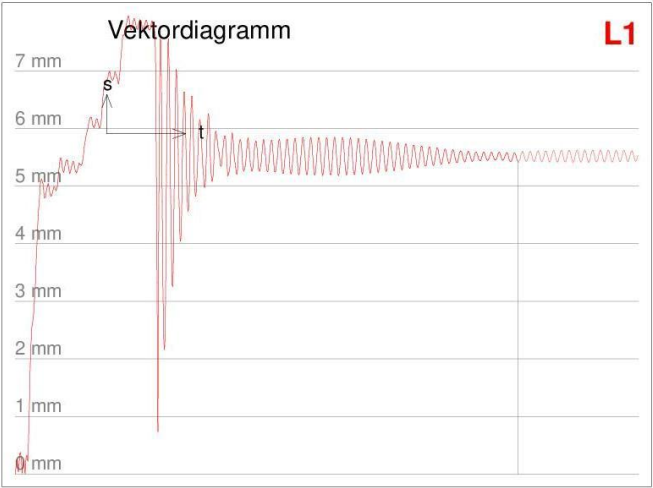

Meetrapport nr. 2020104
Plaats Veenendaal
Straat / Locatie Zwaaiplein
Mast nr. DDD010188
Opmerking R8



Meetrapport nr. 2020104
Plaats Veenendaal
Straat / Locatie Zwaaipein
Mast nr. DDD010189
Opmerking RR_0420009A

REI-LUX Prüfbericht RR_0420009A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll
Messtag : 20.04.2020
Messbeginn : 11:54:25
Messende : 11:54:40
Standort
Prüfort : Veenendaal
Ortsteil :
Straße : Zwaaipein
Hausnr :
GPS : 52.028957 5.559490

Mast / Objekt
Mast- / Objektzähler : 9
Mast- / Objektname : DDD010189
Mast- / Objekttyp : am3,5
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto R9 cil



Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last
Laserweg (L1) : 17.6 mm
Laserweg (L2) : 13.9 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 3.07 Grad
Pulsbelastung
Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm
Nettobiegung bei max Last
Laserweg zwischen L1 / L2 : 3.7 mm
Prüflast (Windersatzlast)
Statisch max : 3.0 kN
Eingeleitete Prüflast : 0.0 kN
Mast / Objekt am Prüfende ohne Last
Laserweg (L1) : 3.4 mm
Laserweg (L2) : 5.1 mm

Datum Unterschrift

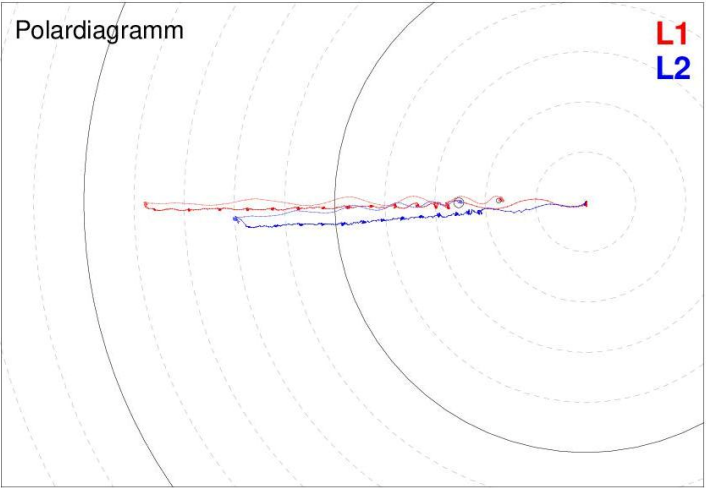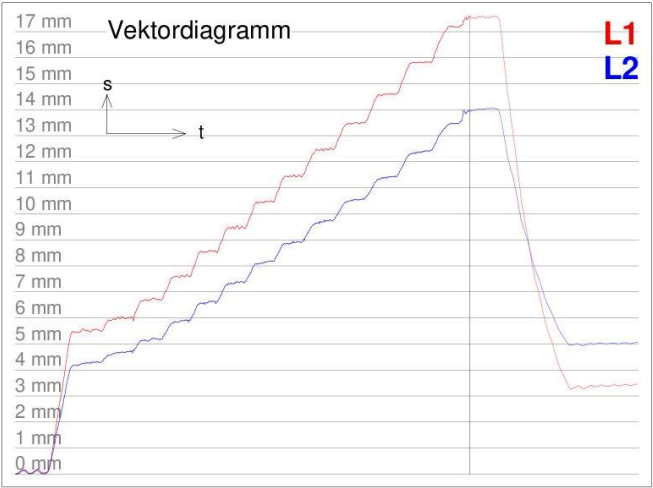

Meetrapport nr. 2020104
Plaats Veenendaal
Straat / Locatie Zwaaipein
Mast nr. DDD010189
Opmerking RR_0420009B

REI-LUX Prüfbericht RR_0420009B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 20.04.2020
Messbeginn : 11:54:49
Messende : 11:55:04

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 9
Mast- / Objektname : DDD010189
Mast- / Objekttyp : am3,5
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto R9 cil

Standort

Prüfort : Veenendaal
Ortsteil :
Straße : Zwaaipein
Hausnr :
GPS : 52.028957 5.559490

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 10.8 mm
Laserweg (L2) : 9.5 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 4.19 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.3 mm



Prüflast (Windersatzlast)

Statisch max : 3.0 kN
Eingeleitete Prüflast : 0.0 kN

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 10.4 mm
Laserweg (L2) : 9.2 mm

Datum Unterschrift

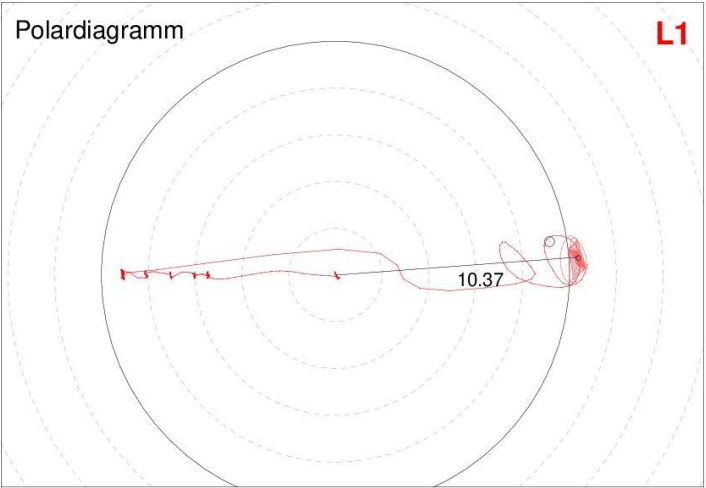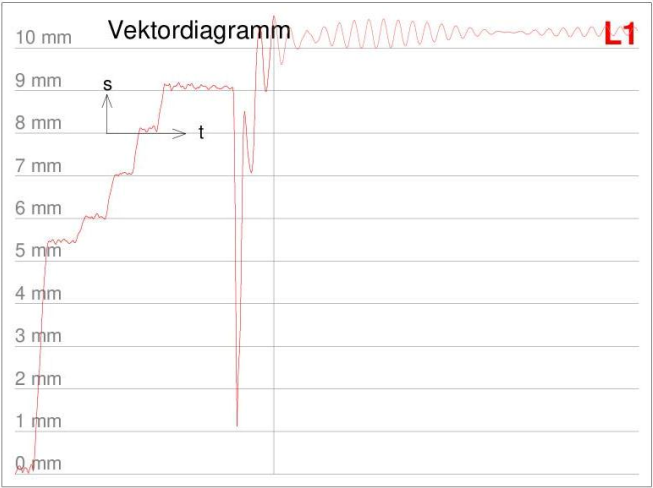

Meetrapport nr. 2020104
Plaats Veenendaal
Straat / Locatie Zwaaiplein
Mast nr. DDD010189
Opmerking R9



Meetrapport nr. 2020104
Plaats Vianen
Straat / Locatie Brugstraat
Mast nr. DDD001991
Opmerking AT_0421004A

REI-LUX Prüfbericht AT_0421004A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 21.04.2020
Messbeginn : 09:26:30
Messende : 09:26:43

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 4
Mast- / Objektname : DDD001991
Mast- / Objekttyp : gm3
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto A20

Standort

Prüfort : Vianen
Ortsteil :
Straße : Brugstraat 1
Hausnr :
GPS : 51.995047 5.103053

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 6.9 mm
Laserweg (L2) : 4.4 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 1.94 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 2.5 mm



Prüflast (Windersatzlast)

Statisch max : 2.0 kN
Eingeleitete Prüflast : 0.0 kN

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.1 mm
Laserweg (L2) : 0.3 mm

Datum Unterschrift

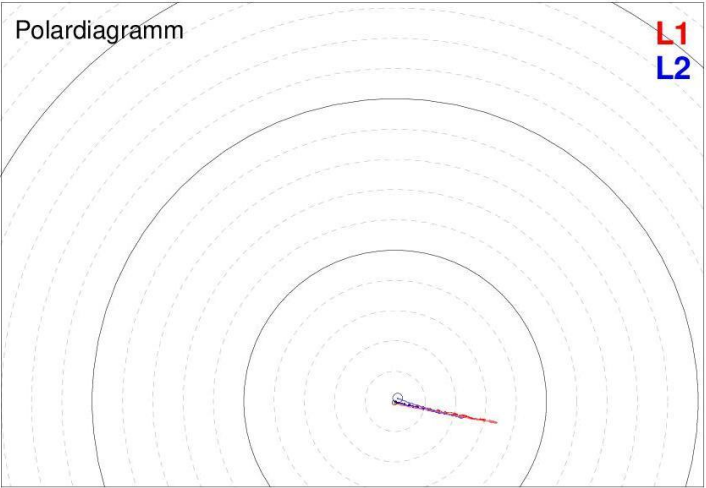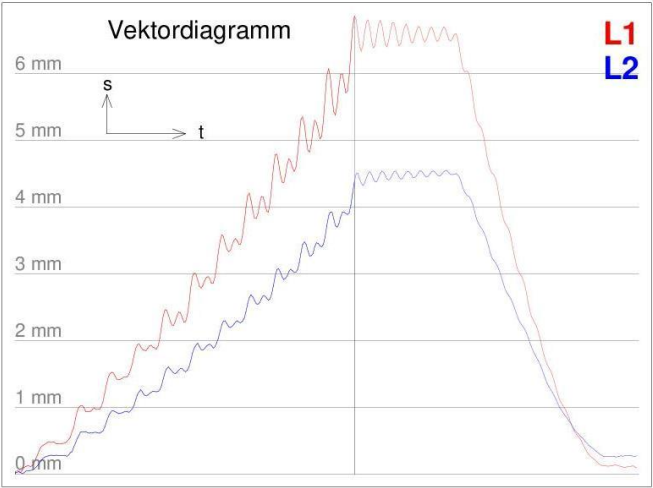

Meetrapport nr. 2020104
Plaats Vianen
Straat / Locatie Brugstraat
Mast nr. DDD001991
Opmerking AT_0421004B

REI-LUX Prüfbericht AT_0421004B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 21.04.2020
Messbeginn : 09:26:54
Messende : 09:27:07

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 4
Mast- / Objektname : DDD001991
Mast- / Objekttyp : gm3
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto A20

Standort

Prüfort : Vianen
Ortsteil :
Straße : Brugstraat 1
Hausnr :
GPS : 51.995047 5.103053

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 5.9 mm
Laserweg (L2) : 4.4 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 1.72 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.5 mm



Prüflast (Windersatzlast)

Statisch max : 2.0 kN
Eingeleitete Prüflast : 0.0 kN

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 2.5 mm
Laserweg (L2) : 3.7 mm

Datum Unterschrift

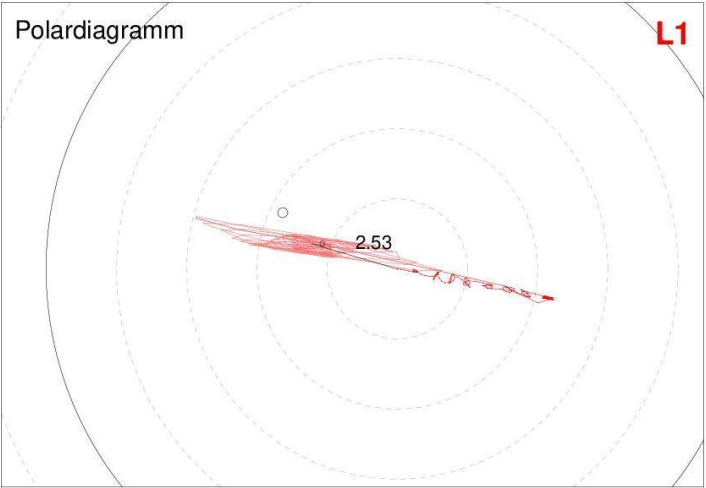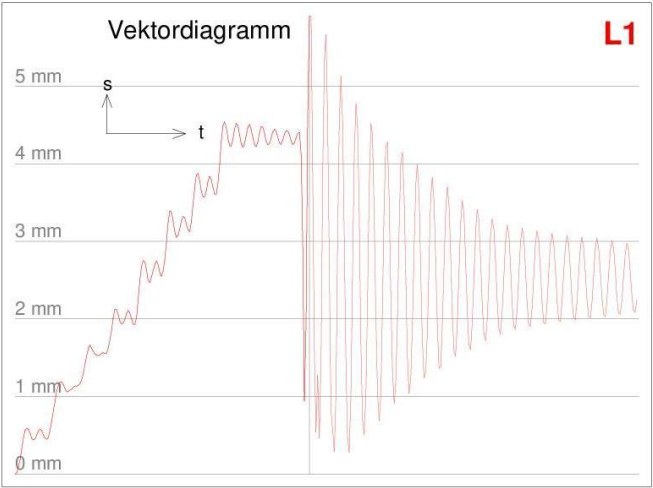

Meetrapport nr. 2020104
Plaats Vianen
Straat / Locatie Brugstraat
Mast nr. DDD001991
Opmerking A20



Meetrapport nr. 2020104
Plaats Vianen
Straat / Locatie Brugstraat
Mast nr. DDD001992
Opmerking AT_0421003A

REI-LUX Prüfbericht AT_0421003A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 21.04.2020
Messbeginn : 09:23:04
Messende : 09:23:09

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 3
Mast- / Objektname : DDD001992
Mast- / Objekttyp : gm3
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto A19

Standort

Prüfort : Vianen
Ortsteil :
Straße : Brugstraat ri. Vianen
Hausnr :
GPS : 51.994973 5.102678

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 3.0 mm
Laserweg (L2) : 3.0 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 0.12 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 0.1 mm



Prüflast (Windersatzlast)

Statisch max : 2.0 kN
Eingeleitete Prüflast : 0.0 kN

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.5 mm
Laserweg (L2) : 0.4 mm

Datum Unterschrift

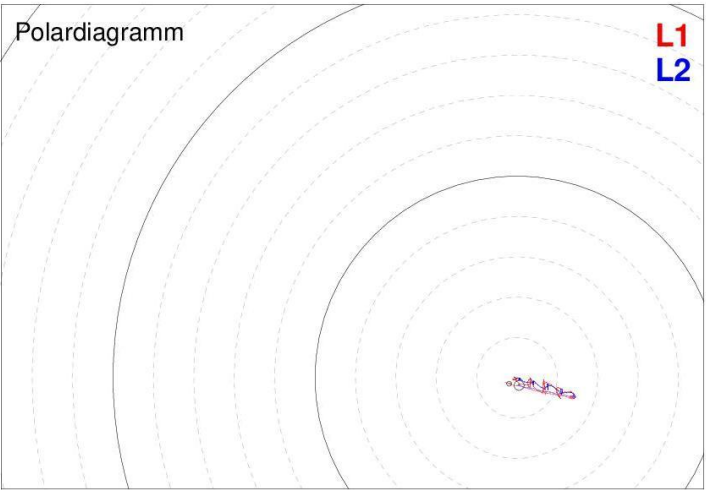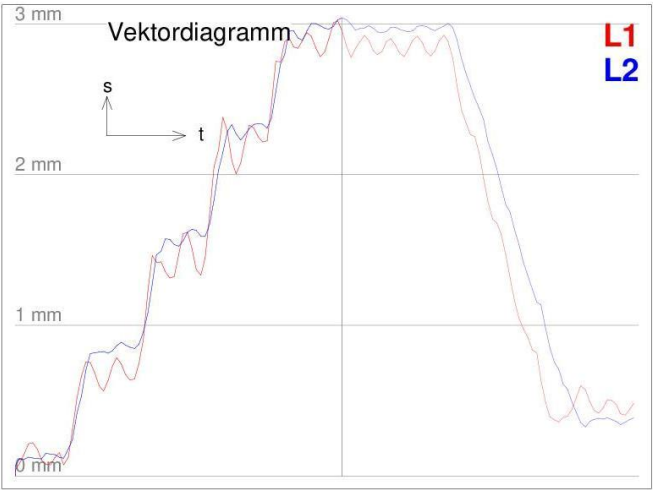

Meetrapport nr. 2020104
Plaats Vianen
Straat / Locatie Brugstraat
Mast nr. DDD001992
Opmerking AT_0421003B

REI-LUX Prüfbericht AT_0421003B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 21.04.2020
Messbeginn : 09:23:13
Messende : 09:23:25

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 3
Mast- / Objektname : DDD001992
Mast- / Objekttyp : gm3
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto A19

Standort

Prüfort : Vianen
Ortsteil :
Straße : Brugstraat ri. Vianen
Hausnr :
GPS : 51.994973 5.102678

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 19.9 mm
Laserweg (L2) : 22.3 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 6.29 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 2.4 mm



Prüflast (Windersatzlast)

Statisch max : 2.0 kN
Eingeleitete Prüflast : 0.0 kN

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 12.1 mm
Laserweg (L2) : 16.3 mm

Datum Unterschrift

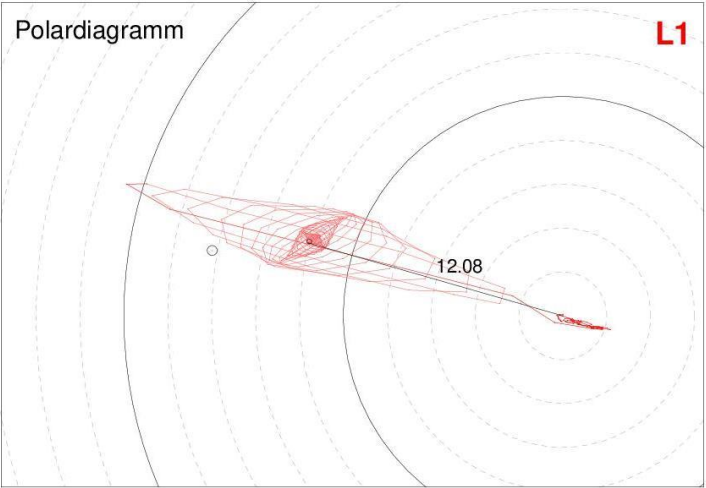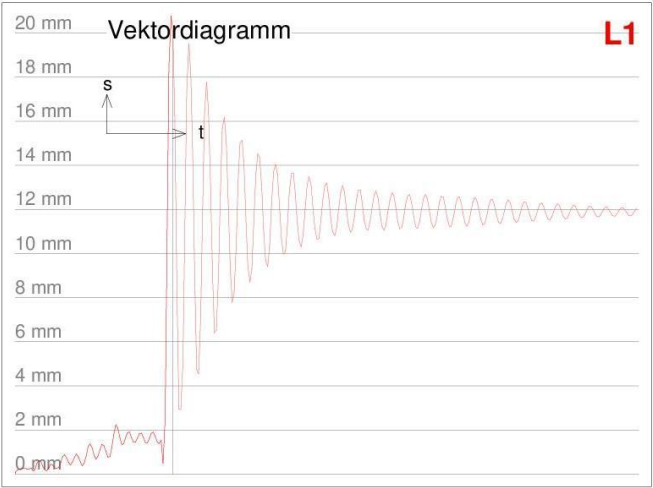

Meetrapport nr. 2020104
Plaats Vianen
Straat / Locatie Brugstraat
Mast nr. DDD001992
Opmerking A19



Meetrapport nr. 2020104
Plaats Vianen
Straat / Locatie Pr. Julianastraat
Mast nr. DDD001995
Opmerking AT_0421001A

REI-LUX Prüfbericht AT_0421001A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 21.04.2020
Messbeginn : 08:27:48
Messende : 08:27:54

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 1
Mast- / Objektname : DDD001995
Mast- / Objekttyp : gm3
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto A17

Standort

Prüfort : Vianen
Ortsteil :
Straße : Pr.Julianastraat
Hausnr :
GPS : 51.989110 5.090658

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 3.5 mm
Laserweg (L2) : 3.5 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 0.67 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 0.0 mm



Prüflast (Windersatzlast)

Statisch max : 2.0 kN
Eingeleitete Prüflast : 0.0 kN

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.9 mm
Laserweg (L2) : 1.3 mm

Datum Unterschrift

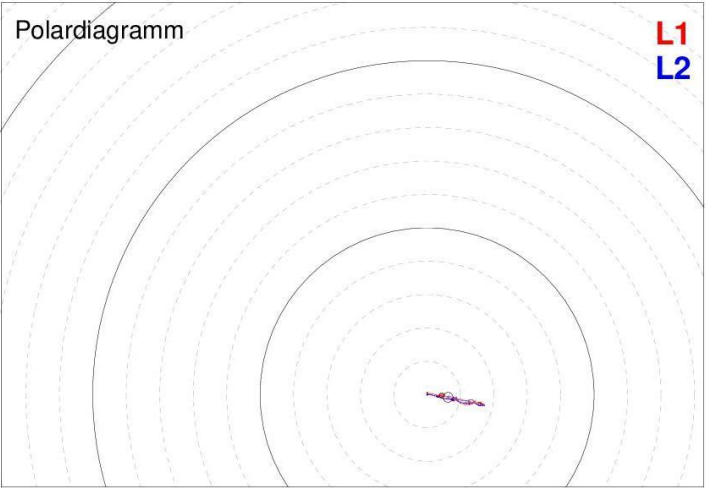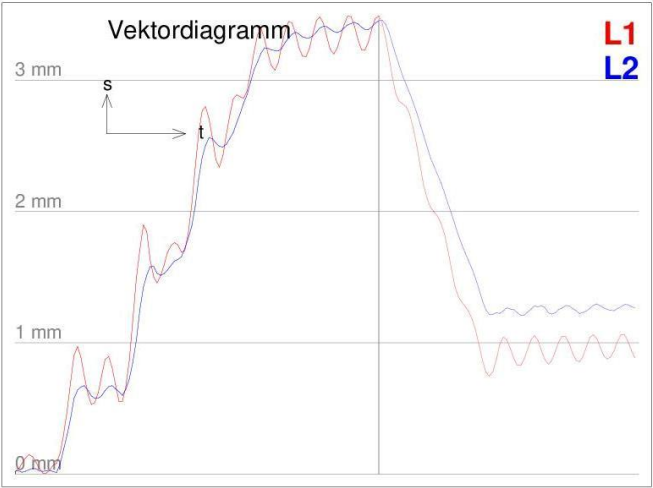

Meetrapport nr. 2020104
Plaats Vianen
Straat / Locatie Pr. Julianastraat
Mast nr. DDD001995
Opmerking AT_0421001B

REI-LUX Prüfbericht AT_0421001B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 21.04.2020
Messbeginn : 08:28:09
Messende : 08:28:17

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 1
Mast- / Objektname : DDD001995
Mast- / Objekttyp : gm3
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto A17

Standort

Prüfort : Vianen
Ortsteil :
Straße : Pr.Julianastraat
Hausnr :
GPS : 51.989110 5.090658

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 14.8 mm
Laserweg (L2) : 9.4 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 1.06 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 5.5 mm



Prüflast (Windersatzlast)

Statisch max : 2.0 kN
Eingeleitete Prüflast : 0.0 kN

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 7.8 mm
Laserweg (L2) : 8.2 mm

Datum Unterschrift

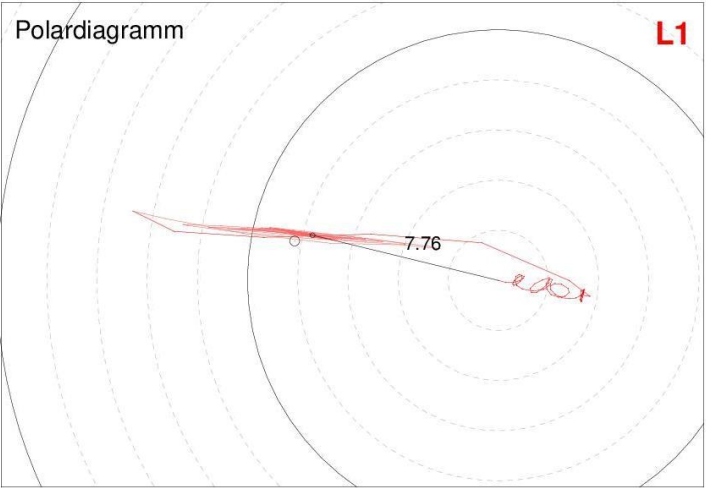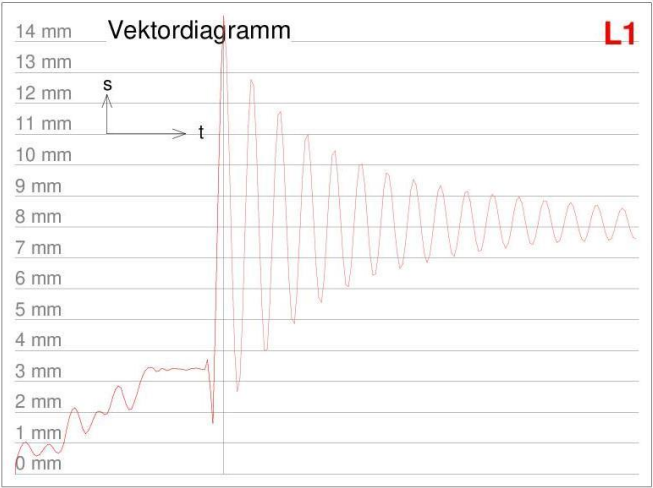

Meetrapport nr. 2020104
Plaats Vianen
Straat / Locatie Pr. Julianastraat
Mast nr. DDD001995
Opmerking A17



Meetrapport nr. 2020104
Plaats Vianen
Straat / Locatie Pr. Julianastraat
Mast nr. DDD001996
Opmerking AT_0421002A

REI-LUX Prüfbericht AT_0421002A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 21.04.2020
Messbeginn : 08:31:24
Messende : 08:31:29

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 2
Mast- / Objektname : DDD001996
Mast- / Objekttyp : gm3
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto A18

Standort

Prüfort : Vianen
Ortsteil :
Straße : Pr.Julianastraat ri. Utrecht
Hausnr :
GPS : 51.989253 5.090958

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 3.7 mm
Laserweg (L2) : 3.5 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 0.94 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 0.2 mm



Prüflast (Windersatzlast)

Statisch max : 2.0 kN
Eingeleitete Prüflast : 0.0 kN

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.3 mm
Laserweg (L2) : 0.4 mm

Datum Unterschrift

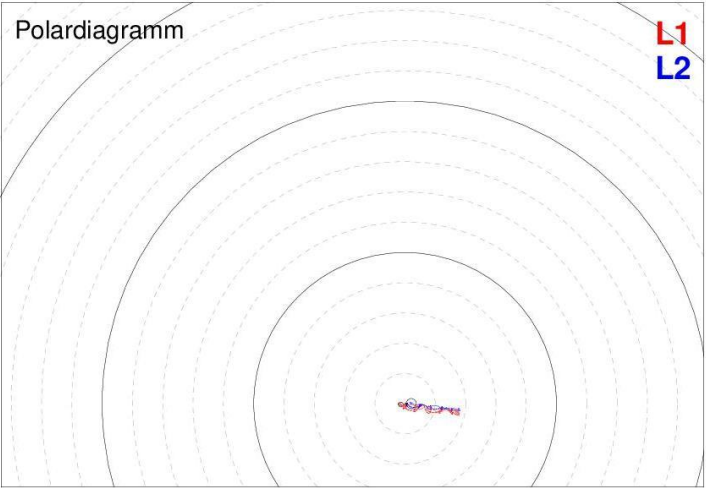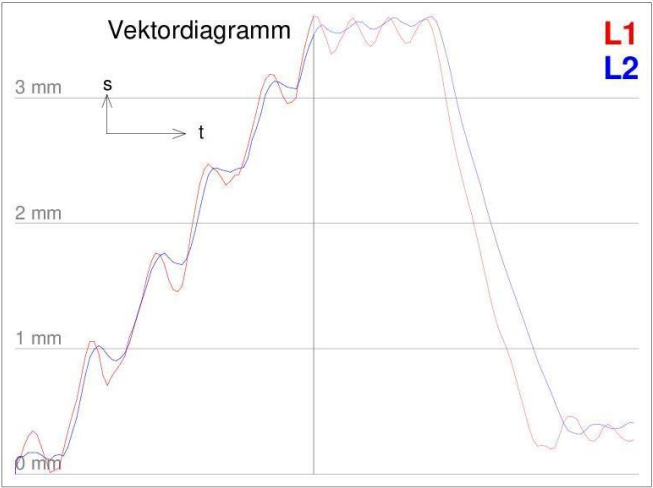

Meetrapport nr. 2020104
Plaats Vianen
Straat / Locatie Pr. Julianastraat
Mast nr. DDD001996
Opmerking AT_0421002B

REI-LUX Prüfbericht AT_0421002B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 21.04.2020
Messbeginn : 08:31:37
Messende : 08:31:48

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 2
Mast- / Objektname : DDD001996
Mast- / Objekttyp : gm3
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto A18

Standort

Prüfort : Vianen
Ortsteil :
Straße : Pr.Julianastraat ri. Utrecht
Hausnr :
GPS : 51.989253 5.090958

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 17.0 mm
Laserweg (L2) : 12.8 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 0.50 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 4.2 mm



Prüflast (Windersatzlast)

Statisch max : 2.0 kN
Eingeleitete Prüflast : 0.0 kN

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 9.5 mm
Laserweg (L2) : 9.9 mm

Datum Unterschrift

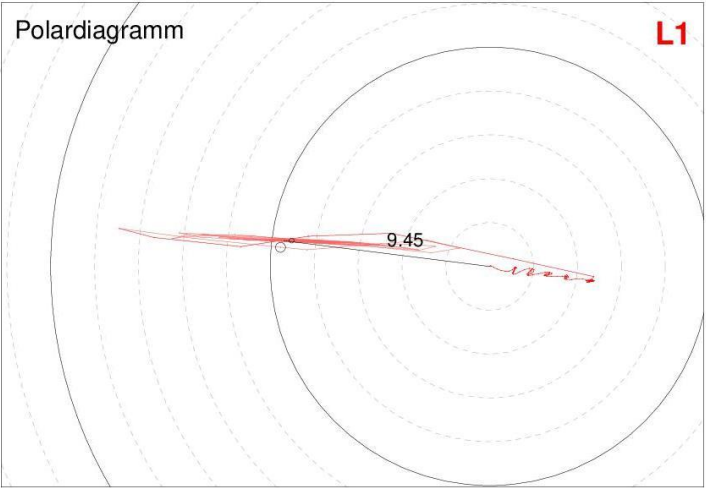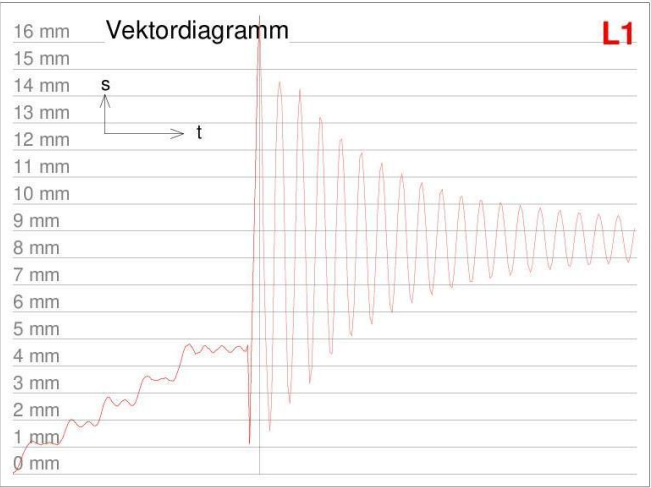

Meetrapport nr. 2020104
Plaats Vianen
Straat / Locatie Pr. Julianastraat
Mast nr. DDD001996
Opmerking A18



Meetrapport nr. 2020104
Plaats Wilnis
Straat / Locatie Burg. de Voogtlaan
Mast nr. DDD010195
Opmerking AT_0420001A

REI-LUX Prüfbericht AT_0420001A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 20.04.2020
Messbeginn : 09:05:12
Messende : 09:05:19

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 1
Mast- / Objektname : DDD010195
Mast- / Objekttyp : gm3
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto A1

Standort

Prüfort : Wilnis
Ortsteil :
Straße : Burg. de Voogtlaan
Hausnr :
GPS : 52.201123 4.900333

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 6.0 mm
Laserweg (L2) : 4.8 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 2.95 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.3 mm



Prüflast (Windersatzlast)

Statisch max : 2.0 kN
Eingeleitete Prüflast : 0.0 kN

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.1 mm
Laserweg (L2) : 0.7 mm

Datum Unterschrift

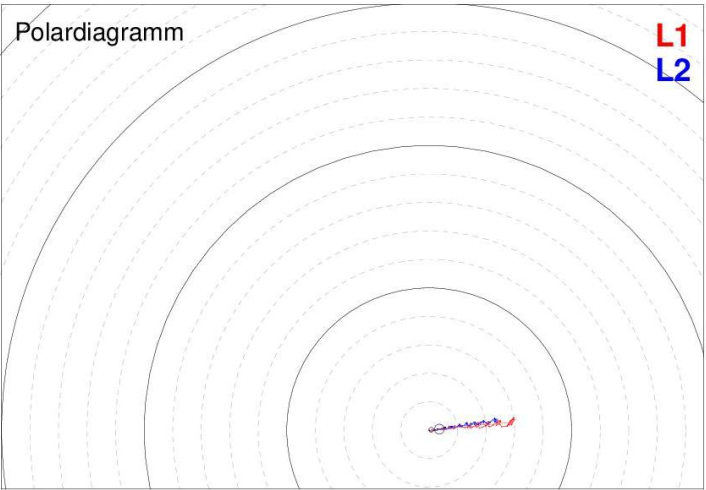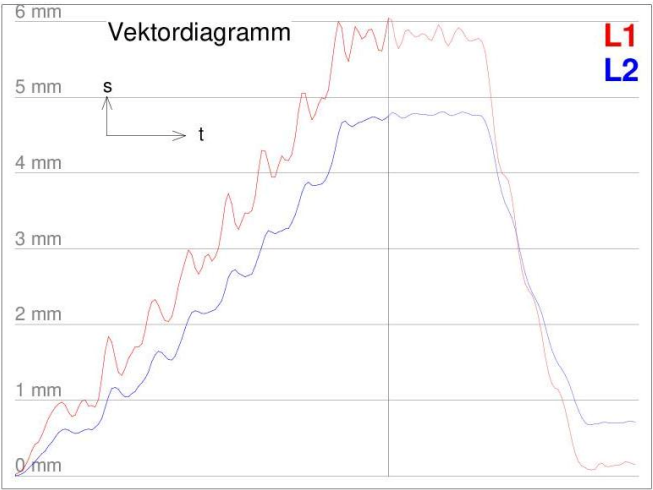

Meetrapport nr. 2020104
Plaats Wilnis
Straat / Locatie Burg. de Voogtlaan
Mast nr. DDD010195
Opmerking AT_0420001B

REI-LUX Prüfbericht AT_0420001B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll
Messtag : 20.04.2020
Messbeginn : 09:05:27
Messende : 09:05:40

Mast / Objekt
Mast- / Objektzähler : 1
Mast- / Objektname : DDD010195
Mast- / Objekttyp : gm3
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto A1

Standort
Prüfort : Wilnis
Ortsteil :
Straße : Burg. de Voogtlaan
Hausnr :
GPS : 52.201123 4.900333

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte



Auslenkung bei max Last
Laserweg (L1) : 15.3 mm
Laserweg (L2) : 10.6 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 4.52 Grad

Pulsbelastung
Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last
Laserweg zwischen L1 / L2 : 4.7 mm

Prüflast (Windersatzlast)
Statisch max : 2.0 kN
Eingeleitete Prüflast : 0.0 kN

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last
Laserweg (L1) : 8.1 mm
Laserweg (L2) : 8.5 mm

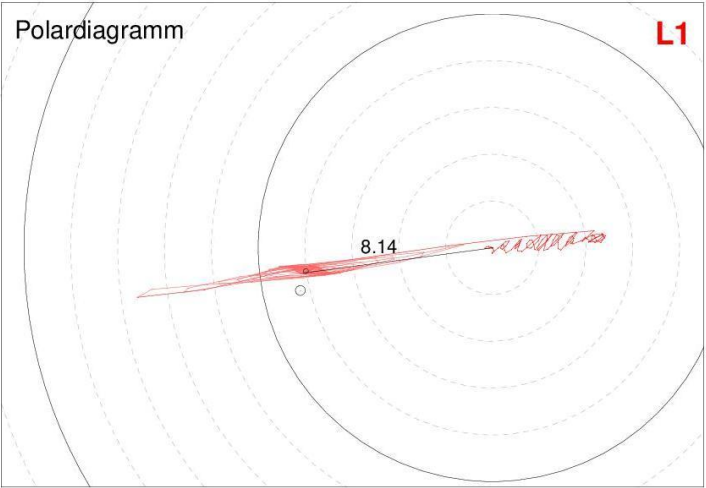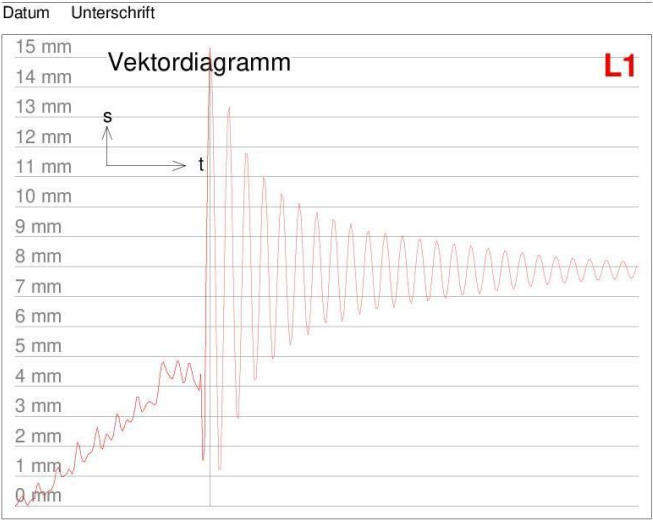

Meetrapport nr. 2020104
Plaats Wilnis
Straat / Locatie Burg. de Voogtlaan
Mast nr. DDD010195
Opmerking A1



Meetrapport nr. 2020104
Plaats Wilnis
Straat / Locatie Burg. de Voogtlaan
Mast nr. DDD010196
Opmerking AT_0420002A

REI-LUX Prüfbericht AT_0420002A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 20.04.2020
Messbeginn : 09:11:55
Messende : 09:12:07

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 2
Mast- / Objektname : DDD010196
Mast- / Objekttyp : gm3
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto A2

Standort

Prüfort : Wilnis
Ortsteil :
Straße : Burg. de Voogtlaan T
Hausnr :
GPS : 52.200982 4.901615

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 6.2 mm
Laserweg (L2) : 5.2 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 7.93 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.0 mm



Prüflast (Windersatzlast)

Statisch max : 2.0 kN
Eingeleitete Prüflast : 0.0 kN

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.4 mm
Laserweg (L2) : 0.6 mm

Datum Unterschrift

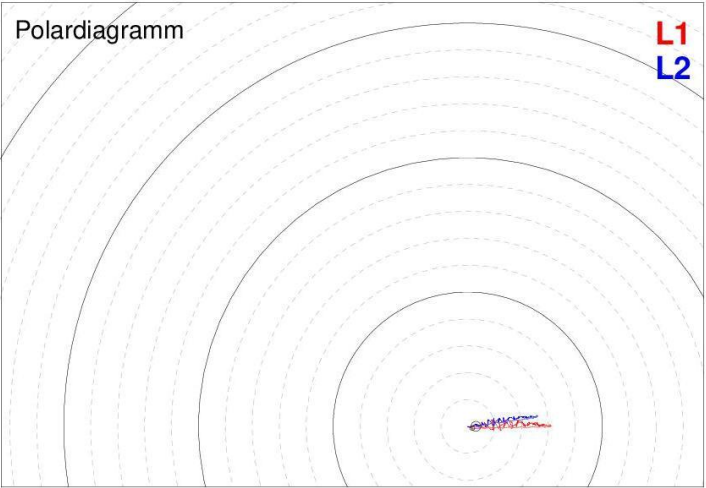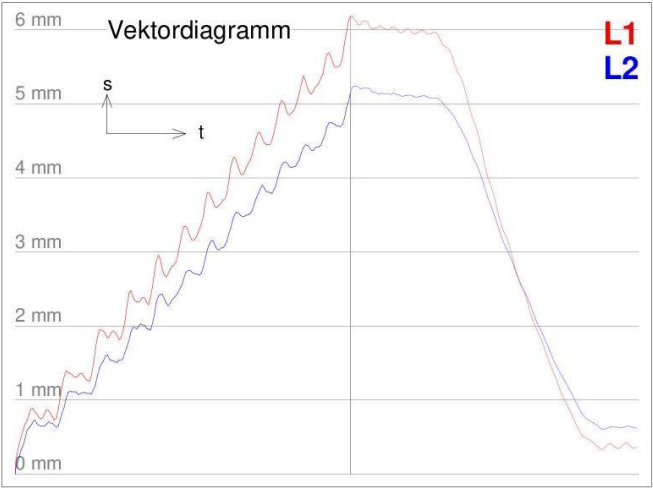

Meetrapport nr. 2020104
Plaats Wilnis
Straat / Locatie Burg. de Voogtlaan
Mast nr. DDD010196
Opmerking AT_0420002B

REI-LUX Prüfbericht AT_0420002B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 20.04.2020
Messbeginn : 09:12:15
Messende : 09:12:28

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 2
Mast- / Objektname : DDD010196
Mast- / Objekttyp : gm3
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto A2

Standort

Prüfort : Wilnis
Ortsteil :
Straße : Burg. de Voogtlaan T
Hausnr :
GPS : 52.200982 4.901615

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 13.5 mm
Laserweg (L2) : 7.8 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 9.25 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 5.7 mm



Prüflast (Windersatzlast)

Statisch max : 2.0 kN
Eingeleitete Prüflast : 0.0 kN

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 7.2 mm
Laserweg (L2) : 6.1 mm

Datum Unterschrift

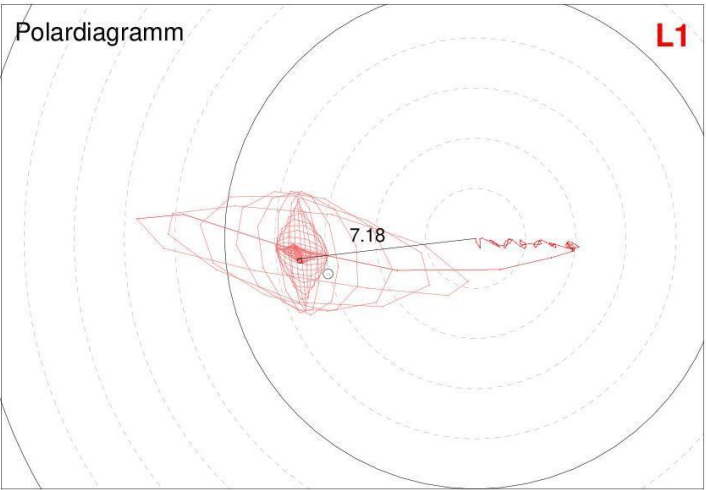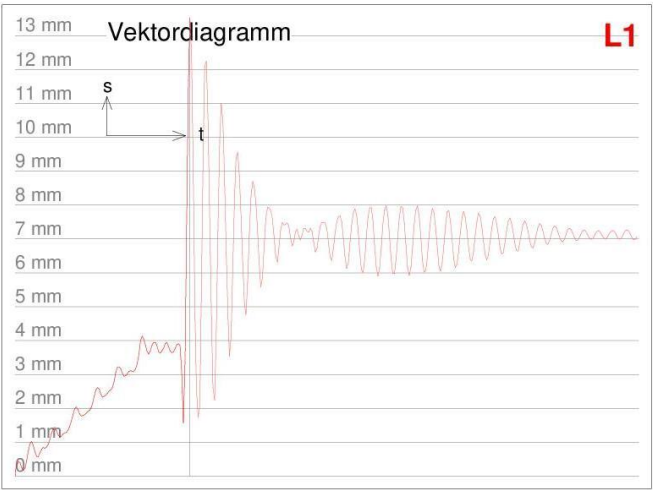

Meetrapport nr. 2020104
Plaats Wilnis
Straat / Locatie Burg. de Voogtlaan
Mast nr. DDD010196
Opmerking A2



Meetrapport nr. 2020104
Plaats Woudenberg
Straat / Locatie De Poort
Mast nr. DDD010199
Opmerking RR_0420006A

REI-LUX Prüfbericht RR_0420006A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 20.04.2020
Messbeginn : 10:50:27
Messende : 10:50:43

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 6
Mast- / Objektname : DDD010199
Mast- / Objekttyp : am3,5
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto R6 cil. RVS

Standort

Prüfort : Woudenberg
Ortsteil :
Straße : De Poort
Hausnr :
GPS : 52.083312 5.414885

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 9.1 mm
Laserweg (L2) : 9.2 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 0.24 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 0.1 mm



Prüflast (Windersatzlast)

Statisch max : 3.0 kN
Eingeleitete Prüflast : 0.0 kN

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 1.1 mm
Laserweg (L2) : 1.3 mm

Datum Unterschrift

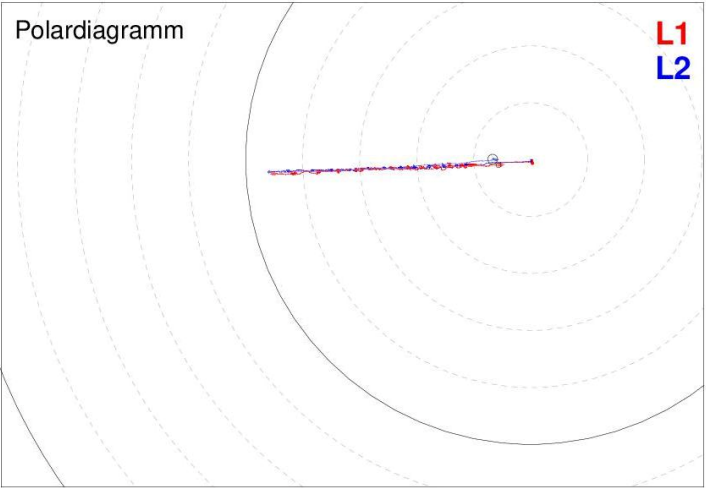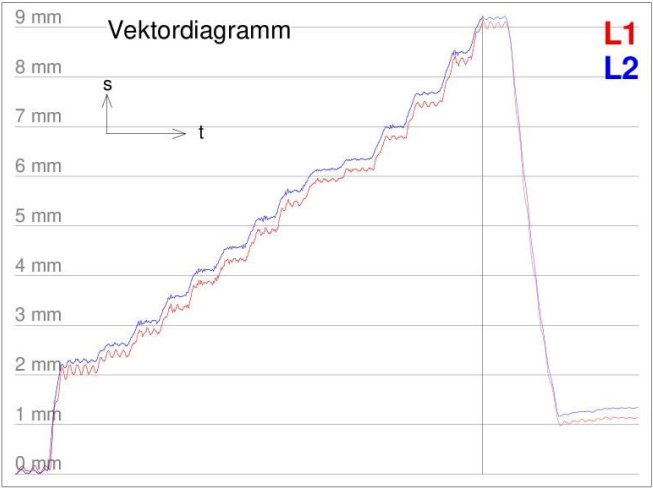

Meetrapport nr. 2020104
Plaats Woudenberg
Straat / Locatie De Poort
Mast nr. DDD010199
Opmerking RR_0420006B

REI-LUX Prüfbericht RR_0420006B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll
Messtag : 20.04.2020
Messbeginn : 10:50:50
Messende : 10:51:02

Mast / Objekt
Mast- / Objektzähler : 6
Mast- / Objektname : DDD010199
Mast- / Objekttyp : am3,5
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto R6 cil. RVS

Standort
Prüfort : Woudenberg
Ortsteil :
Straße : De Poort
Hausnr :
GPS : 52.083312 5.414885

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last
Laserweg (L1) : 13.6 mm
Laserweg (L2) : 15.2 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 2.60 Grad



Pulsbelastung
Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last
Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.6 mm

Prüflast (Windersatzlast)
Statisch max : 3.0 kN
Eingeleitete Prüflast : 0.0 kN

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last
Laserweg (L1) : 11.0 mm
Laserweg (L2) : 13.1 mm

Datum Unterschrift

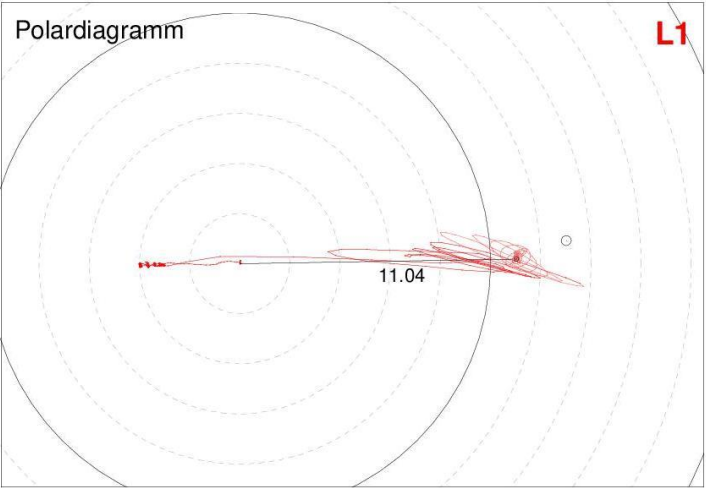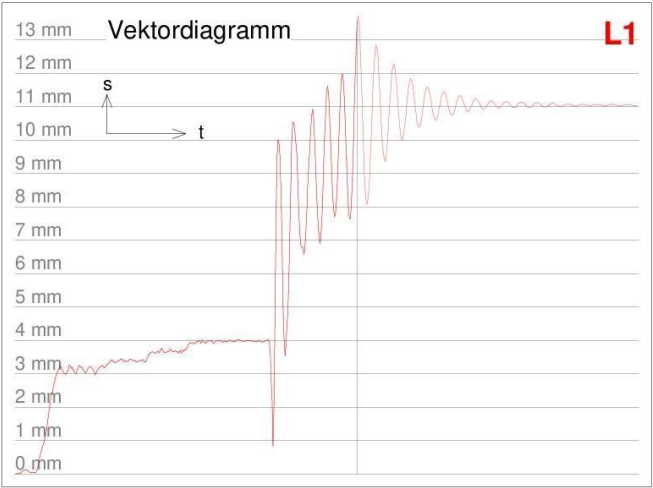

Meetrapport nr. 2020104
Plaats Woudenberg
Straat / Locatie De Poort
Mast nr. DDD010199
Opmerking R6



Meetrapport nr. 2020104
Plaats Woudenberg
Straat / Locatie De Poort
Mast nr. DDD010200
Opmerking RR_0420007A

REI-LUX Prüfbericht RR_0420007A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll
Messtag : 20.04.2020
Messbeginn : 10:59:10
Messende : 10:59:23

Mast / Objekt
Mast- / Objektzähler : 7
Mast- / Objektname : DDD010200
Mast- / Objekttyp : am3,5
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto R7 cil. RVS

Standort
Prüfort : Woudenberg
Ortsteil :
Straße : De Poort
Hausnr :
GPS : 52.083117 5.414577

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last
Laserweg (L1) : 10.7 mm
Laserweg (L2) : 10.1 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 1.85 Grad



Pulsbelastung
Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last
Laserweg zwischen L1 / L2 : 0.6 mm

Prüflast (Windersatzlast)
Statisch max : 3.0 kN
Eingeleitete Prüflast : 0.0 kN

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last
Laserweg (L1) : 1.7 mm
Laserweg (L2) : 2.2 mm

Datum Unterschrift

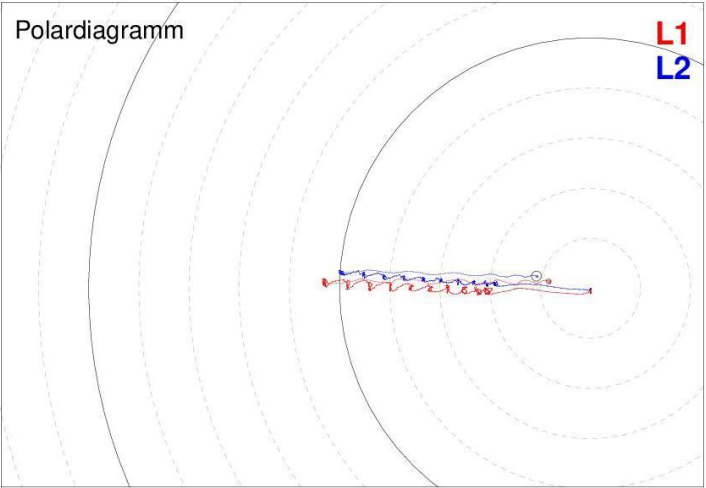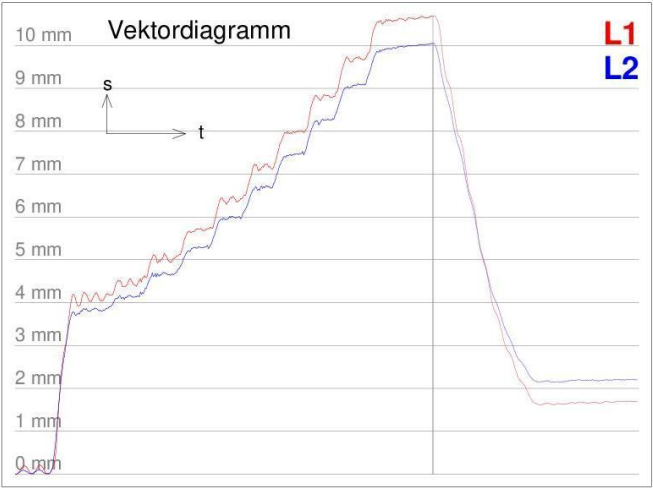

Meetrapport nr. 2020104
Plaats Woudenberg
Straat / Locatie De Poort
Mast nr. DDD010200
Opmerking RR_0420007B

REI-LUX Prüfbericht RR_0420007B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll
Messtag : 20.04.2020
Messbeginn : 10:59:30
Messende : 10:59:46

Mast / Objekt
Mast- / Objektzähler : 7
Mast- / Objektname : DDD010200
Mast- / Objekttyp : am3,5
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto R7 cil. RVS

Standort
Prüfort : Woudenberg
Ortsteil :
Straße : De Poort
Hausnr :
GPS : 52.083117 5.414577

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last
Laserweg (L1) : 10.4 mm
Laserweg (L2) : 11.3 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 5.09 Grad



Pulsbelastung
Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last
Laserweg zwischen L1 / L2 : 0.9 mm

Prüflast (Windersatzlast)
Statisch max : 3.0 kN
Eingeleitete Prüflast : 0.0 kN

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last
Laserweg (L1) : 5.6 mm
Laserweg (L2) : 8.1 mm

Datum Unterschrift

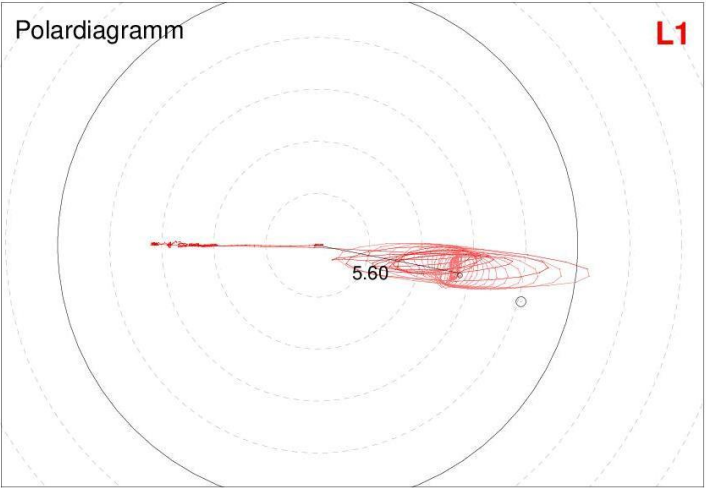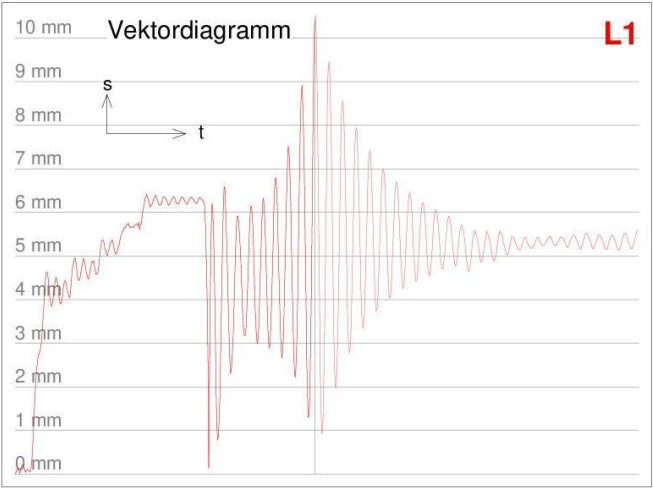

Meetrapport nr. 2020104
Plaats Woudenberg
Straat / Locatie De Poort
Mast nr. DDD010200
Opmerking R7



Meetrapport nr. 2020104
Plaats Zeist
Straat / Locatie Handelscentrum
Mast nr. DDD010201
Opmerking RR_0420014A

REI-LUX Prüfbericht RR_0420014A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll
Messtag : 20.04.2020
Messbeginn : 14:41:28
Messende : 14:42:04

Mast / Objekt
Mast- / Objektzähler : 14
Mast- / Objektname : DDD010201
Mast- / Objekttyp : am3,5
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto R14 cil.

Standort
Prüfort : Zeist
Ortsteil :
Straße : Handelscentrum
Hausnr :
GPS : 52.103475 5.255122

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte



Auslenkung bei max Last
Laserweg (L1) : 33.4 mm
Laserweg (L2) : 31.8 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 0.47 Grad

Pulsbelastung
Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last
Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.6 mm

Prüflast (Windersatzlast)
Statisch max : 3.0 kN
Eingeleitete Prüflast : 0.0 kN

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last
Laserweg (L1) : 4.0 mm
Laserweg (L2) : 4.9 mm

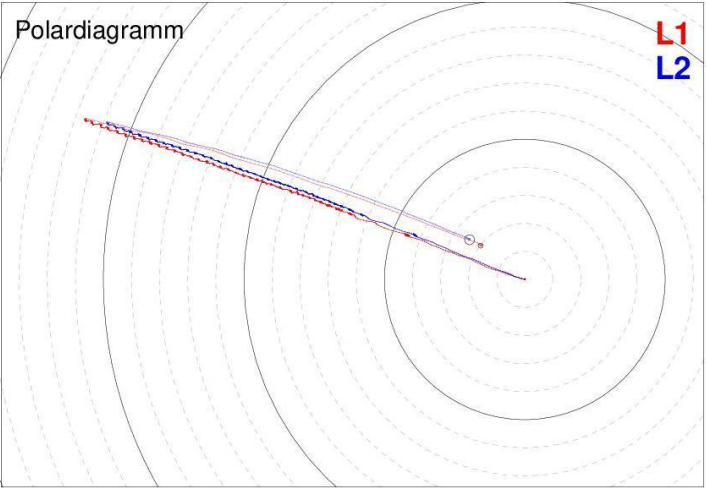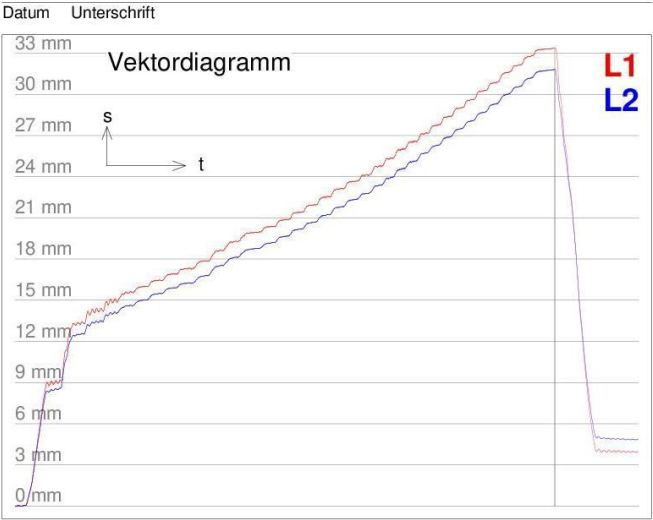

Meetrapport nr. 2020104
Plaats Zeist
Straat / Locatie Handelscentrum
Mast nr. DDD010201
Opmerking RR_0420014B

REI-LUX Prüfbericht RR_0420014B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll
Messtag : 20.04.2020
Messbeginn : 14:42:11
Messende : 14:42:30

Mast / Objekt
Mast- / Objektzähler : 14
Mast- / Objektname : DDD010201
Mast- / Objekttyp : am3,5
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto R14 cil.

Standort
Prüfort : Zeist
Ortsteil :
Straße : Handelscentrum
Hausnr :
GPS : 52.103475 5.255122

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last
Laserweg (L1) : 17.9 mm
Laserweg (L2) : 16.5 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 0.31 Grad



Pulsbelastung
Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last
Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.4 mm

Prüflast (Windersatzlast)
Statisch max : 3.0 kN
Eingeleitete Prüflast : 0.0 kN

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last
Laserweg (L1) : 11.0 mm
Laserweg (L2) : 10.4 mm

Datum Unterschrift

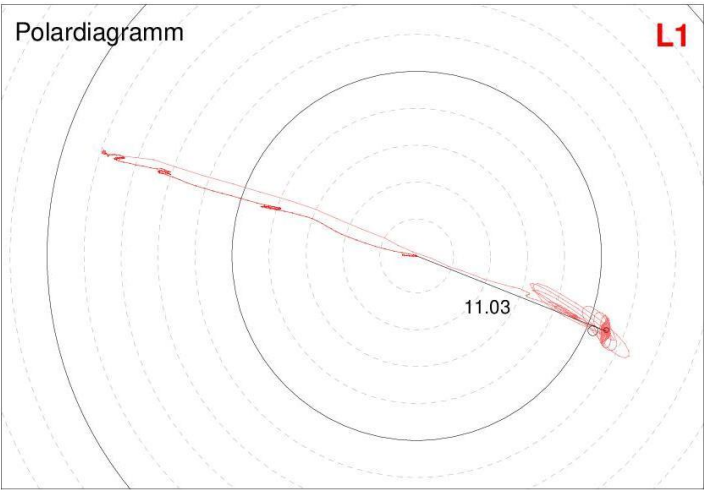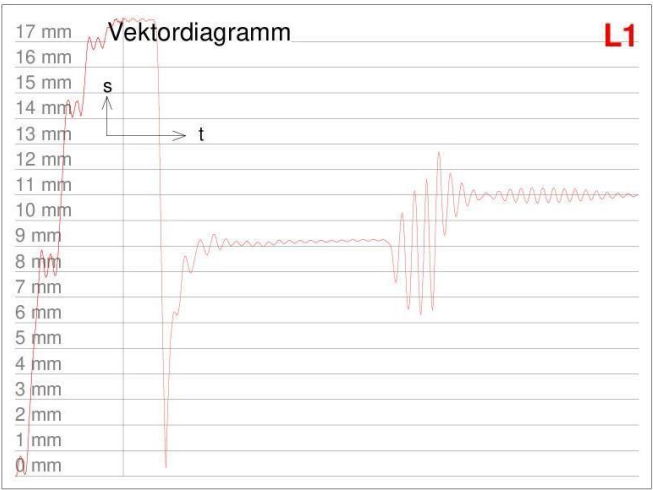

Meetrapport nr. 2020104
Plaats Zeist
Straat / Locatie Handelscentrum
Mast nr. DDD010201
Opmerking R14



Meetrapport nr. 2020104
Plaats Zeist
Straat / Locatie Het Rond
Mast nr. DDD002060
Opmerking AT_0422010A

REI-LUX Prüfbericht AT_0422010A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 22.04.2020
Messbeginn : 11:56:24
Messende : 11:56:32

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 10
Mast- / Objektname : DDD002060
Mast- / Objekttyp : gm3
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto A42

Standort

Prüfort : Zeist
Ortsteil :
Straße : Het Rond Dorpsstraat
Hausnr :
GPS : 52.082192 5.238473

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 5.5 mm
Laserweg (L2) : 5.9 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 1.23 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 0.4 mm



Prüflast (Windersatzlast)

Statisch max : 2.0 kN
Eingeleitete Prüflast : 0.0 kN

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 1.0 mm
Laserweg (L2) : 1.2 mm

Datum Unterschrift

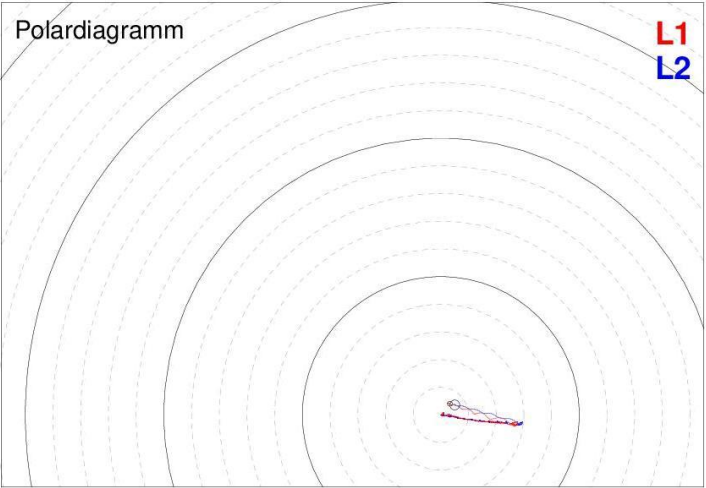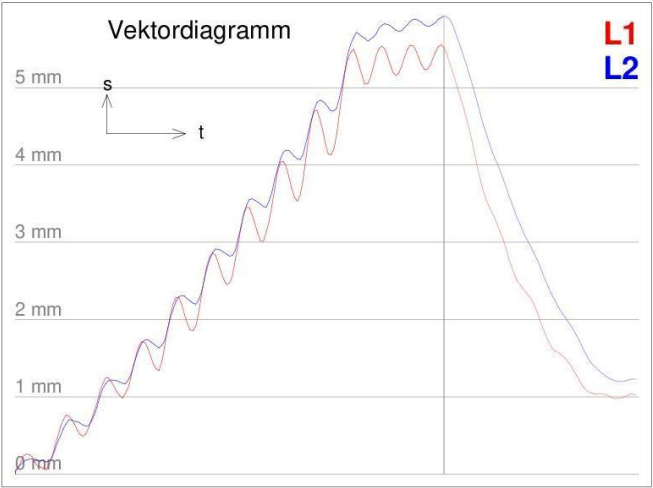

Meetrapport nr. 2020104
Plaats Zeist
Straat / Locatie Het Rond
Mast nr. DDD002060
Opmerking AT_0422010B

REI-LUX Prüfbericht AT_0422010B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 22.04.2020
Messbeginn : 11:56:37
Messende : 11:56:50

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 10
Mast- / Objektname : DDD002060
Mast- / Objekttyp : gm3
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto A42

Standort

Prüfort : Zeist
Ortsteil :
Straße : Het Rond Dorpsstraat
Hausnr :
GPS : 52.082192 5.238473

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 10.8 mm
Laserweg (L2) : 7.8 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 3.32 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 3.0 mm



Prüflast (Windersatzlast)

Statisch max : 2.0 kN
Eingeleitete Prüflast : 0.0 kN

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 5.9 mm
Laserweg (L2) : 5.9 mm

Datum Unterschrift

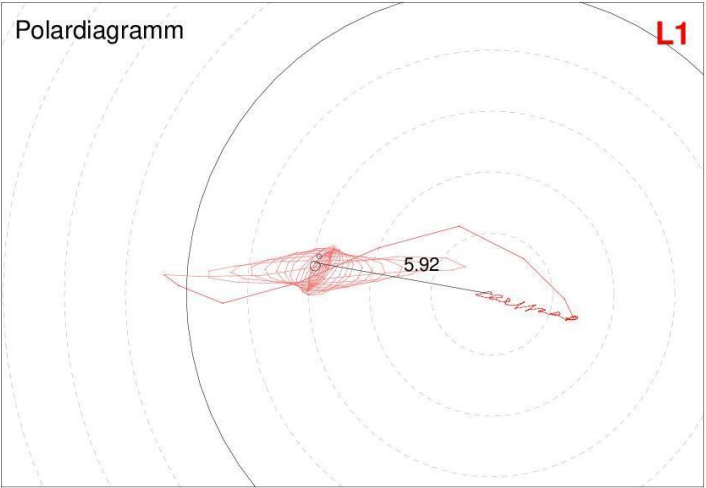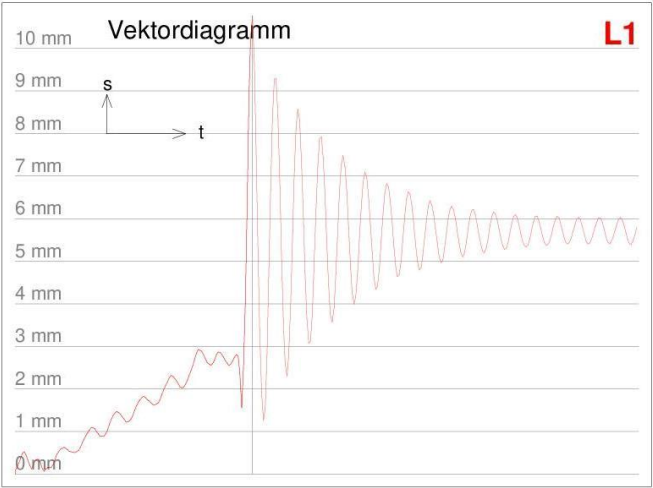

Meetrapport nr. 2020104
Plaats Zeist
Straat / Locatie Het Rond
Mast nr. DDD002060
Opmerking A42



Meetrapport nr. 2020104
Plaats Zeist
Straat / Locatie Het Rond
Mast nr. DDD002061
Opmerking AT_0422009A

REI-LUX Prüfbericht AT_0422009A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 22.04.2020
Messbeginn : 11:51:22
Messende : 11:51:34

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 9
Mast- / Objektname : DDD002061
Mast- / Objekttyp : gm3
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto A41

Standort

Prüfort : Zeist
Ortsteil :
Straße : Het Rond Lageweg
Hausnr :
GPS : 52.081053 5.238122

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 6.8 mm
Laserweg (L2) : 4.8 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 2.57 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 2.0 mm



Prüflast (Windersatzlast)

Statisch max : 2.0 kN
Eingeleitete Prüflast : 0.0 kN

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.0 mm
Laserweg (L2) : 0.1 mm

Datum Unterschrift

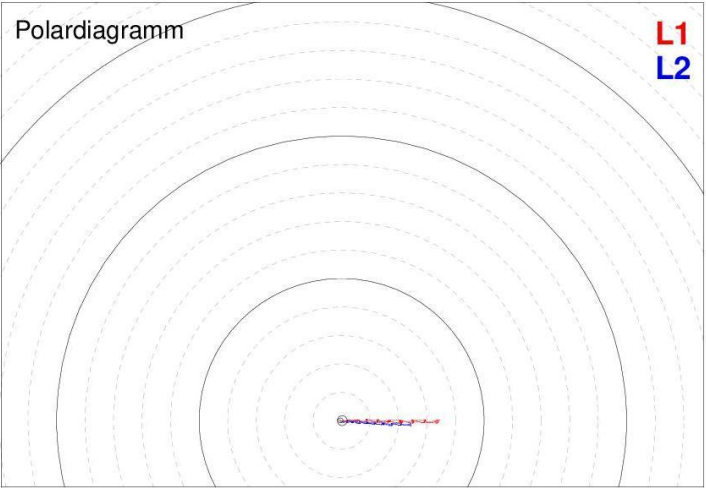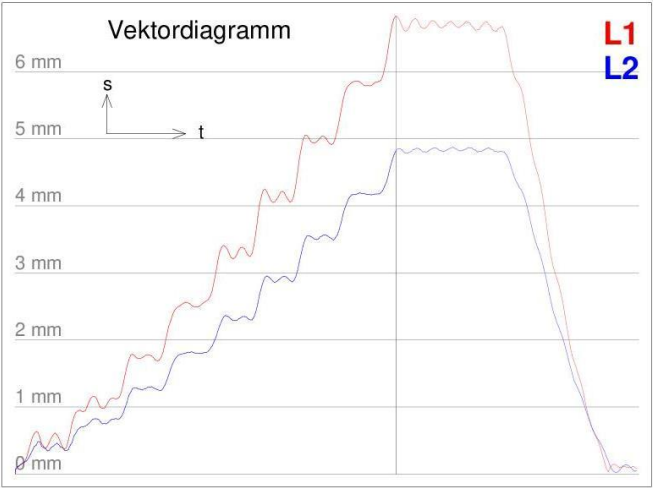

Meetrapport nr. 2020104
Plaats Zeist
Straat / Locatie Het Rond
Mast nr. DDD002061
Opmerking AT_0422009B

REI-LUX Prüfbericht AT_0422009B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 22.04.2020
Messbeginn : 11:51:42
Messende : 11:51:57

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 9
Mast- / Objektname : DDD002061
Mast- / Objekttyp : gm3
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto A41

Standort

Prüfort : Zeist
Ortsteil :
Straße : Het Rond Lageweg
Hausnr :
GPS : 52.081053 5.238122

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 8.6 mm
Laserweg (L2) : 6.2 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 0.44 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 2.5 mm



Prüflast (Windersatzlast)

Statisch max : 2.0 kN
Eingeleitete Prüflast : 0.0 kN

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 4.0 mm
Laserweg (L2) : 4.1 mm

Datum Unterschrift

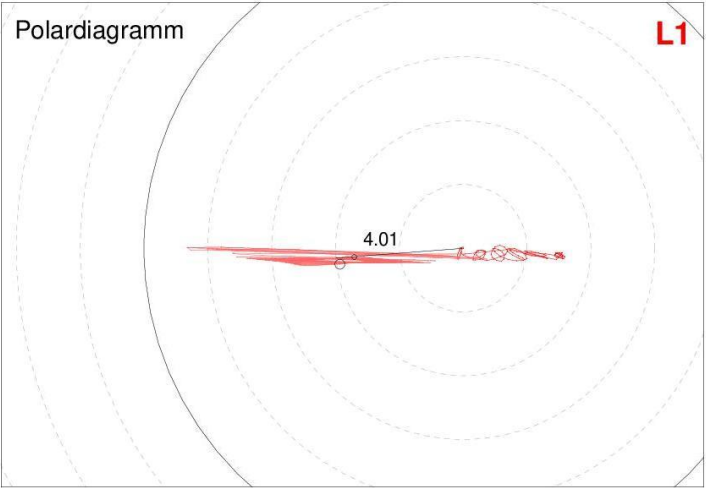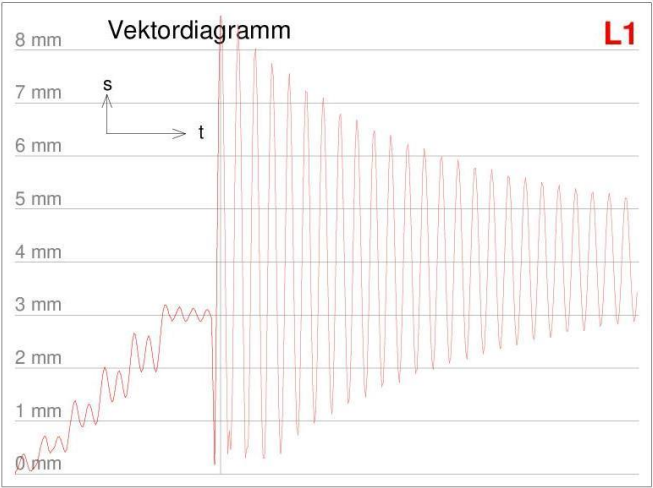

Meetrapport nr. 2020104
Plaats Zeist
Straat / Locatie Het Rond
Mast nr. DDD002061
Opmerking A41



Meetrapport nr. 2020104
Plaats Zeist
Straat / Locatie Molenweg
Mast nr. DDD002070
Opmerking AT_0422012A

REI-LUX Prüfbericht AT_0422012A.rxm Version 6.21 beta



Prüf- und Messprotokoll	Mast / Objekt
Messtag : 22.04.2020	Mast- / Objektzähler : 12
Messbeginn : 13:10:37	Mast- / Objektname : DDD002070
Messende : 13:10:47	Mast- / Objekttyp : gm3
	konisch : x
Standort	verzinkt : x
Prüfort : Zeist	Lack :
Ortsteil :	Manschette : 0
Straße : Molenweg ri Driebergen	Bemerkung : Informatiebord kapot, zie foto A45-46
Hausnr :	
GPS : 52.077237 5.243055	

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last	Pulsbelastung
Laserweg (L1) : 7.7 mm	Amplitude : +/- 0.0 mm
Laserweg (L2) : 5.3 mm	Ausschwingzeit : 0.0 sek
Torsion zwischen L1 / L2 : 0.71 Grad	Schwelle : 0.5 mm
Nettobiegung bei max Last	Prüflast (Windersatzlast)
Laserweg zwischen L1 / L2 : 2.4 mm	Statisch max : 2.0 kN
Mast / Objekt am Prüfende ohne Last	Eingeleitete Prüflast : 0.0 kN
Laserweg (L1) : 0.4 mm	
Laserweg (L2) : 0.2 mm	

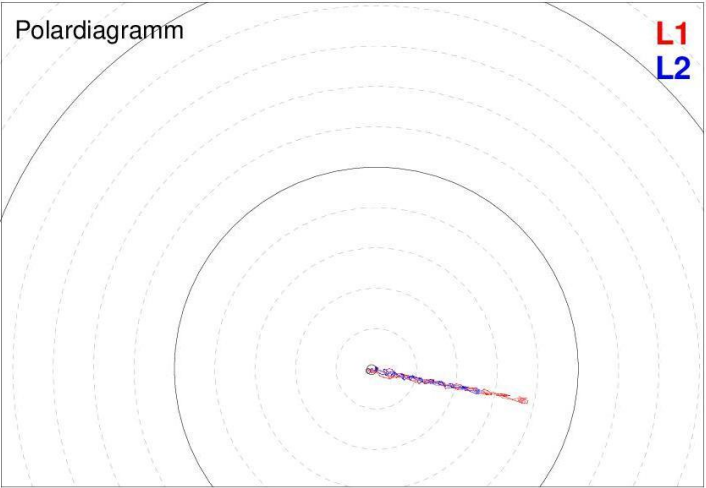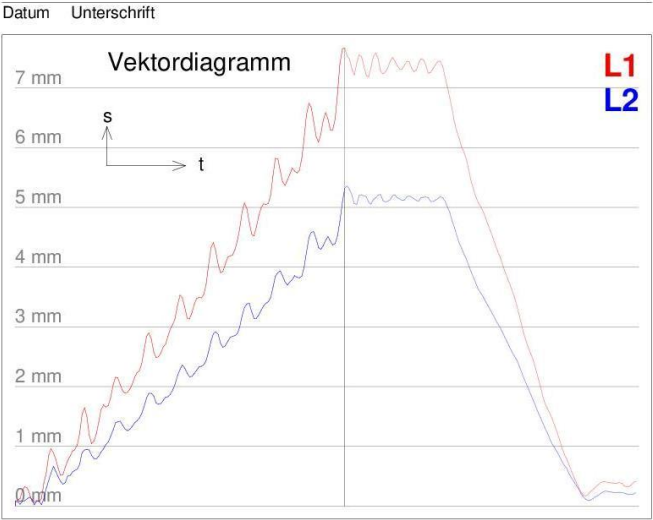

Meetrapport nr. 2020104
Plaats Zeist
Straat / Locatie Molenweg
Mast nr. DDD002070
Opmerking AT_0422012B

REI-LUX Prüfbericht AT_0422012B.rxm Version 6.21 beta



Prüf- und Messprotokoll	Mast / Objekt
Messtag : 22.04.2020	Mast- / Objektzähler : 12
Messbeginn : 13:10:53	Mast- / Objektname : DDD002070
Messende : 13:11:03	Mast- / Objekttyp : gm3
	konisch : x
Standort	verzinkt : x
Prüf-ort : Zeist	Lack :
Ortsteil :	Manschette : 0
Straße : Molenweg ri Driebergen	Bemerkung : Informatiebord kapot, zie foto A45-46
Hausnr :	
GPS : 52.077237 5.243055	

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last	Pulsbelastung
Laserweg (L1) : 8.0 mm	Amplitude : +/- 0.0 mm
Laserweg (L2) : 5.2 mm	Ausschwingzeit : 0.0 sek
Torsion zwischen L1 / L2 : 1.51 Grad	Schwelle : 0.5 mm
Nettobiegung bei max Last	Prüflast (Windersatzlast)
Laserweg zwischen L1 / L2 : 2.9 mm	Statisch max : 2.0 kN
Mast / Objekt am Prüfende ohne Last	Eingeleitete Prüflast : 0.0 kN
Laserweg (L1) : 3.8 mm	
Laserweg (L2) : 3.5 mm	

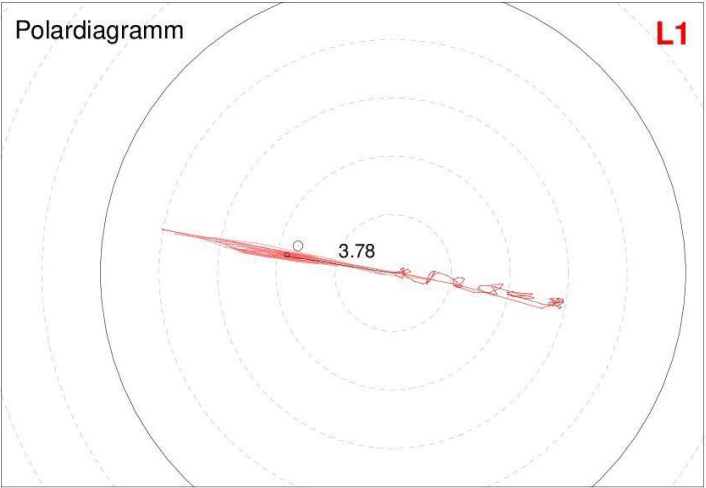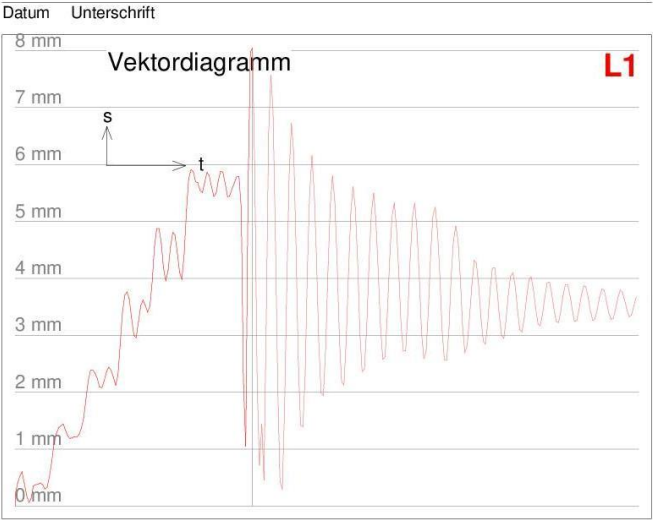

Meetrapport nr. 2020104
Plaats Zeist
Straat / Locatie Molenweg
Mast nr. DDD002070
Opmerking A45



Meetrapport nr. 2020104
Plaats Zeist
Straat / Locatie Molenweg
Mast nr. DDD002070
Opmerking A46



Meetrapport nr. 2020104
Plaats Zeist
Straat / Locatie Winkelc. Vollenhove
Mast nr. DDD002080
Opmerking AT_0422008A

REI-LUX Prüfbericht AT_0422008A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 22.04.2020
Messbeginn : 11:18:10
Messende : 11:18:18

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 8
Mast- / Objektname : DDD002080
Mast- / Objekttyp : gm3
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto A40

Standort

Prüfort : Zeist
Ortsteil :
Straße : Winkelc. Vollenhove
Hausnr :
GPS : 52.099647 5.221790

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 9.1 mm
Laserweg (L2) : 6.8 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 1.48 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 2.3 mm



Prüflast (Windersatzlast)

Statisch max : 2.0 kN
Eingeleitete Prüflast : 0.0 kN

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.3 mm
Laserweg (L2) : 0.8 mm

Datum Unterschrift

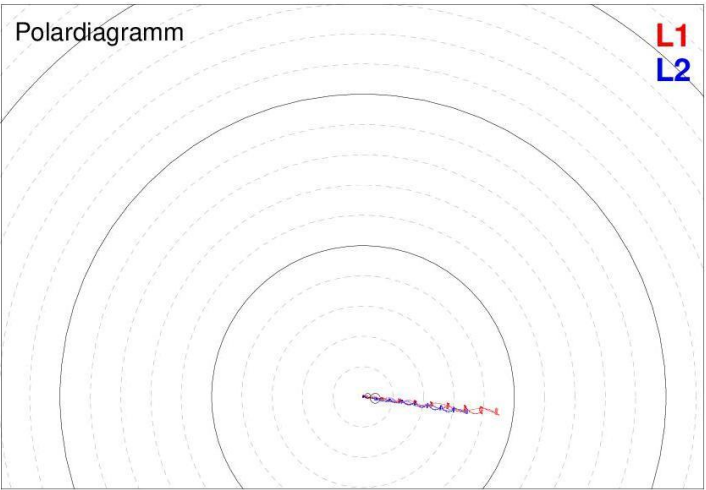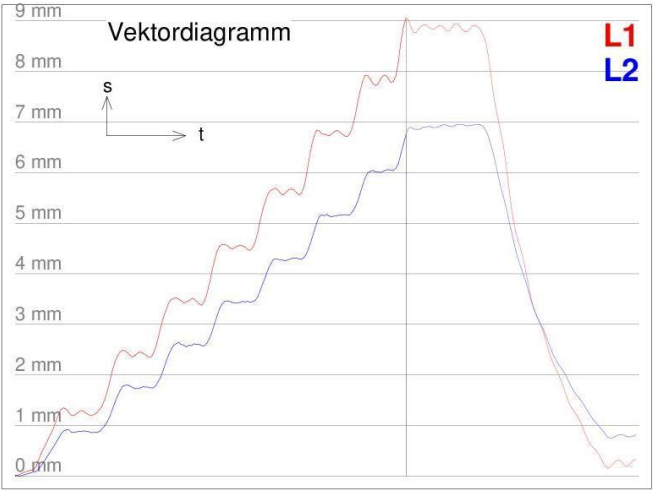

Meetrapport nr. 2020104
Plaats Zeist
Straat / Locatie Winkelc. Vollenhove
Mast nr. DDD002080
Opmerking AT_0422008B

REI-LUX Prüfbericht AT_0422008B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 22.04.2020
Messbeginn : 11:18:24
Messende : 11:18:37

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 8
Mast- / Objektname : DDD002080
Mast- / Objekttyp : gm3
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto A40

Standort

Prüfort : Zeist
Ortsteil :
Straße : Winkelc. Vollenhove
Hausnr :
GPS : 52.099647 5.221790

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 12.4 mm
Laserweg (L2) : 10.8 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 0.54 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.6 mm



Prüflast (Windersatzlast)

Statisch max : 2.0 kN
Eingeleitete Prüflast : 0.0 kN

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 7.0 mm
Laserweg (L2) : 8.3 mm

Datum Unterschrift

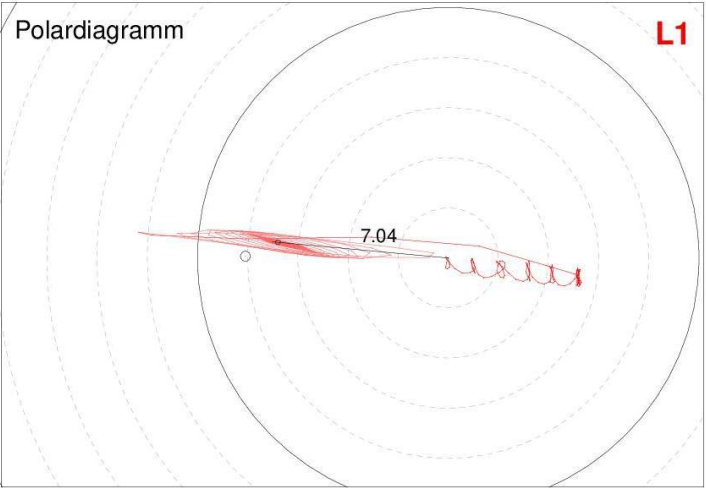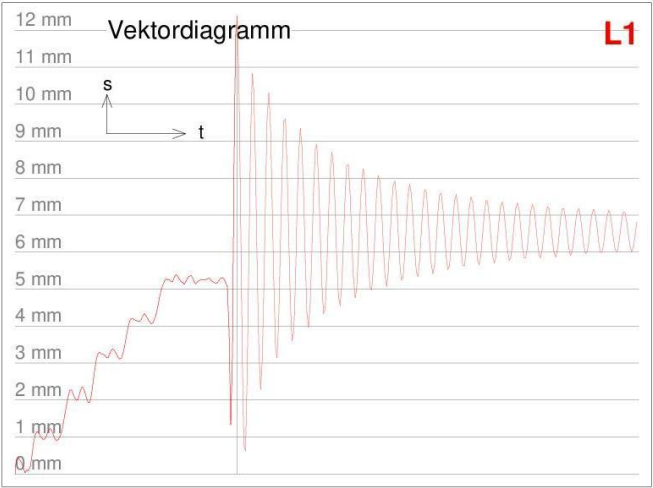

Meetrapport nr. 2020104
Plaats Zeist
Straat / Locatie Winkelc. Vollenhove
Mast nr. DDD002080
Opmerking A40



Meetrapport nr.

Plaats

Straat / Locatie

Mast nr.

Opmerking

2020104

Zeist

Winkelc. Vollenhove

DDD002081

AT_0422007A

REI-LUX Prüfbericht

AT_0422007A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 22.04.2020

Messbeginn : 11:11:43

Messende : 11:11:53

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 7

Mast- / Objektname : DDD002081

Mast- / Objekttyp : gm3

konisch : x

verzinkt : x

Lack :

Manschette : 0

Bemerkung : Zie foto A39

Standort

Prüfort : Zeist

Ortsteil :

Straße : Winkelc.Vollenhove T

Hausnr :

GPS : 52.098787 5.219873

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A

Gründung/Verankerung Code : 0

Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 5.5 mm

Laserweg (L2) : 4.1 mm

Torsion zwischen L1 / L2 : 6.32 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm

Ausschwingzeit : 0.0 sek

Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.4 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last



Laserweg (L1) : 0.1 mm

Laserweg (L2) : 0.2 mm

Prüflast (Windersatzlast)

Statisch max : 2.0 kN

Eingeleitete Prüflast : 0.0 kN

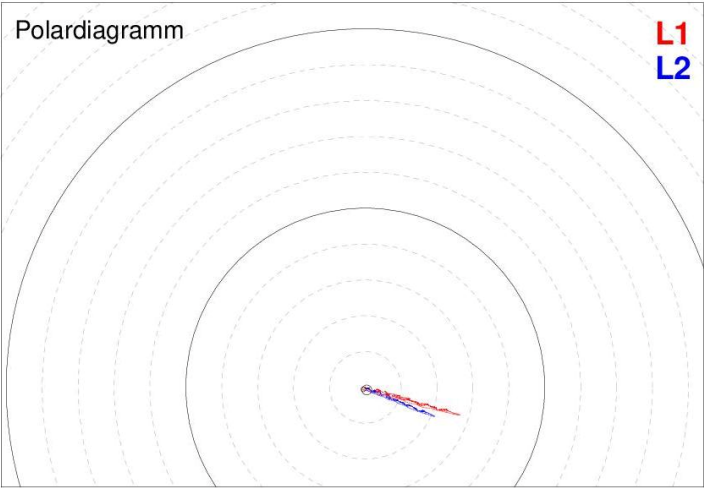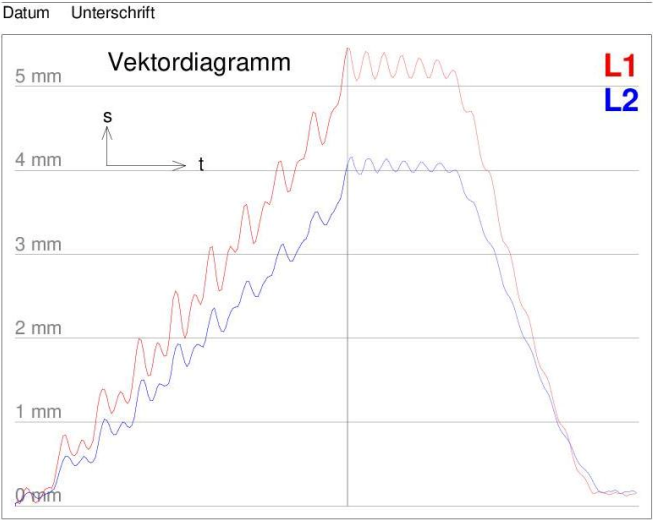

Meetrapport nr. 2020104
Plaats Zeist
Straat / Locatie Winkelc. Vollenhove
Mast nr. DDD002081
Opmerking AT_0422007B

REI-LUX Prüfbericht AT_0422007B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 22.04.2020
Messbeginn : 11:11:58
Messende : 11:12:15

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 7
Mast- / Objektname : DDD002081
Mast- / Objekttyp : gm3
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto A39

Standort

Prüfort : Zeist
Ortsteil :
Straße : Winkelc. Vollenhove T
Hausnr :
GPS : 52.098787 5.219873

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 10.7 mm
Laserweg (L2) : 7.1 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 5.08 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 3.6 mm



Prüflast (Windersatzlast)

Statisch max : 2.0 kN
Eingeleitete Prüflast : 0.0 kN

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 4.8 mm
Laserweg (L2) : 5.2 mm

Datum Unterschrift

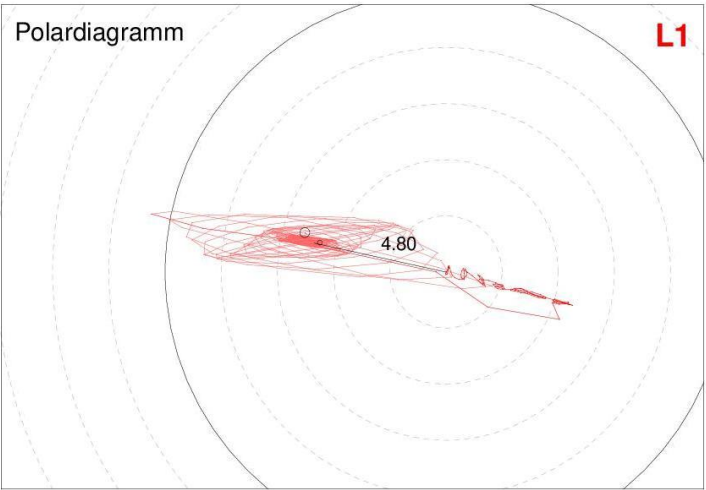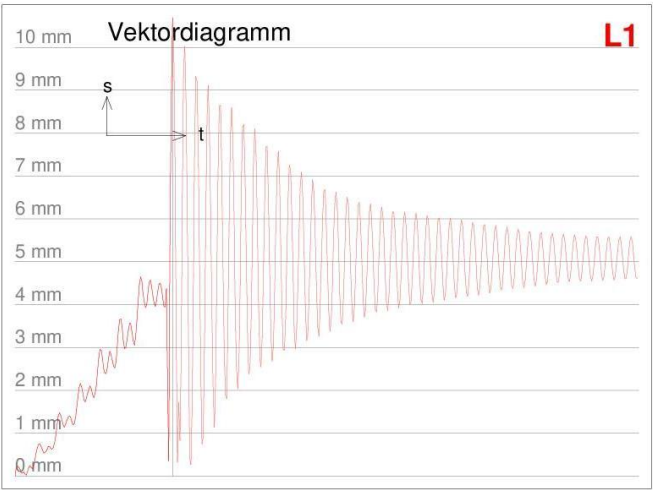

Meetrapport nr. 2020104
Plaats Zeist
Straat / Locatie Winkelc. Vollenhove
Mast nr. DDD002081
Opmerking A39

