

Asbestinventarisatierapport



Projectidentificatiecode:	2018328 versie 1
Omschrijving:	Hoofdgebouw
Reikwijdte van de inventarisatie:	Bouwwerk of object en het gebied rondom het bouwwerk of object
Adres:	Helmondsingel 143
Postcode:	5709 AG
Plaats:	Helmond

1 Titelblad

Opdrachtgever: Provincie Noord-Brabant
Adres: Postbus 90151
Postcode/plaats: 5200 MC 's-Hertogenbosch

Uitvoerend inventarisatiebureau:
Jagers Asbestinventarisatie bv
Heegterstraat 8
5386 CP Geffen
p/a Heikampweg 1
5249 JX Rosmalen

Tel.: 073-5037094
E-mail: info@jagers-asbestinventarisatie.nl
Website: www.jagers-asbestinventarisatie.nl
KvK: 17134867

Cl: Eerland Certification B.V.
Certificaatnummer: 07-D070113
SCA-code: 07-D070113.01

Inventarisatielocatie:

Projectidentificatiecode: 2018328 versie 1
Omschrijving: Hoofdgebouw
Adres: Helmondsingel 143
Postcode: 5709 AG
Plaats: Helmond

Reikwijdte van de rapportage

- ☐ Gehele bouwwerk of object
- ☐ Gedeelte van bouwwerk of object
- ☒ Bouwwerk of object en het gebied rondom het bouwwerk of object
- ☐ Uitsluitend het gebied rondom het bouwwerk of object

Geschiktheid van de rapportage voor de volgende doelen

- ☐ Niet geschikt voor asbestverwijdering, risicobeoordeling noodzakelijk
- ☐ Voor uitsluitend het verwijderen van het in dit rapport genoemde asbesthoudende materiaal
- ☐ Voor renovatie zonder de bouwkundige integriteit aan te tasten
- ☒ Voor volledige renovatie of totaalsloop

Inventarisatie uitgevoerd door: Dhr. R.A.T. Jagers (DIA-nummer: 51E-171217-411206)

Datum van uitvoering: 03-09-2018

Rapportage uitgevoerd door: Dhr. R.A.T. Jagers

Interne autorisatiedatum: Rosmalen, 17-09-2018



Technisch verantwoordelijke: Dhr. R.J.A. Jagers (DIA-nummer: 51E-130618-411396)

Deze rapportage is 3 jaar geldig na autorisatiedatum.

LAVS-Asbestnummer: LAVS-ASBEST-0493848
Activeringscode: 45380433-456c-44df-868c-34698c9607a9

Inhoudsopgave

1	Titelblad	2
2	Samenvatting	4
2.1	Totaaloverzicht.....	4
2.2	Beperkingen en uitsluitingen van het onderzoek.....	5
3	Omschrijving van de opdracht	6
3.1	Ter beschikking gestelde informatie/documenten	6
3.2	Omschrijving van opgedragen werkzaamheden	6
3.3	Inventarisatie.....	7
4	Methoden	8
5	Resultaten	9
5.1	Resultaten van het deskresearch	9
5.2	Overzicht aangetroffen asbesthoudende materialen	9
5.3	Analyseresultaten van bemonsterde materialen	9
5.4	Aangetroffen asbestverdachte materialen:	10
5.5	Niet-geïnventariseerde plaatsen.....	18
6	Indeling in risicoklassen bij verwijdering	18
6.1	Algemeen.....	18
6.2	Voorstel	18
6.3	Uitvoering	18
7	Conclusies en aanbevelingen.....	19
8	Omschrijving rapportages	20

Bijlagen:

1. Plattegrond van de locatie van het gebouw of object
2. Tekening(en) van de asbesthoudende en/of monsterlocaties
3. Deskresearch
4. Analyseresultaten van materialen
5. Validatiemetingen conform SC-548
6. Verplichtingen van de opdrachtgever
7. Evaluatieformulier
8. SMA-rt risicoclassificatie
9. Kopie procescertificaat

Het rapport is alleen geldig in volledig kleurenformaat inclusief bijlagen, tekeningen en foto's.
Wij rapporteren alleen aan de opdrachtgever. Indien derden informatie willen wordt dit alleen na schriftelijke bevestiging van de opdrachtgever verstrekt.

2 Samenvatting

Er is op 03-09-2018 een asbestinventarisatie uitgevoerd van 'Hoofdgebouw' aan Helmondsingel 143, te Helmond.

Specificatie van de reikwijdte van het onderzoek:

De reikwijdte van de inventarisatie betreft 'Bouwwerk of object en het gebied rondom het bouwwerk of object'.

Specificatie van de geschiktheid van het onderzoek:

De geschiktheid van het rapport betreft 'Voor volledige renovatie of totaalsloop'.

Geadviseerd wordt bij toekomstige bouw/sloop/renovatie van het onderzochte hoofdgebouw de aangetroffen asbesthoudende toepassingen te saneren.

Wij wijzen u op de verplichting de sanering te laten uitvoeren door een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf.

Er is geen enkele uitsluiting of beperking voor deze inventarisatie van toepassing.

2.1 Totaaloverzicht

Tijdens het onderzoek zijn de volgende bronnen aangetroffen:

Bron-nr.	Monster-nr.	Omschrijving	Aantal	Locatie	Asbesthoudend Ja/Nee	Risico-klasse
1	MM01	Golfplaat	1 x 525 m ²	Dak, golfplaten op het dak	Ja	2
2	ViMM01.1	Vormstukken	1 x 45 m ¹	Dak, vormstukken	Ja	2
3	MM02	Vormstukken	1 x 36 m ¹	Dak, vormstukken onder aan de dakrand	Nee	n.v.t.
4	MM03	Golfplaat	1 x 130 m ²	Kopgevels, golfplaten tegen de wanden	Ja	2
5	Geen monsters genomen	Golfplaat	1 x 235 m ¹	Dak, golfplaten met NT-nummer op het dak	Nee	n.v.t.
6	Geen monsters genomen	Pakking	1 x 1 stuks	Werkplaats, pakking in heater	Ja, volgens handboek Intechium	1

MM	Materiaalmonster
ViMM	Visueel gelijk aan monster
KM	Kleefmonster
LM	Luchtmonster

Er bestaat geen redelijk vermoeden op de aanwezigheid van verborgen asbesthoudende materialen in 'Hoofdgebouw'. Deze beperkingen en uitsluitingen van het onderzoek worden bij hoofdstuk 2.2 beschreven.

Het asbestinventarisatierapport zal kunnen dienen als basis voor de aanvraag van een sloopmelding of een omgevingsvergunning.

Uitgebreide informatie per bron is beschikbaar in hoofdstuk 5.4.

2.2 Beperkingen en uitsluitingen van het onderzoek

Voorafgaand aan totaalsloop en/of werkzaamheden in de ruimtes die tijdens de inventarisatie niet toegankelijk waren of alleen met destructief onderzoek toegankelijk zijn geldt het volgende:

De vergunningverlener is verplicht bij een vermoeden van verborgen asbest tot een aanvullende inventarisatie.

Ook veiligheidsaspecten zoals hoogte of niet toegankelijke ruimtes zijn een reden om de inspectie te beperken.

Er zijn tijdens deze inventarisatie geen items van toepassing die niet toegankelijk waren of alleen met destructief handelen.

Er bestaat geen redelijk vermoeden op de aanwezigheid van verborgen asbesthoudende materialen in het hoofdgebouw.

Er hoeven geen ruimten en bronnen aanvullend geïnspecteerd worden.

Onderzoek van losse inboedel, evenals asbestbronnen in de bodem, (chemisch) afval, vallen buiten het kader van dit onderzoek.

Jagers Asbestinventarisatie bv is alleen verantwoordelijk voor haar eigen uitgevoerde activiteiten en niet aansprakelijk voor een andere werkwijze bij het verwijderen van eventueel asbesthoudend materiaal dan is beschreven in dit rapport of in de bijlage welke als onderdeel zijn van de rapportage.

Vervolgwerkzaamheden zoals sloop en/of renovatie behoren niet tot de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van Jagers Asbestinventarisatie bv.

3 Omschrijving van de opdracht

3.1 Ter beschikking gestelde informatie/documenten

De volgende bronnen zijn ten behoeve van het deskresearch beschikbaar gesteld:

- interview
- bag viewer
- tekeningen

Zie specificatie in bijlage 3.

Voor zover bekend is niet eerder een asbestinventarisatie op de locatie uitgevoerd.

3.2 Omschrijving van opgedragen werkzaamheden

Het doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen op de aanwezigheid van asbesthoudende materialen van 'Hoofdgebouw' aan Helmondsingel 143, te Helmond.

Er is op 23-07-2018 opdracht overeengekomen voor het uitvoeren van een asbestinventarisatie op de locatie Helmondsingel 143, te Helmond. Het betreft een inventarisatie voor de gehele locatie zonder destructieve handelingen.

Op 03-09-2018 is door Dhr. R.A.T. Jagers (DIA-nummer: 51E-171217-411206) een visuele inspectie uitgevoerd van 'Hoofdgebouw' aan Helmondsingel 143, te Helmond.

Deze rapportage is intern geautoriseerd op 17-09-2018.

3.3 Inventarisatie

Het gehele hoofdgebouw is geïnventariseerd op aanwezigheid van asbest.

Er is géén destructief onderzoek uitgevoerd.

Uit het onderzoek blijkt dat er op de locatie asbesthoudende materialen zijn aangetroffen.

De inventariseerder komt op basis van zijn deskundigheid in het herkennen en benoemen van asbesttoepassingen tot de veronderstelling dat er asbesthoudende materialen aanwezig zouden kunnen zijn, die slechts met destructief onderzoek bereikbaar zijn. Deze bevinding wordt aangeduid met 'een redelijk of geen redelijk vermoeden'.

Gebouwbeschrijving:

Aantal bouwlagen:	2
Afdekplaat watermeterput:	Hout
Binnenwanden:	Gemetseld, gipswanden, hout
Boeidelen:	n.v.t.
Dak:	Asbestverdachte golfplaten, niet-asbestverdachte golfplaten
Dakconstructie:	Hout
Dakkapel:	n.v.t.
Drempels:	Natuursteen
Eindpijp:	n.v.t.
Hemelwaterafvoer:	PVC, zink
Kruipruimte riolering:	PVC
Panelen:	n.v.t.
Plaats verwarmingsinstallatie:	In cv-kast
Plaats vloerluik:	Hal
Plafonds:	Gipsplaten
Schoorsteen:	n.v.t.
Type Bouw:	Halfsteens met spouwmuur
Type vloer:	Beton en hout
Type vloerluik:	n.v.t.
Vensterbanken:	Tegels
Ventilatiekanaal keuken:	PVC
Ventilatiekanaal toilet:	PVC
Ventilatiekanalen badkamer:	n.v.t.
Verwarmingsinstallatie:	Ketel
Vloerbedekking:	Vloertegels

Voor een uitgebreide beschrijving zie hoofdstuk 5.

4 Methodes

Historisch onderzoek en deskresearch

Voorafgaand aan het onderzoek ter plaatse heeft een historisch onderzoek plaatsgevonden. Aan de opdrachtgever is gevraagd om aanwezige bouwkundige en installatietechnische gegevens zoals bestekken, tekeningen en eventuele (eerder gemaakte) onderzoeksrapporten beschikbaar te stellen.

Onderzoek ter plaatse

Via een globale schouwing wordt een idee verkregen van de actuele en globale staat van het gebouw (dit kan ook reeds in offertestadium zijn uitgevoerd). Beoordeeld wordt of het deskresearch of ontvangen tekeningen overeenkomen met de huidige staat; zo niet, dan wordt dit aangepast in deze fase. Wanneer er twijfel bestaat over de geschiktheid van het object voor inspectie, of wanneer het object niet voldoet aan de vooraf opgegeven kenmerken, wordt eerst contact opgenomen met de klant alvorens tot inventarisatie over te gaan.

Middels een systematische volgorde van doorlopen van het gebouw (bijvoorbeeld van boven naar beneden) worden alle ruimten geschouwd. Elke geschouwde ruimte wordt op tekening aangevinkt. Asbestverdachte materialen worden aangegeven op tekening en in het werkplan ingevoerd. Hoeveelheden, bereikbaarheid en de locatieomstandigheden worden vastgelegd. Ondersteuning van visuele waarneming wordt gedaan met behulp van foto's.

Na een volledig beeld te hebben van de situatie op asbestgebied wordt een nacontrole uitgevoerd of materialen voldoende gefixeerd zijn en geen emissie veroorzaken ten gevolge van bemonstering. Beoordeeld wordt of hoeveelheden juist zijn vastgesteld en er geen ruimten zijn overgeslagen. Beperkingen worden bepaald als ontoegankelijkheid, bereikbaarheid en in het gebruik zijn van de ruimte.

Indien de opdrachtgever of gebruiker aanwezig is, wordt er aangegeven wat er op dat moment bekend is op basis van visuele waarneming en ervaring. De kwaliteit van de opgedragen inventarisatie wordt gecontroleerd conform het kwaliteitssysteem. Afspraken omtrent rapportage of verdere gang van zaken worden aangetekend. Mogelijke blootstelling aan asbest wordt, indien van toepassing, aangegeven of er worden de nodige maatregelen getroffen. Dit gaat altijd in samenspraak met de opdrachtgever c.q. eigenaar van het pand.

Veiligheid staat bij ons hoog in het vaandel en wij voeren onze werkzaamheden uit met inachtneming van de eigendommen van de opdrachtgever.

Monstername

Bemonsteringsplan wordt opgesteld op basis van bereikbaarheid en veiligheid. Tijdens monstername van asbestverdachte materialen zijn door de monsternemer persoonlijke beschermingsmiddelen gedragen en is, indien nodig, gebruik gemaakt van een stofzuiger, welke is voorzien van een Hepa-filter.

Het aantal te nemen monsters is afhankelijk van het aantal asbestverdachte materialen. Per type materiaal wordt minimaal één monster genomen. Alle bemonsterde locaties worden ingekapseld ter voorkoming van asbestemissie.

Analyse van de monsters

Alle door Jagers Asbestinventarisatie bv genomen materiaalmonsters worden conform NEN 5896 geanalyseerd door een geaccrediteerd laboratorium. De resultaten van de analyse worden door het laboratorium vastgelegd in een analysecertificaat. Hierop staan of de aangeboden monsters asbest bevatten, om welke soort(en) asbest het gaat, hoe groot het massapercentage asbest is en of dit hechtgebonden of niet-hechtgebonden is.

Asbestinventarisatierapport

De onderzoeks- en analyseresultaten worden in het asbestinventarisatierapport samengevat. Van iedere asbestbron worden foto's in de rapportage opgenomen. De locaties van de asbestbronnen worden in tekeningen weergegeven en de risico-indeling van de verschillende asbestbronnen wordt toegevoegd in de rapportage.

Risicoclassificatiesysteem SMA-rt

Ten behoeve van het nemen van maatregelen tijdens het verwijderen van asbest en asbesthoudende materialen vindt een risicoklasse-indeling plaats middels het SMA-rt systeem. Dit systeem is ontwikkeld door het ministerie van SZW en wordt eveneens gebruikt door de Arbeidsinspectie en certificerende instellingen.

5 Resultaten

5.1 Resultaten van het deskresearch

Voorafgaand aan het onderzoek ter plaatse zijn, door middel van een interview, historische gegevens opgevraagd aan de opdrachtgever. Hieruit zijn de volgende bijzonderheden naar voren gekomen welke een aanvullende waarde hebben op het onderzoek.

Op basis van de resultaten van het deskresearch en interviews bestaan er aanwijzingen voor de aanwezigheid van asbesthoudende toepassingen. Mogelijk asbesthoudende dak- en gevelbeplating.

Het vooronderzoek voldoet aan de gestelde eisen.

Zie bijlage 3 voor meer deskresearch informatie.

5.2 Overzicht aangetroffen asbesthoudende materialen

Er zijn 3 monsters ter controle aangeboden aan het laboratorium.

In onderstaande tabel worden de aangetroffen materialen weergegeven:

Bron-nr.	Monster-nr.	Materiaal type	Analyseresultaten	Toepassing
1	MM01	Asbestcement	10-15% Chrysotiel	Dak, golfplaten op het dak
2	ViMM01.1	Asbestcement	10-15% Chrysotiel	Dak, vormstukken
4	MM03	Asbestcement	10-15% Chrysotiel	Kopgevels, golfplaten tegen de wanden
6	Geen monsters genomen	Pakking	Asbesthoudend, volgens handboek Intechium	Werkplaats, pakking in heater


5.3 Analyseresultaten van bemonsterde materialen

In de volgende tabel is een overzicht gepresenteerd van de genomen asbestmonsters en de analyseresultaten:

Analyse-nr.	Monster-nr.	Beschrijving	Materiaal type	Massa percentage en soort asbest	Binding
A110537-001	MM01	Golfplaat	Asbestcement	10-15% Chrysotiel	Hechtgebonden
A110537-002	MM02	Vormstukken	Plaatmateriaal	Geen asbest <0,1%	n.v.t.
A110537-003	MM03	Golfplaat	Asbestcement	10-15% Chrysotiel	Hechtgebonden



5.4 Aangetroffen asbestverdachte materialen:

Bronnummer	1
Verdieping/ruimte	Dak
Omschrijving	Golfplaten op het dak
Hoeveelheid	1 x 525 m ²
Materiaal type	Asbestcement
Monsternummer	MM01
Analysenummer	A110537-001
Analyseresultaat	10-15% Chrysotiel
Gebonden	Hechtgebonden
Bevestiging	Geschroefd
Beschadigd	Licht beschadigd
Verweerd	Licht verweerd
Risicoklasse	2
Verwijdering	Open lucht
Bereikbaarheid	Matig
Bijzonderheden	Geen
  Foto 1 Golfplaat Foto 2 Golfplaat	
 Foto 3 Golfplaat	

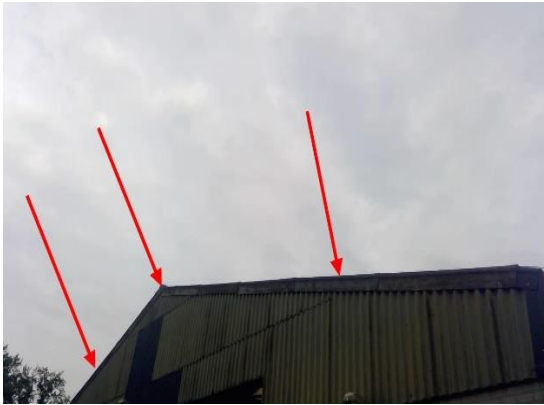Bronnummer	2
Verdieping/ruimte	Dak
Omschrijving	Vormstukken
Hoeveelheid	1 x 45 m ¹
Materiaal type	Asbestcement
Monsternummer	Visueel gelijk aan MM01 (ViMM01.1)
Analysenummer	A110537-001
Analyseresultaat	10-15% Chrysotiel
Gebonden	Hechtgebonden
Bevestiging	Geschroefd
Beschadigd	Licht beschadigd
Verweerd	Licht verweerd
Risicoklasse	2
Verwijdering	Open lucht
Bereikbaarheid	Matig
Bijzonderheden	Geen
	
Foto 4 Vormstukken	
	
Foto 5 Vormstukken	

Bronnummer	3
Verdieping/ruimte	Dak
Omschrijving	Vormstukken onder aan de dakrand
Hoeveelheid	1 x 36 m ¹
Materiaal type	Plaatmateriaal
Monsternummer	MM02
Analysenummer	A110537-002
Analyseresultaat	<0,1% geen asbest
Gebonden	n.v.t.
Bevestiging	Geschroefd
Beschadigd	Licht beschadigd
Verweerd	Licht verweerd
Risicoklasse	n.v.t.
Verwijdering	n.v.t.
Bereikbaarheid	Matig
Bijzonderheden	Geen
 	
Foto 6 Vormstukken Foto 7 Vormstukken	
 	
Foto 8 Vormstukken Foto 9 Vormstukken	

Bronnummer	4
Verdieping/ruimte	Kopgevels
Omschrijving	Golfplaten tegen de wanden
Hoeveelheid	1 x 130 m ²
Materiaal type	Asbestcement
Monsternummer	MM03
Analysenummer	A110537-003
Analyseresultaat	10-15% Chrysotiel
Gebonden	Hechtgebonden
Bevestiging	Geschroefd
Beschadigd	Licht beschadigd
Verweerd	Licht verweerd
Risicoklasse	2
Verwijdering	Open lucht
Bereikbaarheid	Matig
Bijzonderheden	Geen
 	
Foto 10 Golfplaat Foto 11 Golfplaat	
	
Foto 12 Golfplaat	

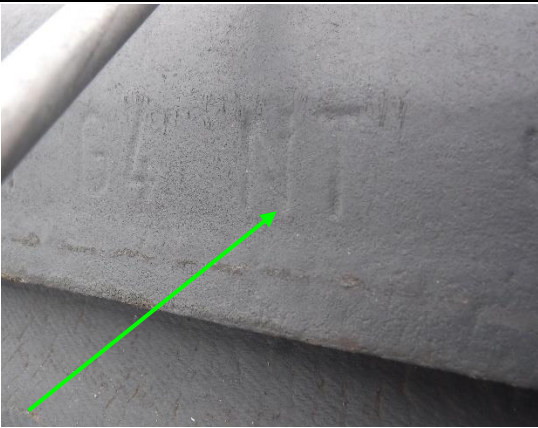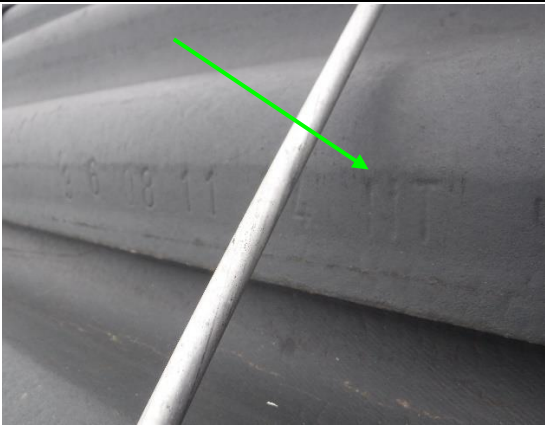Bronnummer	5
Verdieping/ruimte	Dak
Omschrijving	Golfplaten met NT-nummer op het dak (= Nieuwe Techniek)
Hoeveelheid	1 x 235 m ¹
Materiaal type	Plaatmateriaal
Monsternummer	Geen monsters genomen
Analysenummer	N.v.t.
Analyseresultaat	Geen analyseresultaten
Gebonden	n.v.t.
Bevestiging	Geschroefd
Beschadigd	Licht beschadigd
Verweerd	Licht verweerd
Risicoklasse	n.v.t.
Verwijdering	n.v.t.
Bereikbaarheid	Matig
Bijzonderheden	Geen
 	
Foto 13 Golfplaat Foto 14 Golfplaat	
 	
Foto 15 Golfplaat Foto 16 Golfplaat	

Bronnummer	6
Verdieping/ruimte	Werkplaats
Omschrijving	Pakking in heater
Hoeveelheid	1 x 1 stuks
Materiaal type	Pakkingen
Monsternummer	Geen monsters genomen
Analysenummer	n.v.t.
Analyseresultaat	Asbesthoudend volgens handboek Intechium (zie kopie op pagina 51)
Gebonden	Niet-hechtgebonden
Bevestiging	Geklemd
Beschadigd	Niet beschadigd
Verweerd	Niet verweerd
Risicoklasse	1
Verwijdering	In het geheel inpakken en verwijderen
Bereikbaarheid	Matig
Bijzonderheden	Geen
 Foto 17 Pakking  Foto 18 Pakking	

Niet-asbestverdachte materialen:

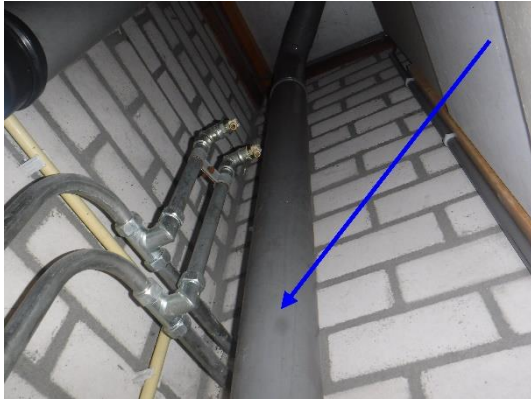


Foto 19 | PVC buis



Foto 20 | Geiser



Foto 21 | Houten balken en houten platen



Foto 22 | Gipsplaten



Foto 23 | Houten achterwand



Foto 24 | Vensterbanktegels



Foto 25 | Pvc afvoer



Foto 26 | Natuursteen dorpels



Foto 27 | Golfplaten vervangen met NT-nummers



Foto 28 | Golfplaten vervangen met NT-nummers

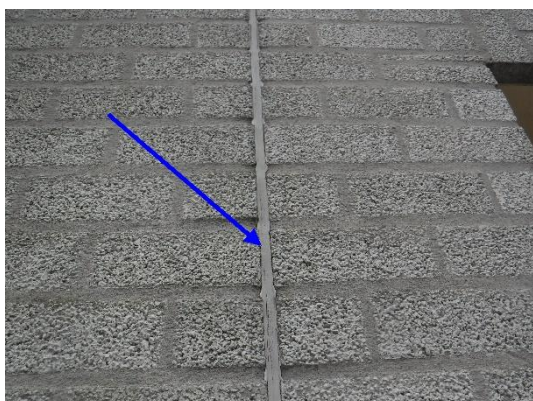


Foto 29 | Kit dilatatievoeg



Foto 30 | Pvc hemelwaterafvoeren



Foto 31 | Raamdorpels en dubbel glas



Foto 32 | Houten frame voor ventilatie



Foto 33 | Houten wand

5.5 Niet-geïnventariseerde plaatsen

Er zijn tijdens deze inventarisatie geen items van toepassing die niet toegankelijk waren of alleen met destructief handelen.

6 Indeling in risicoklassen bij verwijdering

6.1 Algemeen

Het verwijderen van de asbesthoudende materialen moet door een gecertificeerd bedrijf uitgevoerd worden. Genoemd bedrijf dient in het bezit te zijn van een geldig procescertificaat. Tijdens de werkzaamheden dient het bedrijf alle noodzakelijke maatregelen te treffen om de omgeving en het milieu te beschermen.

6.2 Voorstel

Indien het bouwwerk wordt gesloopt of gerenoveerd dient het aanwezige asbesthoudend materiaal vooraf gesaneerd te worden. Er dient vooraf een sloopmelding of een omgevingsvergunning aangevraagd te worden. Deze dient op locatie aantoonbaar te zijn, anders is het asbestsaneringsbedrijf niet bevoegd om de werkzaamheden uit te voeren. Tijdens de saneringswerkzaamheden dient er altijd een persoon aanwezig te zijn met een DTA-A certificaat.

6.3 Uitvoering

Voor het verwijderen van asbesthoudende materialen zijn een aantal technieken voorgeschreven. De methode hangt af van de locatie en de toepassing van de asbestbron. De werknemers dragen altijd persoonlijke beschermingsmiddelen zoals een wegwerpoverall en adembescherming met P3-filter.

Openluchtsituatie

De openluchtsituatie wordt toegepast bij asbestverwijdering in open lucht en bij risicoklasse 1 verwijderingen. Stofemissie dient zoveel mogelijk te worden voorkomen door middel van bevochtigen, impregneren en puntafzuiging.

Verwijderen met behulp van Glove-Bag

Bij het verwijderen van asbest door middel van de Glove-Bag methode is de asbestbron afgesloten van de directe omgeving met behulp van een couveusezak. Binnen deze zak kan zonder gevaar van emissie van asbestvezels het asbest verwijderd worden. In deze folie wordt ook het afval opgeslagen en afgesloten van de (voormalige) bron. Daarna wordt de bron met een asbeststofzuiger schoon gemaakt, zodat er opnieuw vezelvrij verwijderd is. Ter controle van de werkzaamheden zal er een achtergrondmeting worden uitgevoerd naar de aanwezigheid van asbestvezels in de omgeving van de werkzaamheden.

Verwijderen in containment

Het verwijderen in containment is een van de omgeving afgezonderde ruimte. Alle toegangen worden dichtgeplakt, eventueel wordt een tijdelijke wand geplaatst. Er wordt onderdruk gecreëerd en een speciale gecontroleerde toegang gemaakt. De vrijkomende asbestvezels worden weggefilterd door een pompinstallatie. Na afloop van de verwijderings- en schoonmaakwerkzaamheden volgt een vrijgavemeting conform NEN 2990. Dit wordt gedaan door een onafhankelijk geaccrediteerd laboratorium.

7 Conclusies en aanbevelingen

Geadviseerd wordt bij toekomstige bouw/sloop/renovatie van het onderzochte hoofdgebouw de aangetroffen asbesthoudende toepassingen te saneren.

Wij wijzen u op de verplichting de sanering te laten uitvoeren door een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf.

Er is geen enkele uitsluiting of beperking voor deze inventarisatie van toepassing.

Er bestaat geen redelijk vermoeden op de aanwezigheid van verborgen asbesthoudende materialen in 'Hoofdgebouw'. Deze beperkingen en uitsluitingen van het onderzoek worden bij hoofdstuk 2.2. beschreven.

Wij achten bij werkzaamheden aan de beperkingen en uitsluitingen van het onderzoek bij hoofdstuk 2.2. een aanvullende inventarisatie niet noodzakelijk.

Er is géén destructief onderzoek uitgevoerd.

Het onderzoek is gebaseerd op een grote mate van kennis en ervaring. Desondanks kan niet volledig worden uitgesloten, dat bij verbouwingswerkzaamheden of eventuele sloop van het visueel geïnspecteerde gebouw of de installatie asbesthoudende elementen worden aangetroffen welke niet als zodanig zijn gedetecteerd. Dit hangt onder meer samen met het veelal ontbreken van adequate bestekgegevens, historische onderhoudsgegevens en/of niet visueel te detecteren elementen.

Door het aangaan van de opdracht hebben wij ons verplicht de overeengekomen werkzaamheden met de nodige zorg en vakmanschap uit te voeren. Het te bereiken resultaat is niet uitsluitend afhankelijk van de inspanning van ons, maar ook van factoren die buiten onze invloedssfeer liggen.

Uiteraard horen wij altijd graag of dat wij een goed product hebben afgeleverd.

Mocht achteraf blijken dat er tijdens sloop of verwijdering van asbest nog onvoorzien asbest wordt aangetroffen, verzoeken wij u het bijgevoegde evaluatieformulier (bijlage 7) in te vullen en naar ons toe te zenden.

8 Omschrijving rapportages

Direct waarneembare asbest, asbesthoudende producten etc.

De belangrijkste activiteit c.q. onderwerp van dit certificatieschema is het systematisch en volledig inventariseren van alle direct waarneembare asbest, asbesthoudende producten, asbest besmet materiaal of asbestbesmette constructieonderdelen in een bouwwerk of object met gebruik van handgereedschap (zonder of met licht destructief onderzoek).

Daarbij is onbelemmerde en passende toegang tot de ruimtes een voorwaarde voor het kunnen uitvoeren van de inventarisatie. Als deze inventarisatie leidt tot “een redelijk vermoeden” op niet-direct waarneembare aanwezigheid van asbest, asbesthoudende producten, asbestbesmet materiaal of asbestbesmette constructieonderdelen in een bouwwerk of object, dan dient er een aanvullende inventarisatie te worden uitgevoerd.

Niet-direct waarneembare asbest, asbesthoudende producten etc.


Niet-direct waarneembare asbest, asbesthoudende producten, asbestbesmet materiaal of asbestbesmette constructieonderdelen worden voorafgaand aan de bouwkundige sloop met destructief onderzoek opgespoord, waarbij de bouwkundige integriteit van een gebouw of constructie wordt aangetast (voorbeeld: in de fundering gegoten asbestcement leidingwerk).

Tijdens een inventarisatie door een specialist kan er iets over het hoofd worden gezien. Het blijft altijd mogelijk dat, ondanks dit met zorg samengestelde asbestonderzoeksrapport, tijdens de sloop toch nog asbesthoudende materialen worden aangetroffen.

In een gebouw kunnen meerdere verborgen ruimtes en/of schachten aanwezig zijn. Door het ontbreken van gedetailleerde tekeningen is het mogelijk dat dit tijdens onze inventarisatie niet is opgemerkt, of visueel en zonder destructief onderzoek niet is te achterhalen.

**Bijlage 1:
Locatie gebouw**


Hoofdgebouw Helmondsingel 143
Helmond

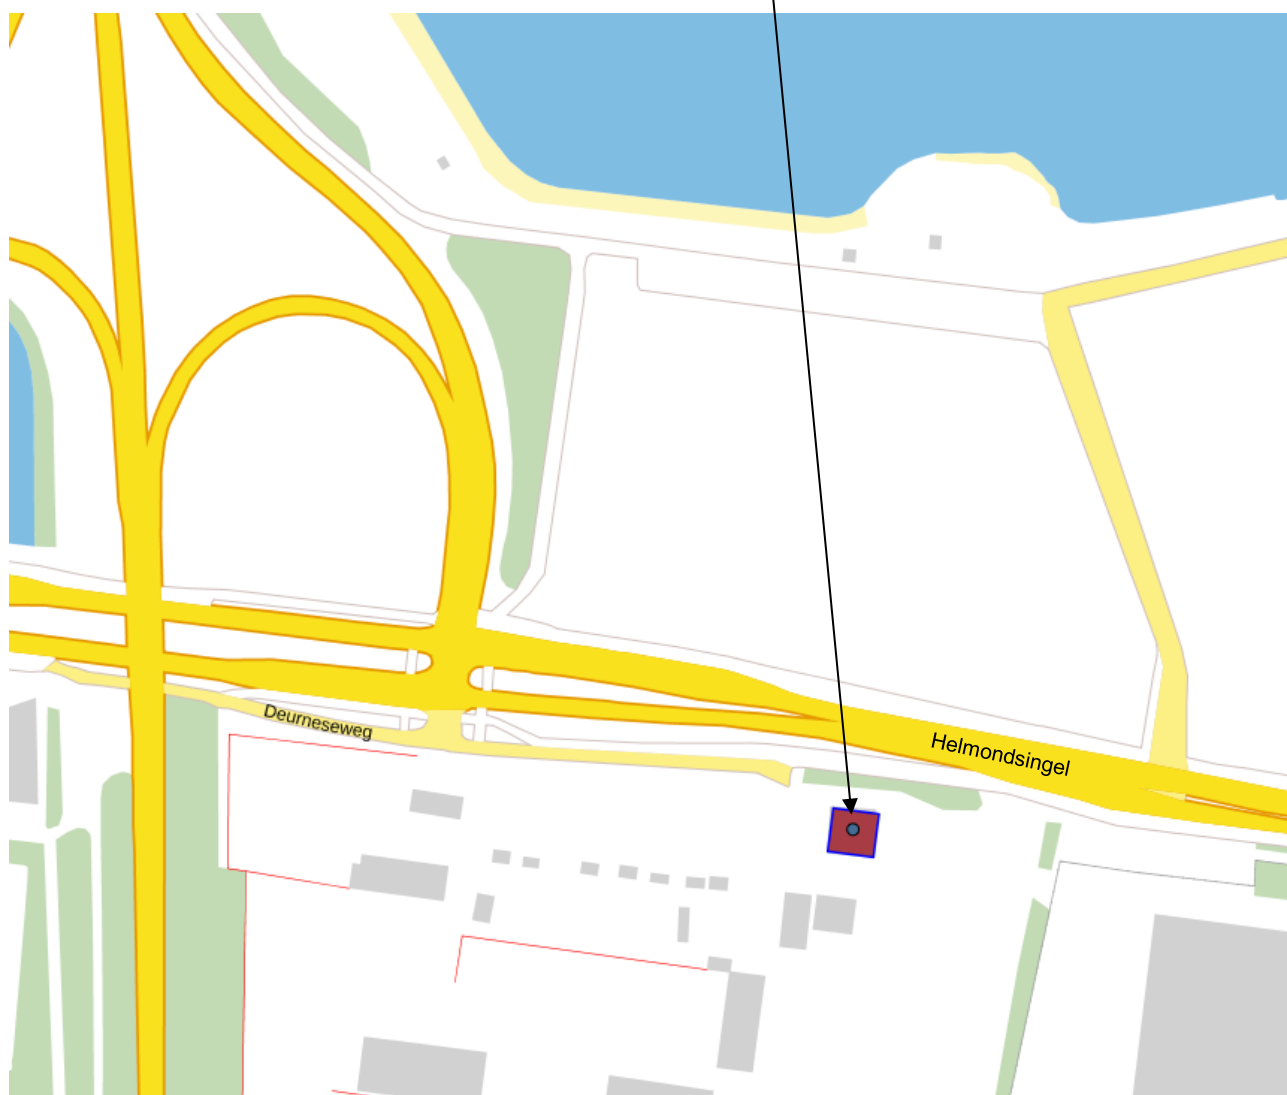

Bijlage 2:
Tekening asbesthoudende en/of monsterlocaties


Dakaanzicht

Onderzoeksgebied

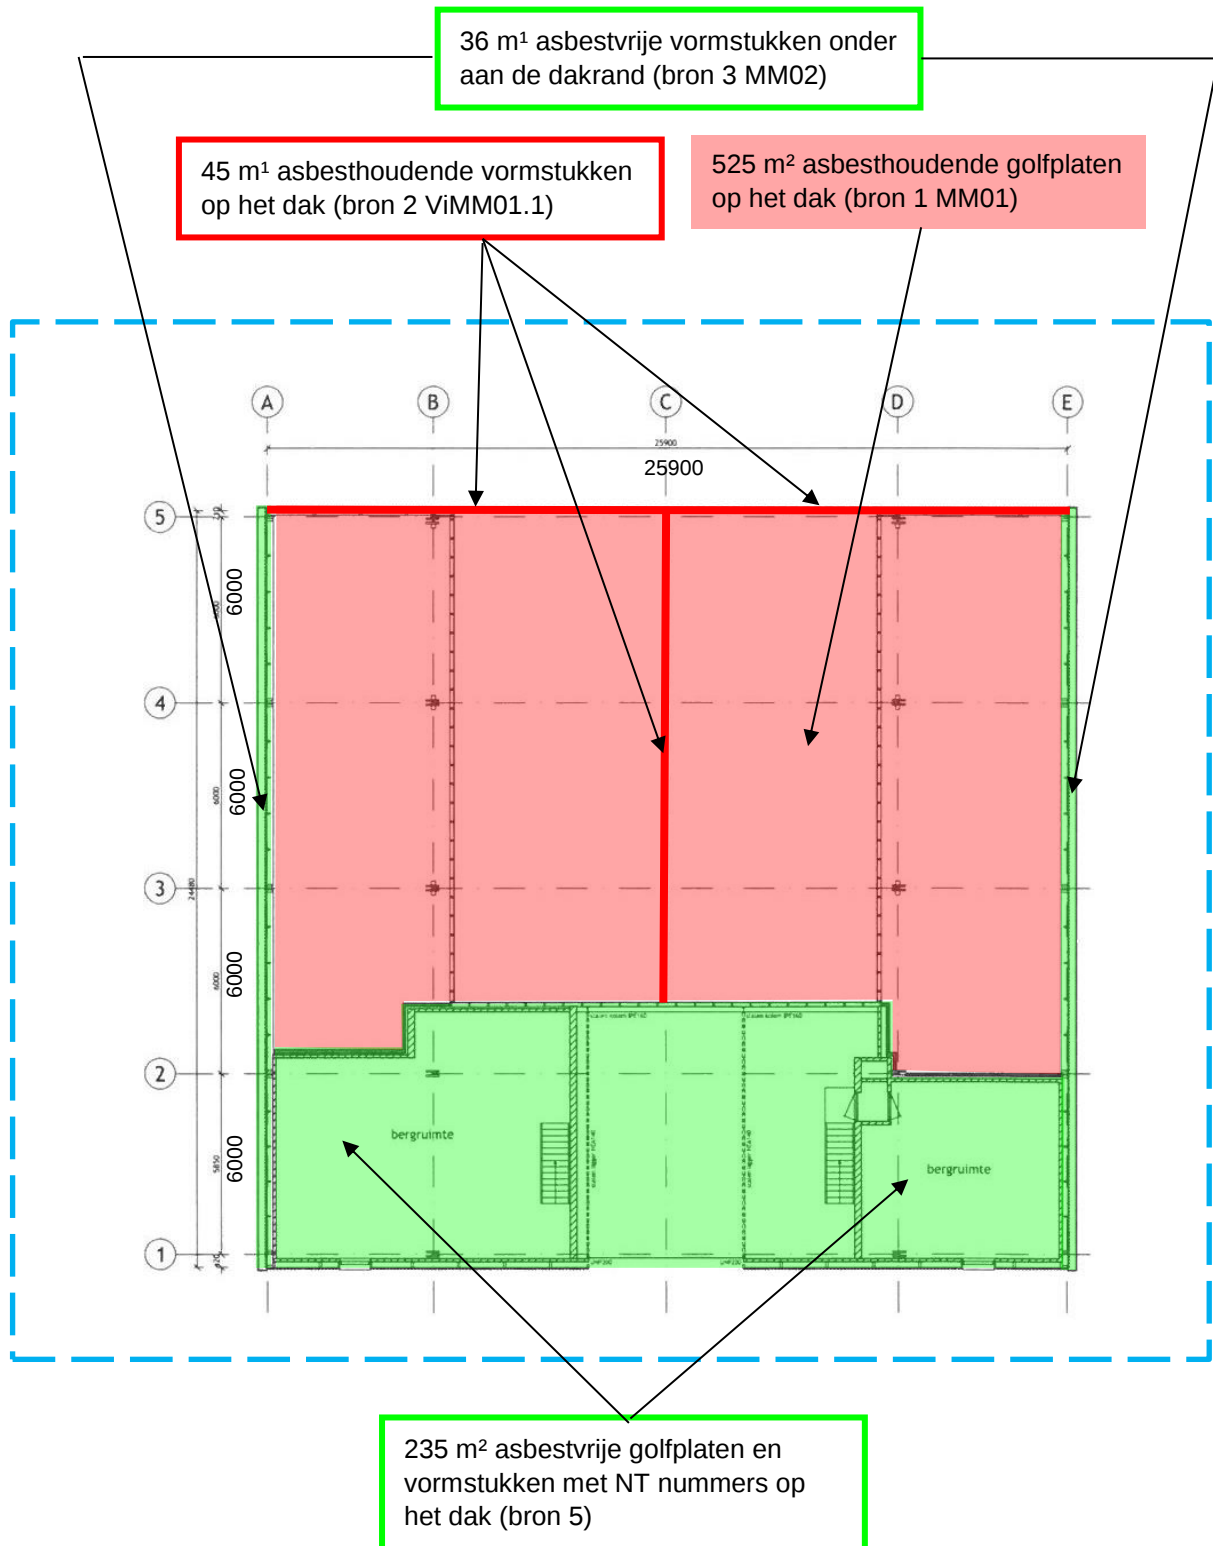


Kopgevels

Onderzoeksgebied

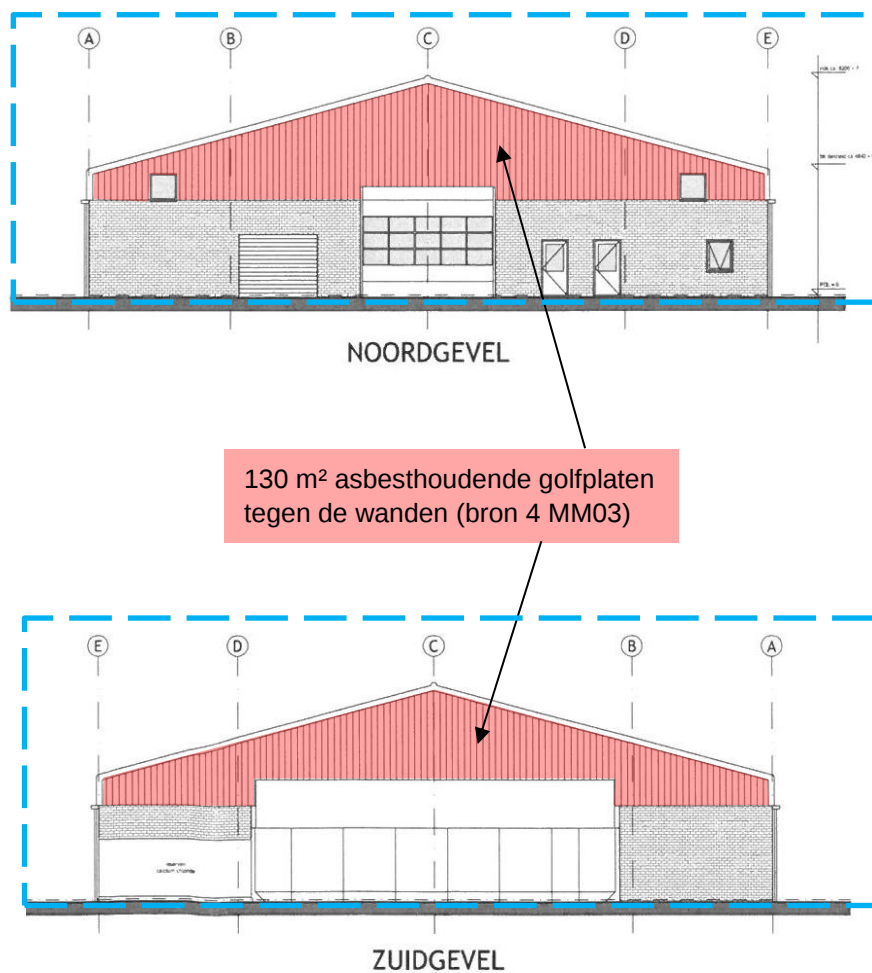

Begane grond

Onderzoeksgebied

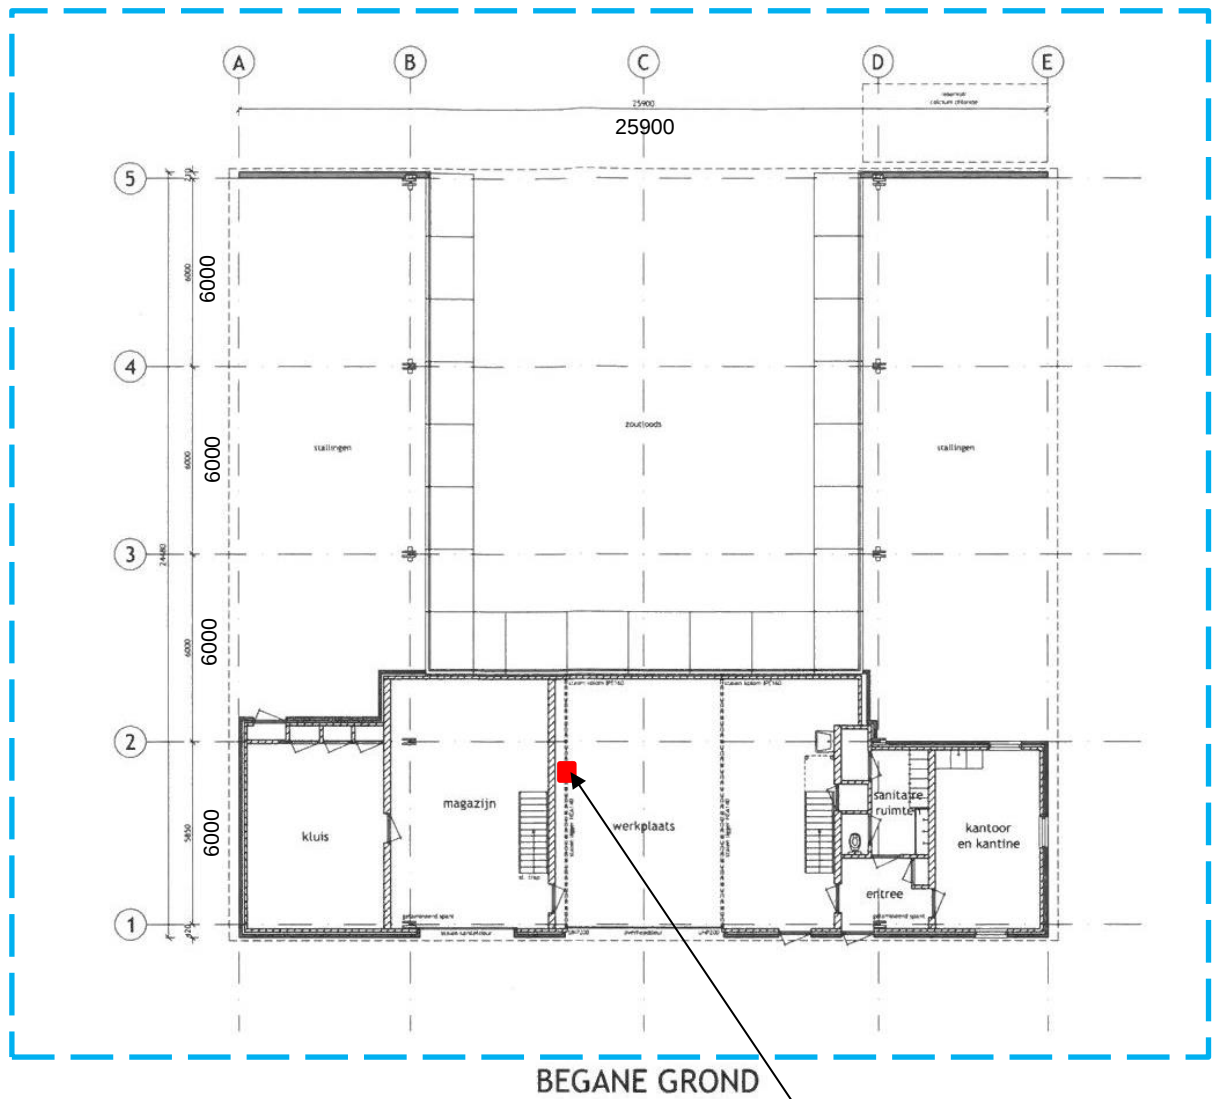

1 stuks asbesthoudende heater met pakking in de werkplaats (bron 6)

Bijlage 3: Deskresearch

De locatie was ten tijde van de inventarisatie in gebruik.

De beschikbare veiligheidsmiddelen voldoen aan de gestelde eisen.

De tijdens de inventarisatie aangetroffen situatie komt overeen met de situatie zoals opgenomen in het werkplan.

Deskresearchbronnen en verkregen informatie:

Informatiebron (Titel)	Informatie
Interview, Dhr. M. Sengers	Golfplaten op het dak en tegen de kopgevel (dak gedeeltelijk vervangen)
Bag viewer	Kadastrale gegevens
Tekeningen	Plattegronden en gevelaanzichten

Op basis van de resultaten van het deskresearch en interviews bestaan er aanwijzingen voor de aanwezigheid van asbesthoudende toepassingen. Mogelijk asbesthoudende dak- en gevelbeplating.

Het pand is in 1991 gebouwd.

Het vooronderzoek voldoet aan de gestelde eisen.

Voor zover bekend is niet eerder een asbestinventarisatie op de locatie uitgevoerd.

Zover bekend zijn er op de locatie niet recent asbestsaneringen uitgevoerd.

Bijlage 4:
Analyseresultaten van materialen



Kiwa Inspection & Testing

Hongkongstraat 5
3047 BR Rotterdam

T: +31 (0)88 998 38 00

E: info@kiwa-inte.com

www.kiwa-inte.com

Jagers Asbestinventarisatie bv
T.a.v. mevr. N Jagers-Nesselaar
Heikampweg 1
5249 JX Rosmalen
Nederland

Analyserapport

Rapportnummer	A00010554.1
Datum rapportage	04-09-2018
Versie	1
Aantal pagina's incl. voorblad	2
Verificatiecode	z6pKsL8j
Uw referentie	2018328
Ons projectnummer	A110537
Omschrijving opdrachtgever	Helmondsingel 143 Helmond
Ontvangst monsters	04-09-2018
Monsterneming door	Opdrachtgever (Dhr. R.A.T. Jagers)
Analyse soort	NEN 5896
Analyse datum	04-09-2018
Analyse locatie	Rotterdam

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyseresultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw referentie: 2018328. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de onderzochte monsters.

Kiwa Inspection & Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen resultaten. Bij monsterneming door 'Opdrachtgever' kan geen uitspraak gedaan worden over de verkregen data, herkomst, representativiteit en veiligheid tijdens de monsterneming.

De door Kiwa Inspection & Testing uitgevoerde analyses zijn, indien niet anders vermeld, geaccrediteerd onder L140 door de raad voor accreditatie. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de raad voor accreditatie <http://www.rva.nl>. Indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

Op dit analyserapport zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Het analyserapport vormt één geheel en moet als zodanig worden gehanteerd. Alle documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door de Manager Laboratorium of diens vervanger. Indien twijfel bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via verificatie@kiwa-inte.com onder vermelding van het rapportnummer.

Hoogachtend,
i.o.



Dhr. A.H. Loete
Manager Laboratorium



Analyserapport

Rapportnummer: A00010554.1

Ons projectnummer: A110537

Kwalitatieve analyse van asbest met behulp van polarisatiemicroscopie conform NEN 5896

Monsternummer	Omschrijving opdrachtgever	Materiaaltype	Soort asbest	Massa (%)	Binding
A110537-001	MM01 Golfplaat	Asbestcement	Chrysotiel	10-15%	Hechtgebonden
A110537-002	MM02 Vormstukken	Plaat	Geen Asbest	<0,1% *	N.v.t.
A110537-003	MM03 Golfplaat	Asbestcement	Chrysotiel	10-15%	Hechtgebonden

*: <0.1% (niet aantoonbaar)

Bijlage 6 - Inventarisatie-overzicht luchtverwarmers

MERK:	ASBESTHOUDEND	ASBESTVRIJ	ONBEKEND
AGPO		*	
BRINK		*	
* CARRIER	*		
COLT		*	
ECLIPSE	*		
GKH'THERM			*
HEIL QUAKER		*	
DE JONG		*	
KAPPERS / DRU	*		
KUSTERS	*		
LENNOX		*	
MARK	*		
MODUL AIR			*
MULTIDUCT		*	
NOLTING			*
PRIVA		*	
REPUTABEL WANSON		*	
REZNOR	*		
SAPRAGAZ			*
THERMO-AIR			*
UBBINK		*	
UNIVERSUM		*	
VEKATHERM			*
WOLF	*		
WINTERWARM		*	

Let op

- met het oog op de aanscherping van het Asbestverwijderingsbesluit (zie blz. 5) nagaan of al het asbest in onderhoudsgebieden is verwijderd, voor het hier nog aanwezige asbest nagaan of het mogelijk en raadzaam is dit onder het huidige regime te verwijderen en te vervangen door asbestvrij materiaal
- het kan dus nodig zijn om verder te gaan dan het door de toestelfabrikanten opgegeven verwerkingsadvies

Bijlage 5:
Validatiemetingen conform SC-548

Niet van toepassing

Bijlage 6: Verplichtingen van de opdrachtgever in overeenstemming met wet- en regelgeving

Appendix A

1. Algemeen

De opdrachtgever heeft een wettelijke informatieplicht daar waar het gaat over de aanwezigheid van asbest in zijn bouwwerk/object, dat hij in eigendom/beheer heeft. Deze plicht heeft hij naar de gebruiker van het bouwwerk/object en zij die het bouwwerk/object respectievelijk onderhouden, renoveren, slopen of werkzaamheden erin uitvoeren.

Asbestverwijdering is onderhevig aan een gemeentelijke vergunning. Aan de vergunning ligt een asbestinventarisatierapport ten grondslag. Wie kan een vergunning aanvragen en wordt daarmee de houder van de vergunning?

1. De eigenaar van een bouwwerk;
2. Namens de eigenaar van het bouwwerk: het adviesbureau;
3. De gebruiker van een bouwwerk.

Toelichting:

- a. De houder van de vergunning blijft voor de gemeente verantwoordelijk en aanspreekpunt voor de rapportage en sanering. Is het niet volledig en dus niet geschikt voor afgifte omgevingsvergunning, dan spreekt de gemeente de aanvrager van de vergunning aan. Deze spreekt vervolgens het onderzoeksbureau aan. Dit geldt eveneens voor de asbestverwijdering.
- b. Als gewerkt wordt in strijd met de voorschriften, spreekt de gemeente de houder van de vergunning in eerste instantie aan, in tweede instantie de asbestverwijderaar.

De onder de punten 1 t/m 3 genoemde personen kunnen opdrachtgever zijn voor zowel de asbestinventarisatie, de asbestverwijdering, als de eindbeoordeling. Hij hoeft niet perse opdrachtgever te zijn voor de eindbeoordeling. Dit kan hij overlaten aan het verwijderingsbedrijf, hetgeen ook logisch is.

De opdrachtgever is degene die:

1. De opdracht tot inventarisatie verleent aan een bedrijf, dat in het bezit is van een geldig certificaat voor asbestinventarisatie;
2. De omgevingsvergunning bij de gemeente aanvraagt, implicerende de melding voor het voornemen tot slopen of verwijderen;
3. De opdracht tot de eindbeoordeling van de uitgevoerde asbestverwijdering verleent aan een laboratorium c.q. inspectie-instelling, dat/die daarvoor is geaccrediteerd;
4. De opdracht tot de asbestverwijdering verleent aan een asbestverwijderingsbedrijf, dat in het bezit is van een geldig certificaat voor asbest verwijderen;
5. De gemeente minimaal één week vóór uitvoering op de hoogte stelt van de juiste uitvoeringsdata en -tijdstippen;
6. De stortbon en het vrijgavebewijs van het asbestverwijderingsbedrijf ontvangt;
7. De gemeente uiterlijk binnen twee weken na uitvoering een afschrift stuurt van de resultaten van de eindbeoordeling;
8. De facturen voor de verleende diensten (1 t/m 4) ontvangt en betaalt.

De opdrachtgever kan de zaken genoemd onder 1, 2, 3, 5 en 7 delegeren aan bijvoorbeeld het asbestverwijderingsbedrijf, doch blijft verantwoordelijk voor de aanwezigheid van de juiste papieren (inventarisatierapport en omgevingsvergunning) op het werk.

2. Asbestverwijderingsbesluit 2005

De verantwoordelijkheid van de opdrachtgever voor de juiste papieren (inventarisatierapport en omgevingsvergunning) op het werk vindt zijn wettelijke basis in Par. 2, Artikel 3 en 5 en Par. 4, Artikel 10 van het Asbestverwijderingsbesluit 2005.

De door de opdrachtgever in te schakelen bedrijven voor asbestinventarisatie, asbestverwijdering en eindbeoordeling kunnen het werk alleen verrichten, wanneer zij in het bezit zijn van de wettelijk verplichte certificatie, respectievelijk accreditatie, vermeld in art. 4.54a, 4.54d en 4.55a van het Arbobesluit /Asbestverwijderingsbesluit 2005.

3. Asbestinventarisatierapport

Ontleend aan Asbestverwijderingsbesluit 2005. Stb 704 d.d. 16-12-2005 en Stb 87 d.d. 20-02-2006.

Par. 2 Asbestinventarisatie

Art. 3.1.b:

Lid b: degene die geheel of gedeeltelijk doet (laat) afbreken of uit elkaar nemen (= dus de opdrachtgever)
.... **beschikt over een asbestinventarisatierapport.**

Art. 3.2.b:

Ook hier wordt weer gesproken over degene, die asbest doet (laat) verwijderen (= dus de opdrachtgever)
.... **beschikt over een asbestinventarisatierapport.**

Art. 5:

Degene die de handelingen van par. 3 doet /laat verrichten (= dus de opdrachtgever), verstrekt, vóórdat de handeling wordt verricht, een afschrift van het inventarisatierapport aan degene, die de handeling verricht (= dus het asbestverwijderingsbedrijf).

Conclusie:

Art. 3 en 5 zijn heel duidelijk:

De opdrachtgever beschikt over een inventarisatierapport en geeft een afschrift van dat rapport aan degene, die het asbest verwijderd.

Hoe de opdrachtgever aan dat rapport komt, staat niet vermeld. Hij moet er gewoon over beschikken, dus het zelf regelen.

Zie ook art. 4.54a-1 t/m 5 en 4.54d-5 (toevoeging aan Arbo-besluit).

4. Aanvulling Arbeidsomstandighedenbesluit

Art. 4.54a. Asbestinventarisatie

1. Voordat een handeling als bedoeld in artikel 4.54. eerste lid, onderdeel a, b of d, wordt aangevangen, wordt de aanwezigheid van asbest of asbesthoudende producten dan wel crocidoliet of crocidoliethoudende producten volledig geïnventariseerd en worden de resultaten hiervan opgenomen in een inventarisatierapport.
2. Het eerste lid is van toepassing indien werknemers worden of kunnen worden blootgesteld aan asbest of asbesthoudende producten dan wel crocidoliet of crocidoliethoudende producten.
3. De inventarisatie en het inventarisatierapport, bedoeld in het eerste lid, worden uitgevoerd, onderscheidenlijk opgesteld, door een bedrijf dat in het bezit is van een certificaat voor asbestinventarisatie dat is afgegeven door onze minister of een certificerende instelling.
4. Een afschrift van het inventarisatierapport wordt verstrekt aan het bedrijf, bedoeld in artikel 4.54d, eerste lid, die de handeling bedoeld in artikel 4.54, eerste lid, onderdeel a, b, of d, verricht.
5. Het certificaat of een afschrift daarvan is op de arbeidsplaats aanwezig en wordt desgevraagd getoond aan een ambtenaar als bedoeld in artikel 24 van de wet.

Art. 4.54d. Asbestverwijdering

1. De handelingen, bedoeld in artikel 4.54. eerste lid, met uitzondering van de handelingen, bedoeld in artikel 4.54b, onderdeel b tot en met i, worden verricht volgens een vooraf opgesteld werkplan als bedoeld in artikel 4.55 door een bedrijf dat in het bezit is van een certificaat voor asbestverwijdering, dat is afgegeven door onze minister of een certificerende instelling.
3. Bij een bedrijf als bedoeld in het eerste lid is in ieder geval een persoon als bedoeld in het derde lid werkzaam.
4. De handelingen, bedoeld in het eerste lid, worden verricht door of onder voortdurend toezicht van een persoon die in het bezit is van een certificaat van vakbekwaamheid voor het toezicht houden op het verwijderen van asbest en crocidoliet, dat is afgegeven door onze minister of een certificerende instelling.
5. Voor zover de handelingen, bedoeld in het eerste lid, mede worden verricht door een andere persoon dan de persoon, bedoeld in het derde lid, is deze andere persoon in het bezit van een certificaat van vakbekwaamheid voor het verwijderen van asbest en crocidoliet, dat is afgegeven door onze minister of een certificerende instelling.
6. Voordat wordt aangevangen met de handelingen, bedoeld in het eerste lid, is het bedrijf, bedoeld in het eerste lid, in het bezit van een afschrift van een inventarisatierapport als bedoeld in artikel 4.54a. eerste lid.
7. De certificaten, bedoeld in het eerste, derde en vierde lid, of afschriften daarvan en een afschrift van het inventarisatierapport, bedoeld in Artikel 4.54a. eerste lid, zijn op de arbeidsplaats aanwezig en worden desgevraagd getoond aan een ambtenaar als bedoeld in artikel 24 van de wet.

Par. 4 Bouwwerken

Art. 10:

Het is verboden om een bouwwerk te slopen zonder of in afwijking van de vergunning van B&W. Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning moet een inventarisatierapport worden overlegd (art. 10j). De houder van de omgevingsvergunning moet een afschrift van die vergunning ter hand stellen aan het bedrijf dat de sloop uitvoert.

Wet- en regelgeving

De volgende wetgevingen, of delen zijn van toepassing:

- Asbestverwijderingsbesluit dec. 2005, Staatscourant 704
- Asbestbesluit Arbeidsomstandighedenwet juli 2006, Staatscourant 348
- Staatscourant 2016 nr. 64906, 30 november 2016
- Bouwbesluit Arbeidsomstandighedenwet
- Burgerlijk Wetboek
- Woningwet
- Wet Milieubeheer
- Bouwbesluit 2012

**Bijlage 7:
Evaluatieformulier**

Asbestinventarisatie	
Naam inventarisatiebedrijf	Jagers Asbestinventarisatie bv
SCA-code	07-D070113.01
Rapportnummer	2018328 versie 1
Vrijgave datum	17-09-2018

Asbestinventarisatie van onvoorzien asbest	
Naam inventarisatiebedrijf	Jagers Asbestinventarisatie bv
SCA-code	07-D070113.01
Rapportnummer	
Vrijgave datum	

Omschrijving onvoorzien asbest	
Omschrijving	
Plaats	
Hoeveelheid	

Asbestverwijderingsbedrijf							
Naam							
SCA-code							
Naam		Handtekening					
Verzonden naar	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Door(naam)							
Datum							
Paraaf							
Verzendlijst: 1=A/B Type A; 2=A/B Type B; 3=A/B onvoorzien; 4=gemeente; 5=eigenaar; 6=opdrachtgever; 7=overig							

Bijlage 8: SMA-rt risicoclassificatie

SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 17 september 2018 om 11h56 (1250490)

Jagers Asbestinventarisatie bv

SCA-code: 07-D070113.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbreeklijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070113.01-2018328]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.



Identificatie

Adres	Helmondsingel 143, Helmond
Projectcode	2018328
Projectnaam	Hoofgebouw
Broncode	bron 1 (MM01)
Bronnaam	Dakbeplating

Feiten

Productspecificatie	Asbestcement golfplaat
Hechtgebondenheid	Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	525 m ²
Percentage Chrysotiel	10 - 15 %
Percentage Amfibool asbest	< 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer	A110537-001

Situatie

Bevestiging	Geschroefd
Binnen / buiten	Buiten
Beschadiging	Licht
Verweerdheid	Licht

Verwijdering

Handeling	Demontage (als geheel verwijderen)
-----------	------------------------------------

Risicoclassificatie

Risicoklasse	2
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.2 14072018 (ingangsdatum 14-07-2018)

Werkplanelementen

Openlucht RK2

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemisatie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het certificatieschema, te worden opgenomen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie, te worden uitgevoerd.

SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 17 september 2018 om 11h56 (1250491)

Jagers Asbestinventarisatie bv

SCA-code: 07-D070113.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070113.01-2018328]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bron situatie.



Identificatie

Adres	Helmondsingel 143, Helmond
Projectcode	2018328
Projectnaam	Hoofgebouw
Broncode	bron 2 (ViMM01.1)
Bronnaam	Vormstukken

Feiten

Productspecificatie	Asbestcement overige materialen
Hechtgebondenheid	Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	45 m ³
Percentage Chrysotiel	10 - 15 %
Percentage Amfibool asbest	< 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer	A110537-001

Situatie

Bevestiging	Geschroefd
Binnen / buiten	Buiten
Beschadiging	Licht
Verweerdheid	Licht

Verwijdering

Handeling	Demontage (als geheel verwijderen)
------------------	------------------------------------

Risicoclassificatie

Risicoklasse	2
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.2 14072018 (ingangsdatum 14-07-2018)

Werkplanelementen

Openlucht RK2

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemisatie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het certificatieschema, te worden opgenomen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie, te worden uitgevoerd.

(1250491)

SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 17 september 2018 om 11h56 (1250496)

Jagers Asbestinventarisatie bv

SCA-code: 07-D070113.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070113.01-2018328]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.



Identificatie

Adres	Helmondsingel 143, Helmond
Projectcode	2018328
Projectnaam	Hoofgebouw
Broncode	bron 4 (MM03)
Bronnaam	Gevelbeplating

Feiten

Productspecificatie	Asbestcement golfplaat
Hechtgebondenheid	Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	130 m ²
Percentage Chrysotiel	10 - 15 %
Percentage Amfibool asbest	< 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer	A110537-003

Situatie

Bevestiging	Geschroefd
Binnen / buiten	Buiten
Beschadiging	Licht
Verweerdheid	Licht

Verwijdering

Handeling	Demontage (als geheel verwijderen)
------------------	------------------------------------

Risicoclassificatie

Risicoklasse	2
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.2 14072018 (ingangsdatum 14-07-2018)

Werkplanelementen

Openlucht RK2

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemisatie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het certificatieschema, te worden opgenomen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie, te worden uitgevoerd.

SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 17 september 2018 om 11h56 (1250500)

Jagers Asbestinventarisatie bv

SCA-code: 07-D070113.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070113.01-2018328]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bron situatie.



Identificatie

Adres	Helmondsingel 143, Helmond
Projectcode	2018328
Projectnaam	Hoofgebouw
Broncode	bron 6 (heater)
Bronnaam	Pakking in verwarmingstoestellen

Feiten

Productspecificatie	Pakking
Hechtgebondenheid	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	1 stuks
Percentage Chrysotiel	Geen analyse
Percentage Amfibool asbest	Geen analyse
Analysecertificaatnummer	n.v.t.

Situatie

Bevestiging	Asbesthoudend materiaal geheel omsloten
Binnen / buiten	Binnen
Beschadiging	Niet
Verweerdheid	Niet

Extra vragen

Vraag:	Het betreft een gecontroleerde verwijdering zonder beschadiging en/of breuk van het asbesthoudende materiaal.
Antwoord:	Ja
Vraag:	De toepassing (materiaal, object, constructie, installatie) wordt als geheel verwijderd waarbij geen bewerkingen aan het asbesthoudende materiaal nodig zijn.
Antwoord:	Ja

Verwijdering

Handeling	Geheel omsloten asbesthoudend materiaal direct verpakken
------------------	--

Risicoclassificatie

Risicoklasse	1
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.2 14072018 (ingangsdatum 14-07-2018)

Werkplanelementen

Risicoklasse 1

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. De te nemen bronmaatregelen en te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen dienen vastgelegd te zijn in een Risico Inventarisatie Evaluatie (RI&E).

Er dient een visuele inspectie conform NEN2990 hoofdstuk 'Visuele Inspectie' te worden uitgevoerd van het gehele werkgebied.

(1250500)

Bijlage 9:
Kopie procescertificaat

Normec Certification B.V.
Stationsweg 2, 4191 KK Geldermalsen
T 0345 585 000, info-cert@normec.nl
www.normec.nl



Procescertificaat Asbestinventarisatie 07-D070113

Jagers Asbestinventarisatie B.V.

Adres:	Heikampweg 1 5249 JX ROSMALEN	Datum uitgifte:	20-04-2018
Telefoonnr:	073-5037094	Vervaldatum:	20-04-2021
Contactpersoon:	Mevr. N. Jagers	Datum eerste uitgifte:	20-04-2012
		KvK-nummer:	17134867
		e-mail :	info@jagers-asbestinventarisatie.nl

Verklaring van uitgifte

Dit procescertificaat is vastgelegd op basis van het Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Procescertificaat Asbestinventarisatie, zoals opgenomen in bijlage XIIIa behorend bij artikel 4.27 van de Arbeidsomstandighedenregeling en conform het certificatiereglement, afgegeven door Normec Certification B.V.

Normec Certification B.V. verklaart, dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het door de certificaathouder uit te voeren proces van inventariseren van aanwezige asbest, asbesthoudende producten en asbest verontreinigd materiaal of asbest verontreinigde constructieonderdelen in een bouwwerk of object, voorafgaand aan het geheel of gedeeltelijk afbreken van bouwwerken en/of objecten, het verwijderen van asbest of het opruimen van asbest na een incident, incl. de oplevering van het asbestinventarisatierapport, wordt uitgevoerd volgens de relevante eisen uit bijlage XIIIa behorende bij artikel 4.27 van de Arbeidsomstandighedenregeling.

Wenken voor de afnemer/opdrachtgever

1. De certificaathouder:
 - a. blijft gedurende de looptijd van het procescertificaat voldoen aan de relevante eisen uit bijlage XIIIa;
 - b. verleent medewerking aan beoordelingen door de certificerende instelling;
 - c. stuurt een ongeldig geworden procescertificaat terug aan de certificerende instelling, binnen veertien dagen na een getekend verzoek hiertoe; en
 - d. geeft wijzigingen als bedoeld in artikel 4, tweede lid, van bijlage XIIIa door aan de certificerende instelling.

Voor Normec Certification B.V.

mr. S.C. van Hartskamp



Asbestinventarisatie



Ascort

Voor de geldigheid van dit procescertificaat wordt verwezen naar het SCA Certificaatregister op www.ascert.nl.

Certificerende instelling:	Normec Certification B.V.	Certificaatnummer:	07-D070113
Aanwijzingsbeschikking:	ARBO/P&G/08/14505	SCA-code:	07-D070113.01

Dit procescertificaat bestaat uit een bladzijde.

Nadruk verboden

Blad 1 van 1