


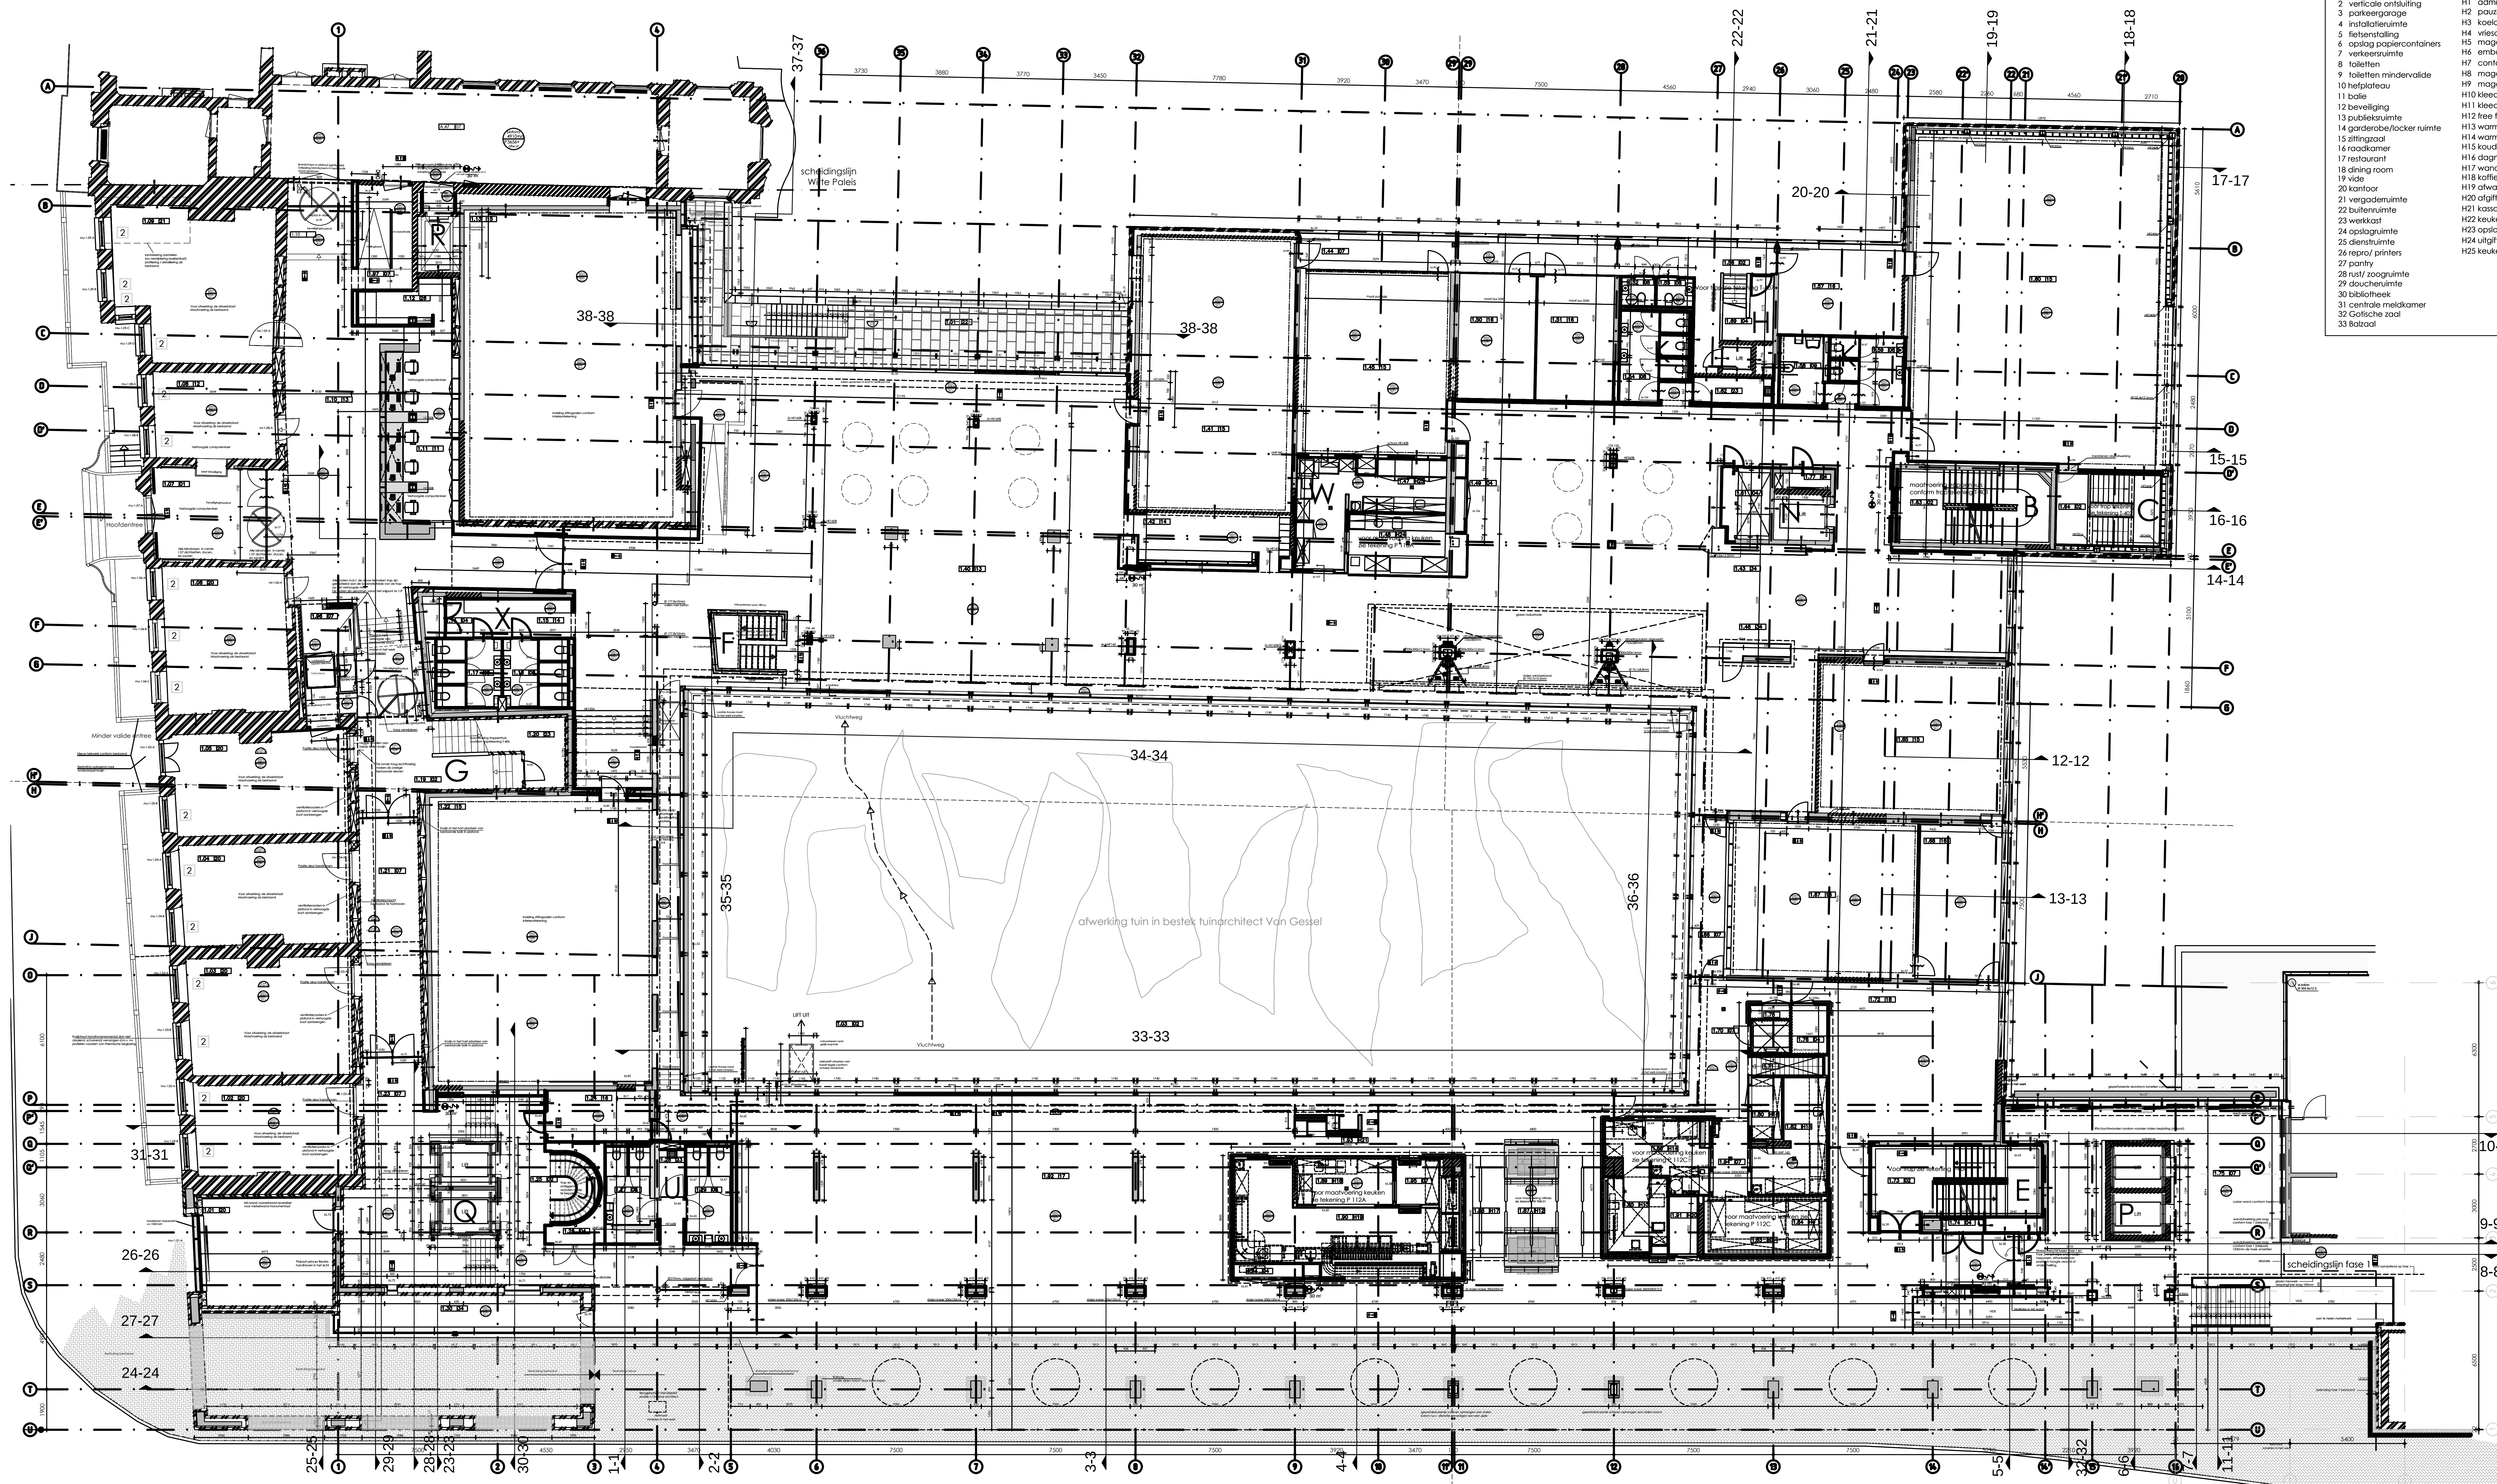

- Ruimtenummer
Functienummer
- Functies**
Raad van State
- 1 entree Raad van State
 - 2 verticale ontsluiting
 - 3 parkeergarage
 - 4 installatieruimte
 - 5 fietsenstalling
 - 6 opslag papiercontainers
 - 7 verkeersruimte
 - 8 toiletten
 - 9 toiletten mindervalide
 - 10 helpplateau
 - 11 badie
 - 12 beveiliging
 - 13 publieksruimte
 - 14 garderobe/locker ruimte
 - 15 zittingzaal
 - 16 raadkamer
 - 17 restaurant
 - 18 dining room
 - 19 vide
 - 20 kantoor
 - 21 vergaderruimte
 - 22 buitenruimte
 - 23 werkruimte
 - 24 opslagruimte
 - 25 dienstruimte
 - 26 repro/ printers
 - 27 parkeer
 - 28 natu/ zorgruimte
 - 29 douche/ruimte
 - 30 bibliotheek
 - 31 centrale meldkamer
 - 32 Goetsche zaal
 - 33 balzaal
- Keuken functies (H)
- H1 administratie
 - H2 pauze ruimte personeel
 - H3 keukel
 - H4 vriescel
 - H5 magazijn disposables
 - H6 emballage
 - H7 containerruimte GFT
 - H8 magazijn zeep
 - H9 magazijn DWK
 - H10 kleedruimte heren
 - H11 kleedruimte dames
 - H12 free flow gebied
 - H13 warme uitgifte
 - H14 warme keuken
 - H15 koude keuken
 - H16 diognomageijn
 - H17 wandkoeeling
 - H18 koffie vergader ruimte
 - H19 afvalruimte
 - H20 afgifte vul services
 - H21 kassa's (2)
 - H22 keukens publieksgebied
 - H23 opslag vul services publieksgebied
 - H24 uitgifte publieksgebied
 - H25 keukens catering Witte Paleis

RENVOOI
bouwkundig

- gewapend beton bestaand
- gewapend beton nieuw
- prefab beton - bestaand
- prefab beton - nieuw
- kalkestrand metselwerk
- metselwerk - bestaand
- metselwerk - nieuw
- gipsplatenwand voorzien van isolatie
- metaalstud stelpoort
- houtskeletwand
- natuursteen
- nooduitgang bordje
- brandslanghaspel 30 meter
- WBDBO 30min.
- WBDBO 60min.
- zelfsluitende deur
- WBDBO 30min. enkelzijdig
- type convectorkast
- bestaand vloerrooster.
- bestaande radiator.

nr. type convectorkast

Voor inbouw convectoren komen, op een enkele uitzondering na, in hoofdlijnen 4 principes voor:

1. In de bestaande situatie is er geen convectorkast. Er wordt een nieuwe convectorkast gemaakt gebaseerd op de detaillering van de lambrisering. Op een aantal plaatsen is er geen bestaande lambrisering aanwezig. M+G zal hiervoor een apart voorstel doen.
- 1a. Conform 1 maar met lage convector. Uitvoering ruimte 8.45 conform B.46. Uitvoering ruimtes 3.06 t/m 3.09 conform 2.06 t/m 2.09.
- 1b. Conform 1 maar met ondiepe convector.
2. In de bestaande situatie is een lage vensterbank aanwezig waar een nieuwe convector ingebouwd zal worden. Er zal een plint onder de vensterbank gemaakt worden en het rooster bovenop wordt vervangen. Bestaande vensterbank volledig restaureren c.q. vervangen door een mdf kopie met gelijke profilering.
3. In de bestaande situatie is een (lage) vensterbank aanwezig van een zeer slechte kwaliteit. Deze zal worden gesloopt en volgens principe 1 wordt een nieuwe omkasting gemaakt.
- 3a. Conform 3 maar met lage convector.
4. In de bestaande situatie is er geen convectorkast. Er is echter ook niet genoeg ruimte (te weinig diepte) om een omkasting te maken. Hier zal een vloerconvector worden geplaatst.

trappenhuizen At/m K
liften N t/m R
kernen U t/m X

alle maten in het werk te controleren

REVISIE

Uitbreiding & Renovatie
Raad van State
Den Haag

VROM Rijksgeschiedkundig

Parkstraat
Overzichtsplattegrond laag 1

SCH. 1:100
AFM. AG+
SET. MN

ST5020 P-025

DAI: 01-12-09 D: 07-07-09 H: 05-03-10
A: 09-01-09 E: 12-08-09 I: 01-10-2010
B: 28-04-09 F: 03-11-09 J: -
C: 28-05-09 G: 24-11-09 K: -

BESTAND: RYS Bouwvoorbereiding ST5020A-RV02

MERKX GIROD
MERKX & GIROD BV, ARBORETOEN, 1818 BA - GEDREVEN 23 - 1015 AB AMSTERDAM
TELEFON 020 625 0200 FAX 020 625 0201 E-MAIL MERKX@GIROD.NL