

## Bijlage 9 Projecten MJOP-perceel Noord

### 1 Vervangen linoleum vloerafwerking

*Situatie:*

Slijtage vloerafwerkingen; niet verhoogd; linoleum (1.574 m<sup>2</sup>).

*Foto:*



*Uit te voeren werkzaamheden:*

Vervangen linoleum vloerafwerking, rekening houdend met egaliseren ten behoeve van nieuwe linoleum vloerafwerking.

Uitvoering als bestaand, er zijn geen plinten aanwezig.

## 2 Overplakken (overlagen) bitumen dakafwerking

*Situatie:*

Craquelé bitumineuze dakafwerkingen; afwerkingen; vlakke dakafwerking; bitumen (3.460 m<sup>2</sup>).

*Foto:*



*Uit te voeren werkzaamheden:*

Overplakken (overlagen) middels partiële verkleving baanvormige bitumineuze dakafwerking, onafgewerkte APP.

Vervangen van enkele aluminium daktrim, voorzien van randstrook (280 m<sup>1</sup>).

De bestaande PIR-mastiekschroot kan worden gehandhaafd.

### 3 Vervangen ramen staal

*Situatie:*

Erosie, verwerking, verzanding van buitenwandopeningen; ramen; staal (31 stuks).

*Foto:*



*Uit te voeren werkzaamheden:*

Vervangen stalen draairamen met enkele beglazing voor kunststof draairamen voorzien van HR++ beglazing. Het bijbehorende hang- en sluitwerk dient vervangen te worden. Tevens dienen de ramen te worden voorzien van afdichtingrubbers.

De bestaande kozijnen bieden voldoende ruimte om de kunststof draairamen te monteren.

Afmeting van de bestaande stalen draairamen bedragen b x d: 105 x 90 cm.

#### 4 Reinigen en waxen buitenkozijnen

*Situatie:*

Vervuiling, aanslag en dofheid coating buitenwandopeningen; gevuld met puin; aluminium (6.170 m<sup>2</sup>).

*Foto:*



*Uit te voeren werkzaamheden:*

Aluminium buitenkozijnen reinigen en waxen.

## 5 Schilderwerk steenachtig dekkend

*Situatie:*

Vervuiling, verkleuring en krijten beschermlagen; buiten; algemeen; op steenachtige materialen en beton (2.302 m<sup>2</sup>).

*Foto:*



*Uit te voeren werkzaamheden:*

Schilderbeurt steenachtig, dispersie damp-open systeem (1,5 beurt).


Het schilderwerk van de gevel dient gereinigd te worden alvorens de gevel opnieuw kan worden geschilderd.

## 6 Reinigen gevelmetselwerk

*Situatie:*

Vuil, aanslag, verkleuring buitenwanden; constructief; metselwerk (3.367 m<sup>2</sup>).

*Foto:*

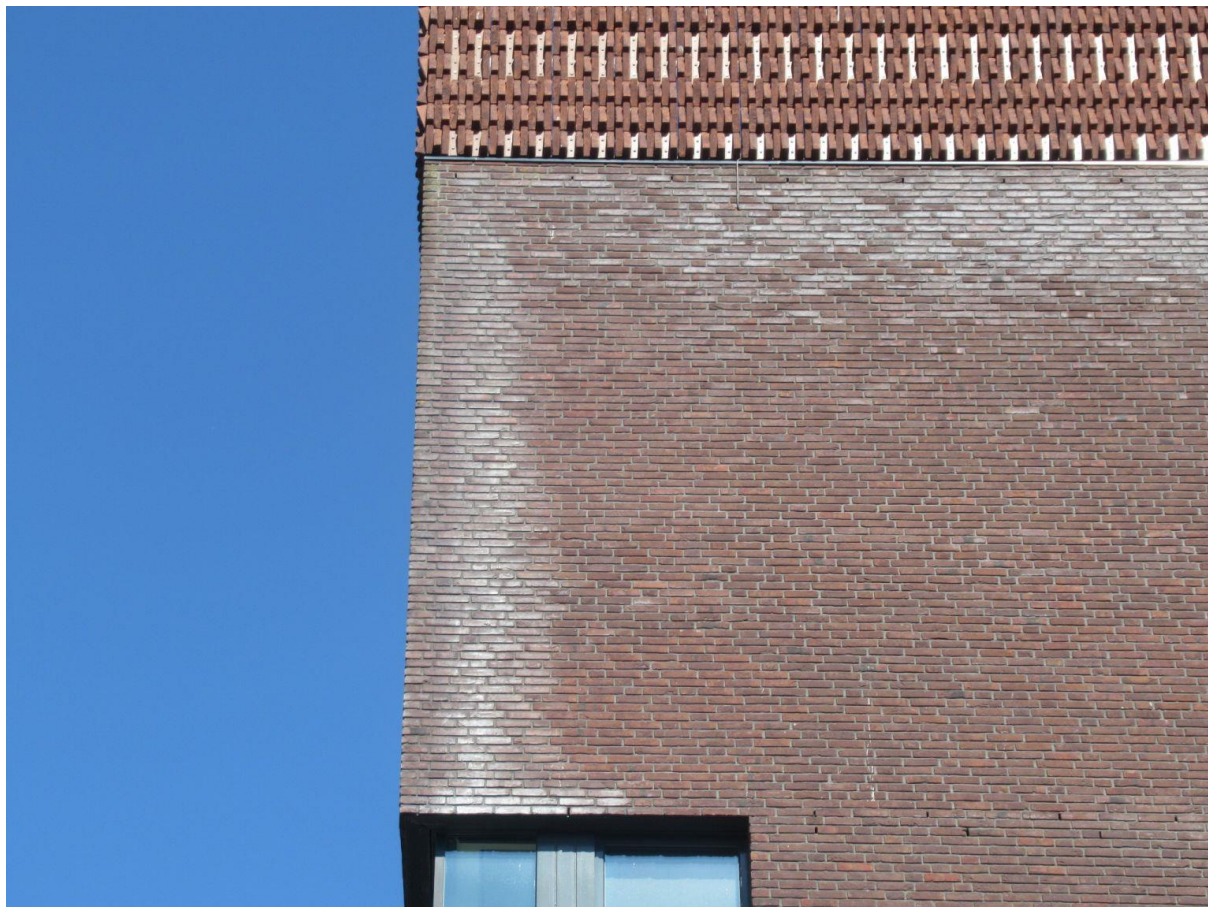

*Uit te voeren werkzaamheden:*

Reinigen gevelmetselwerk (hoge druk).

Houdt rekening dat 20% van het voegwerk na reinigen van de gevel hersteld moet worden.