

RAPPORTAGE KEERKLEPCONTROLE

BETREFT

Opdrachtgever : Pranger-Rosier Installaties BV
Naam locatie : CSG Liudger locatie Raai
Adres locatie : De Raai 200
Plaats : Drachten
Rapportnummer : 48-4783-2020
Datum uitvoering : 16-09-2020
Datum rapportage : 25-09-2020

RESULTAAT

Aantal gecontroleerd : 48
Aantal goedgekeurd : 21
Aantal afgekeurd : 6
Aantal niet te
controleren : 20

Uitgevoerd door : Jeroen Schipper
Opgesteld door : Jeroen Schipper
Bedrijfsgegevens : AAWATER v.o.f.
Kattegat 32-5
9723JP Groningen
050-2031920
info@aaewater.nl



1 Controle terugstroombeveiligingen

Nummer	Ruimte	Toestel - Omschrijving	Type	Methode	Resultaat	Opmerking / Toelichting
1	hydrofoor ruimte bgg	suppletie BSH balie en 1e verdieping	EA	V	ok	Raminex TBE-EA 28mm knel
2	Kantine	Tappunt automaat	EA	Vi	Anders, zie opmerking	Niet aangesloten, buiten gebruik. Advies is om leiding te verwijderen en glad af te werken.
3	Kantine	Tappunt Automaat	EA	Vi	Anders, zie opmerking	Niet aangesloten, buiten gebruik. Advies is om leiding te verwijderen en glad af te werken.
4	Muzieklokaal	BSH	EA	V	ok	Raminex TBE-EA 22mm knel
5	Werkkast personeels kantine	Close-in boiler	EA	S	ok	Daalderop ILC 15mm knel
6	naast A.05 bgg	BSH	EA	O	Niet ok	22mm
7	magazijn keuken	boiler	EA	S	ok	Daalderop ILC 15mm knel
8	Keuken	Tappunt vaatwasser	EA	Vi	Anders, zie opmerking	Geen CA keerklep aanwezig, Raminex WF 3/4". Advies is CA keerklep te plaatsen.
10	Tegenover lok. 0.14	BSH	EA	V	ok	Raminex TBE-EA 28mm knel
11	Naast teamkamer VWO	BSH	EA	V	ok	Raminex TBE-EA DN25 knel
12	werkkast onder trap aula	wasmachine handmatig zeep	EA	Vi	Anders, zie opmerking	Keerklep overbodig, kan uit lijst. Niet in nieuwe offerte
101	Lokaal 1.04	Suppletie koud water	CA	S	Niet ok	Honeywell CA 22mm

Nummer	Ruimte	Toestel - Omschrijving	Type	Methode	Resultaat	Opmerking / Toelichting
102	Lokaal 1.04	Close-in boiler	EA	S	Niet ok	VSH ILC 15mm knel. Niet in nieuwe offerte
103	Lokaal 1.04	Close-in boiler	EA	S	ok	VSH ILC 15mm knel
104	Lokaal 1.05	Close-in boiler	EA	S	ok	VSH ILC 15mm knel
105	Lokaal 1.05	Suppletie koud water	EA	Vi	Anders, zie opmerking	Niet controleerbaar, geen afsluiter voor keerklep. Watts WF DN15. Niet in nieuwe offerte
106	Lokaal 1.07	Close-in boiler	EA	S	ok	
107	Lokaal 1.09	Suppletie koud water	CA	S	ok	Honeywell CA DN20
108	Lokaal 1.09	Close-in boiler	EA	S	ok	VSH ILC 15mm knel
109	Lokaal 1.09	Close-in boiler	EA	S	ok	VSH ILC 15mm knel
110	Lokaal 1.11	Tappunt	EA	Vi	Anders, zie opmerking	Niet controleerbaar geen afsluiter voor keerklep. Watts EA 15mm. Niet in nieuwe offerte
111	Lokaal 1.13	Close-in boiler	EA	S	ok	VSH ILC 15mm knel
112	Werkkast 1e verdieping	tappunt	EA	V	ok	Raminex WF 3/4"
113	Keuken facilitaire dienst 1e verdieping	Close-in boiler	EA	S	ok	ILC 15mm knel
114	Nabij heren toilet, Keerklep boven plafond toilet heren	BSH		Vi	Anders, zie opmerking	Niet gevonden
115	Werkkast gymzaal 1e verdieping	v/d Beyl GGBB 300 boiler	EA	S	ok	Duco ILC DN20

Nummer	Ruimte	Toestel - Omschrijving	Type	Methode	Resultaat	Opmerking / Toelichting
116	Werkkast gymzaal	v/d Beyl GGBB 300 boiler	EA	V	Niet ok	Watts KF 22mm knel.Niet in nieuwe offerte
201	Keuken naast 2.29	Koffieapparaat	EA	V	ok	Raminex TBE-EA 15mm knel
202	WC heren	Suppletie koud water		Vi	Anders, zie opmerking	Niet gevonden/ aanwezig
203	WC heren	Suppletie koud water		Vi	Anders, zie opmerking	Niet gevonden/aanwezig
204	werkkast	tappunt		Vi	Anders, zie opmerking	Niet gevonden/aanwezig
205	keukentje bij A.07	Boiler	EA	S	ok	VSH ILC 15mm knel
206	keuken	koffieapparaat	-	Vi	Anders, zie opmerking	Geen keerklep aanwezig, advies is om EA keerklep te plaatsen. 3/4". Niet in nieuwe offerte
207	keuken	koffieapparaat	-	Vi	Anders, zie opmerking	Geen keerklep aanwezig, advies is om EA keerklep te plaatsen. 3/4". Niet in nieuwe offerte
12a	werkkast onder trap aula	vulpunt poetsmachine	-	Vi		SWK vrije uitloop. Poestmachine met gescheiden systemen. EA keerklep plaatsen. 3/4". Niet in nieuwe offerte
5a	personeel kantine	koffiemachine	-	Vi	Anders, zie opmerking	Geen keerklep aanwezig, advies is om EA keerklep te plaatsen. 3/4". niet in nieuwe offerte
5b	personeel kantine	soep automaat	-	Vi	Anders, zie opmerking	Geen keerklep aanwezig, advies is om EA keerklep te plaatsen. 3/4". Niet in nieuwe offerte
5c	personeel kantine	soep automaat	-	Vi	Anders, zie opmerking	Geen keerklep aanwezig, advies is om EA keerklep te plaatsen. 3/4". Niet in nieuwe offerte

Nummer	Ruimte	Toestel - Omschrijving	Type	Methode	Resultaat	Opmerking / Toelichting
113a	keuken facilitair 1e verdieping	koffiemachine	EA	V	Niet ok	Raminex WF 3/4". Niet in nieuwe offerte
112a	werkkast 1e verdieping naast wc's	close up boiler 15l.	-	Vi	Anders, zie opmerking	Geen keerklep zichtbaar/aanwezig. Advies is EA keerklep te plaatsen. Niet in nieuwe offerte
110a	1e verdieping 1.09 boven plafond voor toiletten	nooddouche lokaal 1.09	-	Vi	Anders, zie opmerking	Geen keerklep aanwezig, advies is om EA keerklep te plaatsen. 22mm. Niet in nieuwe offerte
1a		watermeter	EA	Vi	ok	Niet controleerbaar, bedieningknop afsluiter ontbreekt. Raminex EA DN40
210		boiler close up 15l	-	Vi	Anders, zie opmerking	Geen keerklep zichtbaar/aanwezig. Advies is EA keerklep te plaatsen.
211		suppletie kw	EA	V	ok	Watts WF DN15
212		koffiemachine	EA	V	Niet ok	Raminex WF 3/4"
213		boiler close in 10l	-	Vi	Anders, zie opmerking	Geen keerklep aanwezig, advies is om EA keerklep te plaatsen. 15mm
214		koffiemachine	EA	V	ok	Watts KF 15mm knel
215		boiler close in 10l	-	Vi	Anders, zie opmerking	Geen keerklep aanwezig, advies is om EA keerklep te plaatsen. 15mm

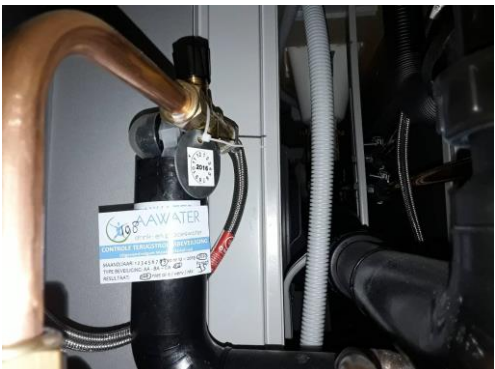
2 Foto rapportage

Omschrijving		Foto
Item: 1, suppletie BSH balie en 1e verdieping Uitvoering: EA Opmerking bij werkvoorbereiding: Raminex TBE-EA DN25 knel		
Resultaat: ok Controle BSH: Verzegeling brandslanghaspel - Ok Opmerking bij uitvoering: Raminex TBE-EA 28mm knel		
Item: 2, Tappunt automaat Uitvoering: EA Opmerking bij werkvoorbereiding: Raminex WF 3/4"		
Resultaat: Anders, zie opmerking Opmerking bij uitvoering: Niet aangesloten, buiten gebruik. Advies is om leiding te verwijderen en glad af te werken.		
Item: 3, Tappunt Automaat Uitvoering: EA Opmerking bij werkvoorbereiding: Raminex WF 3/4. Buiten gebruik		
Resultaat: Anders, zie opmerking Opmerking bij uitvoering: Niet aangesloten, buiten gebruik. Advies is om leiding te verwijderen en glad af te werken.		
Item: 4, BSH Uitvoering: EA Opmerking bij werkvoorbereiding: 22mm		
Resultaat: ok Controle BSH: Verzegeling brandslanghaspel - Ok Opmerking bij uitvoering: Raminex TBE-EA 22mm knel		

Omschrijving	Foto
Item: 5, Close-in boiler Uitvoering: EA Opmerking bij werkvoorbereiding: Niet controleerbaar, afsluiter zit vast. Daalderop ILC 15mm knel Resultaat: ok Opmerking bij uitvoering: Daalderop ILC 15mm knel	
Item: 6, BSH Uitvoering: EA Opmerking bij werkvoorbereiding: 22mm, moet op overdruk, plafond plaat wil niet los Resultaat: Niet ok Controle BSH: Verzegeling brandslanghaspel - Ok Opmerking bij uitvoering: 22mm	
Item: 7, boiler Uitvoering: EA Opmerking bij werkvoorbereiding: Daalderop ILC 15mm knel Resultaat: ok Opmerking bij uitvoering: Daalderop ILC 15mm knel	
Item: 8, Tappunt vaatwasser Uitvoering: EA Opmerking bij werkvoorbereiding: Raminex WF 3/4". Deze keerklep is niet de juiste beveiliging van de vaatwasser automatische zeepdoseer. Advies is CA keerklep te plaatsen. 15mm Resultaat: Anders, zie opmerking Opmerking bij uitvoering: Geen CA keerklep aanwezig, Raminex WF 3/4". Advies is CA keerklep te plaatsen.	

Omschrijving	Foto
Item: 10, BSH Uitvoering: EA Opmerking bij werkvoorbereiding: Raminex TBE-EA DN25 knel Resultaat: ok Controle BSH: Verzegeling brandslanghaspel - Ok Opmerking bij uitvoering: Raminex TBE-EA 28mm knel	
Item: 11, BSH Uitvoering: EA Opmerking bij werkvoorbereiding: Raminex TBE-EA DN25 knel Resultaat: ok Controle BSH: Verzegeling brandslanghaspel - Ok Opmerking bij uitvoering: Raminex TBE-EA DN25 knel	
Item: 12, wasmachine handmatig zeep Uitvoering: EA Opmerking bij werkvoorbereiding: Niet controleerbaar, afsluiter sluit niet. Voor dit toestel geen keerklep noodzakelijk. Raminex WF 3/4" Resultaat: Anders, zie opmerking Opmerking bij uitvoering: Keerklep overbodig, kan uit lijst. Niet in nieuwe offerte	
Item: 101, Suppletie koud water Uitvoering: CA Opmerking bij werkvoorbereiding: Honeywell CA295 22mm Resultaat: Niet ok Opmerking bij uitvoering: Honeywell CA 22mm	

Omschrijving	Foto
Item: 102, Close-in boiler Uitvoering: EA Opmerking bij werkvoorbereiding: VSH ILC 15mm knel Resultaat: Niet ok Opmerking bij uitvoering: VSH ILC 15mm knel. Niet in nieuwe offerte	
Item: 103, Close-in boiler Uitvoering: EA Opmerking bij werkvoorbereiding: VSH ILC 15mm knel Resultaat: ok Opmerking bij uitvoering: VSH ILC 15mm knel	
Item: 104, Close-in boiler Uitvoering: EA Opmerking bij werkvoorbereiding: VSH ILC 15mm knel Resultaat: ok Opmerking bij uitvoering: VSH ILC 15mm knel	
Item: 105, Suppletie koud water Uitvoering: EA Opmerking bij werkvoorbereiding: Niet controleerbaar, geen afsluiter voor keerklep aanwezig. Watts KF 15mm knel. Resultaat: Anders, zie opmerking Opmerking bij uitvoering: Niet controleerbaar, geen afsluiter voor keerklep. Watts WF DN15. Niet in nieuwe offerte	

Omschrijving	Foto
Item: 106, Close-in boiler Uitvoering: EA Opmerking bij werkvoorbereiding: VSH ILC 15mm knel Resultaat: ok Opmerking bij uitvoering:	
Item: 107, Suppletie koud water Uitvoering: CA Opmerking bij werkvoorbereiding: Honeywell CA 22mm knel Resultaat: ok Opmerking bij uitvoering: Honeywell CA DN20	
Item: 108, Close-in boiler Uitvoering: EA Opmerking bij werkvoorbereiding: VSH ILC 15mm knel Resultaat: ok Opmerking bij uitvoering: VSH ILC 15mm knel	
Item: 109, Close-in boiler Uitvoering: EA Opmerking bij werkvoorbereiding: VSH ILC 15mm knel Resultaat: ok Opmerking bij uitvoering: VSH ILC 15mm knel	

Omschrijving	Foto
Item: 110, Tappunt Uitvoering: EA Opmerking bij werkvoorbereiding: Niet controleerbaar, geen afsluiter voor keerklep. Watts EA 15mm Resultaat: Anders, zie opmerking Opmerking bij uitvoering: Niet controleerbaar geen afsluiter voor keerklep. Watts EA 15mm. Niet in nieuwe offerte	
Item: 111, Close-in boiler Uitvoering: EA Opmerking bij werkvoorbereiding: VSH ILC 15mm knel Resultaat: ok Opmerking bij uitvoering: VSH ILC 15mm knel	
Item: 112, tappunt Uitvoering: EA Opmerking bij werkvoorbereiding: Raminex WF 3/4" Resultaat: ok Opmerking bij uitvoering: Raminex WF 3/4"	
Item: 113, Close-in boiler Uitvoering: EA Opmerking bij werkvoorbereiding: ILC 15mm knel Resultaat: ok Opmerking bij uitvoering: ILC 15mm knel	

Omschrijving	Foto
Item: 115, v/d Beyl GGBB 300 boiler Uitvoering: EA Opmerking bij werkvoorbereiding: Duco ILC DN20 Resultaat: ok Opmerking bij uitvoering: Duco ILC DN20	
Item: 116, v/d Beyl GGBB 300 boiler Uitvoering: EA Opmerking bij werkvoorbereiding: Watts KF 22mm knel Resultaat: Niet ok Opmerking bij uitvoering: Watts KF 22mm knel.Niet in nieuwe offerte	
Item: 201, Koffieapparaat Uitvoering: EA Opmerking bij werkvoorbereiding: Raminex TBE-EA 15mm knel Resultaat: ok Opmerking bij uitvoering: Raminex TBE-EA 15mm knel	
Item: 205, Boiler Uitvoering: Controle EA Opmerking bij werkvoorbereiding: VSH ILC 15mm knel Resultaat: ok Opmerking bij uitvoering: VSH ILC 15mm knel	

Omschrijving	Foto
Item: 206, koffieapparaat Uitvoering: Controle DA/EB Opmerking bij werkvoorbereiding: Geen keerklep aanwezig, advies is om EA keerklep te plaatsen. 3/4" Resultaat: Anders, zie opmerking Opmerking bij uitvoering: Geen keerklep aanwezig, advies is om EA keerklep te plaatsen. 3/4". Niet in nieuwe offerte	
Item: 207, koffieapparaat Uitvoering: Controle DA/EB Opmerking bij werkvoorbereiding: Geen keerklep aanwezig, advies is om EA keerklep te plaatsen. 3/4" Resultaat: Anders, zie opmerking Opmerking bij uitvoering: Geen keerklep aanwezig, advies is om EA keerklep te plaatsen. 3/4". Niet in nieuwe offerte	
Item: 12a, vulpunt poetsmachine Uitvoering: Controle DAEB Opmerking bij werkvoorbereiding: Geen keerklep aanwezig, advies is om CA keerklep te plaatsen. Resultaat: Opmerking bij uitvoering: SWK vrije uitloop. Poetsmachine met gescheiden systemen. EA keerklep plaatsen. 3/4". Niet in nieuwe offerte	
Item: 5a, koffiemachine Uitvoering: Controle DAEB Opmerking bij werkvoorbereiding: Geen keerklep aanwezig, advies is om EA keerklep te plaatsen. 3/4" Resultaat: Anders, zie opmerking Opmerking bij uitvoering: Geen keerklep aanwezig, advies is om EA keerklep te plaatsen. 3/4". niet in nieuwe offerte	

Omschrijving	Foto
Item: 5b, soep automaat Uitvoering: Controle DAEB Opmerking bij werkvoorbereiding: Geen keerklep aanwezig, advies is om EA keerklep te plaatsen. 3/4" Resultaat: Anders, zie opmerking Opmerking bij uitvoering: Geen keerklep aanwezig, advies is om EA keerklep te plaatsen. 3/4". Niet in nieuwe offerte	
Item: 5c, soep automaat Uitvoering: Controle DAEB Opmerking bij werkvoorbereiding: Geen keerklep aanwezig, advies is om EA keerklep te plaatsen. 3/4" Resultaat: Anders, zie opmerking Opmerking bij uitvoering: Geen keerklep aanwezig, advies is om EA keerklep te plaatsen. 3/4". Niet in nieuwe offerte	
Item: 113a, koffiemachine Uitvoering: Controle EA Opmerking bij werkvoorbereiding: Raminex WF 3/4" Resultaat: Niet ok Opmerking bij uitvoering: Raminex WF 3/4". Niet in nieuwe offerte	
Item: 112a, close up boiler 15l. Uitvoering: Controle GEEN Opmerking bij werkvoorbereiding: Geen keerklep aanwezig, advies is om EA keerklep te plaatsen. Resultaat: Anders, zie opmerking Opmerking bij uitvoering: Geen keerklep zichtbaar/aanwezig. Advies is EA keerklep te plaatsen. Niet in nieuwe offerte	

Omschrijving	Foto
Item: 110a, nooddouche lokaal 1.09 Uitvoering: Controle - Opmerking bij werkvoorbereiding: Geen keerklep aanwezig, advies is om EA keerklep te plaatsen. 22mm Resultaat: Anders, zie opmerking Opmerking bij uitvoering: Geen keerklep aanwezig, advies is om EA keerklep te plaatsen. 22mm. Niet in nieuwe offerte	
Item: 1a , watermeter Uitvoering: Controle EA Opmerking bij werkvoorbereiding: Toegevoegd via App Resultaat: ok Opmerking bij uitvoering: Niet controleerbaar, bedieningsknop afsluiter ontbreekt. Raminex EA DN40	
Item: 1a , watermeter Uitvoering: Controle EA Opmerking bij werkvoorbereiding: Toegevoegd via App Resultaat: ok Opmerking bij uitvoering: Niet controleerbaar, bedieningsknop afsluiter ontbreekt. Raminex EA DN40	
Item: 1a , watermeter Uitvoering: Controle EA Opmerking bij werkvoorbereiding: Toegevoegd via App Resultaat: ok Opmerking bij uitvoering: Niet controleerbaar, bedieningsknop afsluiter ontbreekt. Raminex EA DN40	

Omschrijving	Foto
Item: 210, boiler close up 15l Uitvoering: Controle - Opmerking bij werkvoorbereiding: Toegevoegd via App Resultaat: Anders, zie opmerking Opmerking bij uitvoering: Geen keerklep zichtbaar/aanwezig. Advies is EA keerklep te plaatsen.	
Item: 211, suppletie kw Uitvoering: Controle EA Opmerking bij werkvoorbereiding: Toegevoegd via App Resultaat: ok Opmerking bij uitvoering: Watts WF DN15	
Item: 212, koffiemachine Uitvoering: Controle EA Opmerking bij werkvoorbereiding: Toegevoegd via App Resultaat: Niet ok Opmerking bij uitvoering: Raminex WF 3/4"	
Item: 213, boiler close in 10l Uitvoering: Controle - Opmerking bij werkvoorbereiding: Toegevoegd via App Resultaat: Anders, zie opmerking Opmerking bij uitvoering: Geen keerklep aanwezig, advies is om EA keerklep te plaatsen. 15mm	

Omschrijving	Foto
Item: 214, koffiemachine Uitvoering: Controle EA Opmerking bij werkvoorbereiding: Toegevoegd via App Resultaat: ok Opmerking bij uitvoering: Watts KF 15mm knel	
Item: 215, boiler close in 10l Uitvoering: Controle - Opmerking bij werkvoorbereiding: Toegevoegd via App Resultaat: Anders, zie opmerking Opmerking bij uitvoering: Geen keerklep aanwezig, advies is om EA keerklep te plaatsen. 15mm	

3 Verantwoording controle terugstroombeveiligingen

Volgens Waterwerkblad 3.8 moeten 'Terugstroombeveiligingen, zoals controleerbare keerkleppen, beluchters, onderbrekers en atmosferische onderbrekingen jaarlijks worden gecontroleerd'. Hiervan zijn alleen 'niet controleerbare keerkleppen die zijn geïntegreerd in tapkranen, thermostatische mengkranen en toestellen' uitgezonderd. Deze moeten iedere 10 jaar worden vervangen.

AAWATER voert al geruime tijd controles uit van terugstroombeveiligingen. De afgelopen 5 jaar is een werkwijze ontstaan waarbij – in het kader van Legionellapreventie – niet iedere terugstroombeveiliging wordt gecontroleerd. Reden hiervoor is dat – op basis van huidige wetgeving – de Legionellaadviseur zelf verantwoordelijk is om in het beheersplan die controles op te nemen die relevant zijn voor het risico op groei van Legionella. Het is onze ervaring dat controle van bepaalde terugstroombeveiligingen geen toegevoegde waarde heeft voor het verkleinen van de kans op groei van Legionella.

Om vast te leggen welke beveiligingen wel, en welke beveiligingen niet worden gecontroleerd, volgt hieronder een uiteenzetting van onze werkwijze per familie in Nederland gebruikte beveiligingen.

Algemeen

Terugstroombeveiligingen dienen voor controle toegankelijk te zijn. De regel dat bepaalde keerkleppen in aftakkingen van regelmatig doorstromende leidingen geplaatst moeten worden kan hiermee in tegenspraak zijn. Wanneer keerkleppen door deze plaatsingseisen minder goed bereikbaar worden voor controle, dient op een andere plaats een controleaansluiting aanwezig te zijn.

Familie A

- Stortbakken voor toiletten, urinoirs of slophoppers worden niet gecontroleerd.
- Overige atmosferische onderbrekingen (breektanks, onderbroken voedingen van zwemwaterinstallaties, voedingen van koeltorens e.d.) worden beoordeeld op de mogelijkheid van overlopen en de zichtbaarheid daarvan. Dimensionering van hoogteverschillen en overloopopeningen wordt niet gecontroleerd; als afwijkingen hier duidelijk opvallen worden deze vermeld.

Familie B

- BA beveiligingen worden beoordeeld op aanwezigheid van afsluiters, onderbroken rioolaansluiting en filter. Daarnaast wordt de werking van de afsluiters, de twee keerkleppen en de overstort gecontroleerd volgens voorschrift van de verschillende fabrikanten.

Familie C

- Van CA beveiligingen ('niet controleerbare onderbreking') wordt de werking getoetst zoals door Watts industries omschreven. Als onvoldoende onderbreking of onjuiste rioolaansluiting opvalt en tot problemen kan leiden kan dit worden vermeld.

Familie D

- Beluchters DA (met name in slangwartelkranen) worden niet beoordeeld.
- Beluchters DB worden niet beoordeeld.
- Beluchters DC (deze worden met name toegepast om terugheveling via een slang bij de stortplaats voor een chemisch toilet te voorkomen) worden beoordeeld op aanwezigheid en op intactheid van de beluchtingsopeningen.

Familie E

- Dubbelplugs keerkleppen met bovenstroomse afsluiter worden gecontroleerd met de standaard-, vacuüm- of overdrukmethode, voor zover de afsluiter gangbaar is en afsluit, de pluggen van de klep bereikbaar zijn, controle mogelijk is met het oog op gebruik van de installatie, en er geen twijfel is over storingsgevoeligheid van achterliggende apparatuur.

- Inlaatcombinaties en andere controleerbare beveiligingen voor boilers worden gecontroleerd met een eenvoudige methode wanneer de afsluiter gangbaar is en sluit, en de controleplug bereikbaar is om te openen. Wanneer het mogelijk is om met het overstortventiel te controleren of nog overdruk aanwezig is, wordt dit gedaan.
- De keerklep die na de circulatiepomp in een circulerend warmwatersysteem aanwezig behoort te zijn wordt gecontroleerd met de standaard- of vacuümmethode als de afsluiters rond deze appendages sluiten.
- Enkelplugs keerkleppen met bovenstroomse afsluiter, die in een controlelijst als controleerbare keerklep zijn omschreven, worden gecontroleerd als de afsluiter sluit en er een drukverschil over de keerklep kan worden geconstateerd.
- Keerkleppen in slangwartelkranen worden niet gecontroleerd tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen.
- Niet, of niet voldoende bereikbare keerkleppen voor brandslangen worden met overdruk gecontroleerd als in de omgeving van het haspel een aansluiting voor deze methode aanwezig is.
- Niet, of niet voldoende bereikbare keerkleppen voor brandslangen kunnen met overdruk worden gecontroleerd op de slang als deze werkwijze veilig wordt geacht door de controleur.

De overige families terugstroombeveiligingen worden in Nederland niet of nauwelijks toegepast.

Daar waar mogelijk zullen wij afwijkingen t.o.v. de waterwerkbladen met betrekking tot de plaats van, en het type keerklep zo veel mogelijk opnemen in de opmerkingen. Dit is echter geen volwaardig alternatief voor een Legionella risico analyse.