

Basis: O2 Gebouw Basis niveau

1



Toelichting

Status: Actief
 Kwaliteitslabel: Basis


Inspectiedatum:
 Volgende inspectie:
 Inspectiestatus: Inspectie actief

Bouwjaar: 2015
 Einde exploitatie: 2099
 Aantal Woningen: 13

Kenmerken

Inspecteur gepland: 
 Plaatsnaam: Amsterdam

Conditie van de Elementen

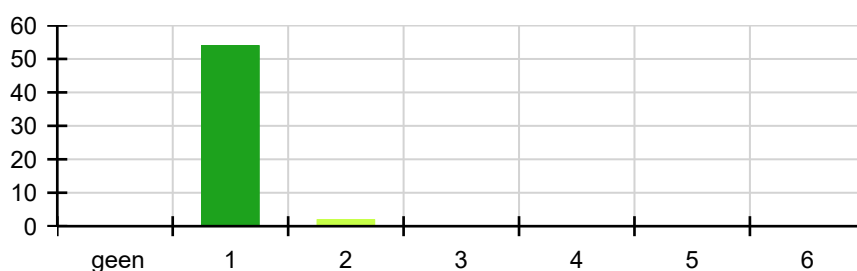

Aantal gebreken 53

Risico overschreden 0

Adviesmaatregelen 47

Bedrag advies

	1	2	3	4	5	6	Totaal
Functioneren bedrijfsproces							0
Veiligheid/W&R							0
Binnenmilieu							0
Uitstraling/beeldkwaliteit							0
Vervolgschade							0
Klachtenonderhoud							0
Duurzaamheid							0
Totaal		0	0	0	0	0	

* Bedragen kunnen afwijken van totaal omdat aan een gebrek meerdere risico-aspecten gekoppeld kunnen zijn

Basis: O2 Gebouw Basis niveau

Bouwjaar: 2015

221306001 Systeemwand aluminium/glas

149,4 m2

1


12e verd

Beschadiging; eindstadium

1

Omvang: Incidentieel: < 2%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

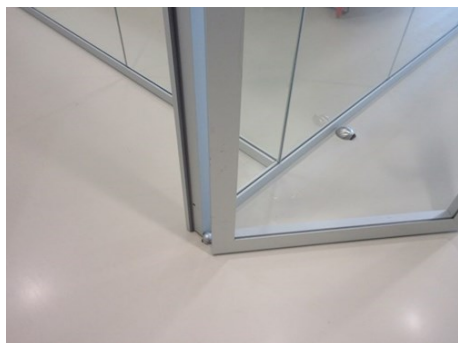

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces				
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit	1	2		5
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Basis: O2 Gebouw Basis niveau

Bouwjaar: 2015

323105001 Binnendeur staal

11 st

1


0e verd

Beschadiging; eindstadium

1

Omvang: Incidentieel: < 2%

Intensiteit Hoog (Eindstadium)

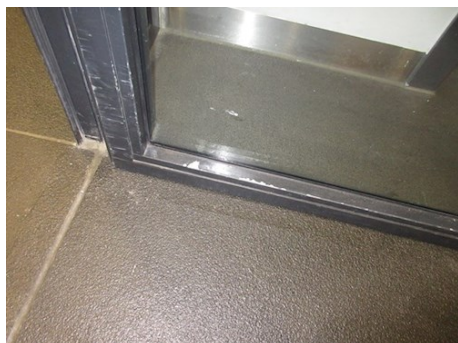

Beschadiging van de afwerklaag.

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces				
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit	1	2		5
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Basis: O2 Gebouw Basis niveau

Bouwjaar: 2015

323105001 Binnendeur staal

7 st

1


10e verd

Beschadiging; eindstadium

1

Omvang: Incidentieel: < 2%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

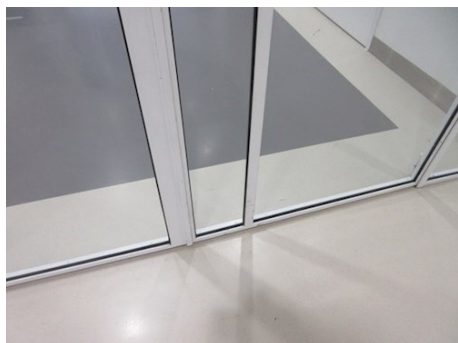

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces				
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit	1	2		5
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Basis: O2 Gebouw Basis niveau

Bouwjaar: 2015

323105001 Binnendeur staal

7 st

1

11e verd

Beschadiging; eindstadium

1

Omvang: Incidentieel: < 2%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)



	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces				
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit	1	2		5
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Basis: O2 Gebouw Basis niveau

Bouwjaar: 2015

323105001 Binnendeur staal

19 st

1


1e verd

Beschadiging; eindstadium

1

Omvang: Incidentieel: < 2%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

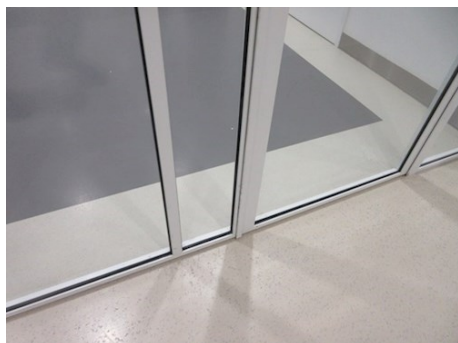

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces				
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit	1	2		5
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Basis: O2 Gebouw Basis niveau

Bouwjaar: 2015

323105001 Binnendeur staal

11 st

1

2e verd

Beschadiging; eindstadium

1

Omvang: Incidentieel: < 2%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)



	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces				
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit	1	2		5
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Basis: O2 Gebouw Basis niveau

Bouwjaar: 2015

323105001 Binnendeur staal

11 st

1


3e verd

Beschadiging; eindstadium

1

Omvang: Incidentieel: < 2%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

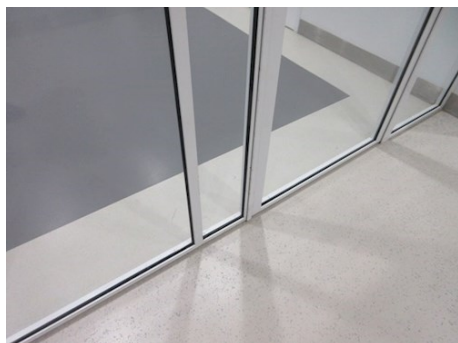

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces				
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit	1	2		5
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Basis: O2 Gebouw Basis niveau

Bouwjaar: 2015

323105001 Binnendeur staal

11 st

1


4e verd

Beschadiging; eindstadium

1

Omvang: Incidentieel: < 2%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

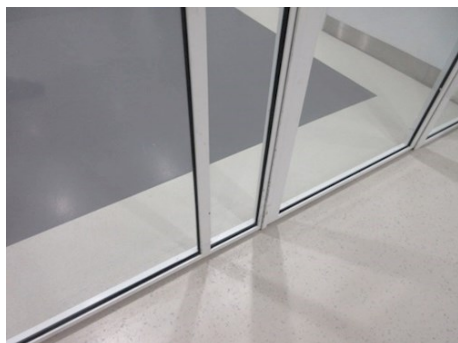

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces				
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit	1	2		5
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Basis: O2 Gebouw Basis niveau

Bouwjaar: 2015

323105001 Binnendeur staal

7 st

1


6e verd

Beschadiging; eindstadium

1

Omvang: Incidentieel: < 2%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

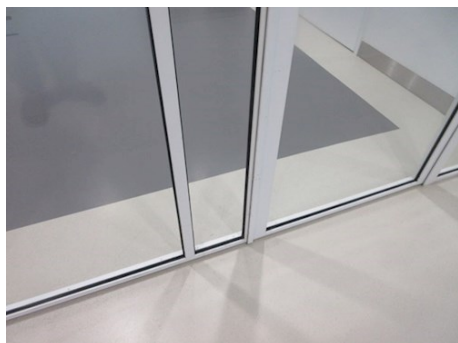

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces				
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit	1	2		5
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Basis: O2 Gebouw Basis niveau

Bouwjaar: 2015

323105001 Binnendeur staal

7 st

1


8e verd

Beschadiging; eindstadium

1

Omvang: Incidentieel: < 2%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

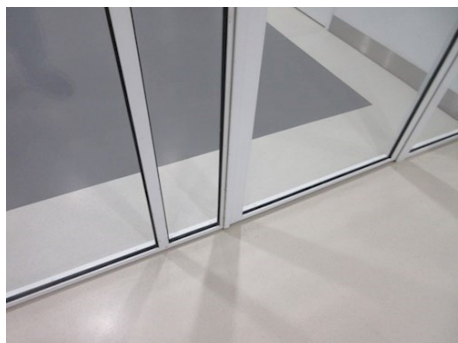

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces				
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit	1	2		5
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Basis: O2 Gebouw Basis niveau

Bouwjaar: 2015

323106001 Binnendeur aluminium (systeemwand)

19 st

1


10e verd

Beschadiging; eindstadium

1

Omvang: Incidentieel: < 2%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

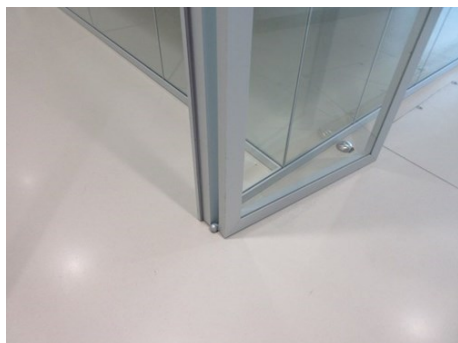

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces				
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit	1	2		5
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Basis: O2 Gebouw Basis niveau

Bouwjaar: 2015

323106001 Binnendeur aluminium (systeemwand)

19 st

1

11e verd

Beschadiging; eindstadium

1

Omvang: Incidentieel: < 2%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)



	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces				
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit	1	2		5
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Basis: O2 Gebouw Basis niveau

Bouwjaar: 2015

323106001 Binnendeur aluminium (systeemwand)

20 st

1

1e verd

Beschadiging; eindstadium

1

Omvang: Incidentieel: < 2%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)



	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces				
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit	1	2		5
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Basis: O2 Gebouw Basis niveau

Bouwjaar: 2015

323106001 Binnendeur aluminium (systeemwand)

20 st

1

2e verd

Vuil, aanslag, verkleuring

1

Omvang: Incidentieel: < 2%

Intensiteit Laag (Beginstadium)



Reinigen onder dagelijks onderhoud.

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces				
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit	1	2		5
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Basis: O2 Gebouw Basis niveau

Bouwjaar: 2015

323106001 Binnendeur aluminium (systeemwand)

20 st

1

3e verd

Beschadiging; eindstadium

1

Omvang: Incidentieel: < 2%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)



	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces				
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit	1	2		5
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Basis: O2 Gebouw Basis niveau

Bouwjaar: 2015

323106001 Binnendeur aluminium (systeemwand)

21 st

1

4e verd

Beschadiging; eindstadium

1

Omvang: Incidentieel: < 2%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)



	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces				
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit	1	2		5
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Basis: O2 Gebouw Basis niveau

Bouwjaar: 2015

323109001 Binnendeurafwerking behang

27,5 m2

1

10e verd

Vuil, aanslag, verkleuring

1

Omvang: Incidentieel: < 2%

Intensiteit Laag (Beginstadium)



	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces				
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit	1	2		5
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Basis: O2 Gebouw Basis niveau

Bouwjaar: 2015

323109001 Binnendeurafwerking behang

27,5 m2

2

2e verd

Losse naden; eindstadium

2

Omvang: Incidentieel: < 2%

Intensiteit Hoog (Eindstadium)



Reinigen onder dagelijks onderhoud.

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces				
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit	1	2		5
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Basis: O2 Gebouw Basis niveau

Bouwjaar: 2015

323109001 Binnendeurafwerking behang

27,5 m2

1


3e verd

Vuil, aanslag, verkleuring

1

Omvang: Incidentieel: < 2%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

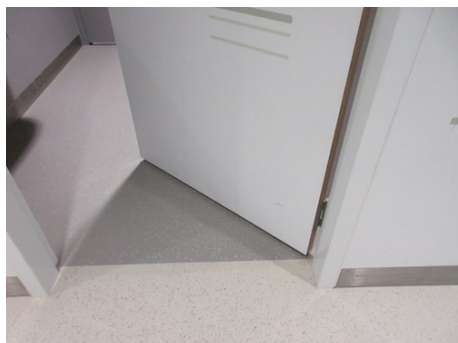

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces				
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit	1	2		5
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Basis: O2 Gebouw Basis niveau

Bouwjaar: 2015

323109001 Binnendeurafwerking behang

27,5 m2

1

6e verd

Vuil, aanslag, verkleuring

1

Omvang: Incidentieel: < 2%
 Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces				
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit	1	2		5
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Basis: O2 Gebouw Basis niveau

Bouwjaar: 2015

323109001 Binnendeurafwerking behang

27,5 m2

1

8e verd

Vuil, aanslag, verkleuring

1

Omvang: Incidentieel: < 2%

Intensiteit Laag (Beginstadium)



	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces				
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit	1	2		5
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Basis: O2 Gebouw Basis niveau

Bouwjaar: 2015

323109002 Binnendeur kunststof (hpl)

35 st

1


0e verd

Beschadiging; eindstadium

1

Omvang: Incidentieel: < 2%

Intensiteit Hoog (Eindstadium)

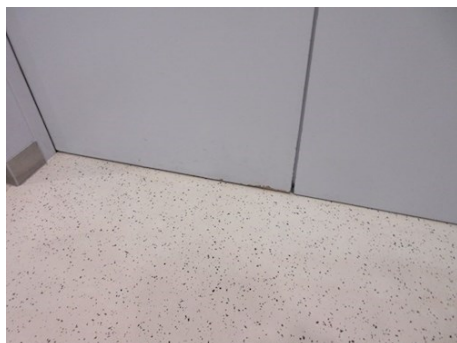

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces				
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit	1	2		5
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Basis: O2 Gebouw Basis niveau

Bouwjaar: 2015

324005002 Binnenkozijn staal

311,2 m2

1

0e verd

Beschadiging; eindstadium

1

Omvang: Incidentieel: < 2%

Intensiteit Hoog (Eindstadium)



Beschadiging van de afwerklaag.

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces				
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit	1	2		5
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Basis: O2 Gebouw Basis niveau

Bouwjaar: 2015

324005002 Binnenkozijn staal

311,2 m2

1


12e verd

Beschadiging; eindstadium

1

Omvang: Incidentieel: < 2%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

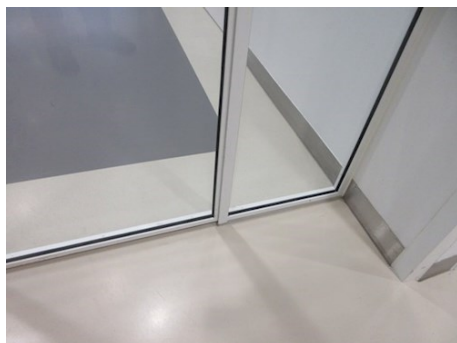

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces				
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit	1	2		5
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Basis: O2 Gebouw Basis niveau

Bouwjaar: 2015

324005002 Binnenkozijn staal

311,2 m2

1

13e verd

Beschadiging; eindstadium

1

Omvang: Incidentieel: < 2%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)



	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces				
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit	1	2		5
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Basis: O2 Gebouw Basis niveau

Bouwjaar: 2015

421222001 Binnenwandafwerking behang

108,1 m2

1

11e verd

Vuil, aanslag, verkleuring

1

Omvang: Incidentieel: < 2%
 Intensiteit Laag (Beginstadium)



	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces				
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit	1	2		5
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Basis: O2 Gebouw Basis niveau

Bouwjaar: 2015

421222001 Binnenwandafwerking behang

105,7 m2

1

4e verd

Vuil, aanslag, verkleuring

1

Omvang: Incidentieel: < 2%

Intensiteit Laag (Beginstadium)



	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces				
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit	1	2		5
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Basis: O2 Gebouw Basis niveau

Bouwjaar: 2015

421222001 Binnenwandafwerking behang

107,8 m2

1

6e verd

Vuil, aanslag, verkleuring

1

Omvang: Incidentieel: < 2%

Intensiteit Laag (Beginstadium)



	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces				
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit	1	2		5
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Basis: O2 Gebouw Basis niveau

Bouwjaar: 2015

421222002 Binnenwandafwerking glasweefsel

307,6 m2

1


4e verd

Bouw, Ernstig gebrek, Materiaalintrinsiek

1

Omvang: Incidentieel: < 2%

Intensiteit Hoog (Eindstadium)

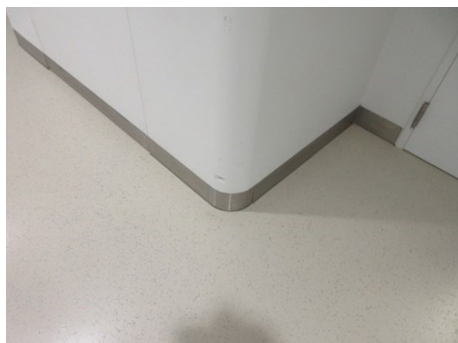

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces				
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit	1	2		5
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Basis: O2 Gebouw Basis niveau

Bouwjaar: 2015

432109001 Vloerafwerking kunststof, epoxy coating

1190, m2
8

1

10e verd

Beschadiging; eindstadium

1

Omvang: Incidentieel: < 2%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)



	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces				
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit	1	2		5
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Basis: O2 Gebouw Basis niveau

Bouwjaar: 2015

432109001 Vloerafwerking kunststof, epoxy coating

1270, m2
9

1


11e verd

Beschadiging; eindstadium

1

Omvang: Incidentieel: < 2%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

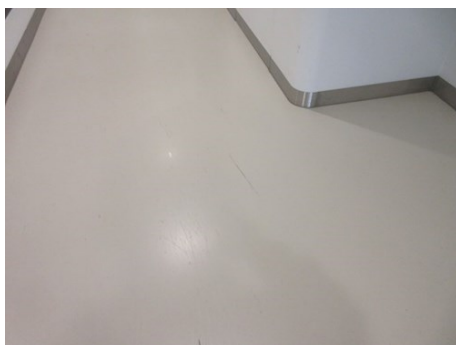

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces				
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit	1	2		5
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Basis: O2 Gebouw Basis niveau

Bouwjaar: 2015

432109001 Vloerafwerking kunststof, epoxy coating

1298, m2
5

1

12e verd

Beschadiging; eindstadium

1

Omvang: Incidentieel: < 2%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)



	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces				
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit	1	2		5
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Basis: O2 Gebouw Basis niveau

Bouwjaar: 2015

432109001 Vloerafwerking kunststof, epoxy coating

1121, m2
5

1


13e verd

Beschadiging; eindstadium

1

Omvang: Incidentieel: < 2%

Intensiteit Hoog (Eindstadium)

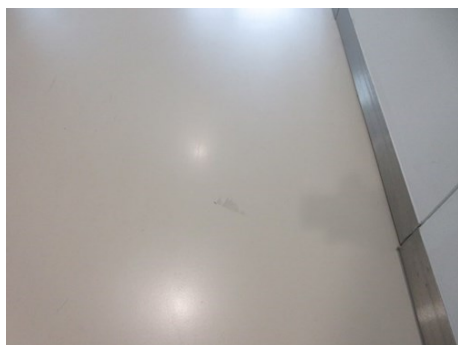

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces				
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit	1	2		5
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Basis: O2 Gebouw Basis niveau

Bouwjaar: 2015

432109001 Vloerafwerking kunststof, epoxy coating

1414, m2
9

1

1e verd

Beschadiging; eindstadium

1

Omvang: Incidentieel: < 2%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)



	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces				
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit	1	2		5
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Basis: O2 Gebouw Basis niveau

Bouwjaar: 2015

432109001 Vloerafwerking kunststof, epoxy coating

713,7 m2

1

6e verd

Beschadiging; eindstadium

1

Omvang: Incidentieel: < 2%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)



	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces				
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit	1	2		5
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Basis: O2 Gebouw Basis niveau

Bouwjaar: 2015

462002005 Binnenschilderwerk wand beton

3225, m2
38

1

0 - 13e verd

Vuil, aanslag, verkleuring

1

Omvang: Incidentieel: < 2%

Intensiteit Laag (Beginstadium)



	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces				
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit	1	2		5
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Basis: O2 Gebouw Basis niveau

Bouwjaar: 2015

462008001 Binnenschilderwerk wand glasweefsel m2

329,4 m2

1

10e verd

Vuil, aanslag, verkleuring

1

Omvang: Incidentieel: < 2%

Intensiteit Laag (Beginstadium)



	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces				
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit	1	2		5
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Basis: O2 Gebouw Basis niveau

Bouwjaar: 2015

462008001 Binnenschilderwerk wand glasweefsel m2

329,4 m2

1

11e verd

Vuil, aanslag, verkleuring

1

Omvang: Incidentieel: < 2%

Intensiteit Laag (Beginstadium)



	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces				
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit	1	2		5
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Basis: O2 Gebouw Basis niveau

Bouwjaar: 2015

462008001 Binnenschilderwerk wand glasweefsel m2

334,4 m2

1

12e verd

Vuil, aanslag, verkleuring

1

Omvang: Incidentieel: < 2%

Intensiteit Laag (Beginstadium)



	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces				
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit	1	2		5
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Basis: O2 Gebouw Basis niveau

Bouwjaar: 2015

462008001 Binnenschilderwerk wand glasweefsel m2

322,4 m2

1

13e verd

Vuil, aanslag, verkleuring

1

Omvang: Incidentieel: < 2%

Intensiteit Laag (Beginstadium)



	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces				
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit	1	2		5
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Basis: O2 Gebouw Basis niveau

Bouwjaar: 2015

462008001 Binnenschilderwerk wand glasweefsel m2

297,2 m2

1

1e verd

Vuil, aanslag, verkleuring

1

Omvang: Incidentieel: < 2%

Intensiteit Laag (Beginstadium)



	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces				
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit	1	2		5
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Basis: O2 Gebouw Basis niveau

Bouwjaar: 2015

462008001 Binnenschilderwerk wand glasweefsel m2

308,6 m2

1

2e verd

Vuil, aanslag, verkleuring

1

Omvang: Incidentieel: < 2%

Intensiteit Laag (Beginstadium)



Reinigen onder dagelijks onderhoud.

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces				
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit	1	2		5
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Basis: O2 Gebouw Basis niveau

Bouwjaar: 2015

462008001 Binnenschilderwerk wand glasweefsel m2

307,6 m2

1


3e verd

Vuil, aanslag, verkleuring

1

Omvang: Incidentieel: < 2%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

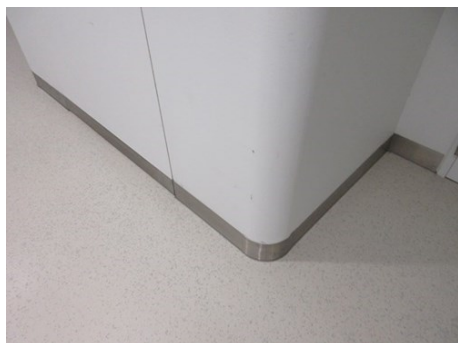

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces				
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit	1	2		5
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Basis: O2 Gebouw Basis niveau

Bouwjaar: 2015

462008001 Binnenschilderwerk wand glasweefsel m2

307,6 m2

1

4e verd

Vuil, aanslag, verkleuring

1

Omvang: Incidentieel: < 2%

Intensiteit Laag (Beginstadium)



	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces				
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit	1	2		5
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Basis: O2 Gebouw Basis niveau

Bouwjaar: 2015

462008001 Binnenschilderwerk wand glasweefsel m2

173,4 m2

1

8e verd

Vuil, aanslag, verkleuring

1

Omvang: Incidentieel: < 2%

Intensiteit Laag (Beginstadium)



	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces				
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit	1	2		5
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Basis: O2 Gebouw Basis niveau

Bouwjaar: 2015

462023001 Binnenschilderwerk wand stucwerk m2

1731, m2
5

2

0e verd

Onthechting van ondergrond; eindstadium

2

Omvang: Incidentieel: < 2%

Intensiteit Hoog (Eindstadium)



	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces				
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit	1	2		5
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Vuil, aanslag, verkleuring

1

Omvang: Incidentieel: < 2%

Intensiteit Laag (Beginstadium)



	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces				
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit	1	2		5
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Basis: O2 Gebouw Basis niveau

Bouwjaar: 2015

462023001 Binnenschilderwerk wand stucwerk m2

1381, m2
4

1

10e verd

Vuil, aanslag, verkleuring

1

Omvang: Incidentieel: < 2%

Intensiteit Laag (Beginstadium)



	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces				
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit	1	2		5
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Basis: O2 Gebouw Basis niveau

Bouwjaar: 2015

462023001 Binnenschilderwerk wand stucwerk m2

1499 m2

1


12e verd

Vuil, aanslag, verkleuring

1

Omvang: Incidentieel: < 2%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

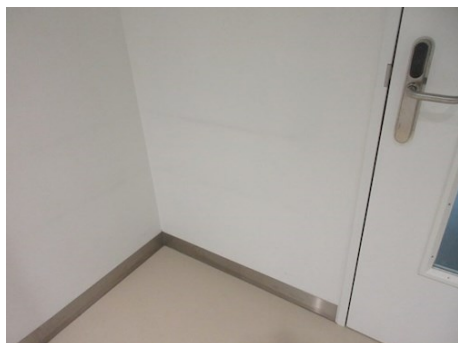

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces				
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit	1	2		5
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Basis: O2 Gebouw Basis niveau

Bouwjaar: 2015

462023001 Binnenschilderwerk wand stucwerk m2

1460 m2

1


2e verd

Vuil, aanslag, verkleuring

1

Omvang: Incidentieel: < 2%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

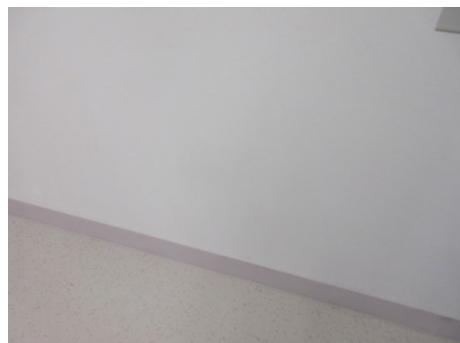

Reinigen onder dagelijks onderhoud.

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces				
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit	1	2		5
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Basis: O2 Gebouw Basis niveau

Bouwjaar: 2015

462023001 Binnenschilderwerk wand stucwerk m2

1326, m2
8

1

4e verd

Vuil, aanslag, verkleuring

1

Omvang: Incidentieel: < 2%

Intensiteit Laag (Beginstadium)



	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces				
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit	1	2		5
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Basis: O2 Gebouw Basis niveau

Bouwjaar: 2015

462023001 Binnenschilderwerk wand stucwerk m2

131,1 m2

1


5e verd

Vuil, aanslag, verkleuring

1

Omvang: Incidentieel: < 2%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

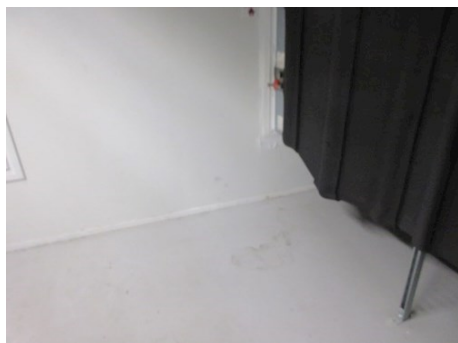

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces				
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit	1	2		5
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Basis: O2 Gebouw Basis niveau

Bouwjaar: 2015

462023001 Binnenschilderwerk wand stucwerk m2

720,9 m2
95

1

8e verd

Vuil, aanslag, verkleuring

1

Omvang: Incidentieel: < 2%

Intensiteit Laag (Beginstadium)



	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces				
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit	1	2		5
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Publiek: O2 Gebouw Publiekniveau




Toelichting

Status: Actief
 Kwaliteitslabel: Publieksniveau
 Inspectiedatum:
 Volgende inspectie:
 Inspectiestatus: Gereed voor inspectie
 Bouwjaar: 2015
 Einde exploitatie: 2099
 Aantal Woningen: 0

Kenmerken

Conditie van de Elementen

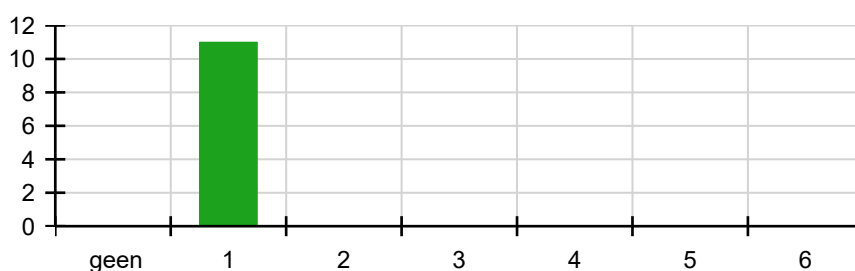

Aantal gebreken 1

Risico overschreden 0

Adviesmaatregelen 1

Bedrag advies

	1	2	3	4	5	6	Totaal
Functioneren bedrijfsproces							0
Veiligheid/W&R							0
Binnenmilieu							0
Uitstraling/beeldkwaliteit							
Vervolgschade							0
Klachtenonderhoud							0
Duurzaamheid							0
Totaal	0	0	0	0	0	0	0

* Bedragen kunnen afwijken van totaal omdat aan een gebrek meerdere risico-aspecten gekoppeld kunnen zijn

Publiek: O2 Gebouw Publiekniveau

Bouwjaar: 2015

462023001 Binnenschilderwerk wand stucwerk m2

390,5 m2

1

0e verd

Vuil, aanslag, verkleuring

1

Omvang: Incidentieel: < 2%

Intensiteit Laag (Beginstadium)



	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces				
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit	1	1		5
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: O2 Gebouw Technisch niveau




Toelichting

Status: Actief
 Kwaliteitslabel: Technisch niveau
 Inspectiedatum:
 Volgende inspectie:
 Inspectiestatus: Inspectie actief
 Bouwjaar: 2015
 Einde exploitatie: 2099
 Aantal Woningen: 0

Kenmerken

Conditie van de Elementen

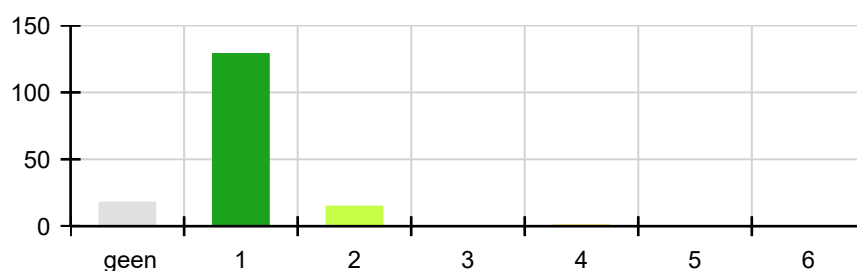

Aantal gebreken 124

Risico overschreden 9

Adviesmaatregelen 120

Bedrag advies €

	1	2	3	4	5	6	Totaal
Functioneren bedrijfsproces							
Veiligheid/W&R							0
Binnenmilieu							0
Uitstraling/beeldkwaliteit							
Vervolgschade							
Klachtenonderhoud							0
Duurzaamheid							0
Totaal			0		0	0	

* Bedragen kunnen afwijken van totaal omdat aan een gebrek meerdere risico-aspecten gekoppeld kunnen zijn

Tech: O2 Gebouw Technisch niveau

Bouwjaar: 2015

411406002 Gevelafdekking aluminium m2

185 m2

1

Dak 5W-DAK

Aangroei mos, algen

1

Omvang: Incidentieel: < 2%

Intensiteit Laag (Beginstadium)



	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces				
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit	1	2		5
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: O2 Gebouw Technisch niveau

Bouwjaar: 2015

432109001 Vloerafwerking kunststof, epoxy coating

172,3 m2

1

13e verd

Beschadiging; eindstadium

1

Omvang: Incidentieel: < 2%

Intensiteit Hoog (Eindstadium)



	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces				
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud	1	2		7
Duurzaamheid				

Tech: O2 Gebouw Technisch niveau

Bouwjaar: 2015

432109001 Vloerafwerking kunststof, epoxy coating

581,9 m2

1

9e verd

Beschadiging; eindstadium

1

Omvang: Incidentieel: < 2%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)



	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces				
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud	1	2		7
Duurzaamheid				

Tech: O2 Gebouw Technisch niveau

Bouwjaar: 2015

461002005 Buitenschilderwerk kolom beton

103,4 m2

1

Gevel

Aangroei mos, algen

1

Omvang: Incidentieel: < 2%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)



	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces				
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit	1	2		5
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: O2 Gebouw Technisch niveau

Bouwjaar: 2015

462008004 Binnenschilderwerk deur glasweefsel m2

46,3 m2

1

13e verd

Beschadiging; eindstadium

1

Omvang: Incidentieel: < 2%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)



	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces				
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu	1	1		5
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: O2 Gebouw Technisch niveau

Bouwjaar: 2015

462008004 Binnenschilderwerk deur glasweefsel m2

26,5 m2

1

8e verd

Beschadiging; eindstadium

1

Omvang: Incidentieel: < 2%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)



	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces				
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit	1	2		5
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: O2 Gebouw Technisch niveau

Bouwjaar: 2015

462023001 Binnenschilderwerk wand stucwerk m2

448,2 m2

1

9e verd

Vuil, aanslag, verkleuring

1

Omvang: Incidentieel: < 2%

Intensiteit Laag (Beginstadium)



	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces				
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit	1	2		5
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: O2 Gebouw Technisch niveau

Bouwjaar: 2015

535030 Waterbehandeling, Purewater-systeem

1 st

2

K1-PW25 code 06-EDI-01

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium

2

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: O2 Gebouw Technisch niveau

Bouwjaar: 2015

542000101 Olie- en waterafscheider

2 st

2

5E-59 code CC8

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium

2

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: O2 Gebouw Technisch niveau

Bouwjaar: 2015

542000201 Filtereenheid ultrafilter

2 st

2

5E-59 code F95M

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium

2

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: O2 Gebouw Technisch niveau

Bouwjaar: 2015

542000201 Filtereenheid ultrafilter

2 st

2

5E-59 code F95P

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium

2

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: O2 Gebouw Technisch niveau

Bouwjaar: 2015

542000301 Absorptiekoeldroger

2 st

2

5E-59 code DACZ 71-2

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium

2

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: O2 Gebouw Technisch niveau

Bouwjaar: 2015

553151606 Circulatiepomp frequentiegestuurd enkel DN > 100 mm

1 st

2

K1-PW25 code -1204TP01

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium**2**

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: O2 Gebouw Technisch niveau

Bouwjaar: 2015

553151606 Circulatiepomp frequentiegestuurd enkel DN > 100 mm

1 st

2

K1-PW25 code -1204TP02

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium**2**

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: O2 Gebouw Technisch niveau

Bouwjaar: 2015

553151606 Circulatiepomp frequentiegestuurd enkel DN > 100 mm

1 st

2

K1-PW25 code -1204TP03

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium**2**

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: O2 Gebouw Technisch niveau

Bouwjaar: 2015

553151606 Circulatiepomp frequentiegestuurd enkel DN > 100 mm

1 st

2

K1-PW25 code -1210TP01

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium
2

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: O2 Gebouw Technisch niveau

Bouwjaar: 2015

553151606 Circulatiepomp frequentiegestuurd enkel DN > 100 mm

1 st

2

K1-PW25 code -1210TP02

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium**2**

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: O2 Gebouw Technisch niveau

Bouwjaar: 2015

561030210 Expansievat 110 ltr

1 st

2

5E-69 code LBK10

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium

2

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: O2 Gebouw Technisch niveau

Bouwjaar: 2015

561030210 Expansievat 110 ltr

1 st

2

5E-69 code LBK8

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium

2

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: O2 Gebouw Technisch niveau

Bouwjaar: 2015

561030210 Expansievat 110 ltr

1 st

2

5E-69 code LBK9

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium

2

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: O2 Gebouw Technisch niveau

Bouwjaar: 2015

561030210 Expansievat 110 ltr

1 st

2

5W-31 code LBK3

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium

2

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: O2 Gebouw Technisch niveau

Bouwjaar: 2015

561030210 Expansievat 110 ltr

1 st

2

5W-31 code LBK4

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium

2

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: O2 Gebouw Technisch niveau

Bouwjaar: 2015

561030210 Expansievat 110 ltr

1 st

2

9E-69 code LBK5

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium

2

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: O2 Gebouw Technisch niveau

Bouwjaar: 2015

561030210 Expansievat 110 ltr

1 st

2

9E-69 code LBK6

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium

2

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: O2 Gebouw Technisch niveau

Bouwjaar: 2015

561030210 Expansievat 110 ltr

1 st

2

9E-69 code LBK7

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium

2

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: O2 Gebouw Technisch niveau

Bouwjaar: 2015

561030210 Expansievat 110 ltr

1 st

2

9W-31 code LBK1

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium

2

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: O2 Gebouw Technisch niveau

Bouwjaar: 2015

561030210 Expansievat 110 ltr

1 st

2

9W-31 code LBK2

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium

2

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: O2 Gebouw Technisch niveau

Bouwjaar: 2015

561030210 Expansievat 110 ltr

1 st

2

K1-PW25

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium

2

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: O2 Gebouw Technisch niveau

Bouwjaar: 2015

561030215 Expansievat 600 ltr

1 st

2

K1-PW25

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium

2

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: O2 Gebouw Technisch niveau

Bouwjaar: 2015

561030217 Expansievat 1000 ltr

1 st

2

K1-PW25

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium

2

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: O2 Gebouw Technisch niveau

Bouwjaar: 2015

561040602 Circulatiepomp enkel DN 40 mm

1 st

2

K1-PW25 code CV-1

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium**2**

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: O2 Gebouw Technisch niveau

Bouwjaar: 2015

561040602 Circulatiepomp enkel DN 40 mm

1 st

2

K1-PW25 code CV-2

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium
2

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: O2 Gebouw Technisch niveau

Bouwjaar: 2015

561040604 Circulatiepomp enkel DN 65 mm

1 st

2

13E-22 code 09110CP90

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium**2**

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: O2 Gebouw Technisch niveau

Bouwjaar: 2015

561040604 Circulatiepomp enkel DN 65 mm

1 st

2

5E-69 code 09101CP90

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium**2**

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: O2 Gebouw Technisch niveau

Bouwjaar: 2015

561040604 Circulatiepomp enkel DN 65 mm

1 st

2

5E-69 code 09108CP90

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium**2**

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: O2 Gebouw Technisch niveau

Bouwjaar: 2015

561040604 Circulatiepomp enkel DN 65 mm

1 st

2

5E-69 code 09109CP90

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium**2**

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: O2 Gebouw Technisch niveau

Bouwjaar: 2015

561040604 Circulatiepomp enkel DN 65 mm

1 st

2

5E-69 code 09110CP90

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium**2**

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: O2 Gebouw Technisch niveau

Bouwjaar: 2015

561040604 Circulatiepomp enkel DN 65 mm

1 st

2

9E-69 code 09105CP90

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium**2**

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: O2 Gebouw Technisch niveau

Bouwjaar: 2015

561040604 Circulatiepomp enkel DN 65 mm

1 st

2

9E-69 code 09106CP90

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium**2**

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: O2 Gebouw Technisch niveau

Bouwjaar: 2015

561040604 Circulatiepomp enkel DN 65 mm

1 st

2

9E-69 code 09107CP90

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium**2**

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: O2 Gebouw Technisch niveau

Bouwjaar: 2015

561040604 Circulatiepomp enkel DN 65 mm

1 st

2

9E-69 code 09108CP90

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium**2**

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: O2 Gebouw Technisch niveau

Bouwjaar: 2015

561040604 Circulatiepomp enkel DN 65 mm

1 st

2

9W-31 code 09101CP90

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium**2**

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: O2 Gebouw Technisch niveau

Bouwjaar: 2015

561040604 Circulatiepomp enkel DN 65 mm

1 st

2

9W-31 code 09102CP90

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium**2**

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: O2 Gebouw Technisch niveau

Bouwjaar: 2015

561040606 Circulatiepomp enkel DN > 100 mm

1 st

2

K1-PW25 code -1103TP01

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium**2**

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: O2 Gebouw Technisch niveau

Bouwjaar: 2015

561040606 Circulatiepomp enkel DN > 100 mm

1 st

2

K1-PW25 code -1103TP02

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium**2**

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: O2 Gebouw Technisch niveau

Bouwjaar: 2015

561040606 Circulatiepomp enkel DN > 100 mm

1 st

2

K1-PW25 code -1103TP03

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium
2

Omvang: Algemeen: > 70%
 Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: O2 Gebouw Technisch niveau

Bouwjaar: 2015

561040606 Circulatiepomp enkel DN > 100 mm

1 st

2

K1-PW25 code -1220TP01

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium**2**

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: O2 Gebouw Technisch niveau

Bouwjaar: 2015

561040606 Circulatiepomp enkel DN > 100 mm

1 st

2

K1-PW25 code -1220TP02

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium
2

Omvang: Algemeen: > 70%
 Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: O2 Gebouw Technisch niveau

Bouwjaar: 2015

561042602 Circulatiepomp frequentiegestuurd enkel DN 40 mm

1 st

2

13E-22 code 01915CP30

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium**2**

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: O2 Gebouw Technisch niveau

Bouwjaar: 2015

561042602 Circulatiepomp frequentiegestuurd enkel DN 40 mm

1 st

2

5E-69 code 01905CP30

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium**2**

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: O2 Gebouw Technisch niveau

Bouwjaar: 2015

561042602 Circulatiepomp frequentiegestuurd enkel DN 40 mm

1 st

2

5E-69 code 01908CP30

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium
2

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: O2 Gebouw Technisch niveau

Bouwjaar: 2015

561042602 Circulatiepomp frequentiegestuurd enkel DN 40 mm

1 st

2

5E-69 code 01909CP30

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium**2**

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: O2 Gebouw Technisch niveau

Bouwjaar: 2015

561042602 Circulatiepomp frequentiegestuurd enkel DN 40 mm

1 st

2

5E-69 code 01910CP30

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium
2

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: O2 Gebouw Technisch niveau

Bouwjaar: 2015

561042602 Circulatiepomp frequentiegestuurd enkel DN 40 mm

1 st

2

5W-30 code 01901CP30

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium**2**

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: O2 Gebouw Technisch niveau

Bouwjaar: 2015

561042602 Circulatiepomp frequentiegestuurd enkel DN 40 mm

1 st

2

5W-31 code 01901CP30

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium**2**

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: O2 Gebouw Technisch niveau

Bouwjaar: 2015

561042602 Circulatiepomp frequentiegestuurd enkel DN 40 mm

1 st

2

5W-31 code 01903CP30

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium
2

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: O2 Gebouw Technisch niveau

Bouwjaar: 2015

561042602 Circulatiepomp frequentiegestuurd enkel DN 40 mm

1 st

2

5W-31 code 01904CP30

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium**2**

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: O2 Gebouw Technisch niveau

Bouwjaar: 2015

561042602 Circulatiepomp frequentiegestuurd enkel DN 40 mm

1 st

2

9E-69 code 01904CP30

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium**2**

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: O2 Gebouw Technisch niveau

Bouwjaar: 2015

561042602 Circulatiepomp frequentiegestuurd enkel DN 40 mm

1 st

2

9E-69 code 01905CP30

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium
2

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: O2 Gebouw Technisch niveau

Bouwjaar: 2015

561042602 Circulatiepomp frequentiegestuurd enkel DN 40 mm

1 st

2

9E-69 code 01906CP30

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium**2**

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: O2 Gebouw Technisch niveau

Bouwjaar: 2015

561042602 Circulatiepomp frequentiegestuurd enkel DN 40 mm

1 st

2

9E-69 code 01907CP30

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium**2**

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: O2 Gebouw Technisch niveau

Bouwjaar: 2015

561042602 Circulatiepomp frequentiegestuurd enkel DN 40 mm

1 st

2

9W-31 code 01901CP30

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium
2

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: O2 Gebouw Technisch niveau

Bouwjaar: 2015

561042602 Circulatiepomp frequentiegestuurd enkel DN 40 mm

1 st

2

9W-31 code 01902CP30

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium**2**

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: O2 Gebouw Technisch niveau

Bouwjaar: 2015

561042602 Circulatiepomp frequentiegestuurd enkel DN 40 mm

1 st

2

9W-31, code 01901CP30

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium**2**

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: O2 Gebouw Technisch niveau

Bouwjaar: 2015

561042602 Circulatiepomp frequentiegestuurd enkel DN 40 mm

1 st

2

9W-31, code 01902CP30

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium**2**

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: O2 Gebouw Technisch niveau

Bouwjaar: 2015

561042602 Circulatiepomp frequentiegestuurd enkel DN 40 mm

1 st

2

9W-31-code 01901CP30

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium**2**

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: O2 Gebouw Technisch niveau

Bouwjaar: 2015

561042606 Circulatiepomp frequentiegestuurd enkel DN > 100 mm

1 st

2

K1-PW25 code -1110CP01

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium**2**

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: O2 Gebouw Technisch niveau

Bouwjaar: 2015

561042606 Circulatiepomp frequentiegestuurd enkel DN > 100 mm

1 st

2

K1-PW25 code -1110CP02

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium**2**

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: O2 Gebouw Technisch niveau

Bouwjaar: 2015

561070602 Stromingsmeter DN 65 mm

1 st

4

K1-PW25 code -1103FT01

> 87,5% theoretische levensduur; eindstadium

4

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Hoog (Eindstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: O2 Gebouw Technisch niveau

Bouwjaar: 2015

561070602 Stromingsmeter DN 65 mm

1 st

4

K1-PW25 code -1103XC01

> 87,5% theoretische levensduur; eindstadium

4

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Hoog (Eindstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: O2 Gebouw Technisch niveau

Bouwjaar: 2015

561070602 Stromingsmeter DN 65 mm

1 st

4

K1-PW25 code -1170FT01

> 87,5% theoretische levensduur; eindstadium

4

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Hoog (Eindstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: O2 Gebouw Technisch niveau

Bouwjaar: 2015

561070602 Stromingsmeter DN 65 mm

1 st

4

K1-PW25 code -1170XC01

> 87,5% theoretische levensduur; eindstadium

4

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Hoog (Eindstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: O2 Gebouw Technisch niveau

Bouwjaar: 2015

577214507 Luchtbehandelingskast BI TA + VKWW (8-12 m3/s)

1 st

1

5E-69 code LBK8-LAK8

Corrosie

1

Omvang: Incidentieel: < 2%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)



	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces				
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade	3	2		5
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: O2 Gebouw Technisch niveau

Bouwjaar: 2015

577214507 Luchtbehandelingskast BI TA + VKWW (8-12 m3/s)

1 st

1

5E-69 code LBK9-LAK9

Corrosie

1

Omvang: Incidentieel: < 2%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)



	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces				
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade	3	2		5
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: O2 Gebouw Technisch niveau

Bouwjaar: 2015

577214507 Luchtbehandelingskast BI TA + VKWW (8-12 m3/s)

1 st

1

5W-31 code LBK3-LAK3

Corrosie

1

Omvang: Incidentieel: < 2%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)



	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces				
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade	3	2		5
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: O2 Gebouw Technisch niveau

Bouwjaar: 2015

577214507 Luchtbehandelingskast BI TA + VKWW (8-12 m3/s)

1 st

1

5W-31 code LBK4-LAK4

Corrosie

1

Omvang: Incidentieel: < 2%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)



	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces				
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade	3	2		5
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: O2 Gebouw Technisch niveau

Bouwjaar: 2015

577214507 Luchtbehandelingskast BI TA + VKWW (8-12 m3/s)

1 st

1

9E-69 code LBK5-LAK5

Corrosie

1

Omvang: Incidentieel: < 2%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)



	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces				
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade	3	2		5
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: O2 Gebouw Technisch niveau

Bouwjaar: 2015

577214507 Luchtbehandelingskast BI TA + VKWW (8-12 m3/s)

1 st

1

9E-69 code LBK6-LAK6

Corrosie

1

Omvang: Incidentieel: < 2%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)



	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces				
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade	3	2		5
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: O2 Gebouw Technisch niveau

Bouwjaar: 2015

577214507 Luchtbehandelingskast BI TA + VKWW (8-12 m3/s)

1 st

1

9E-69 code LBK7-LAK7

Corrosie

1

Omvang: Incidentieel: < 2%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)



	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces				
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade	3	2		5
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: O2 Gebouw Technisch niveau

Bouwjaar: 2015

577214507 Luchtbehandelingskast BI TA + VKWW (8-12 m3/s)

1 st

1

9W-31 code LBK1-LAK1

Corrosie

1

Omvang: Incidentieel: < 2%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)



	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces				
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade	3	2		5
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: O2 Gebouw Technisch niveau

Bouwjaar: 2015

577214507 Luchtbehandelingskast BI TA + VKWW (8-12 m3/s)

1 st

1

9W-31 code LBK2-LAK2

Corrosie

1

Omvang: Incidentieel: < 2%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)



	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces				
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade	3	2		5
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: O2 Gebouw Technisch niveau

Bouwjaar: 2015

577501501 Adiabatische bevochtiger < 15 kg/uur

1 st

2

13E-22 code ..

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium

2

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: O2 Gebouw Technisch niveau

Bouwjaar: 2015

577501501 Adiabatische bevochtiger < 15 kg/uur

1 st

2

13W-10 code ..

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium**2**

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: O2 Gebouw Technisch niveau

Bouwjaar: 2015

577501501 Adiabatische bevochtiger < 15 kg/uur

1 st

2

13x-xx code ..

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium

2

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: O2 Gebouw Technisch niveau

Bouwjaar: 2015

577501501 Adiabatische bevochtiger < 15 kg/uur

1 st

2

5E-69 code 09108BV_40

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium**2**

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: O2 Gebouw Technisch niveau

Bouwjaar: 2015

577501501 Adiabatische bevochtiger < 15 kg/uur

1 st

2

5E-69 code 09109BV_40

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium

2

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: O2 Gebouw Technisch niveau

Bouwjaar: 2015

577501501 Adiabatische bevochtiger < 15 kg/uur

1 st

2

5E-69 code 09110BV_40

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium

2

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: O2 Gebouw Technisch niveau

Bouwjaar: 2015

577501501 Adiabatische bevochtiger < 15 kg/uur

1 st

2

5E-69 code LBK 10

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium**2**

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: O2 Gebouw Technisch niveau

Bouwjaar: 2015

577501501 Adiabatische bevochtiger < 15 kg/uur

1 st

2

5E-69 code LBK 8

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium**2**

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: O2 Gebouw Technisch niveau

Bouwjaar: 2015

577501501 Adiabatische bevochtiger < 15 kg/uur

1 st

2

5E-69 code LBK 9

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium**2**

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: O2 Gebouw Technisch niveau

Bouwjaar: 2015

577501501 Adiabatische bevochtiger < 15 kg/uur

1 st

2

5W-31 code 09103BV_40

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium

2

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: O2 Gebouw Technisch niveau

Bouwjaar: 2015

577501501 Adiabatische bevochtiger < 15 kg/uur

1 st

2

5W-31 code 09104BV_40

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium

2

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: O2 Gebouw Technisch niveau

Bouwjaar: 2015

577501501 Adiabatische bevochtiger < 15 kg/uur

1 st

2

5W-31 code LBK 3

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium**2**

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: O2 Gebouw Technisch niveau

Bouwjaar: 2015

577501501 Adiabatische bevochtiger < 15 kg/uur

1 st

2

5W-31 code LBK 4

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium**2**

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: O2 Gebouw Technisch niveau

Bouwjaar: 2015

577501501 Adiabatische bevochtiger < 15 kg/uur

1 st

2

9E-69 code 09105BV_40

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium

2

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: O2 Gebouw Technisch niveau

Bouwjaar: 2015

577501501 Adiabatische bevochtiger < 15 kg/uur

1 st

1

9E-69 code 09106BV_40

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium**1**

Omvang: Incidentieel: < 2%
 Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: O2 Gebouw Technisch niveau

Bouwjaar: 2015

577501501 Adiabatische bevochtiger < 15 kg/uur

1 st

2

9E-69 code 09107BV_40

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium

2

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: O2 Gebouw Technisch niveau

Bouwjaar: 2015

577501501 Adiabatische bevochtiger < 15 kg/uur

1 st

2

9E-69 code LBK 5

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium

2

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: O2 Gebouw Technisch niveau

Bouwjaar: 2015

577501501 Adiabatische bevochtiger < 15 kg/uur

1 st

2

9E-69 code LBK 6

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium

2

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: O2 Gebouw Technisch niveau

Bouwjaar: 2015

577501501 Adiabatische bevochtiger < 15 kg/uur

1 st

2

9E-69 code LBK 7

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium

2

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: O2 Gebouw Technisch niveau

Bouwjaar: 2015

577501501 Adiabatische bevochtiger < 15 kg/uur

1 st

2

9W-31 code 09101BV_40

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium**2**

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: O2 Gebouw Technisch niveau

Bouwjaar: 2015

577501501 Adiabatische bevochtiger < 15 kg/uur

1 st

2

9W-31 code 09102BV_40

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium

2

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: O2 Gebouw Technisch niveau

Bouwjaar: 2015

577501501 Adiabatische bevochtiger < 15 kg/uur

1 st

2

9W-31 code LBK 1

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium**2**

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: O2 Gebouw Technisch niveau

Bouwjaar: 2015

577501501 Adiabatische bevochtiger < 15 kg/uur

1 st

2

9W-31 code LBK 2

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium**2**

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: O2 Gebouw Technisch niveau

Bouwjaar: 2015

580000 Regeling klimaat en sanitair

1 pst

2

13E-22 code RK_13-2

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium
2

Omvang: Algemeen: > 70%
 Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: O2 Gebouw Technisch niveau

Bouwjaar: 2015

580000 Regeling klimaat en sanitair

1 pst

2

13W-10 code RK_13-1

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium
2

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: O2 Gebouw Technisch niveau

Bouwjaar: 2015

580000 Regeling klimaat en sanitair

1 pst

2

4W-30 code RK_4-1

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium
2

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: O2 Gebouw Technisch niveau

Bouwjaar: 2015

580000 Regeling klimaat en sanitair

1 pst

2

5E-69 code RK_5-2

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium
2

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: O2 Gebouw Technisch niveau

Bouwjaar: 2015

580000 Regeling klimaat en sanitair

1 pst

2

5E-69 code RK_xx

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium

2

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: O2 Gebouw Technisch niveau

Bouwjaar: 2015

580000 Regeling klimaat en sanitair

1 pst

2

5W-31 code RK_5-1

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium
2

Omvang: Algemeen: > 70%
 Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: O2 Gebouw Technisch niveau

Bouwjaar: 2015

580000 Regeling klimaat en sanitair

1 pst

2

9E-69 code RK_9-2

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium
2

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: O2 Gebouw Technisch niveau

Bouwjaar: 2015

580000 Regeling klimaat en sanitair

1 pst

2

9E-69 code RK_9-5

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium
2

Omvang: Algemeen: > 70%
 Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: O2 Gebouw Technisch niveau

Bouwjaar: 2015

580000 Regeling klimaat en sanitair

1 pst

2

9E-69 code RK_9-6

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium
2

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: O2 Gebouw Technisch niveau

Bouwjaar: 2015

580000 Regeling klimaat en sanitair

2 pst

2

9W-31 code RK_9-1

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium
2

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: O2 Gebouw Technisch niveau

Bouwjaar: 2015

580000 Regeling klimaat en sanitair

1 pst

2

9W-31 code RK_9-3

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium

2

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: O2 Gebouw Technisch niveau

Bouwjaar: 2015

580000 Regeling klimaat en sanitair

1 pst

2

9W-31 code RK_9-4

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium
2

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: O2 Gebouw Technisch niveau

Bouwjaar: 2015

580000 Regeling klimaat en sanitair

1 pst

2

9W-31 code RK_xx

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium
2

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: O2 Gebouw Technisch niveau

Bouwjaar: 2015

580000 Regeling klimaat en sanitair

1 pst

2

K1-PW10a code RK-1-3

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium
2

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: O2 Gebouw Technisch niveau

Bouwjaar: 2015

580000 Regeling klimaat en sanitair

1 pst

2

xx-xx code RK_5-3

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium

2

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: O2 Gebouw Technisch niveau

Bouwjaar: 2015

580000 Regeling klimaat en sanitair

1 pst

2

xx-xx code RK_5-4

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium
2

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: O2 Gebouw Technisch niveau

Bouwjaar: 2015

580000 Regeling klimaat en sanitair

1 pst

2

xx-xx code RK_5-5

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium

2

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: O2 Gebouw Technisch niveau

Bouwjaar: 2015

580000 Regeling klimaat en sanitair

1 pst

2

xx-xx code RK_5-6

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium
2

Omvang: Algemeen: > 70%
 Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: O2 Gebouw Technisch niveau

Bouwjaar: 2015

580000 Regeling klimaat en sanitair

1 pst

2

xx-xx code RK-1-1

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium

2

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: O2 Gebouw Technisch niveau

Bouwjaar: 2015

580000 Regeling klimaat en sanitair

1 pst

2

xx-xx code RK-1-2

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium

2

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

ML1_2: O2 Gebouw Laboratorium MLI en MLII niveau

1




Toelichting

Status: Actief
 Kwaliteitslabel: Lab. I en II niveau
 Inspectiedatum:
 Volgende inspectie:
 Inspectiestatus: Gereed voor inspectie
 Bouwjaar: 2015
 Einde exploitatie: 2099
 Aantal Woningen: 0

Kenmerken

Conditie van de Elementen

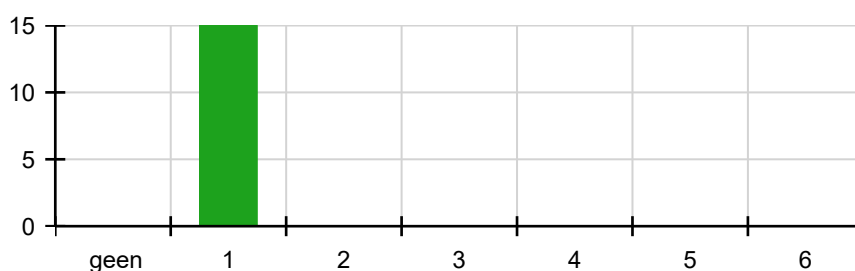

Aantal gebreken 18

Risico overschreden 0

Adviesmaatregelen 13

Bedrag advies €

	1	2	3	4	5	6	Totaal
Functioneren bedrijfsproces							0
Veiligheid/W&R							0
Binnenmilieu							0
Uitstraling/beeldkwaliteit							
Vervolgschade							0
Klachtenonderhoud							0
Duurzaamheid							0
Totaal		0	0	0	0	0	

* Bedragen kunnen afwijken van totaal omdat aan een gebrek meerdere risico-aspecten gekoppeld kunnen zijn

ML1_2: O2 Gebouw Laboratorium MLI en MLII niveau

Bouwjaar: 2015

323109002 Binnendeur kunststof (hpl)

65 st

1

10 verd

Beschadiging; eindstadium

1

Omvang: Incidentieel: < 2%
 Intensiteit Hoog (Eindstadium)



	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces				
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit	1	2		5
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

**ML1_2: O2 Gebouw Laboratorium MLI en MLII
niveau**

Bouwjaar: 2015

323109002 Binnendeur kunststof (hpl)

75 st

1

1e verd

Hang & sluitwerk, manco; eindstadium**1**

Omvang: Incidentieel: < 2%

Intensiteit Hoog (Eindstadium)



Deur sluit niet uit zichzelf.

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

**ML1_2: O2 Gebouw Laboratorium MLI en MLII
niveau**

Bouwjaar: 2015

323109002 Binnendeur kunststof (hpl)

64 st


1

2e verd

Vuil, aanslag, verkleuring**1**

Omvang: Incidentieel: < 2%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

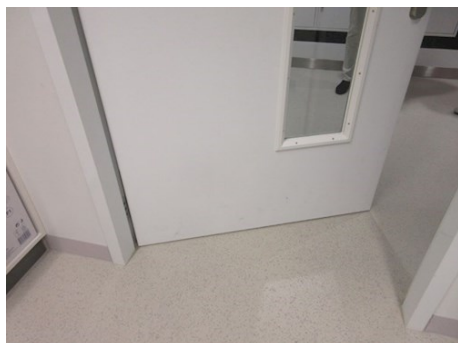

Reinigen onder dagelijks onderhoud.

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces				
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit	1	2		5
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

ML1_2: O2 Gebouw Laboratorium MLI en MLII niveau

Bouwjaar: 2015

324005001 Binnenkozijn staal (Polynorm)

197,6 m2

1

2e verd

Vuil, aanslag, verkleuring

1

Omvang: Incidentieel: < 2%

Intensiteit Laag (Beginstadium)



Reinigen onder dagelijks onderhoud.

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces				
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit	1	2		5
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

ML1_2: O2 Gebouw Laboratorium MLI en MLII niveau

Bouwjaar: 2015

432109001 Vloerafwerking kunststof, epoxy coating

995,5 m2

1


11e verd

Beschadiging; eindstadium

1

Omvang: Incidentieel: < 2%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

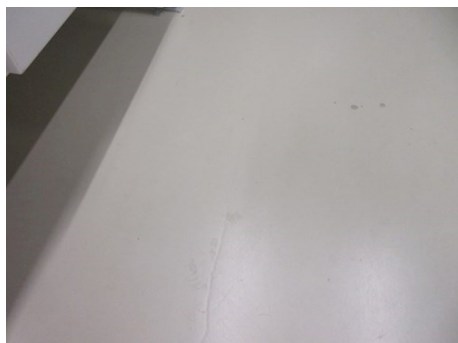

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces				
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit	1	2		5
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

ML1_2: O2 Gebouw Laboratorium MLI en MLII niveau

Bouwjaar: 2015

432109001 Vloerafwerking kunststof, epoxy coating

 1012, m2
9

1

12e verd

Beschadiging; eindstadium

1

Omvang: Incidentieel: < 2%

Intensiteit Hoog (Eindstadium)



	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces				
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit	1	2		5
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

ML1_2: O2 Gebouw Laboratorium MLI en MLII niveau

Bouwjaar: 2015

432109001 Vloerafwerking kunststof, epoxy coating

 1158, m2
4

1

2e verd

Afschilferen loszittend; eindstadium

1

Omvang: Incidentieel: < 2%

Intensiteit Hoog (Eindstadium)



Herstellen onder dagelijks onderhoud.

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces				
Veiligheid/W&R	1	1		3
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

ML1_2: O2 Gebouw Laboratorium MLI en MLII niveau

Bouwjaar: 2015

432109001 Vloerafwerking kunststof, epoxy coating

 1163, m2
7

1


4e verd

Beschadiging; eindstadium

1

Omvang: Incidentieel: < 2%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

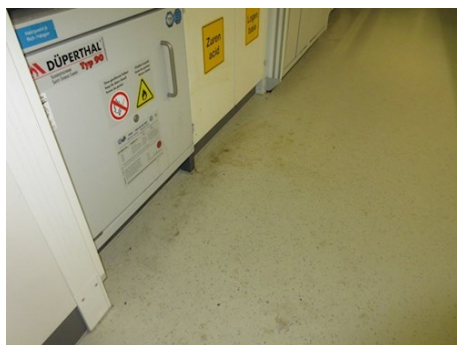

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces				
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit	1	2		5
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

ML1_2: O2 Gebouw Laboratorium MLI en MLII niveau

Bouwjaar: 2015

432109001 Vloerafwerking kunststof, epoxy coating

453,5 m2

1

6e verd

Beschadiging; eindstadium

1

Omvang: Incidentieel: < 2%

Intensiteit Hoog (Eindstadium)



	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces				
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud	1	1		7
Duurzaamheid				

ML1_2: O2 Gebouw Laboratorium MLI en MLII niveau

Bouwjaar: 2015

432109001 Vloerafwerking kunststof, epoxy coating

403,2 m2

1

8e verd

Beschadiging; eindstadium

1

Omvang: Incidentieel: < 2%

Intensiteit Hoog (Eindstadium)



	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces				
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit	1	2		5
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

ML1_2: O2 Gebouw Laboratorium MLI en MLII niveau

Bouwjaar: 2015

462023001 Binnenschilderwerk wand stucwerk m2

 1167, m2
5

1

12e verd

Vuil, aanslag, verkleuring

1

Omvang: Incidentieel: < 2%

Intensiteit Laag (Beginstadium)



	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces				
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit	1	2		5
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

ML1_2: O2 Gebouw Laboratorium MLI en MLII niveau

Bouwjaar: 2015

462023001 Binnenschilderwerk wand stucwerk m2

 997,5 m2
95

1

13e verd

Vuil, aanslag, verkleuring

1

Omvang: Incidentieel: < 2%

Intensiteit Laag (Beginstadium)



	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces				
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit	1	2		5
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

ML1_2: O2 Gebouw Laboratorium MLI en MLII niveau

Bouwjaar: 2015

462023001 Binnenschilderwerk wand stucwerk m2

1235, m2

1

1

1e verd

Vuil, aanslag, verkleuring

1

Omvang: Incidentieel: < 2%

Intensiteit Laag (Beginstadium)



	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces				
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit	1	2		5
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

ML1_2: O2 Gebouw Laboratorium MLI en MLII niveau

Bouwjaar: 2015

462023001 Binnenschilderwerk wand stucwerk m2

 1178, m2
6

1

2e verd

Vuil, aanslag, verkleuring

1

Omvang: Incidentieel: < 2%

Intensiteit Laag (Beginstadium)



Reinigen onder dagelijks onderhoud.

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces				
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit	1	2		5
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

**ML1_2: O2 Gebouw Laboratorium MLI en MLII
niveau**

Bouwjaar: 2015

462023001 Binnenschilderwerk wand stucwerk m21302, m2
7**1**

3e verd

Vuil, aanslag, verkleuring**1**

Omvang: Incidentieel: < 2%

Intensiteit Laag (Beginstadium)



	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces				
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit	1	2		5
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

ML1_2: O2 Gebouw Laboratorium MLI en MLII niveau

Bouwjaar: 2015

462023001 Binnenschilderwerk wand stucwerk m2

595,7 m2

1

6e verd

Vuil, aanslag, verkleuring

1

Omvang: Incidentieel: < 2%

Intensiteit Laag (Beginstadium)



	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces				
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit	1	2		5
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

ML1_2: O2 Gebouw Laboratorium MLI en MLII niveau

Bouwjaar: 2015

462023001 Binnenschilderwerk wand stucwerk m2

465,9 m2

1

7e verd

Vuil, aanslag, verkleuring

1

Omvang: Incidentieel: < 2%

Intensiteit Laag (Beginstadium)



	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces				
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit	1	2		5
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

ML1_2: O2 Gebouw Laboratorium MLI en MLII niveau

Bouwjaar: 2015

462023001 Binnenschilderwerk wand stucwerk m2

368 m2

1


8e verd

Vuil, aanslag, verkleuring

1

Omvang: Incidentieel: < 2%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

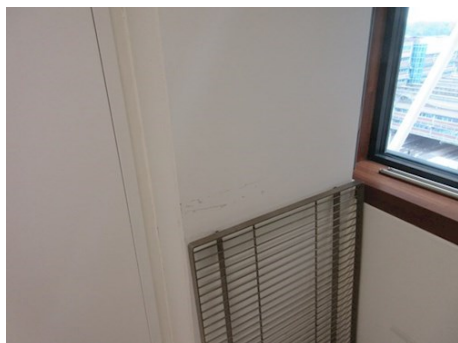

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces				
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit	1	2		5
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

ML3: O2 Gebouw Laboratorium ML3 niveau



Toelichting


Status: Actief
 Kwaliteitslabel: Lab. III niveau

Inspectiedatum: 30-10-2021
 Volgende inspectie: 30-10-2024
 Inspectiestatus: Inspectie gereed

Bouwjaar: 2015
 Einde exploitatie: 2099
 Aantal Woningen: 0

Kenmerken

Conditie van de Elementen

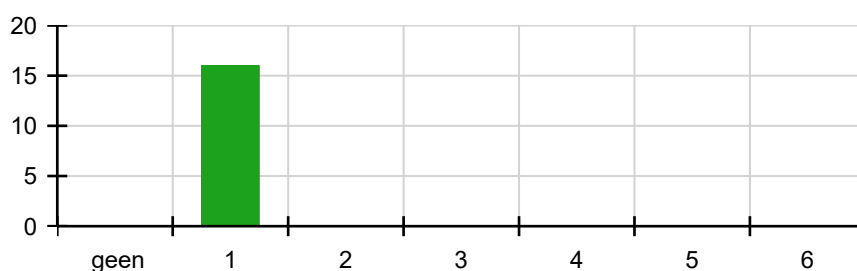

Aantal gebreken 0

Risico overschreden 0

Adviesmaatregelen 0

Bedrag advies

	1	2	3	4	5	6	Totaal
Totaal	0	0	0	0	0	0	0

* Bedragen kunnen afwijken van totaal omdat aan een gebrek meerdere risico-aspecten gekoppeld kunnen zijn

ML3: O2 Gebouw Laboratorium ML3 niveau

Bouwjaar: 2015

inspectiedatum: 30-10-2021