

RENOVATIE PLANTVAKKEN



**Versie 5:
5 maart 2021**

**Inventarisatie en
beplantingsplannen**

**Stadsdeel: Noord,
Zuidoost, Nieuw-West**

PILOT: RENOVATIE PLANTVAKKEN OPENBARE RUIMTE

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam
Contactpersonen: Joost Witteborg, Mark de Jong

Opdrachtnemer: Eelerwoude
Projectnummer: 200581
Contactpersoon: Lars Beurskens

Status: Definitief
Versie: 5
Informatie versie: Selectie vakken te renoveren vakken gemaakt
Inclusief aanpassingen ontwerpers gemeente
Datum: 5 maart 2021

Goedgekeurd: ...

INHOUDSOPGAVE

Afwegingskader voor renovatie plantvakken **4**

Stap 1: Deze vakken eerst!	4
Stap 2: Dit is onze kwaliteitsstandaard	4
Stap 3: Dit is onze ontwikkelingsgeschiedenis	6
Stap 4: Dit is onze buurt	7
Overzichtskaart en legenda	9

Inventarisatie vakken en beplantingsplannen **10**

Uitleg opzet document	10
Stadsdeel Nieuw-West	12
Stadsdeel Noord	75
Stadsdeel Zuidoost	90

AFWEGINGSKADER VOOR RENOVATIE PLANTVAKKEN

De beplantingsvakken in de openbare ruimte in de gemeente Amsterdam zijn eens in de zoveel tijd toe aan renovatie. Dit afwegingskader met stappen is bedoeld voor de renovatie van deze plantvakken. Deze stappen doorlopen ontwerpers (intern en extern) die de beplantingsvakken ontwerpen en renoveren. Het document schetst heldere ontwerplijnen voor de prioritering van vakken en de te maken ontwerpkeuzes. Hierdoor ontstaan herleidbare en eenduidige toekomstbestendige ontwerpen met ruimtelijke kwaliteit, cultuurhistorie, klimaatadaptatie, biodiversiteit, gezondheid, sociale cohesie.

Stap 1: Deze vakken eerst!

Bestaand (ruimtelijk) beleid en bestuurlijke prioriteiten maken het mogelijk om de keuze te maken welke beplantingsvakken prioriteit hebben in de uitvoering.

Plantvakken die liggen in de onderstaande plekken in de stad pakken we het eerst aan:

- Specifieke klachten: actuele vragen en opmerkingen van bewoners en eigen organisatie.
- Ontwikkelbuurten: bestuurlijke prioriteit.
-  • Stadsstraten: bijzonder soort openbare ruimten. Hier valt doorgaand verkeer samen met functies die publiek aantrekken. Investeringsprioriteit reeds bepaald.
- Groene straten en paden: groene levensaders, maatwerk en duurzame ontwikkeling. *PM: GIS kaart nog nodig*
-  • Combineren van werkzaamheden mogelijk:
 - o Vervangen bomen.
 - o Onderhoud verharding 2021-2024.
- Hoofdgroenstructuur (HGS): plan laten voldoen aan gestelde eisen. In de Hoofdgroenstructuur zijn de gebieden opgenomen waar de functies groen en groene recreatie voorop staan. Ingrepren die de recreatieve gebruikswaarde en/of de natuurwaarde of andere functies van het groen verhogen, worden juist gestimuleerd.

Geen prioriteiten: stadsparken en onderhoud verre toekomst (bijv. buurten die aardgasvrij worden).

Stap 2: Dit is onze kwaliteitsstandaard

Van belang voor de inrichting van de beplantingsvakken is dat deze voldoen aan gestelde beleidsdoelstellingen en algemene doelen van de gemeente Amsterdam. De volgende thema's zorgen ervoor dat ieder te ontwerpen vak aan de minimale eisen voldoet om toekomstbestendig te zijn. Deze thema's zijn ook in de kaart ruimtelijk herleidbaar. Na het ontwerp van het plantvak voldoen ze aan de volgende kwaliteitsstandaarden aangaande thema's:



Klimaat

- Klimaatbestendig: droogte, overstroming (piekbuien vanuit knelpunten rainproof), hittestress (*PM*) *GIS kaart nog nodig*. Rekening houden in de soortkeuze met deze uitgangspunten.
- Rainproof: knelpunten
 - o Mogelijkheden voor waterberging verkennen in de gehele openbare ruimte, in beeld brengen hoe plantvak daaraan kan bijdragen. Denk aan verlaagd aanleggen van vak of verwijderen tegels.
 - o Gebiedsgerichte kennis vanuit maakt integrale afweging mogelijk.
 - o Daarna keuze voor renovatie, extra maatregelen rainproof of niets doen/uitstellen.



Ecologie en biodiversiteit

- A (mix van functies, primaire functie = ecosystemendiensten/biodiversiteit):
Ecologische structuur: aansluiten bij bestaande kerngebieden en verbindingzones, inclusief beheerd gebied.
 - o 100% inheems en autochtoon plantmateriaal en een grote diversiteit soorten.
 - o Grote diversiteit aan structuren (kruidlaag, struiklaag, boomlaag, lianen).

- o Altijd overwogen of het beoogde groentype nog klopt of dat een ander groentype wenselijk is (bijvoorbeeld van vaste planten naar heesters).
- o Gazons: nee, tenzij dit vanuit recreatief oogpunt echt nodig is;
- o Gazons die aangelegd worden, worden minder voedselrijk aangelegd en met toevoeging van gazonkruiden in het zadenmengsel (klavers, madelief, paardenbloem etc.). Met uitzondering van intensieve lig/recreatie/speelweides.
- B (mix van functies, biodiversiteit/ecosysteemdiensten soms meer of minder prioritair): binnen 300 meter zone A om stepping stones te maken.
 - o Mix van inheems en uitheems plantmateriaal. Voorkeur voor inheems, maar indien andere thema's prioritair zijn of vanuit de standplaatsfactoren (bijvoorbeeld zeer schaduwrijk) kunnen ook uitheemse soorten gekozen worden.
 - o Diversiteit aan soorten en structuren (kruiden, struiken, bomen).
 - o Overwogen of het beoogde groentype nog klopt of dat een ander groentype wenselijk is (bijvoorbeeld van vaste planten naar heesters).
- De functie van het groen is leidend, waarbij aangegeven wordt welke functie prioriteit heeft.
- o Van gazons wordt bekeken of deze door de maatvoering en ligging wenselijk zijn om om te vormen naar bloemrijk grasland, bosrand (zoom) of oevervegetatie.
- o Gazons die aangelegd worden, worden minder voedselrijk aangelegd en met toevoeging van gazonkruiden in het zadenmengsel (klavers, madelief, paardenbloem etc.). Met uitzondering van intensieve lig/recreatie/speelweides.
- C (mix van functies): Hier wordt gewerkt met een mix van inheems en uitheems plantmateriaal. De prioritaire functie van het groen bepaalt.
 - o Diversiteit aan soorten en structuren (kruiden, struiken, bomen)
 - o Hier kan worden overwogen of het beoogde groentype nog klopt (plant eruit, plant erin) of dat een ander groentype wenselijk is (bijvoorbeeld van vaste planten naar heesters).

- o Gazons die aangelegd worden, worden minder voedselrijk aangelegd en met toevoeging van gazonkruiden in het zadenmengsel (klavers, madelief, paardenbloem etc.). Met uitzondering van intensieve lig/recreatie/speelweides.
- *PM Kansenskaart - uitbreiding ecologisch beheer: Alle gazons en ruw gras met mogelijk omvorming naar bloemrijk gras of ruigte (oeverruigte of boszomen). Deze kaart moet echter nog breed gedeeld worden in de organisatie, proces start in december voor bezwaren en mutaties. Q1 2021 mogelijk beschikbaar.*



Cultuurhistorie en erfgoed

- Monumentaal groen (gebieden): bijdrage aan de het monumentale groen, wanneer relevant.
- Monumentale bomen: rekening houden met deze bomen.
- Beschermde stadsgezichten: rol van beplanting in gebied volgt uit kenmerken opgenomen in aanwijzingsbesluit en de toelichting. Waar wel en waar juist niet?
- Cultuurhistorische verkenningen: als inspiratie gebruiken en stukken beschikbaar met informatie, speelplaatsen Aldo van Eyck bijvoorbeeld.
- Archief: quickscan in digitaal archief op originele (beplantings)plannen en foto's plantvak.

Onderhoud en beheer

- 80% plantvak uit plantlijst Handboek groen (minimaal): best practices.
- 20% plantvak afwijken (maximaal) mogelijk op basis van ontwerpkeuzes uit afwegingskader: *nuance en keuze afstemmen met... PM.*

De gekozen beplanting is daarmee toekomstbestendig wat tevens wil zeggen:

- Betaalbaar en beheerbaar.
- Biodiversiteit verhogend.
- Lange levensverwachting: keuze voor sterke soorten.
- Onderhoudstoegankelijk.
- Onkruidwerend.
- Maart t/m november bloeiende planten: t.b.v. voedsel voor insecten tijdens vluchtseizoen.
- Geen invasie exoten: zie ook lijsten met invasieve exoten online.
- Duurzaam gekweekt: duurzaam inkopen is daarvoor noodzakelijk.

AFWEGINGSKADER VOOR RENOVATIE PLANTVAKKEN

Stap 3: Dit is onze ontwikkelingsgeschiedenis

Amsterdam kent een bijzondere ontwikkelingsgeschiedenis. Over haar uitbreiding is goed nagedacht. Dit unieke historische beeld, wordt, wanneer dit gepast is, teruggebracht en weer beleefbaar! Bij de renovatie van de vakken is het daarom van belang de beplanting af te stemmen op de stedenbouwkundige structuur en cultuurhistorisch context. Op deze manier ontstaan vakken die passen bij hun omgeving en bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit en beter herkenbaar en beleefbaar zijn. Keuzes uit deze stap dragen bij aan de identiteit van het beplantingsvak!

Op basis van de ontwikkelingsgeschiedenis is Amsterdam onder te verdelen in 4 delen. Deze delen zijn in de digitale kaart ruimtelijk herleidbaar. Per deel zijn andere principes van toepassing als het gaat om de opzet en de rol van beplanting in de openbare ruimte. De volgende principes worden meegenomen om een herleidbaar en toekomstbestendig beplantingsplan te maken.

Gordels en binnenstad (voor 1860)

- Voor 1860: De Grachtengordel en binnenstad
- Unesco: Kerngebied, bufferzone en/of beschermd stadsgezicht.
- 1860-1919: Gordel (19e eeuw): Spaarndammerbuurt, Staatsliedenbuurt, Oud-West (inclusief Vondelpark), Willemsparkbuurt, Schinkelbuurt, Oude Pijp, Weesperzijde, Oosterparkbuurt, Dapperbuurt en de Czaar Peterbuurt.
- 1920-1939: Gordel '20-40': Plan Zuid, Plan West, uitbreidingen: Spaardammerbuurt, Indische Buurt, Watergraafsmeer (Betondorp) en tuindorpen Amsterdam-Noord. Veel woningbouw in stijl van de Amsterdamse School. (Sociale)woningbouwprojecten.
- Gesloten bouwblokken en monumentale gevels: openbaar groen in straatbeeld bestaat voornamelijk uit bomen.
- Wandelparken: vallen buiten prioriteit.

Algemeen Uitbreidingsplan (AUP)

- 1940-1969: stad tussen groene lobben (scheggen). Eerste plannen sluiten aan op Gordel '20-'40.
- Uitbreidingsplannen: Bos en Lommer, Slotermeer, Geuzenveld, Slotervaart, Overtoomse Veld, Osdorp, Prinses Irenebuurt, Buitenveldert, Tuindorp Frankendael, Middenmeer zuid.
- Structuurplan Noord (1958): Nieuwendam-Noord, Buikslotermeer-Noord en Banne Buiksloot.
- Structuurplan Amsterdam-Zuid en Zuidoost (1965): o.a. Bijlmermeer en metrolijnen.
- Plantmatige stedenbouw in stempels: sobere en planmatige vormgeving beplanting. Open bebouwingswijze met veel groen tussen de bebouwing.
- Contrastwerking openbare ruimte t.o.v. bebouwing: tegenstelling in kleur, ritmisch/solitair, licht/donker en openheid/beslotenheid.
- Dichtheid afgestemd op rol openbare ruimte: buitenruimte is een prettige ruimte voor verblijven, recreëren en ontmoeten.
- Hiërarchie: groen langs voorname (water)wegen – wijkbeplanting (stempelmatig) – hoven – tuinen.
- Een plantvak met een begeleidende functie heeft een heldere opbouw met een bodembedekker, een bloeiende heester en een grote en kleine boom.
- Sortiment (beperkt): rozen in plantsoenen, bodembedekkende heesters (fijn, wintergroen, dicht en laag), combinatie vaste planten en heesters (tuin uitstraling in de hoven).
- Plantsoenen 1970-1980: meer diversiteit (moderne) planten zonder eenduidig ruimtelijk voorkomen.
- Plantlijst Eelerwoude DORA Buitenveldert gebruiken: met specifieke soorten, beproefd en gebruikt!





Laat 20e eeuw

- 1970-1985: Stadsvernieuwing in jaren '60 ontstaan. Dapperbuurt (Roomtuintjes), West, Kattenburg, metrolijn Bijlmer.
- Doelstelling: verbetering leefbaarheid (sociale pijler).
- Cityvorming en reconstructie. Kantoorbouw met verkeersdoorbraken. Vaak ook alweer ongedaan gemaakt.
- Kleinschaligheid, 'bouwen voor de buurt', geen relatie woningen en straat.
- 1986-2001: in verband met realisatie van plannen uit jaren 1990 pas in 2001.

21e eeuw (na 2001)

- Stadslandschap: integratie landschapsarchitectuur en stedenbouw.
- Ontwerpen/principes zijn vaak nog te vinden bij externe bureaus, online en bij eigen diensten!
- Verdichting stad: transformatie en inbreidingslocaties.
- Focus komt meer te liggen op stad van de toekomst, klimaat, voedsel en biodiversiteit (natuurinclusief).
- Aandacht voor semi-openbaar groen zoals gevel-, dak- en (binnen) tuinen.

Stap 4: Dit is onze buurt

In deze stap wordt de nuance en keuze gemaakt voor het daadwerkelijk ontwerpen. Er vindt door de ontwerper een doorvertaling plaats van de doelen en principes uit de voorgaande stappen. De functie en locatie van het plantvak bepalen uiteindelijk de vormgeving en identiteit wordt ontleend uit de lokale situatie (genius loci). Achterliggende extra (beheer)informatie per plantvak wordt gehaald uit GISIB aan de hand van ID-nummers.

Op dit schaalniveau is het voor de sociale cohesie ook van belang om betrokkenen en omwonenden te informeren. Er wordt ruimte gegeven om de reageren en waar nodig is het mogelijk om in een intensiever op te zetten planproces te participeren. Op deze manier is het mogelijk om het draagvlak voor zorgvuldige renovatie en de achterliggende principes te vergroten.

Volgende principes worden meegenomen voor een herleidbaar en toekomstbestendig beplantingsplan:

- Afstemming op gebruik en doel: tevens beplanting bescherming geven en vandalismebestendig maken.
- Afstemming op standplaats: bestaande bomen, bodemkwaliteit, wind, grondwaterstand, zon/schaduw. (Permanente) schaduw door bebouwing is aandachtspunt.
- Afstemming op de omgeving: input vanuit gebiedsmanagers en buurtinitiatieven.
- Afstemming op afgesproken beheerniveau: ecologisch beheer, niveau en beheerbaarheid.
- Handboek Groen: uitgangspunten groenontwerp en beplantingsplan (04). Randvoorwaarden heesters, hagen, rozen en klimplanten (05), bosplantsoen en struweel (06), kruidachtigen (07), gras en ruigte (08).
- Sociale veiligheid: elk plantvak draagt op een positieve manier bij aan de sociale veiligheid.
- Leidraad CVC: rekening houden met verkeer.
- Toegankelijkheid: bestaande knelpunten. Gedurende het planvormingsproces worden deze knelpunten afgewogen en waar mogelijk


opgelost binnen de onderhouds- of herinrichtingswerken.

Indien principes vanuit de ontwikkelgeschiedenis en de buurt ontbreken wordt gestreefd naar maximale diversiteit en belevingswaarden binnen de bandbreedte van de algemene doelen.



LEGENDA BIJ KAART AFWEGINGSKADER


NEN-inspectie 2020: resultaten




Uitstekende conditie
Score 1 voor plantvak:
behouden - uitstekende
conditie




Goede conditie
Score 2 voor plantvak:
incidenteel beginnende
veroudering




Redelijke conditie
Score 3 voor
plantvak: plaatselijk
zichtbare veroudering
Functievervulling van
delen niet in gevaar.



Matige conditie
Score 4 voor plantvak:
overwegen tot renovatie -
Functievervulling van delen
incidenteel in gevaar.




Slechte conditie
Score 5 voor plantvak:
sterk overwegen tot
renovatie - de veroudering
is omkeerbaar.




Zeer slechte conditie
Score 6 voor plantvak:
renoveren - technisch rijp
voor sloop.

Bestaande beplanting

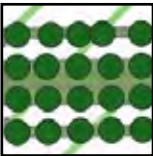

Bestaande bomen:
behouden en rekening mee
houden in ontwerpen

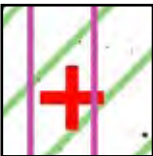


Bestaande bomen: worden
vervangen of zijn reeds
vervangen waardoor
beplanting is verwijderd.




Plantvakken bestaand:
indicatie locatie met ID-
nummer uit GISIB


Cultuurhistorie en erfgoed

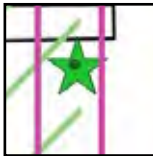

Monumentale
bomen: rekening mee
houden in ontwerp en
werkzaamheden



Beschermd stadsgezicht

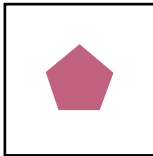

Locatie (voormalige)
speelplek ontworpen door
Aldo van Eyck in de gehele
stad



Cultuurhistorische
verkenningen: input voor
ontwerpen beschikbaar in
documentatie

Ecologie en biodiversiteit



Ecostructuur: kerngebieden
(zone A)



Ecostructuur:
verbindingzones
(ecozone A)



Ecostructuur: 300 m
contour om ecostructuur
(ecozone B)


Klimaat



Rainproof: droogte




Rainproof:
knelpunten met
wateroverlast

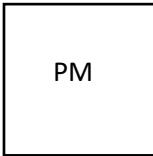


Hittestress

OVERZICHTSKAART AFWEGINGSKADER


Prioriteiten

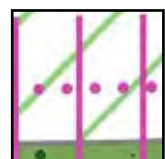


Stadsstraten



Specifieke klachten/mails
vanuit bewoners en gebied

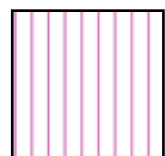

Ontwikkelbuurten




(Grootschalig) onderhoud verhardingen
en herinrichtingen periode 2021-2024:
per locatie bekijken of werkzaamheden
kunnen worden gecombineerd of
renovatie juist uitgesteld moet worden.


Geen prioriteiten




Stadsparken



Hoofdgroenstructuur



(Grootschalig)
onderhoud
verhardingen
en herinrichting
periode 2022-2025:
uitstellen renovatie
en/of combineren
werkzaamheden
agenderen.

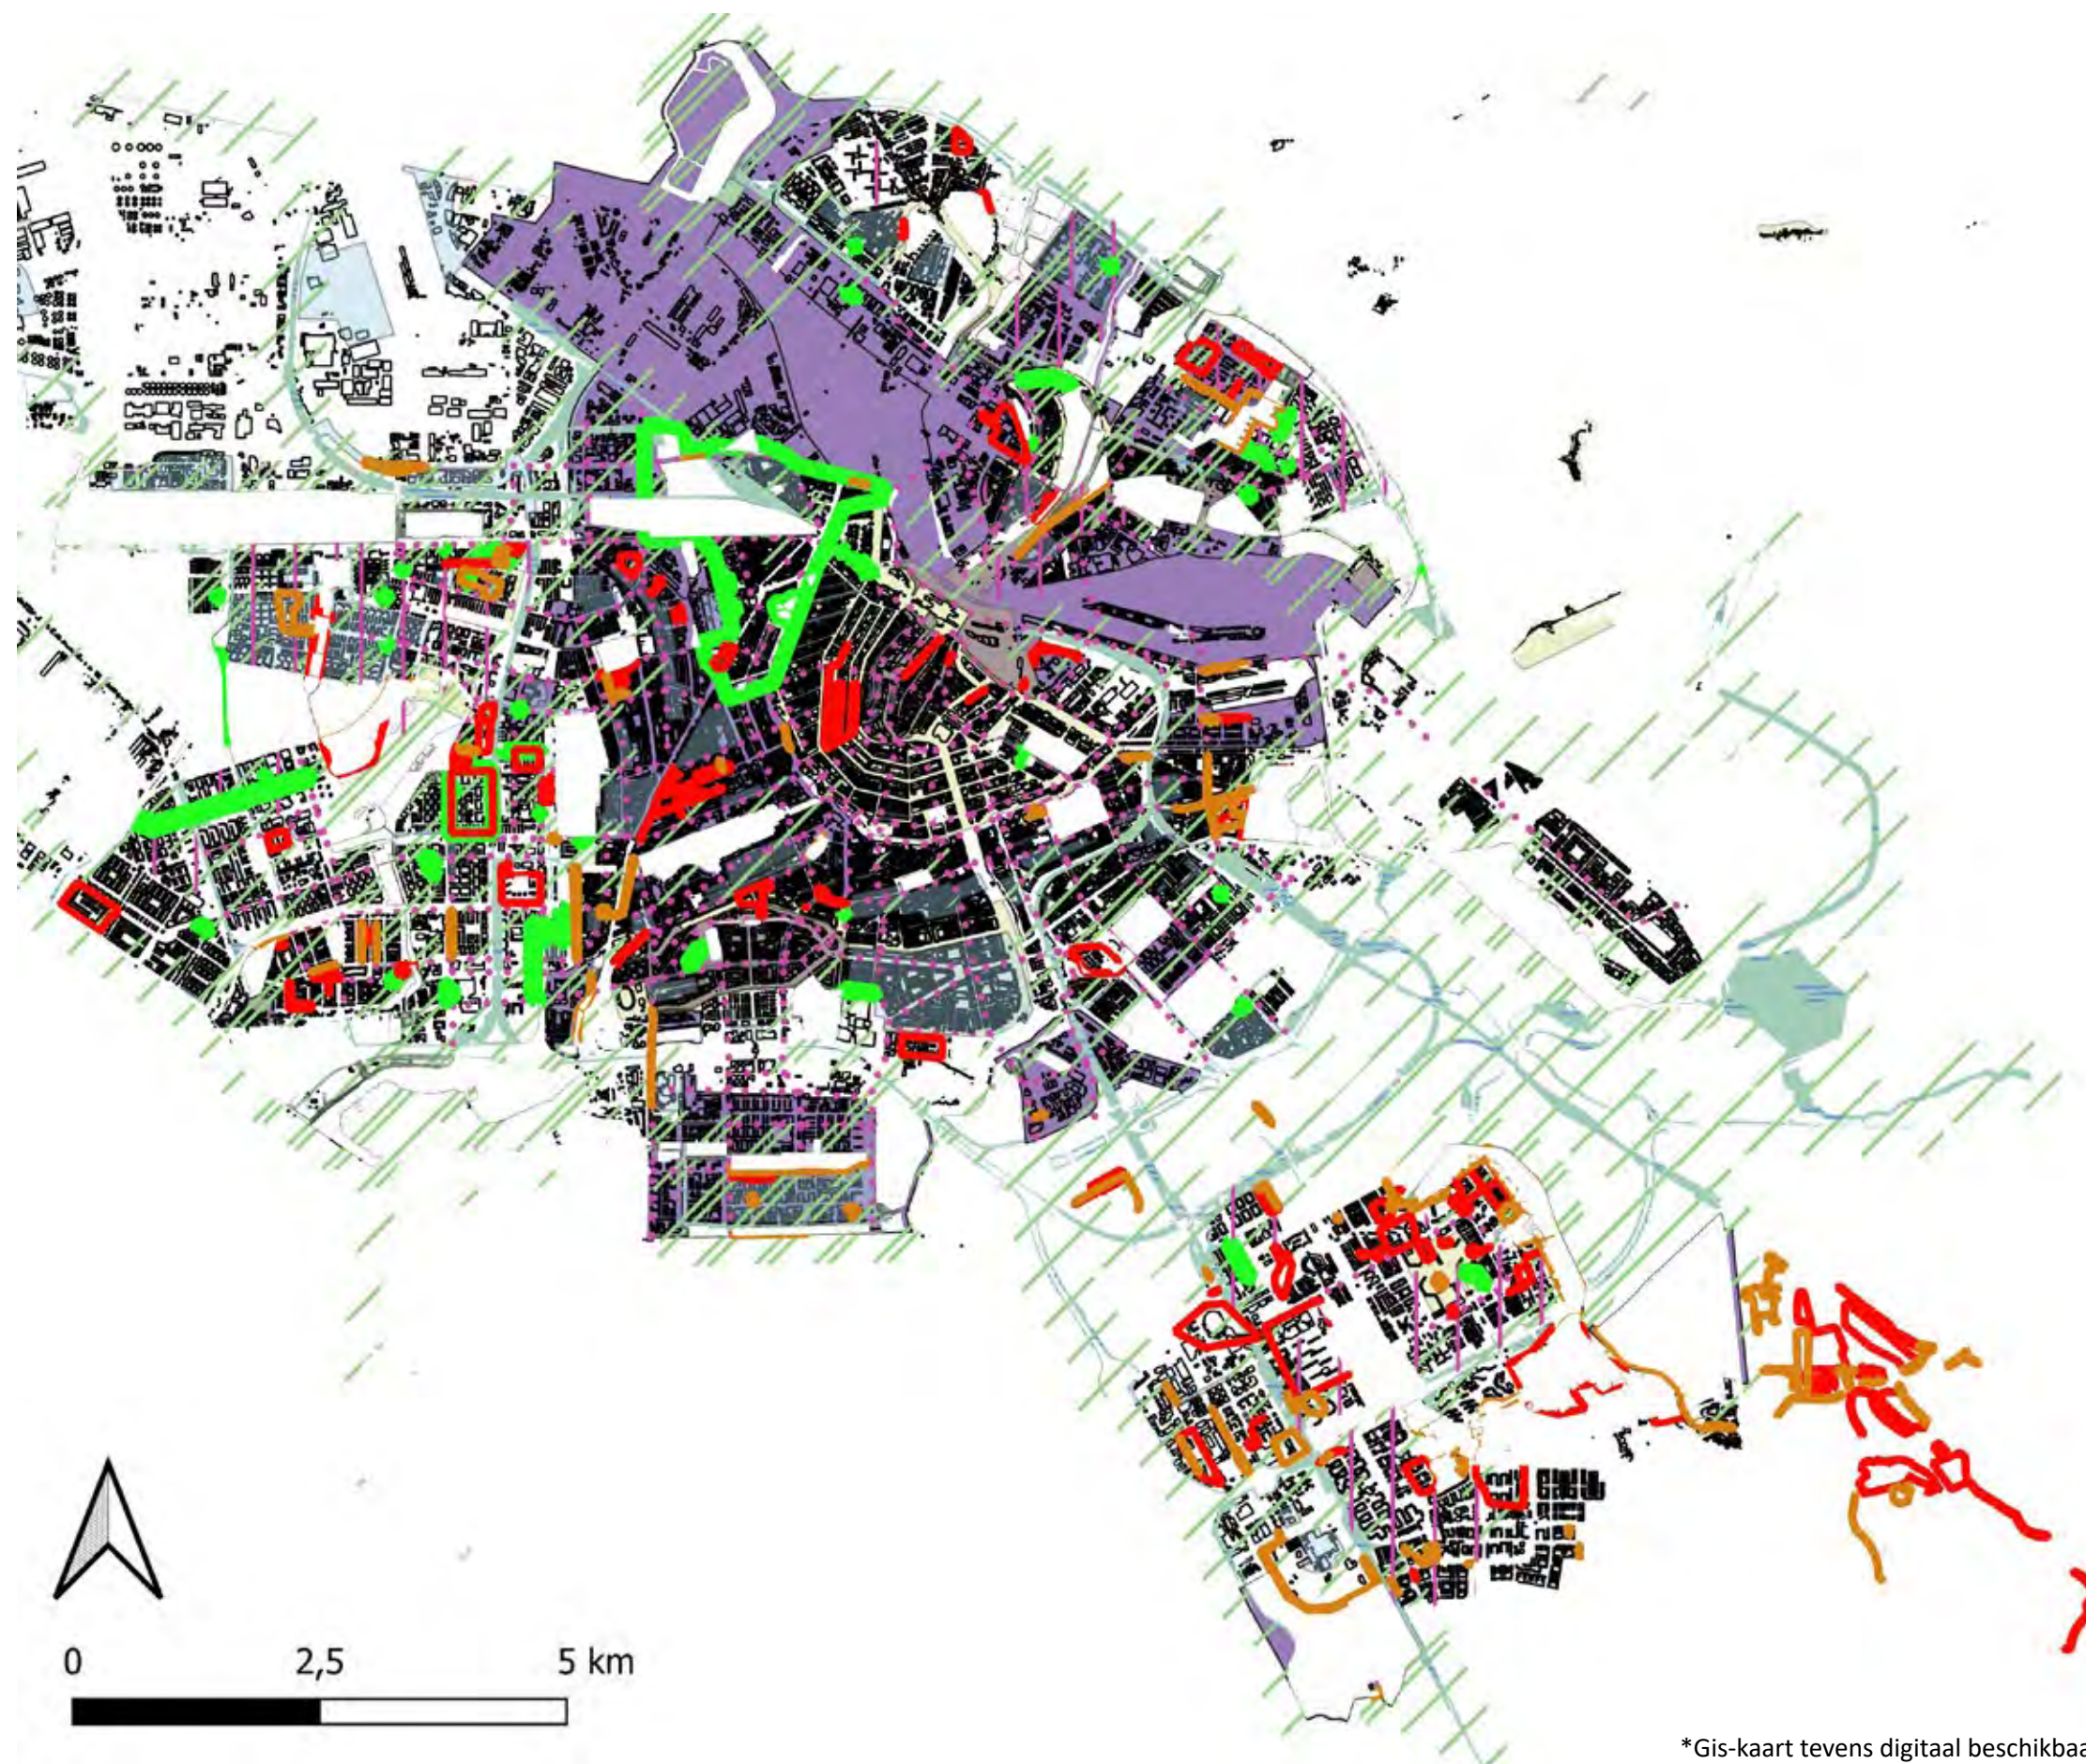

*Gis-kaart tevens digitaal beschikbaar

HUIDIGE SITUATIE

Renovatie beplantingsvak

- ID-nummer:

Nummer(s) vak(ken) voor renovatie zoals op kaart te zien: referentie GISIB beheer gemeente
- Locatie:

Straatnaam/locatieaanduiding
- Algemeen beeld:

Waarneming vanuit NEN-inspectie en veldbezoek, bijzonderheden huidige beplanting en eventuele bomen
- Streefbeeld GISIB:

Beheerinformatie GISIB
- Visiebeeld:

Principes voor uitwerking beplantingsplan gebaseerd op afwegingskader en kaart
- Ontwerpkeuzes:

Prioritering en keuzes voor ontwerp plantvak op basis van afwegingskader

Visiebeeld vertaald naar
principeschets plantvak



Bovenaanzicht inventarisatie huidige situatie: ligging in context

Bron: Stadsarchief Amsterdam

Bestaande situatie plantvak in omgeving met ID-nummer, NEN-score (kleur),
bestaande bomen en andere legenda eenheden in beeld

straatnamen en locaties

archief: foto's
en ontwerpen
plantvakken

archief: foto's
en ontwerpen
plantvakken

Aandachtspunten voor
afweging, beplantingsplan
en soortkeuze vanuit
afwegingskader

foto's met huidige situatie
plantvak

Foto's inventarisatie huidige situatie najaar 2020 - winter 2021

BEPLANTINGSPLAN RENOVATIE

AANDACHTSPUNTEN

Bovenaanzicht beplantingsplan: advies voor renovatie




- Werkzaamheden en extra aandachtspunten voor uitvoering.
- Relevante info voor GISIB en beheer.
- Eindbeeld info voor aanplant en beheer.
- ...

Plantlijst voor uitvoering
Lijst per plantvak of enkele plantvakken opgeteld!


--

Beplantingslijst plantvak

OVERZICHTSKAART

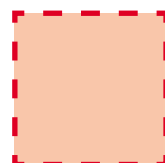

Locaties vakken
in beeld voor
renovaties: met
beplantingsplan

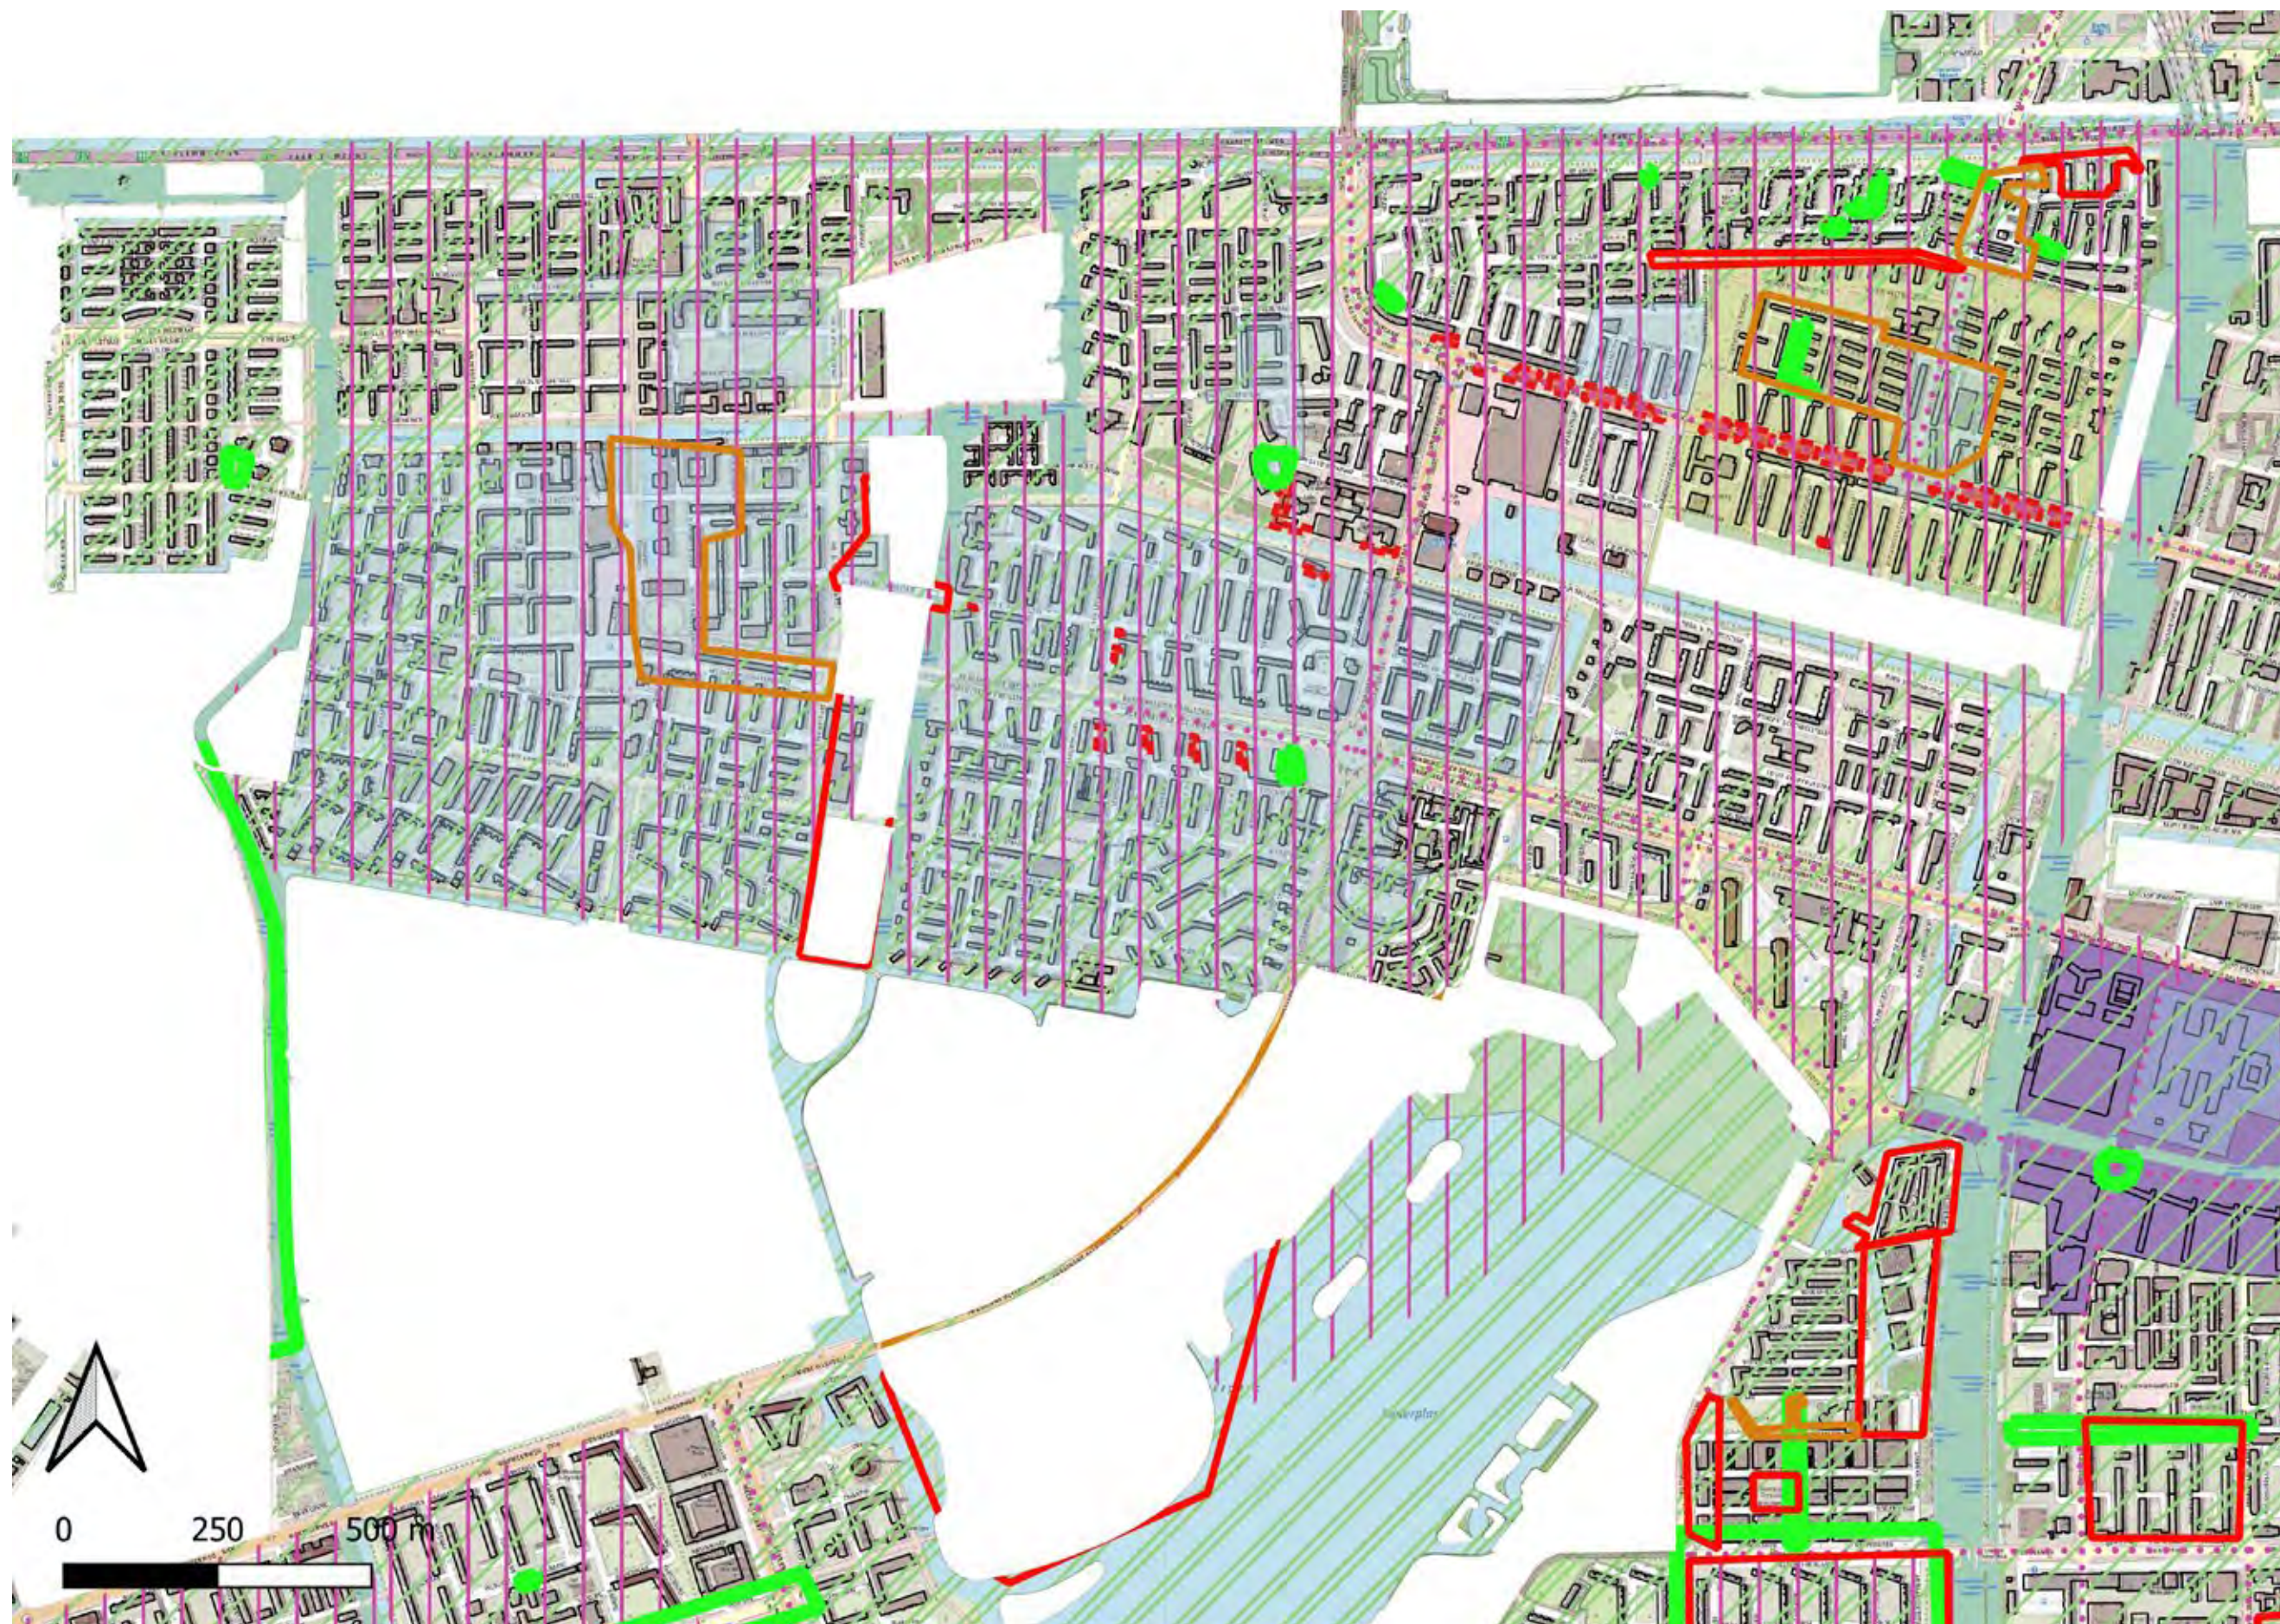

*Gis-kaart
tevens digitaal
beschikbaar

Renovatie beplantingsvak

ID-nummer: 631963

Locatie: Vervoorenstraat, tegenover garagebox nr's 22-23

Algemeen beeld: Recente aanplant dood, droogteschade/watertekort door bestaande coniferen en eik in tuinen oorzaak.

Streefbeeld GISIB: Heesters



Visiebeeld: Renoveren met beplanting jaren 50-60 AUP principes met heesters. Onderdeel van ecozone B.

Ontwerpkeuzes: Sobere inrichting van lage heesters met enkele solitair. In combinatie met bomen en heesters vormt dit vak een forse groene rand in de straat.

Soortkeuze afstemmen op ecologische zone zoals inheems sortiment. Sterke plant kiezen in verband met huidige droogteschade.

HUIDIGE SITUATIE

Bovenaanzicht inventarisatie huidige situatie: ligging in context

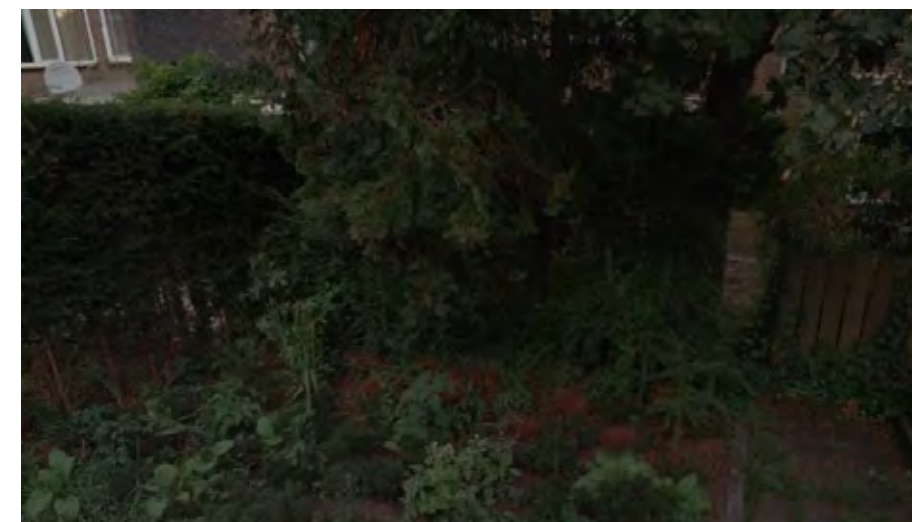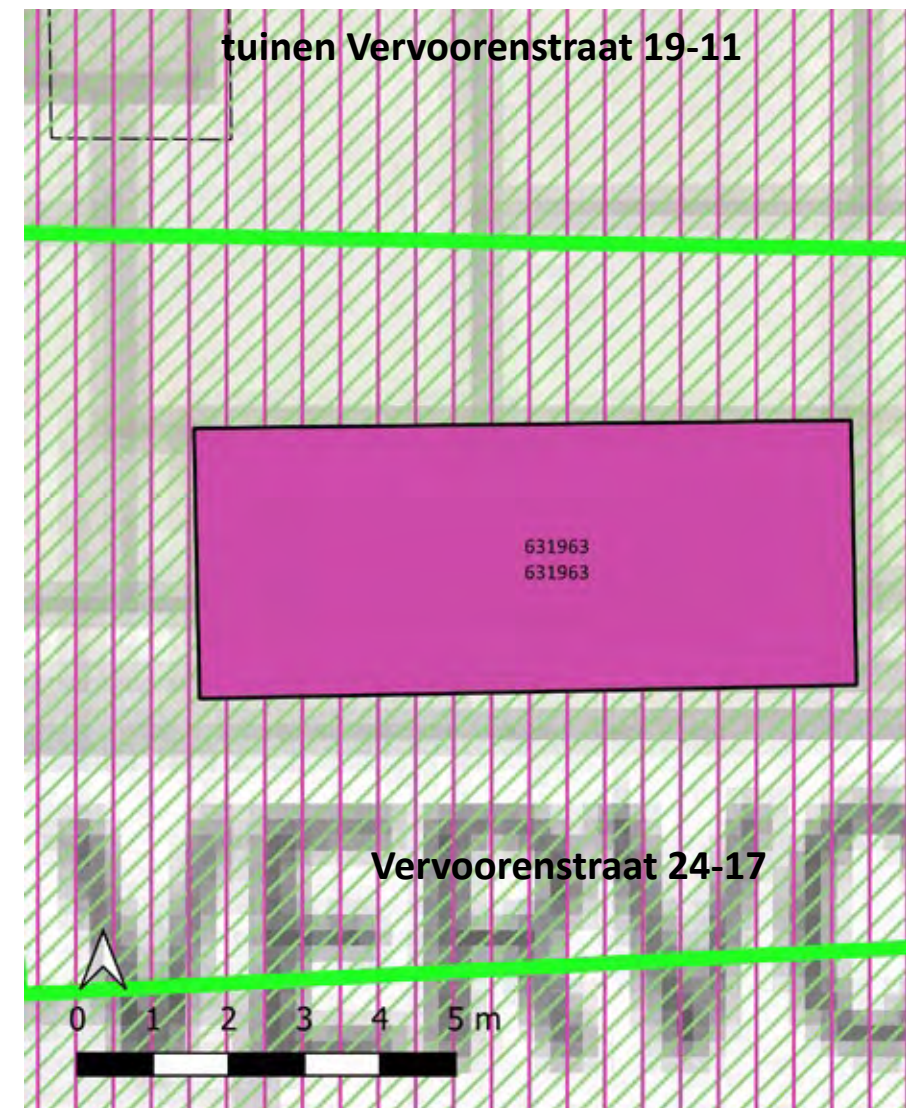


Foto's inventarisatie huidige situatie najaar 2020 - winter 2021



BEPLANTINGSPLAN RENOVATIE

AANDACHTSPUNTEN

Bovenaanzicht beplantingsplan: advies voor renovatie

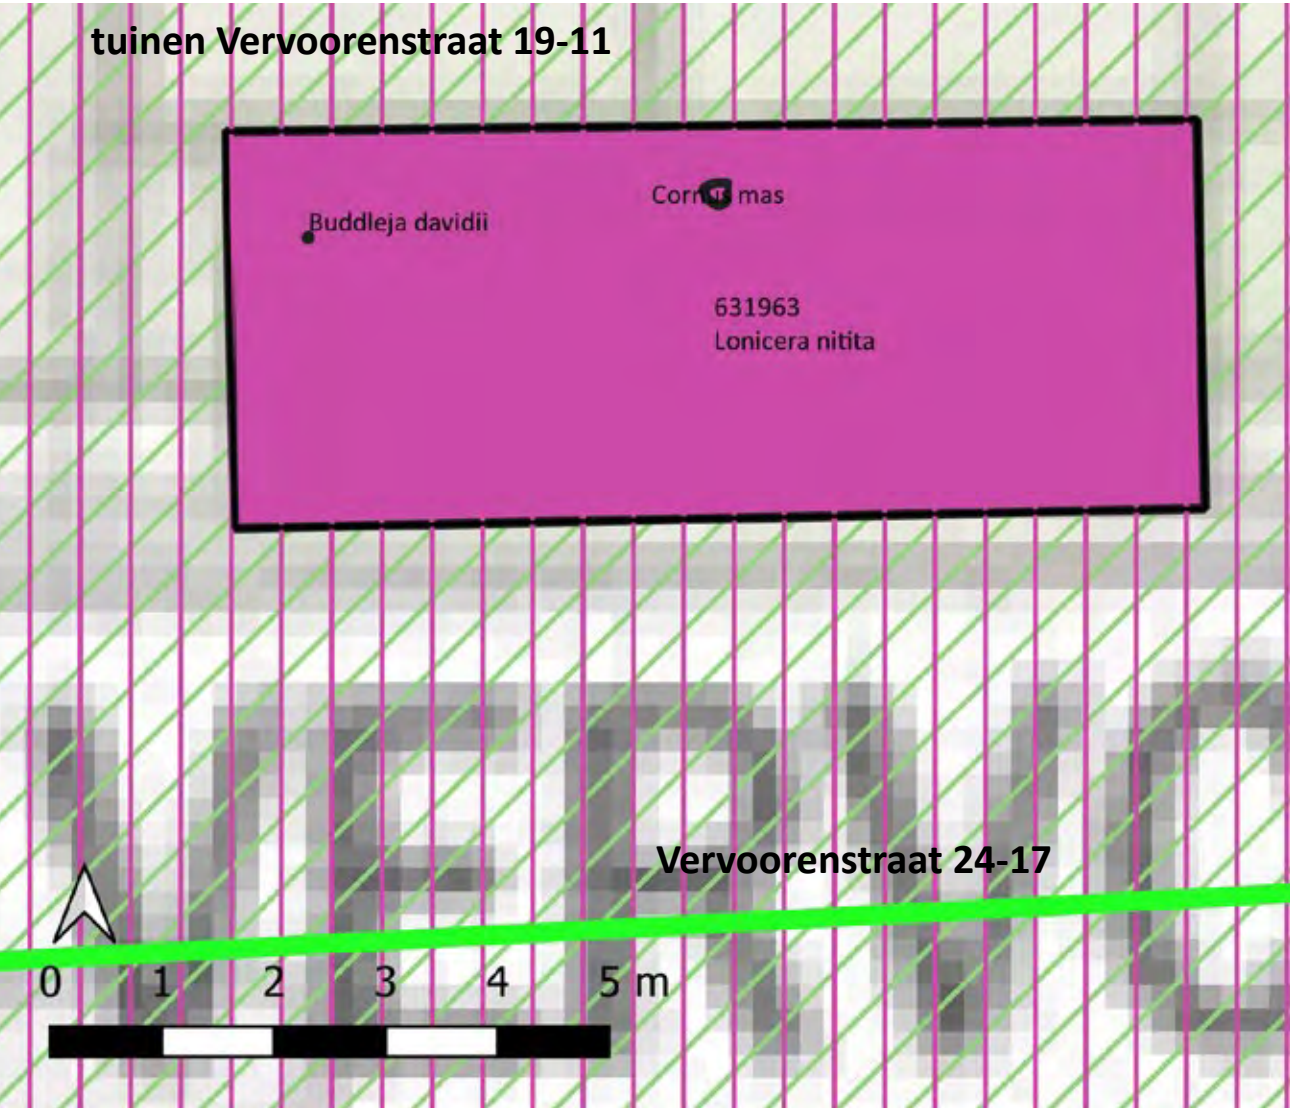

- Grondverbetering toepassen.

ID-nummer:	631963
Locatie:	Vervoorenstraat

Latijnse naam	Nederlandse naam	Plantmaat	Kwaliteit	%	Totale oppervlak (m2)	Stuks per m2	Aantal planten (stuks)	Eenheid	Plantverband
Heesters									
Buddleja davidii	Vlinderstruik	40-50	c2				2	st	solitair
Cornus mas	Gele kornoelje	160-180	kluit				2	st	solitair
Beplantingsvak									
Lonicera nitida	Chinese kamperfoelie	30-40	c1,5		30	5	150	st	driehoeks

Beplantingslijst plantvak

Renovatie beplantingsvak

ID-nummer: 583572

Locatie: Achter Du Perronstraat 1-7

Algemeen beeld: Leeg, gras en restanten plantsoen aanwezig, bewoners hebben tuinpaden.

Streefbeeld GISIB: Heesters


Visiebeeld: Renoveren met beplanting jaren 50-60 AUP principes. Rainproof knelpunt.

Ontwerpkeuzes: Sobere inrichting, gradiënt in beplanting met lage heesterrand langs stoep naar hogere heesters tegen schuttingen. Behouden solitaire heester en ruimte vrij houden voor toegangen tot tuinen.

Rainproof knelpunt: liggen kansen om vak verdiept aan te leggen ten opzichte van omgeving.

HUIDIGE SITUATIE


Bovenaanzicht inventarisatie huidige situatie: ligging in context

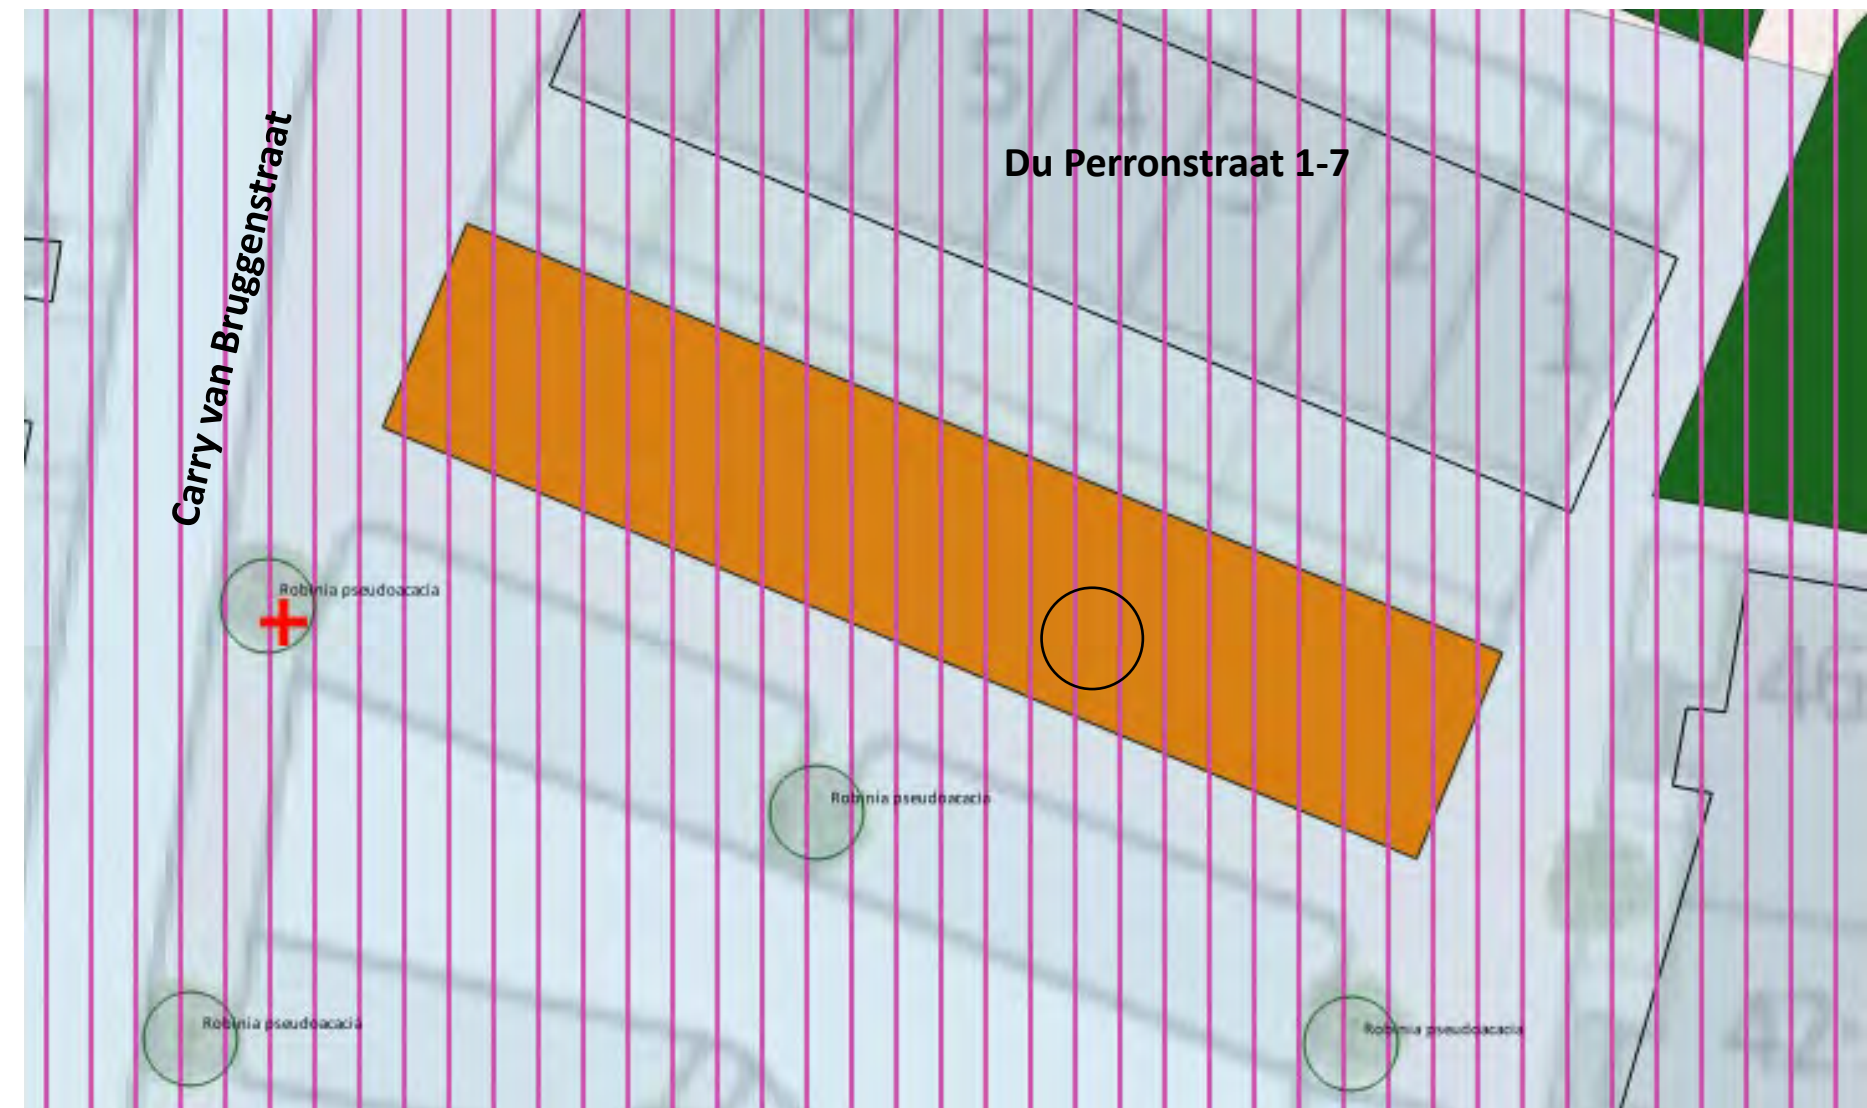

Foto's inventarisatie huidige situatie najaar 2020 - winter 2021

BEPLANTINGSPLAN RENOVATIE

Bovenaanzicht beplantingsplan: advies voor renovatie

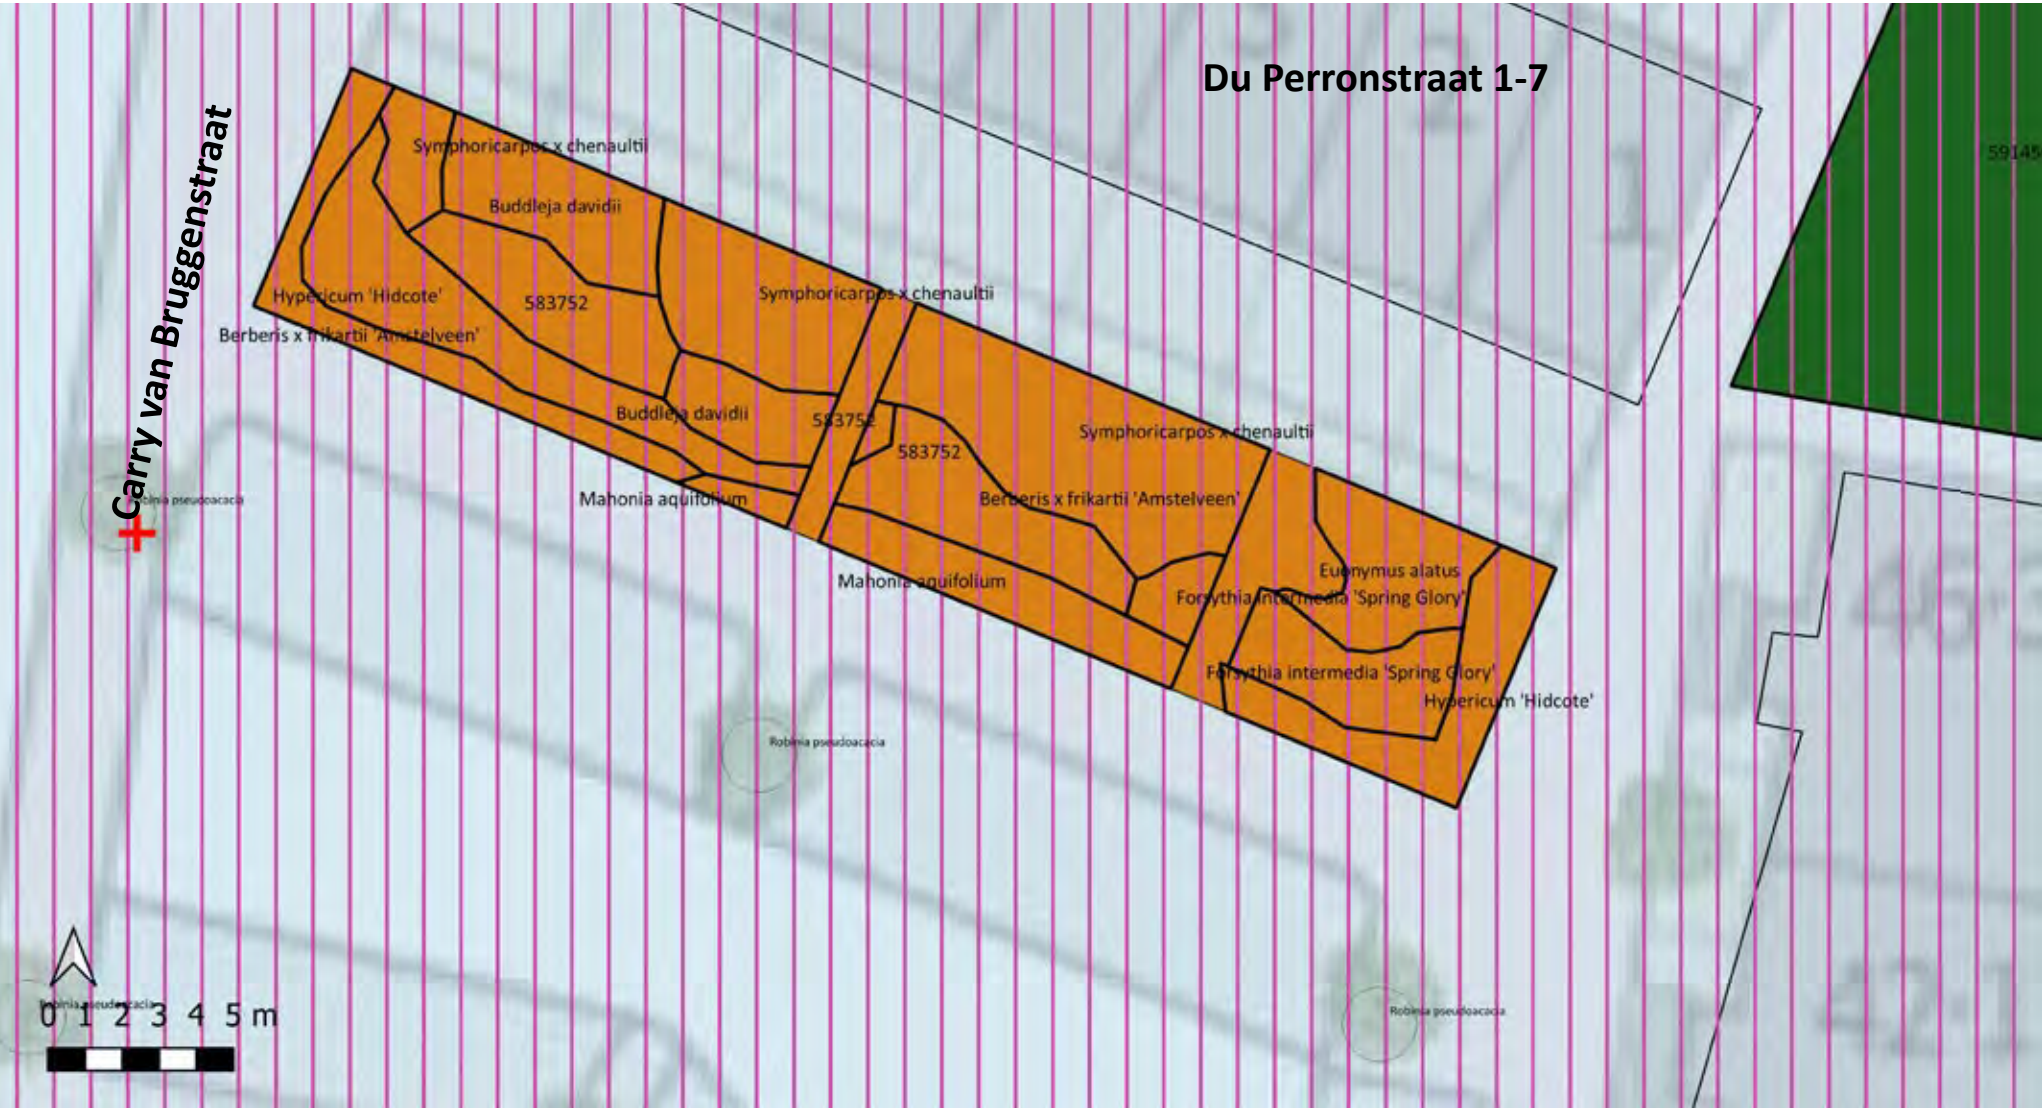

AANDACHTSPUNTEN

- Gras frezen, weer plantsoen maken.
- Ruimte vrijhouden voor toegang tot achtertuinen nummer 2 en 3: eventueel aanleggen tegels.
- Plantsoen verdiept aanleggen, middelste delen lager in verband met regenwateropvang. Opsluitband ook verlagen.

ID-nummer:	583572
Locatie:	Van Moerkerkenstraat

Latijnse naam	Nederlandse naam	Plantmaat	Kwaliteit	%	Totale oppervlak (m2)	Stuks per m2	Aantal planten (stuks)	Eenheid	Plantverband
Beplantingsvak									
Symphoricarpos x chenaultii	Sneeuwbes	20-30	c2		30	2	60	st	driehoeks
Hypericum 'Hidcote'	Hertshooi	30-40	c1,5		18	4	72	st	driehoeks
Berberis x frikartii 'Amstelveen'	Zuurbes	20-30	c1,5		27	5	135	st	driehoeks
Mahonia aquifolium	Mahoniestruik	20-30	c1,5		28	4	112	st	driehoeks
Buddleja davidii	Vlinderstruik	40-50	c2		58	1	58	st	driehoeks
Euonymus alatus	Kardinaalsmuts	40-50	c2		20	3	60	st	driehoeks
Forsythia intermedia 'Spring Glory'	Chinees klokje	60-80	c3		45	3	135	st	driehoeks

Beplantingslijst plantvak

Renovatie beplantingsvak

ID-nummer: 607239

Locatie: Nabij Adolphine Eduardine
Kokplantsoen 48

Algemeen beeld: Ondergroei brandnetels, sterk
verwilderd en onkruid, erg
donker en dicht geworden. 25%
bestaande heesters.

Streefbeeld GISIB: Bosplantsoen


Visiebeeld: Renoveren met beplanting
jaren 50-60 AUP principes.

Ontwerpkeuzes: Sobere inrichting, bosplantsoen
realiseren.

Let op sociale veiligheid, lage
beplanting langs paden.

HUIDIGE SITUATIE

Bovenaanzicht inventarisatie huidige situatie: ligging in context

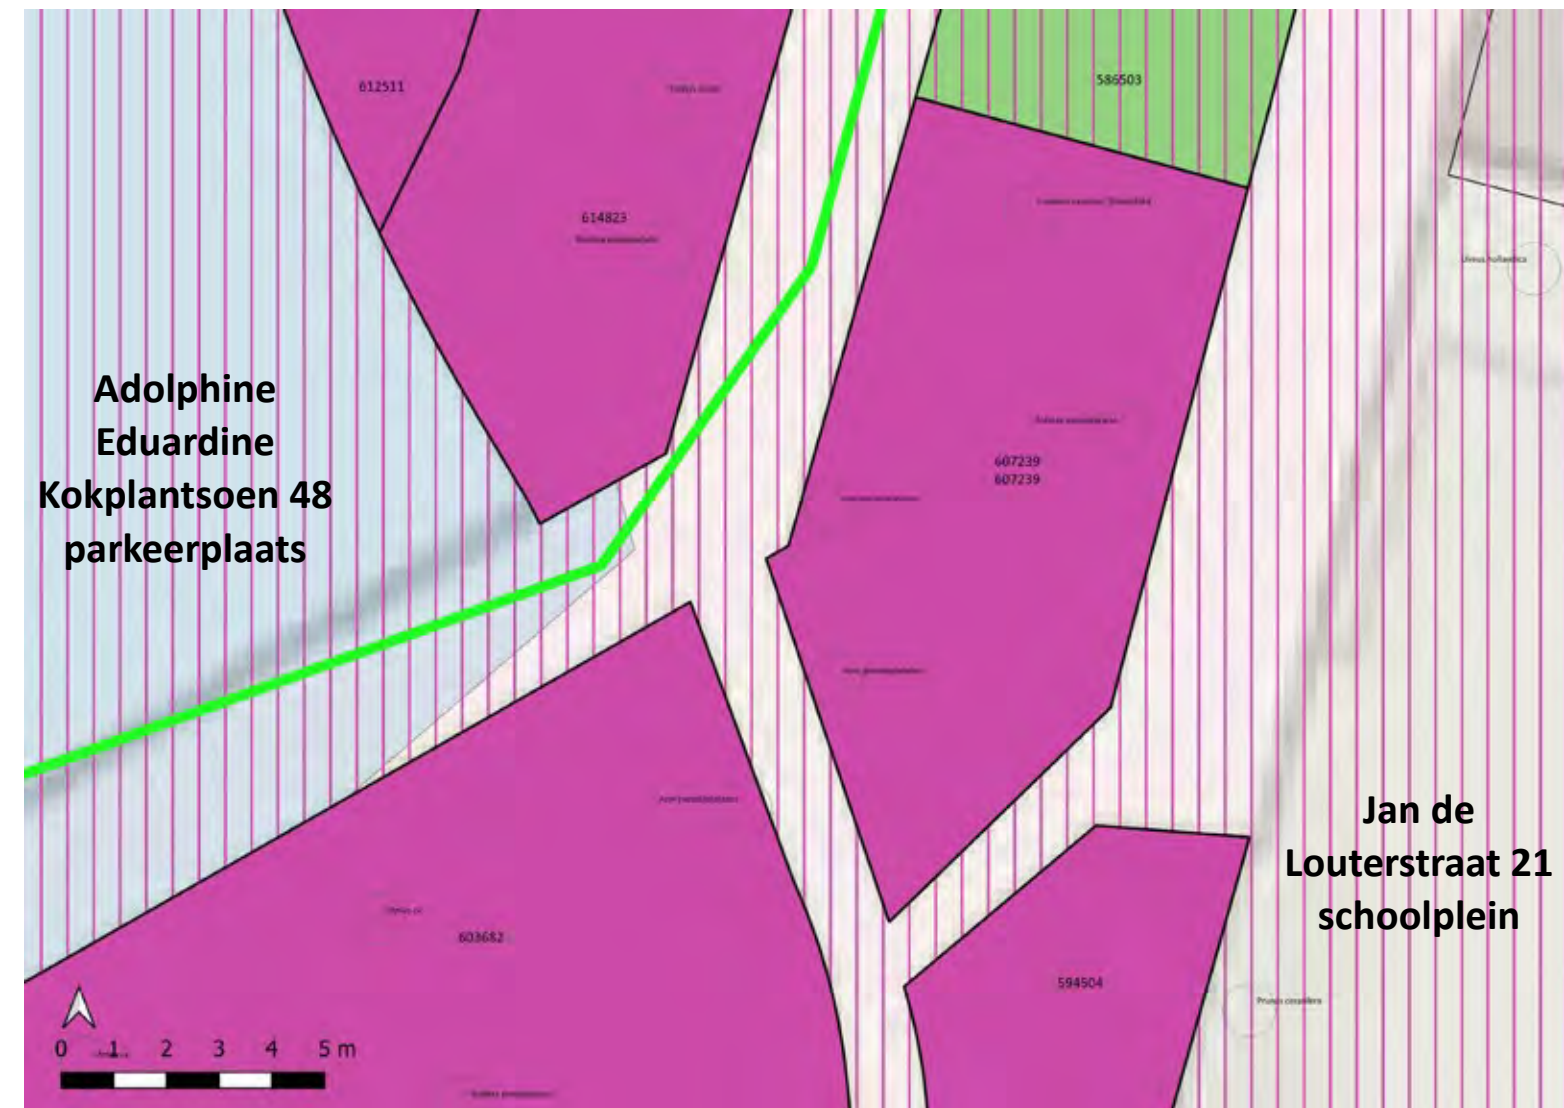

Foto's inventarisatie huidige situatie najaar 2020 - winter 2021

BEPLANTINGSPLAN RENOVATIE

AANDACHTSPUNTEN

Bovenaanzicht beplantingsplan: advies voor renovatie



- Rekening houden met sociale veiligheid en toegankelijkheid paden.

ID-nummer:	607239
Locatie:	Nabij Adolphine Eduardine Kokplantsoen 1-48

Latijnse naam	Nederlandse naam	Plantmaat	Kwaliteit	%	Totale oppervlak (m2)	Stuks per m2	Aantal planten (stuks)	Eenheid	Plantverband
Heesters									
Cornus mas	Gele kornoelje	40-60	kluit		8,8	5	44	st	solitair
Prunus spinosa	Sleedoorn	40-60	kluit		8,6	5	43	st	driehoeks
Sorbus aucuparia	Gewone lijsterbes	60-100	kluit		12,2	5	61	st	driehoeks
Beplantingsvak									
Hedera helix	Gewone klimop	30-40	c2		9,1	4	36	st	driehoeks
Ilex aquifolium	Gewone hulst	40-60	kluit		8,2	3	25	st	driehoeks
Vinca minor	Kleine maagdenpalm		C1,5		34,0	9	306	st	driehoeks


Beplantingslijst plantvak

Renovatie beplantingsvak

ID-nummer:	603682, 594504
Locatie:	Jan de Louterpad rondom kooivoetbal en bij school - Jan de Louterstraat
Algemeen beeld:	Beplanting verdwenen na aanleg kooi, langs schoolplein veel onkruid (in bosplantsoen).
Streefbeeld GISIB:	Bosplantsoen, Planten
Visiebeeld:	Renoveren met beplanting jaren 70 AUP principes. Mogelijkheden voor participatie met school.
Ontwerpkeuzes:	Sobere inrichting, bosplantsoen, lage heesters en enkele solitaires als doorkijkjes langs schoolplein. Bij Jan de Louterstraat lage heesters met solitaires. Let op sociale veiligheid, niet te dicht aanplanten.

HUIDIGE SITUATIE

Bovenaanzicht inventarisatie huidige situatie: ligging in context

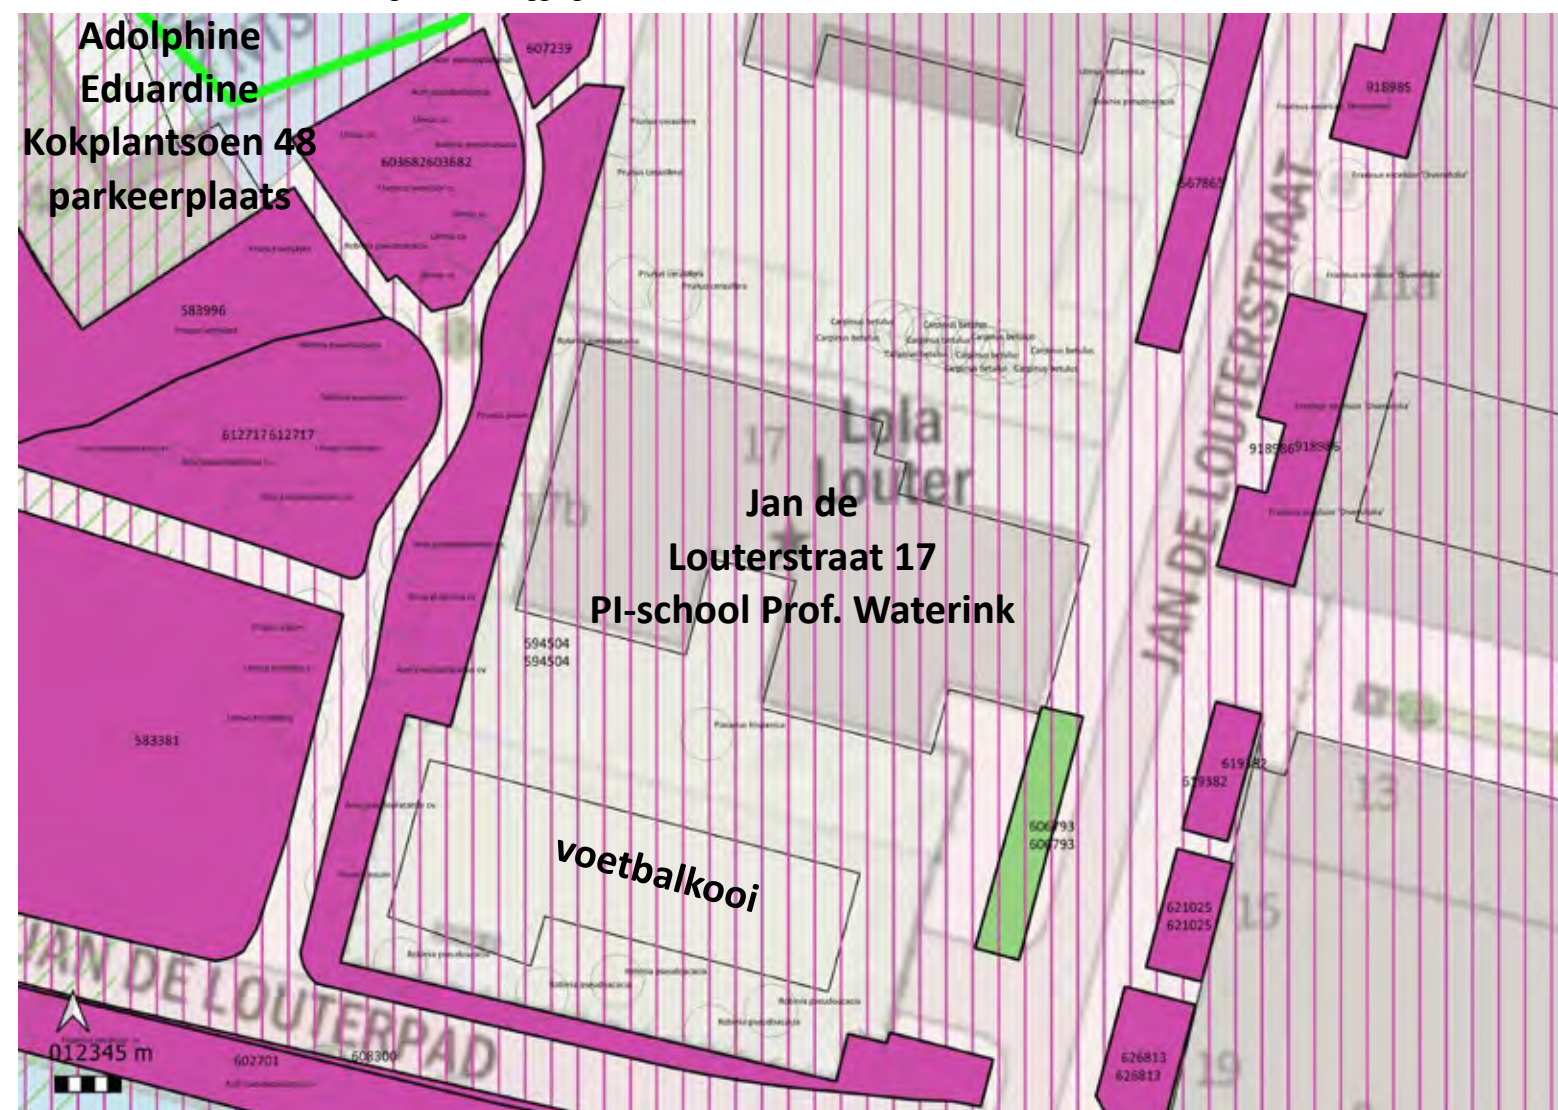


Foto's inventarisatie huidige situatie najaar 2020 - winter 2021

BEPLANTINGSPLAN RENOVATIE

AANDACHTSPUNTEN

Bovenaanzicht beplantingsplan: advies voor renovatie

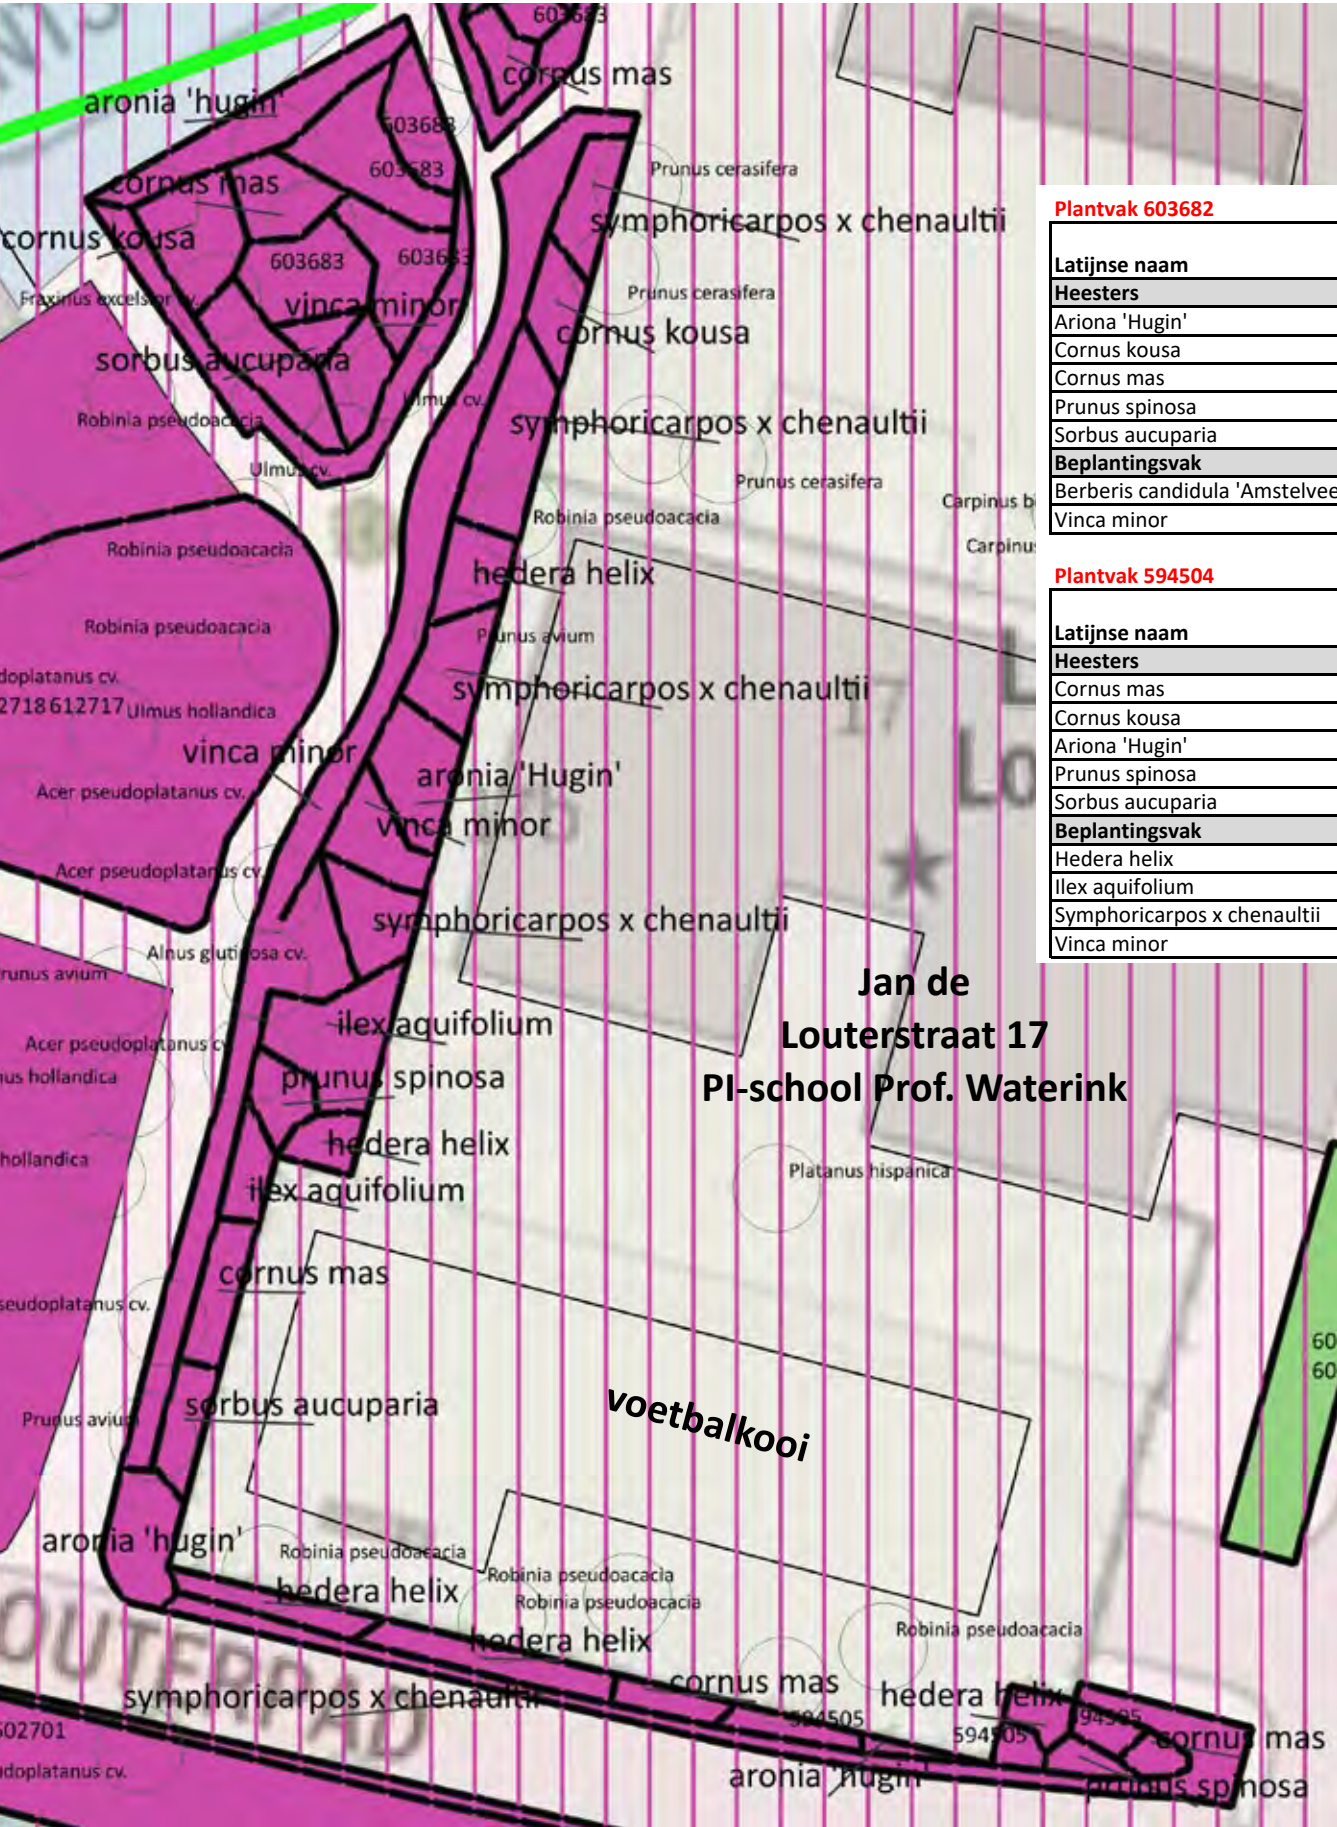

- Rekening houden met sociale veiligheid en begaanbaarheid trottoirs.

Plantvak 603682

Latijnse naam	Nederlandse naam	Plantmaat	Kwaliteit	%	Totale oppervlak (m2)	Stuks per m2	Aantal planten (stuks)	Eenheid	Plantverband
Heesters									
Ariona 'Hugin'	Zwarte Appelbes	20-30	c2		27	1	27	st	driehoeks
Cornus kousa	Grootbloemige japanse kornoelje	40-60	kluit		38	1	38	st	driehoeks
Cornus mas	Gele kornoelje	40-60	kluit		21	5	106	st	solitair
Prunus spinosa	Sleedoorn	40-60	kluit		22	5	110	st	driehoeks
Sorbus aucuparia	Gewone lijsterbes	60-100	kluit		21	5	105	st	driehoeks
Beplantingsvak									
Berberis candidula 'Amstelveen'	Zuurbes	30-40	c2		12	5	62	st	driehoeks
Vinca minor	Kleine maagdenpalm		C1,5		38	9	343	st	driehoeks

Plantvak 594504

Latijnse naam	Nederlandse naam	Plantmaat	Kwaliteit	%	Totale oppervlak (m2)	Stuks per m2	Aantal planten (stuks)	Eenheid	Plantverband
Heesters									
Cornus mas	Gele kornoelje	40-60	kluit		36	5	179	st	solitair
Cornus kousa	Grootbloemige japanse kornoelje	40-60	kluit		11	6	69	st	
Ariona 'Hugin'	Zwarte Appelbes	20-30	c2		37	1	37	st	driehoeks
Prunus spinosa	Sleedoorn	40-60	kluit		14	5	72	st	driehoeks
Sorbus aucuparia	Gewone lijsterbes	60-100	kluit		118	5	592	st	driehoeks
Beplantingsvak									
Hedera helix	Gewone klimop	30-40	c2		53	4	211	st	driehoeks
Ilex aquifolium	Gewone hulst	40-60	kluit		39	3	116	st	driehoeks
Symphoricarpos x chenaultii	Sneeuwbes	20-30	c2		113	2	226	st	driehoeks
Vinca minor	Kleine maagdenpalm		C1,5		121	9	1093	st	driehoeks

Beplantingslijst plantvak


Renovatie beplantingsvak

ID-nummer:	620492
Locatie:	Kruising Jan de Louterpad en Sloterveerlaan. Tussen fietspad en Sloterveerlaan 103.
Algemeen beeld:	Leeg vak, langs een school en veldje. Hoek wordt afgesneden met fiets.
Streefbeeld GISIB:	Heesters
Visiebeeld:	Renoveren met beplanting jaren 70 AUP principes. Mogelijkheden voor participatie met school.
Ontwerpkeuzes:	Sobere inrichting, lage heesters en enkele solitair als doorkijkje naar schoolplein. Niet te grote soorten aanplanten vanwege ligging langs fietspad en trottoir.




HUIDIGE SITUATIE

Bovenaanzicht inventarisatie huidige situatie: ligging in context

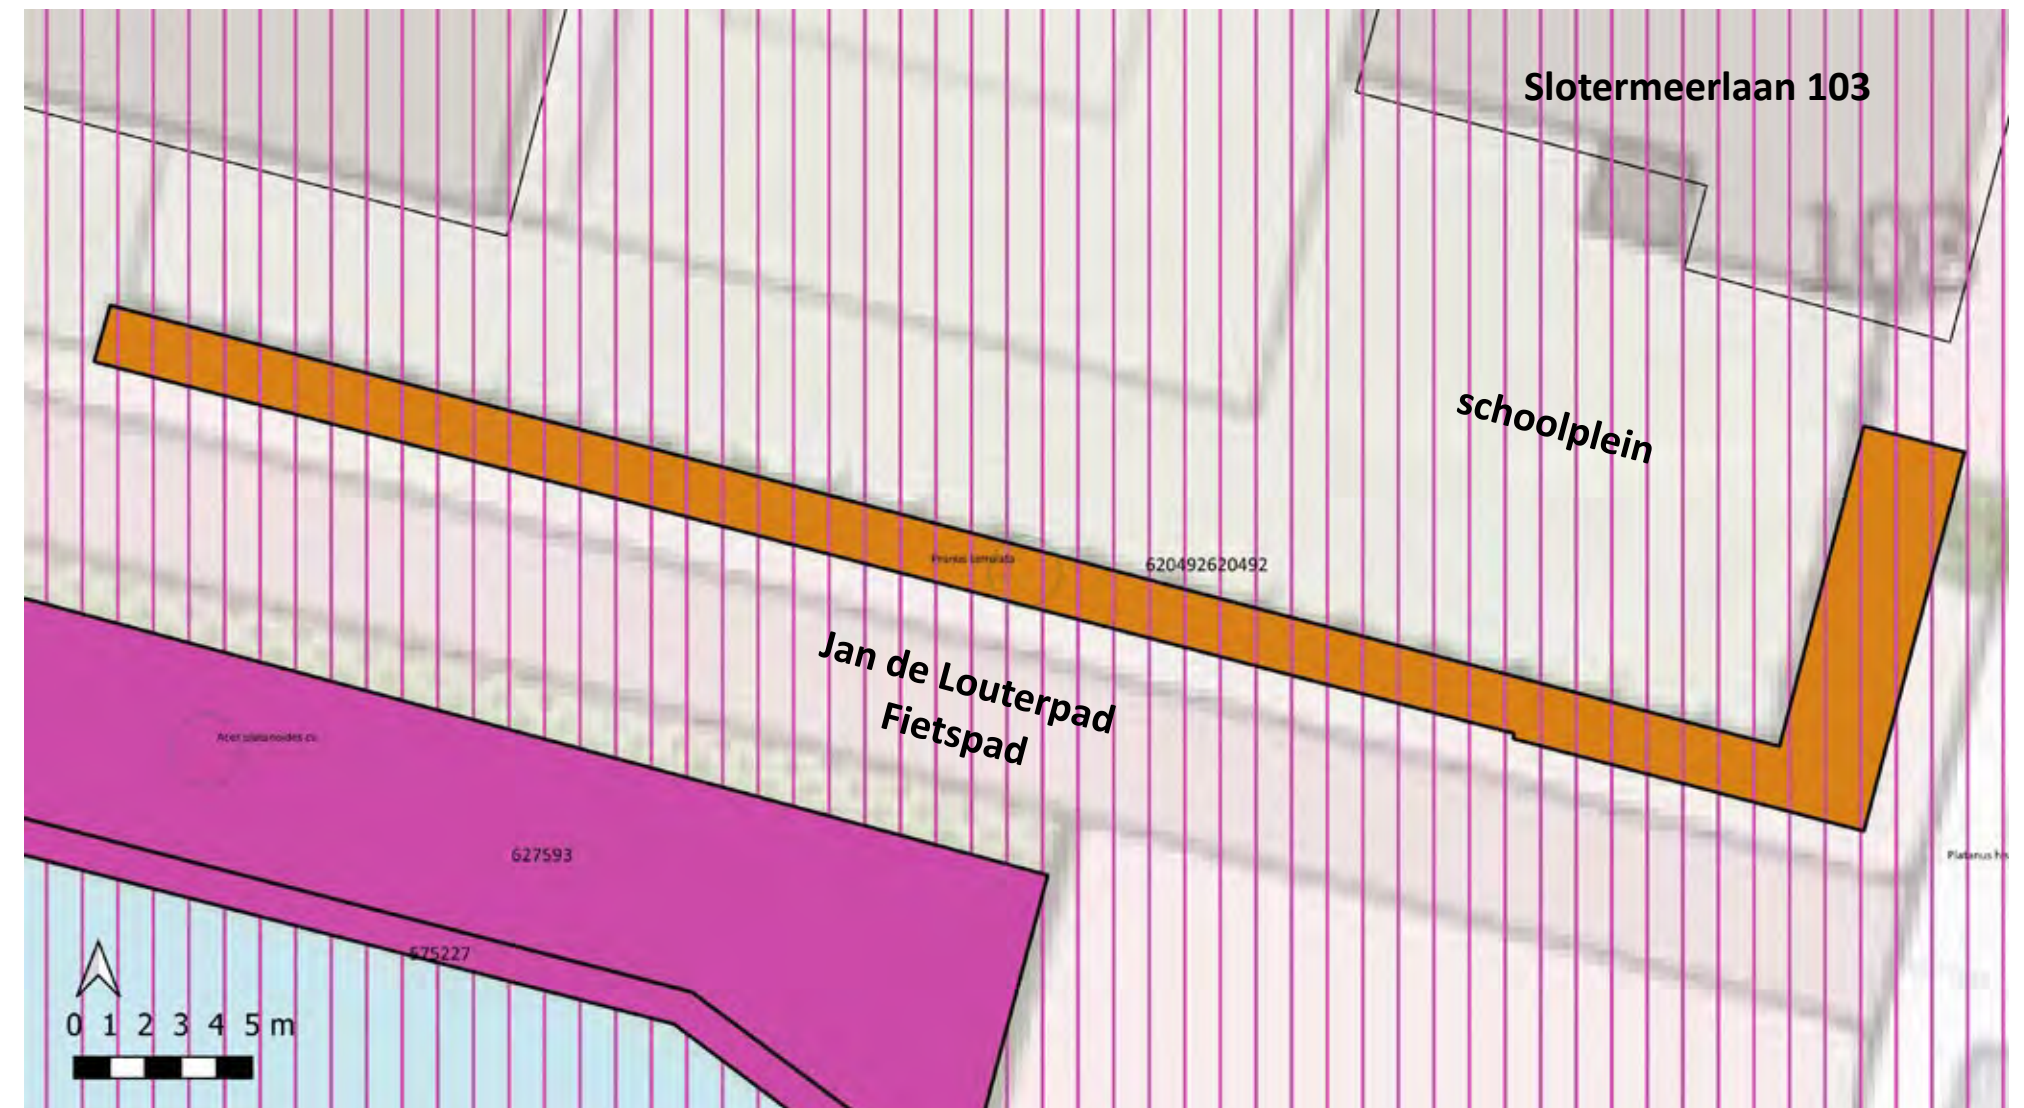

Foto's inventarisatie huidige situatie najaar 2020 - winter 2021

Bovenaanzicht beplantingsplan: advies voor renovatie

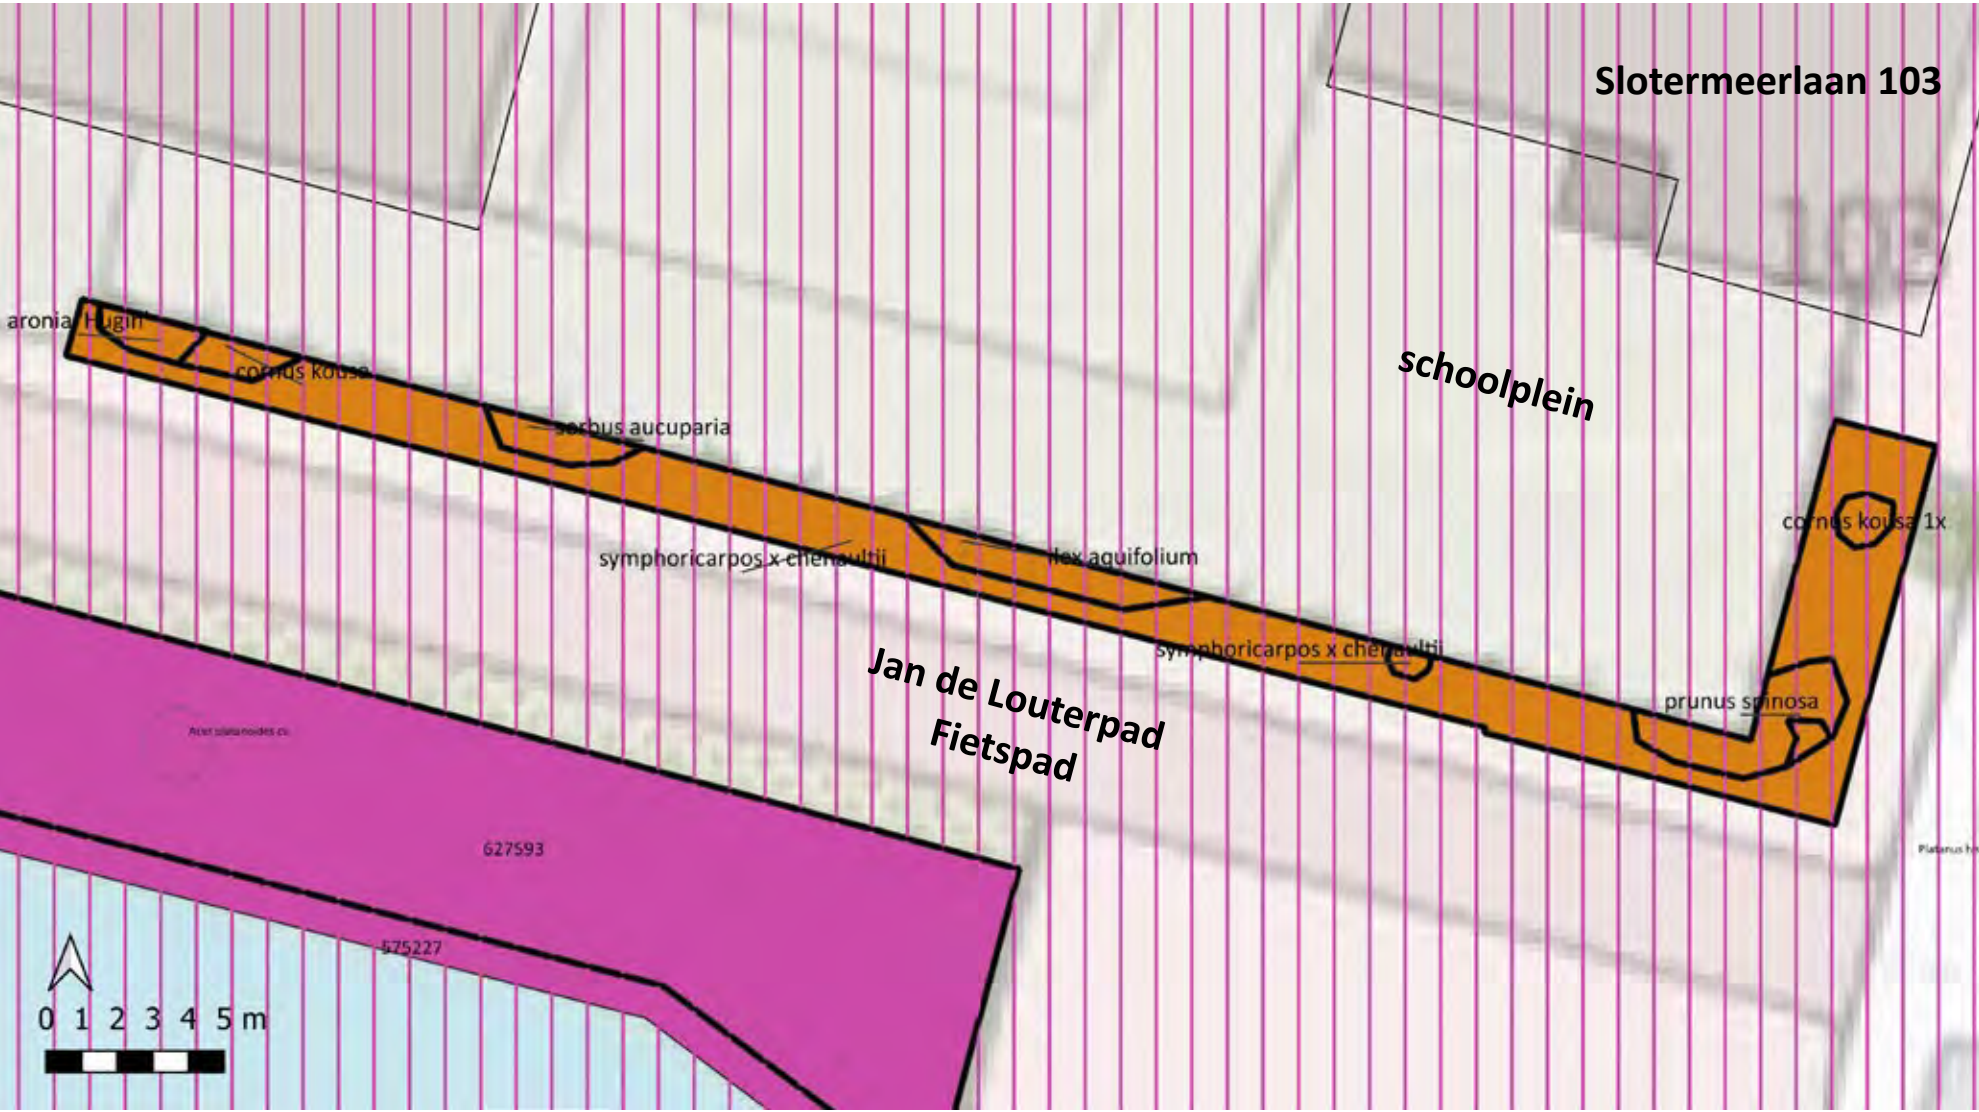

ID-nummer:	620492
Locatie:	Kruising Jan de Louterpad en Slotermeerlaan. Tussen fietspad en Slotermeerlaan 103

Latijnse naam	Nederlandse naam	Plantmaat	Kwaliteit	%	Totale oppervlak (m2)	Stuks per m2	Aantal planten (stuks)	Eenheid	Plantverband
Heesters									
Cornus kousa	Grootbloemige japanse kornoelje	40-60	kluit				3	st	solitair
Sorbus aucuparia	Gewone lijsterbes	60-100	kluit		3,5	5	18	st	
Ariona 'Hugin'	Zwarte Appelbes	20-30	c2		9,3	1	9	st	driehoeks
Prunus spinosa	Sleedoorn	40-50	c2		8,6	5	43	st	driehoeks
Beplantingsvak									
Symphoricarpos x chenaultii	Sneeuwbes	20-30	c2		85,6	2	171	st	driehoeks

Beplantingslijst plantvak


Renovatie beplantingsvak

ID-nummer:	571416
Locatie:	Lodewijk van Deysselstraat 107
Algemeen beeld:	Vak is leeg, enkel restanten van solitaire heesters aanwezig.
Streefbeeld GISIB:	Heesters
Visiebeeld:	Renoveren met beplanting jaren 70 AUP principes. Onderdeel ecozone B.
Ontwerpkeuzes:	Sobere inrichting, aanplanten lage heesters met enkele solitaire heesters erin voor verbijzondering entreefunctie. Soortkeuze afstemmen op ecozone B zoals inheems sortiment.



HUIDIGE SITUATIE

Bovenaanzicht inventarisatie huidige situatie: ligging in context

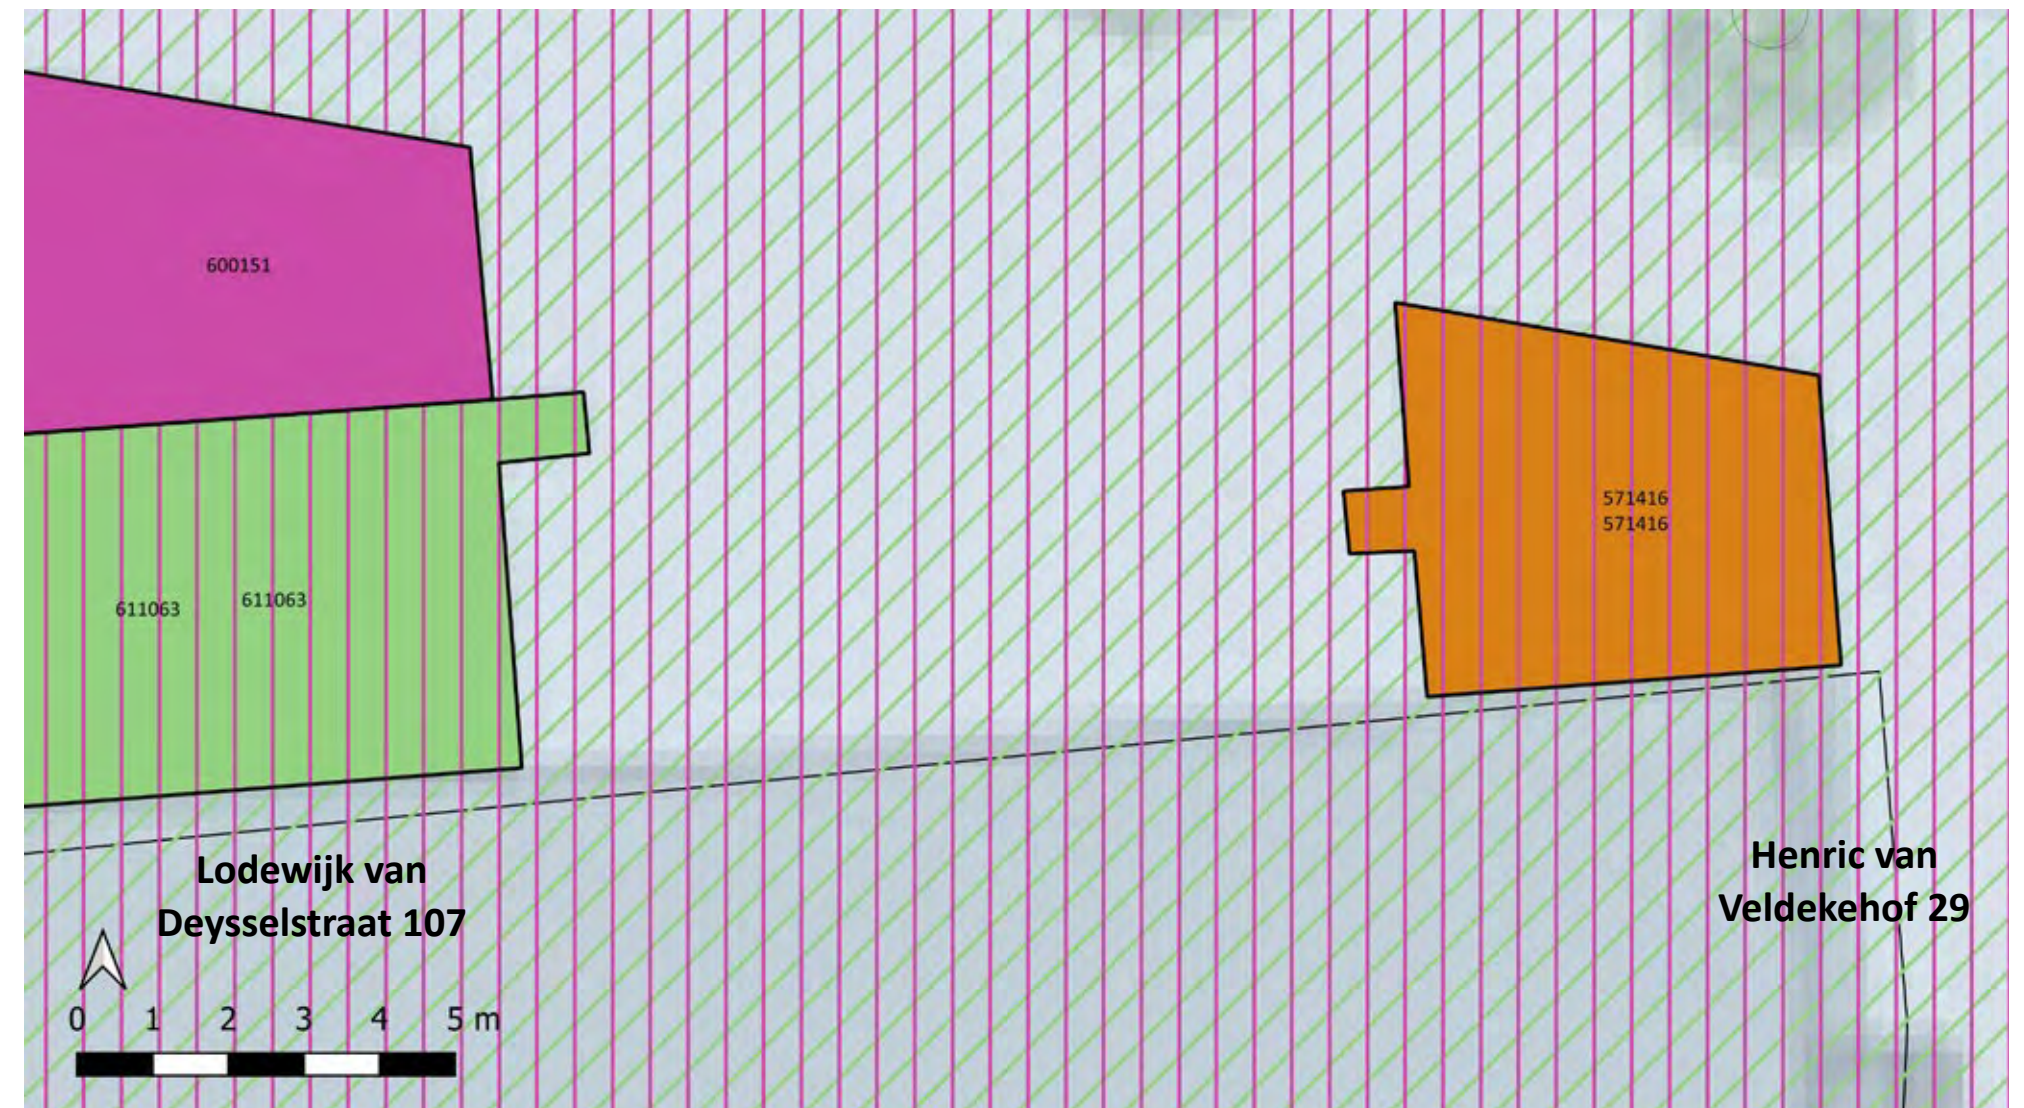


Foto's inventarisatie huidige situatie najaar 2020 - winter 2021

BEPLANTINGSPLAN RENOVATIE

AANDACHTSPUNTEN

Bovenaanzicht beplantingsplan: advies voor renovatie

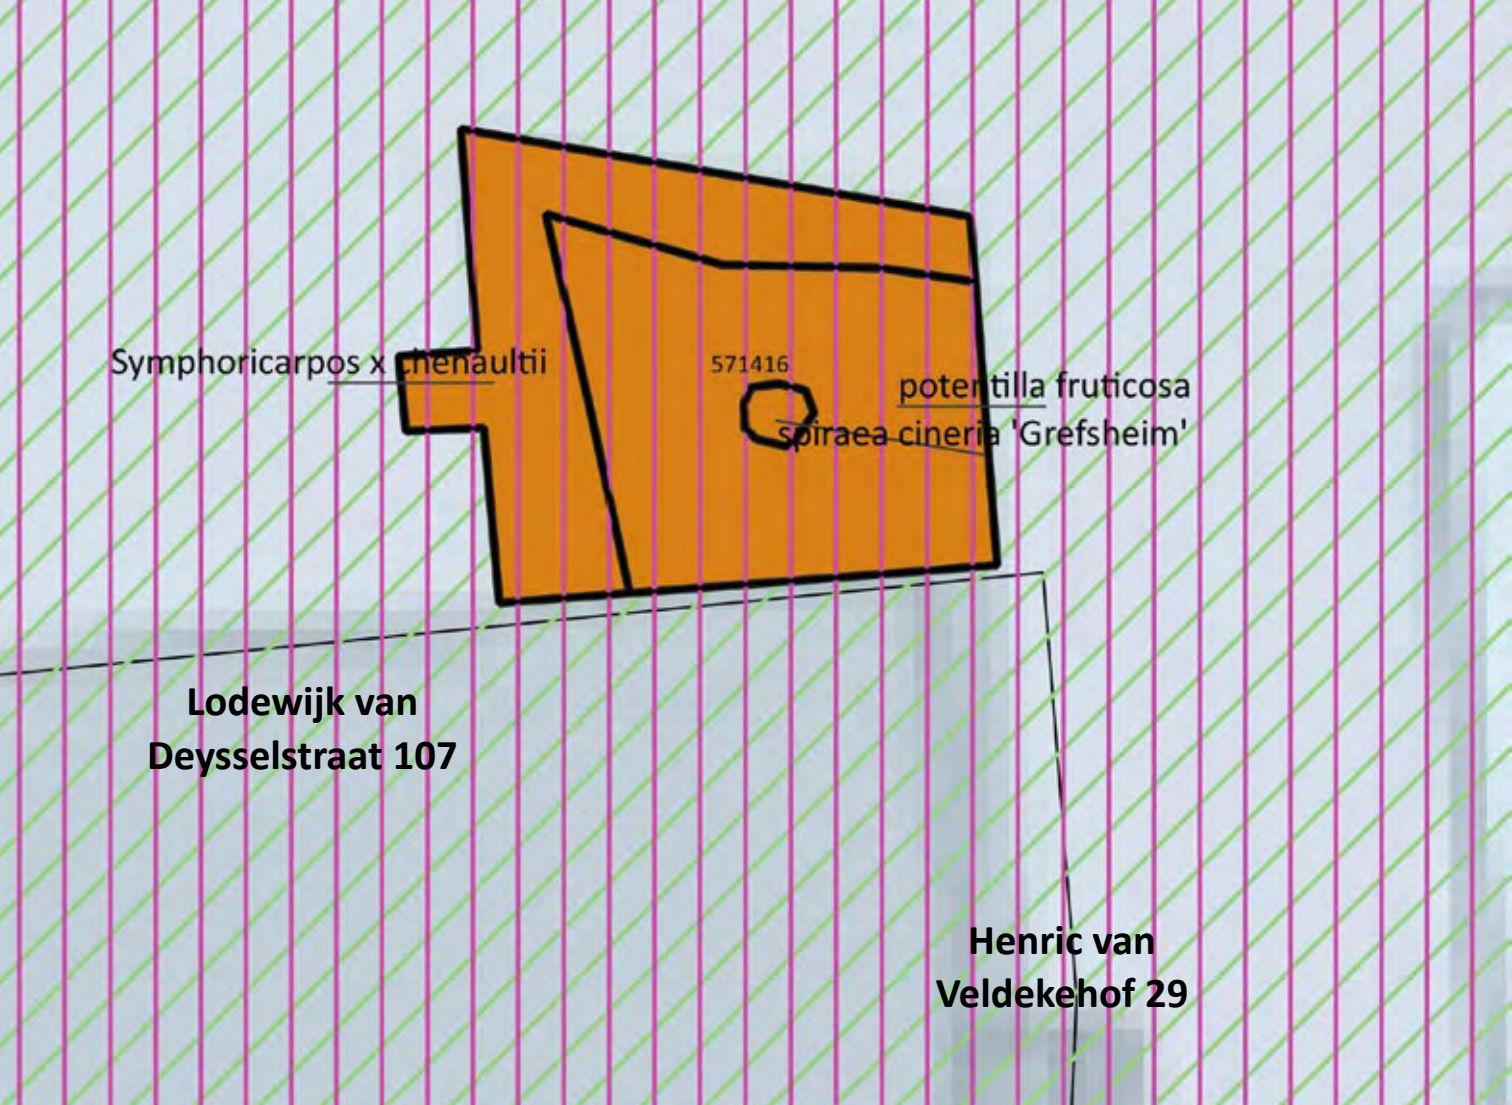

ID-nummer:	571416
Locatie:	Lodewijk van Deysselstraat

Latijnse naam	Nederlandse naam	Plantmaat	Kwaliteit	%	Totale oppervlak (m2)	Stuks per m2	Aantal planten (stuks)	Eenheid	Plantverband
Heesters									
Spiraea cinerea 'Grefsheim'	Spierstruik	40-50	c2				1	st	solitair
Beplantingsvak									
Hypericum kalmianum	Hertshooi	30-40	c1,5		17	4	67	st	driehoeks
Symphoricarpos x chenaultii	Sneeuwbes	20-30	c2		8	2	17	st	driehoeks

Beplantingslijst plantvak



Renovatie beplantingsvak

ID-nummer:	606101 612759 602953
Locatie:	Jan Goeverneurhof 4-6 en naast Lodewijk van Deysselstraat 71
Algemeen beeld:	Vakken zijn half leeg of enkel restanten struik Klimop. In 606101 nieuwe boom geplant.
Streefbeeld GISIB:	Heesters
Visiebeeld:	Renoveren met beplanting jaren 50-60 AUP principes. In ecozone B, knelpunt rainproof.
Ontwerpkeuzes:	Sobere inrichting met lage heesters en enkele solitairen. Soortkeuze afstemmen op ecozone B zoals inheems sortiment. Oude ontwerpen zoeken voor inspiratie.



HUIDIGE SITUATIE



Bovenaanzicht inventarisatie huidige situatie: ligging in context

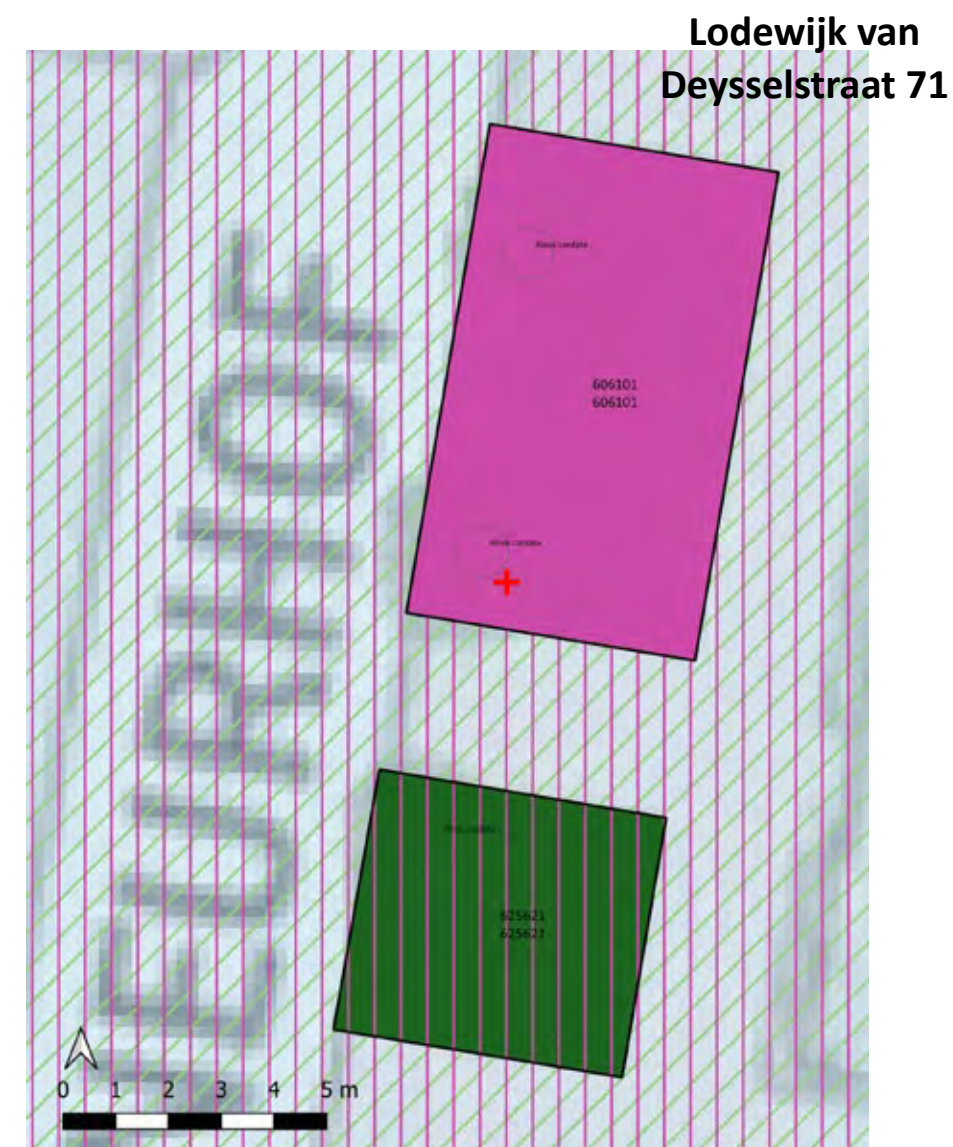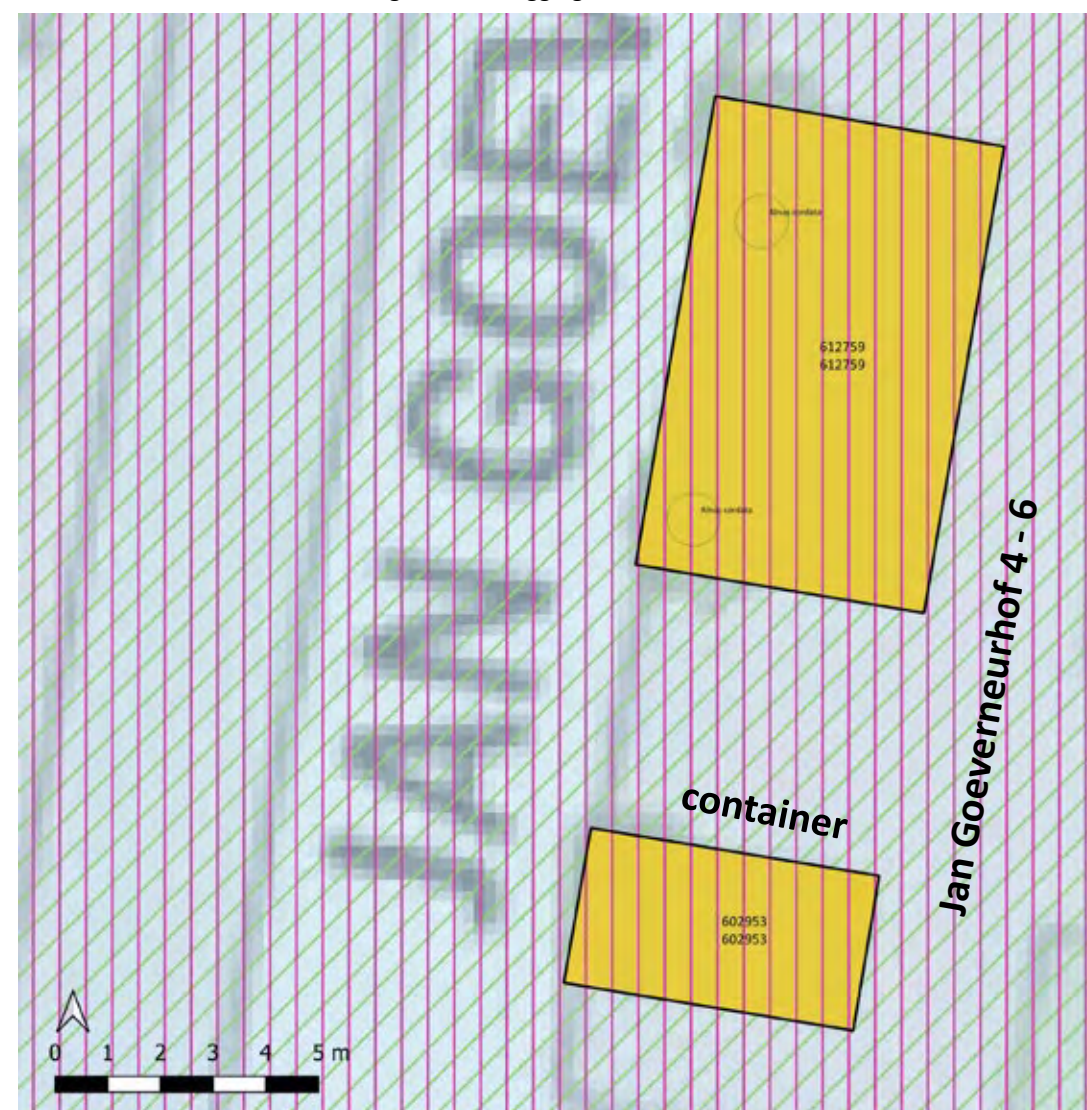

Foto's inventarisatie huidige situatie najaar 2020 - winter 2021

BEPLANTINGSPLAN RENOVATIE

Bovenaanzicht beplantingsplan: advies voor renovatie

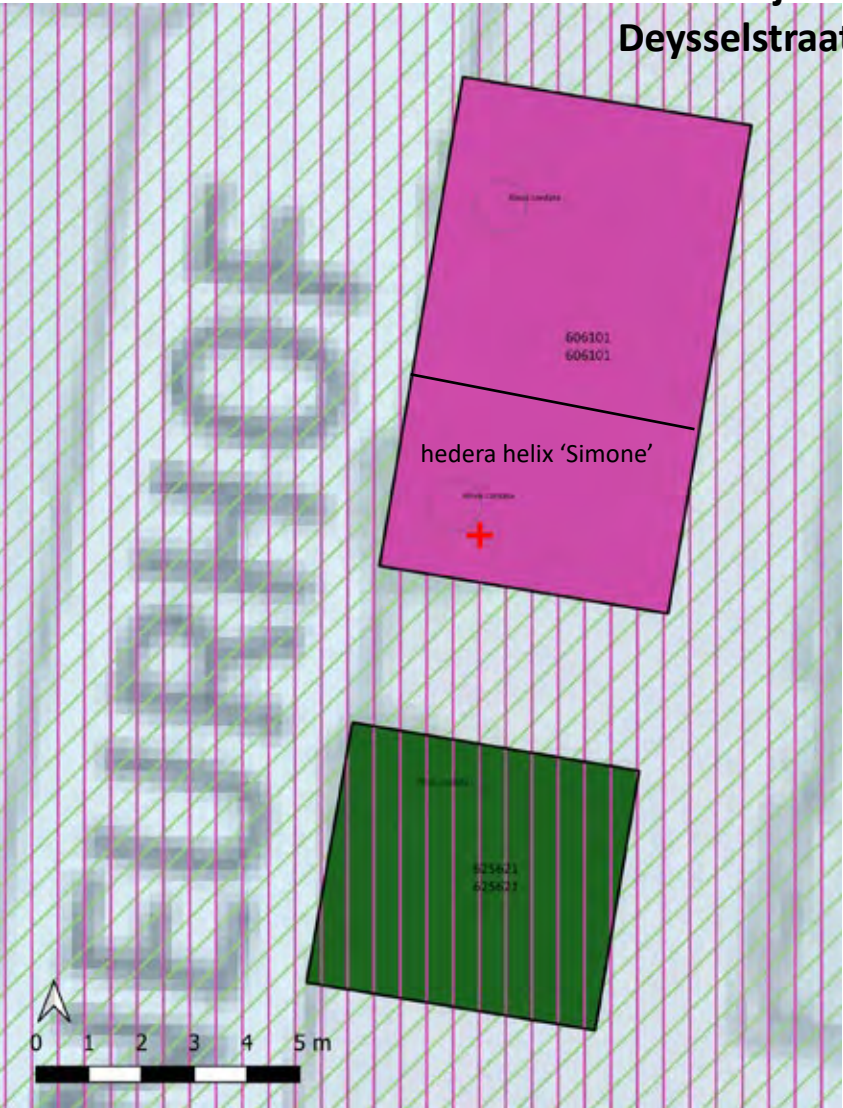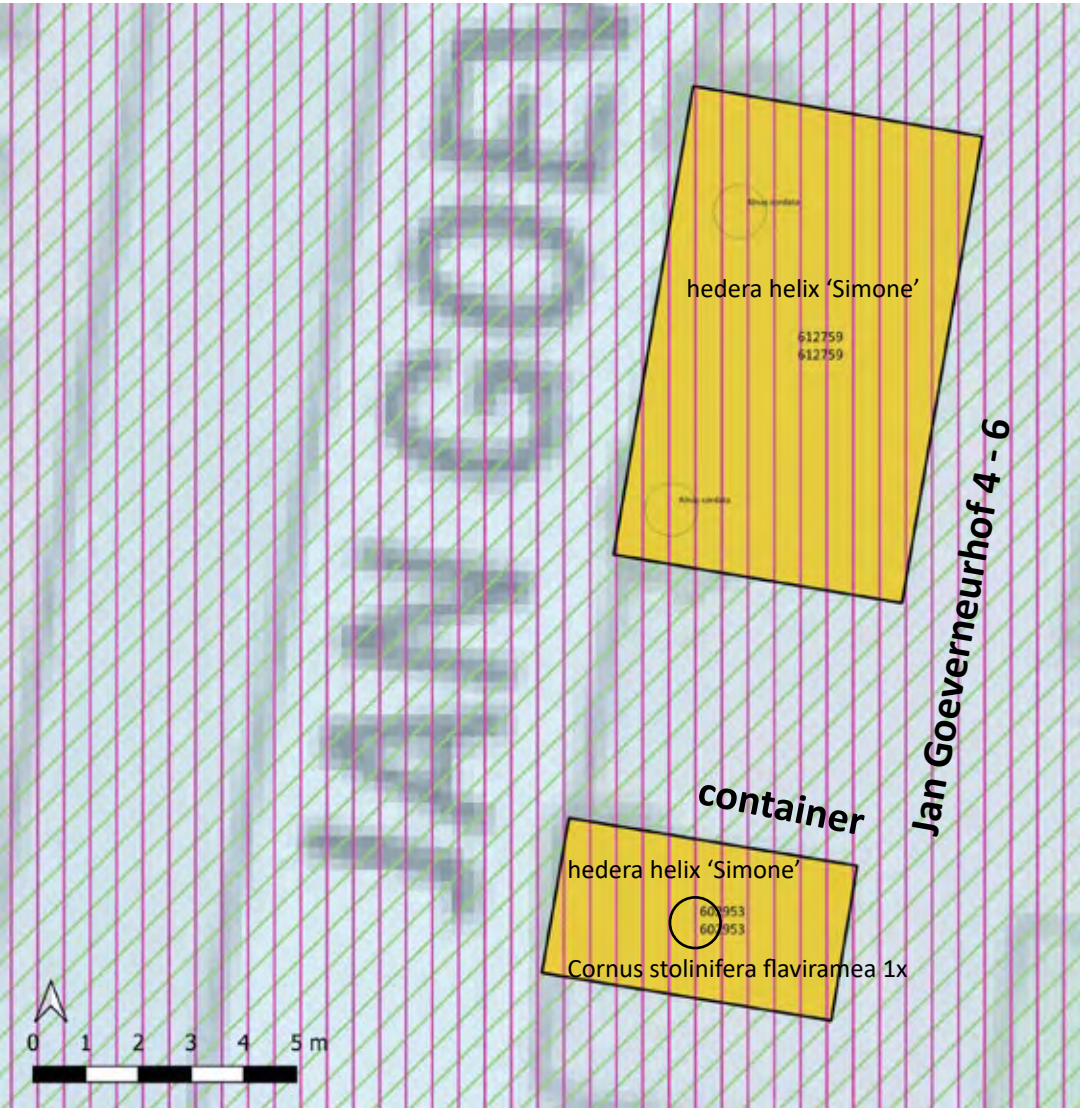

AANDACHTSPUNTEN

- Beplanting in vak 606101 niet rooien, alleen aanvullen.
- Rekening houden met aanplant nieuwe boom in vak 606101.

ID-nummer:	612759, 602953, 606101
Locatie:	Jan Goeverneurhof

Latijnse naam	Nederlandse naam	Plantmaat	Kwaliteit	%	Totale oppervlak (m2)	Stuks per m2	Aantal planten (stuks)	Eenheid	Plantverband
Beplantingsvak									
Cornus stolinifera flaviramea	Kornoelje	60-80	c2				1	st	solitair
Beplantingsvak									
Hedera helix 'Simone'	Struikklimop	30-40	c2		101	4	404	st	driehoeks

Beplantingslijst plantvak



Renovatie beplantingsvak

ID-nummer:	633658
Locatie:	Achter Speelmanstraat 80/82 en naast Lex Althoffstraat 27.
Algemeen beeld:	Nieuwe aanplant bijna allemaal dood. Solitaire vlinderstruiken nog in leven.
Streefbeeld GISIB:	Heesters
Visiebeeld:	Renoveren met beplanting jaren 50-60 AUP principes. Onderdeel beschermd stadsgezicht 'Van Eesteren museum'.
Ontwerpkeuzes:	Sobere inrichting met lage heesters en solitaire heesters. Aansluiten bij binnentuinen noordzijde en park aan zuidzijde. Behouden solitaire heesters.



HUIDIGE SITUATIE

Bovenaanzicht inventarisatie huidige situatie: ligging in context

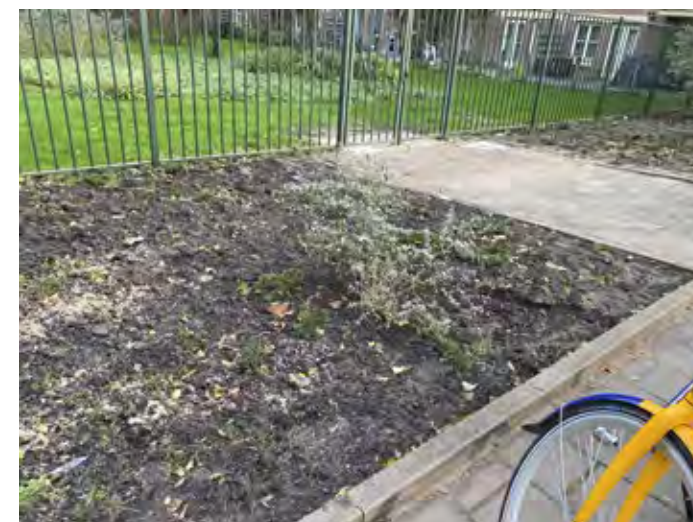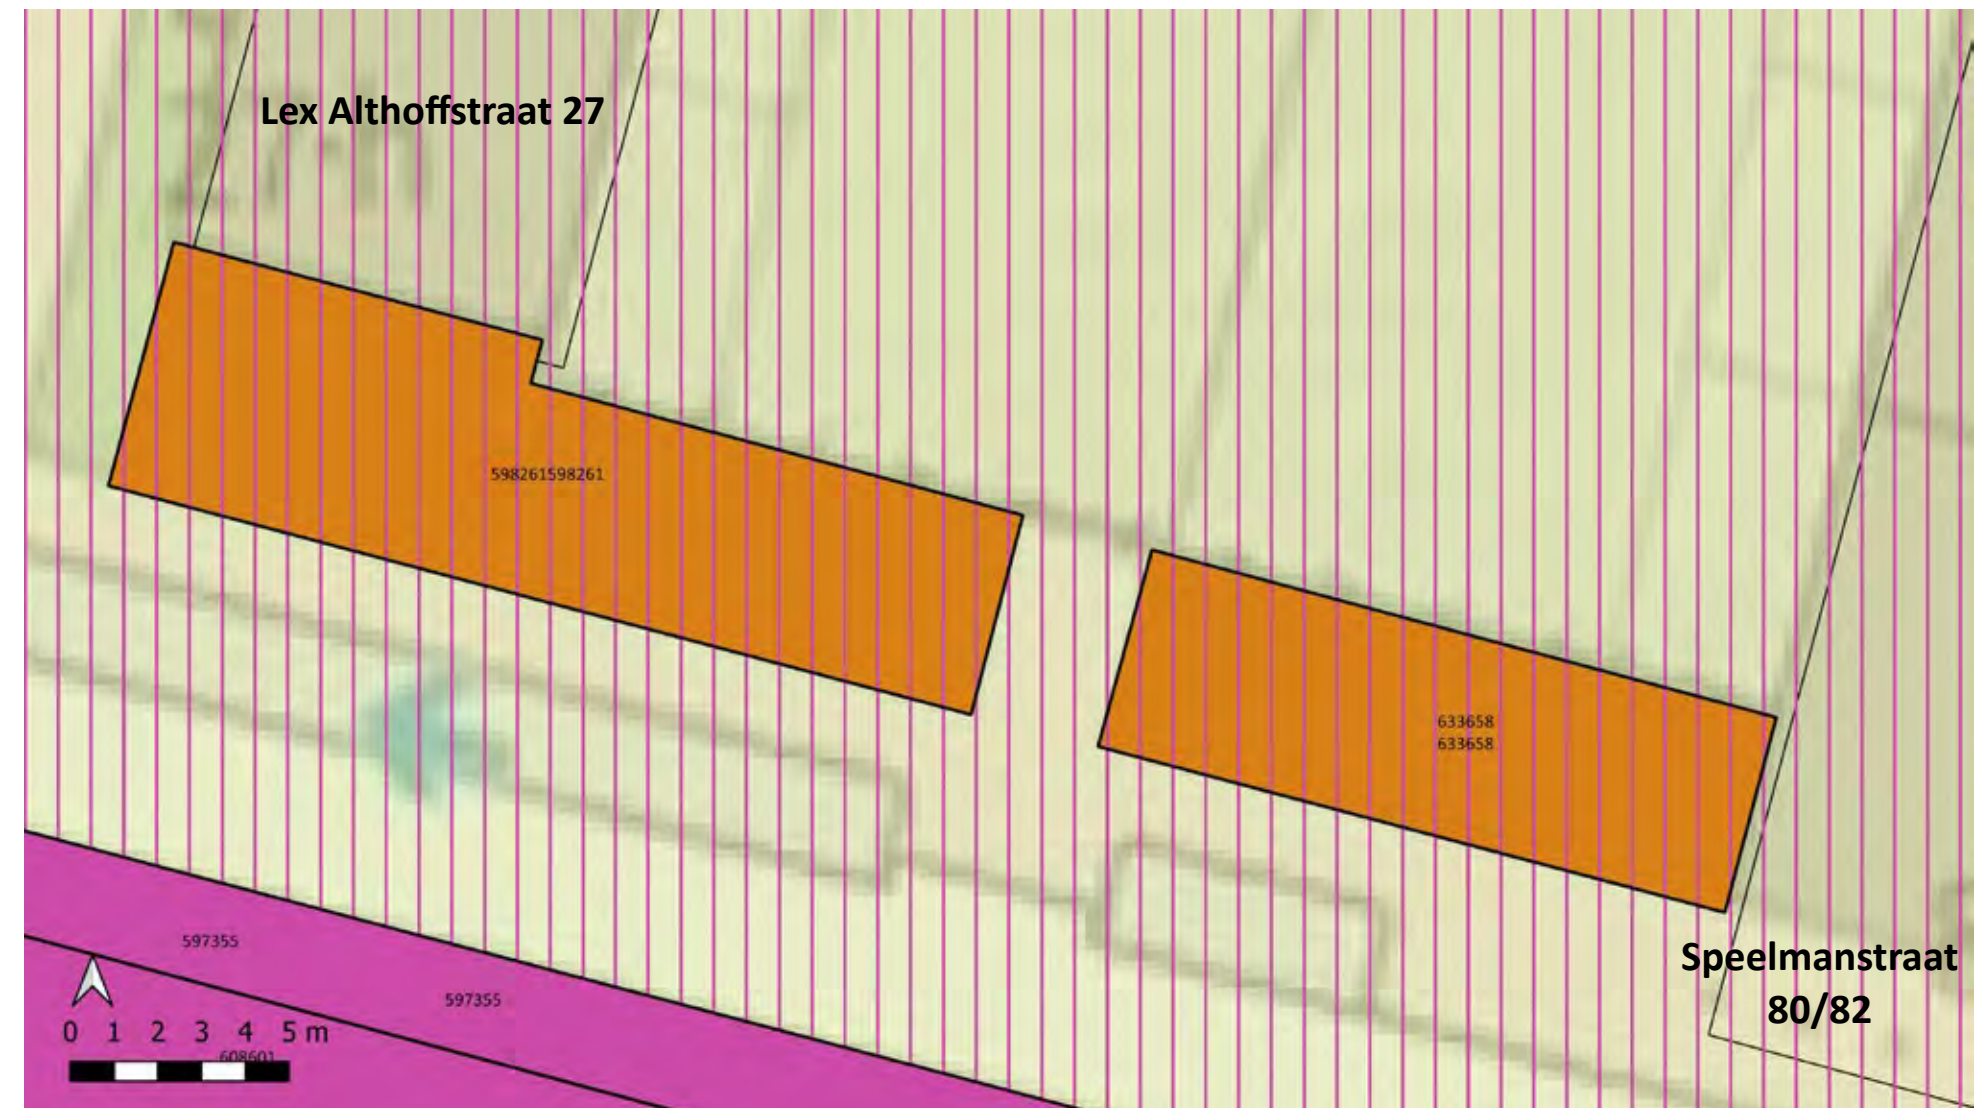


Foto's inventarisatie huidige situatie najaar 2020 - winter 2021

BEPLANTINGSPLAN RENOVATIE

AANDACHTSPUNTEN

Bovenaanzicht beplantingsplan: advies voor renovatie

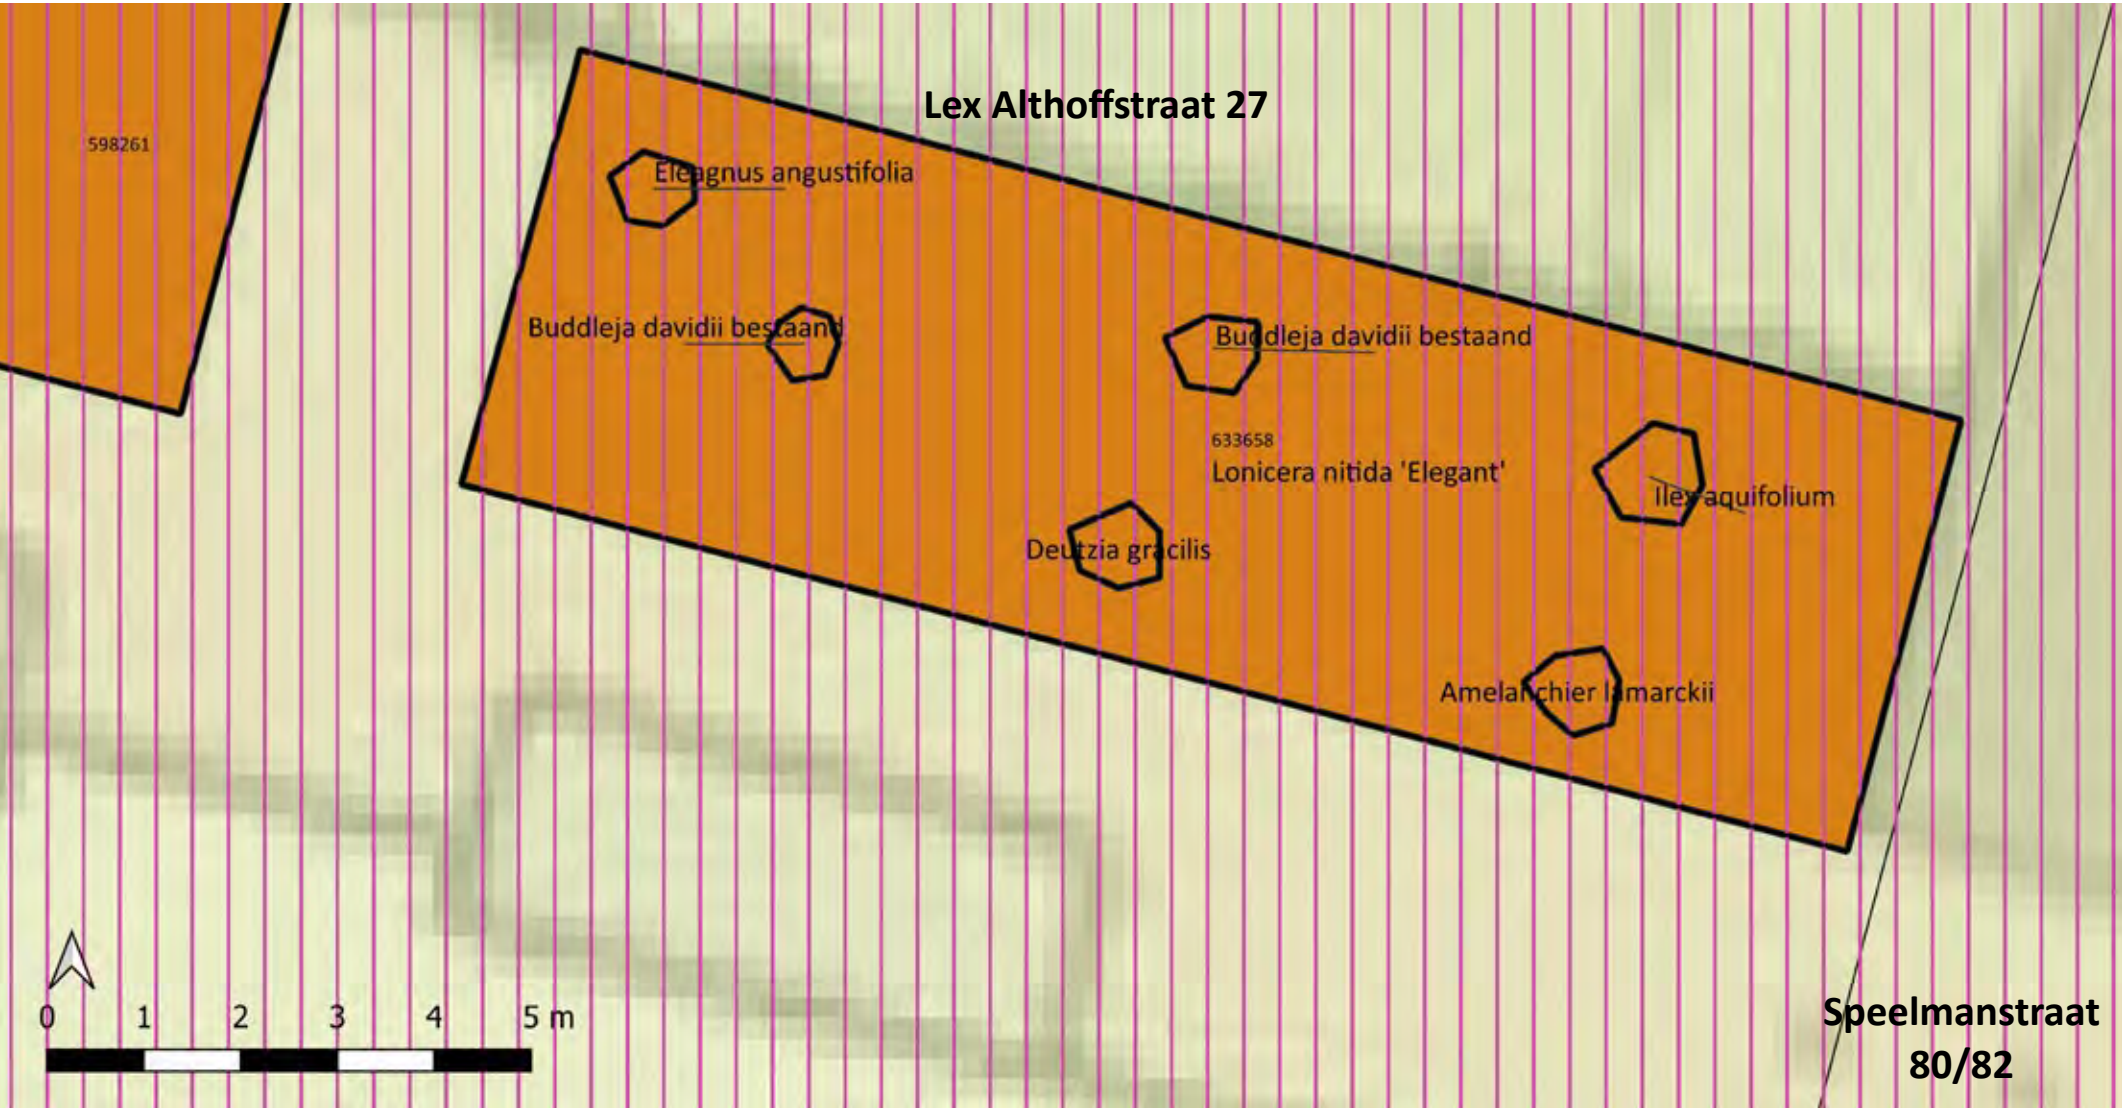

- Solitaire vlinderstruiken in vak behouden.

ID-nummer:	633658
Locatie:	Speelmanstraat

Latijnse naam	Nederlandse naam	Plantmaat	Kwaliteit	%	Totale oppervlak (m2)	Stuks per m2	Aantal planten (stuks)	Eenheid	Plantverband
Heesters									
Amelanchier lamarckii	Krentenboompje	150-175	kluit				1	st	solitair
Eleagnus angustifolia	Olijfwilg	100-125	c3				1	st	solitair
Deutzia gracilis	Bruidsbloem	30-40	c2				1	st	solitair
Ilex aquifolium	Gewone hulst	150-175	kluit				1	st	solitair
Beplantingsvak									
Lonicera nitida 'Elegant'	Struikkamperfoelie	40-50	c2		65	3	195	st	driehoeks

Beplantingslijst plantvak


HUIDIGE SITUATIE

Renovatie beplantingsvak

ID-nummer:	592359
Locatie:	Jan Zwanenburghof 15 - 18
Algemeen beeld:	Beplanting sterk verwaarloosd, dood of afwezig (onder bomen).
Streefbeeld GISIB:	Heesters
Visiebeeld:	Renoveren met beplanting jaren 50-60 AUP principes als verbijzondering en rand pleintje. Onderdeel ecozone B. Kans voor participatie in verband met pleinfunctie.
Ontwerpkeuzes:	Aanplanten lage heesters en solitair volgens het coulisse principe. Sterke soorten toepassen onder bomen. Oude ontwerpen zoeken want locatie is een speelplek ontworpen door Aldo van Eyck. Soortkeuze afstemmen op ecozone B zoals inheems sortiment.



Bovenaanzicht inventarisatie huidige situatie: ligging in context

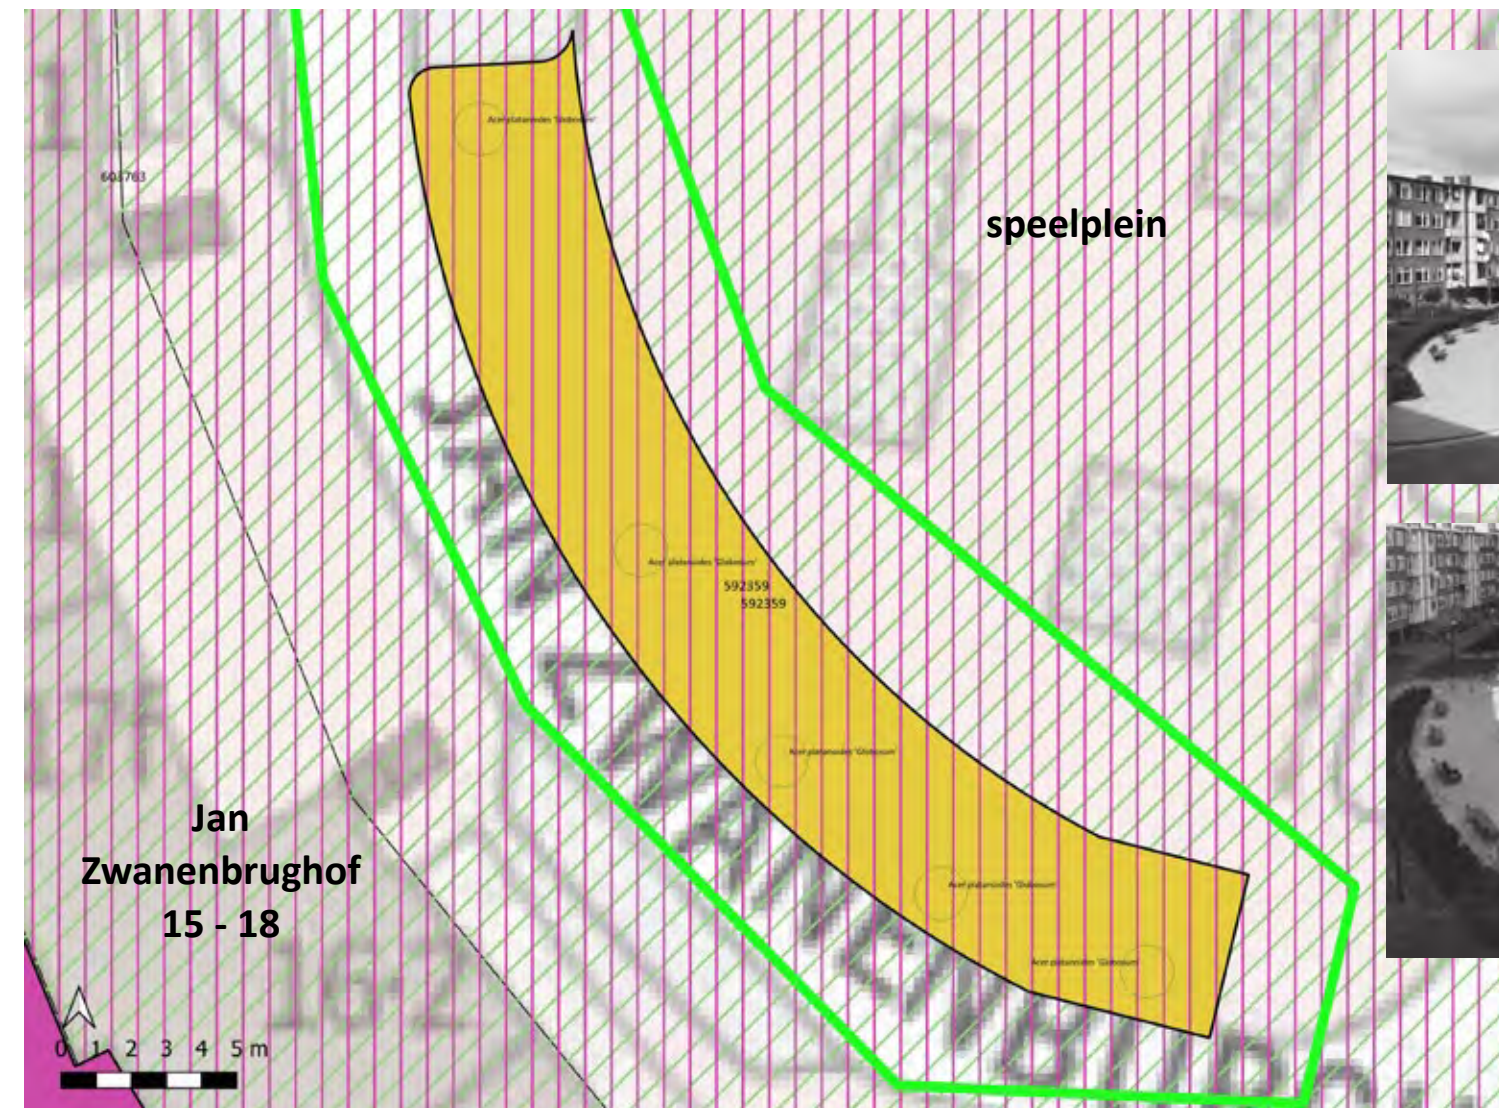

Bron: Stadsarchief Amsterdam (1956)




Foto's inventarisatie huidige situatie najaar 2020 - winter 2021

BEPLANTINGSPLAN RENOVATIE

AANDACHTSPUNTEN

Bovenaanzicht beplantingsplan: advies voor renovatie

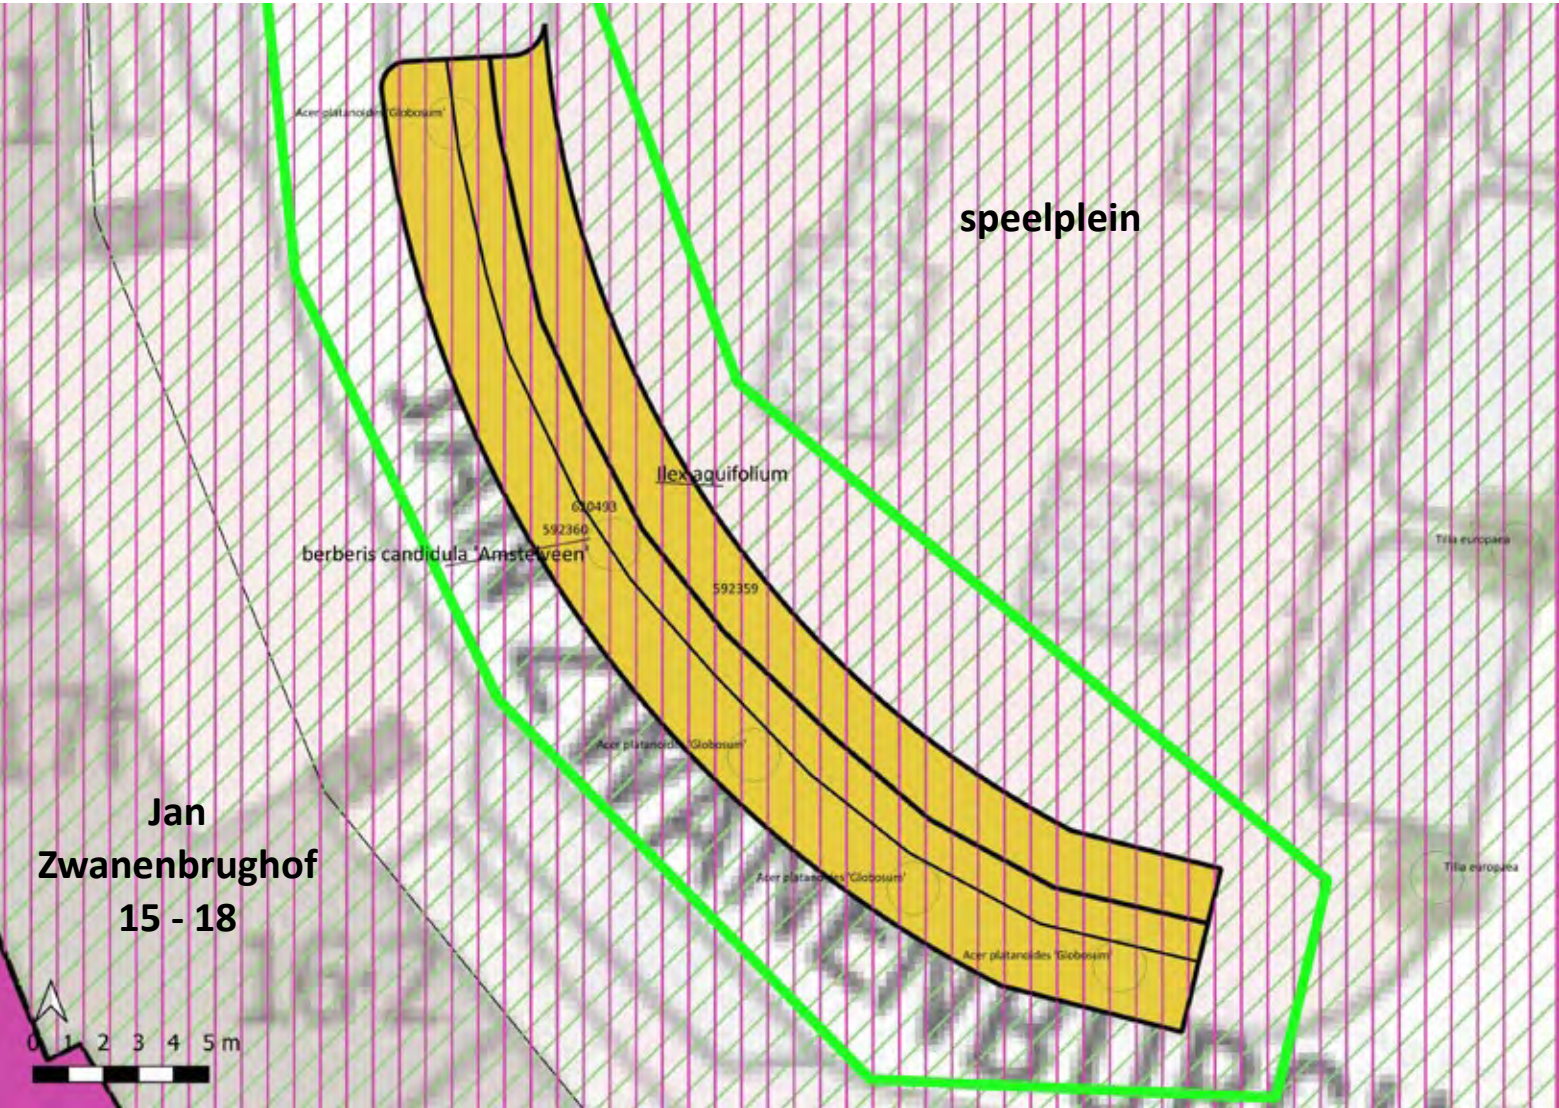

- Herstellen laag hekwerk.
- Sterke soorten onder/rond bomen.
- Vinca minor tussen/onder berberis als vulplant.
- Ilex als blokhaag behouden als afscherming langs pleintje.

ID-nummer:	592359
Locatie:	Jan Zwanenburghof

Latijnse naam	Nederlandse naam	Plantmaat	Kwaliteit	%	Totale oppervlak (m2)	Stuks per m2	Aantal planten (stuks)	Eenheid	Plantverband
Beplantingsvak									
Ilex aquifolium	Gewone hultst	40-60	kluit		80	3	240	st	driehoeks
Berberis candidula 'Amstelveen'	Zuurbes	30-40	c2		90	5	450	st	driehoeks
Vinca minor	Kleine maagdenpalm		C1,5		80	2	160	st	vulplant

Beplantingslijst plantvak

Renovatie beplantingsvak

ID-nummer: 606193
586924

Locatie: David Humehof

Algemeen beeld: Leeg met lindes, parkeren in vak, verwaarloosd.

Streefbeeld GISIB: Heesters

Visiebeeld: Renoveren met beplanting jaren 50-60 AUP principes. Onderdeel ecozone B, rainproof knelpunt.

Ontwerpkeuzes: Sobere inrichting en toepassen lage heesters onder bestaande bomen. Soortkeuze afstemmen op ecozone B zoals inheems sortiment.


In verband met uitstappen en deuren van auto's rij tegels aanleggen.

Meerdere van deze hofjes op een rij parallel aan laan, zelfde type ontwerp toepassen.



HUIDIGE SITUATIE

Bovenaanzicht inventarisatie huidige situatie: ligging in context

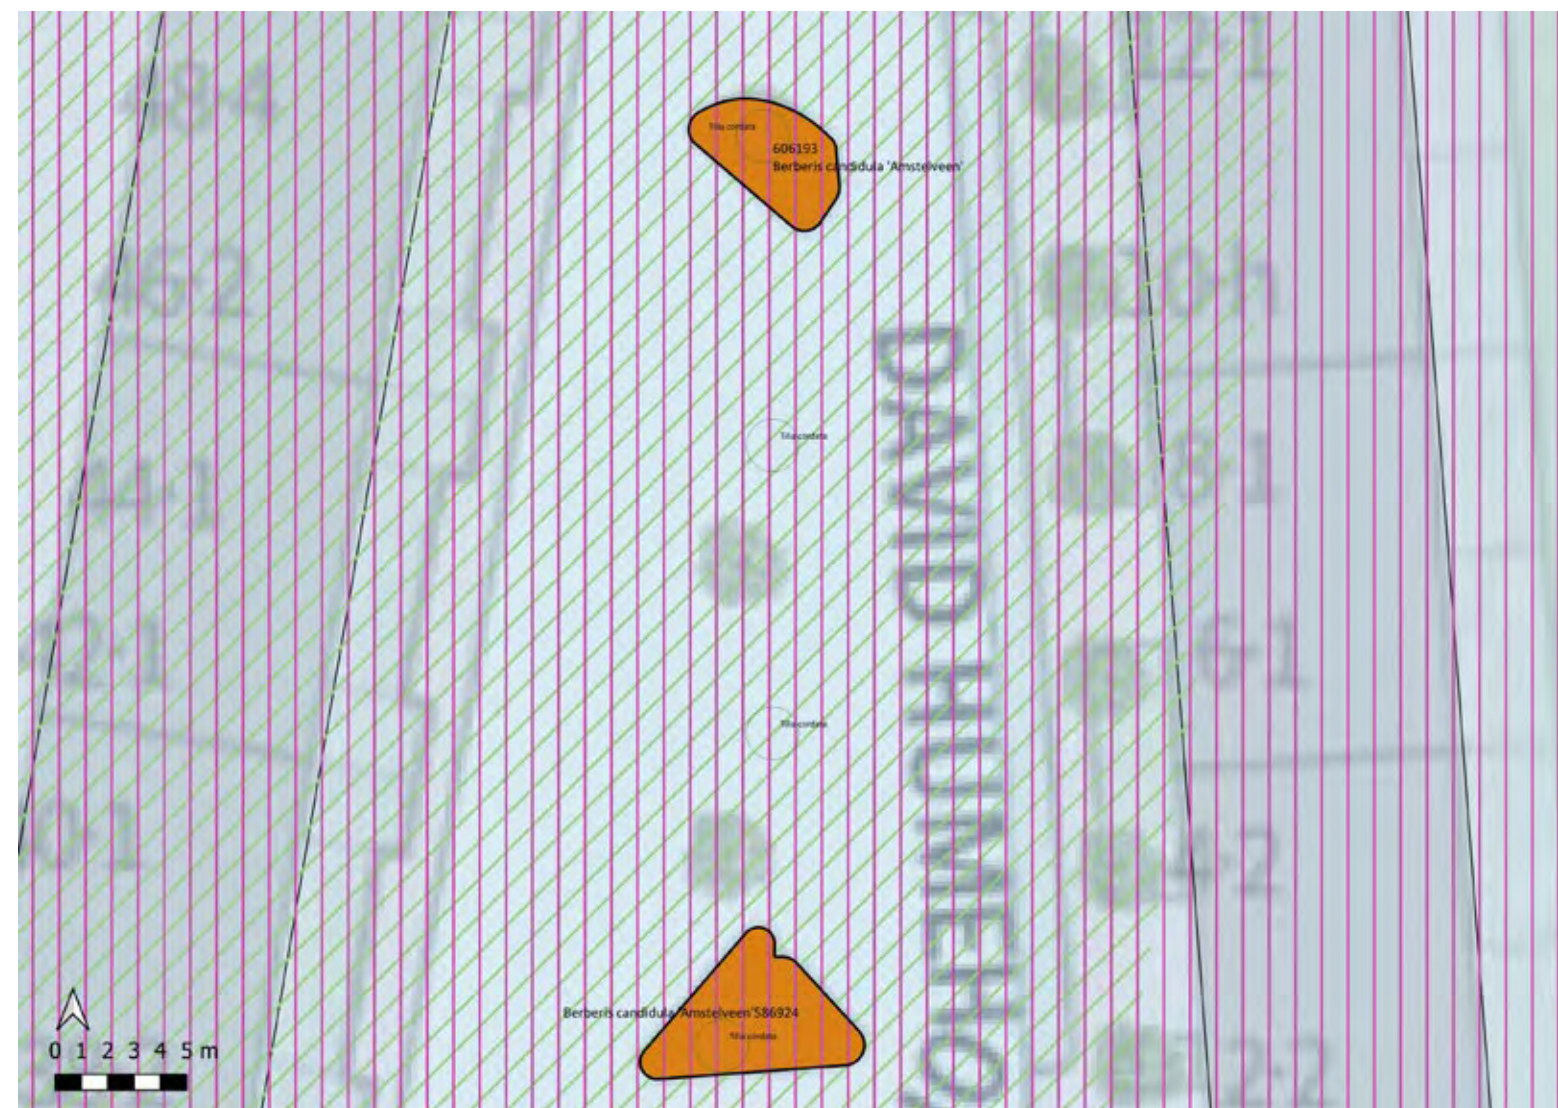

Foto's inventarisatie huidige situatie najaar 2020 - winter 2021

BEPLANTINGSPLAN RENOVATIE

AANDACHTSPUNTEN

Bovenaanzicht beplantingsplan: advies voor renovatie



- Grondverbetering toepassen en aanvullen met grond.
- Let op bestaande wortels van Linde.

ID-nummer:	586924, 606193
Locatie:	David Humehof

Latijnse naam	Nederlandse naam	Plantmaat	Kwaliteit	%	Totale oppervlak (m2)	Stuks per m2	Aantal planten (stuks)	Eenheid	Plantverband
Beplantingsvak									
Berberis candidula 'Amstelveen'	Zuurbes	30-40	c2		44	5	220	st	driehoeks

Beplantingslijst plantvak

Renovatie beplantingsvak

ID-nummer: 614051
612489

Locatie: Schopenhauerhof

Algemeen beeld: Leeg met lindes, parkeren in vak, verwaarloosd.

Streefbeeld GISIB: Heesters

Visiebeeld: Renoveren met beplanting jaren 50-60 AUP principes. Onderdeel ecozone B, rainproof knelpunt.

Ontwerpkeuzes: Sobere inrichting en toepassen lage heesters onder bestaande bomen.


In verband met uitstappen en deuren van auto's rij tegels aanleggen.

Meerdere van deze hofjes op een rij parallel aan laan, zelfde type ontwerp toepassen.



HUIDIGE SITUATIE

Bovenaanzicht inventarisatie huidige situatie: ligging in context

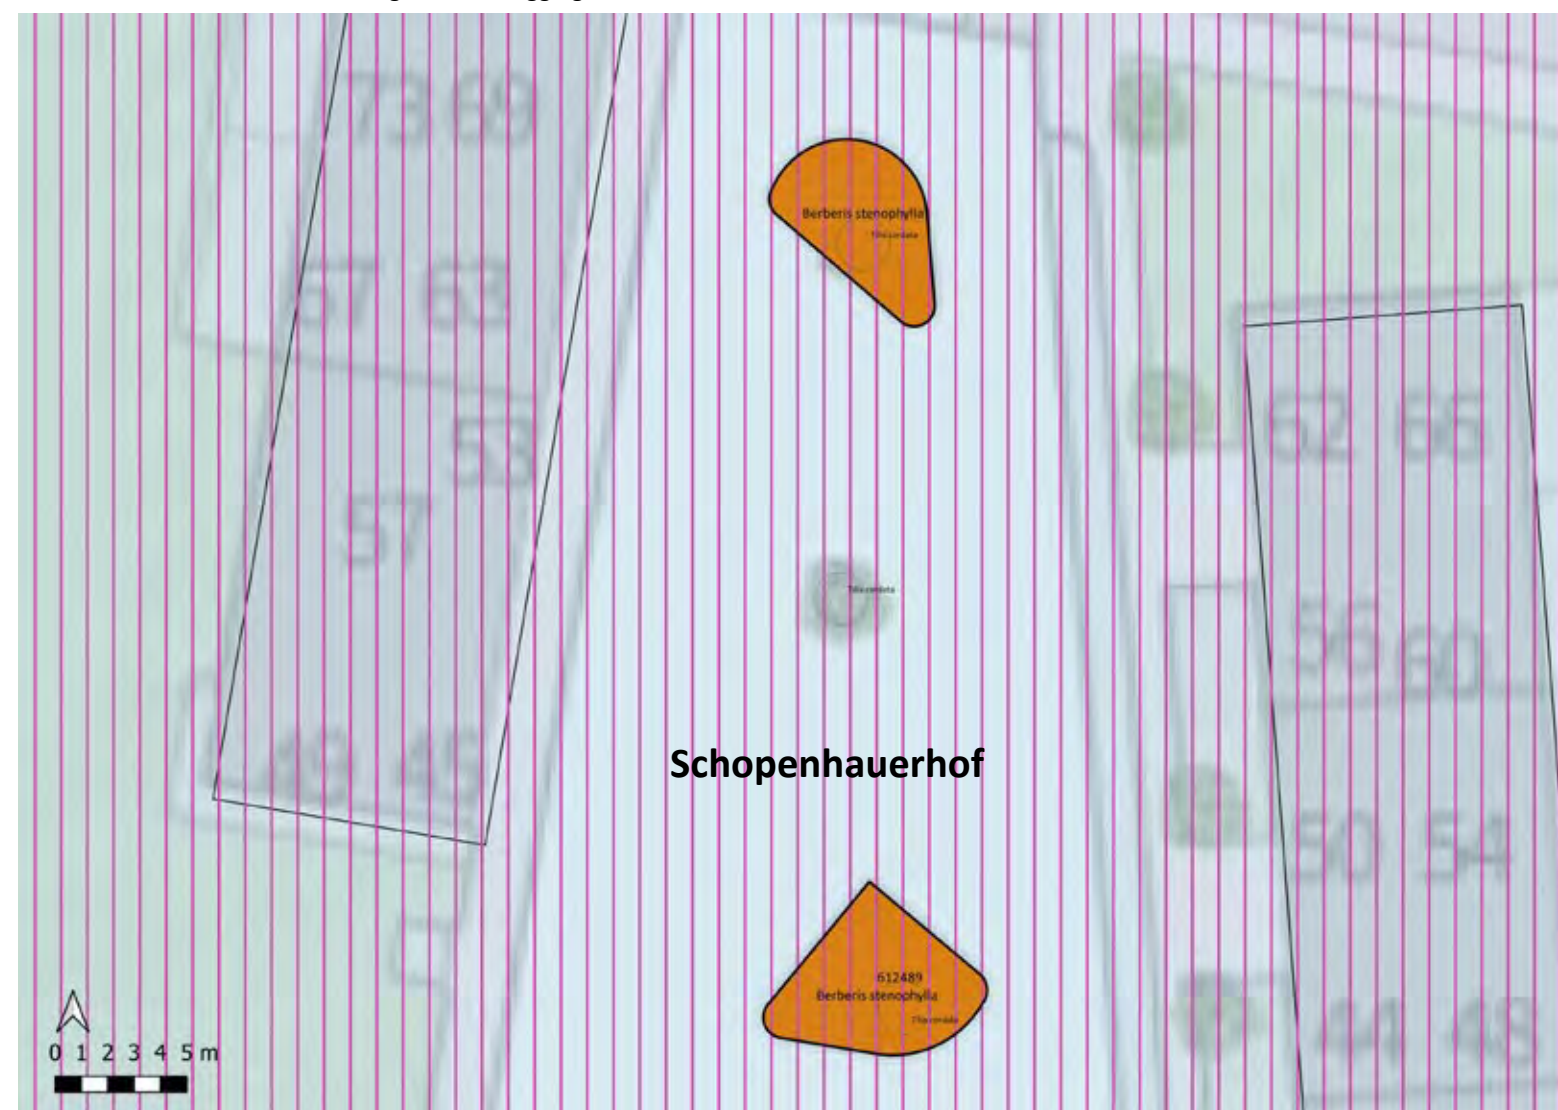


Foto's inventarisatie huidige situatie najaar 2020 - winter 2021

BEPLANTINGSPLAN RENOVATIE

AANDACHTSPUNTEN

Bovenaanzicht beplantingsplan: advies voor renovatie

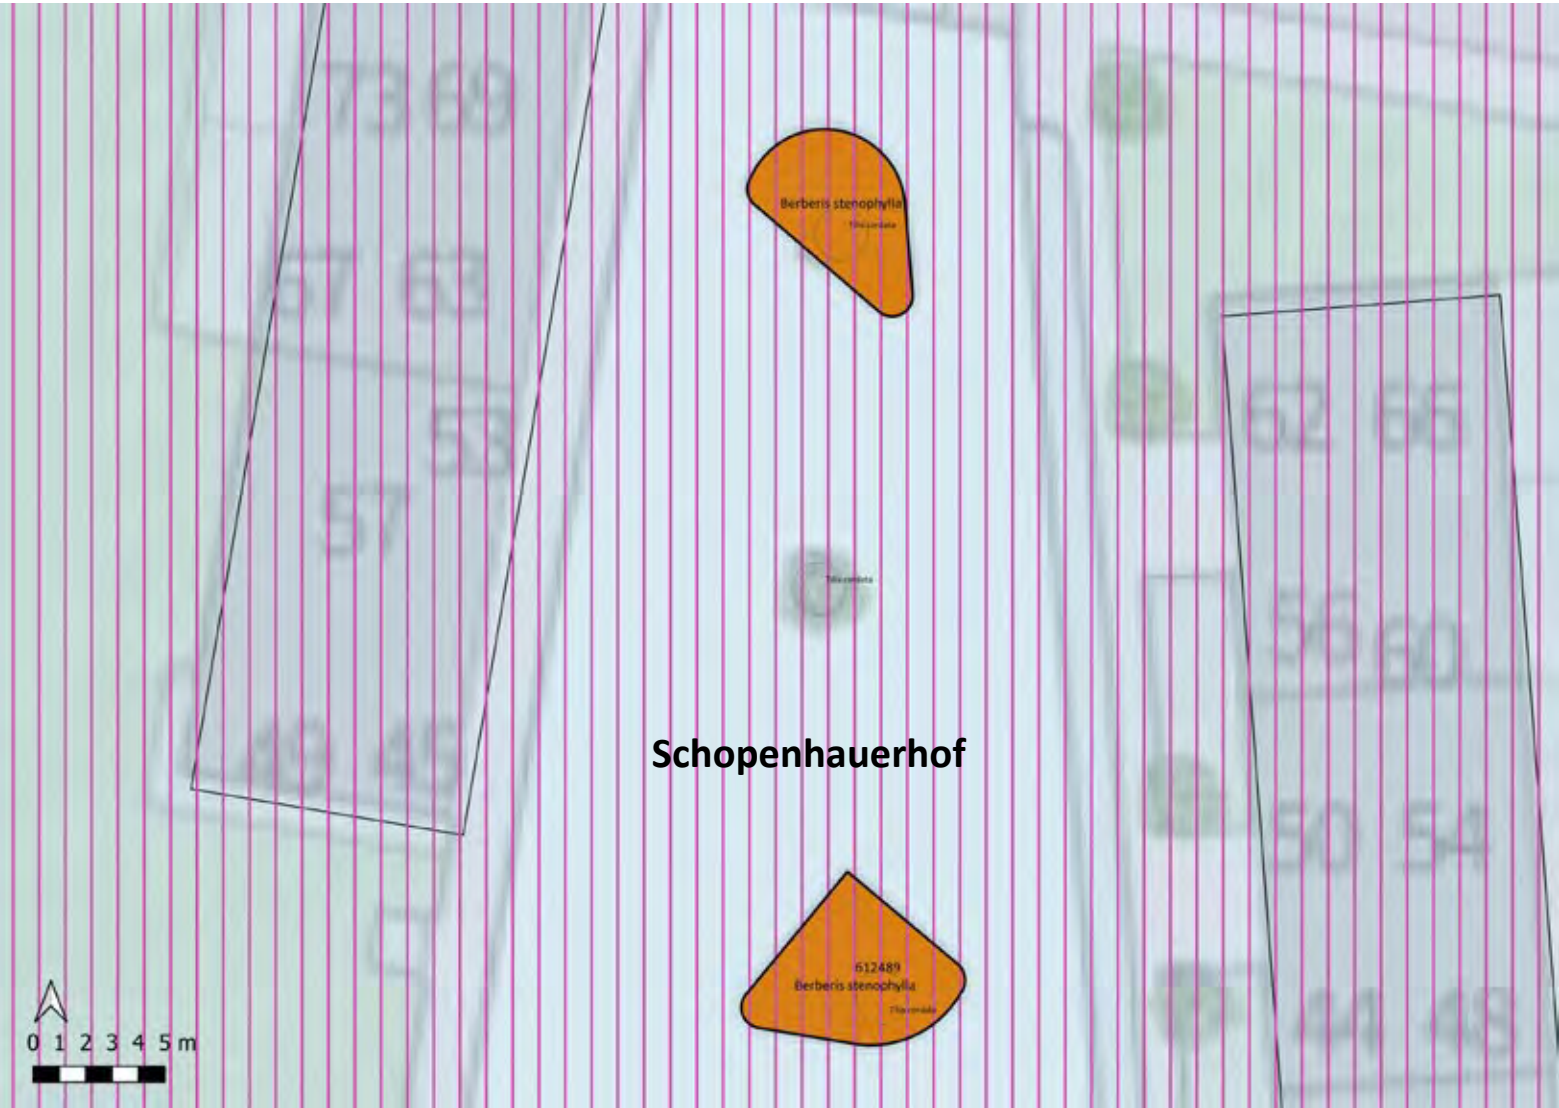

- Grondverbetering toepassen en aanvullen met grond.
- Let op bestaande wortels van Linde.

ID-nummer:	612489, 614051
Locatie:	Schopenhauerhof

Latijnse naam	Nederlandse naam	Plantmaat	Kwaliteit	%	Totale oppervlak (m2)	Stuks per m2	Aantal planten (stuks)	Eenheid	Plantverband
Beplantingsvak									
Berberis stenophylla	Zuurbes	30-40	c2		60	5	300	st	driehoeks

Beplantingslijst plantvak

HUIDIGE SITUATIE

Renovatie beplantingsvak

ID-nummer:	571505 618016
Locatie:	Hegelhof
Algemeen beeld:	Leeg met lindes, parkeren in vak, verwaarloosd.
Streefbeeld GISIB:	Heesters
Visiebeeld:	Renoveren met beplanting jaren 50-60 AUP principes. Rainproof knelpunt.
Ontwerpkeuzes:	Sobere inrichting en toepassen lage heesters onder bestaande bomen. In verband met uitstappen en deuren van auto's rij tegels aanleggen. Meerdere van deze hofjes op een rij parallel aan laan, zelfde type ontwerp toepassen.



Bovenaanzicht inventarisatie huidige situatie: ligging in context



Foto's inventarisatie huidige situatie najaar 2020 - winter 2021

Bron: Stadsarchief Amsterdam (1994)



BEPLANTINGSPLAN RENOVATIE

AANDACHTSPUNTEN

Bovenaanzicht beplantingsplan: advies voor renovatie



- Grondverbetering toepassen en aanvullen met grond.
- Let op bestaande wortels van Linde.

ID-nummer:	571505, 618016
Locatie:	Hegelhof

Latijnse naam	Nederlandse naam	Plantmaat	Kwaliteit	%	Totale oppervlak (m2)	Stuks per m2	Aantal planten (stuks)	Eenheid	Plantverband
Beplantingsvak									
Berberis candidula 'Amstelveen'	Zuurbes	30-40	c2		47	5	235	st	driehoeks

Beplantingslijst plantvak

HUIDIGE SITUATIE

Renovatie beplantingsvak

- ID-nummer:

584559
620446
- Locatie:

Herderhof
- Algemeen beeld:

Leeg met linde, parkeren in vak, verwaarloosd. Nog restanten rozenbottels aanwezig.
- Streefbeeld GISIB:

Heesters
- Visiebeeld:

Renoveren met beplanting jaren 50-60 AUP principes. Rainproof knelpunt.
- Ontwerpkeuzes:


Sobere inrichting en toepassen lage heesters onder bestaande bomen.

In verband met uitstappen en deuren van auto's rij tegels aanleggen.

Meerdere van deze hofjes op een rij parallel aan laan, zelfde type ontwerp toepassen.



Bovenaanzicht inventarisatie huidige situatie: ligging in context

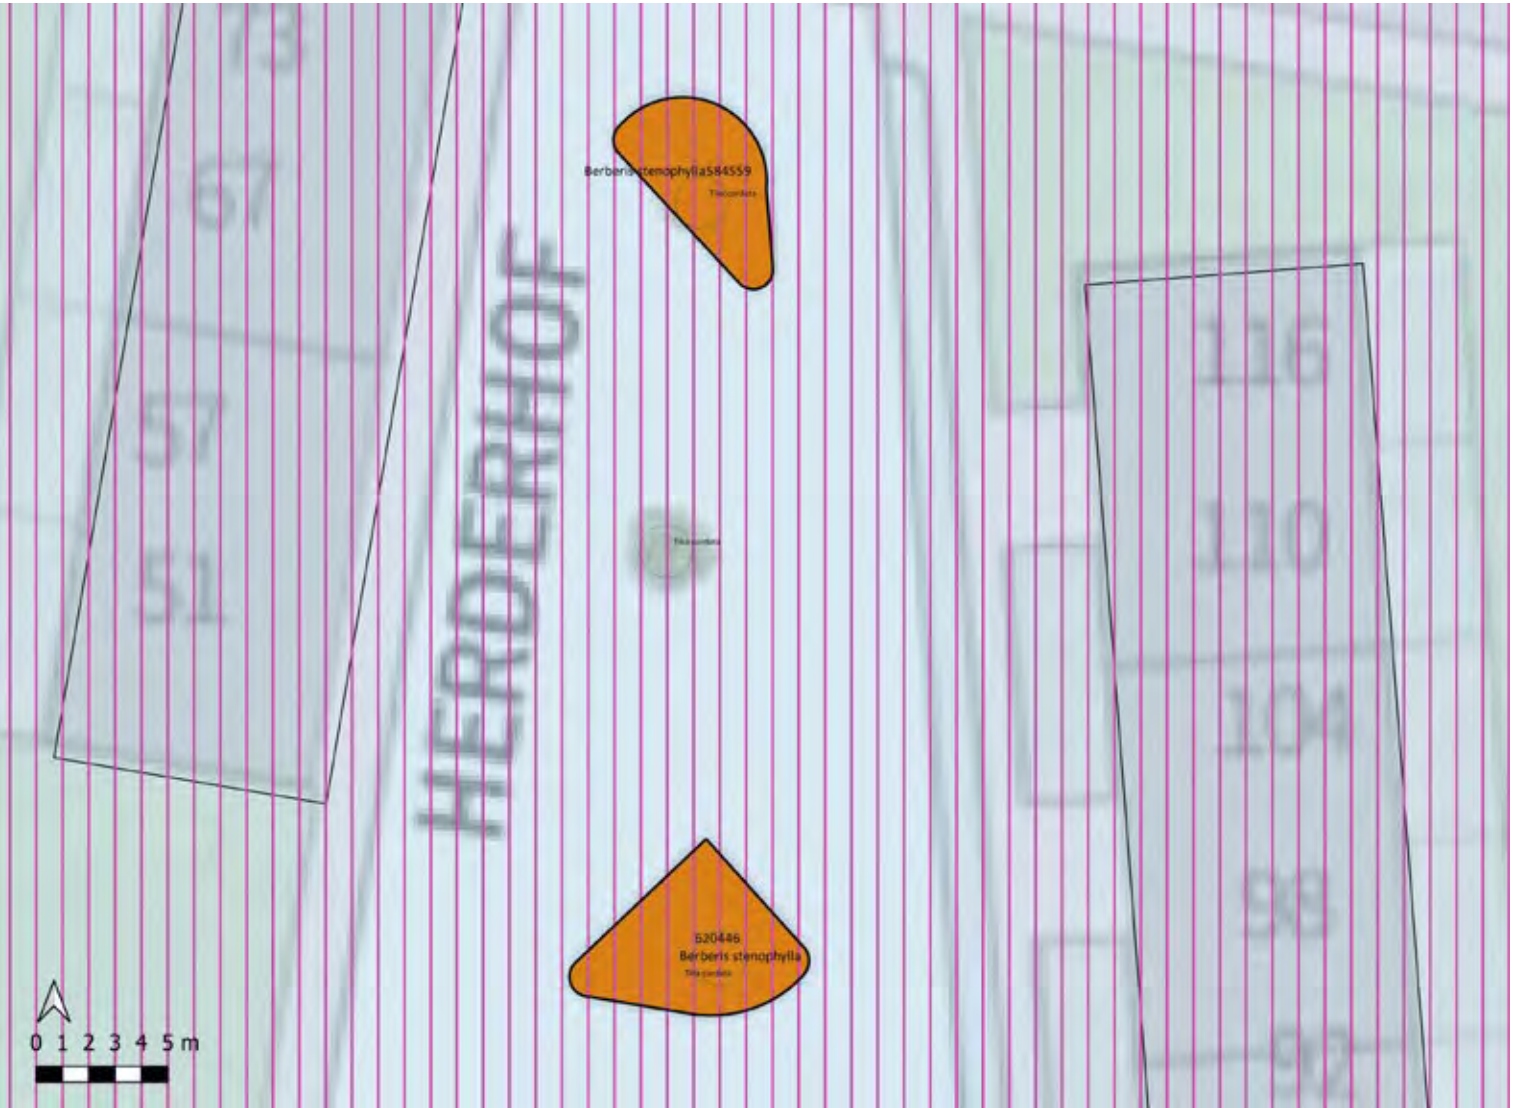

Foto's inventarisatie huidige situatie najaar 2020 - winter 2021

Bron: Stadsarchief Amsterdam (1994)



BEPLANTINGSPLAN RENOVATIE

AANDACHTSPUNTEN

Bovenaanzicht beplantingsplan: advies voor renovatie



- Grondverbetering toepassen en aanvullen met grond.
- Let op bestaande wortels van Linde.

ID-nummer:	584559, 620446
Locatie:	Herderhof

Latijnse naam	Nederlandse naam	Plantmaat	Kwaliteit	%	Totale oppervlak (m2)	Stuks per m2	Aantal planten (stuks)	Eenheid	Plantverband
Beplantingsvak									
Berberis stenophylla	Zuurbes	30-40	c2		60	5	300	st	driehoeks

Beplantingslijst plantvak


HUIDIGE SITUATIE

Renovatie beplantingsvak

ID-nummer:	625216 611314
Locatie:	Immanuel Kanthof
Algemeen beeld:	Leeg met lindes, parkeren in vak, verwaarloosd.
Streefbeeld GISIB:	Heesters
Visiebeeld:	Renoveren met beplanting jaren 50-60 AUP principes. Rainproof knelpunt.
Ontwerpkeuzes:	Sobere inrichting en toepassen lage heesters onder bestaande bomen. In verband met uitstappen en deuren van auto's rij tegels aanleggen. Meerdere van deze hofjes op een rij parallel aan laan, zelfde type ontwerp toepassen.



Bovenaanzicht inventarisatie huidige situatie: ligging in context

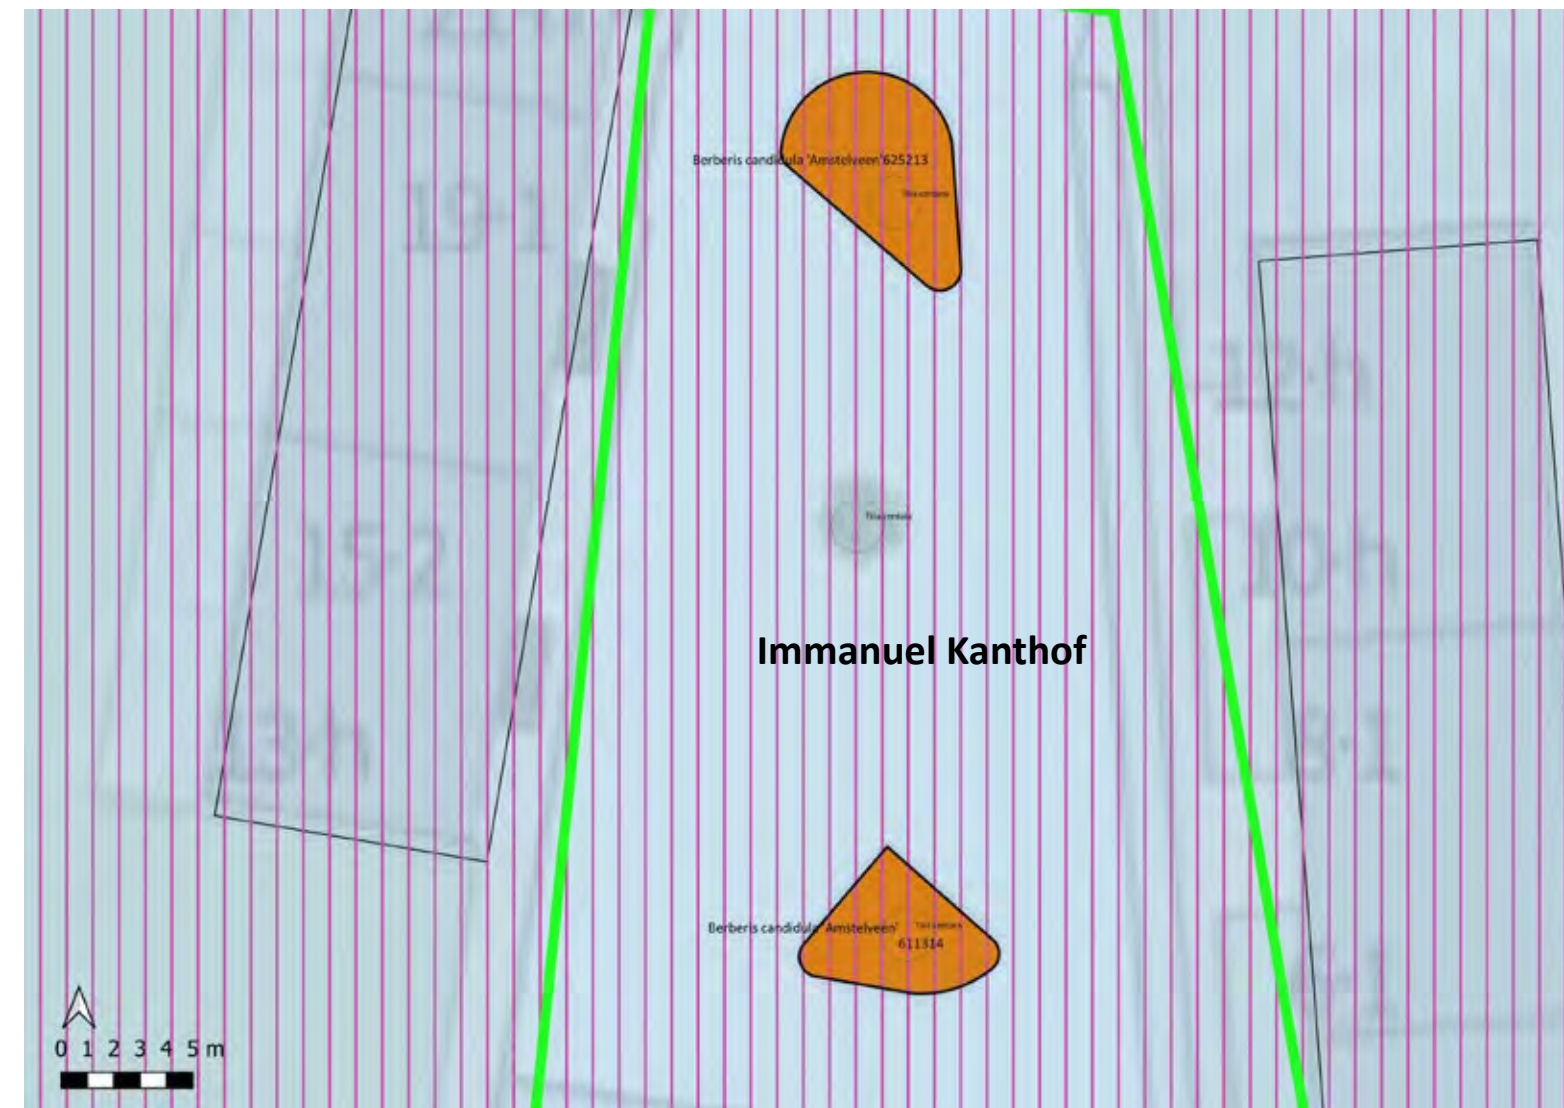

Bron: Stadsarchief Amsterdam (1994)




Foto's inventarisatie huidige situatie najaar 2020 - winter 2021

BEPLANTINGSPLAN RENOVATIE

AANDACHTSPUNTEN

Bovenaanzicht beplantingsplan: advies voor renovatie

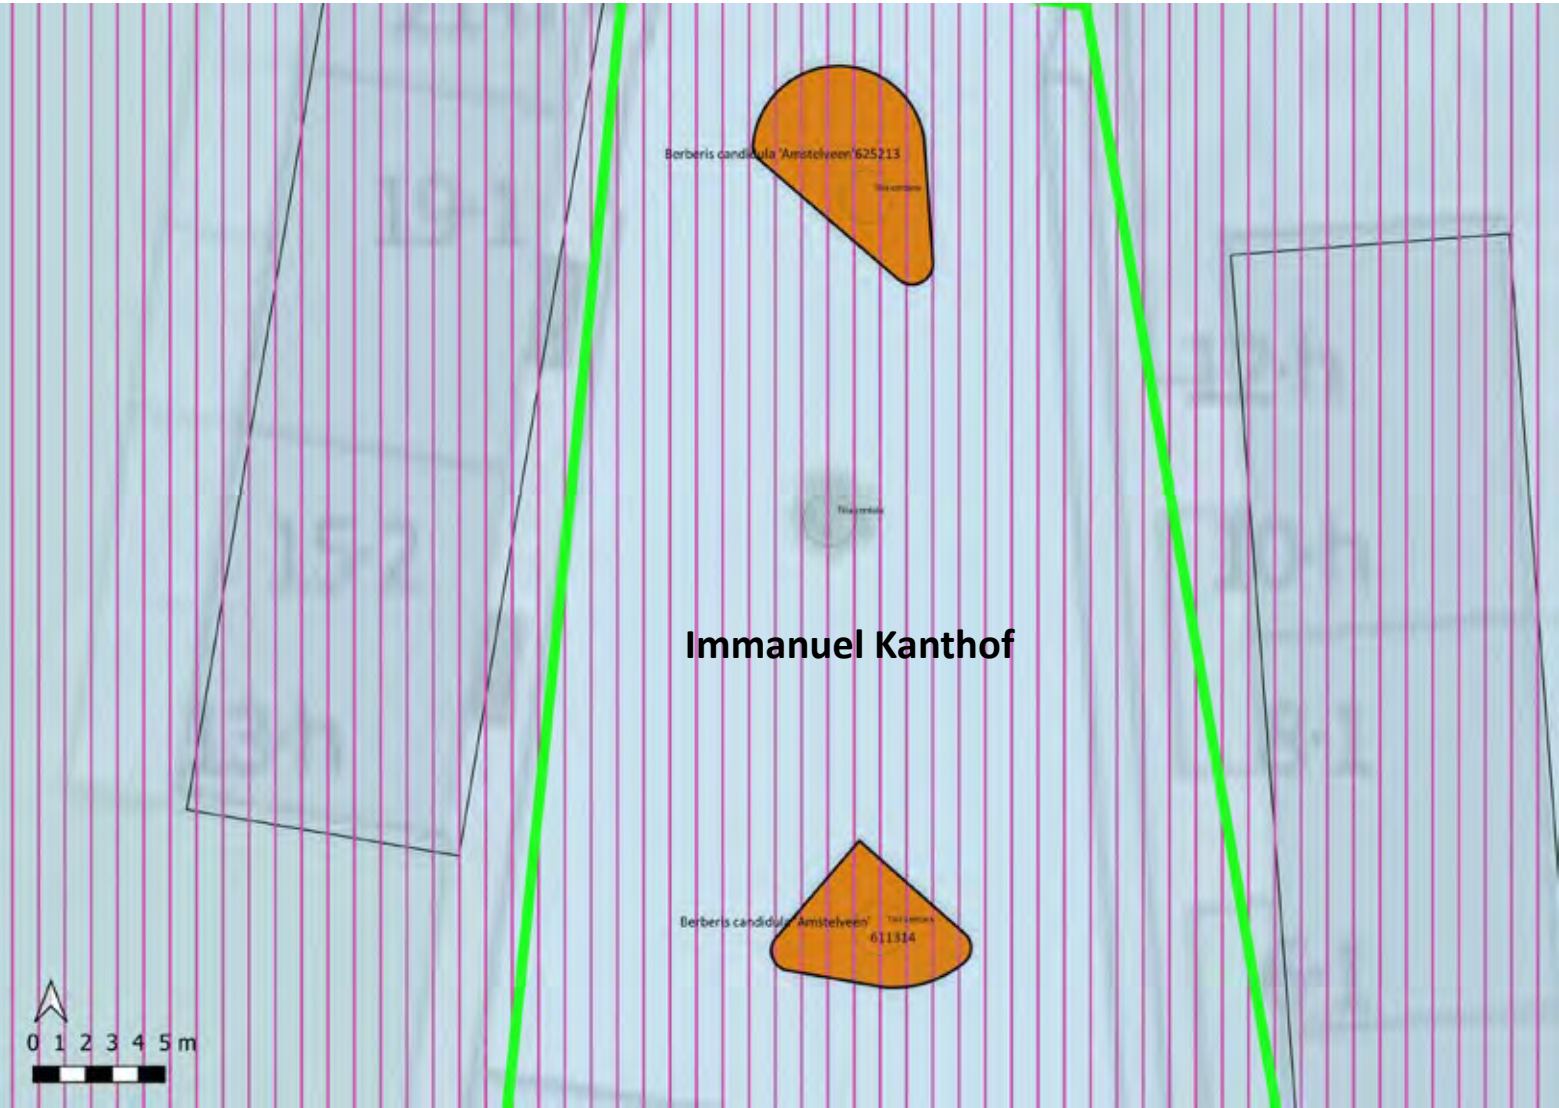

- Grondverbetering toepassen en aanvullen met grond.
- Let op bestaande wortels van Linde.

ID-nummer:	625216, 611314
Locatie:	Immanuel Kanthof

Latijnse naam	Nederlandse naam	Plantmaat	Kwaliteit	%	Totale oppervlak (m2)	Stuks per m2	Aantal planten (stuks)	Eenheid	Plantverband
Beplantingsvak									
Berberis candidula 'Amstelveen'	Zuurbes	30-40	c2		59	5	295	st	driehoeks

Beplantingslijst plantvak

Renovatie beplantingsvak

ID-nummer: 597474, 591325

Locatie: Burgemeester De Vlughtlaan
198 /196

Algemeen beeld: In betonbanden restanten
beplanting, verwaarloosd met
veel zand. Lindes in gietrand.

Streefbeeld GISIB: Bodembedekkende heesters

Visiebeeld: Renoveren met beplanting
jaren 50-60 AUP principes.
Verbijzondering plein als
onderdeel stadsstraat.


Ontwerpkeuzes: Sobere inrichting en toepassen
lage heesters onder bestaande
bomen. Kiezen voor sterke
beplanting in stadsstraat in
verband met gebruiksdruk
en verhoogde border met
bestaande boom.

Aansluiten bij vakken aan
oostzijde en rond het plein.



HUIDIGE SITUATIE

Bovenaanzicht inventarisatie huidige situatie: ligging in context

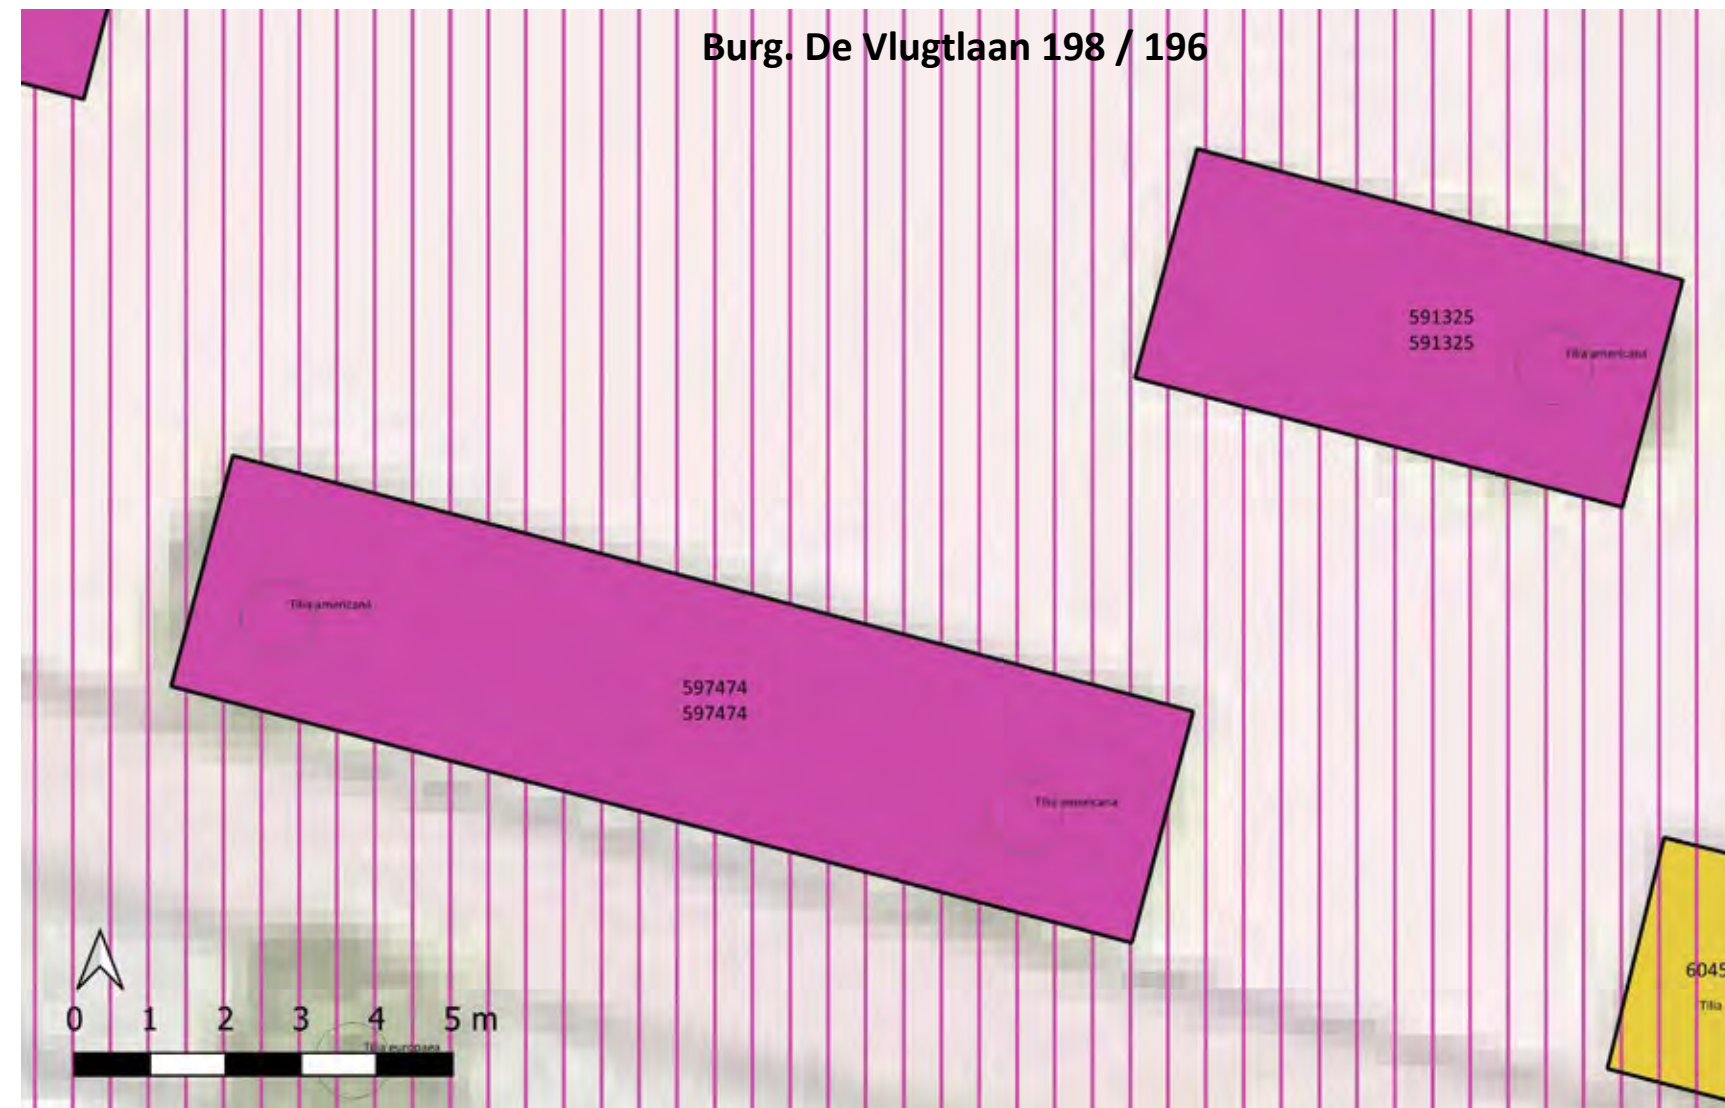


Foto's inventarisatie huidige situatie najaar 2020 - winter 2021

BEPLANTINGSPLAN RENOVATIE

AANDACHTSPUNTEN

Bovenaanzicht beplantingsplan: advies voor renovatie

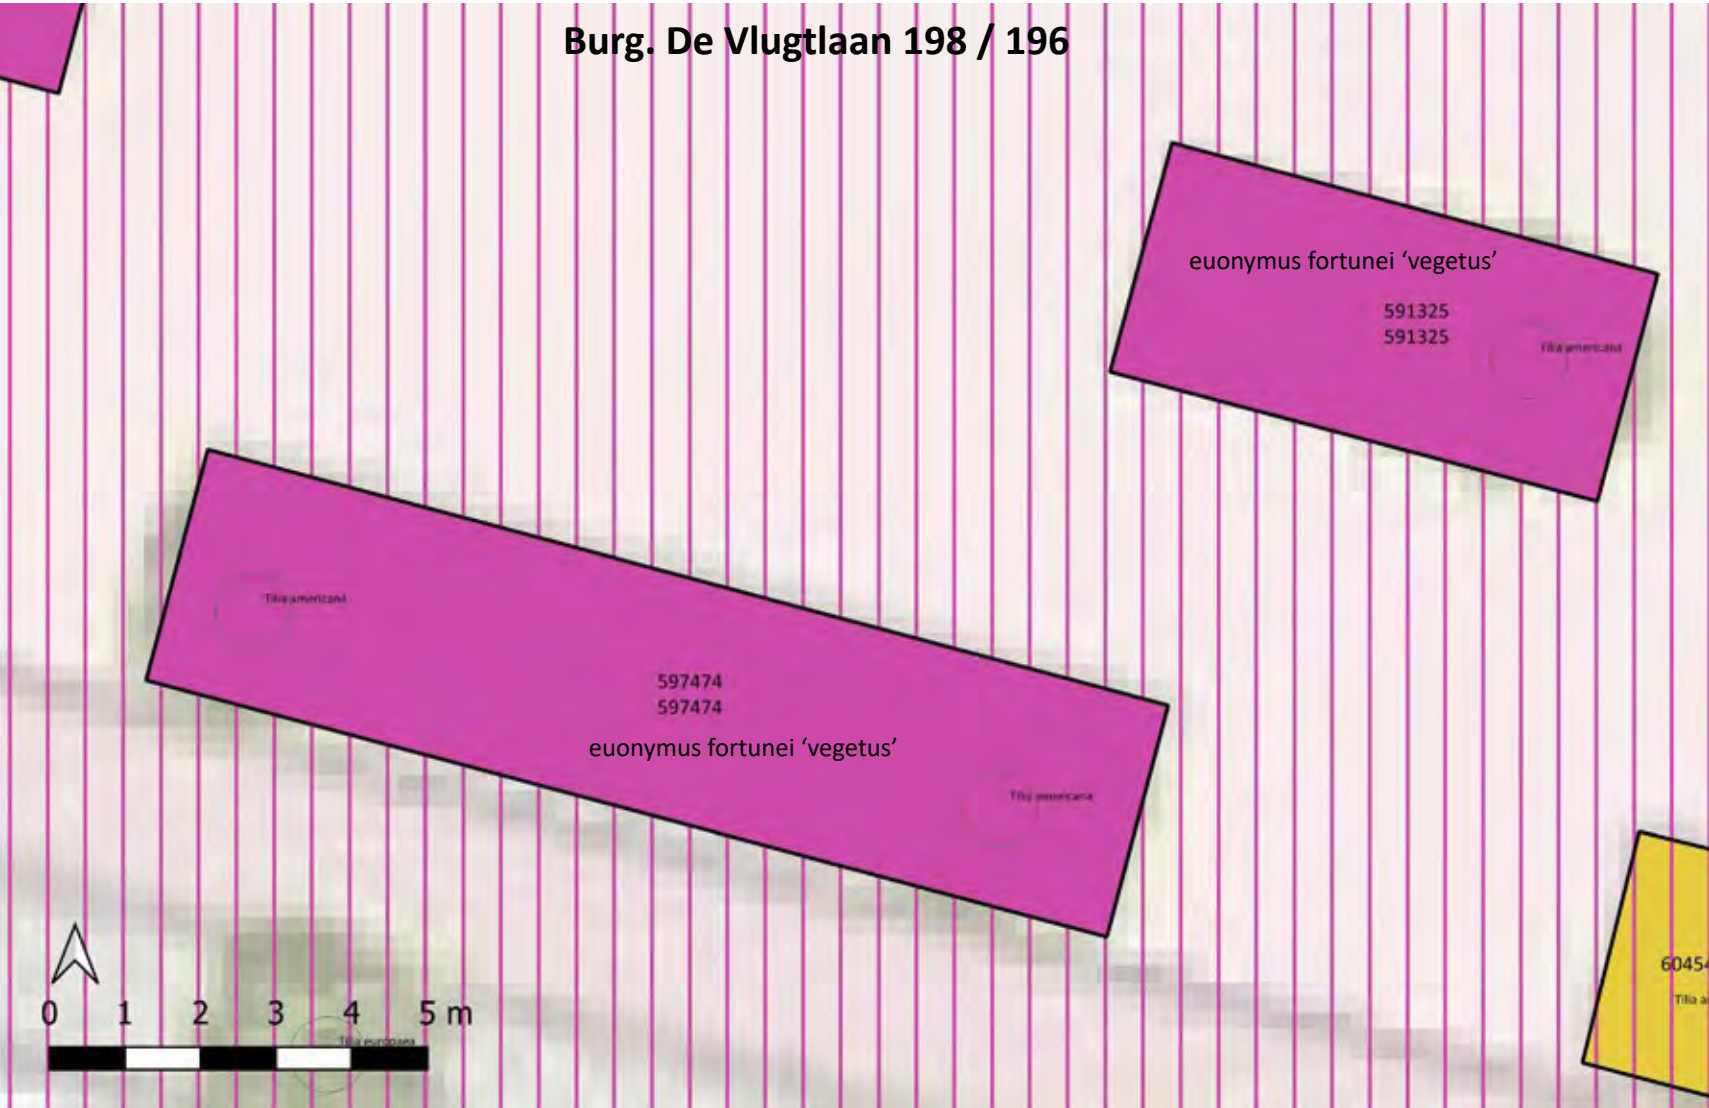

- Grondverbetering toepassen en aanvullen met grond.

ID-nummer:	597474, 591325
Locatie:	Burgemeester De Vlughtlaan - Plein '40-45

Latijnse naam	Nederlandse naam	Plantmaat	Kwaliteit	%	Totale oppervlak (m2)	Stuks per m2	Aantal planten (stuks)	Eenheid	Plantverband
Euonymus fortunei 'Vegetus'	Kardinaalsmuts	40-50	c2		60	3	180	st	driehoeks

Beplantingslijst plantvak


Renovatie beplantingsvak

ID-nummer:	629577, 620323, 604549, 600529
Locatie:	Burgemeester De Vlughtlaan 194
Algemeen beeld:	In betonbanden restanten beplanting, verwaarloosd met veel zand. Linde in gietrand.
Streefbeeld GISIB:	Bodembedekkende heesters
Visiebeeld:	Renoveren met beplanting jaren 50-60 AUP principes. Verbijzondering plein als onderdeel stadsstraat.
Ontwerpkeuzes:	Sobere inrichting, toepassen lage heesters onder bestaande bomen. Kiezen voor sterke beplanting in stadsstraat in verband met gebruiksdruk en verhoogde border met bestaande boom. Aansluiten bij vakken aan westzijde en rond het plein.



HUIDIGE SITUATIE

Bovenaanzicht inventarisatie huidige situatie: ligging in context

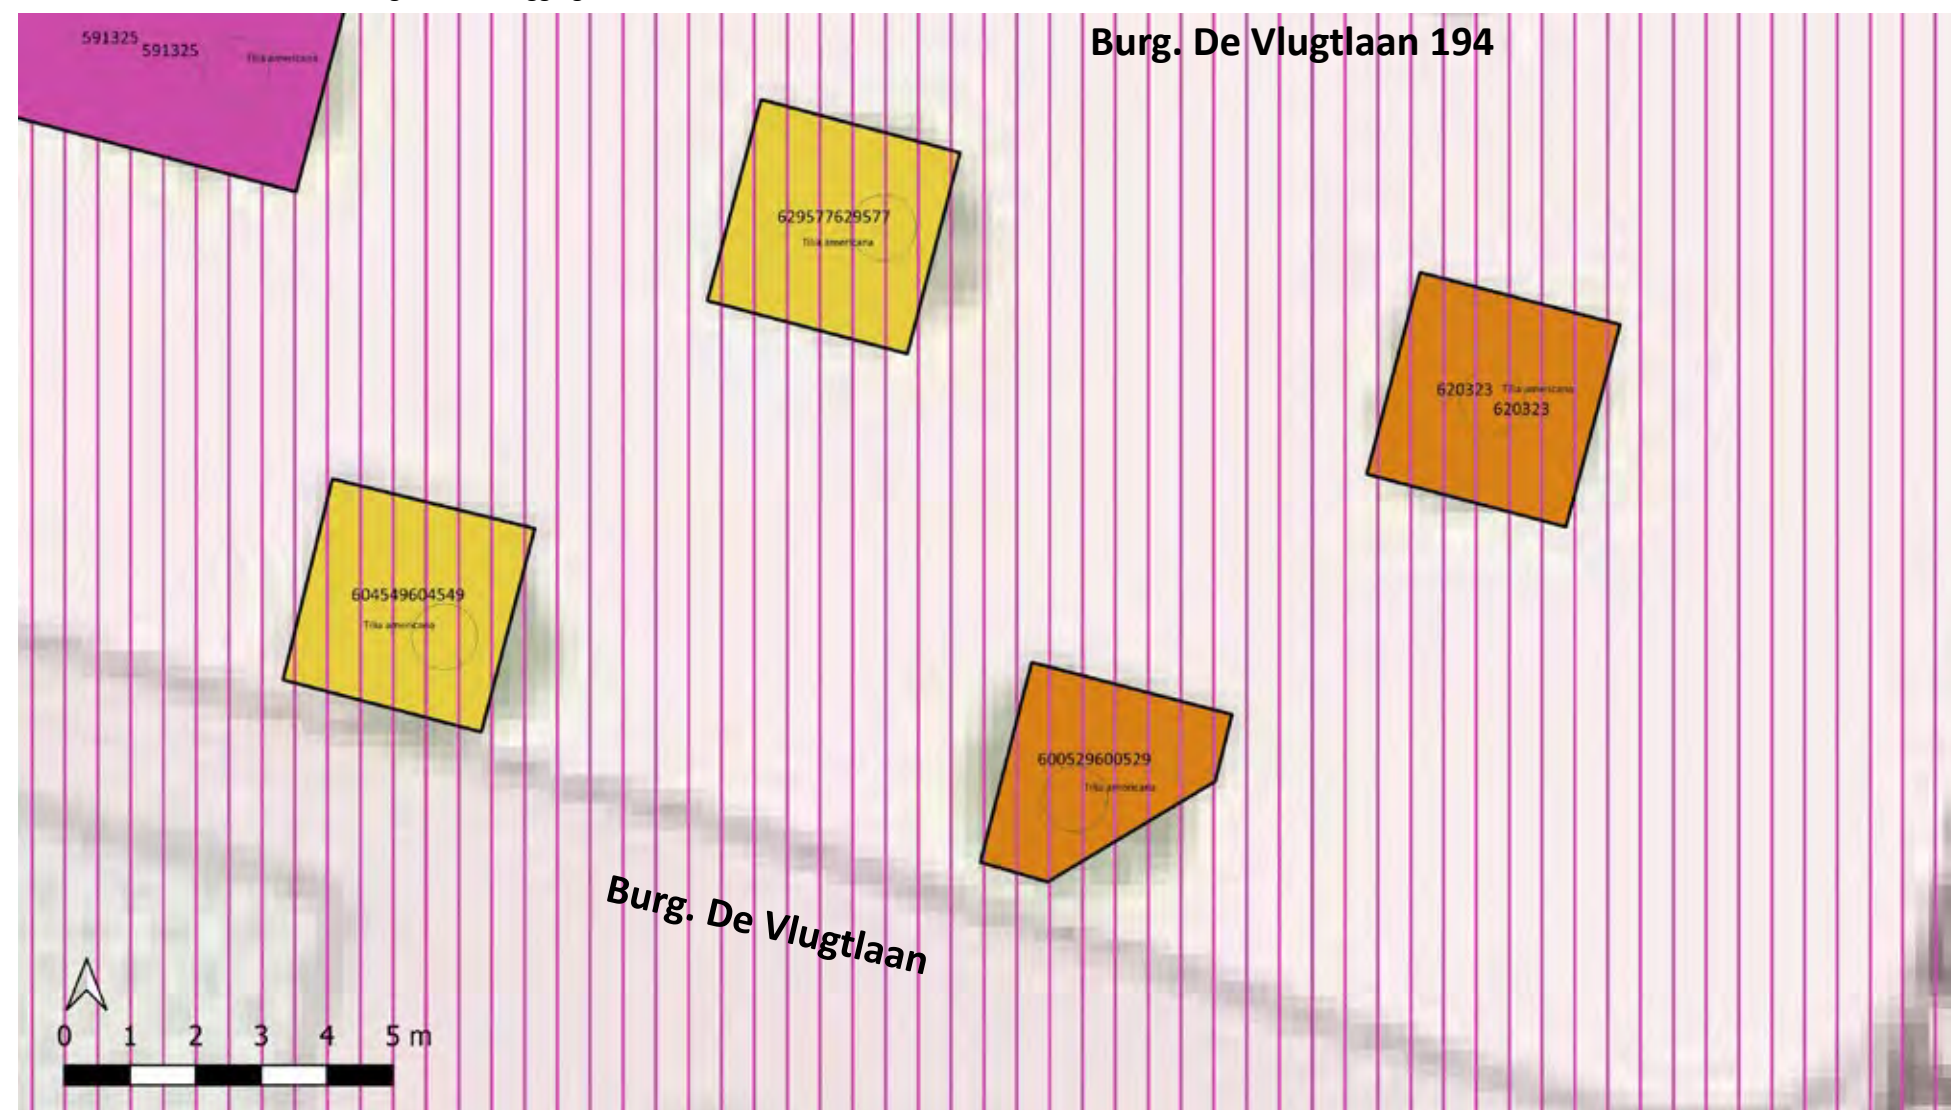


Foto's inventarisatie huidige situatie najaar 2020 - winter 2021

BEPLANTINGSPLAN RENOVATIE

AANDACHTSPUNTEN

Bovenaanzicht beplantingsplan: advies voor renovatie

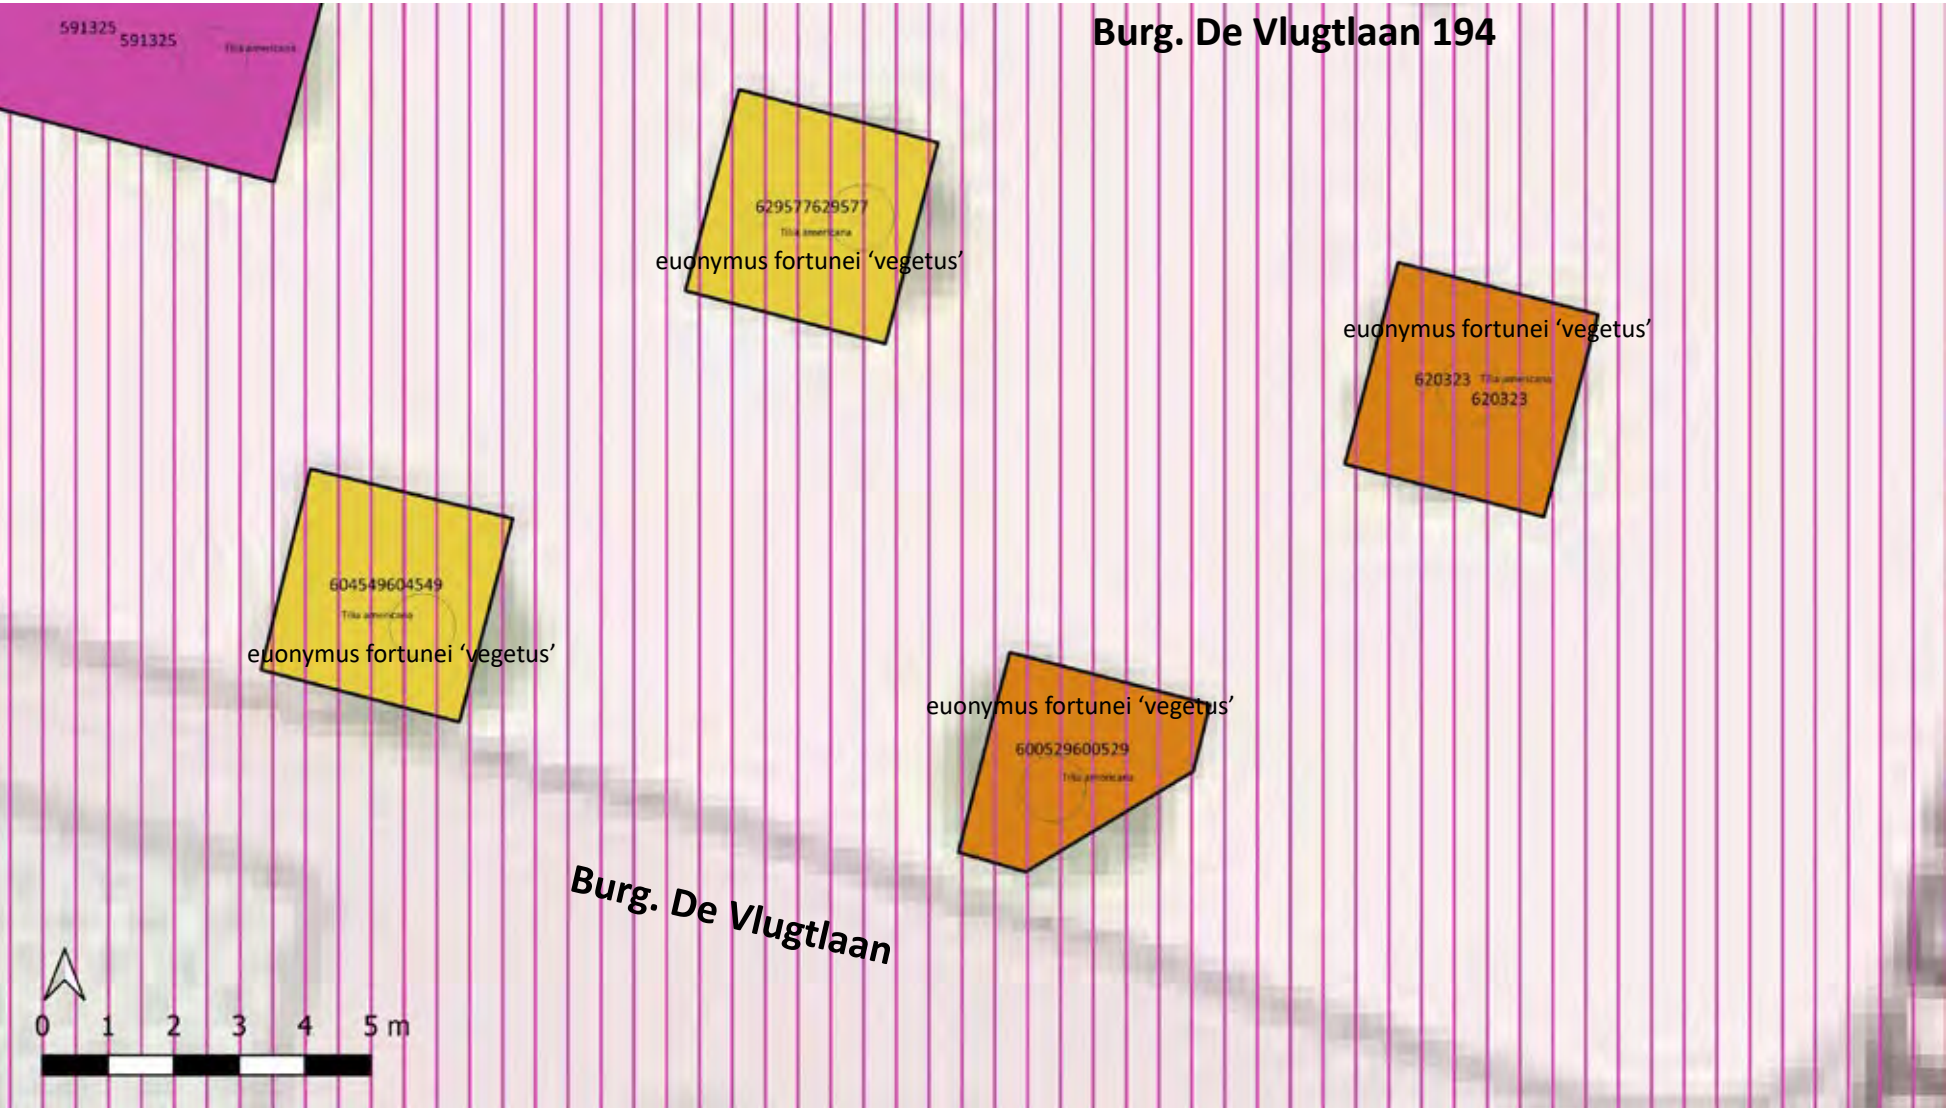

- Grondverbetering toepassen en aanvullen met grond.
- Zand, kleikorrels en gietranden verwijderen.

ID-nummer:	629577, 620323, 604549, 600529
Locatie:	Burgemeester De Vluchtlaan - Sloterveerlaan - Plein '40-45

Latijnse naam	Nederlandse naam	Plantmaat	Kwaliteit	%	Totale oppervlak (m2)	Stuks per m2	Aantal planten (stuks)	Eenheid	Plantverband
Euonymus fortunei 'Vegetus'	Kardinaalsmuts	40-50	c2		34	3	102	st	driehoeks

Beplantingslijst plantvak


Renovatie beplantingsvak

ID-nummer:	633299, 620666
Locatie:	Halte Plein '40-'45 aan de Burgemeester De Vlugtlaan
Algemeen beeld:	In betonbanden restanten beplanting, verwaarloosd. Lindes aanwezig.
Streefbeeld GISIB:	Bodembedekkende heesters
Visiebeeld:	Renoveren met beplanting jaren 50-60 AUP principes. Onderdeel van stadsstraat.
Ontwerpkeuzes:	Sobere inrichting, toepassen lage heesters onder bestaande bomen in verhoogde borders. Kiezen voor menging van sterke beplanting (geen doorns) in verband met zitfunctie en gebruiksdruk. Alle vakken langs laan op een zelfde manier te renoveren. Versterken bijzonder karakter De Vlugtlaan.



HUIDIGE SITUATIE

Bovenaanzicht inventarisatie huidige situatie: ligging in context

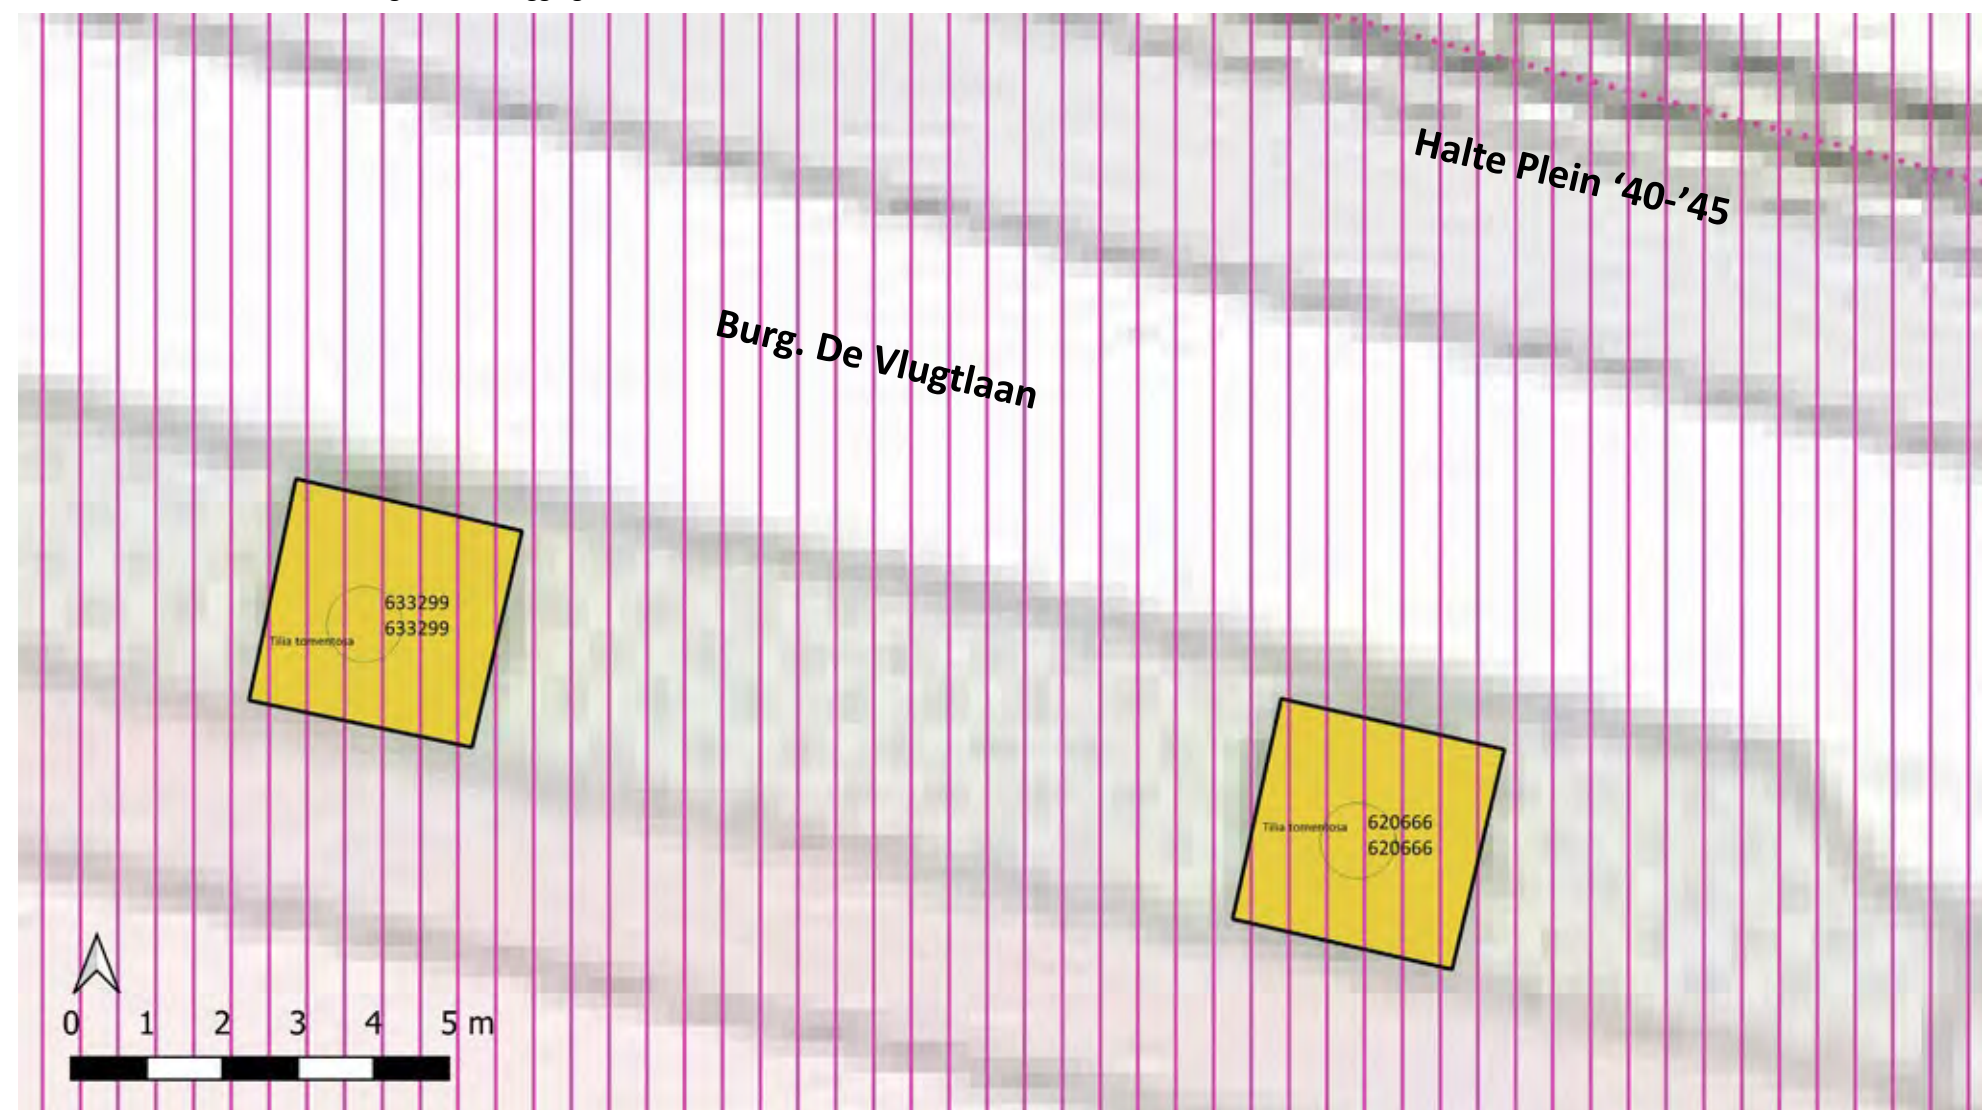


Foto's inventarisatie huidige situatie najaar 2020 - winter 2021

BEPLANTINGSPLAN RENOVATIE

AANDACHTSPUNTEN

Bovenaanzicht beplantingsplan: advies voor renovatie

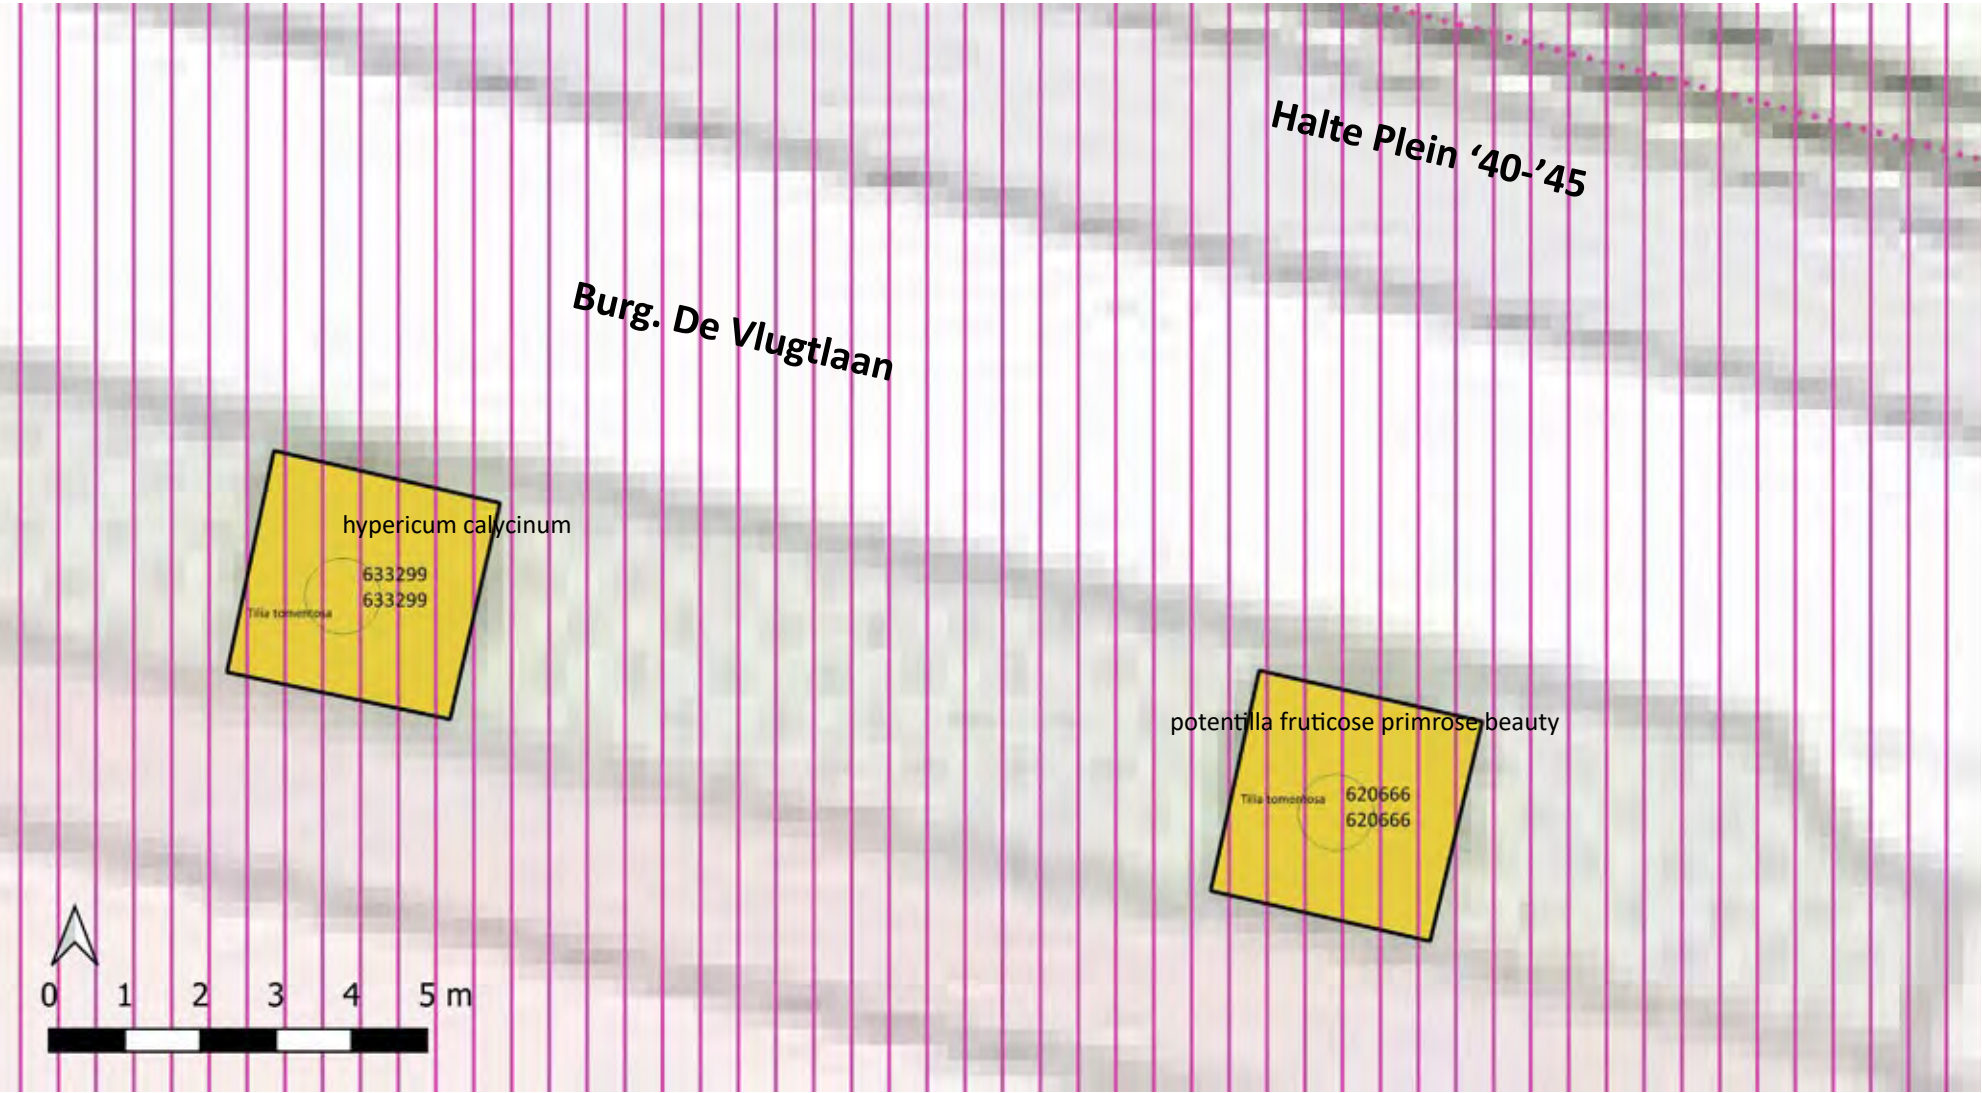

- Grondverbetering toepassen en aanvullen met grond.

ID-nummer:	633299, 620666
Locatie:	Burgemeester De Vlughtlaan - Slotermeerlaan

Plantvak 633299

Latijnse naam	Nederlandse naam	Plantmaat	Kwaliteit	%	Totale oppervlak (m2)	Stuks per m2	Aantal planten (stuks)	Eenheid	Plantverband
Beplantingsvak									
Hypericum calycinum	Hertshooi	30-40	c2		8	4	32	st	driehoeks

Plantvak 620666

Latijnse naam	Nederlandse naam	Plantmaat	Kwaliteit	%	Totale oppervlak (m2)	Stuks per m2	Aantal planten (stuks)	Eenheid	Plantverband
Beplantingsvak									
Potentilla fruticosa 'Primrose Beauty'	Struikganzerik	20-30	c2		8	4	32	st	driehoeks

Beplantingslijst plantvak


Renovatie beplantingsvak

ID-nummer:	636036, 607071, 583364, 584020, 592714
Locatie:	Burgemeester De Vlughtlaan t.h.v. 143-155
Algemeen beeld:	In betonbanden restanten beplanting, verwaarloosd. Lindes aanwezig.
Streefbeeld GISIB:	Bodembedekkende heesters
Visiebeeld:	Renoveren met beplanting jaren 50-60 AUP principes. Onderdeel van stadsstraat.
Ontwerpkeuzes:	Sobere inrichting, toepassen lage heesters onder bestaande bomen in verhoogde borders. Kiezen voor menging van sterke beplanting (geen doorns) in verband met zitfunctie en gebruiksdruk. Alle vakken langs laan op een zelfde manier te renoveren. Versterken bijzonder karakter De Vlughtlaan.



HUIDIGE SITUATIE

Bovenaanzicht inventarisatie huidige situatie: ligging in context

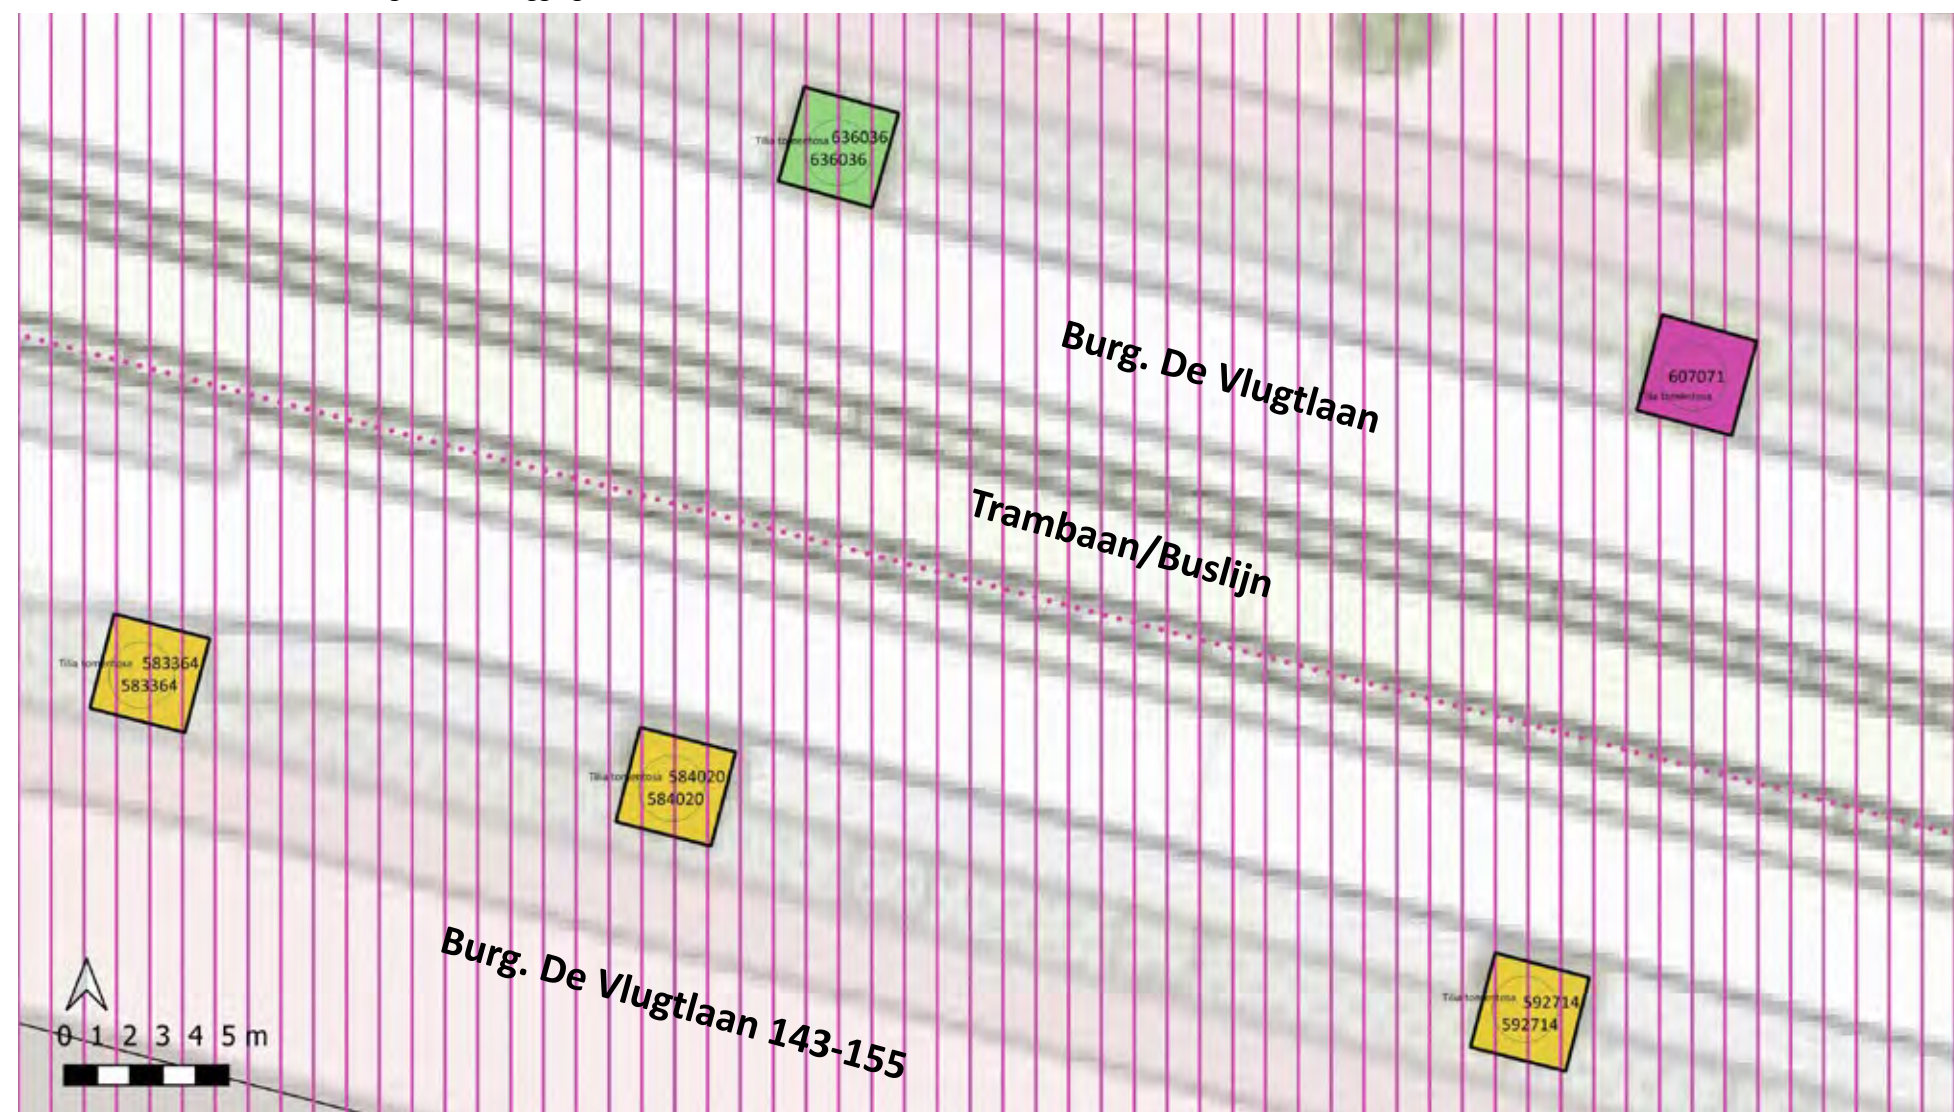


Foto's inventarisatie huidige situatie najaar 2020 - winter 2021

BEPLANTINGSPLAN RENOVATIE

AANDACHTSPUNTEN

Bovenaanzicht beplantingsplan: advies voor renovatie

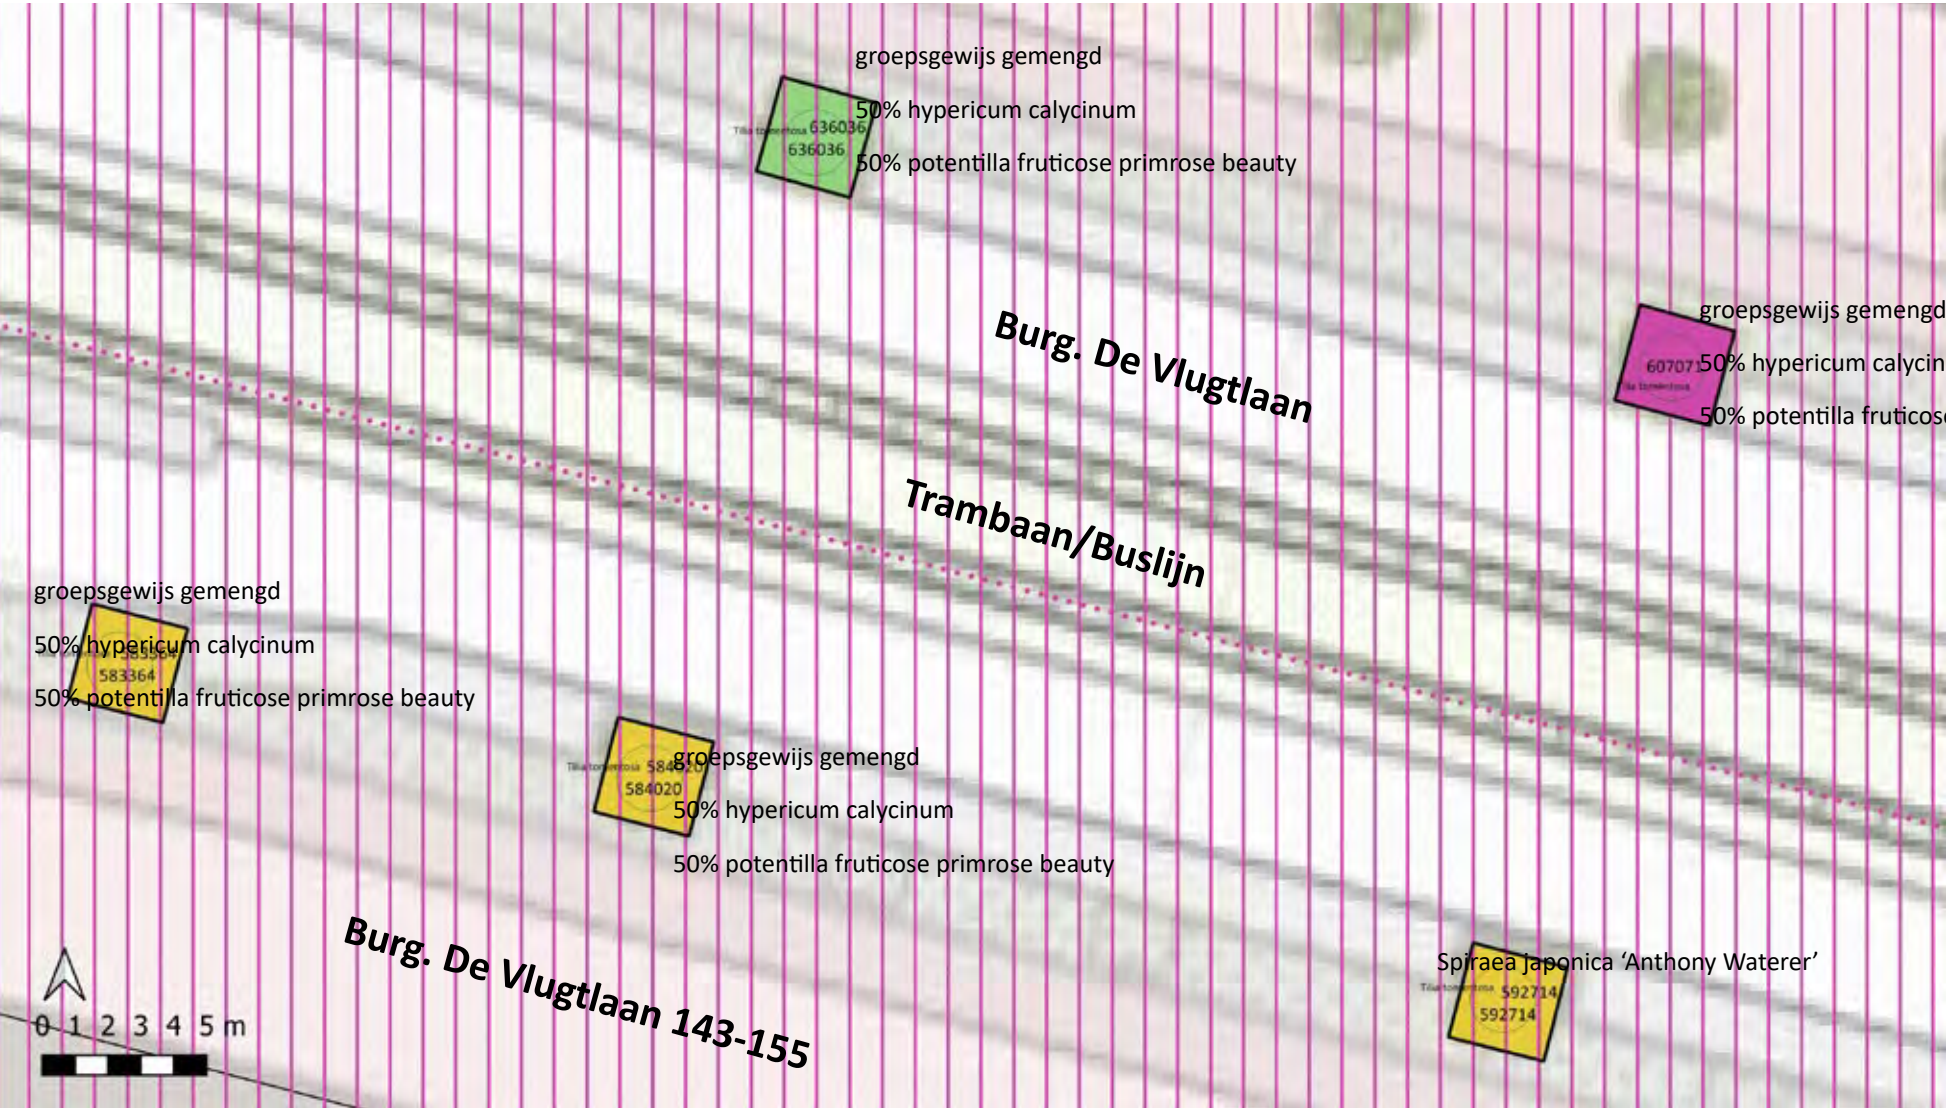

- Grondverbetering toepassen en aanvullen met grond.

ID-nummer:	636036, 607071, 583364, 584020, 592714
Locatie:	Burgemeester De Vlughtlaan t.h.v. 143-155

Plantvakken 636036, 607071, 583364, 584020

Latijnse naam	Nederlandse naam	Plantmaat	Kwaliteit	%	Totale oppervlak (m2)	Stuks per m2	Aantal planten (stuks)	Eenheid	Plantverband
Beplantingsvak									
Hypericum calycinum	Hertshooi	30-40	c2	50%	24	4	48	st	groepsgewijs gemengd
Potentilla fruticosa 'Primrose Beauty'	Struikganzerik	20-30	c2	50%	24	4	48	st	groepsgewijs gemengd

Plantvak 592714

Latijnse naam	Nederlandse naam	Plantmaat	Kwaliteit	%	Totale oppervlak (m2)	Stuks per m2	Aantal planten (stuks)	Eenheid	Plantverband
Beplantingsvak									
Spiraea japonica 'Anthony Waterer'	Spierstruik	30-40	c2		8	4	32	st	driehoeks

Beplantingslijst plantvak


Renovatie beplantingsvak

ID-nummer:	586152, 596909, 623759, 625927
Locatie:	Burgemeester De Vlughtlaan 152/154, ten westen Willem Kraanstraat
Algemeen beeld:	In betonbanden restanten beplanting, verwaarloosd. Lindes aanwezig.
Streefbeeld GISIB:	Bodembedekkende heesters
Visiebeeld:	Renoveren met beplanting jaren 50-60 AUP principes. Onderdeel van stadsstraat.
Ontwerpkeuzes:	Sobere inrichting, toepassen lage heesters onder bestaande bomen in verhoogde borders. Kiezen voor menging van sterke beplanting (geen doorns) in verband met zitfunctie en gebruiksdruk. Alle vakken langs laan op een zelfde manier te renoveren. Versterken bijzonder karakter De Vlughtlaan.



HUIDIGE SITUATIE

Bovenaanzicht inventarisatie huidige situatie: ligging in context

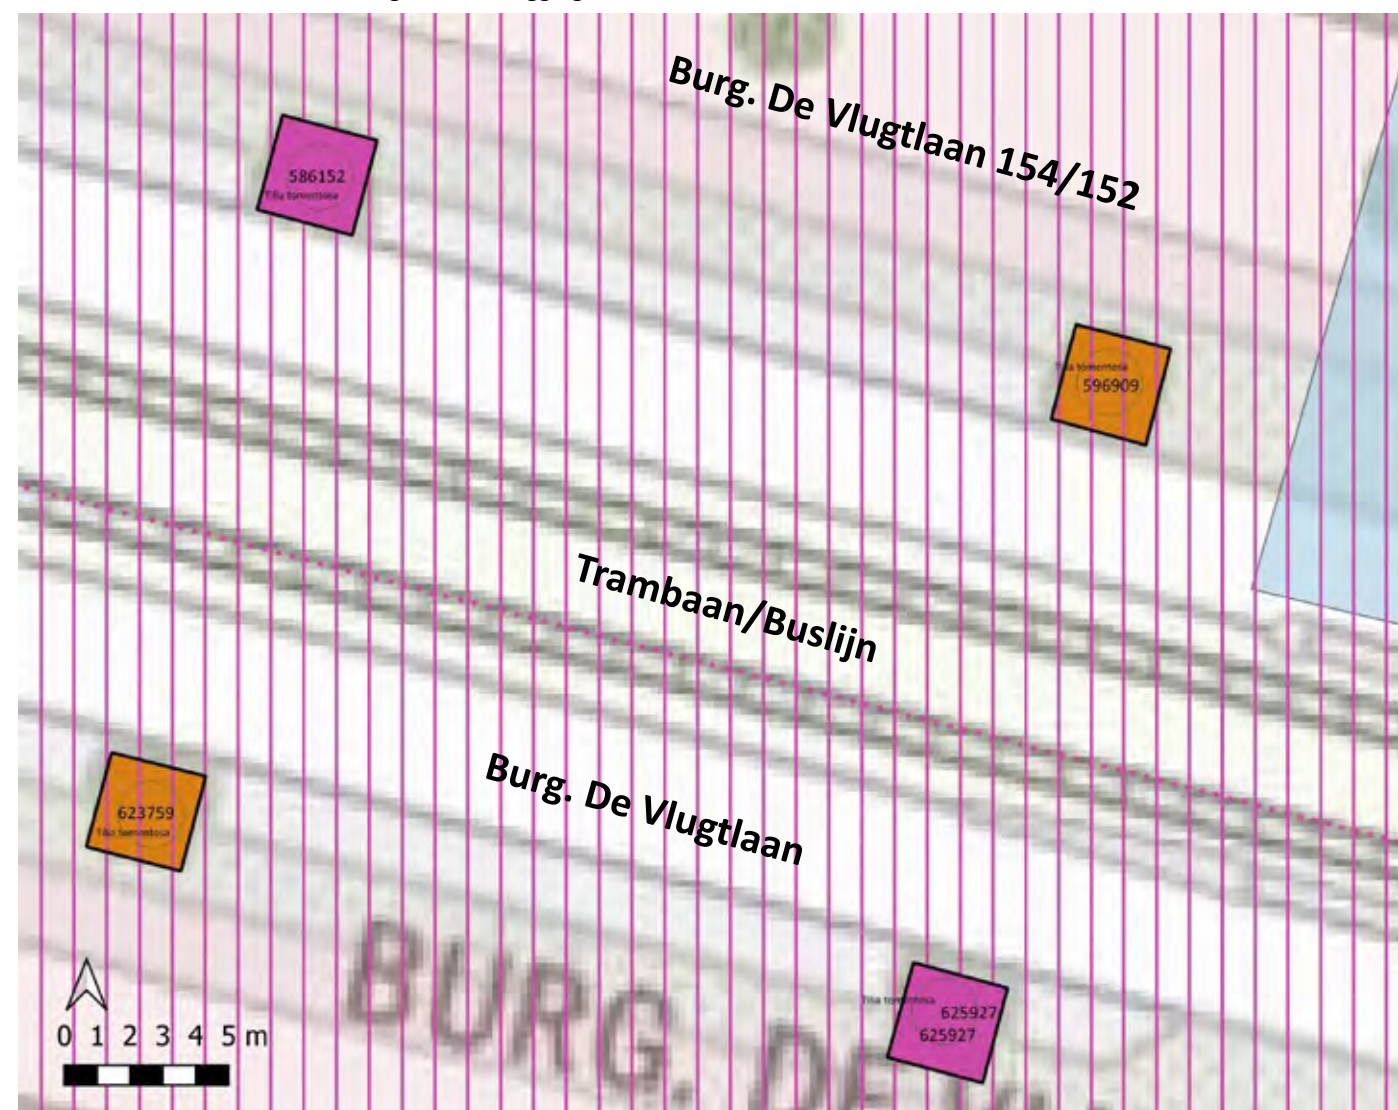


Foto's inventarisatie huidige situatie najaar 2020 - winter 2021

BEPLANTINGSPLAN RENOVATIE

AANDACHTSPUNTEN

Bovenaanzicht beplantingsplan: advies voor renovatie

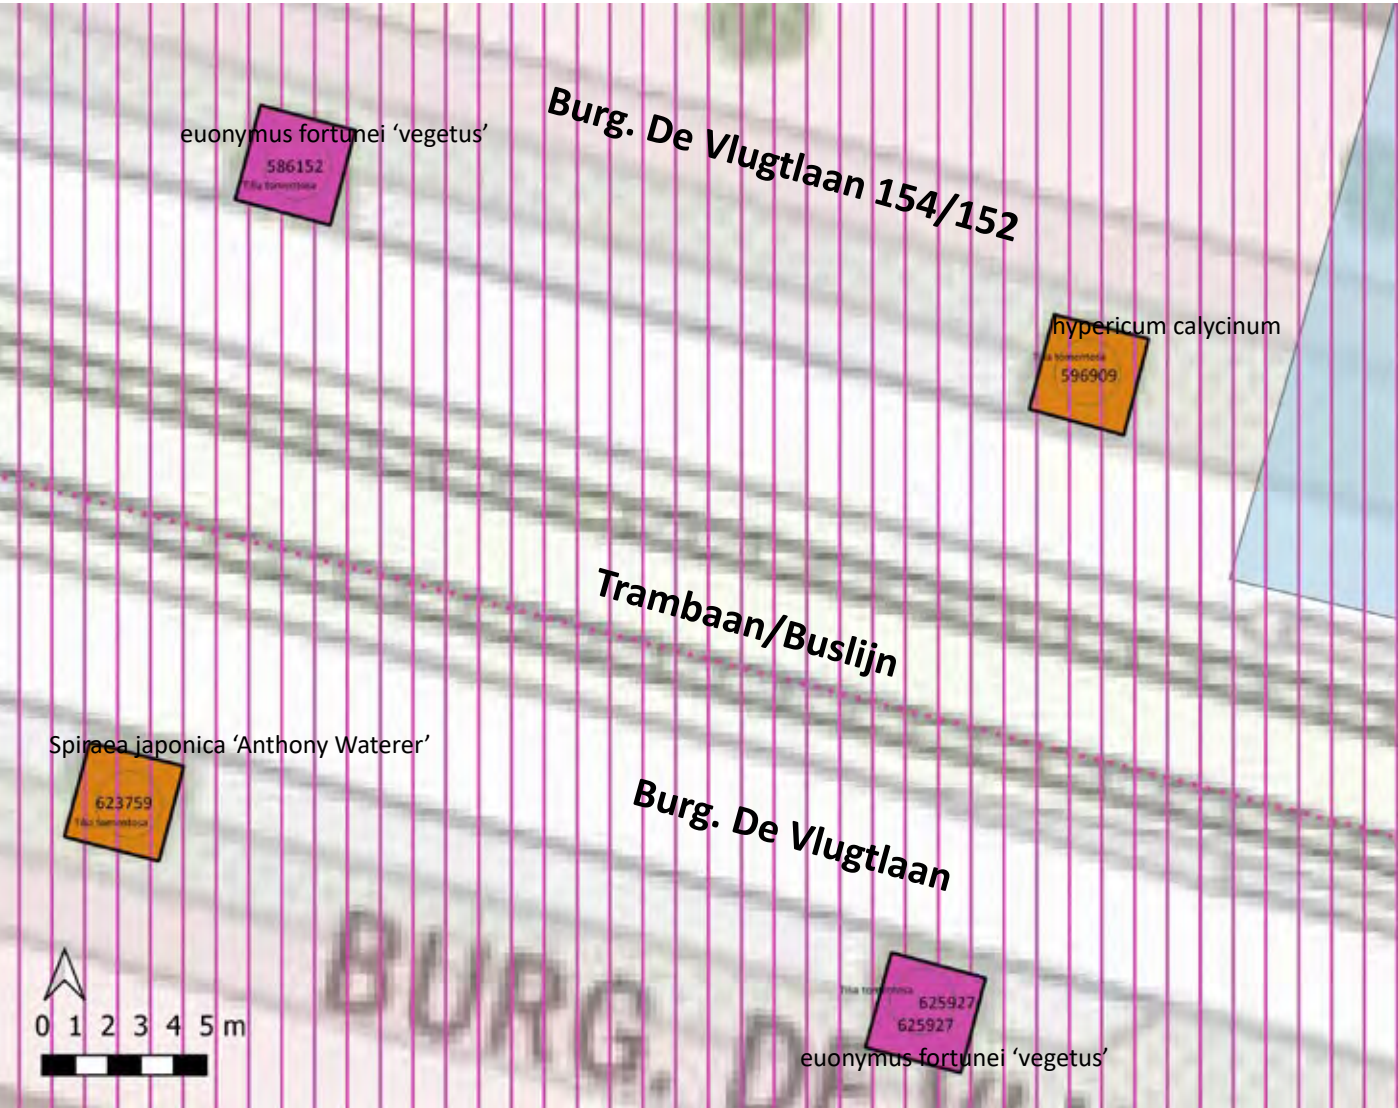

- Grondverbetering toepassen en aanvullen met grond.

ID-nummer:	586152, 596909, 623759, 625927
Locatie:	Burgemeester De Vluchtlaan - ten westen Willem Kraanstraat

Plantvakken 596909

Latijnse naam	Nederlandse naam	Plantmaat	Kwaliteit	%	Totale oppervlak (m2)	Stuks per m2	Aantal planten (stuks)	Eenheid	Plantverband
Beplantingsvak									
Hypericum calycinum	Hertshooi	30-40	c2		8	4	32	st	driehoeks

Plantvak 623759

Latijnse naam	Nederlandse naam	Plantmaat	Kwaliteit	%	Totale oppervlak (m2)	Stuks per m2	Aantal planten (stuks)	Eenheid	Plantverband
Beplantingsvak									
Spiraea japonica 'Anthony Waterer'	Spierstruik	30-40	c2		8	4	32	st	driehoeks

Plantvakken 586152, 625927

Latijnse naam	Nederlandse naam	Plantmaat	Kwaliteit	%	Totale oppervlak (m2)	Stuks per m2	Aantal planten (stuks)	Eenheid	Plantverband
Beplantingsvak									
Euonymus fortunei 'Vegetus'	Kardinaalsmuts	40-50	c2		16	3	48	st	driehoeks

Beplantingslijst plantvak


Renovatie beplantingsvak

ID-nummer:	580076, 621653, 615756, 595401, 570675, 635987
Locatie:	Burgemeester De Vlughtlaan t.h.v. 137
Algemeen beeld:	In betonbanden restanten beplanting, verwaarloosd. Werk in uitvoering.
Streefbeeld GISIB:	Bodembedekkende heesters
Visiebeeld:	Renoveren met beplanting jaren 50-60 AUP principes. Knelpunt rainproof, onderdeel van stadsstraat.
Ontwerpkeuzes:	Sobere inrichting, toepassen lage heesters onder bestaande bomen in verhoogde borders. Kiezen voor menging van sterke beplanting (geen doorns) in verband met zitfunctie en gebruiksdruk. Alle vakken langs laan op een zelfde manier te renoveren. Versterken bijzonder karakter De Vlughtlaan.



HUIDIGE SITUATIE

Bovenaanzicht inventarisatie huidige situatie: ligging in context

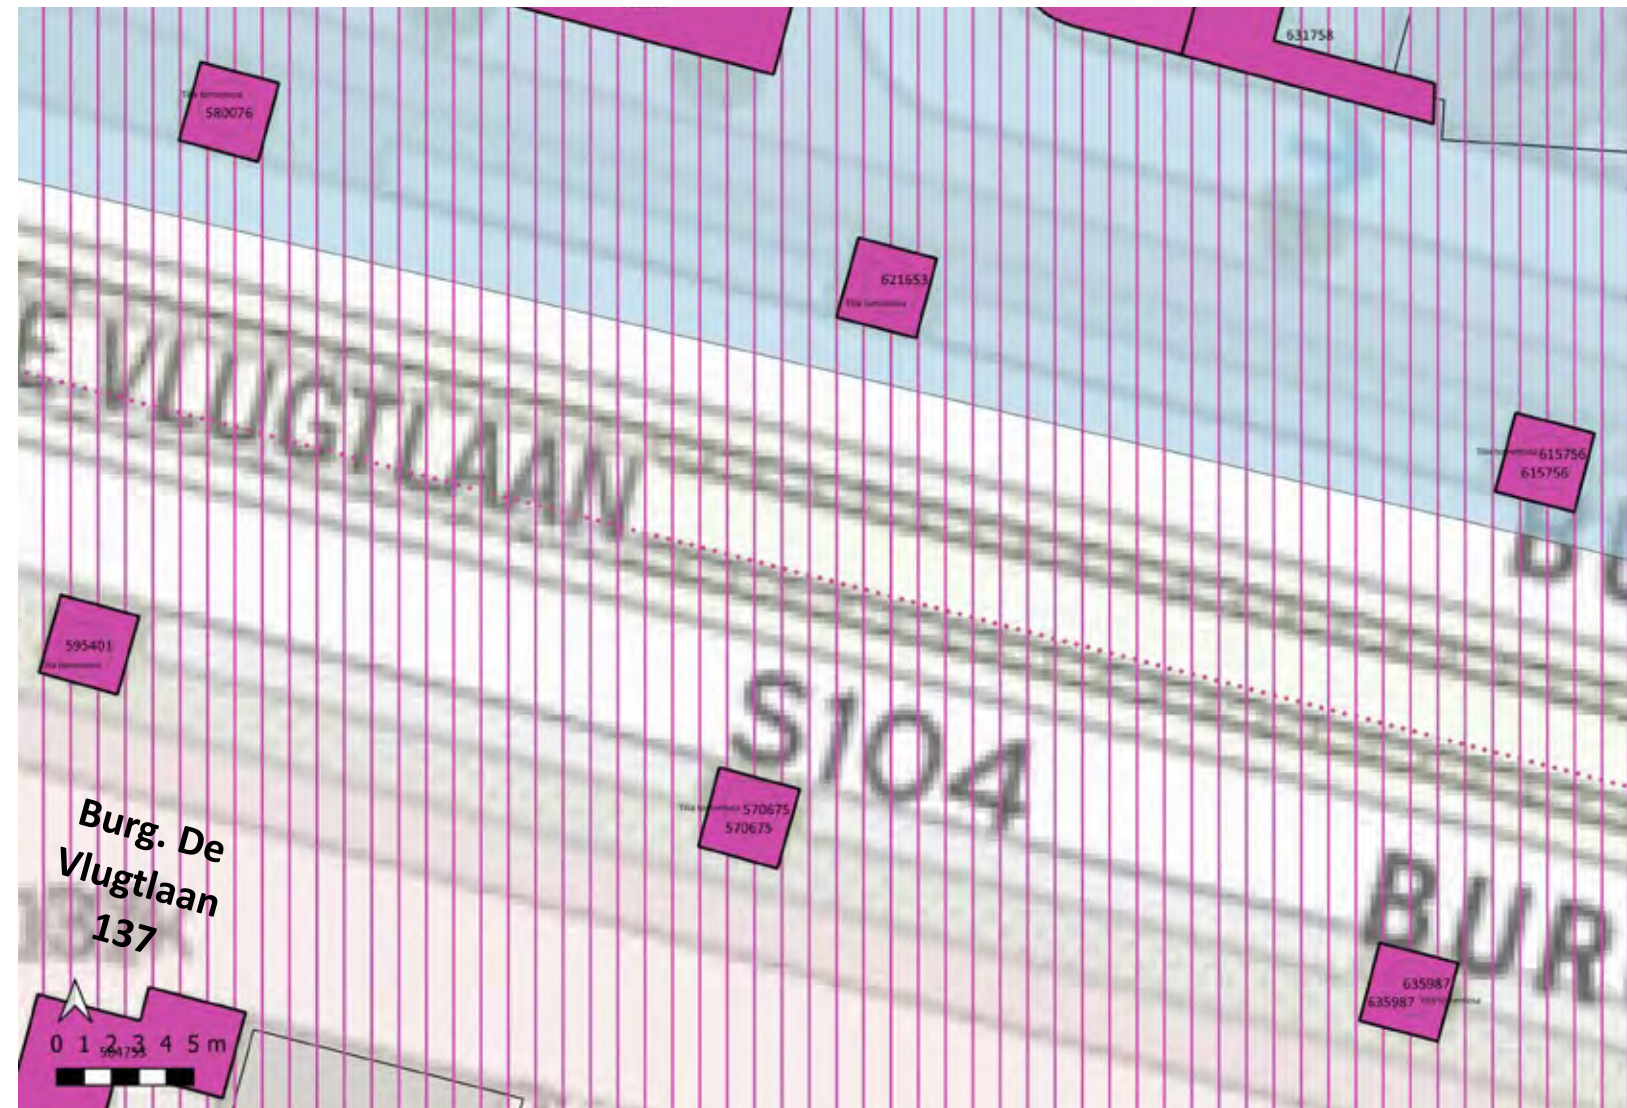


Foto's inventarisatie huidige situatie najaar 2020 - winter 2021

BEPLANTINGSPLAN RENOVATIE

AANDACHTSPUNTEN

Bovenaanzicht beplantingsplan: advies voor renovatie

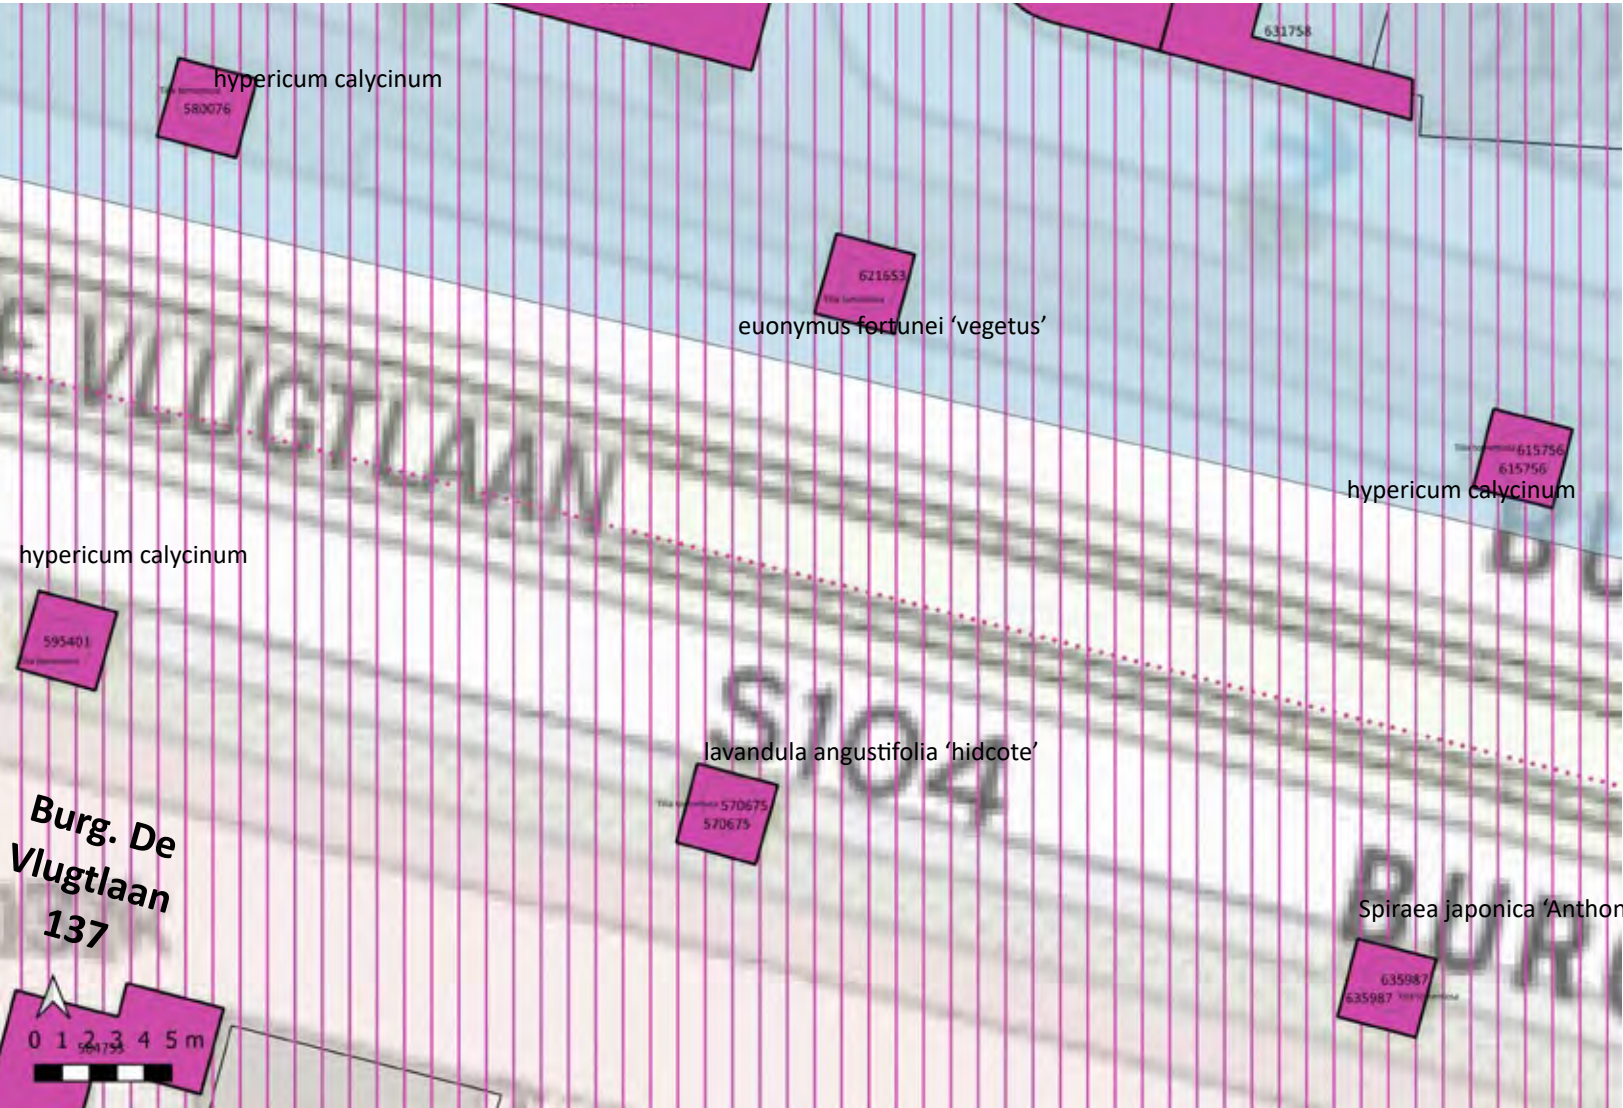

- Grondverbetering toepassen en aanvullen met grond.

ID-nummer:	580076, 621653, 615756, 595401, 570675, 635987
Locatie:	Burgemeester De Vluchtlaan 137

Plantvak 580076, 615756, 595401								
Latijnse naam	Nederlandse naam	Plantmaat	Kwaliteit	%	Totale oppervlak (m2)	Stuks per m2	Aantal planten (stuks)	Eenheid
Beplantingsvak								
Hypericum calycinum	Hertshooi	30-40	c2		24	4	96	st

Plantvak 621653								
Latijnse naam	Nederlandse naam	Plantmaat	Kwaliteit	%	Totale oppervlak (m2)	Stuks per m2	Aantal planten (stuks)	Eenheid
Beplantingsvak								
Euonymus fortunei 'Vegetus'	Kardinaalsmuts	40-50	c2		8	3	24	st

Plantvak 570675								
Latijnse naam	Nederlandse naam	Plantmaat	Kwaliteit	%	Totale oppervlak (m2)	Stuks per m2	Aantal planten (stuks)	Eenheid
Beplantingsvak								
Lavendula angustifolia 'Hidcote'	Lavendel		C1,5		8	9	72	st

Plantvak 635987								
Latijnse naam	Nederlandse naam	Plantmaat	Kwaliteit	%	Totale oppervlak (m2)	Stuks per m2	Aantal planten (stuks)	Eenheid
Beplantingsvak								
Spiraea japonica 'Anthony Waterer'	Spierstruik	30-40	c2		8	4	32	st

Beplantingslijst plantvak


Renovatie beplantingsvak

ID-nummer:	599056, 631828, 600395, 600977
Locatie:	Burgemeester De Vlughtlaan 131 - t.h.v. Hugo Floris Ruysstraat
Algemeen beeld:	In betonbanden restanten beplanting, verwaarloosd. Werk in uitvoering.
Streefbeeld GISIB:	Bodembedekkende heesters
Visiebeeld:	Renoveren met beplanting jaren 50-60 AUP principes. Knelpunt rainproof, onderdeel van stadsstraat.
Ontwerpkeuzes:	Sobere inrichting, toepassen lage heesters onder bestaande bomen in verhoogde borders. Kiezen voor menging van sterke beplanting (geen doorns) in verband met zitfunctie en gebruiksdruk. Alle vakken langs laan op een zelfde manier te renoveren. Versterken bijzonder karakter De Vlughtlaan.



HUIDIGE SITUATIE

Bovenaanzicht inventarisatie huidige situatie: ligging in context

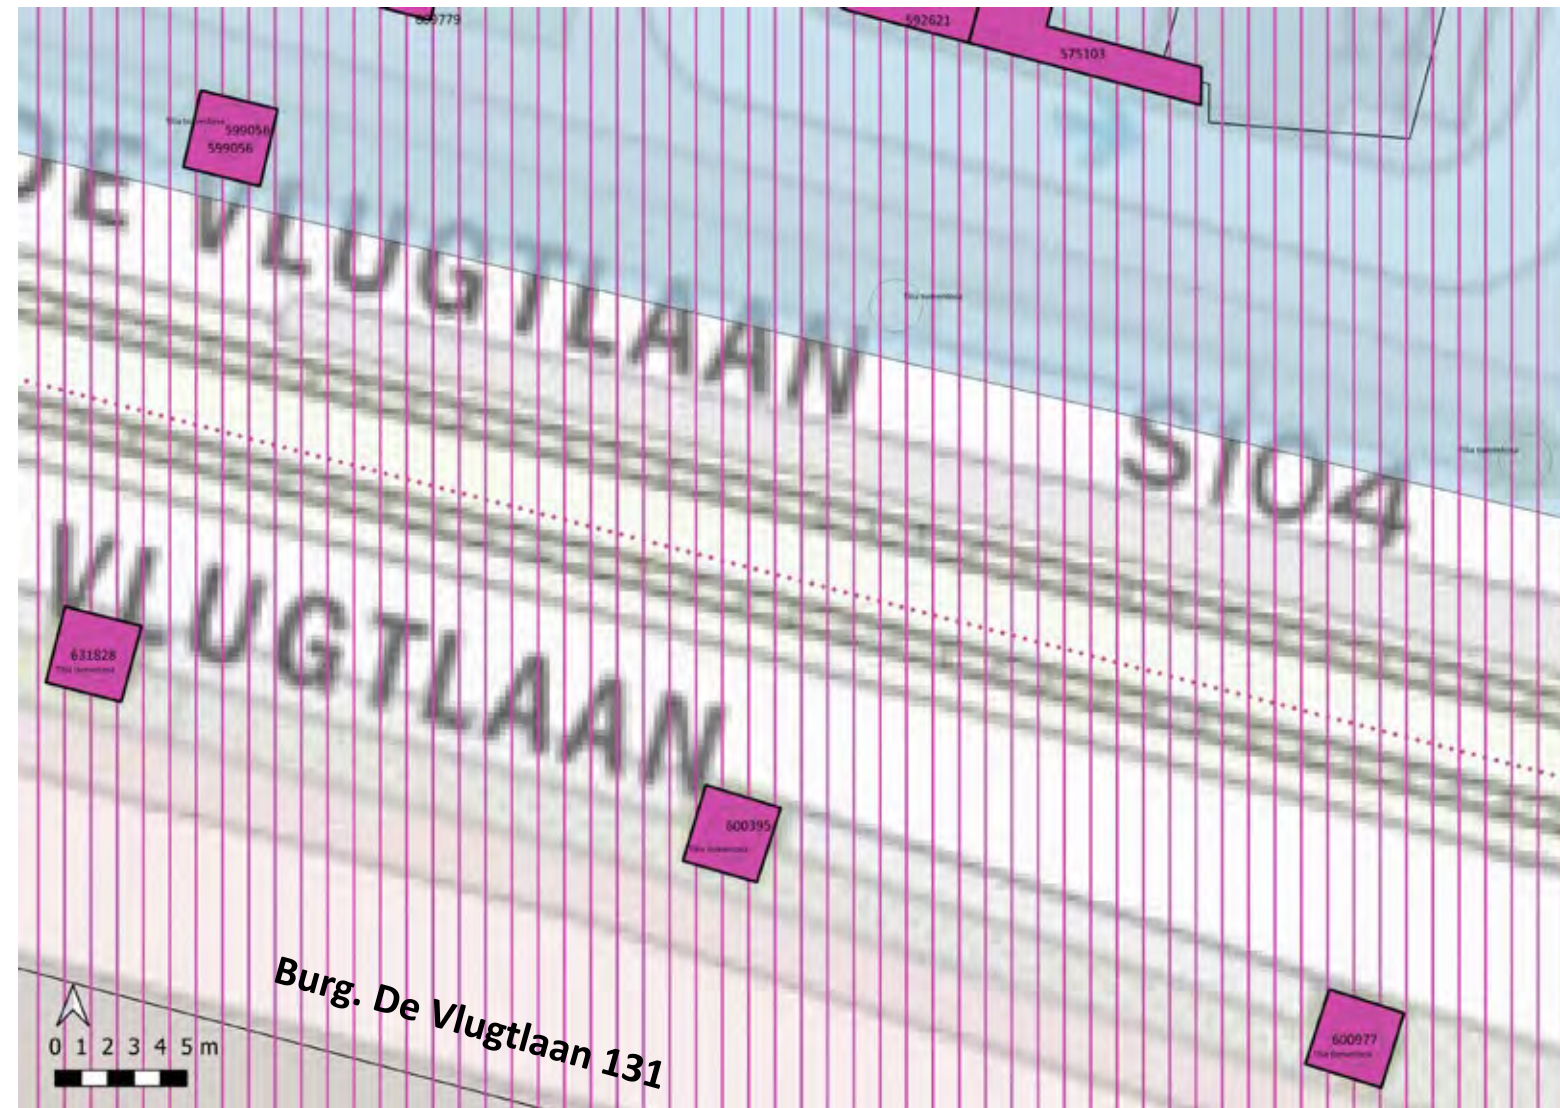


Foto's inventarisatie huidige situatie najaar 2020 - winter 2021

BEPLANTINGSPLAN RENOVATIE

AANDACHTSPUNTEN

Bovenaanzicht beplantingsplan: advies voor renovatie

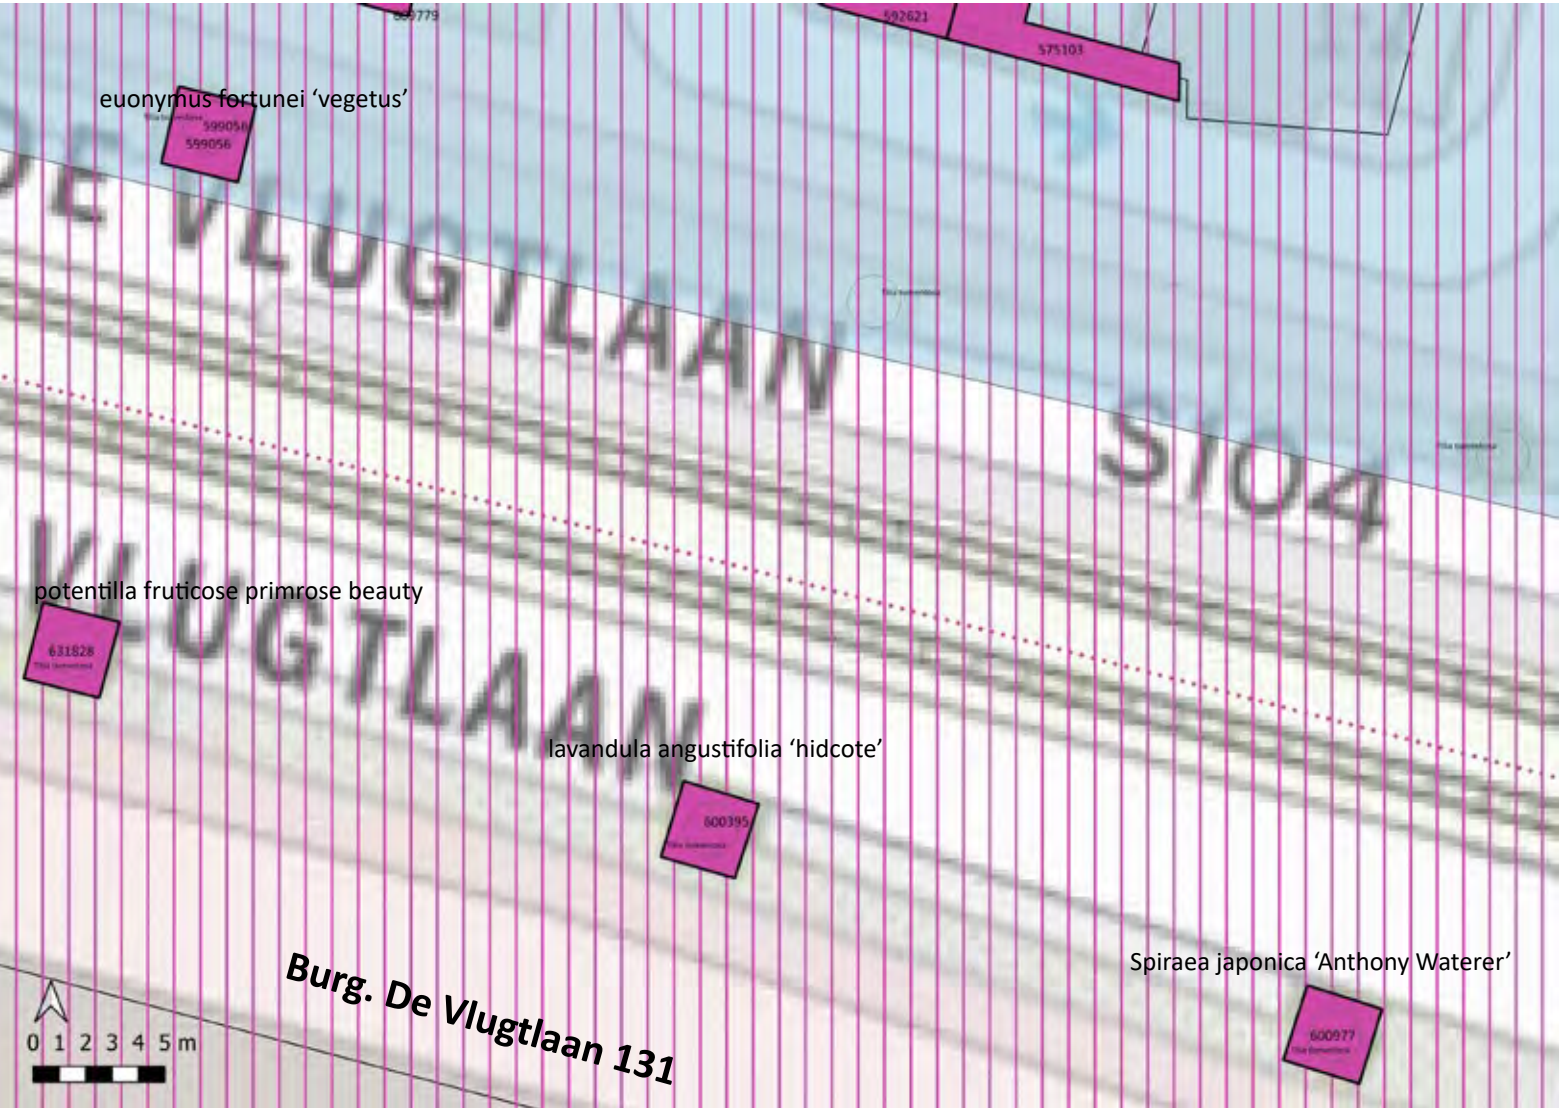

- Grondverbetering toepassen en aanvullen met grond.

ID-nummer:	599056, 631828, 600395, 600977
Locatie:	Burgemeester De Vlughtlaan 131 - t.h.v. Hugo Floris Ruysstraat

Plantvak 599056									
Latijnse naam	Nederlandse naam	Plantmaat	Kwaliteit	%	Totale oppervlak (m2)	Stuks per m2	Aantal planten (stuks)	Eenheid	Plantverband
Beplantingsvak									
Euonymus fortunei 'Vegetus'	Kardinaalsmuts	40-50	c2		8	3	24	st	driehoeks

Plantvak 631828									
Latijnse naam	Nederlandse naam	Plantmaat	Kwaliteit	%	Totale oppervlak (m2)	Stuks per m2	Aantal planten (stuks)	Eenheid	Plantverband
Beplantingsvak									
Potentilla fruticosa 'Primrose Beauty'	Struikganzerik	20-30	c2		8	4	32	st	driehoeks

Plantvak 600395									
Latijnse naam	Nederlandse naam	Plantmaat	Kwaliteit	%	Totale oppervlak (m2)	Stuks per m2	Aantal planten (stuks)	Eenheid	Plantverband
Beplantingsvak									
Lavandula angustifolia 'Hidcote'	Lavendel		C1,5		8	9	72	st	driehoeks

Plantvak 600977									
Latijnse naam	Nederlandse naam	Plantmaat	Kwaliteit	%	Totale oppervlak (m2)	Stuks per m2	Aantal planten (stuks)	Eenheid	Plantverband
Beplantingsvak									
Spiraea japonica 'Anthony Waterer'	Spierstruik	30-40	c2		8	4	32	st	driehoeks

Beplantingslijst plantvak


Renovatie beplantingsvak

ID-nummer:	626025, 623555, 592709, 613980, 602575
Locatie:	Burgemeester De Vlughtlaan - t.h.v. De Vlught en tankstation
Algemeen beeld:	In betonbanden restanten beplanting, lindes aanwezig, nu werk in uitvoering. Beschermd stadsgezicht 'Van Eesteren museum'.
Streefbeeld GISIB:	Bodembedekkende heesters
Visiebeeld:	Renoveren met beplanting jaren 50-60 AUP principes. Aan plein onderdeel stadsstraat.
Ontwerpkeuzes:	Sobere inrichting, toepassen lage heesters onder bestaande bomen in verhoogde borders. Kiezen voor menging van sterke beplanting (geen doorns) in verband met zitfunctie en gebruiksdruk. Alle vakken langs laan op een zelfde manier te renoveren. Versterken bijzonder karakter De Vlughtlaan.



HUIDIGE SITUATIE

Bovenaanzicht inventarisatie huidige situatie: ligging in context

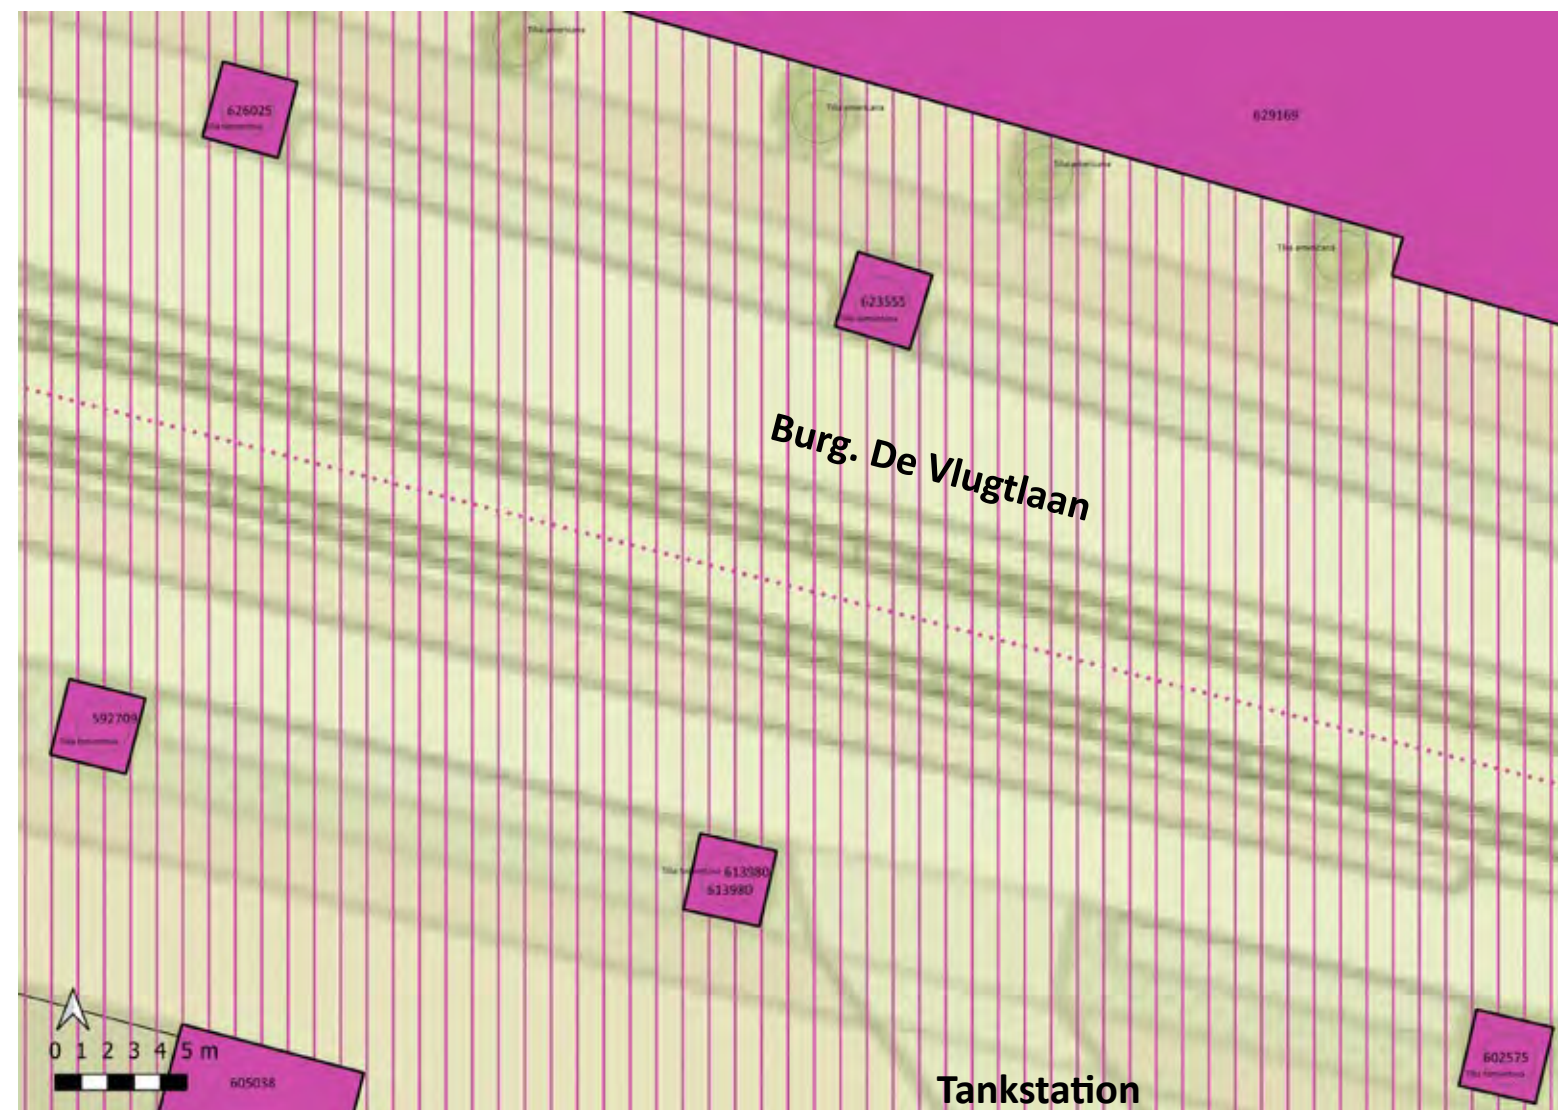

Foto's inventarisatie huidige situatie najaar 2020 - winter 2021



.....

Map of the Burg. De Vluchtlaan area showing various plant species and their locations. The map includes a scale bar (0-5m), a north arrow, and labels for several plants:

- Spiraea japonica* 'Anthony Waterer' (626025)
- euonymus fortunei* 'vegetus' (623555)
- potentilla fruticose* primrose beauty (592709)
- lavandula angustifolia* 'hidcote' (613980)
- hypericum calycinum* (602575)

A pink area at the top right is labeled 'Tankstation'.

.....

Plantvak 626025

Latijnse naam	Nederlandse naam	Plantmaat	Kwaliteit	%	Totale oppervlakte (m2)	Stuks per m2	Aantal planten (stuks)	Eenheid	Plantverband
---------------	------------------	-----------	-----------	---	-------------------------	--------------	------------------------	---------	--------------

Plantvak 623555

Latijnse naam	Nederlandse naam	Plantmaat	Kwaliteit	%	Totale oppervlak (m2)	Stuks per m2	Aantal planten (stuks)	Eenheid	Plantverband
---------------	------------------	-----------	-----------	---	-----------------------	--------------	------------------------	---------	--------------

Plantvak 592709

Latijnse naam	Nederlandse naam	Plantmaat	Kwaliteit	%	Totale oppervlakte (m2)	Stuks per m2	Aantal planten (stuks)	Eenheid	Plantverband
---------------	------------------	-----------	-----------	---	-------------------------	--------------	------------------------	---------	--------------

Plantvak 613980

Latijnse naam	Nederlandse naam	Plantmaat	Kwaliteit	%	Totale oppervlak (m2)	Stuks per m2	Aantal planten (stuks)	Eenheid	Plantverband
---------------	------------------	-----------	-----------	---	-----------------------	--------------	------------------------	---------	--------------

Plantvak 602575

Latijnse naam	Nederlandse naam	Plantmaat	Kwaliteit	%	Totale oppervlak (m2)	Stuks per m2	Aantal planten (stuks)	Eenheid	Plantverband
---------------	------------------	-----------	-----------	---	-----------------------	--------------	------------------------	---------	--------------

Beplantingslijst plantvak

.....
 X Gemeente


Renovatie beplantingsvak

- ID-nummer:** 601805, 604465, 602342, 622506, 626056
- Locatie:** Burgemeester De Vlughtlaan 117 - t.h.v. Hilbert van Dijkhof
- Algemeen beeld:** In betonbanden restanten beplanting, lindes aanwezig, nu werk in uitvoering. Beschermd stadsgezicht 'Van Eesteren museum'.
- Streefbeeld GISIB:** Bodembedekkende heesters
- Visiebeeld:** Renoveren met beplanting jaren 50-60 AUP principes, onderdeel stadsstraat.
- Ontwerpkeuzes:** Sobere inrichting, toepassen lage heesters onder bestaande bomen in verhoogde borders. Kiezen voor menging van sterke beplanting (geen doorns) in verband met zitfunctie en gebruiksdruk.
- Alle vakken langs laan op een zelfde manier te renoveren. Versterken bijzonder karakter De Vlughtlaan.



HUIDIGE SITUATIE

Bovenaanzicht inventarisatie huidige situatie: ligging in context

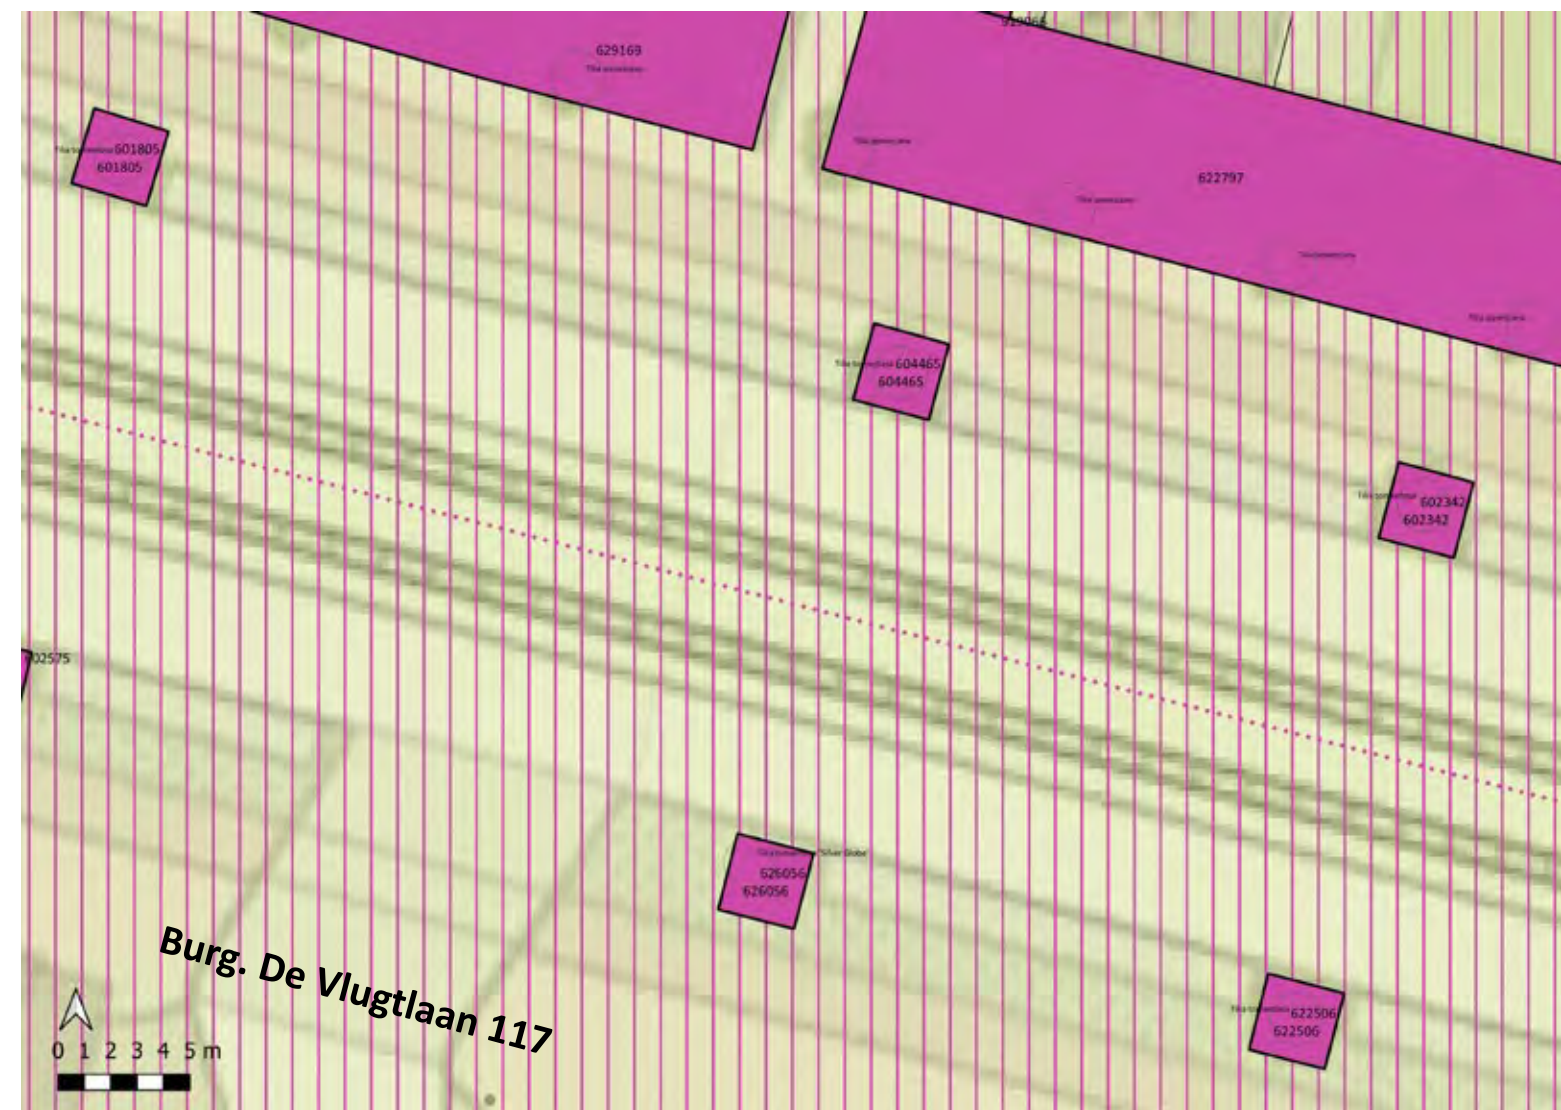


Foto's inventarisatie huidige situatie najaar 2020 - winter 2021



BEPLANTINGSPLAN RENOVATIE

AANDACHTSPUNTEN

Bovenaanzicht beplantingsplan: advies voor renovatie

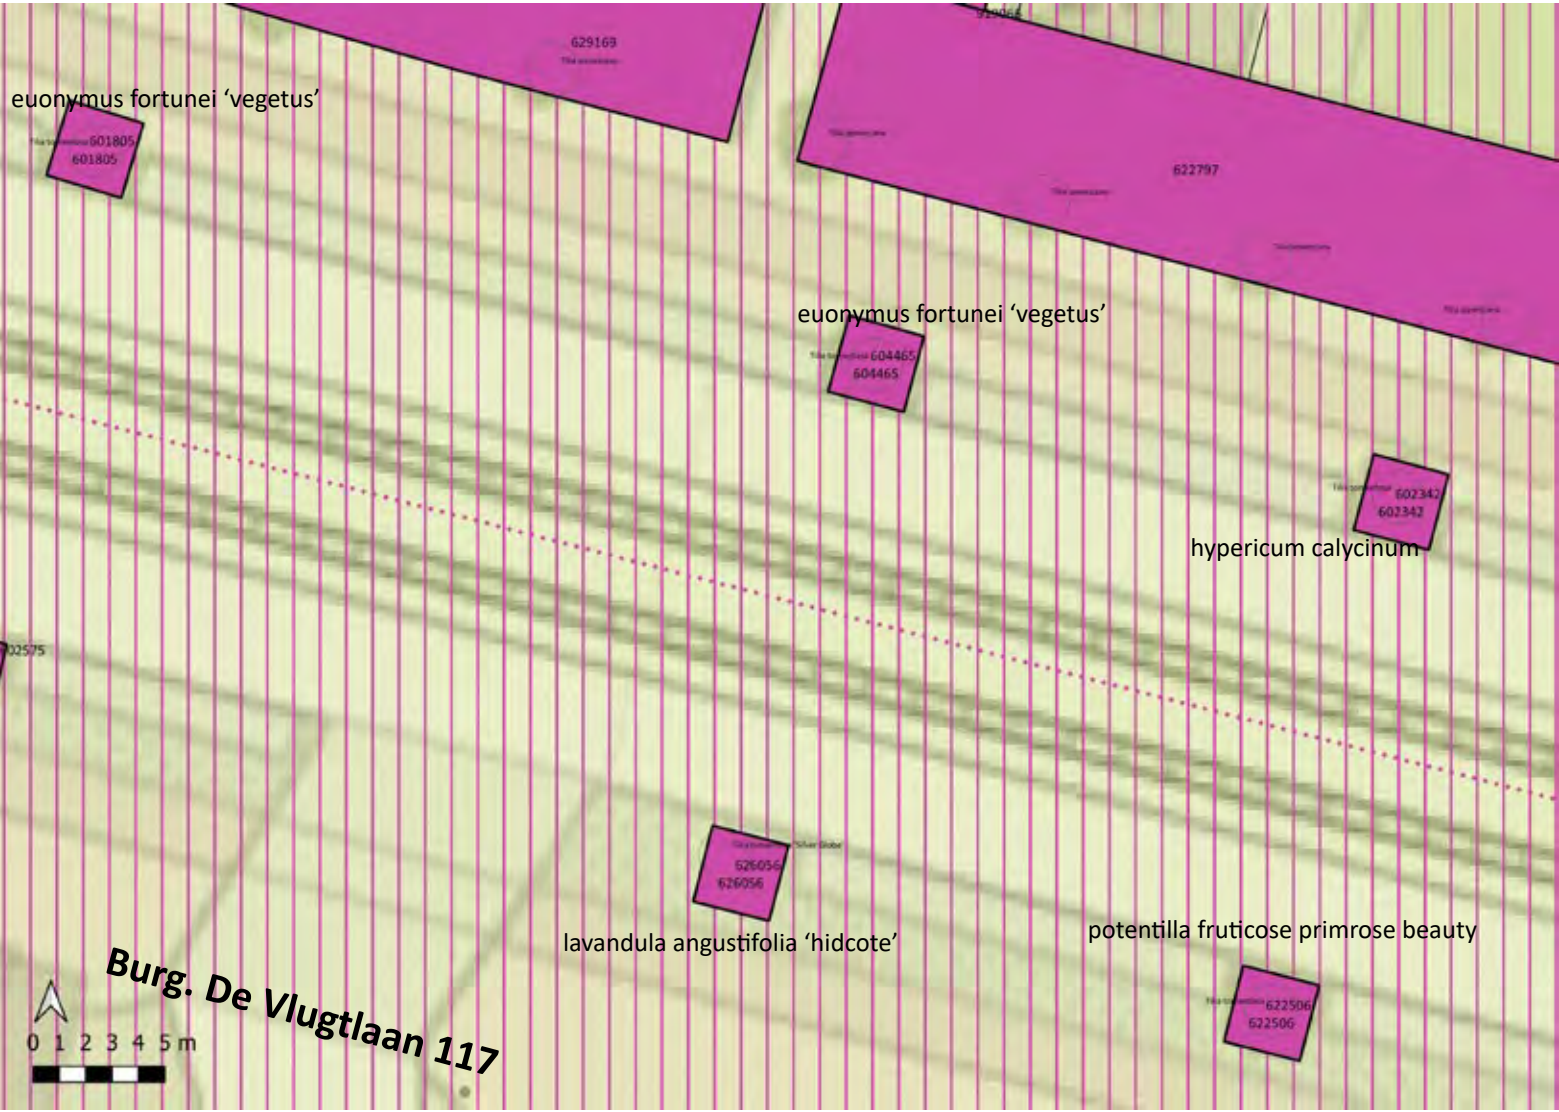

- Grondverbetering toepassen en aanvullen met grond.

ID-nummer:	601805, 604465, 602342, 622506, 626056
Locatie:	Burgemeester De Vlughtlaan 117 - t.h.v. Hilbert van Dijkhof

Plantvakken 601805, 604465									
Latijnse naam	Nederlandse naam	Plantmaat	Kwaliteit	%	Totale oppervlak (m2)	Stuks per m2	Aantal planten (stuks)	Eenheid	Plantverband
Beplantingsvak									
Euonymus fortunei 'Vegetus'	Kardinaalsmuts	40-50	c2		16	3	48	st	driehoeks

Plantvak 602342									
Latijnse naam	Nederlandse naam	Plantmaat	Kwaliteit	%	Totale oppervlak (m2)	Stuks per m2	Aantal planten (stuks)	Eenheid	Plantverband
Beplantingsvak									
Hypericum calycinum	Hertshooi	30-40	c2		8	4	32	st	driehoeks

Plantvak 626056									
Latijnse naam	Nederlandse naam	Plantmaat	Kwaliteit	%	Totale oppervlak (m2)	Stuks per m2	Aantal planten (stuks)	Eenheid	Plantverband
Beplantingsvak									
Lavandula angustifolia 'Hidcote'	Lavendel		C1,5		8	9	72	st	driehoeks

Plantvak 622506									
Latijnse naam	Nederlandse naam	Plantmaat	Kwaliteit	%	Totale oppervlak (m2)	Stuks per m2	Aantal planten (stuks)	Eenheid	Plantverband
Beplantingsvak									
Potentilla fruticosa 'Primrose Beauty'	Struikganzerik	20-30	c2		8	4	32	st	driehoeks

Beplantingslijst plantvak

Renovatie beplantingsvak


- ID-nummer:** 601142, 603248, 594979, 586742, 620311, 584695
- Locatie:** Burgemeester De Vlughtlaan 111/109/105 - t.h.v. Hans Katanhof
- Algemeen beeld:** In betonbanden restanten beplanting, lindes aanwezig, nu werk in uitvoering. Beschermd stadsgezicht 'Van Eesteren museum'.
- Streefbeeld GISIB:** Bodembedekkende heesters
- Visiebeeld:** Renoveren met beplanting jaren 50-60 AUP principes, onderdeel stadsstraat.
- Ontwerpkeuzes:** Sobere inrichting, toepassen lage heesters onder bestaande bomen in verhoogde borders. Kiezen voor menging van sterke beplanting (geen doorns) in verband met zitfunctie en gebruiksdruk.

Alle vakken langs laan op een zelfde manier te renoveren. Versterken bijzonder karakter de Vlughtlaan.



HUIDIGE SITUATIE

Bovenaanzicht inventarisatie huidige situatie: ligging in context

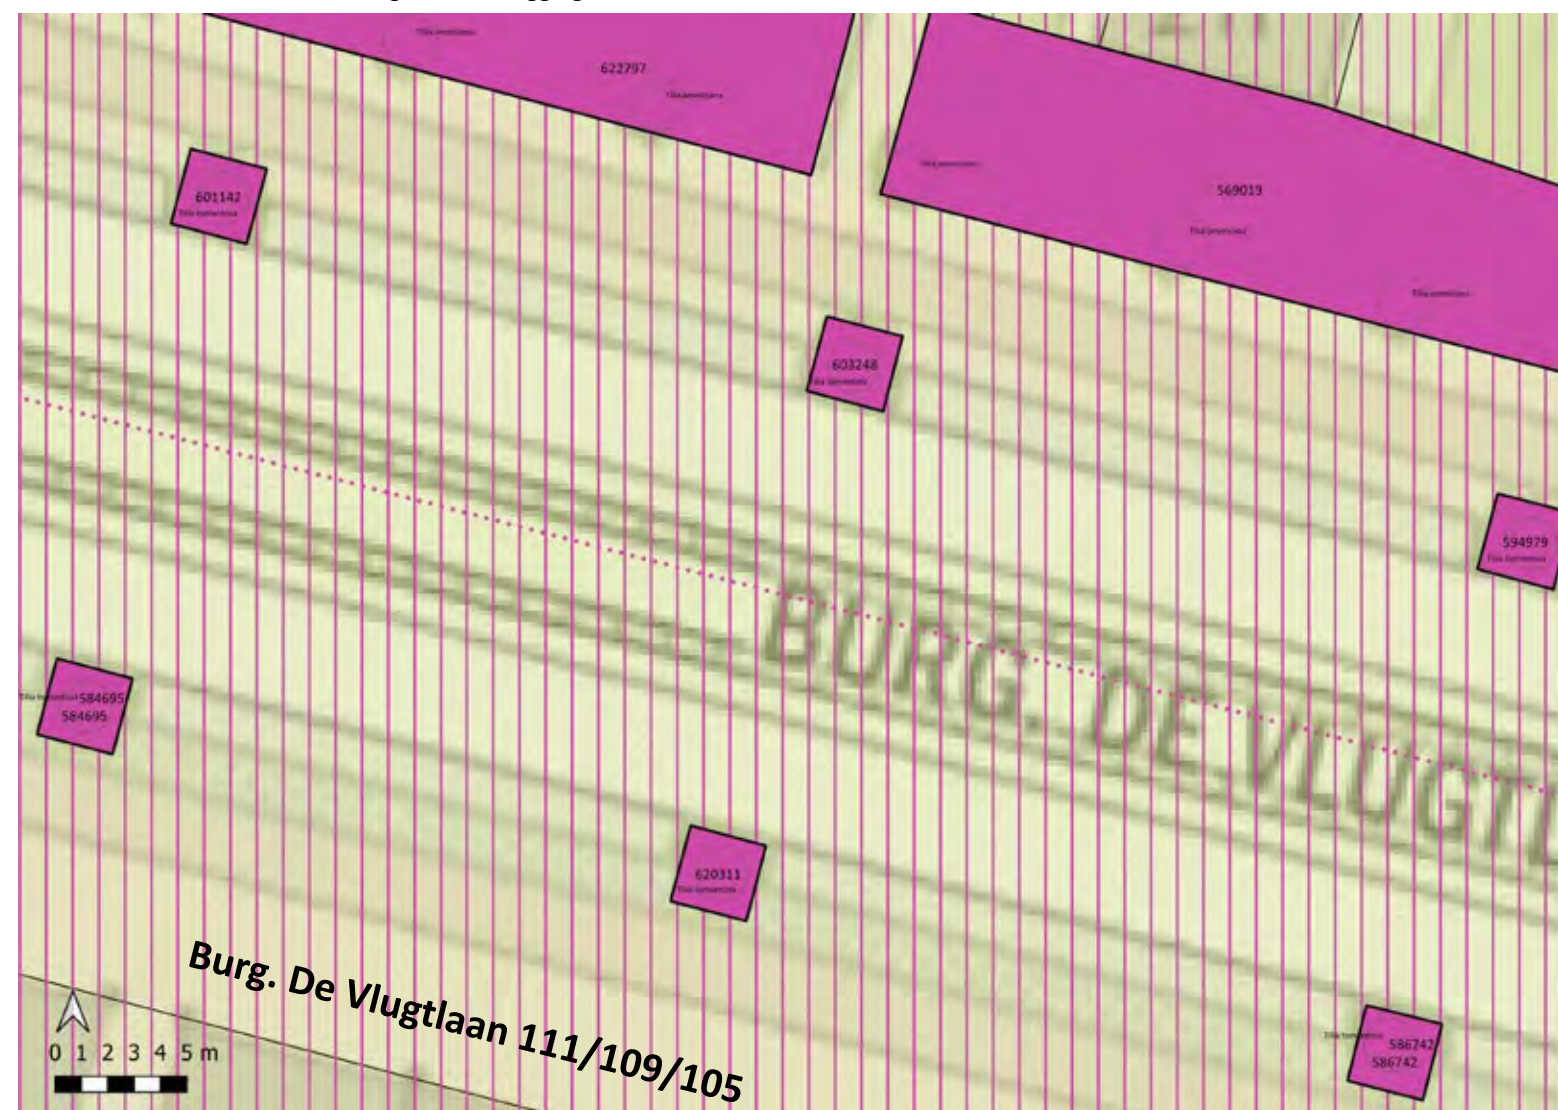


Foto's inventarisatie huidige situatie najaar 2020 - winter 2021

BEPLANTINGSPLAN RENOVATIE

AANDACHTSPUNTEN

Bovenaanzicht beplantingsplan: advies voor renovatie

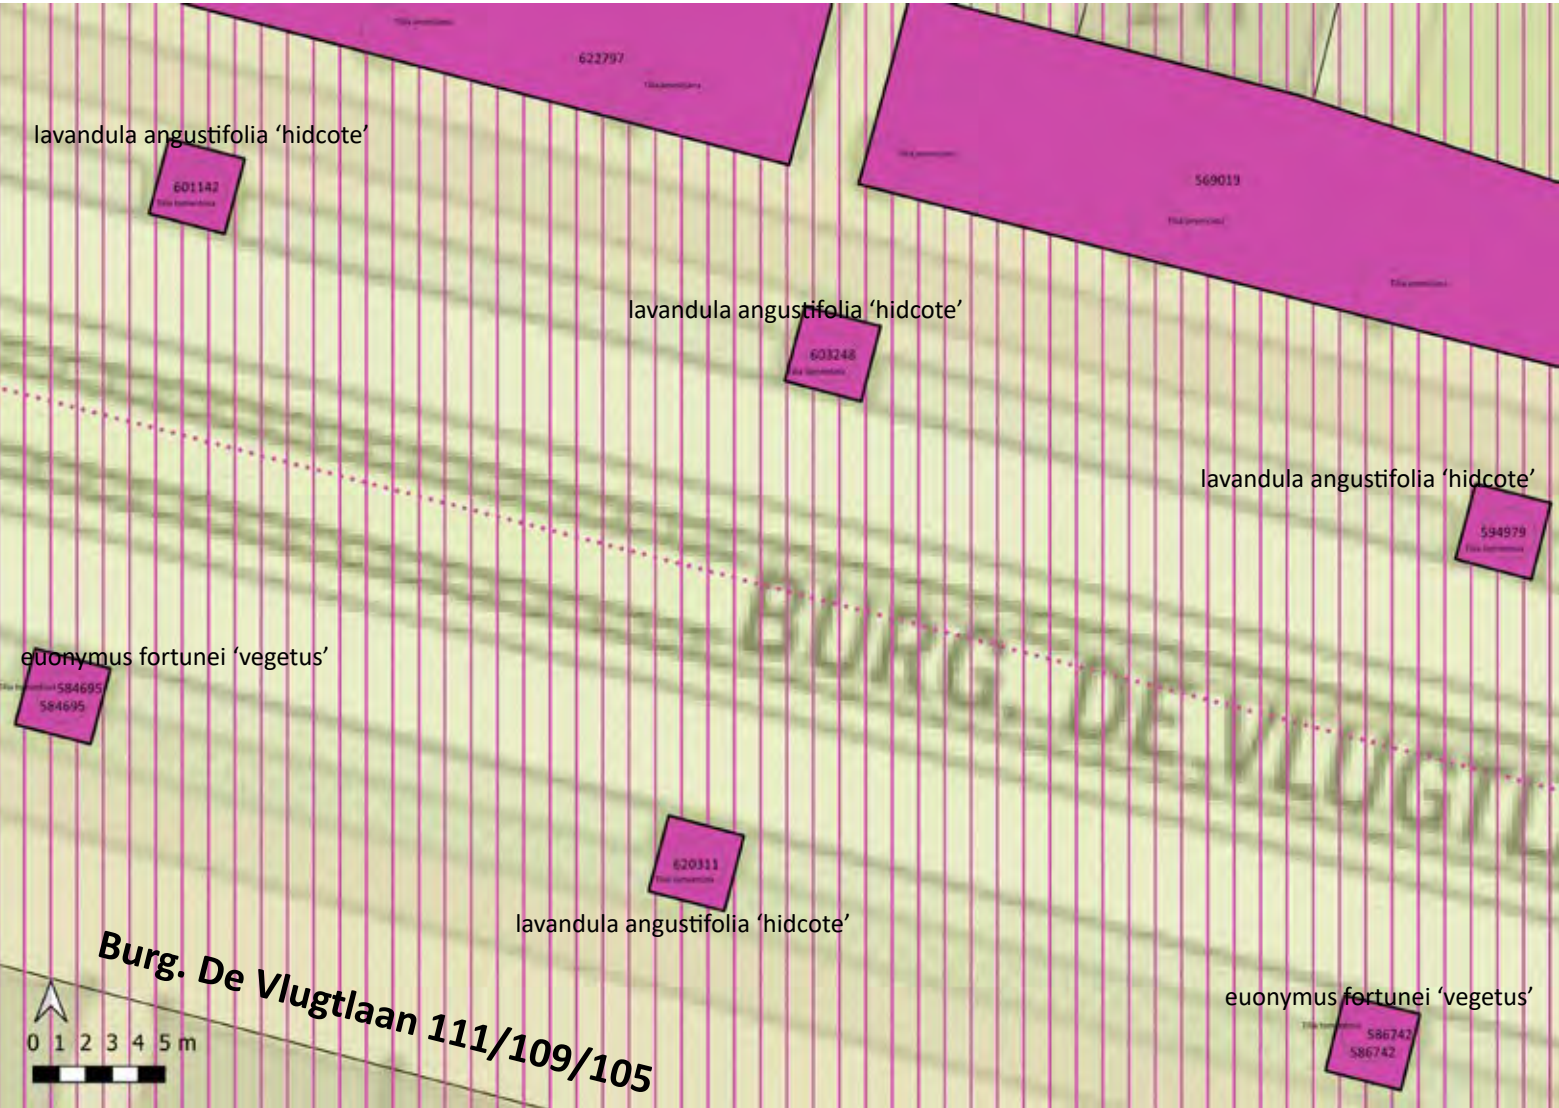

- Grondverbetering toepassen en aanvullen met grond.

ID-nummer:	601142, 603248, 594979, 586742, 620311, 584695
Locatie:	Burgemeester De Vluchtlaan - t.h.v. Hans Katanhof

Plantvakken 584695, 586742

Latijnse naam	Nederlandse naam	Plantmaat	Kwaliteit	%	Totale oppervlak (m2)	Stuks per m2	Aantal planten (stuks)	Eenheid	Plantverband
Beplantingsvak									
Euonymus fortunei 'Vegetus'	Kardinaalsmuts	40-50	c2		16	3	48	st	driehoeks

Plantvakken 601142, 603248, 594979, 620311

Latijnse naam	Nederlandse naam	Plantmaat	Kwaliteit	%	Totale oppervlak (m2)	Stuks per m2	Aantal planten (stuks)	Eenheid	Plantverband
Beplantingsvak									
Lavendula angustifolia 'Hidcote'	Lavendel		C1,5		32	9	288	st	driehoeks

Beplantingslijst plantvak


Renovatie beplantingsvak

- ID-nummer:** 586173, 573739, 578120, 622691, 585907, 606037
- Locatie:** Burgemeester De Vlughtlaan 95-81 t.h.v. Jakob Frankhof
- Algemeen beeld:** In betonbanden restanten beplanting, lindes aanwezig, nu werk in uitvoering. Beschermd stadsgezicht 'Van Eesteren museum'.
- Streefbeeld GISIB:** Bodembedekkende heesters
- Visiebeeld:** Renoveren met beplanting jaren 50-60 AUP principes, onderdeel stadsstraat.
- Ontwerpkeuzes:** Sobere inrichting, toepassen lage heesters onder bestaande bomen in verhoogde borders. Kiezen voor menging van sterke beplanting (geen doorns) in verband met zitfunctie en gebruiksdruk.
- Alle vakken langs laan op een zelfde manier te renoveren. Versterken bijzonder karakter De Vlughtlaan.



HUIDIGE SITUATIE

Bovenaanzicht inventarisatie huidige situatie: ligging in context

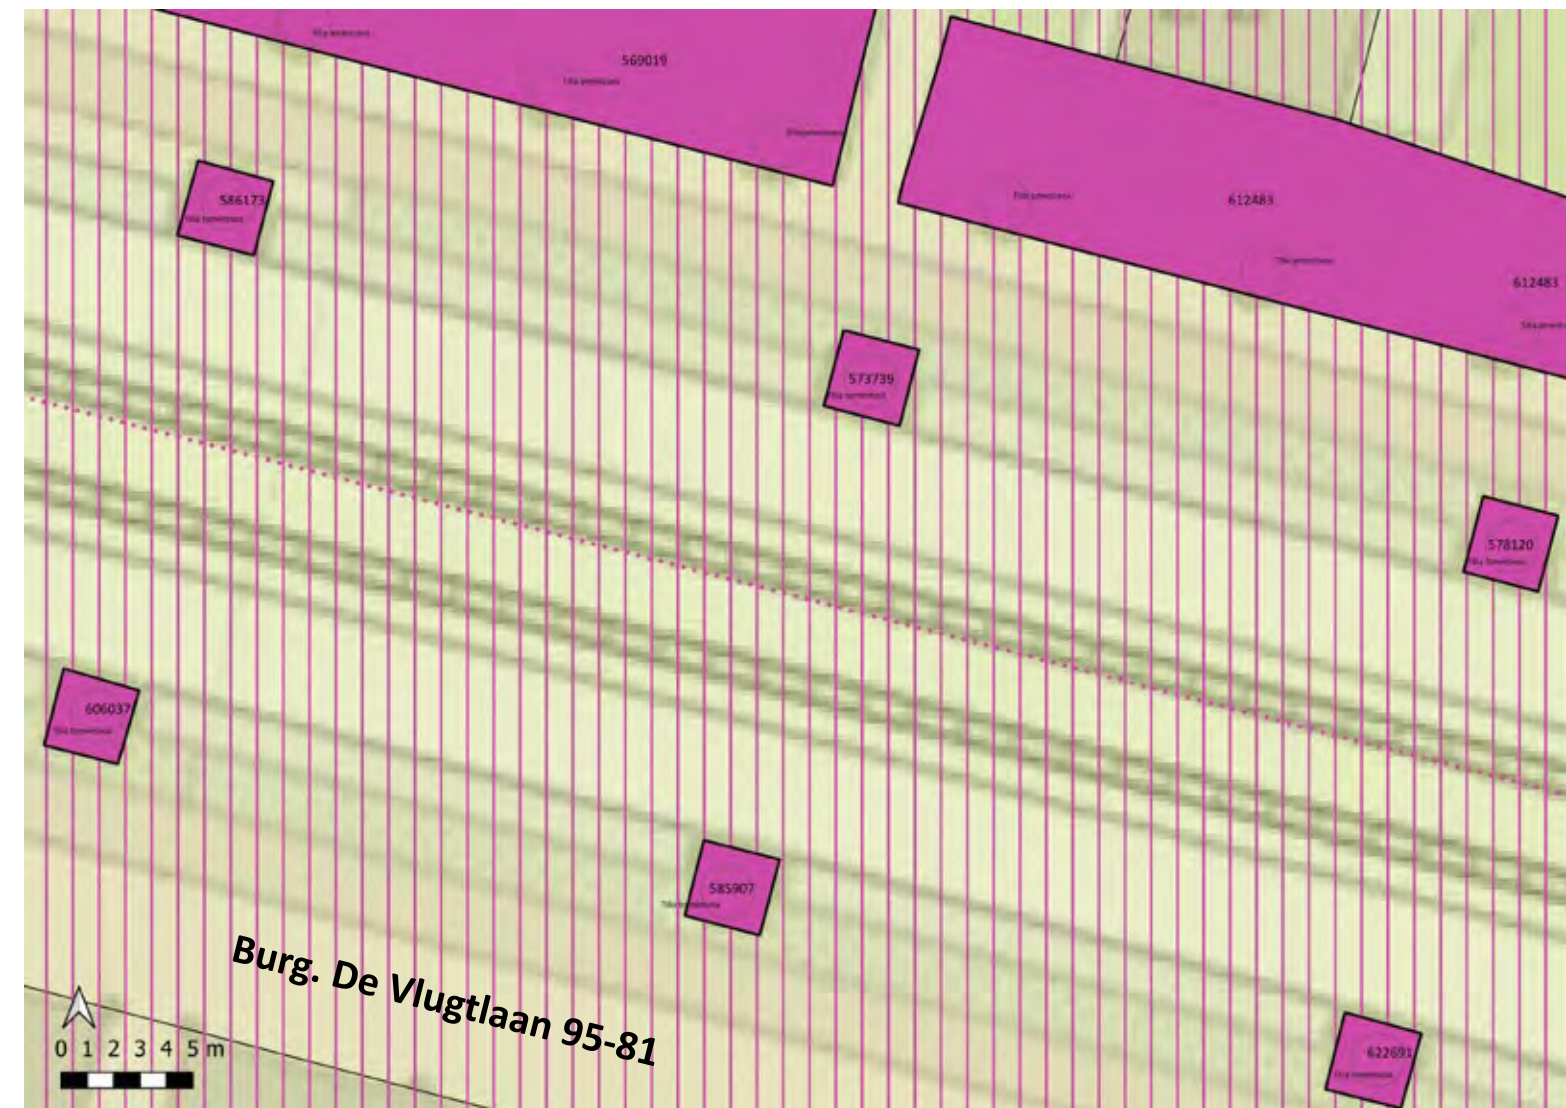


Foto's inventarisatie huidige situatie najaar 2020 - winter 2021



BEPLANTINGSPLAN RENOVATIE

AANDACHTSPUNTEN

Bovenaanzicht beplantingsplan: advies voor renovatie

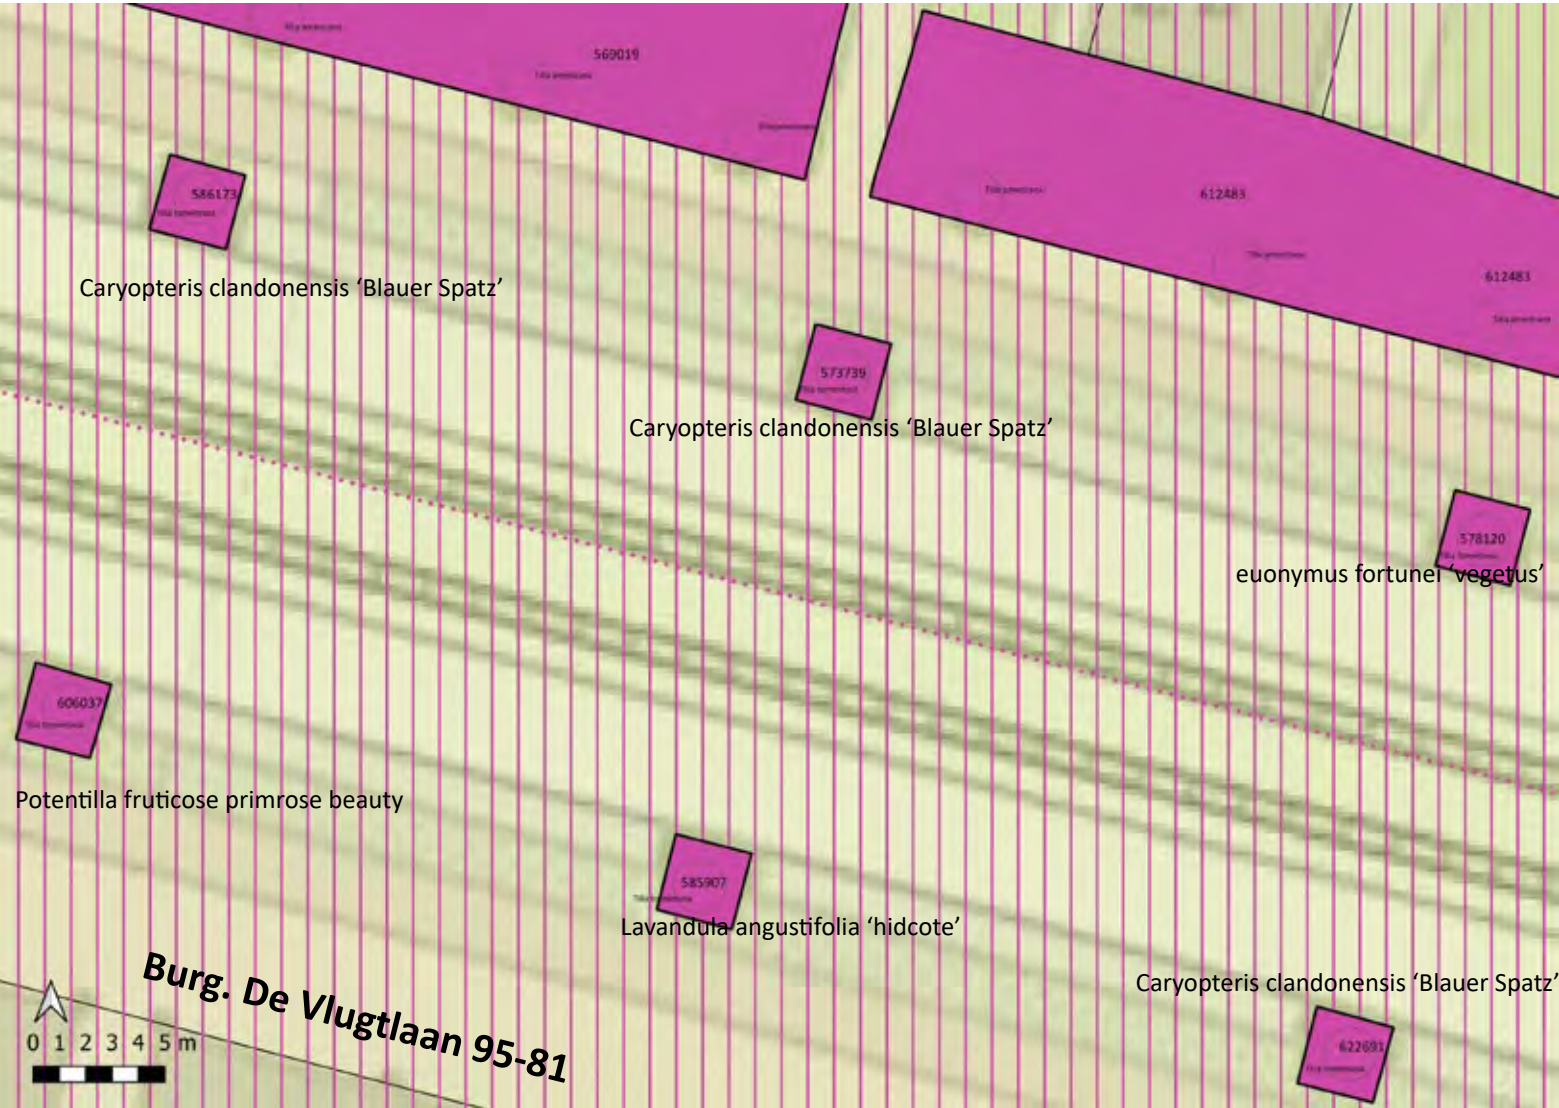

- Grondverbetering toepassen en aanvullen grond.

ID-nummer:	586173, 573739, 578120, 622691, 585907, 606037
Locatie:	Burgemeester De Vlughtlaan t.h.v. Jakob Frankhof

Plantvakken 586173, 573739, 622691

Latijnse naam	Nederlandse naam	Plantmaat	Kwaliteit	%	Totale oppervlak (m2)	Stuks per m2	Aantal planten (stuks)	Eenheid	Plantverband
Beplantingsvak									
Caryopteris clandonensis 'Blauer Spatz'	Baardbloem	30-40	c2		24	9	216	st	driehoeks

Plantvak 578120

Latijnse naam	Nederlandse naam	Plantmaat	Kwaliteit	%	Totale oppervlak (m2)	Stuks per m2	Aantal planten (stuks)	Eenheid	Plantverband
Beplantingsvak									
Euonymus fortunei 'Vegetus'	Kardinaalsmuts	40-50	c2		8	3	24	st	driehoeks

Plantvak 606037

Latijnse naam	Nederlandse naam	Plantmaat	Kwaliteit	%	Totale oppervlak (m2)	Stuks per m2	Aantal planten (stuks)	Eenheid	Plantverband
Beplantingsvak									
Potentilla fruticosa 'Primrose Beauty'	Struikganzerik	20-30	c2		8	4	32	st	driehoeks

Plantvak 585907

Latijnse naam	Nederlandse naam	Plantmaat	Kwaliteit	%	Totale oppervlak (m2)	Stuks per m2	Aantal planten (stuks)	Eenheid	Plantverband
Beplantingsvak									
Lavendula angustifolia 'Hidcote'	Lavendel		C1,5		8	9	72	st	driehoeks

Beplantingslijst plantvak


Renovatie beplantingsvak

- ID-nummer:** 577698, 591887, 586907, 613419
- Locatie:** Burgemeester De Vlughtlaan 73-67 t.h.v. Jan Postmahof
- Algemeen beeld:** In betonbanden restanten beplanting, lindes. Werk in uitvoering. Beschermd stadsgezicht 'Van Eesteren museum'.
- Streefbeeld GISIB:** Bodembedekkende heesters
- Visiebeeld:** Renoveren met beplanting jaren 50-60 AUP principes. Knelpunt rainproof, onderdeel stadsstraat.
- Ontwerpkeuzes:** Sobere inrichting, toepassen lage heesters onder bestaande bomen in verhoogde borders. Kiezen voor menging van sterke beplanting (geen doorns) in verband met zitfunctie en gebruiksdruk. Alle vakken langs laan op een zelfde manier te renoveren. Versterken bijzonder karakter De Vlughtlaan.



HUIDIGE SITUATIE

Bovenaanzicht inventarisatie huidige situatie: ligging in context

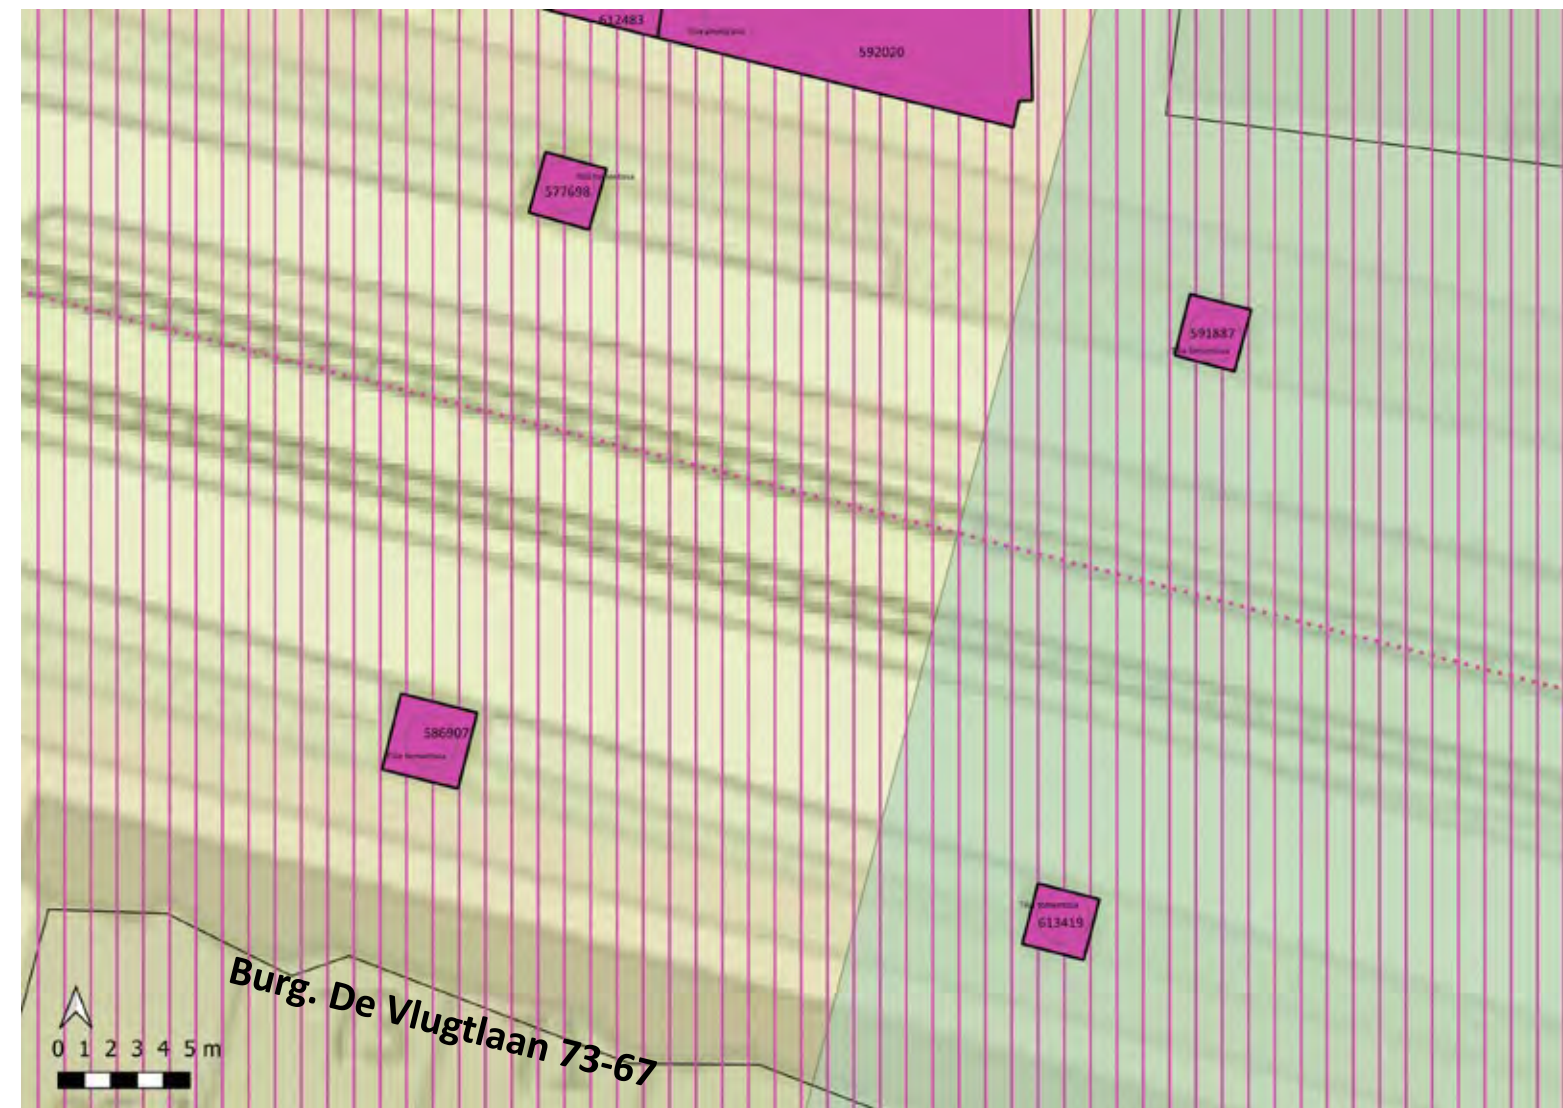


Foto's inventarisatie huidige situatie najaar 2020 - winter 2021



BEPLANTINGSPLAN RENOVATIE

AANDACHTSPUNTEN

Bovenaanzicht beplantingsplan: advies voor renovatie

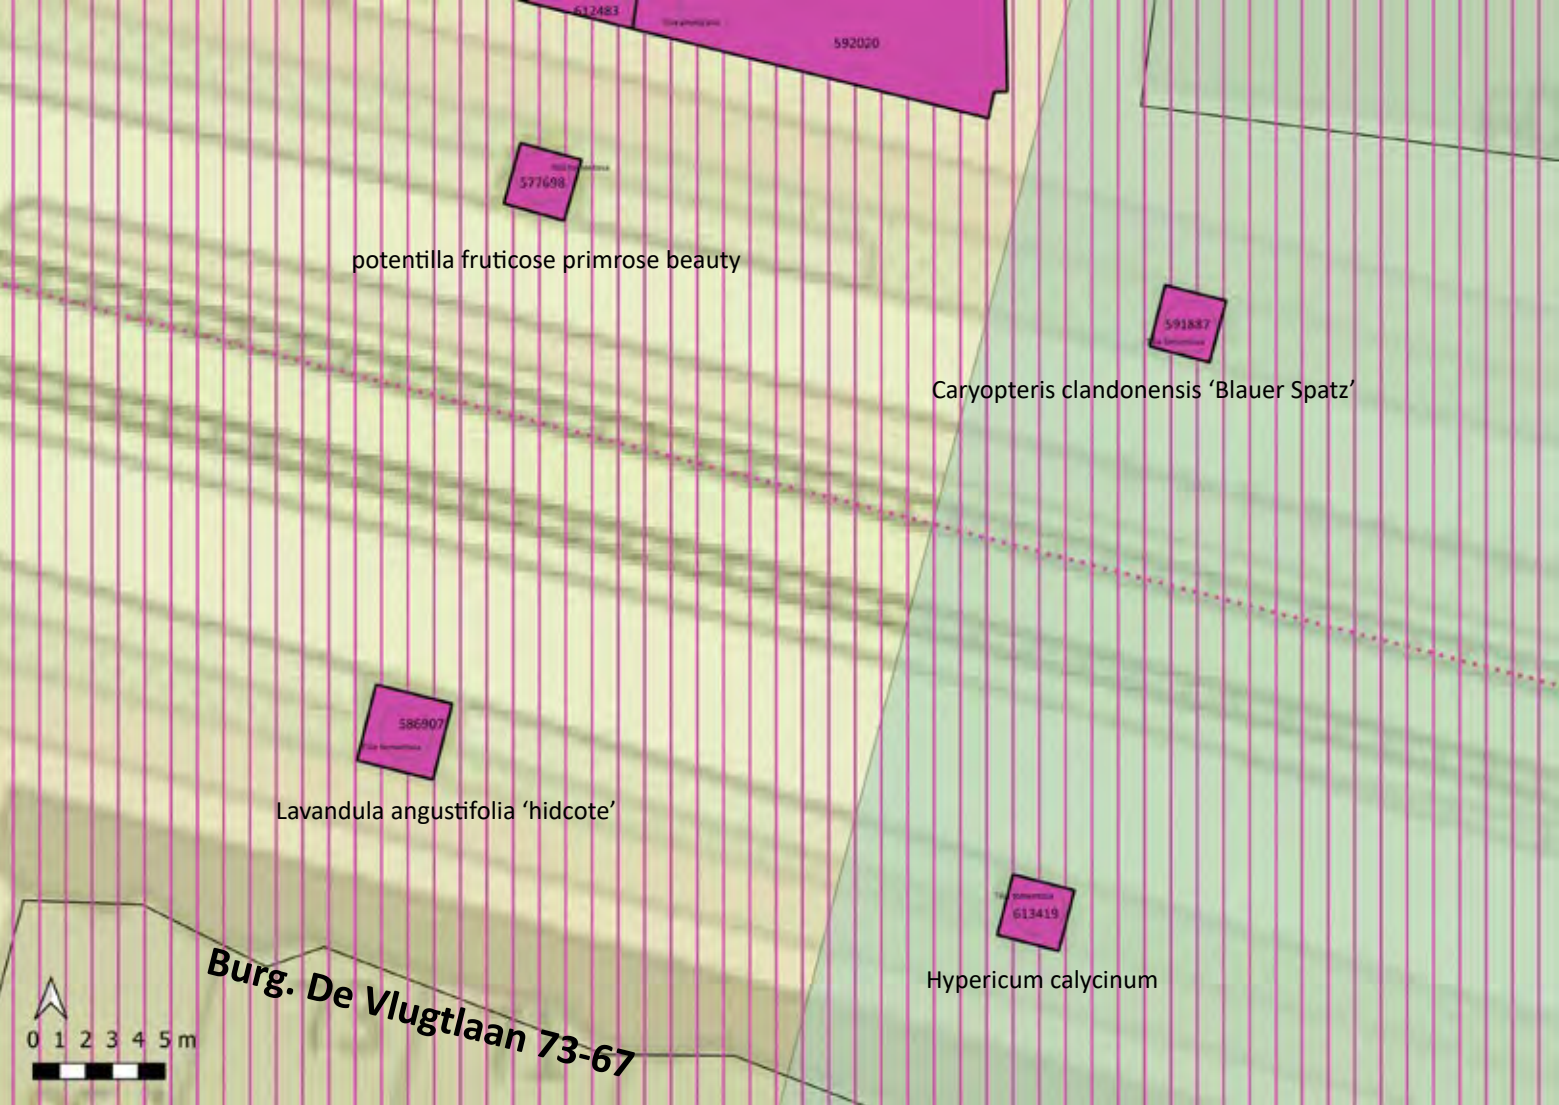

- Grondverbetering toepassen en aanvullen met grond.
- Rekening houden met nieuwe aanplant bomen.

ID-nummer:	577698, 591887, 586907, 613419
Locatie:	Burgemeester De Vluchtlaan 73-67 t.h.v. Jan Postmahof

Plantvak 577698									
Latijnse naam	Nederlandse naam	Plantmaat	Kwaliteit	%	Totale oppervlak (m2)	Stuks per m2	Aantal planten (stuks)	Eenheid	Plantverband
Beplantingsvak									
Potentilla fruticosa 'Primrose Beauty'	Struikganzerik	20-30	c2		8	4	32	st	driehoeks

Plantvak 591887									
Latijnse naam	Nederlandse naam	Plantmaat	Kwaliteit	%	Totale oppervlak (m2)	Stuks per m2	Aantal planten (stuks)	Eenheid	Plantverband
Beplantingsvak									
Caryopteris clandonensis 'Blauer Spatz'	Baardbloem	30-40	c2		8	9	72	st	driehoeks

Plantvak 586907									
Latijnse naam	Nederlandse naam	Plantmaat	Kwaliteit	%	Totale oppervlak (m2)	Stuks per m2	Aantal planten (stuks)	Eenheid	Plantverband
Beplantingsvak									
Lavandula angustifolia 'Hidcote'	Lavendel		C1,5		8	9	72	st	driehoeks

Plantvak 613419									
Latijnse naam	Nederlandse naam	Plantmaat	Kwaliteit	%	Totale oppervlak (m2)	Stuks per m2	Aantal planten (stuks)	Eenheid	Plantverband
Beplantingsvak									
Hypericum calycinum	Hertshooi	30-40	c2		8	4	32	st	driehoeks

Beplantingslijst plantvak

Renovatie beplantingsvak

ID-nummer: 631221, 633233

Locatie: Burgemeester De Vlughtlaan
53/47 - ten oosten Burg.
Fockstraat

Algemeen beeld: In betonbanden restanten
beplanting, lindes. Werk
in uitvoering. Beschermd
stadsgezicht 'Van Eesteren
museum'.

Streefbeeld GISIB: Bodembedekkende heesters

Visiebeeld: Renoveren met beplanting
jaren 50-60 AUP principes.
Knelpunt rainproof, onderdeel
stadsstraat. Ecozone B.

Ontwerpkeuzes: Sobere inrichting, toepassen
lage heesters onder bestaande
bomen in verhoogde borders.
Kiezen voor menging van sterke
beplanting (geen doorns) in
verband met zitfunctie en
gebruiksdruk.

Alle vakken langs laan op een
zelfde manier te renoveren.
Versterken bijzonder karakter
De Vlughtlaan.




Soortkeuze afstemmen op
ecozone B zoals inheems
sortiment.



HUIDIGE SITUATIE

Bovenaanzicht inventarisatie huidige situatie: ligging in context

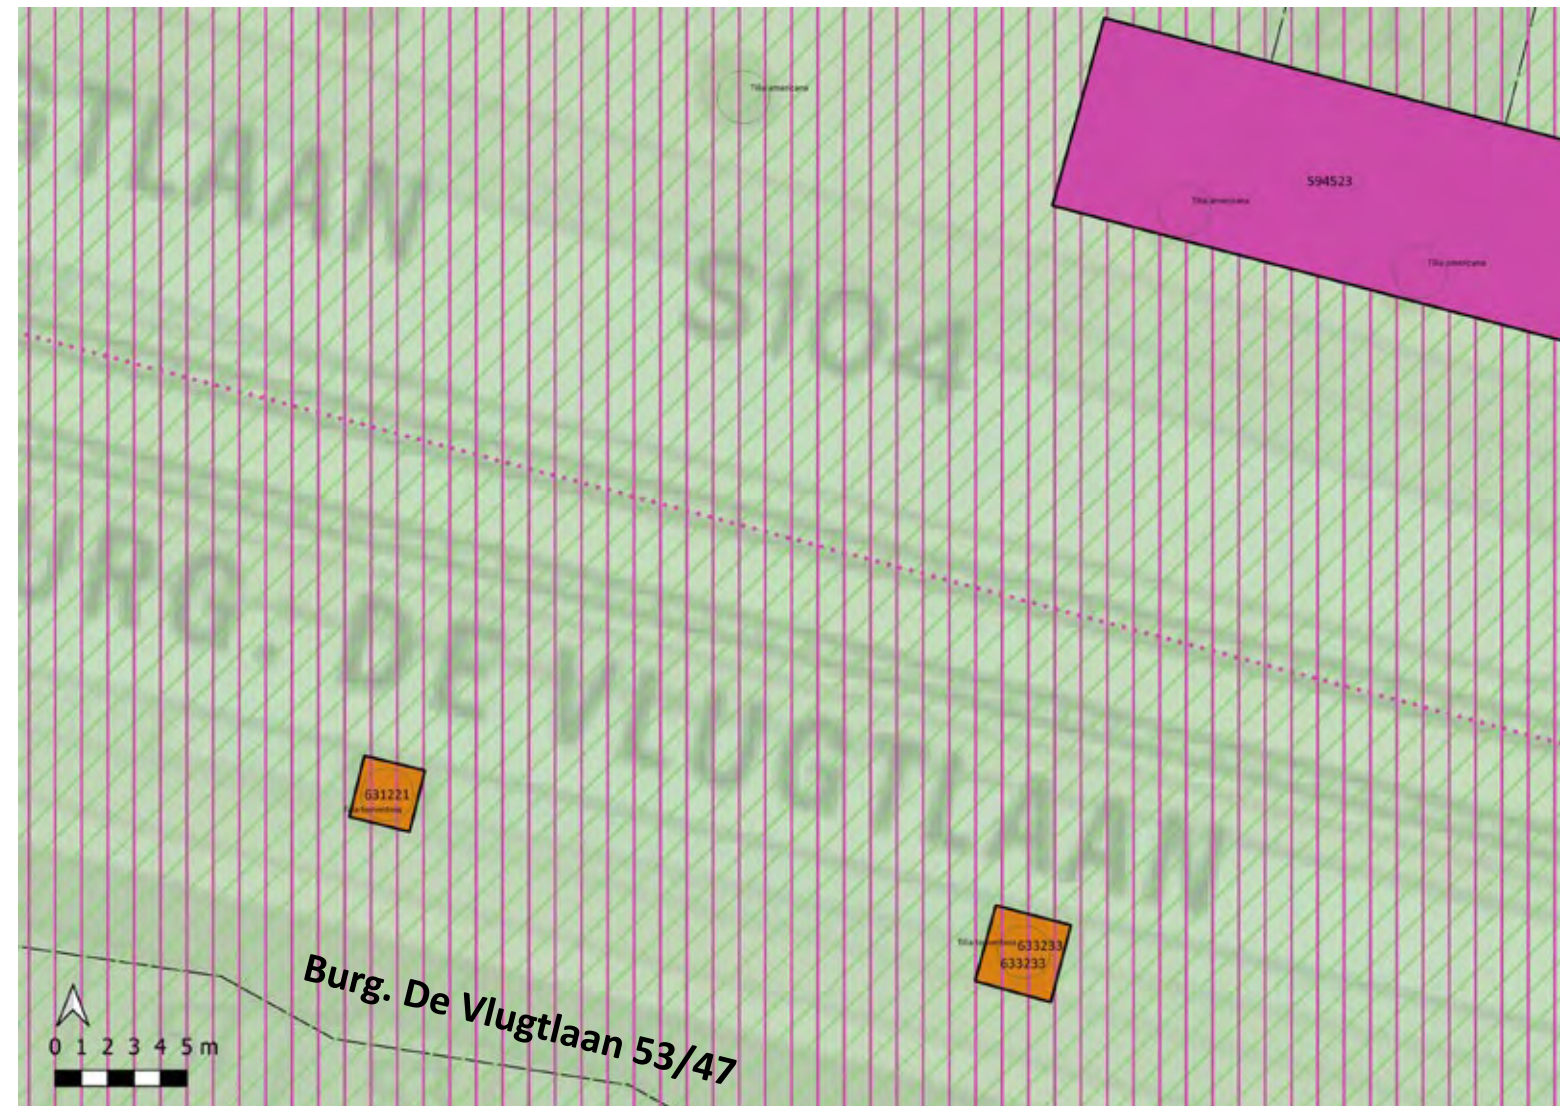


Foto's inventarisatie huidige situatie najaar 2020 - winter 2021

BEPLANTINGSPLAN RENOVATIE

AANDACHTSPUNTEN

Bovenaanzicht beplantingsplan: advies voor renovatie

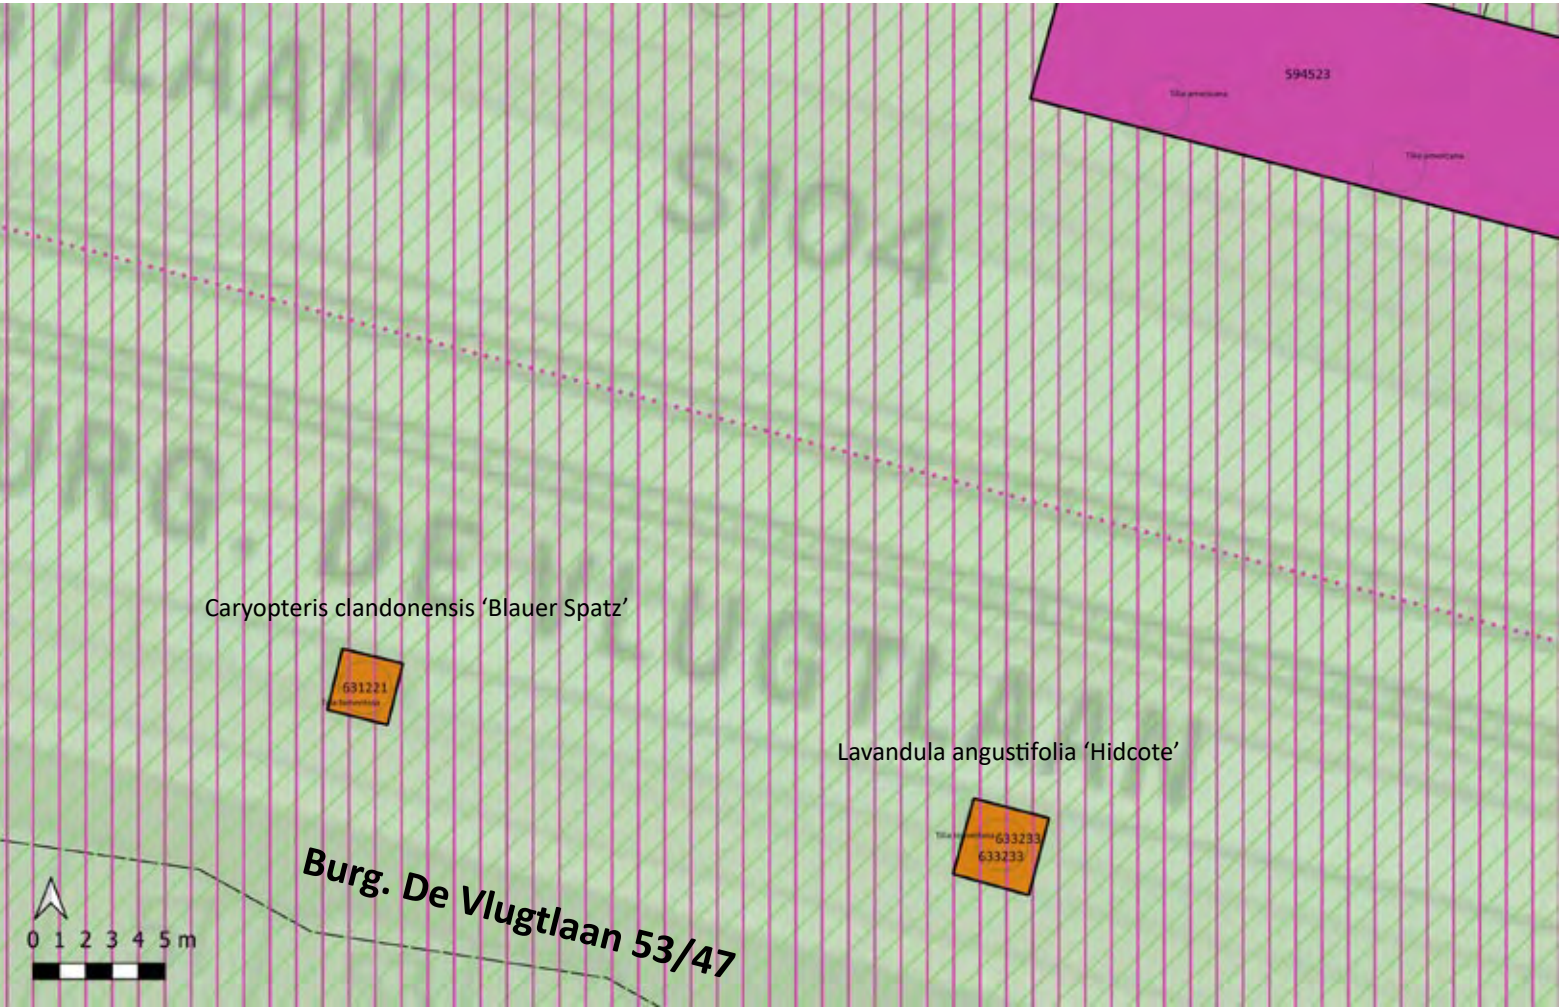

- Grondverbetering toepassen en aanvullen met grond.

ID-nummer:	631221, 633233
Locatie:	Burgemeester De Vlughtlaan - ten oosten Burg. Fockstraat

Plantvakken 631221

Latijnse naam	Nederlandse naam	Plantmaat	Kwaliteit	%	Totale oppervlak (m2)	Stuks per m2	Aantal planten (stuks)	Eenheid	Plantverband
Beplantingsvak									
Caryopteris clandonensis 'Blauer Spatz'	Baardbloem	30-40	c2		8	9	72	st	driehoeks

Plantvakken 633233

Latijnse naam	Nederlandse naam	Plantmaat	Kwaliteit	%	Totale oppervlak (m2)	Stuks per m2	Aantal planten (stuks)	Eenheid	Plantverband
Beplantingsvak									
Lavandula angustifolia 'Hidcote'	Lavendel		C1,5		8	9	72	st	driehoeks

Beplantingslijst plantvak


Renovatie beplantingsvak

ID-nummer:	589075, 591208, 627360, 584095, 613125, 599703
Locatie:	Burgemeester De Vlugtlaan 43-31
Algemeen beeld:	In betonbanden restanten beplanting, lindes. Werk in uitvoering. Beschermd stadsgezicht 'Van Eesteren museum'.
Streefbeeld GISIB:	Bodembedekkende heesters
Visiebeeld:	Renoveren met beplanting jaren 50-60 AUP principes. Knelpunt rainproof, onderdeel stadsstraat. Ecozone B.
Ontwerpkeuzes:	Sobere inrichting, toepassen lage heesters onder bestaande bomen in verhoogde borders. Kiezen voor menging van sterke beplanting (geen doorns) in verband met zitfunctie en gebruiksdruk. Alle vakken langs laan op een zelfde manier te renoveren. Versterken bijzonder karakter De Vlugtlaan. Soortkeuze afstemmen op ecozone B zoals inheems sortiment.



HUIDIGE SITUATIE

Bovenaanzicht inventarisatie huidige situatie: ligging in context

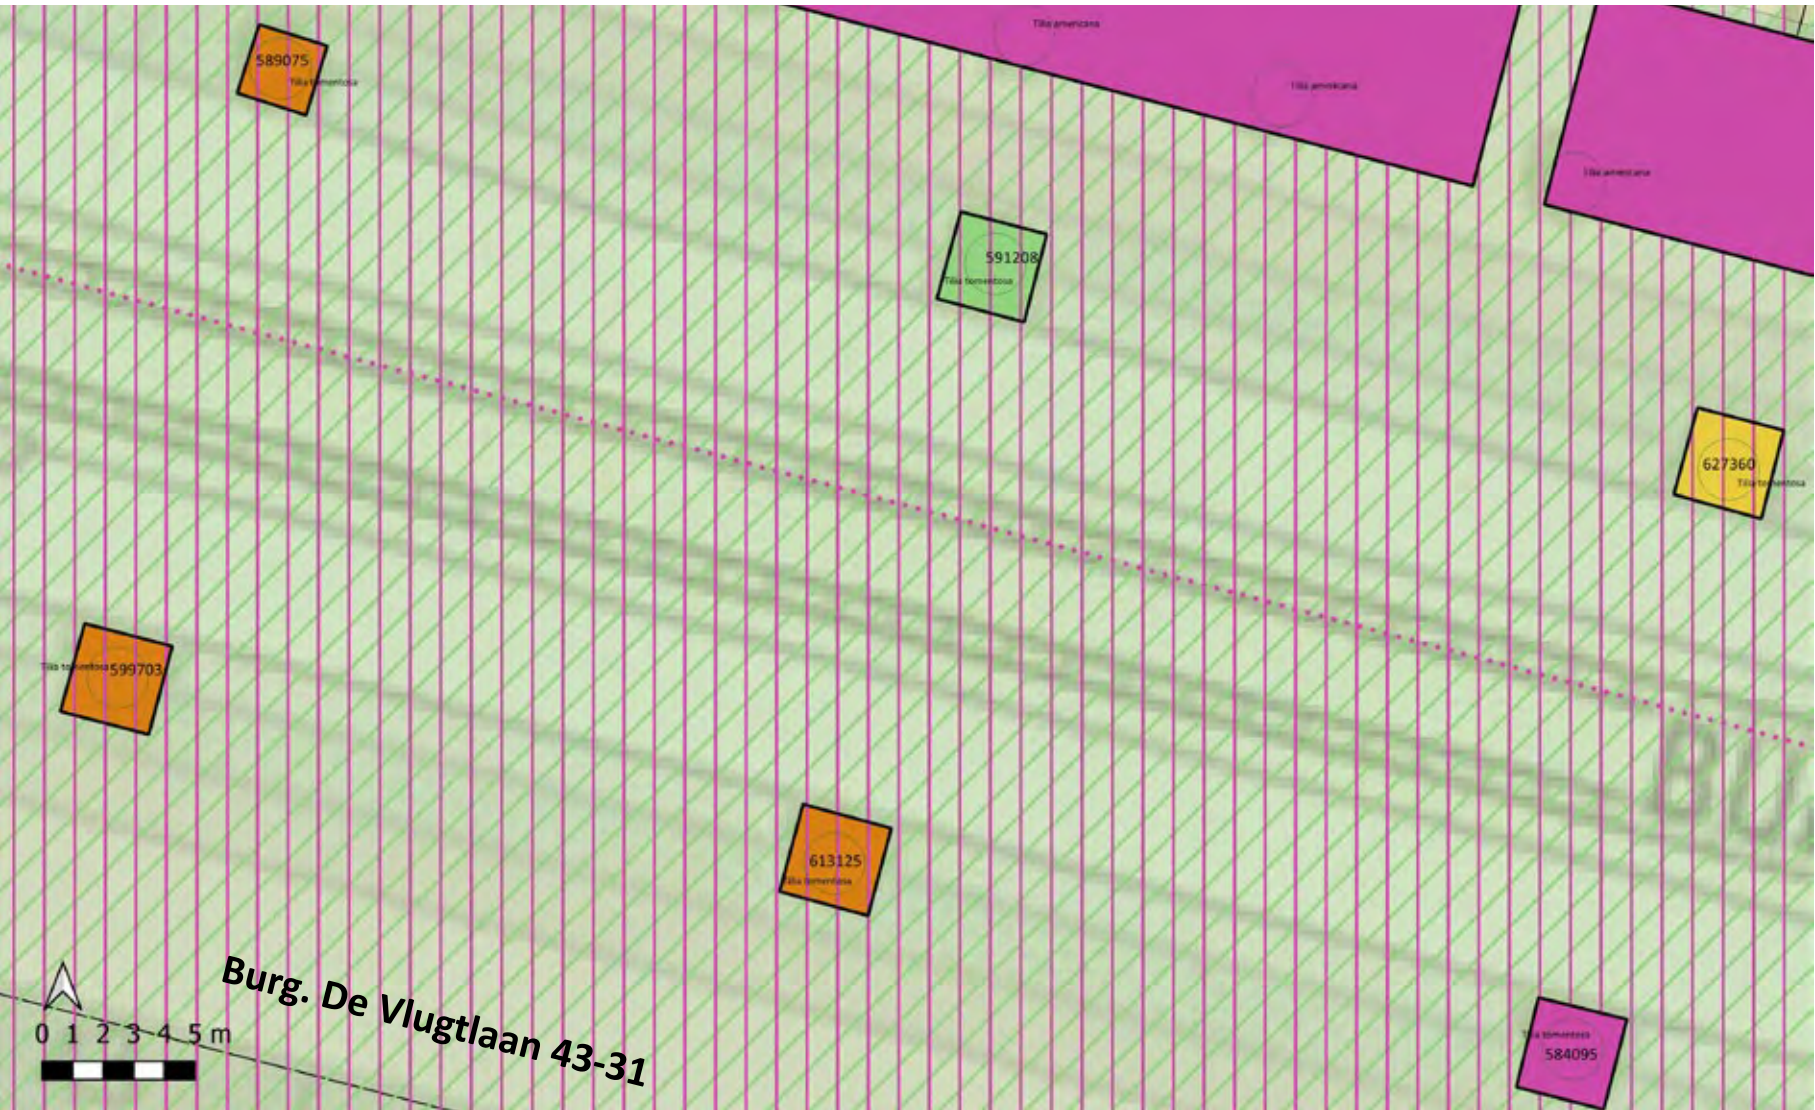


Foto's inventarisatie huidige situatie najaar 2020 - winter 2021

BEPLANTINGSPLAN RENOVATIE

AANDACHTSPUNTEN

Bovenaanzicht beplantingsplan: advies voor renovatie

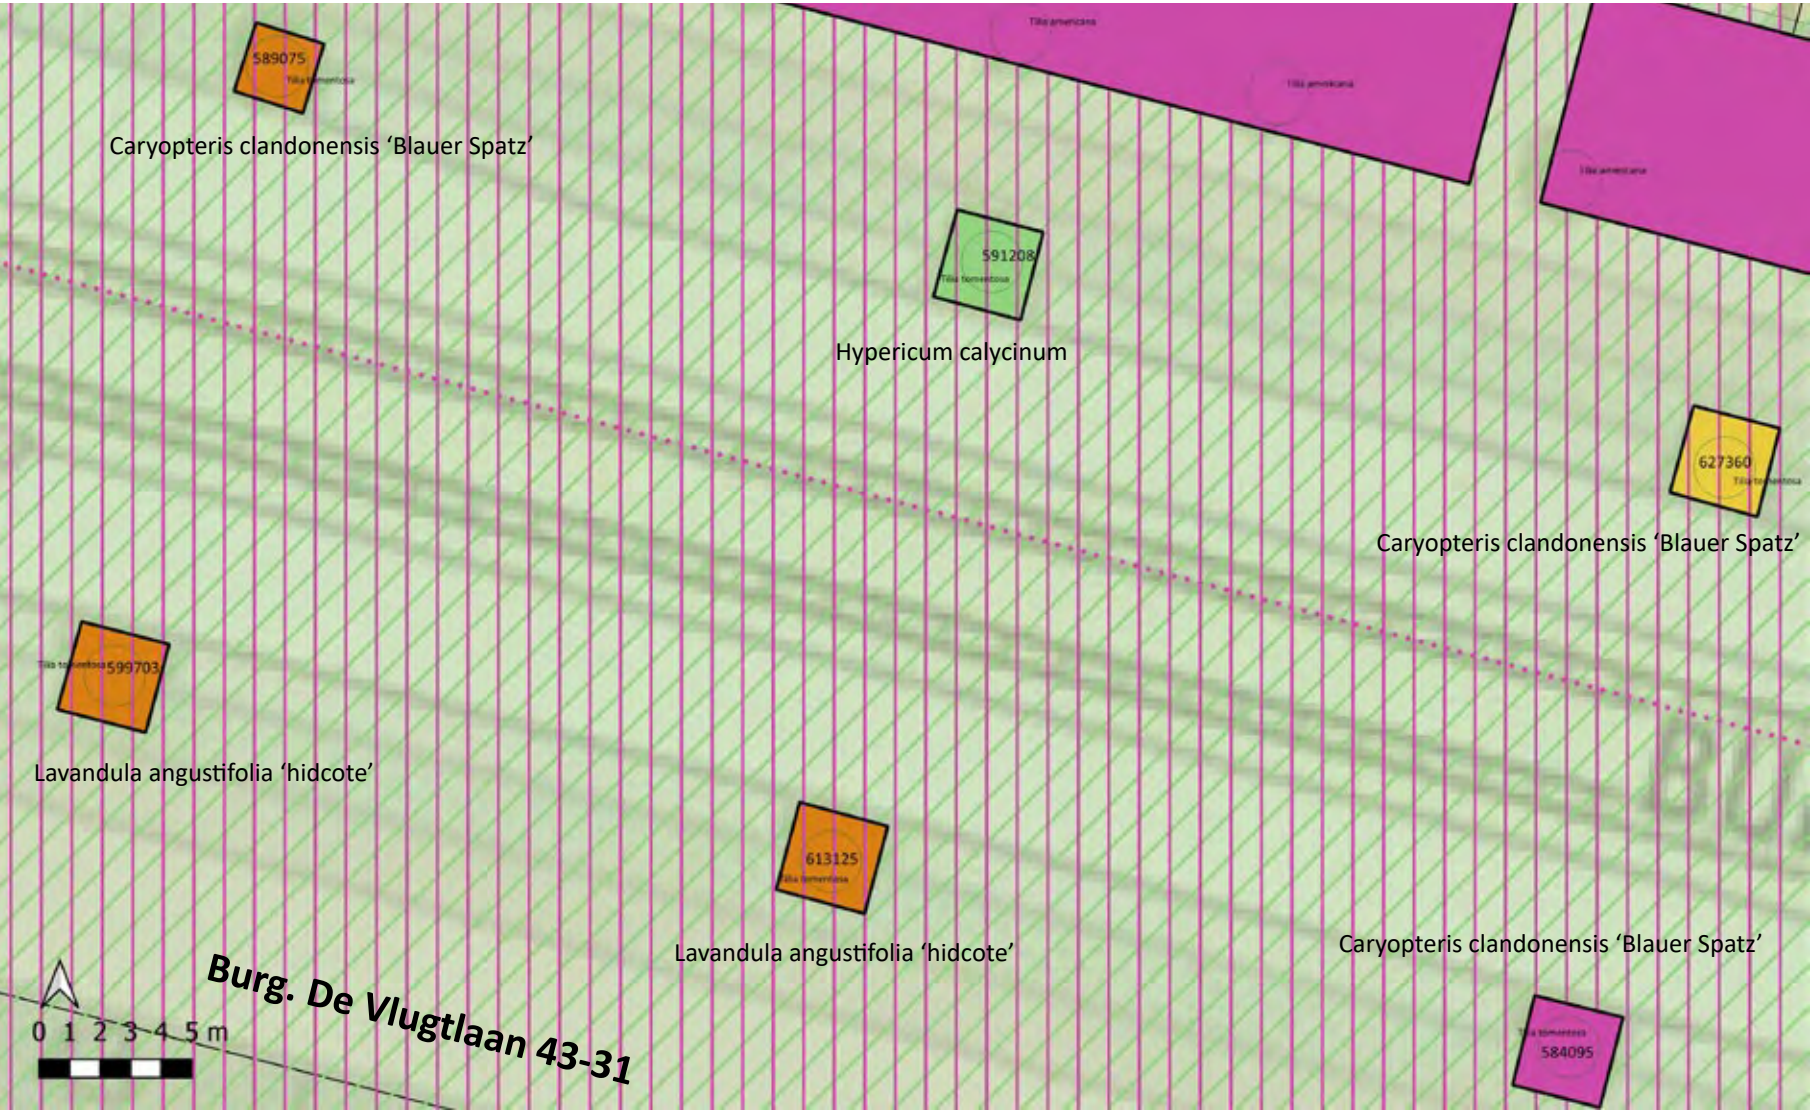

- Grondverbetering toepassen en aanvullen

ID-nummer:	589075, 591208, 627360, 584095, 613125, 599703
Locatie:	Burgemeester De Vluchtlaan 43-31

Plantvakken 589075, 627360, 584095

Latijnse naam	Nederlandse naam	Plantmaat	Kwaliteit	%	Totale oppervlak (m2)	Stuks per m2	Aantal planten (stuks)	Eenheid	Plantverband
Bepantingsvak									
Caryopteris clandonensis 'Blauer Spatz'	Baardbloem	30-40	c2		24	9	216	st	driehoeks

Plantvakken 613125, 599703

Latijnse naam	Nederlandse naam	Plantmaat	Kwaliteit	%	Totale oppervlak (m2)	Stuks per m2	Aantal planten (stuks)	Eenheid	Plantverband
Bepantingsvak									
Lavandula angustifolia 'Hidcote'	Lavendel		C1,5		16	9	144	st	driehoeks

Plantvak 591208

Latijnse naam	Nederlandse naam	Plantmaat	Kwaliteit	%	Totale oppervlak (m2)	Stuks per m2	Aantal planten (stuks)	Eenheid	Plantverband
Bepantingsvak									
Hypericum calycinum	Hertshooi	30-40	c2		8	4	32	st	driehoeks

Bepantingslijst plantvak

Renovatie beplantingsvak

ID-nummer: 628529, 621078, 610436, 612369, 614724, 589796

Locatie: Burgemeester De Vlughtlaan 25-15. T.h.v. Leendert Valstarhof

Algemeen beeld: In betonbanden restanten beplanting, lindes. Werk in uitvoering. Beschermd stadsgezicht 'Van Eesteren museum'.

Streefbeeld GISIB: Bodembedekkende heesters

Visiebeeld: Renoveren met beplanting jaren 50-60 AUP principes. Knelpunt rainproof, onderdeel stadsstraat. Ecozone B.

Ontwerpkeuzes: Sobere inrichting, toepassen lage heesters onder bestaande bomen in verhoogde borders. Kiezen voor menging van sterke beplanting (geen doorns) in verband met zitfunctie en gebruiksdruk.

Alle vakken langs laan op een zelfde manier te renoveren. Versterken bijzonder karakter De Vlughtlaan.




Soortkeuze afstemmen op ecozone B zoals inheems sortiment.



HUIDIGE SITUATIE

Bovenaanzicht inventarisatie huidige situatie: ligging in context

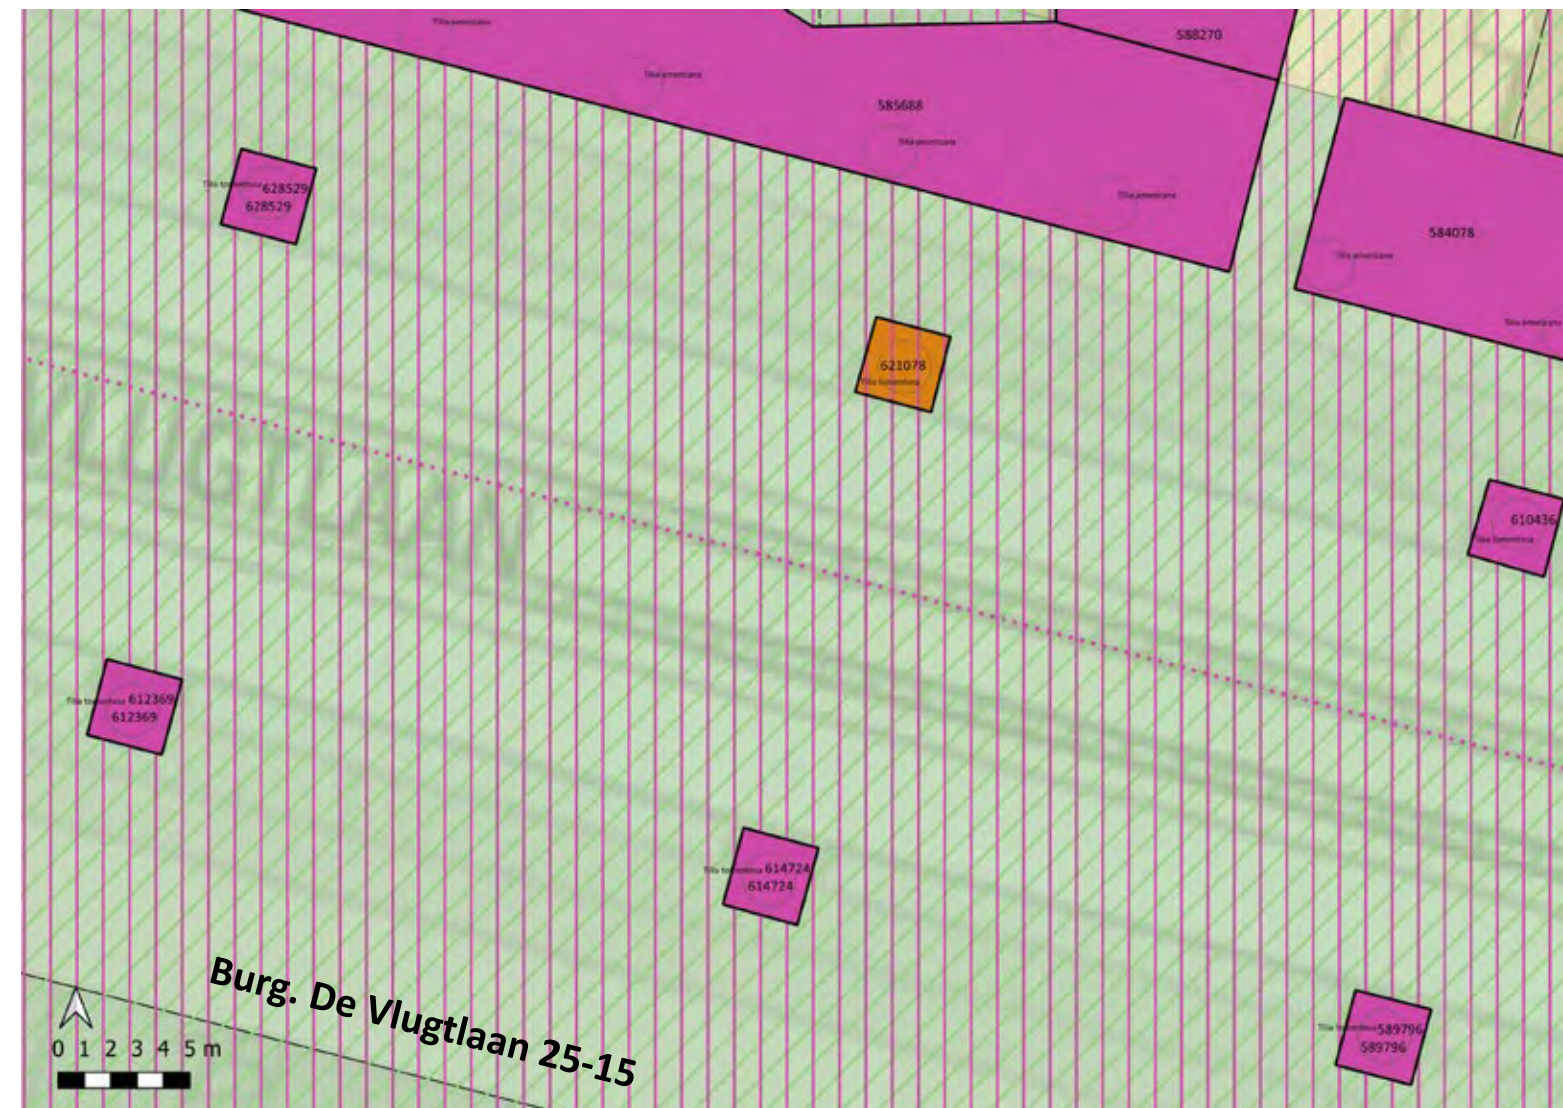


Foto's inventarisatie huidige situatie najaar 2020 - winter 2021

BEPLANTINGSPLAN RENOVATIE

AANDACHTSPUNTEN

Bovenaanzicht beplantingsplan: advies voor renovatie

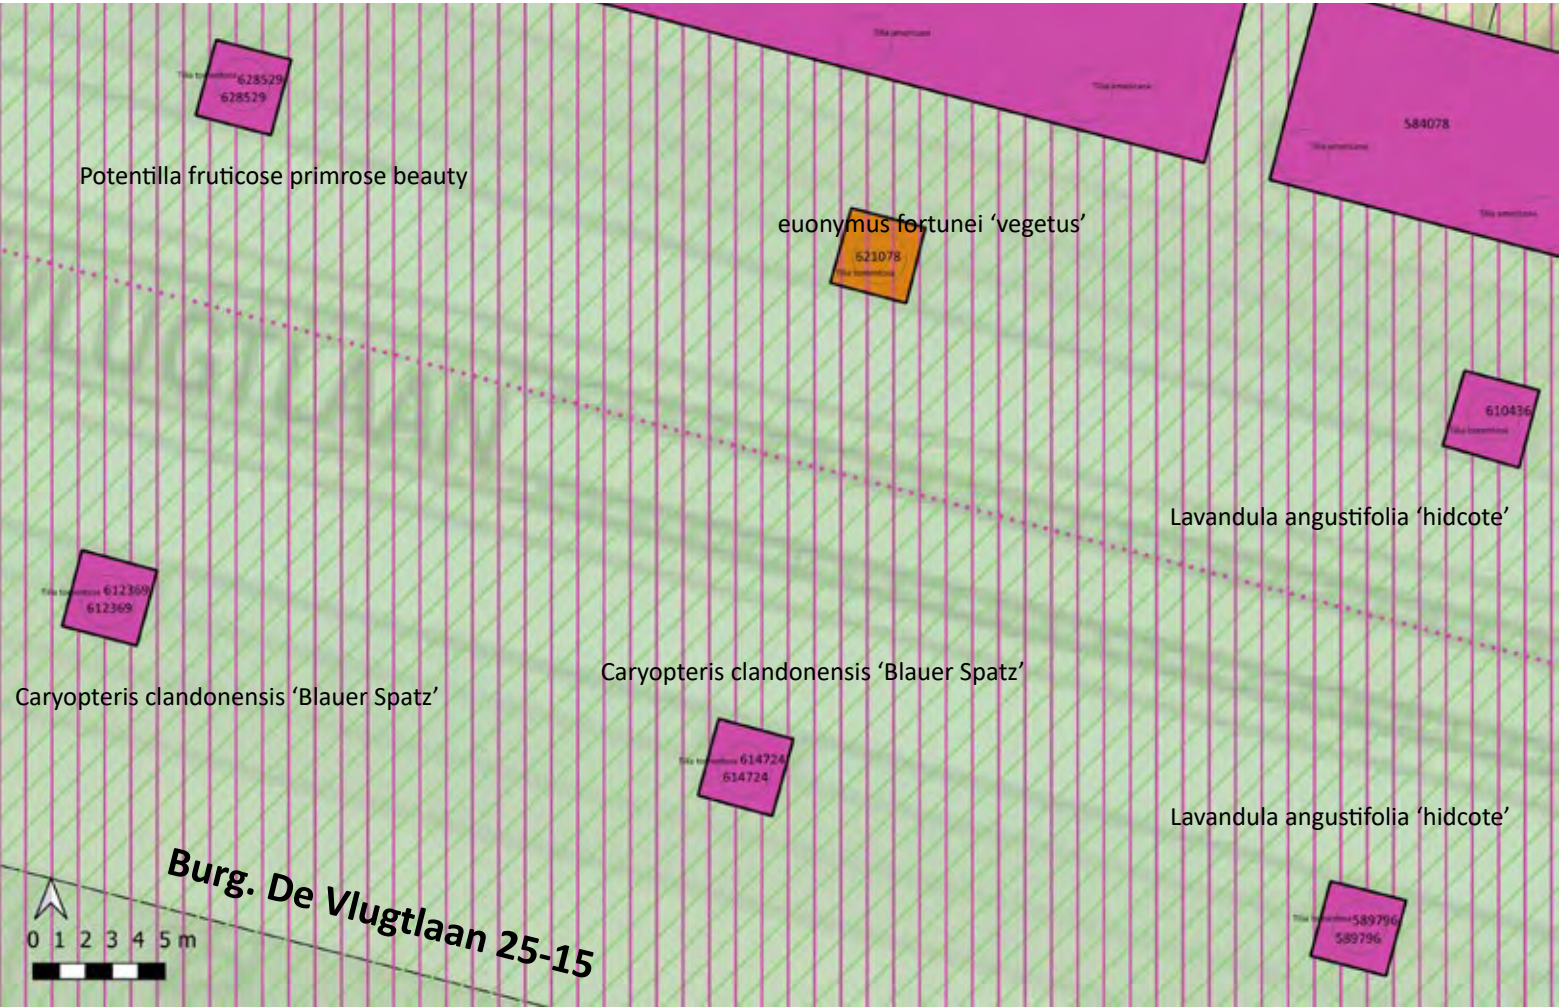

- Grondverbetering toepassen en aanvullen

ID-nummer:	628529, 621078, 610436, 612369, 614724, 589796
Locatie:	Burgemeester De Vluchtlaan 25-15. T.h.v. Leendert Valstarhof

Plantvak 628529

Latijnse naam	Nederlandse naam	Plantmaat	Kwaliteit	%	Totale oppervlak (m2)	Stuks per m2	Aantal planten (stuks)	Eenheid	Plantverband
Beplantingsvak									
Potentilla fruticosa 'Primrose Beauty'	Struikganzerik	20-30	c2		8	4	32	st	driehoeks

Plantvak 621078

Latijnse naam	Nederlandse naam	Plantmaat	Kwaliteit	%	Totale oppervlak (m2)	Stuks per m2	Aantal planten (stuks)	Eenheid	Plantverband
Beplantingsvak									
Euonymus fortunei 'Vegetus'	Kardinaalsmuts	40-50	c2		8	3	24	st	driehoeks

Plantvakken 610436, 589796

Latijnse naam	Nederlandse naam	Plantmaat	Kwaliteit	%	Totale oppervlak (m2)	Stuks per m2	Aantal planten (stuks)	Eenheid	Plantverband
Beplantingsvak									
Lavandula angustifolia 'Hidcote'	Lavendel		C1,5		16	9	144	st	driehoeks

Plantvakken 612369, 614724

Latijnse naam	Nederlandse naam	Plantmaat	Kwaliteit	%	Totale oppervlak (m2)	Stuks per m2	Aantal planten (stuks)	Eenheid	Plantverband
Beplantingsvak									
Caryopteris clandonensis 'Blauer Spatz'	Baardbloem	30-40	c2		16	9	144	st	driehoeks

Beplantingslijst plantvak

Renovatie beplantingsvak

ID-nummer: 591618, 612816
618670, 620676

Locatie: Burgemeester De Vlughtlaan 9

Algemeen beeld: In betonbanden restanten
beplanting, lindes. Werk
in uitvoering. Beschermd
stadsgezicht 'Van Eesteren
museum'.

Streefbeeld GISIB: Bodembedekkende heesters

Visiebeeld: Renoveren met beplanting
jaren 50-60 AUP principes.
Knelpunt rainproof, onderdeel
stadsstraat. Ecozone B.

Ontwerpkeuzes: Sobere inrichting, toepassen
lage heesters onder bestaande
bomen in verhoogde borders.
Kiezen voor menging van sterke
beplanting (geen doorns) in
verband met zitfunctie en
gebruiksdruk.

Alle vakken langs laan op een
zelfde manier te renoveren.
Versterken bijzonder karakter
De Vlughtlaan.




Soortkeuze afstemmen op
ecozone B zoals inheems
sortiment.



HUIDIGE SITUATIE

Bovenaanzicht inventarisatie huidige situatie: ligging in context

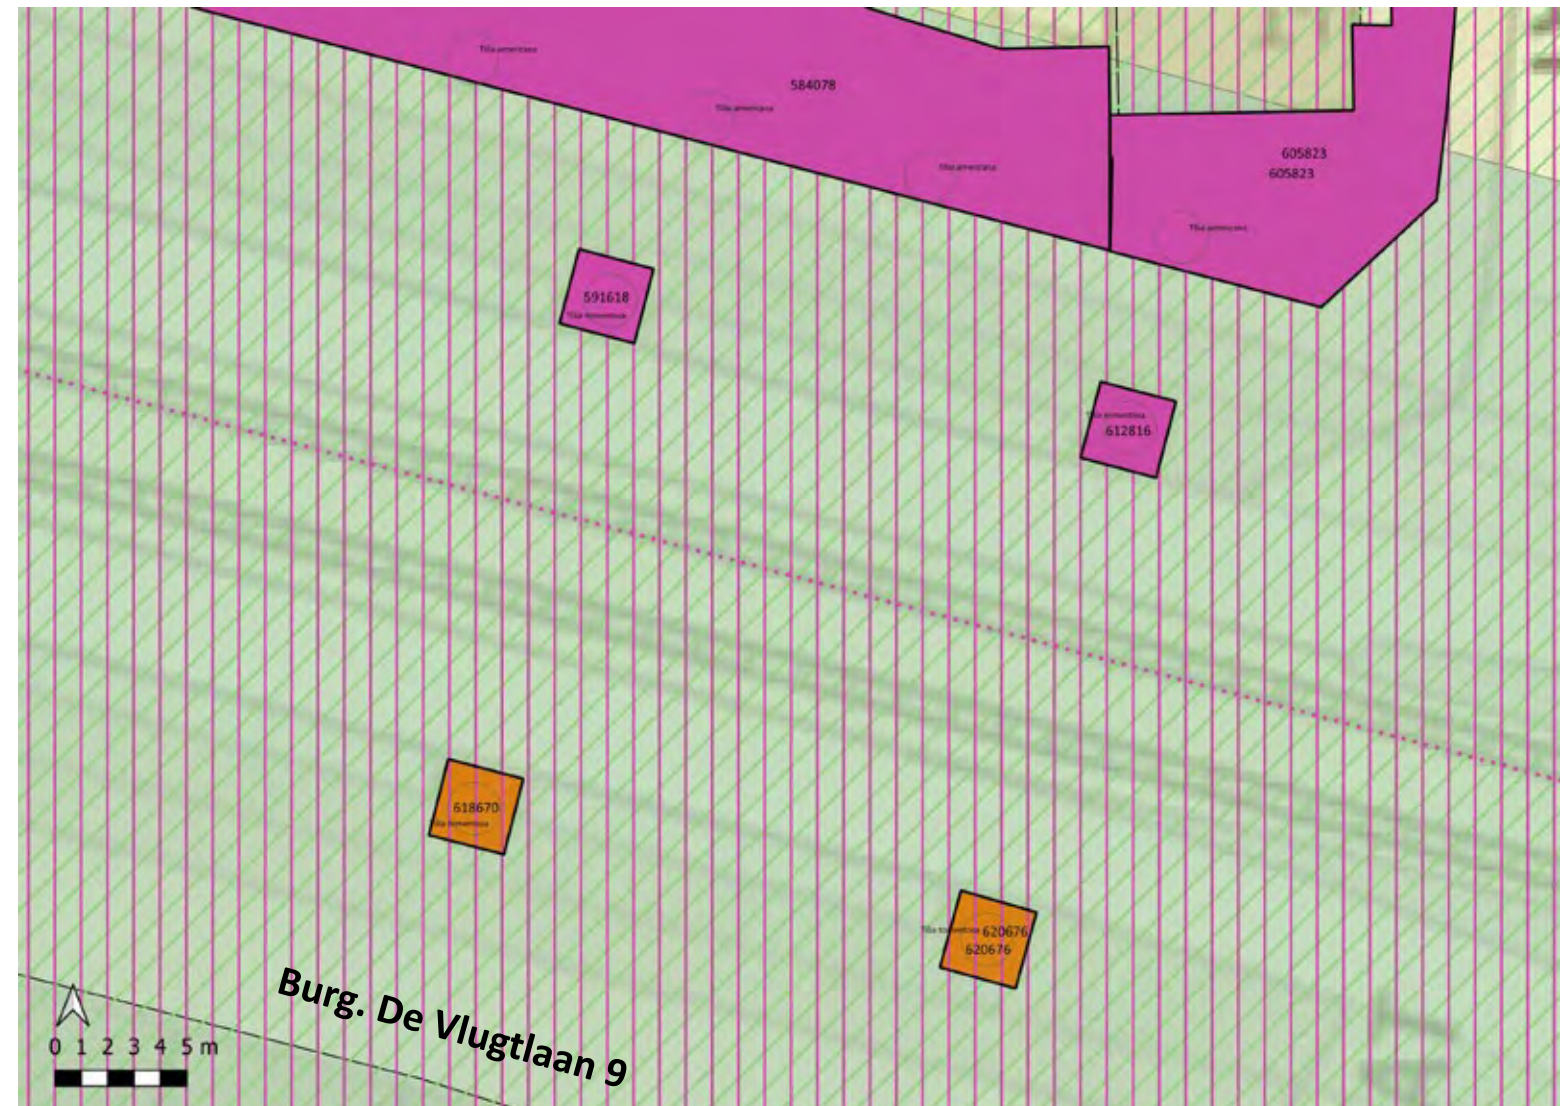


Foto's inventarisatie huidige situatie najaar 2020 - winter 2021

BEPLANTINGSPLAN RENOVATIE

AANDACHTSPUNTEN

Bovenaanzicht beplantingsplan: advies voor renovatie

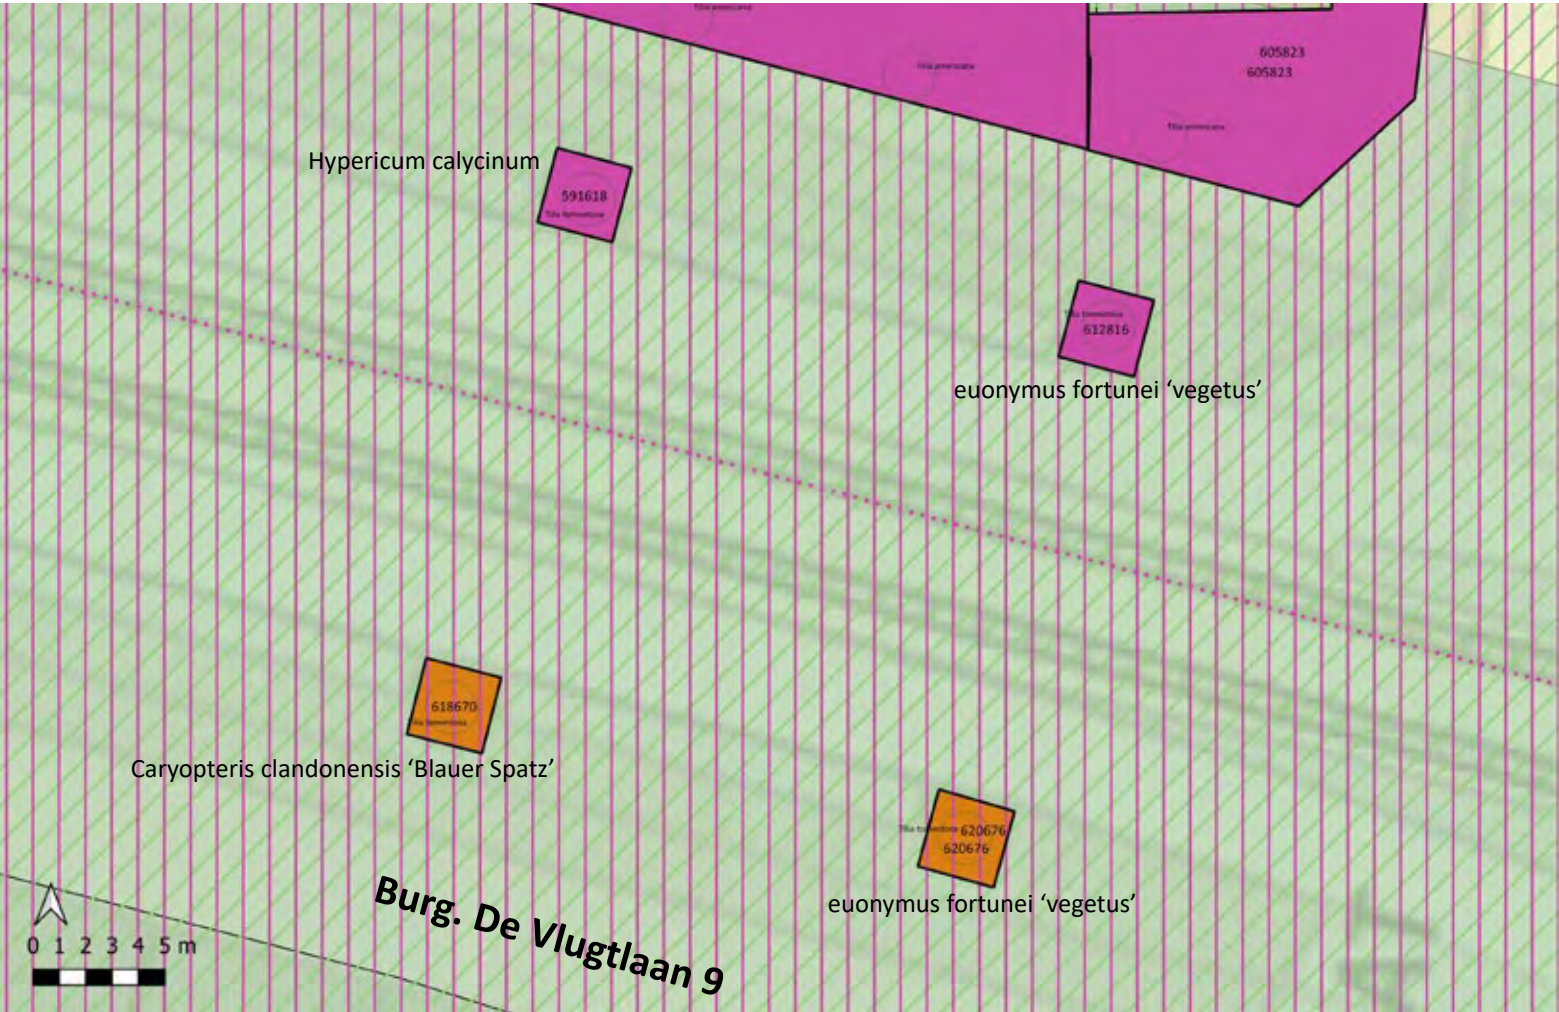

- Grondverbetering toepassen en aanvullen

ID-nummer:	591618, 612816, 618670, 620676
Locatie:	Burgemeester De Vluchtlaan 9

Plantvak 591618

Latijnse naam	Nederlandse naam	Plantmaat	Kwaliteit	%	Totale oppervlak (m2)	Stuks per m2	Aantal planten (stuks)	Eenheid	Plantverband
Beplantingsvak									
Hypericum calycinum	Hertshooi	30-40	c2		8	4	32	st	driehoeks

Plantvakken 612816, 620676

Latijnse naam	Nederlandse naam	Plantmaat	Kwaliteit	%	Totale oppervlak (m2)	Stuks per m2	Aantal planten (stuks)	Eenheid	Plantverband
Beplantingsvak									
Euonymus fortunei 'Vegetus'	Kardinaalsmuts	40-50	c2		16	3	48	st	driehoeks

Plantvak 618670


Latijnse naam	Nederlandse naam	Plantmaat	Kwaliteit	%	Totale oppervlak (m2)	Stuks per m2	Aantal planten (stuks)	Eenheid	Plantverband
Beplantingsvak									
Caryopteris clandonensis 'Blauer Spatz'	Baardbloem	30-40	c2		8	9	72	st	driehoeks

Beplantingslijst plantvak

OVERZICHTSKAART



Locaties vakken
in beeld voor
renovaties: met
beplantingsplan

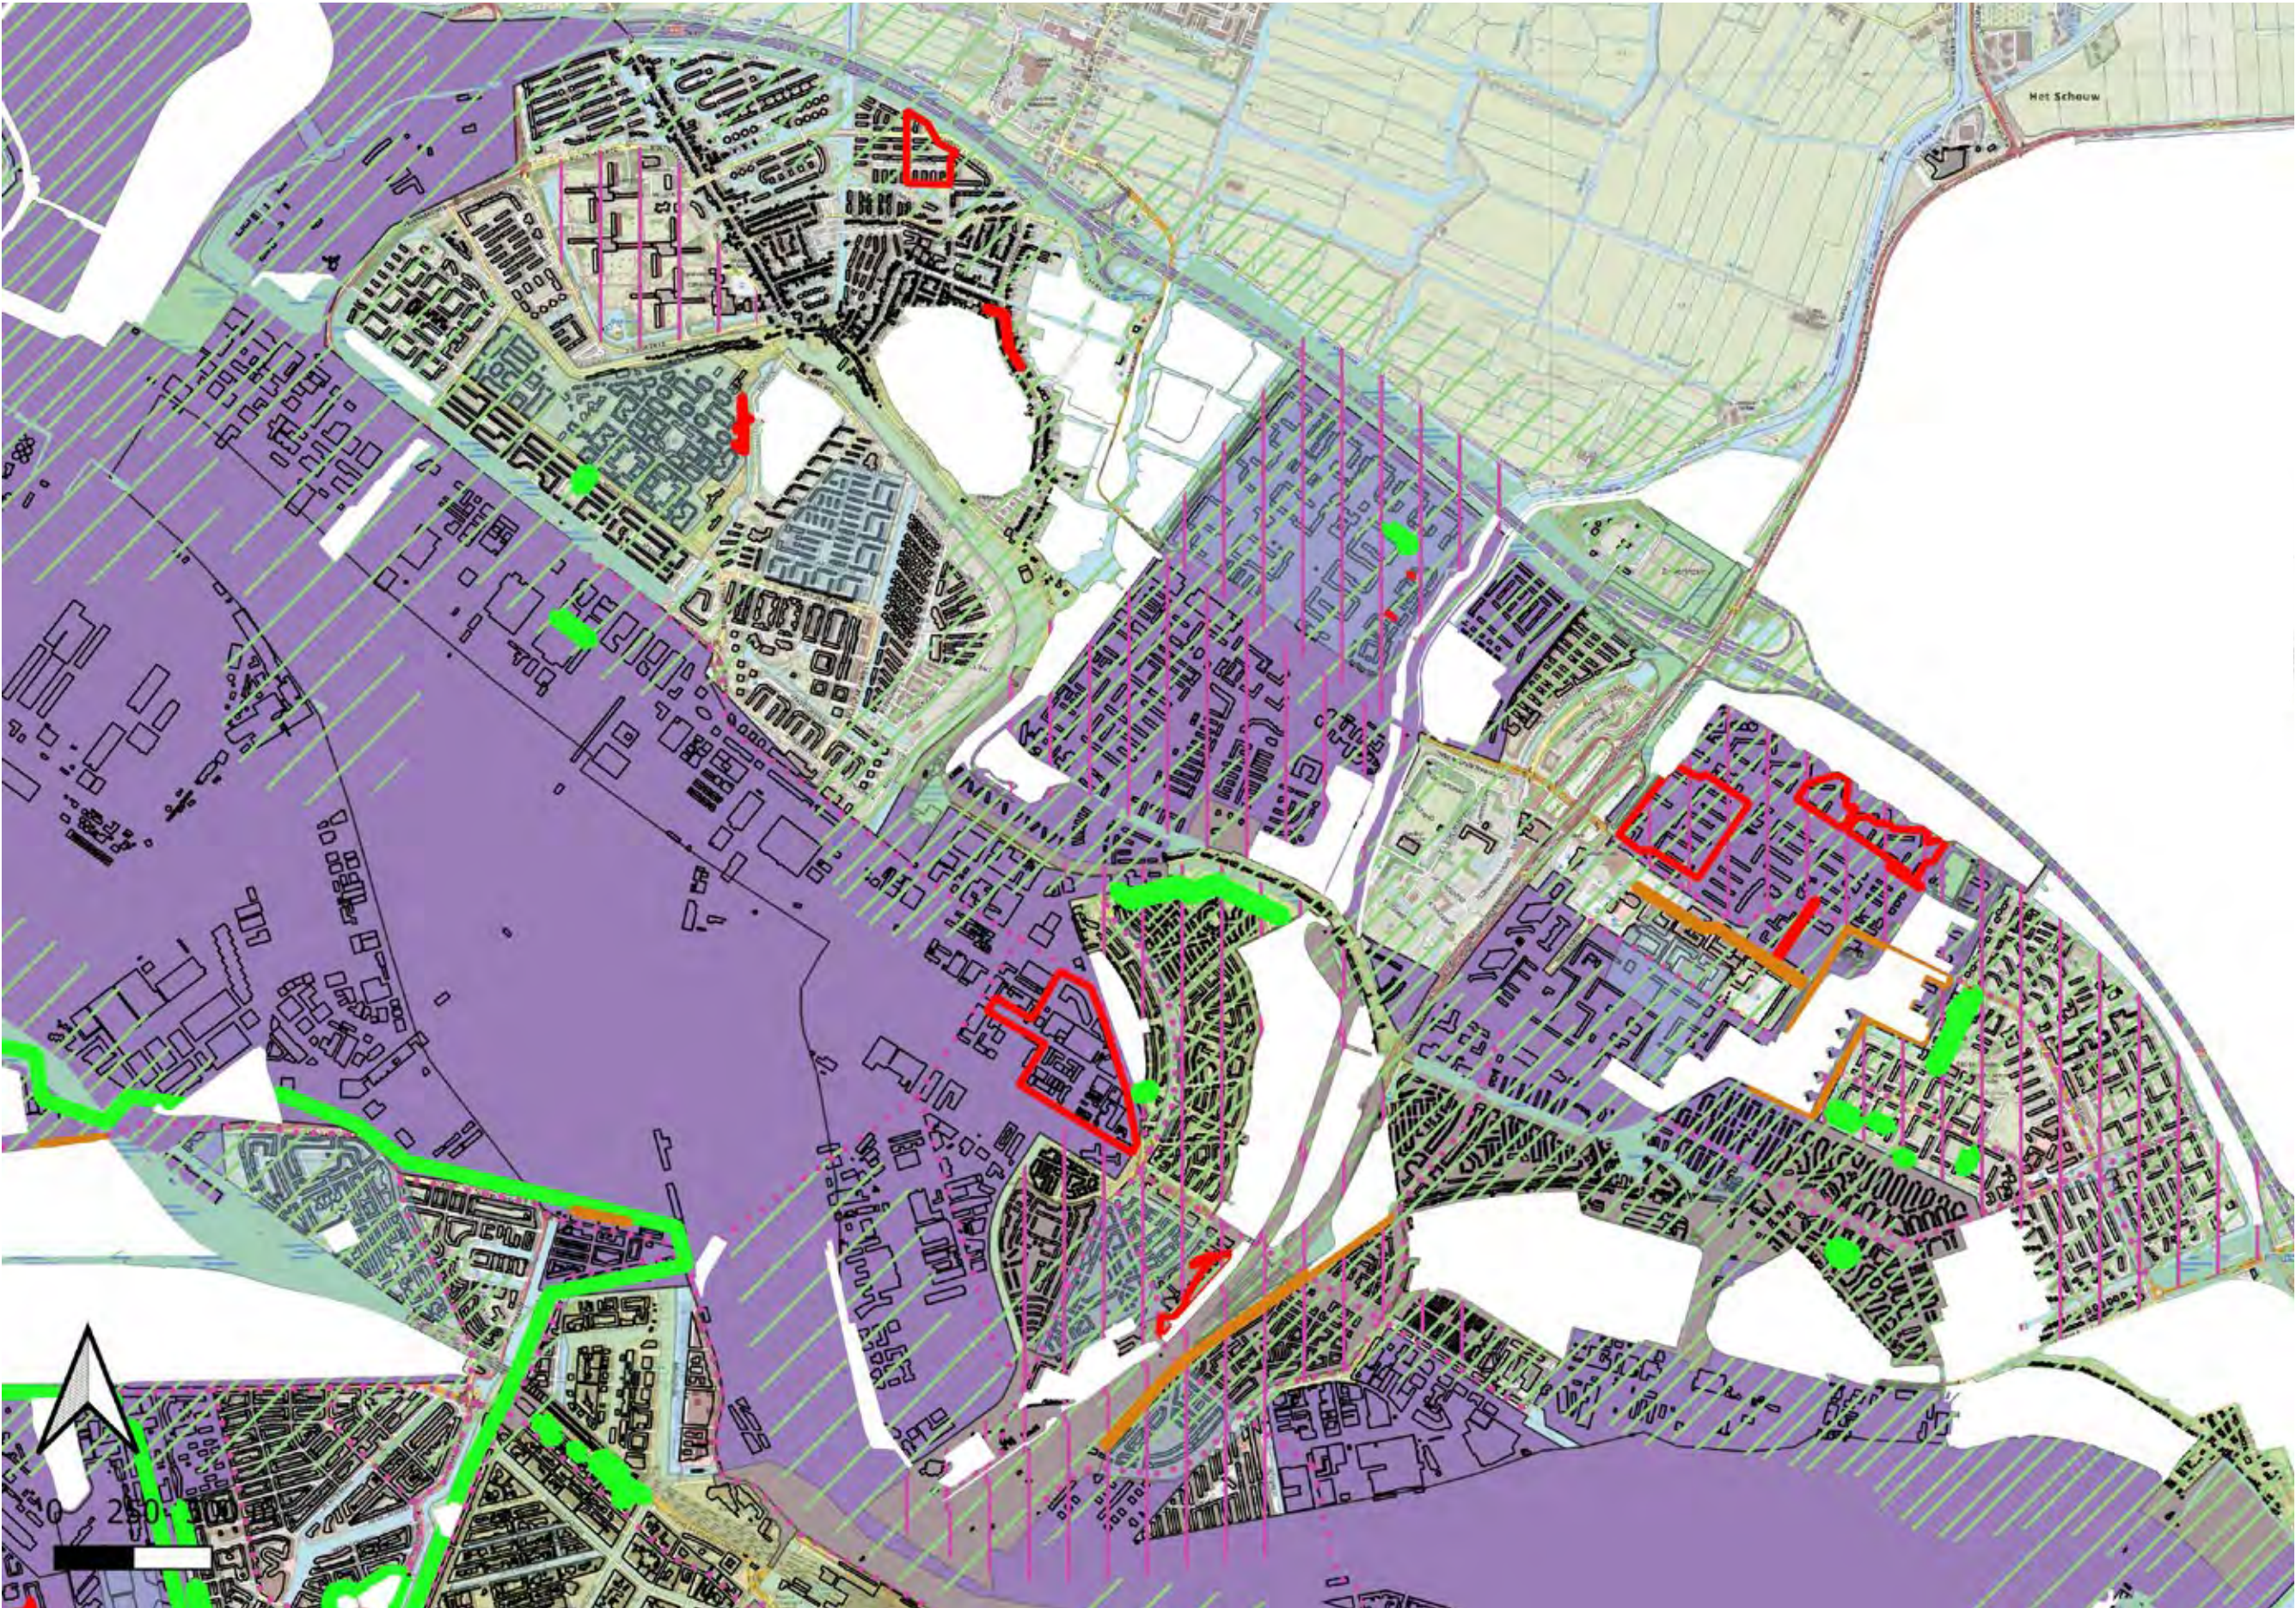

*Gis-kaart
tevens digitaal
beschikbaar

HUIDIGE SITUATIE

Renovatie beplantingsvak

- ID-nummer:

582729, 602950
- Locatie:

Beemsterstraat, pleintje aan Wognummerstraat
- Algemeen beeld:

Vak leeg, nu aarde en gras. In het verleden tagetes gezaaid om van aaltjes af te komen.
- Streefbeeld GISIB:


Vaste planten, cultuurrozen
- Visiebeeld:

Onderdeel beschermd stadsgezicht Tuindorp Nieuwendam en ecozone B
- Ontwerpkeuzes:

Verbijzondering pleintje in de buurt. Gebruik maken van oude ontwerpen. Toepassen van cultuurrozen (rood).

Soortkeuze afstemmen op ecozone B zoals inheems sortiment.

Bovenaanzicht inventarisatie huidige situatie: ligging in context

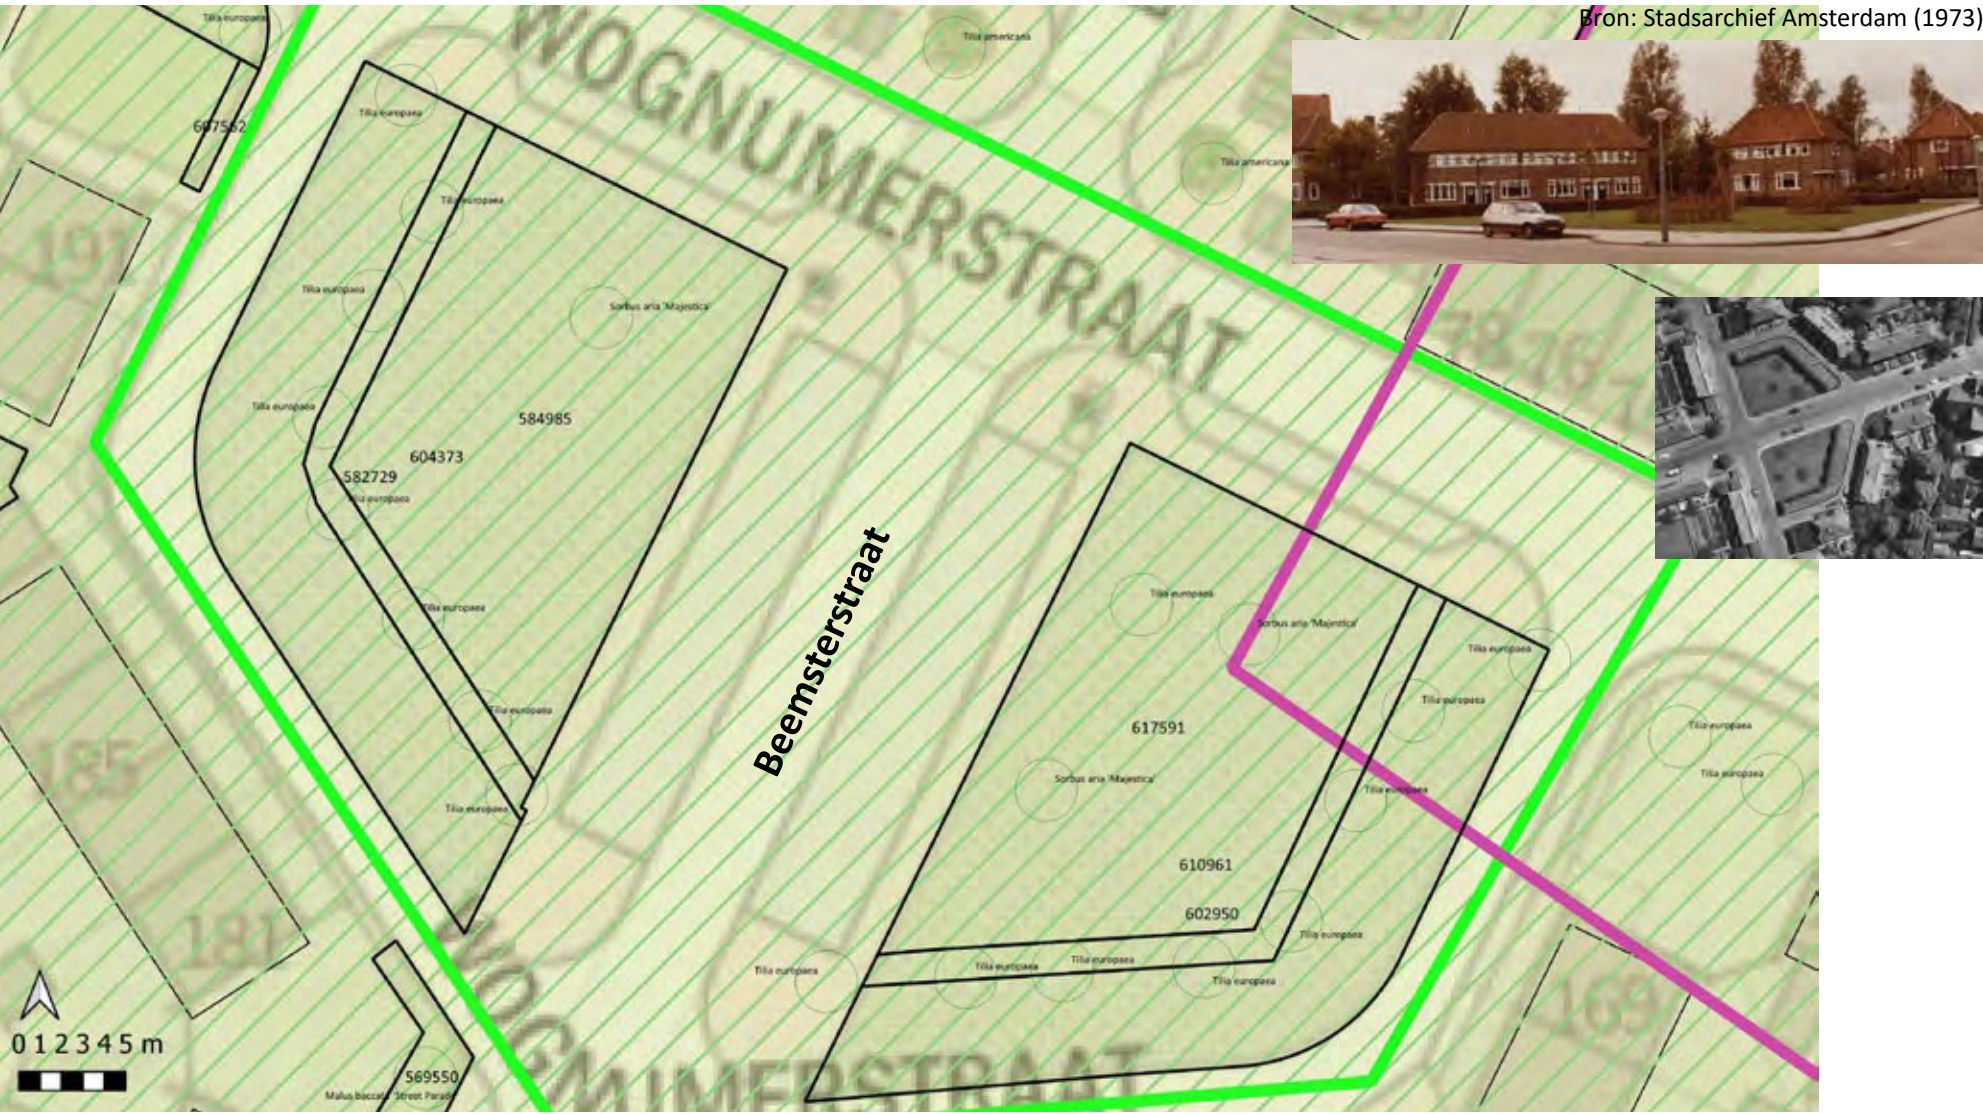

Bron: Stadsarchief Amsterdam (1973)




Foto's inventarisatie huidige situatie najaar 2020 - winter 2021



BEPLANTINGSPLAN RENOVATIE

AANDACHTSPUNTEN

Bovenaanzicht beplantingsplan: advies voor renovatie

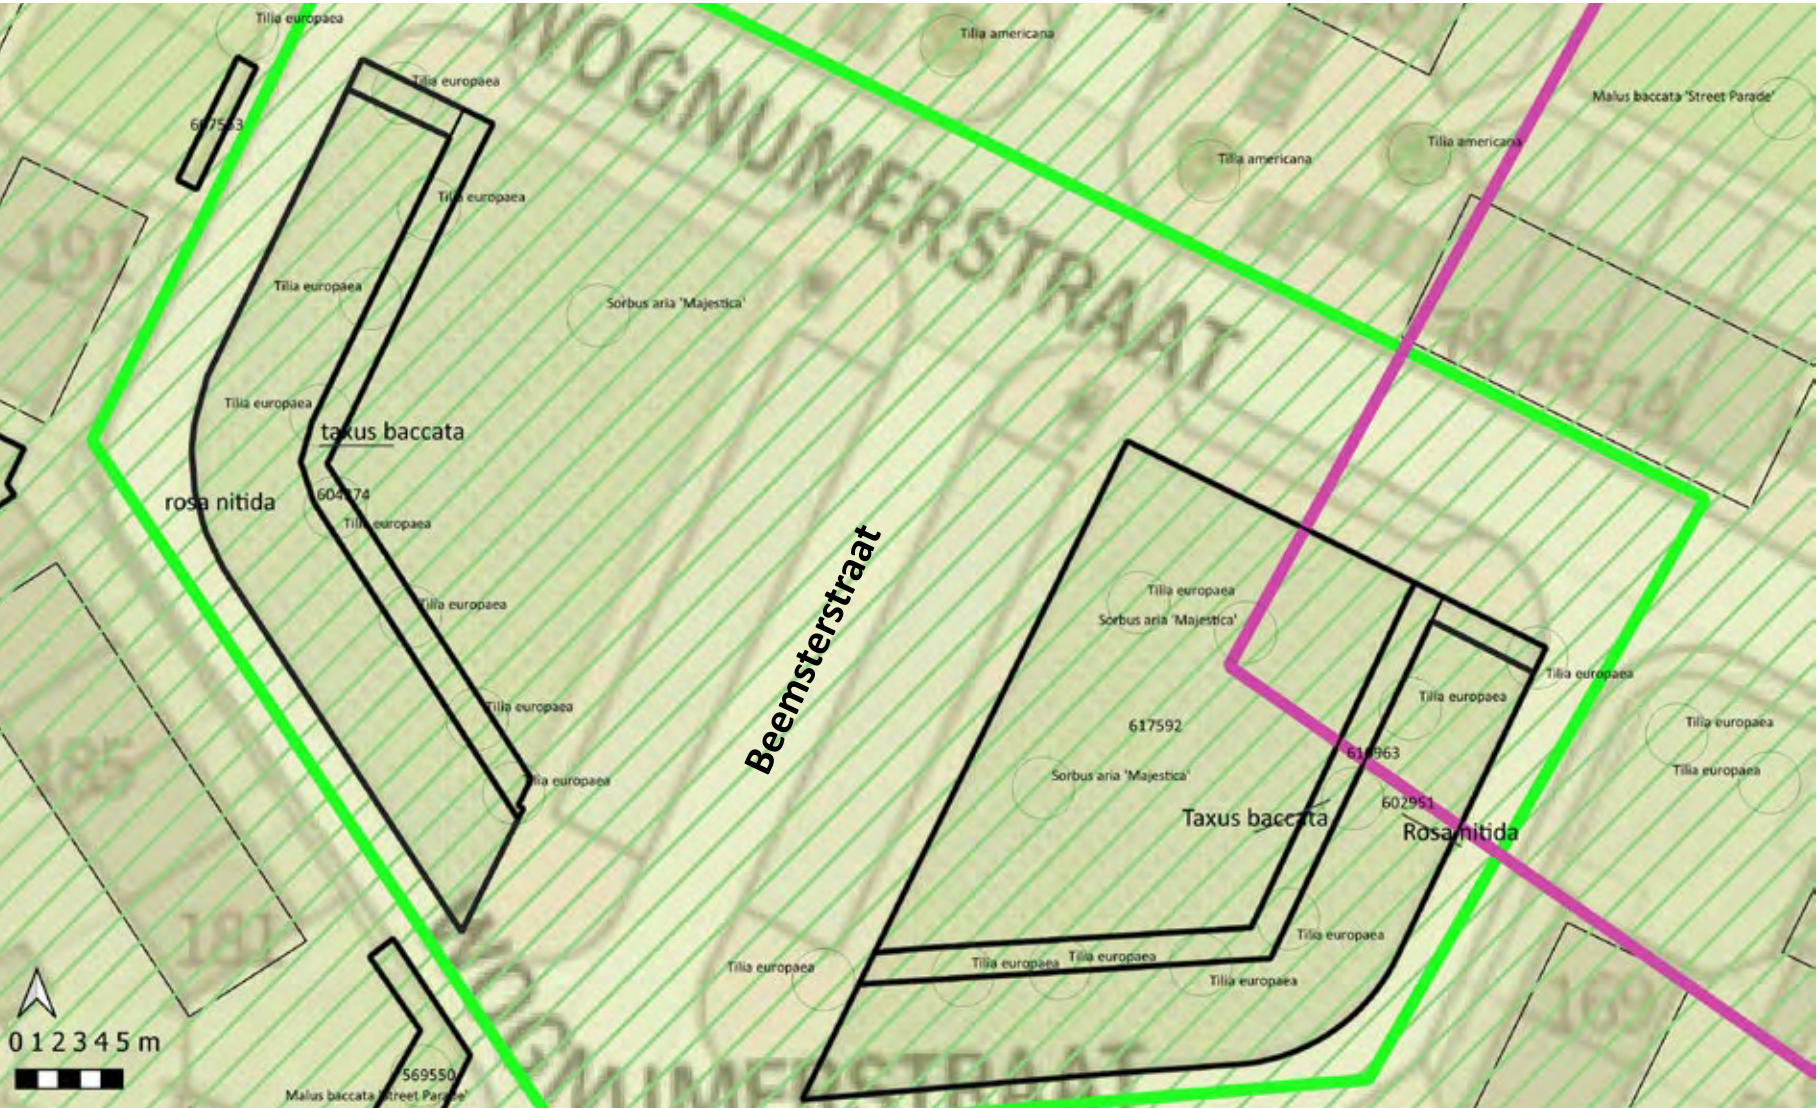

- Aanpassen beheertype en vorm vakken in GISIB.

ID-nummer:	582729, 602950
Locatie:	Beemsterstraat, pleintje aan Wognummerstraat

Latijnse naam	Nederlandse naam	Plantmaat	Kwaliteit	%	Totale oppervlak (m2)	Stuks per m2	Aantal planten (stuks)	Eenheid	Plantverband
Haag					Lengte m1	Aantal per m1			
Taxus media 'Hicksii'	Taxushaag	60-80	kluit		86	3	258		haag
Beplantingsvak									
Rosa nitida	Wilde roos	30-40	wlg		380	4	1520	st	driehoeks

Beplantingslijst plantvak

HUIDIGE SITUATIE

Bovenaanzicht inventarisatie huidige situatie: ligging in context



- ID-nummer:** 620517
- Locatie:** Beemsterstraat 491, t.h.v. Het Zwanenmeer
- Algemeen beeld:** Wordt doorheen gelopen naar school, oude beplanting.
- Streefbeeld GISIB:** Fijne sierheester
- Visiebeeld:** Renoveren met beplanting jaren 50-60 AUP principes. onderdeel Ecozone B.
- Ontwerpkeuzes:** Bestaande beplanting gebruiken als inspiratie inrichting. Doorkijkje tussen fietspad en stoep.
- Soortkeuze afstemmen op ecozone B zoals inheems sortiment.



Foto's inventarisatie huidige situatie najaar 2020 - winter 2021

BEPLANTINGSPLAN RENOVATIE

AANDACHTSPUNTEN

Bovenaanzicht beplantingsplan: advies voor renovatie



ID-nummer:	620517
Locatie:	Beemsterstraat 491, t.h.v. Het Zwanenmeer

Latijnse naam	Nederlandse naam	Plantmaat	Kwaliteit	%	Totale oppervlak (m2)	Stuks per m2	Aantal planten (stuks)	Eenheid	Plantverband
Heesters									
Buddleja davidii	Vlinderstruik	40-50 cm	c2				8	st	solitair
Beplantingsvak									
Symphoricarpos x chenaultii	Sneeuwbes	20-30	c2		92	2	184	st	driehoeks

Beplantingslijst plantvak

HUIDIGE SITUATIE

Renovatie beplantingsvak

ID-nummer:	598779, 630818 586243
Locatie:	Beemsterstraat - Jisperveldstraat - Duinlustpad
Algemeen beeld:	Beplanting oud, delen nog wel aanwezig maar algemeen vak slecht.
Streefbeeld GISIB:	Fijne sierheester, grove sierheester.
Visiebeeld:	Renoveren met beplanting jaren 50-60 AUP principes. onderdeel Ecozone B.
Ontwerpkeuzes:	Bestaande beplanting gebruiken als inspiratie inrichting. Doorkijkje tussen fietspad en stoep. Soortkeuze afstemmen op ecozone B zoals inheems sortiment.



Bovenaanzicht inventarisatie huidige situatie: ligging in context



Foto's inventarisatie huidige situatie najaar 2020 - winter 2021

BEPLANTINGSPLAN RENOVATIE

AANDACHTSPUNTEN

Bovenaanzicht beplantingsplan: advies voor renovatie



Plantvakken 598779

Latijnse naam	Nederlandse naam	Plantmaat	Kwaliteit	%	Totale oppervlak (m2)	Stuks per m2	Aantal planten (stuks)	Eenheid	Plantverband
Beplantingsvak									
Symphoricarpos x chenaultii	Sneeuwbes	20-30	c2		62	2	124	st	driehoeks

Plantvakken 586243

Latijnse naam	Nederlandse naam	Plantmaat	Kwaliteit	%	Totale oppervlak (m2)	Stuks per m2	Aantal planten (stuks)	Eenheid	Plantverband
Heesters									
Buddleja davidii	Vlinderstruik	40-50 cm	c2				5	st	solitair
Beplantingsvak									
Symphoricarpos x chenaultii	Sneeuwbes	20-30	c2		62	2	124	st	driehoeks

Plantvakken 630818

Latijnse naam	Nederlandse naam	Plantmaat	Kwaliteit	%	Totale oppervlak (m2)	Stuks per m2	Aantal planten (stuks)	Eenheid	Plantverband
Beplantingsvak									
Mahonia aquifolium	Mahoniestruik	20-30	c1,5		60	4	240	st	driehoeks

Beplantingslijst plantvak

HUIDIGE SITUATIE

Renovatie beplantingsvak

ID-nummer:	590890, 575951, 619101
Locatie:	Beemsterstraat - IJdoornlaan
Algemeen beeld:	Erg ruig en oud, delen beplanting afwezig.
Streefbeeld GISIB:	Fijne sierheesters, Bodembedekkende heesters
Visiebeeld:	Renoveren met beplanting jaren 50-60 AUP principes. onderdeel Ecozone B.
Ontwerpkeuzes:	Gradiënt van beplanting in soorten en structuren rond gebouw met verbijzondering voorruimte. Sobere inrichting met een lage bodembedekker en solitaire heesters in tussenberm. Let op doorgang van fietsers en auto's, niet te hoog en forse beplanting. Soortkeuze afstemmen op ecozone B zoals inheems sortiment.



Bovenaanzicht inventarisatie huidige situatie: ligging in context



Foto's inventarisatie huidige situatie najaar 2020 - winter 2021

Bovenaanzicht beplantingsplan: advies voor renovatie



ID-nummer:	590890, 575951, 619101
Locatie:	Beemsterstraat - IJdoornlaan

Plantvakken 590890, 619101

Latijnse naam	Nederlandse naam	Plantmaat	Kwaliteit	%	Totale oppervlak (m2)	Stuks per m2	Aantal planten (stuks)	Eenheid	Plantverband
Beplantingsvak									
Mahonia aquifolium	Mahoniestruik	20-30	c1,5		137	4	548	st	driehoeks

Plantvakken 575951

Latijnse naam	Nederlandse naam	Plantmaat	Kwaliteit	%	Totale oppervlak (m2)	Stuks per m2	Aantal planten (stuks)	Eenheid	Plantverband
Beplantingsvak									
Symphoricarpos x chenaultii	Sneeuwbes	20-30	c2		48	2	96	st	driehoeks

Beplantingslijst plantvak

HUIDIGE SITUATIE

Renovatie beplantingsvak

ID-nummer:	610364, 571083, 589130, 601901
Locatie:	Schoorlstraat, achter 36-63 langs Koedijkpad
Algemeen beeld:	Erg groot, woest en oud geworden. Tegen schuttingen woningen en huizen aan.
Streefbeeld GISIB:	Bosplantsoen, grove sierheester
Visiebeeld:	Renoveren met beplanting jaren 50-60 AUP principes. Onderdeel Ecozone B.
Ontwerpkeuzes:	Forse beplanting toepassen in parkzone met ecologische meerwaarde. Sobere inrichting met lage rand en gradiënt naar hoge besplanting tegen gevels. Let op bestaande tuinen en woningen. Soortkeuze afstemmen op ecozone B zoals inheems sortiment.

Bovenaanzicht inventarisatie huidige situatie: ligging in context



Foto's inventarisatie huidige situatie najaar 2020 - winter 2021



BEPLANTINGSPLAN RENOVATIE

AANDACHTSPUNTEN

Bovenaanzicht beplantingsplan: advies voor renovatie





ID-nummer:	610364, 571083, 589130, 601901
Locatie:	Schoorlstraat, achter 36-63 langs Koedijkpad

Latijnse naam	Nederlandse naam	Plantmaat	Kwaliteit	%	Totale oppervlak (m2)	Stuks per m2	Aantal planten (stuks)	Eenheid	Plantverband
Beplantingsvak									
Buddleja davidii	Vlinderstruik	40-50	c2	25%	558	1	140		enkelvoudig gemengd
Spiraea nipponica 'Snowmound'	Spierstruik	30-40	c2	50%	558	3	837		enkelvoudig gemengd
Ribes nigrum	Zwarte bes	60-80	c2	25%	558	3	419		enkelvoudig gemengd

Beplantingslijst plantvak

.....


ID-nummer:	629710 571717
Locatie:	Hoek Oosterlengte 36. Loefzijde
Algemeen beeld:	Buxus dood, beplanting langs trottoir dood of afwezig.
Streefbeeld GISIB:	Fijne sierheester, geschoren haag
Visiebeeld:	Knelpunt Rainproof en onderdeel Ecozone B. Wintergroen beeld op hoek.
Ontwerpkeuzes:	Soortkeuze afstemmen op ecozone B zoals inheems sortiment.

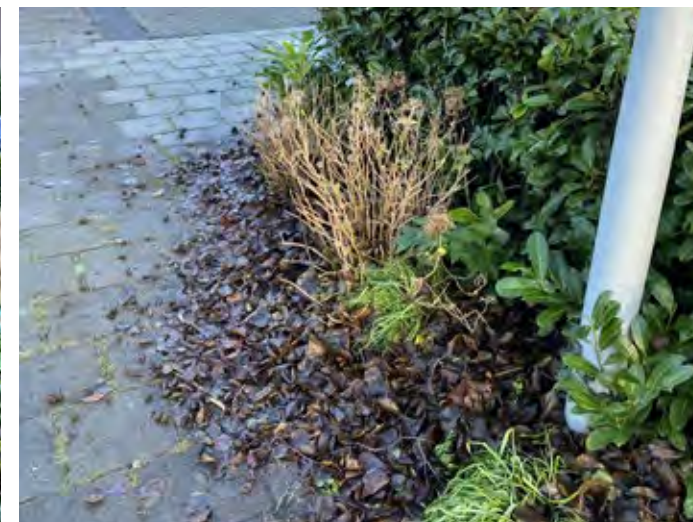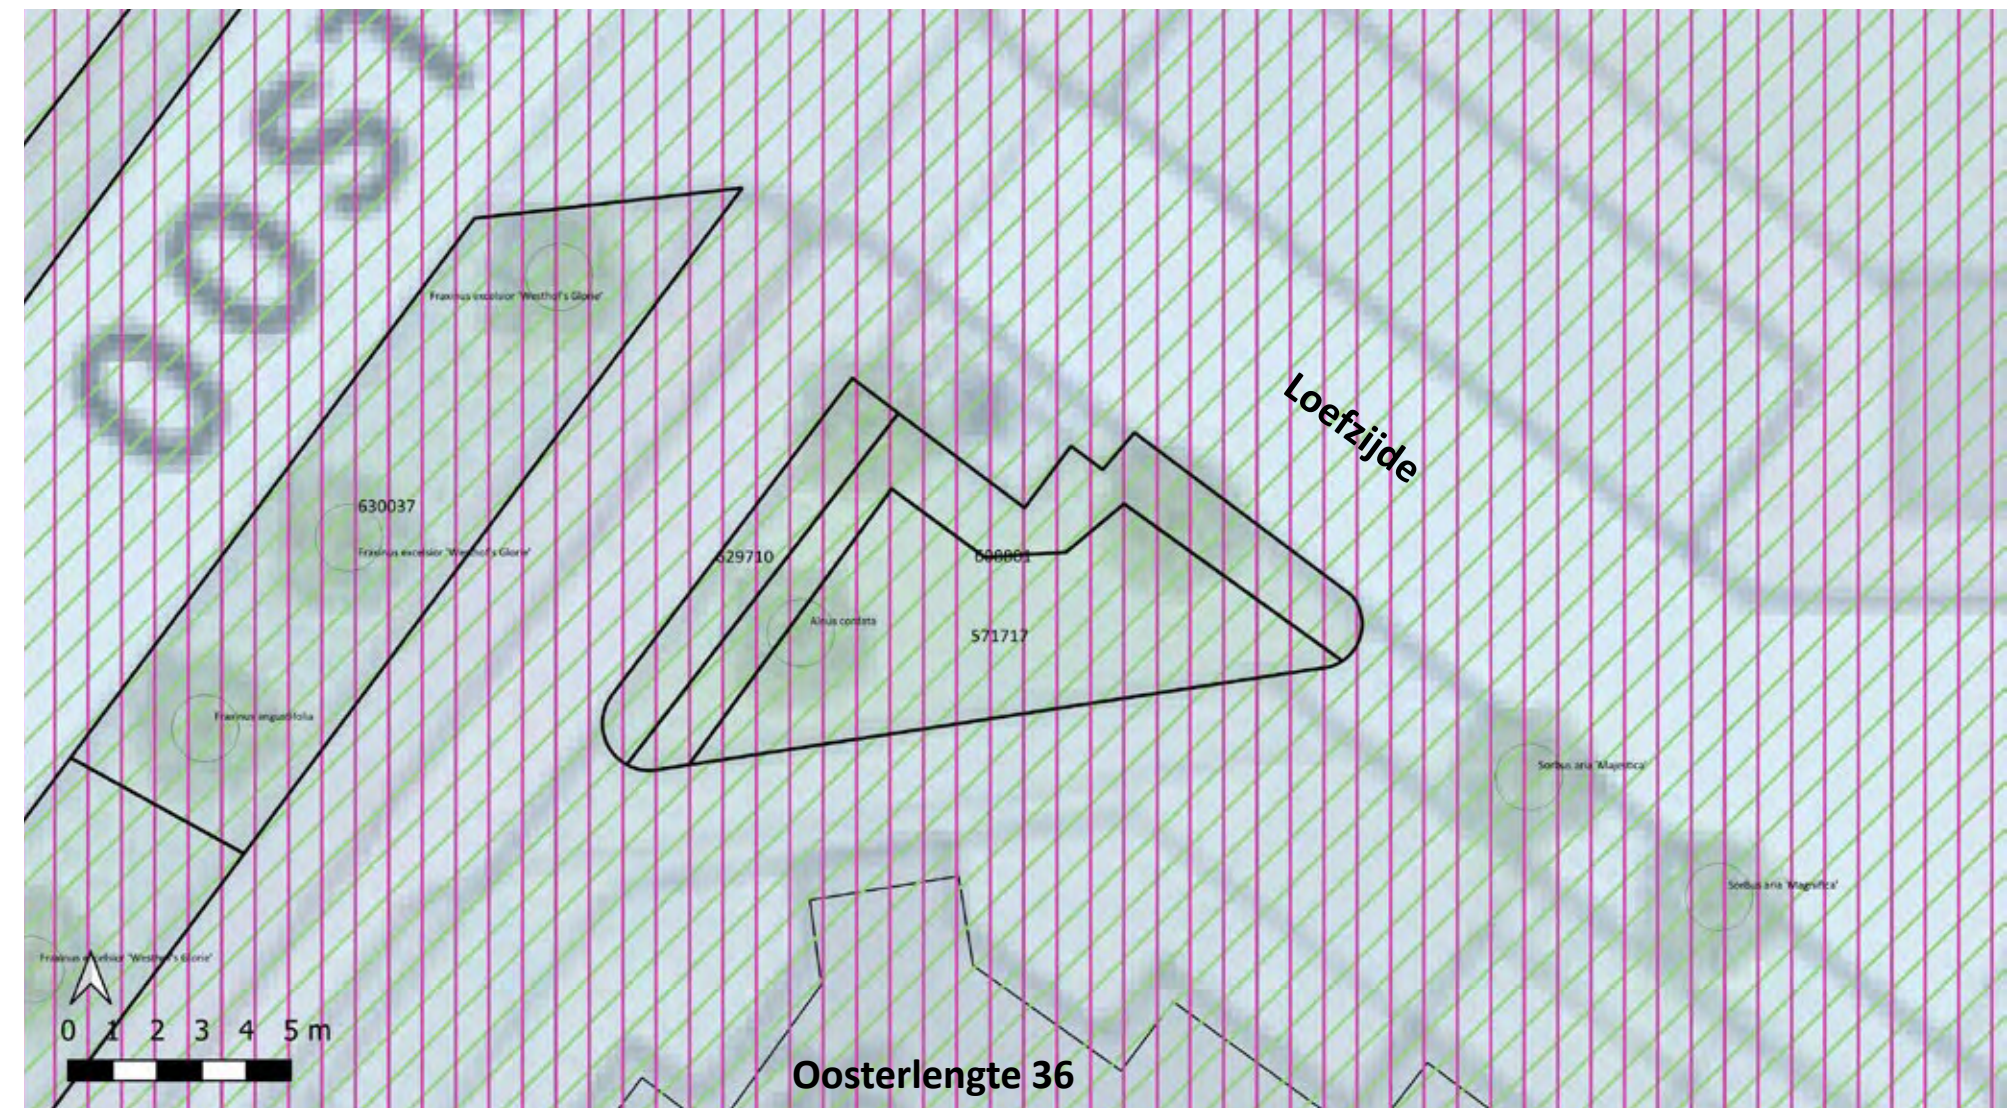

BEPLANTINGSPLAN RENOVATIE

AANDACHTSPUNTEN

Bovenaanzicht beplantingsplan: advies voor renovatie

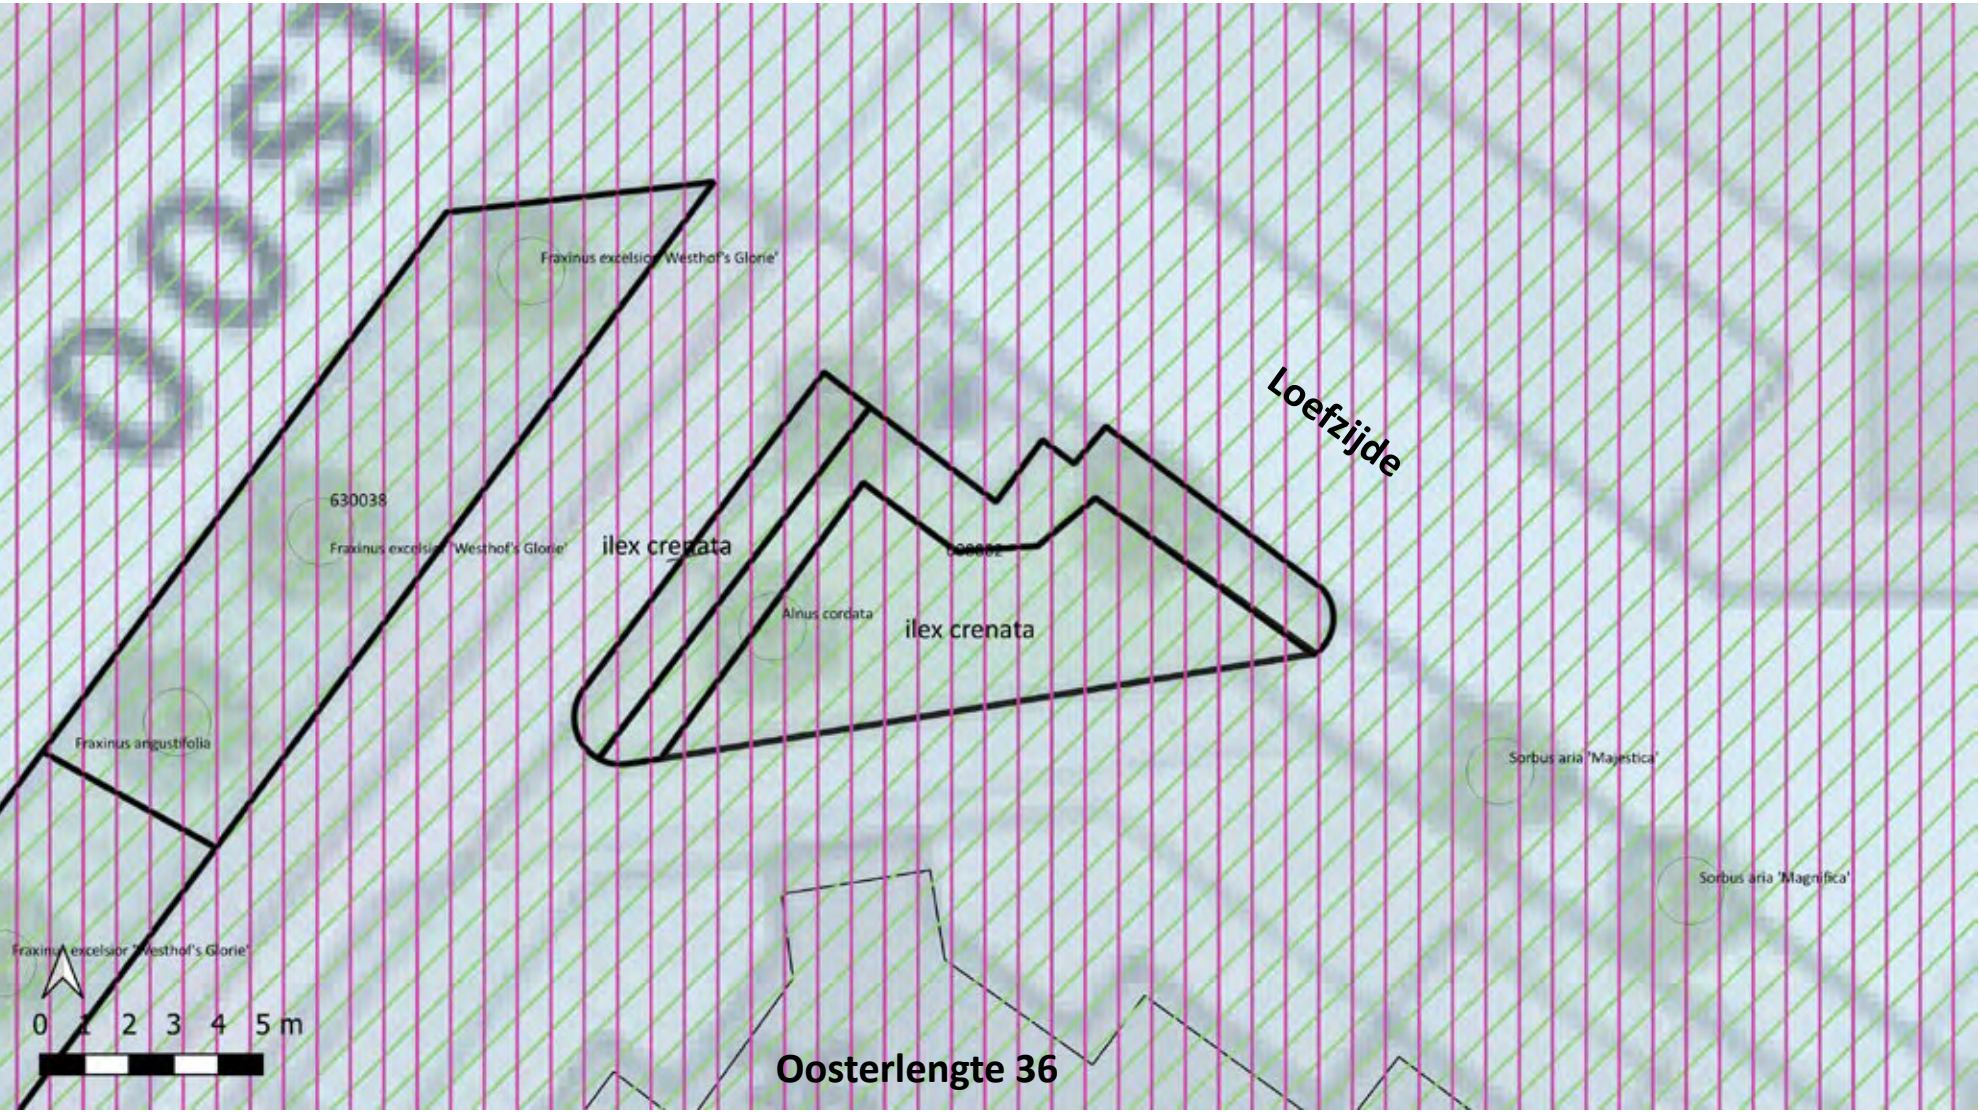

ID-nummer:	629710, 571717
Locatie:	Loefzijde, hoek Oosterlengte

Latijnse naam	Nederlandse naam	Plantmaat	Kwaliteit	%	Totale oppervlak (m2)	Stuks per m2	Aantal planten (stuks)	Eenheid	Plantverband
Beplantingsvak									
Ilex crenata	Japanse hulst	30-40	c2		57	6	342	st	driehoeks


Beplantingslijst plantvak

HUIDIGE SITUATIE

Renovatie beplantingsvak

ID-nummer:	632775
Locatie:	Voordewind 17-11
Algemeen beeld:	Buxus haag dood, grote conifeer in het vak gegroeid.
Streefbeeld GISIB:	Geschoren haag
Visiebeeld:	Knelpunt Rainproof en onderdeel Ecozone B, wintergroen beeld.
Ontwerpkeuzes	Haag herstellen, niet te hoog vanwege ramen in woning Soortkeuze afstemmen op ecozone B zoals inheems sortiment.

Bovenaanzicht inventarisatie huidige situatie: ligging in context

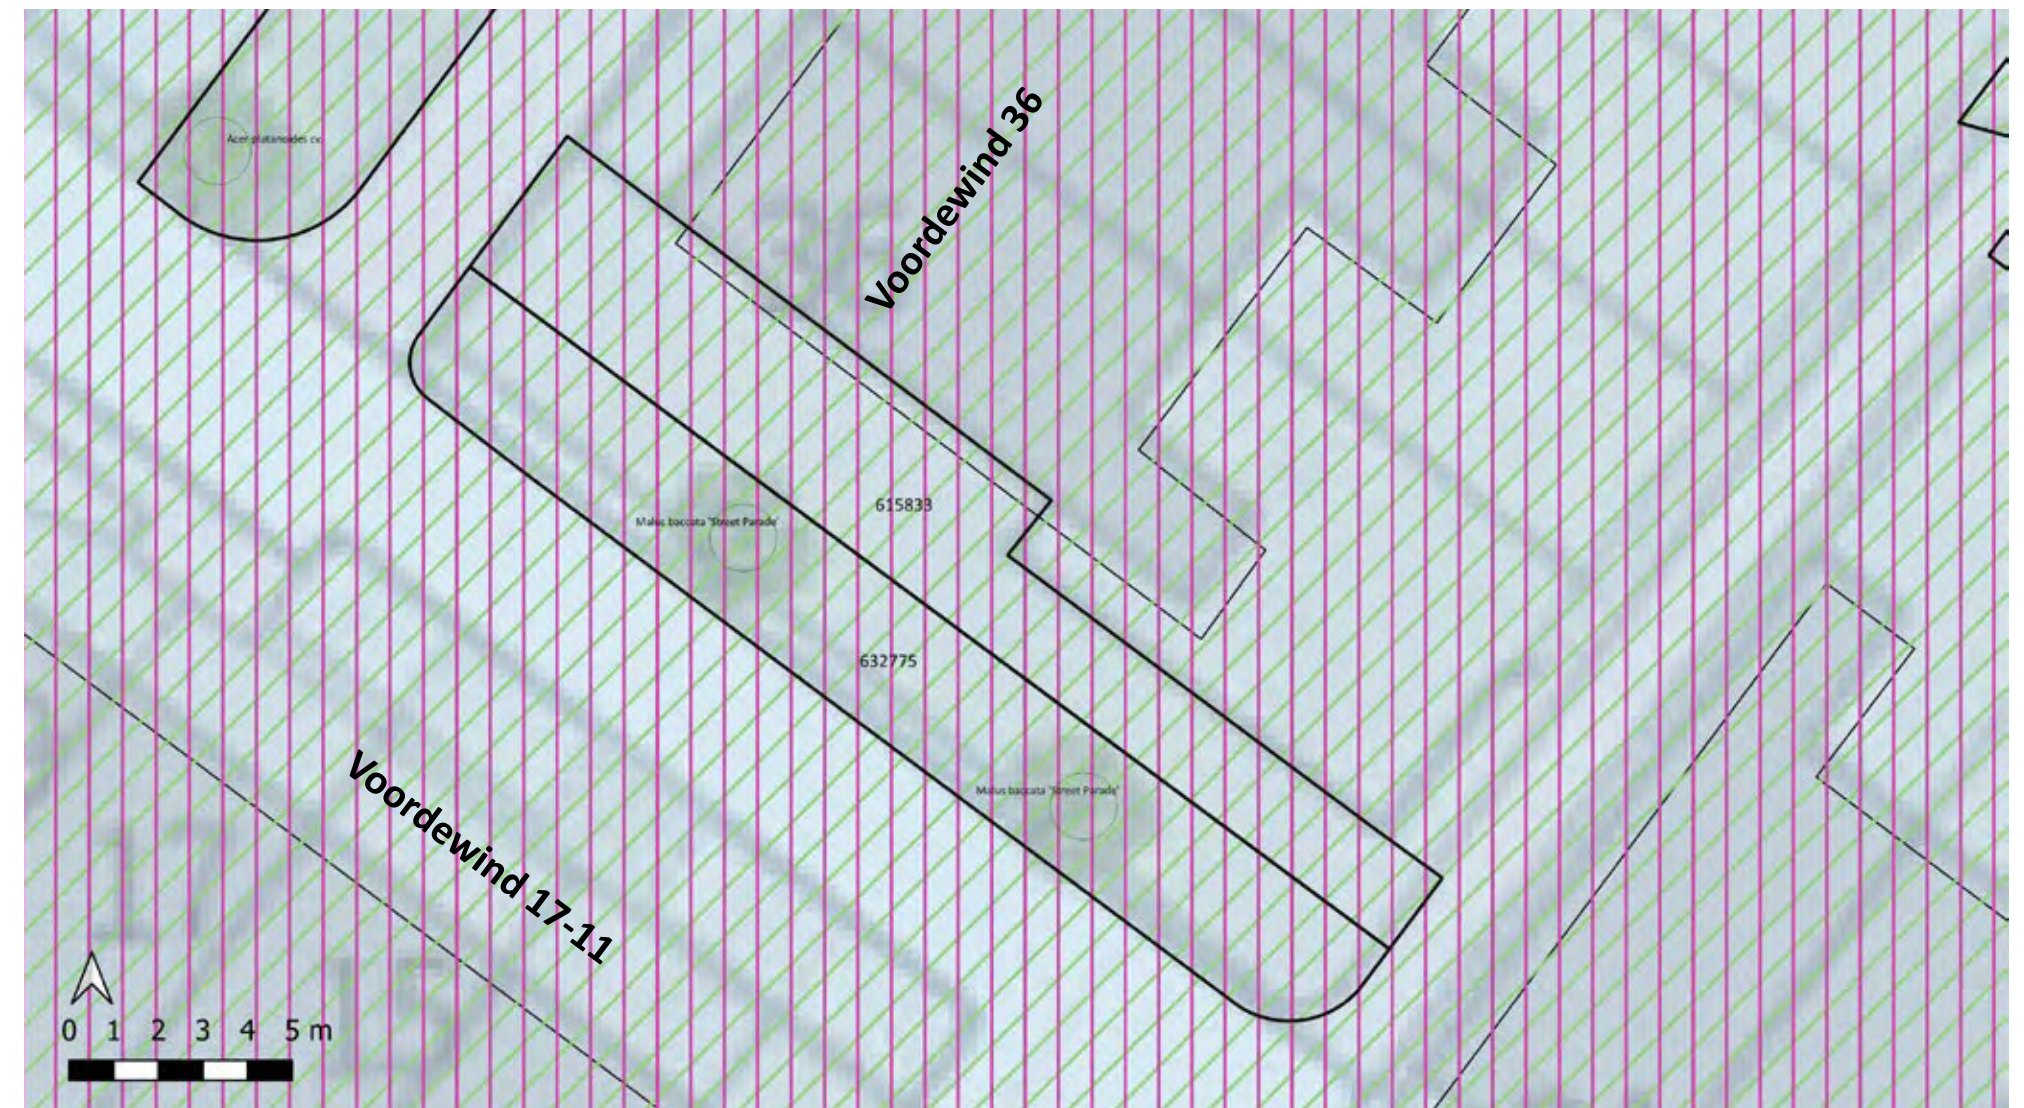


Foto's inventarisatie huidige situatie najaar 2020 - winter 2021



BEPLANTINGSPLAN RENOVATIE

AANDACHTSPUNTEN

Bovenaanzicht beplantingsplan: advies voor renovatie

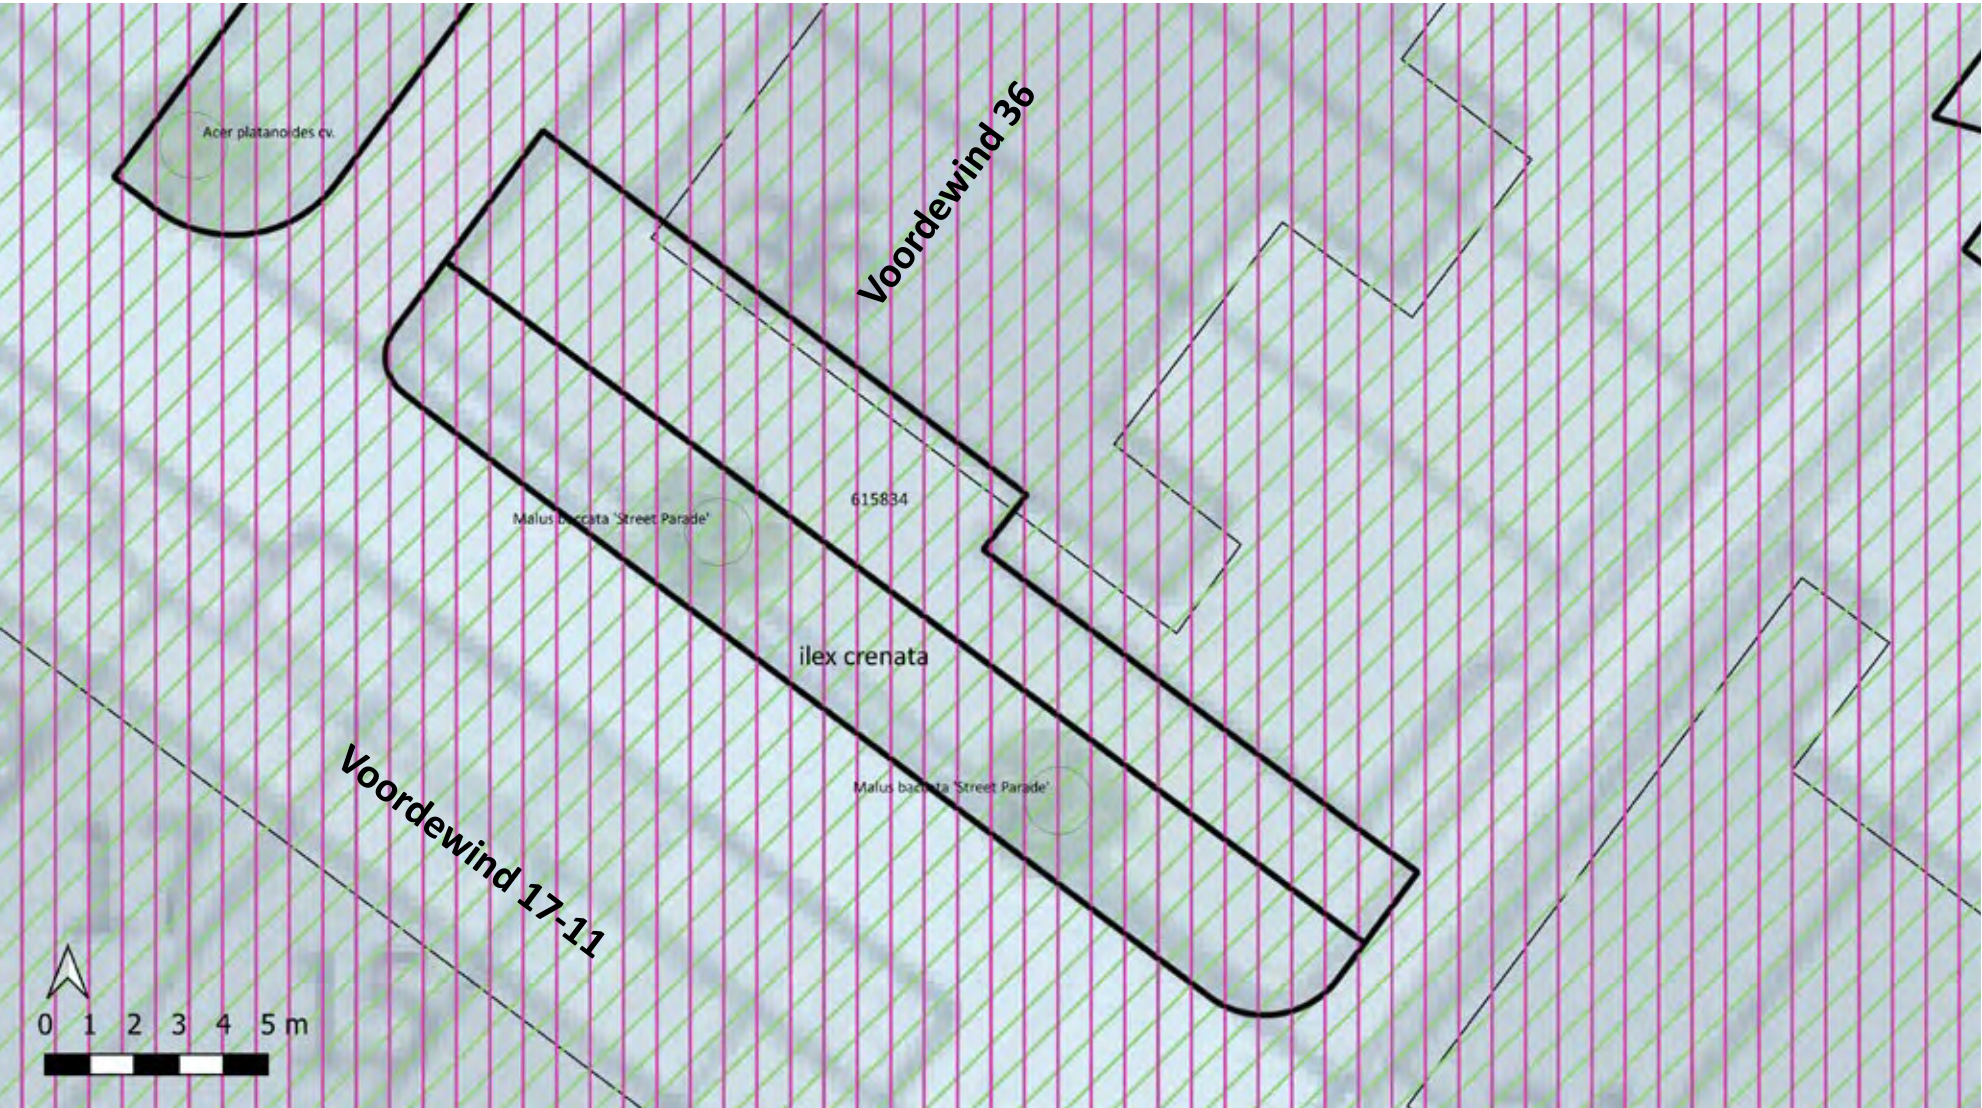

ID-nummer:	632775
Locatie:	Voordewind 17-11


Latijnse naam	Nederlandse naam	Plantmaat	Kwaliteit	%	Totale oppervlak (m2)	Stuks per m2	Aantal planten (stuks)	Eenheid	Plantverband
Beplantingsvak									
Ilex crenata	Japanse hulst	30-40	c2		75	6	450	st	driehoeks

Beplantingslijst plantvak

OVERZICHTSKAART



Locaties vakken
in beeld voor
renovaties: met
beplantingsplan

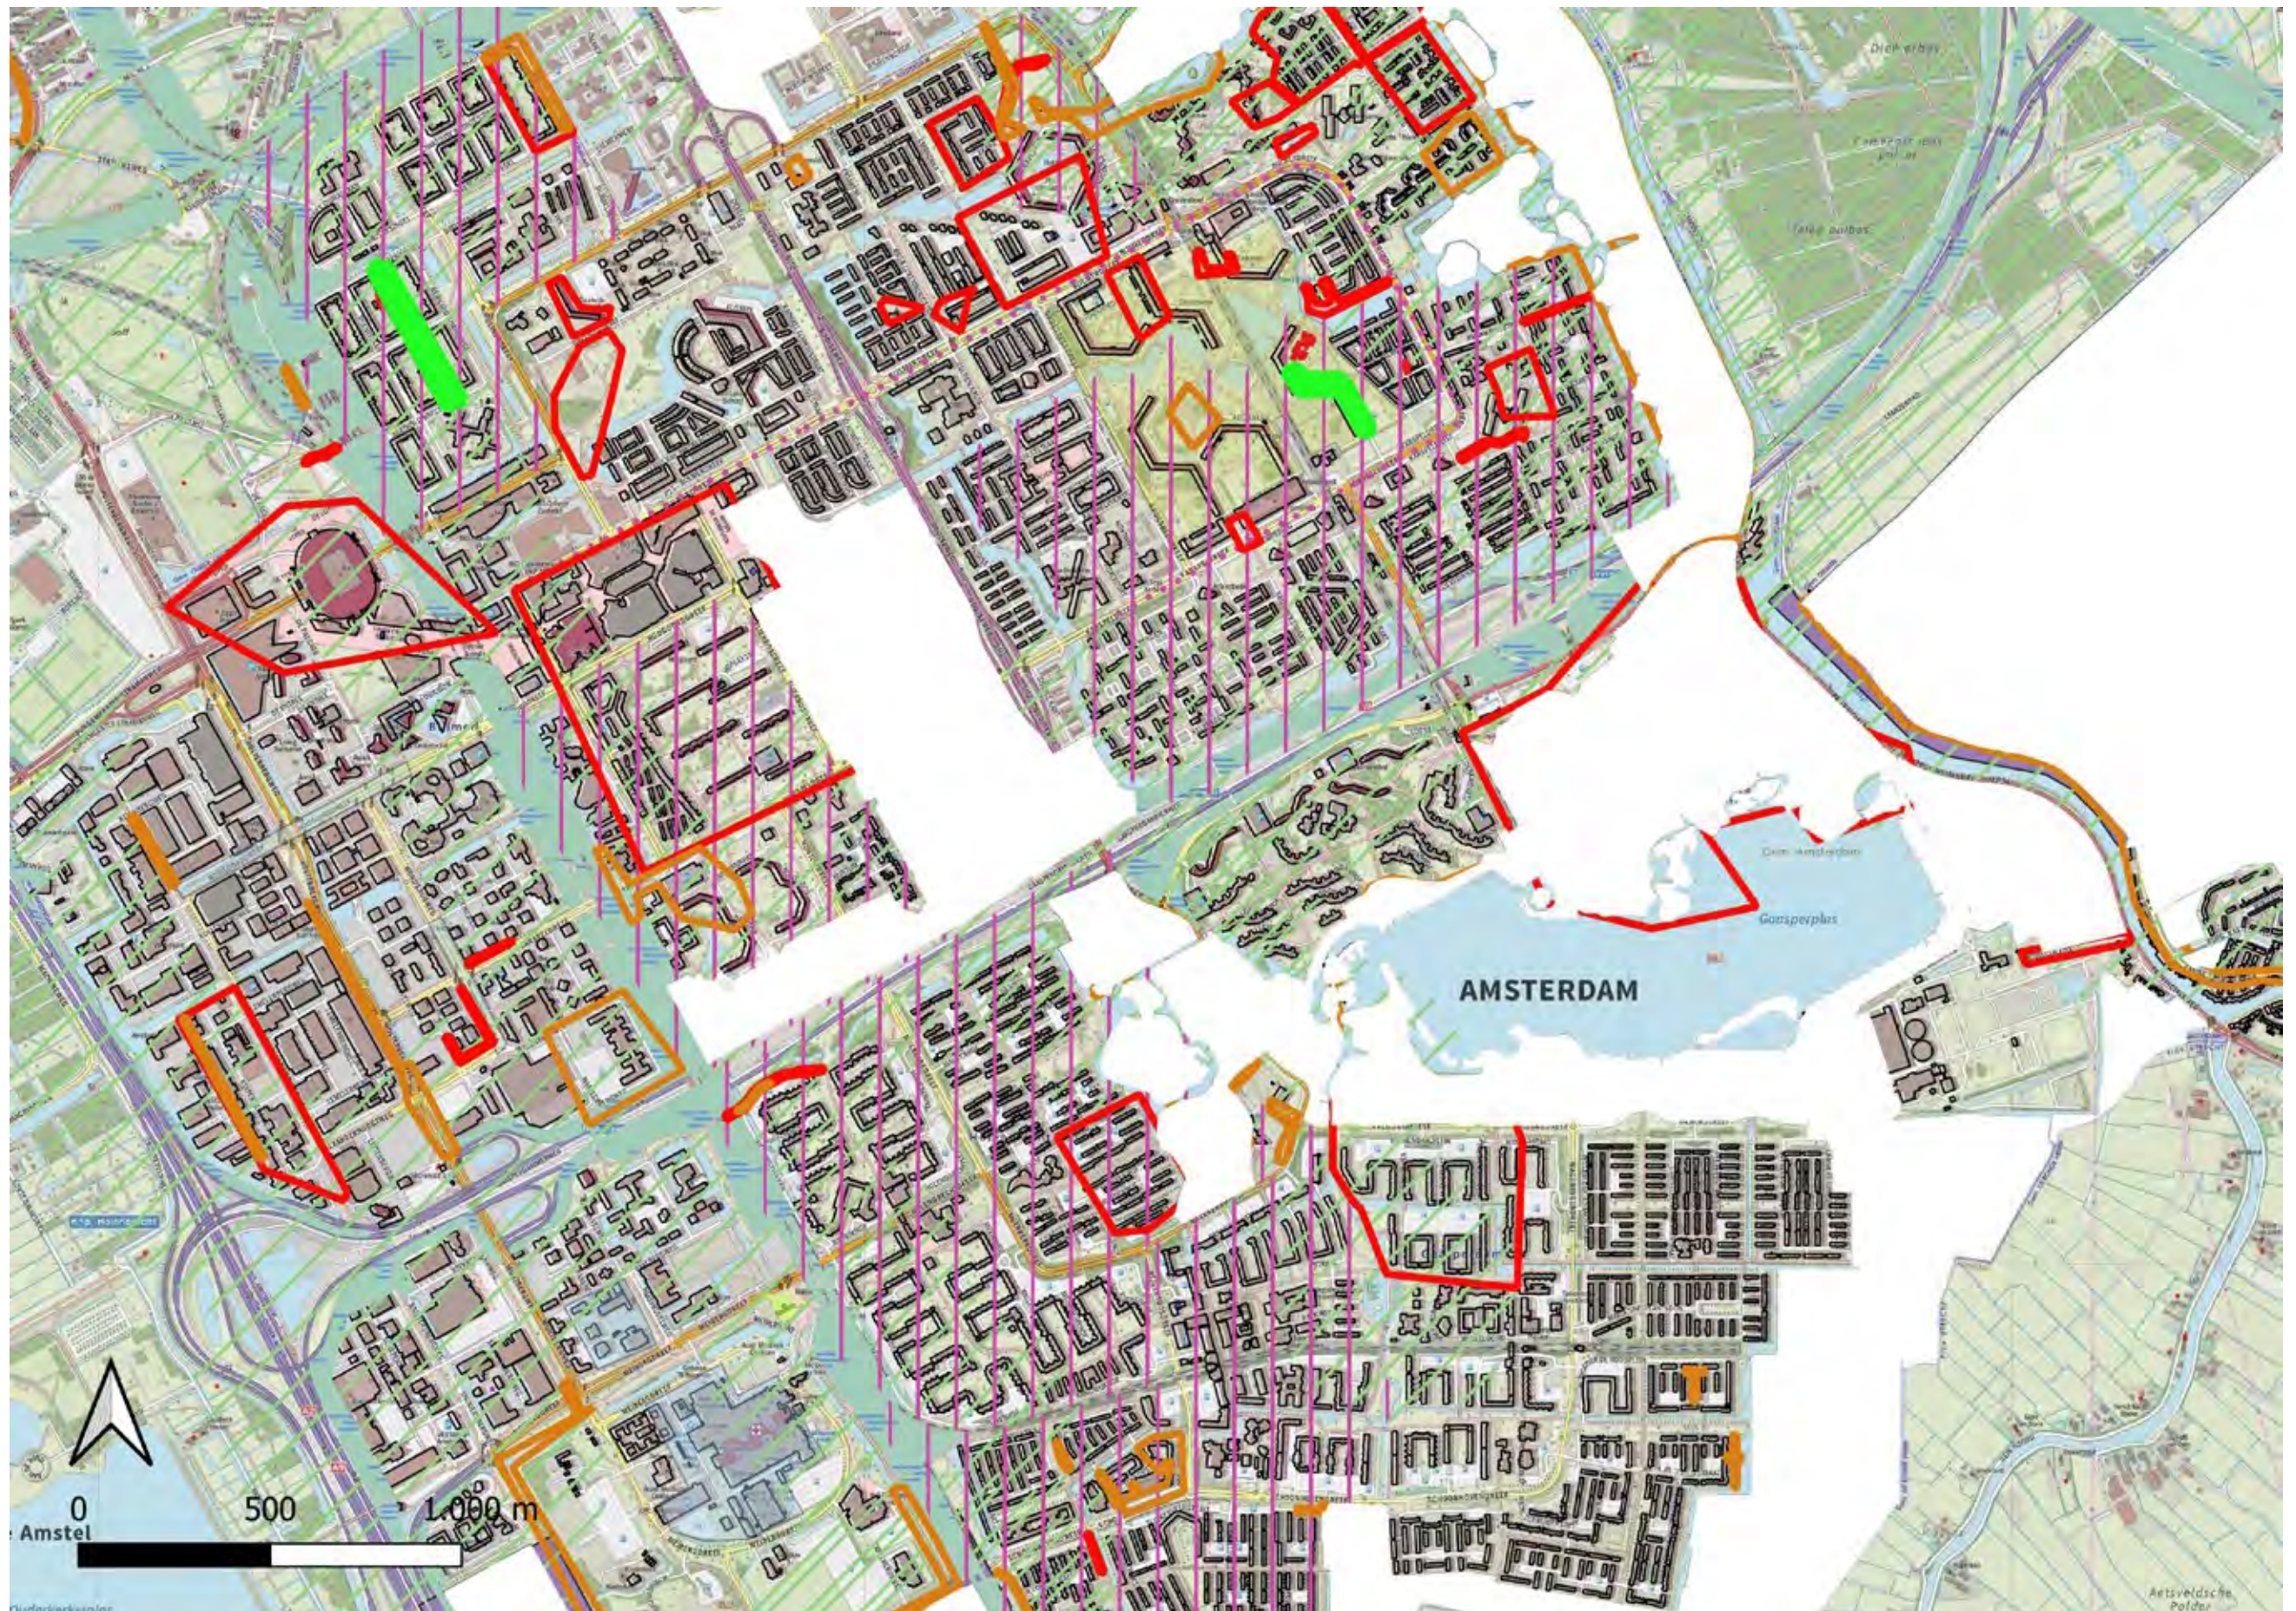

*Gis-kaart tevens
digitaal beschikbaar


HUIDIGE SITUATIE

Renovatie beplantingsvak

ID-nummer:	571697, 2 vakken tegen schuttingen niet bestaand
Locatie:	Barbusselaan, binnentuin 56-94
Algemeen beeld:	Beplanting verdwenen, veel schaduw en schuttingen. Afval en stenen in vak.
Streefbeeld GISIB:	Fijne sierheester, lijnvormige haag
Visiebeeld:	Renoveren met beplanting jaren 70 AUP principes. Onderdeel Ecozone B.
Ontwerpkeuzes:	Schaduwrijke plek, sterke beplanting kiezen. Rekening houden met trottoir en looproutes. Soortkeuze afstemmen op ecozone B zoals inheems sortiment.



Bovenaanzicht inventarisatie huidige situatie: ligging in context

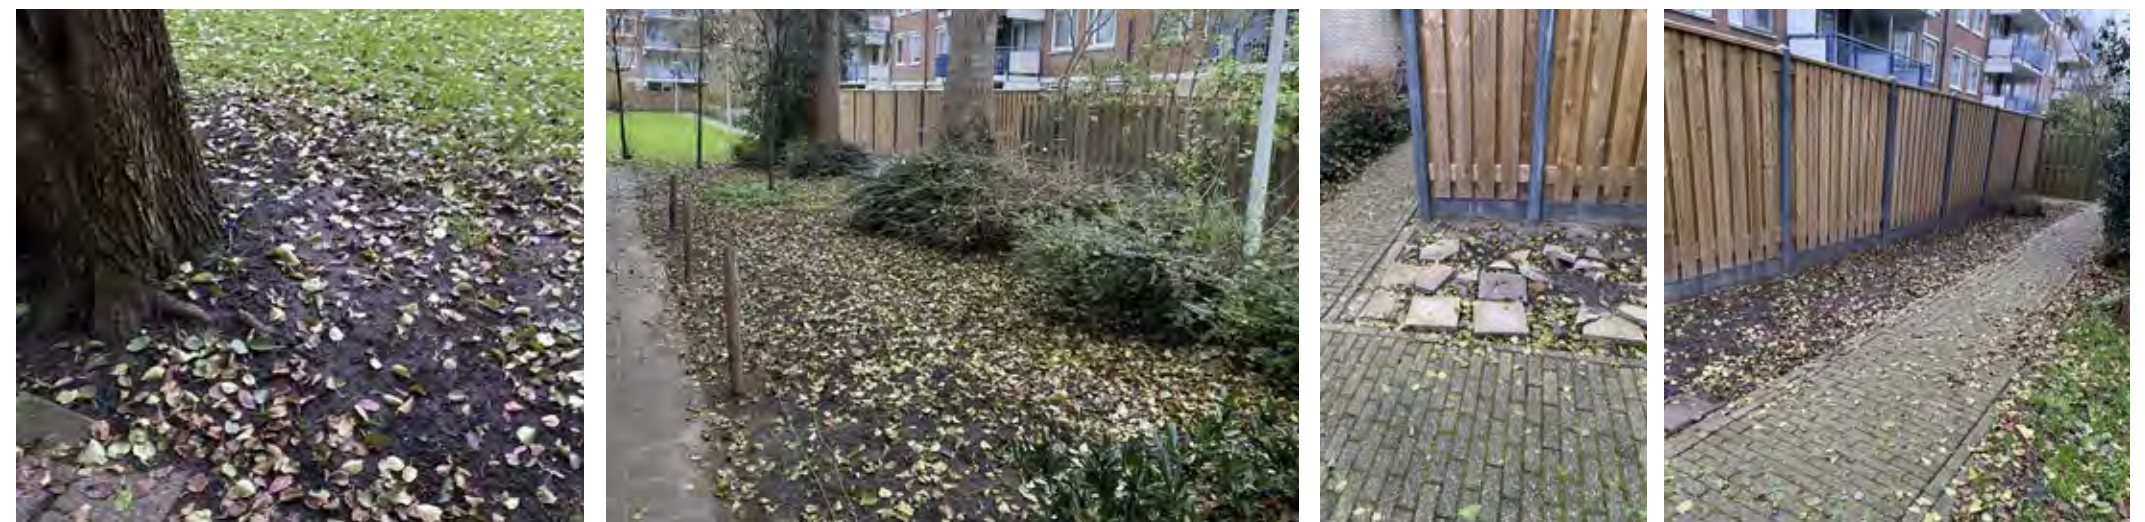


Foto's inventarisatie huidige situatie najaar 2020 - winter 2021

BEPLANTINGSPLAN RENOVATIE

AANDACHTSPUNTEN

Bovenaanzicht beplantingsplan: advies voor renovatie

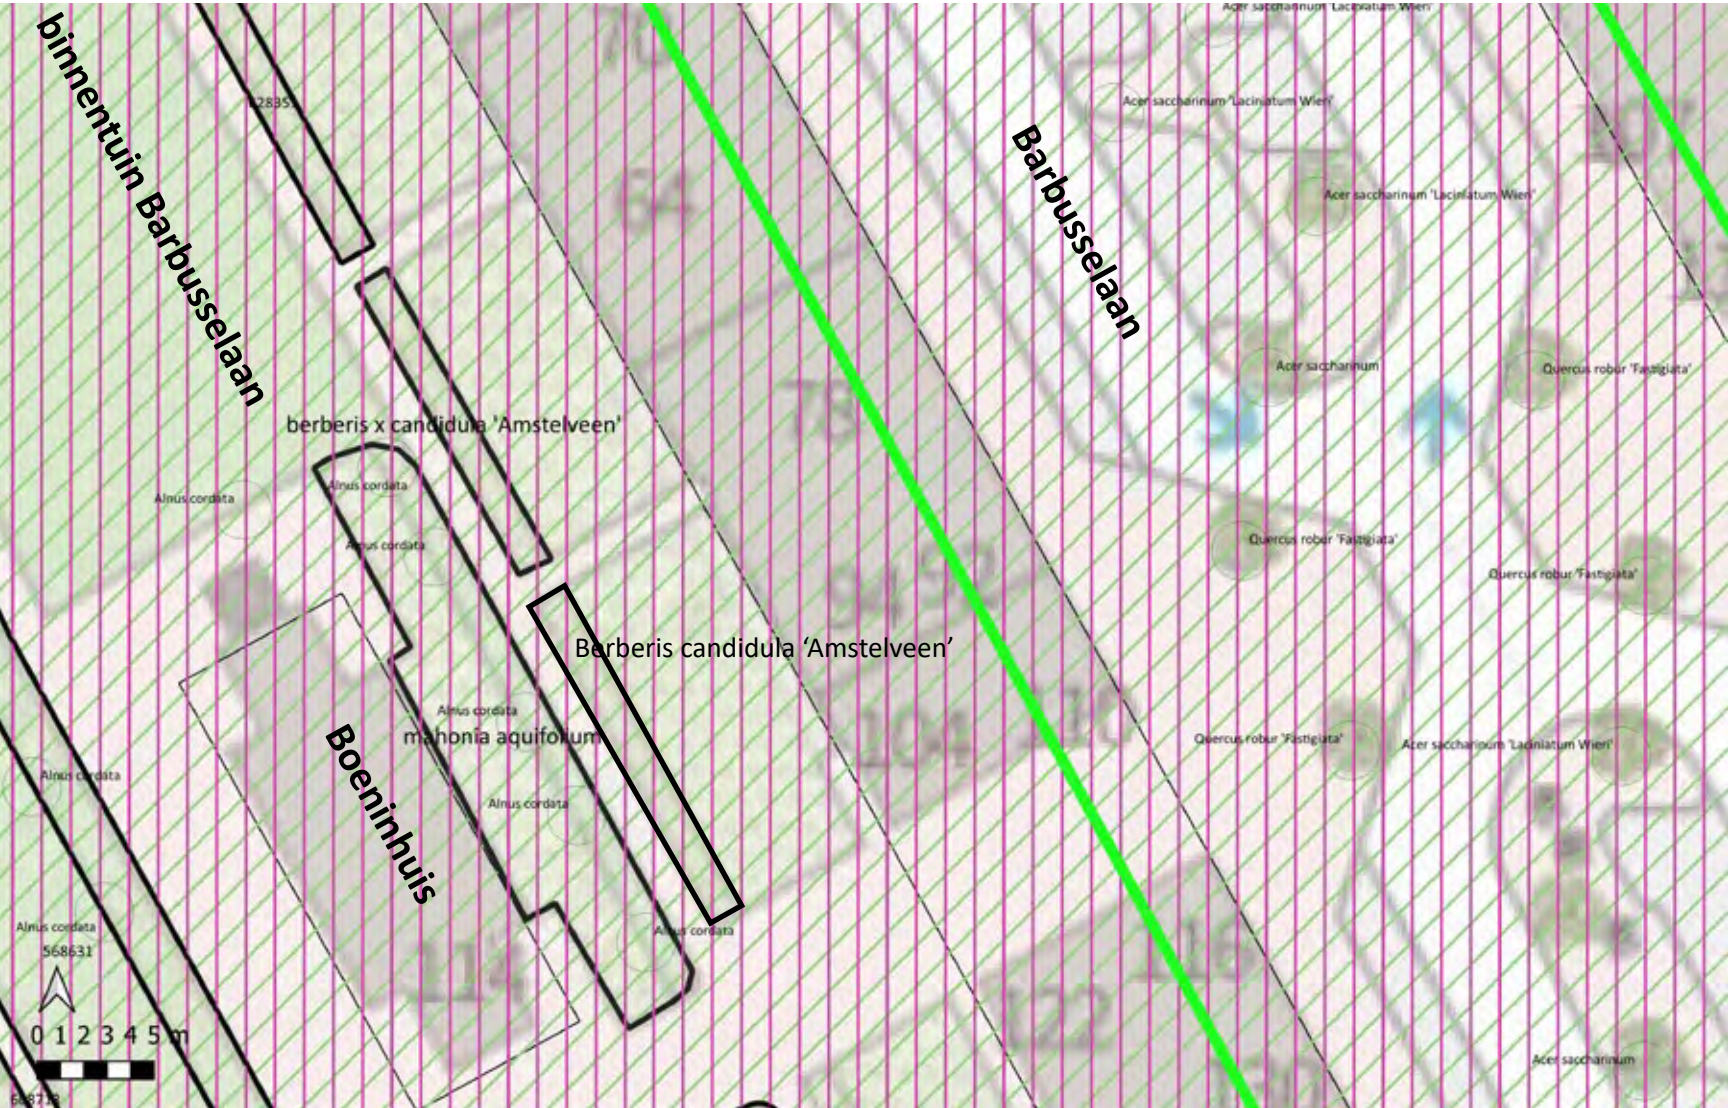

- Afvoeren tegels in plantvak.
- Toevoegen vinca minor als vulplant onder/tussen berberis.
- Toevoegen vakken in GISIB langs schuttingen tuinen.

ID-nummer:	571697, 2 vakken nieuw tegen schuttingen niet bestaand
Locatie:	Barbusselaan, binnentuin 56-94

Plantvakken 571697

Latijnse naam	Nederlandse naam	Plantmaat	Kwaliteit	%	Totale oppervlak (m2)	Stuks per m2	Aantal planten (stuks)	Eenheid	Plantverband
Beplantingsvak									
Mahonia aquifolium	Mahoniestruik	20-30	c1,5		105	4	420	st	driehoeks

Plantvakken 2x nieuw langs schuttingen

Latijnse naam	Nederlandse naam	Plantmaat	Kwaliteit	%	Totale oppervlak (m2)	Stuks per m2	Aantal planten (stuks)	Eenheid	Plantverband
Beplantingsvak									
Berberis candidula 'Amstelveen'	Zuurbes	30-40	c2		46	5	230	st	driehoeks
Vinca minor	Kleine maagdenpalm		C1,5		46	2	92	st	vulplant


Beplantingslijst plantvak

HUIDIGE SITUATIE

Renovatie beplantingsvak

ID-nummer:	625265 598565
Locatie:	Kleiburg 16-19
Algemeen beeld:	(Droogte)schade aan taxus, veel uitval en weinig groeiruimte.
Streefbeeld GISIB:	Lijnvormige haag
Visiebeeld:	Onderdeel beschermd stadsgezicht Bijlmer museum.
Ontwerpkeuzes:	Herstellen haag met alternatieve soort die beter tegen verharding/droogte kan.

Bovenaanzicht inventarisatie huidige situatie: ligging in context

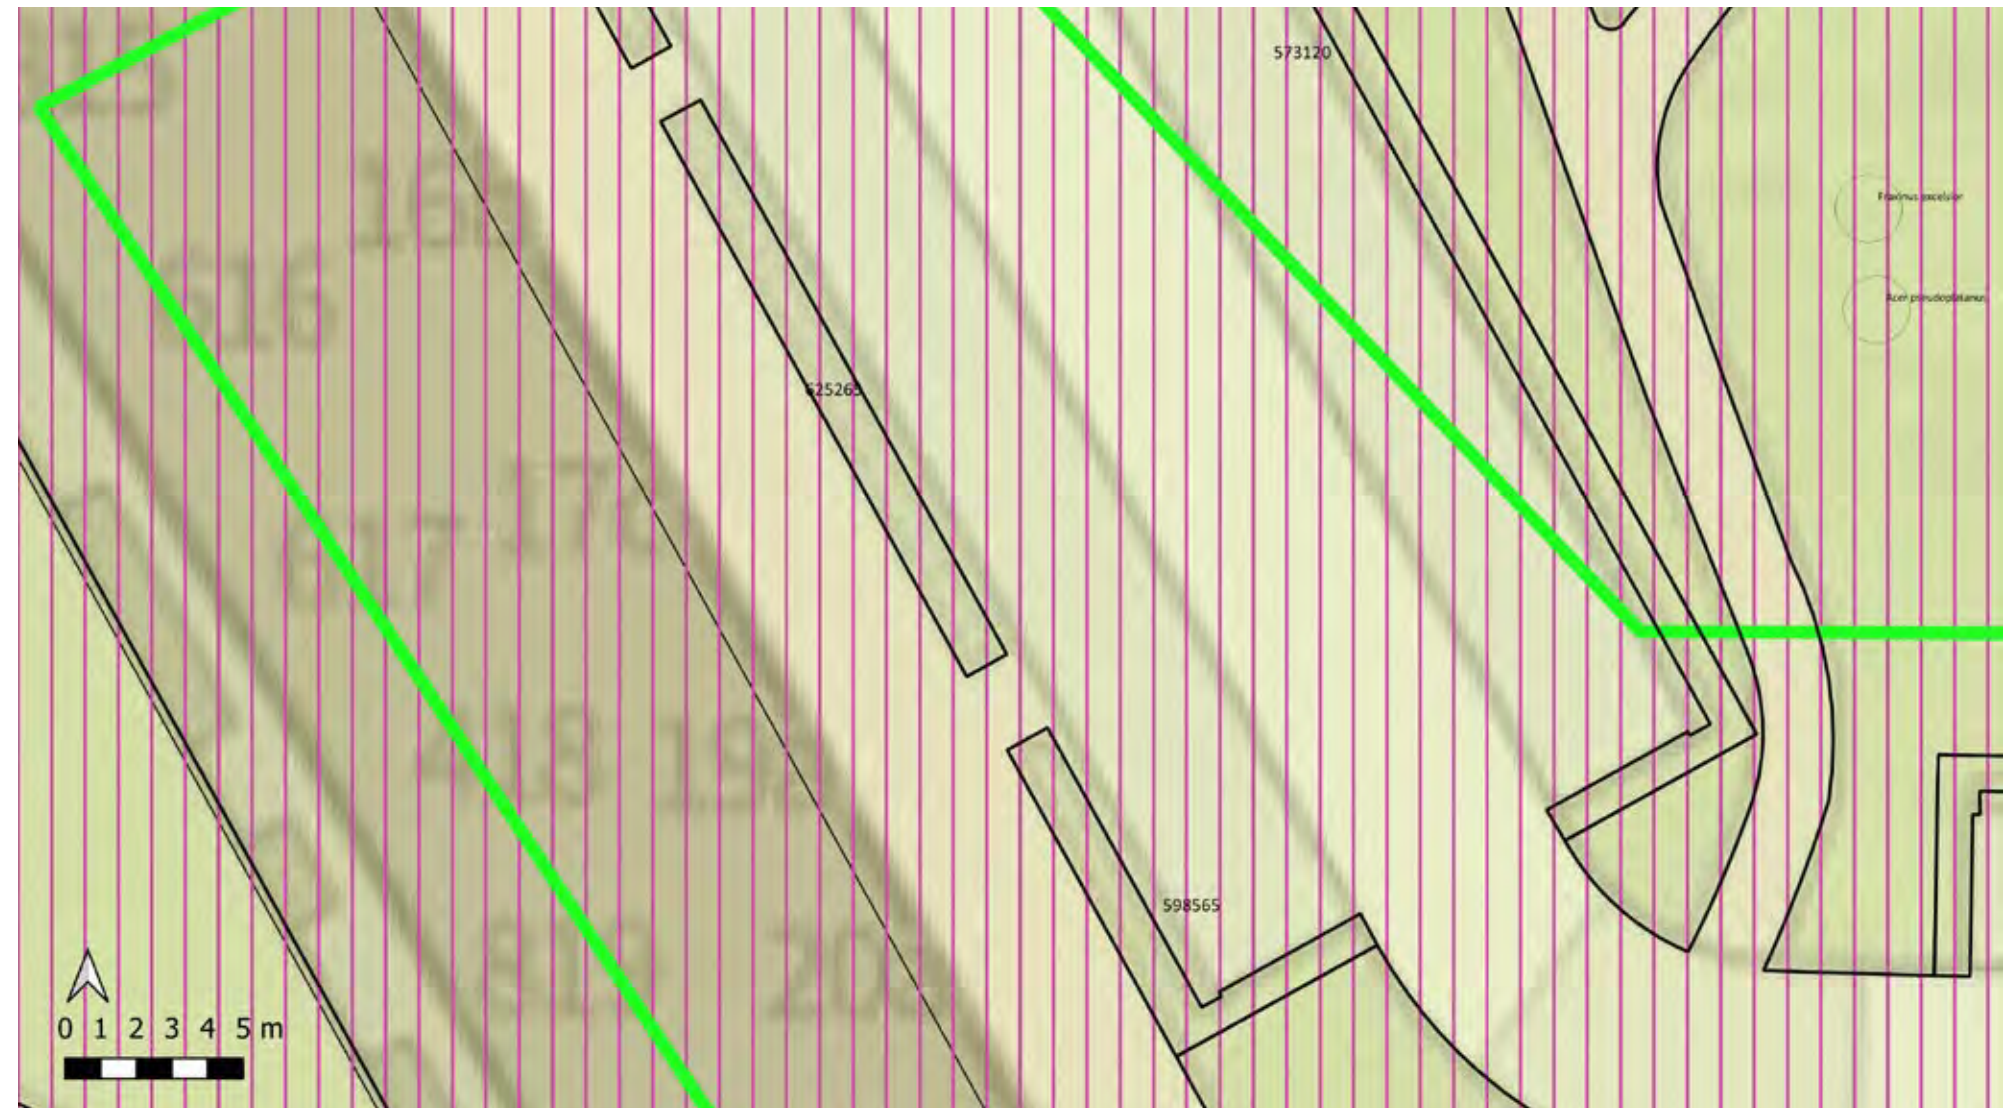

Foto's inventarisatie huidige situatie najaar 2020 - winter 2021

BEPLANTINGSPLAN RENOVATIE

AANDACHTSPUNTEN

Bovenaanzicht beplantingsplan: advies voor renovatie



- Grondverbetering toepassen.

ID-nummer:	625265, 598565
Locatie:	Kleiburg 16-19

Latijnse naam	Nederlandse naam	Plantmaat	Kwaliteit	%	Totale lengte (m1)	Aantal per m1	Aantal planten (stuks)	Eenheid	Plantverband
Haag									
Acer campestre	Veldesdoorn	125-150	wlg		32	4	128	st	haag


Beplantingslijst plantvak

HUIDIGE SITUATIE

Renovatie beplantingsvak

ID-nummer:	602926, 615589, 614940, 575728
Locatie:	Kleiburg 24-32
Algemeen beeld:	(Droogte)schade aan taxus, veel uitval en weinig groeiruimte.
Streefbeeld GISIB:	Lijnvormige haag
Visiebeeld:	Onderdeel beschermd stadsgezicht Bijlmer museum.
Ontwerpkeuzes:	Herstellen haag met alternatieve soort die beter tegen verharding/droogte kan.


Bovenaanzicht inventarisatie huidige situatie: ligging in context

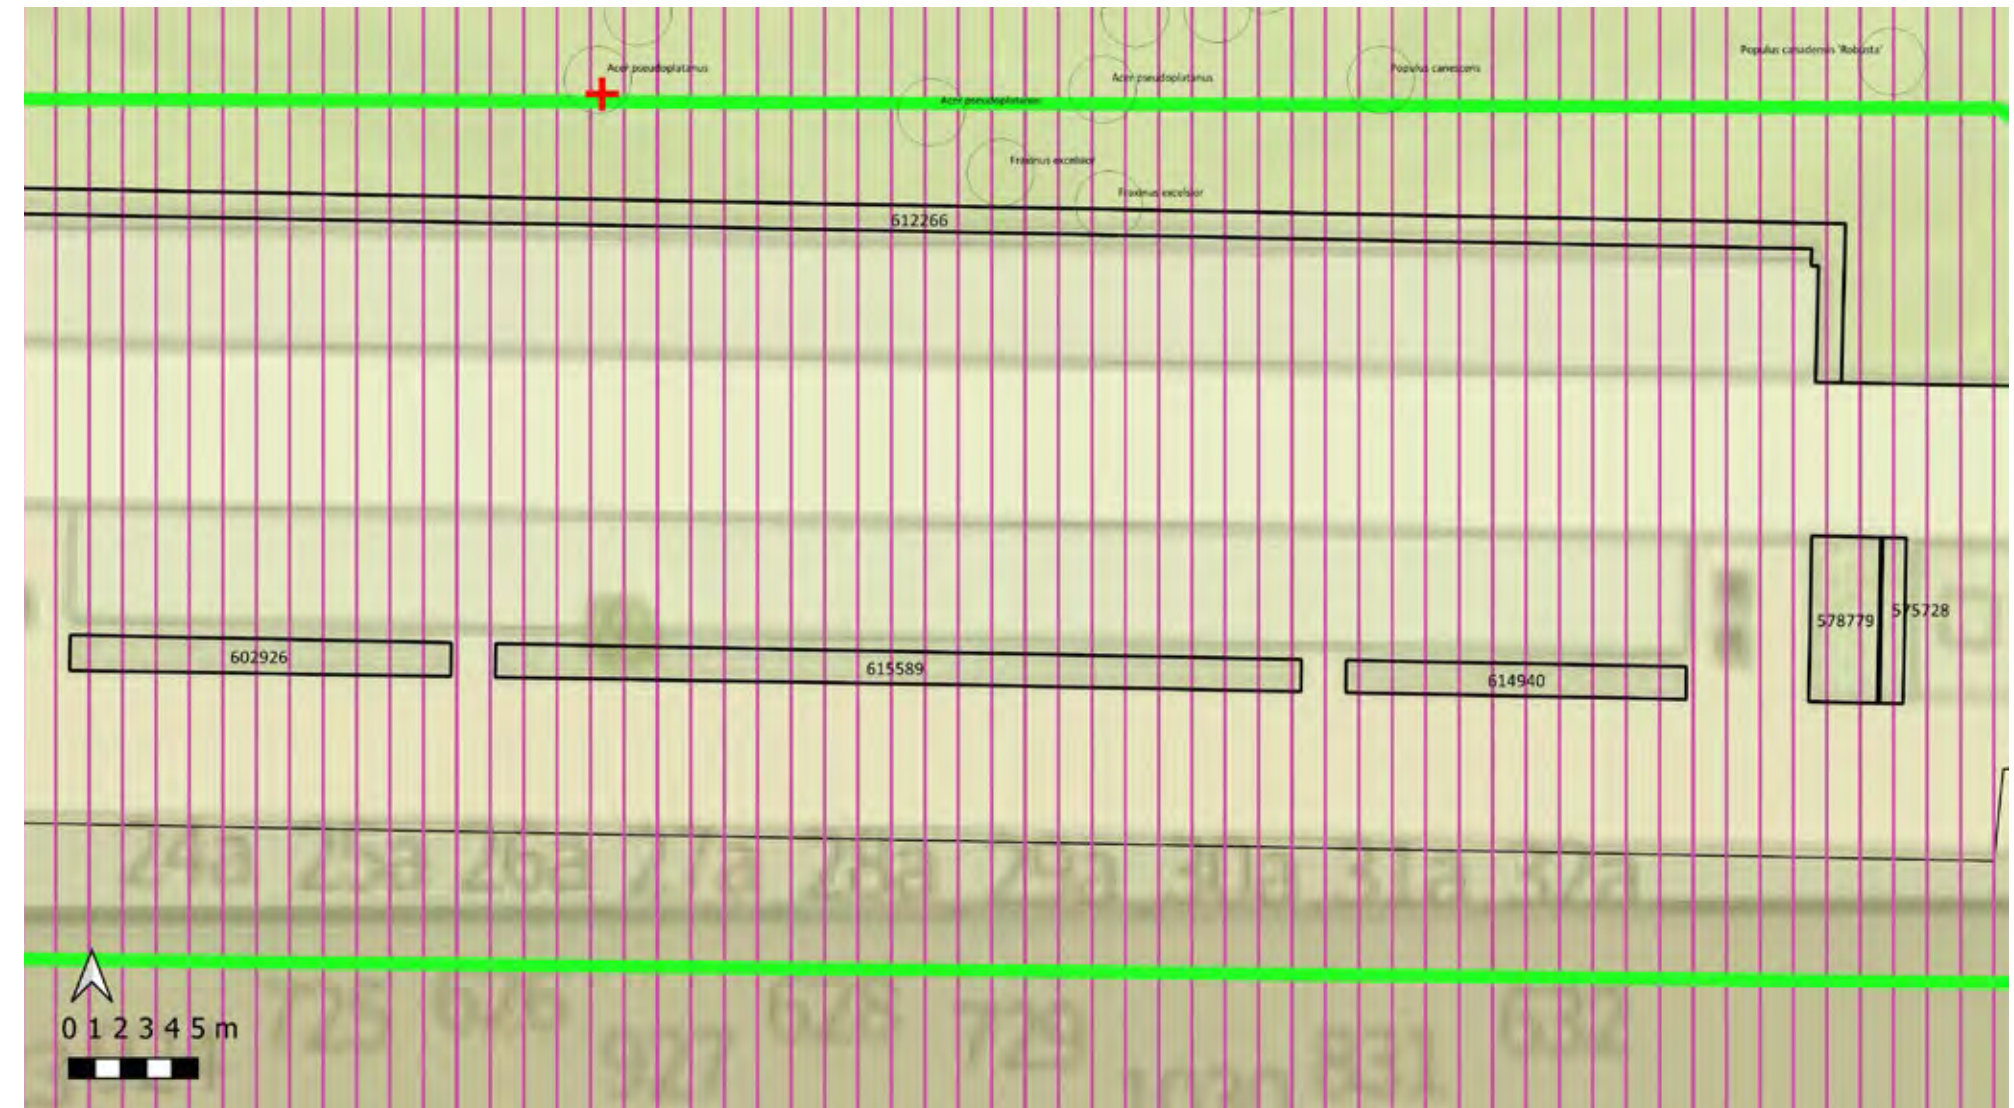

Foto's inventarisatie huidige situatie najaar 2020 - winter 2021

BEPLANTINGSPLAN RENOVATIE

Bovenaanzicht beplantingsplan: advies voor renovatie

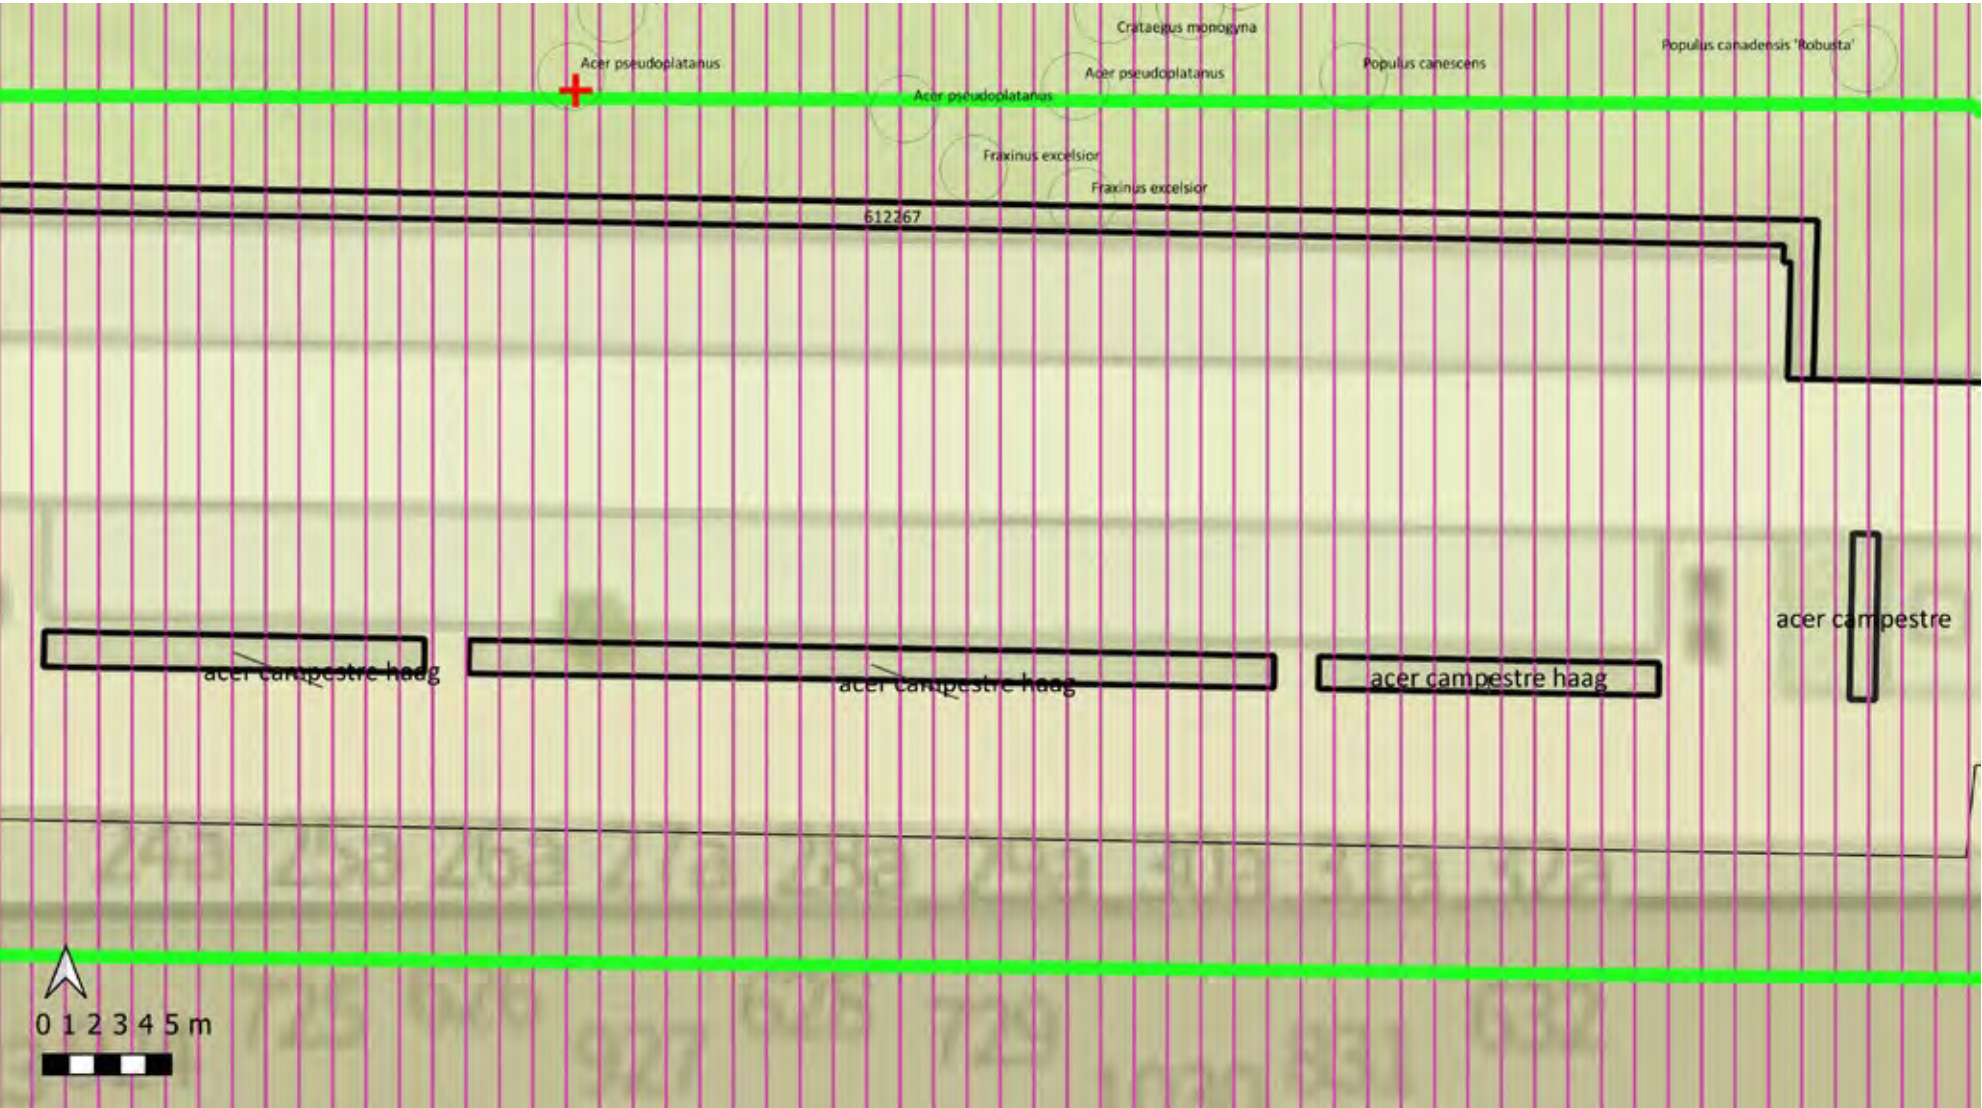

AANDACHTSPUNTEN

- Grondverbetering toepassen.

ID-nummer:	602926, 615589, 614940, 575728
Locatie:	Kleiburg

Latijnse naam	Nederlandse naam	Plantmaat	Kwaliteit	%	Totale lengte (m1)	Aantal per m1	Aantal planten (stuks)	Eenheid	Plantverband
Haag									
Acer campestre	Veldesdoorn	125-150	wlg		64	4	256	st	haag


Beplantingslijst plantvak

HUIDIGE SITUATIE

Renovatie beplantingsvak

ID-nummer:	580837 625290 597870
Locatie:	Kleiburg 35/37
Algemeen beeld:	(Droogte)schade aan taxus, veel uitval en weinig groeiruimte.
Streefbeeld GISIB:	Lijnvormige haag
Visiebeeld:	Onderdeel beschermd stadsgezicht Bijlmer museum. Wintergroen beeld vanwege beeld auto's en verharding.
Ontwerpkeuzes:	Herstellen haag met alternatieve soort die beter tegen verharding/droogte kan.

Bovenaanzicht inventarisatie huidige situatie: ligging in context

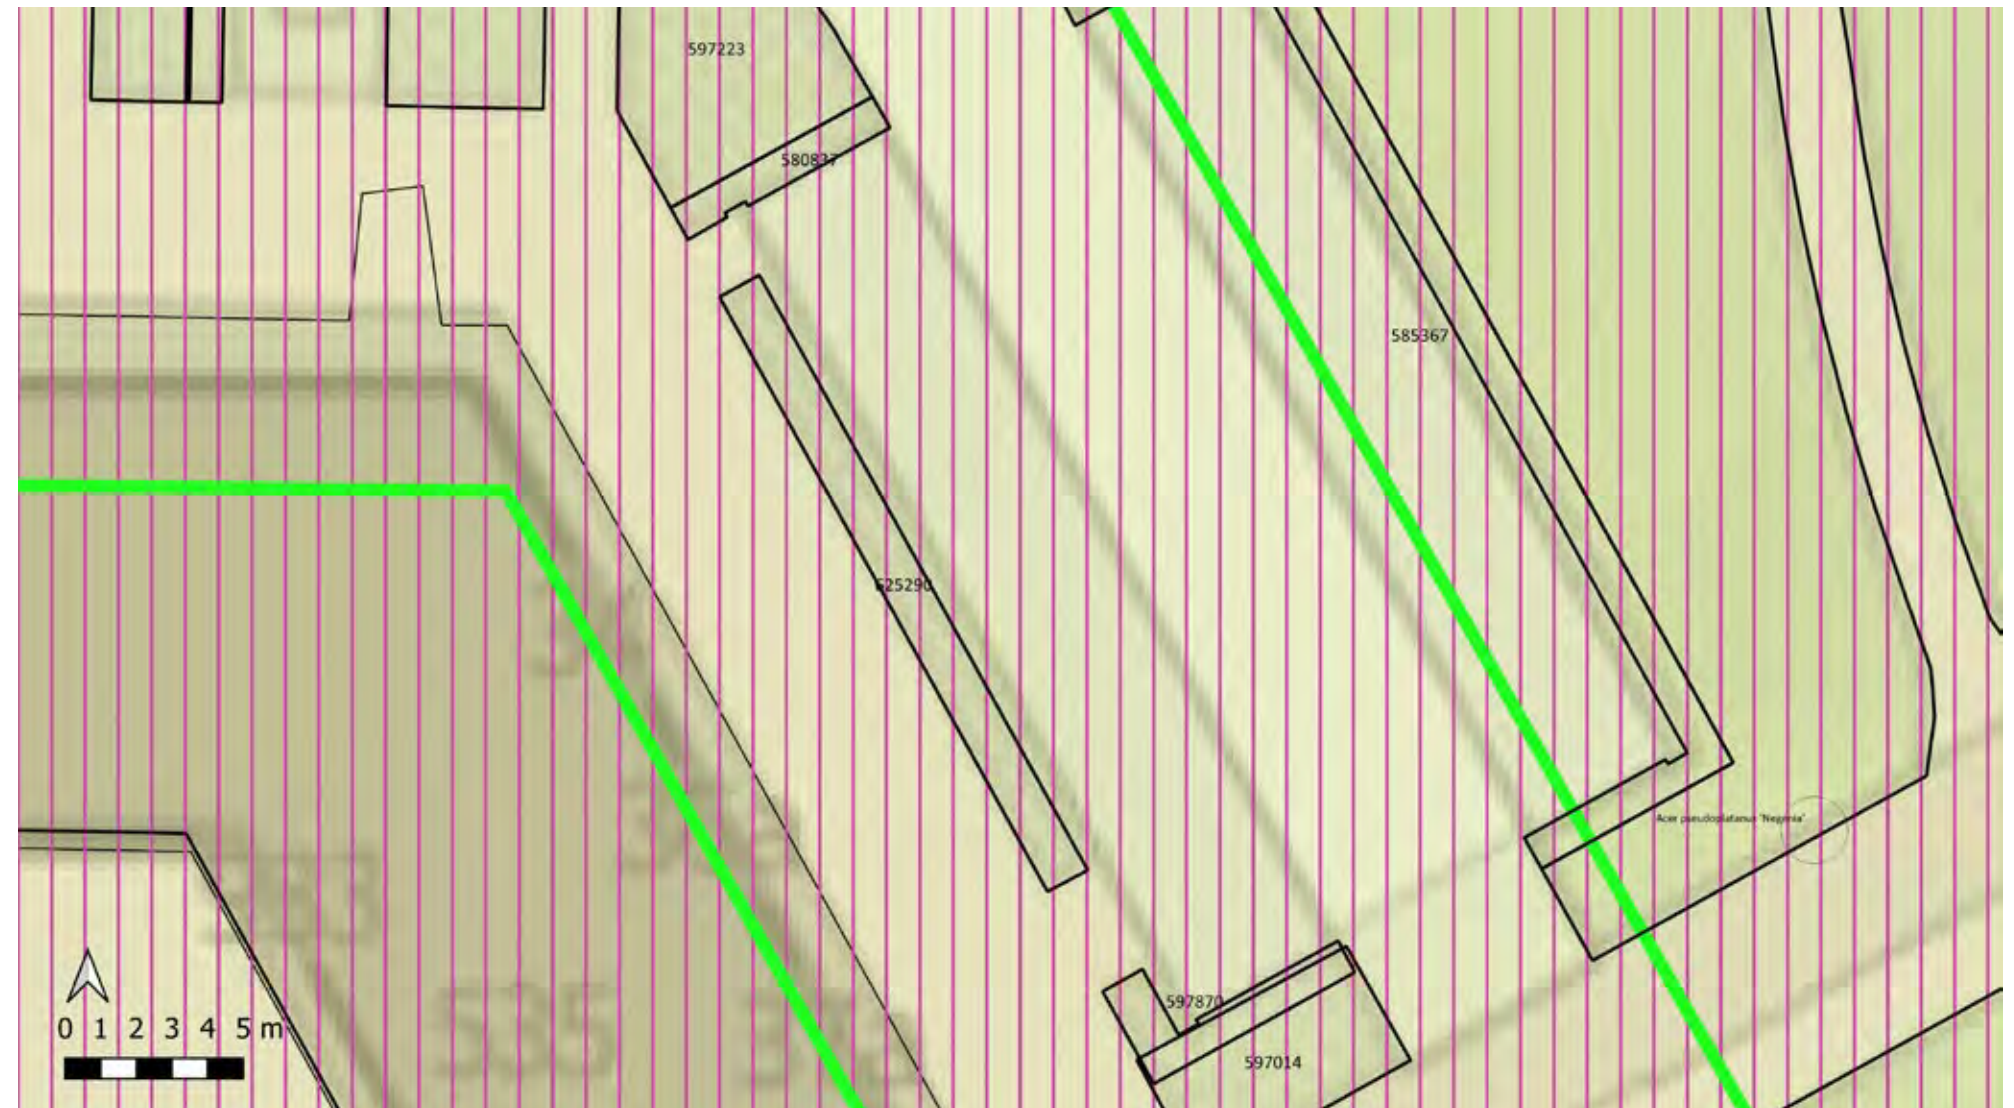

Foto's inventarisatie huidige situatie najaar 2020 - winter 2021

BEPLANTINGSPLAN RENOVATIE

AANDACHTSPUNTEN

Bovenaanzicht beplantingsplan: advies voor renovatie



- Grondverbetering toepassen.

ID-nummer:	580837, 625290, 597870
Locatie:	Kleiburg 35/37

Latijnse naam	Nederlandse naam	Plantmaat	Kwaliteit	%	Totale lengte (m1)	Aantal per m1	Aantal planten (stuks)	Eenheid	Plantverband
Haag									
Acer campestre	Veldesdoorn	125-150	wlg		35	4	140	st	haag


Beplantingslijst plantvak

HUIDIGE SITUATIE

Renovatie beplantingsvak

ID-nummer:	610818 635707 598954
Locatie:	Kleiburg 41-43
Algemeen beeld:	(Droogte)schade aan taxus, veel uitval en weinig groeiruumte.
Streefbeeld GISIB:	Lijnvormige haag
Visiebeeld:	Onderdeel beschermd stadsgezicht Bijlmer museum. Wintergroen beeld vanwege beeld auto's en verharding.
Ontwerpkeuzes:	Herstellen haag met alternatieve soort die beter tegen verharding/droogte kan.

Bovenaanzicht inventarisatie huidige situatie: ligging in context

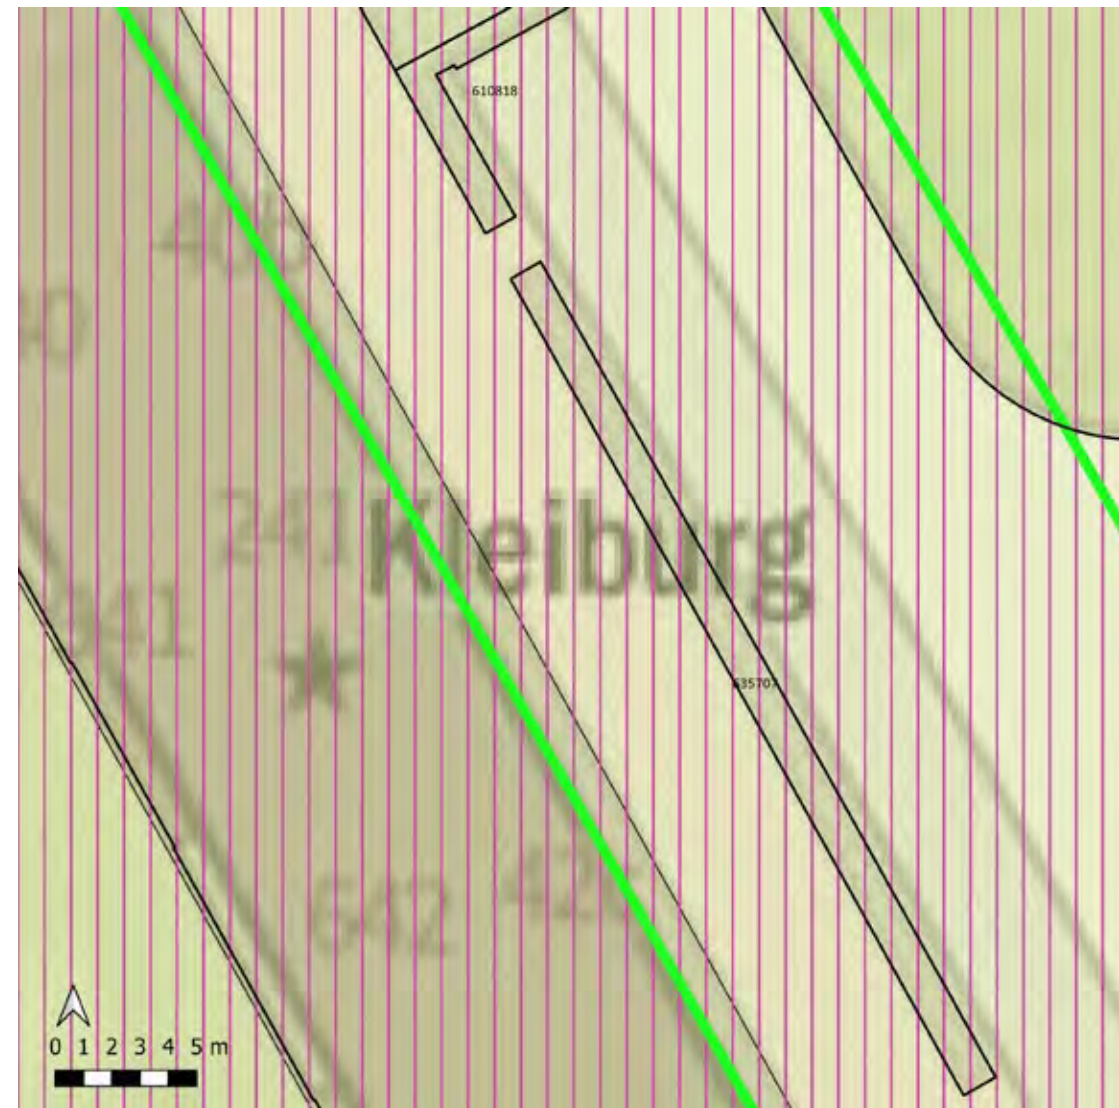

Foto's inventarisatie huidige situatie najaar 2020 - winter 2021

BEPLANTINGSPLAN RENOVATIE

AANDACHTSPUNTEN

Bovenaanzicht beplantingsplan: advies voor renovatie



- Grondverbetering toepassen.

ID-nummer:	610818, 635707, 598954
Locatie:	Kleiburg 41-43

Latijnse naam	Nederlandse naam	Plantmaat	Kwaliteit	%	Totale lengte (m1)	Aantal per m1	Aantal planten (stuks)	Eenheid	Plantverband
Haag									
Acer campestre	Veldesdoorn	125-150	wlg		77	4	308	st	haag


Beplantingslijst plantvak

HUIDIGE SITUATIE

Renovatie beplantingsvak

ID-nummer:	621450 624725
Locatie:	Koningspalmplein 1-7
Algemeen beeld:	Beplanting afwezig/verdwenen.
Streefbeeld GISIB:	Vaste planten
Visiebeeld:	Onderdeel ecozone B.
Ontwerpkeuzes:	Opvulling plantvak binnen taxushaag. Soortkeuze afstemmen op ecozone B zoals inheems sortiment.

Bovenaanzicht inventarisatie huidige situatie: ligging in context

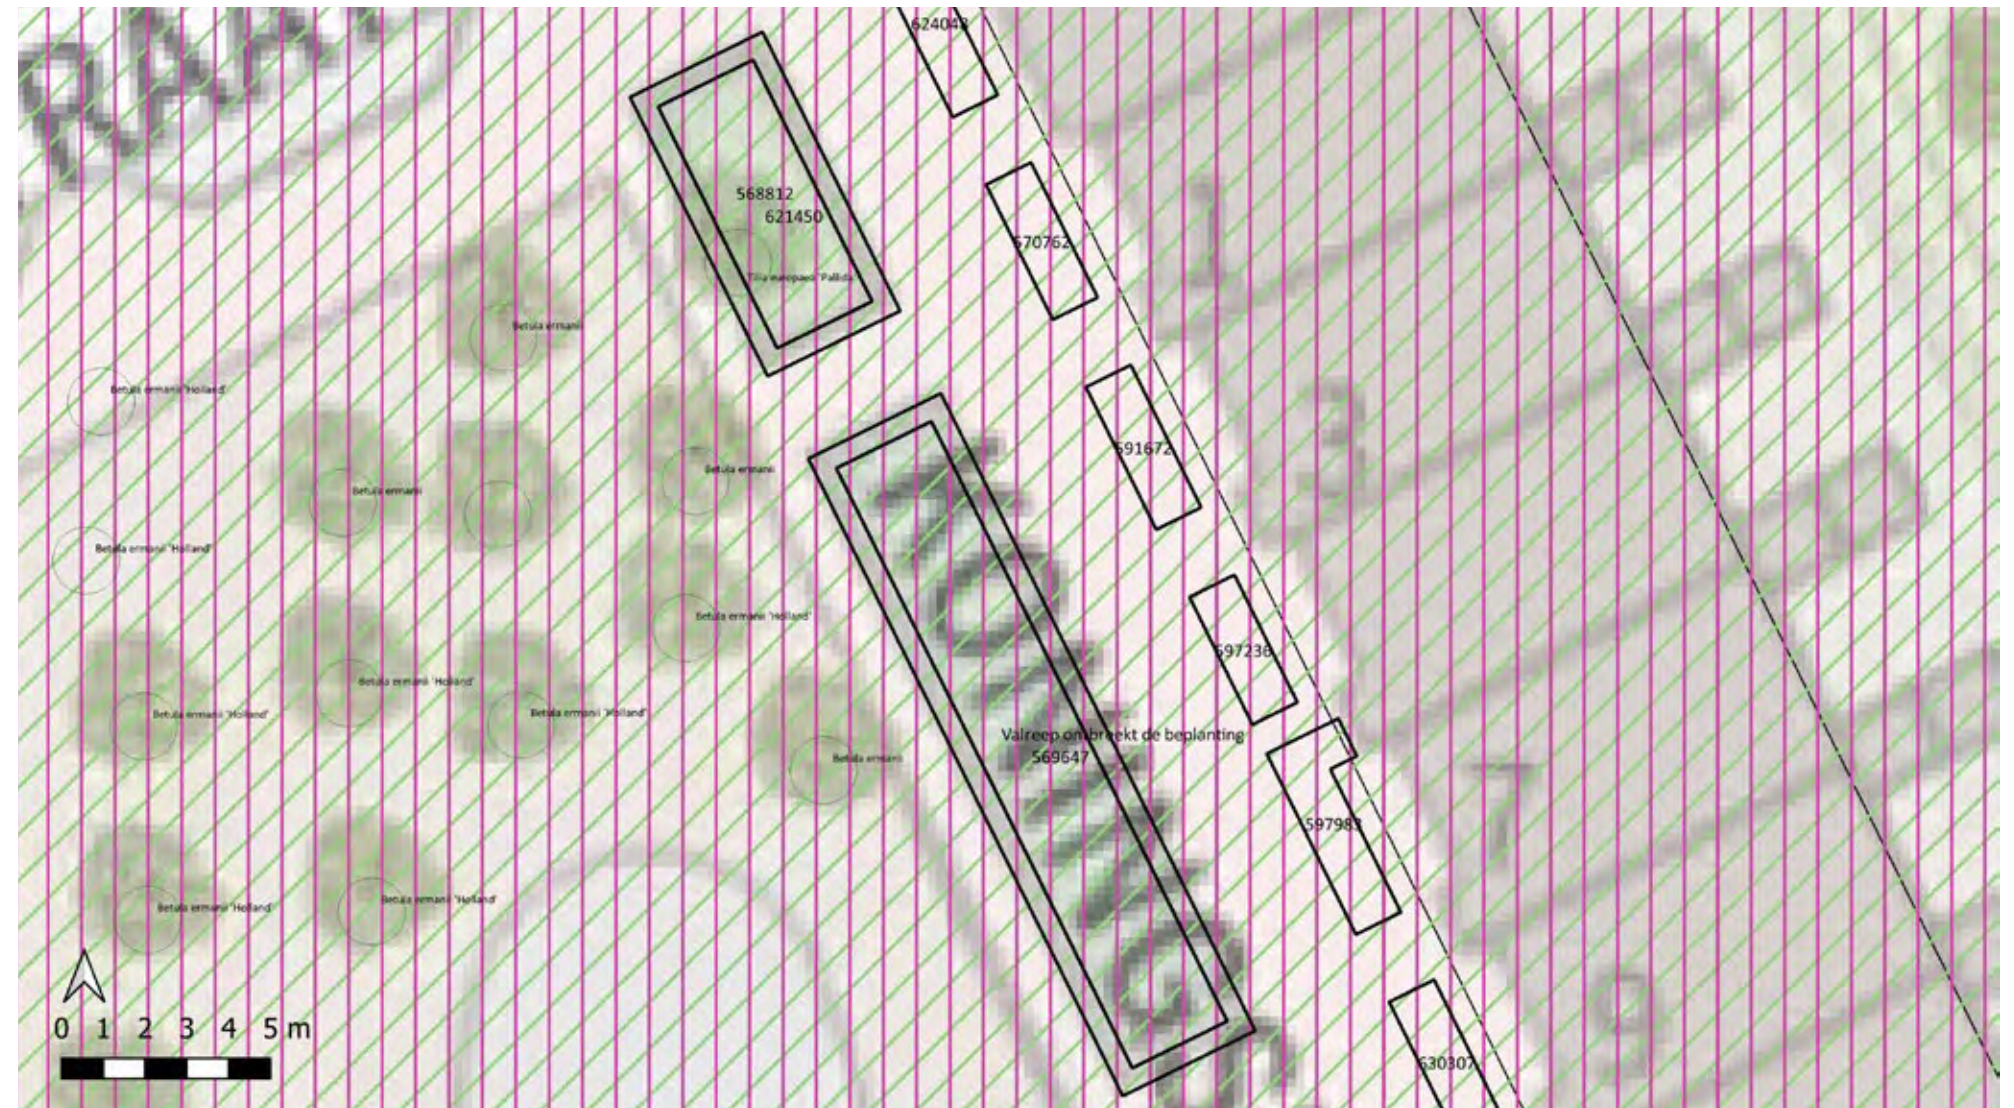


Foto's inventarisatie huidige situatie najaar 2020 - winter 2021

BEPLANTINGSPLAN RENOVATIE

AANDACHTSPUNTEN

Bovenaanzicht beplantingsplan: advies voor renovatie

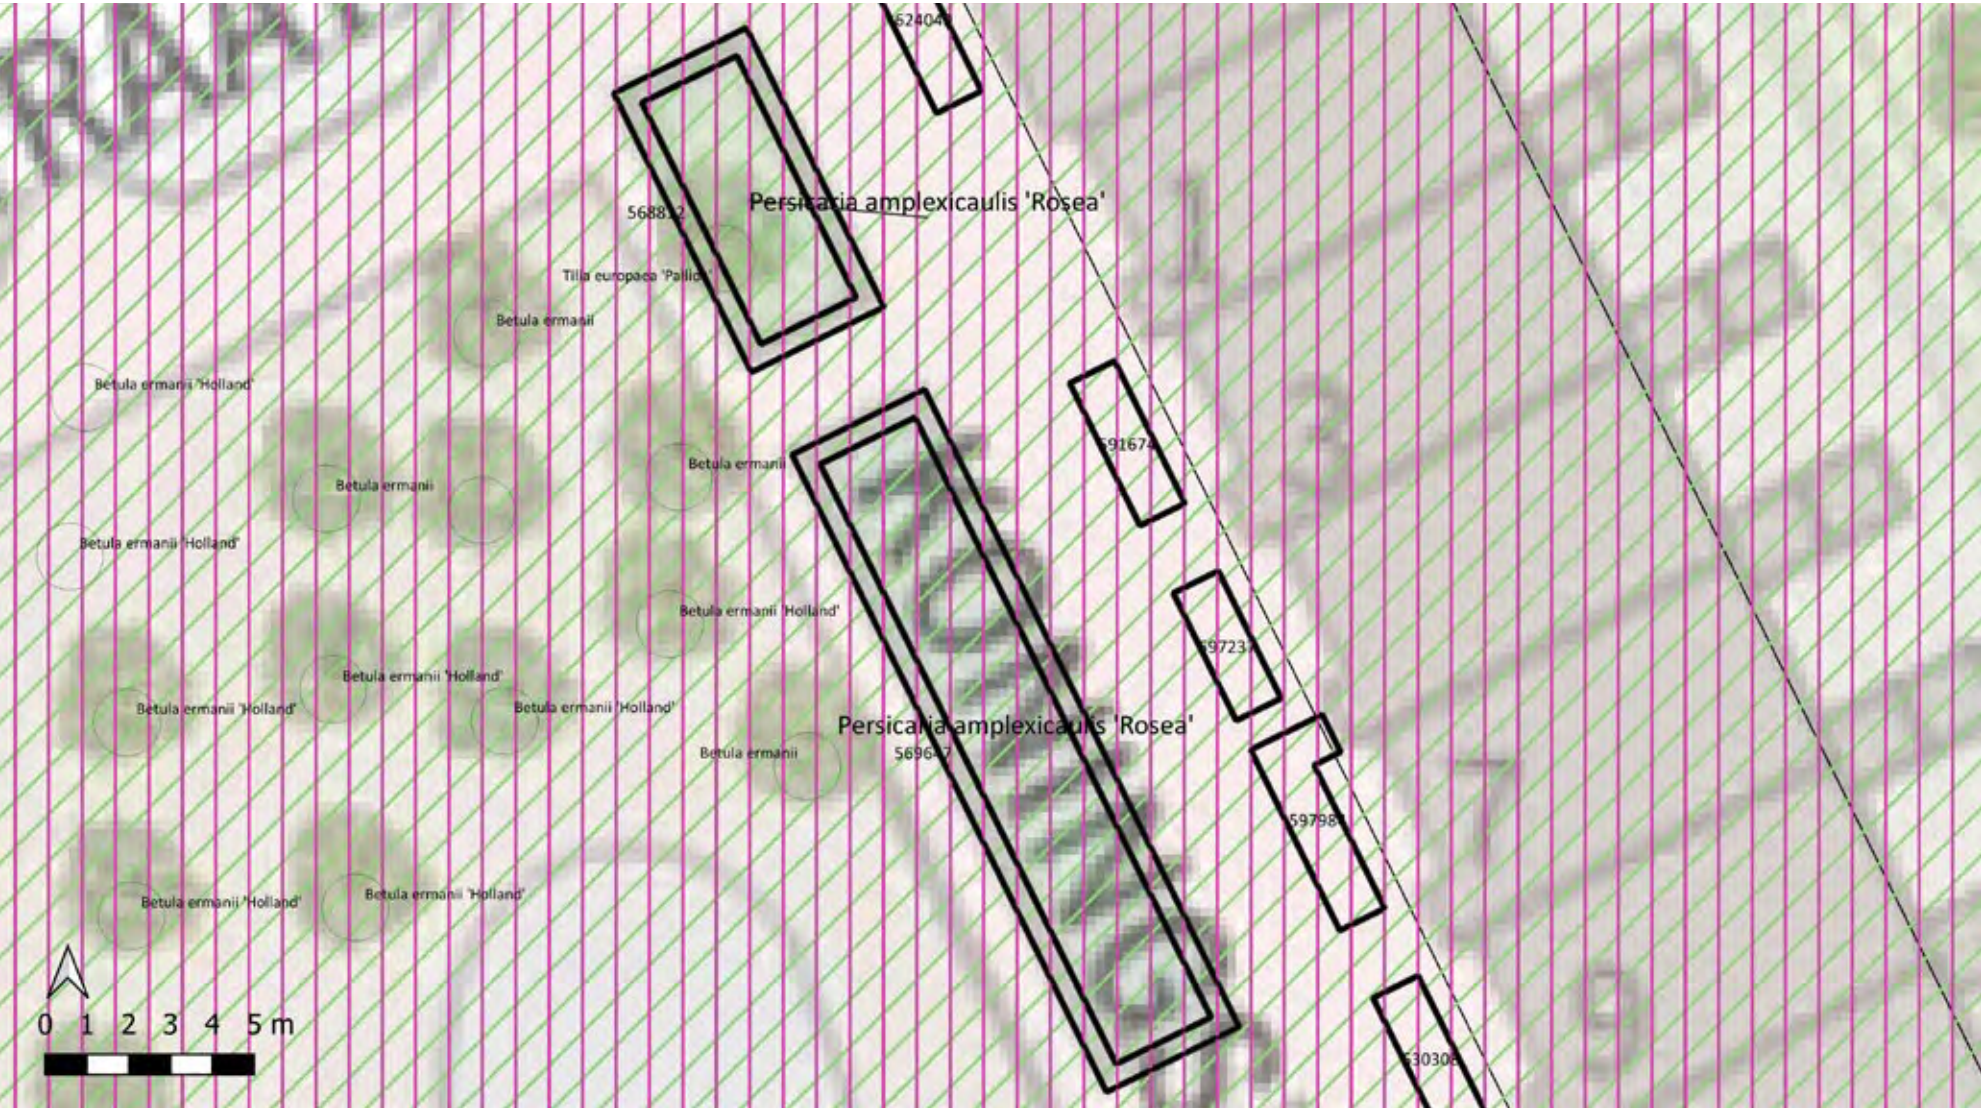

- Tevens inboeten 2 m1 taxus haag.

ID-nummer:	621450, 624725
Locatie:	Koningspalmplein

Latijnse naam	Nederlandse naam	Plantmaat	Kwaliteit	%	Totale oppervlak (m2)	Stuks per m2	Aantal planten (stuks)	Eenheid	Plantverband
Haag					Lengte m1	Aantal per m1			
Taxus media 'Hicksii'	Taxushaag	60-80	kluit		2	3	6		haag inboeten
Beplantingsvak									
Persicaria amplexicaulus 'Rosea'	Duizendknoop		p9		56	5	280	st	driehoeks

Beplantingslijst plantvak

HUIDIGE SITUATIE

Renovatie beplantingsvak

ID-nummer: 634491
594929

Locatie: Koningspalmplein 13-17

Algemeen beeld: Beplanting afwezig/verdwenen.


Streefbeeld GISIB: Vaste planten

Visiebeeld: Onderdeel ecozone B.

Ontwerpkeuzes: Opvulling plantvak binnen taxushaag.

Soortkeuze afstemmen op ecozone B zoals inheems sortiment.

Bovenaanzicht inventarisatie huidige situatie: ligging in context

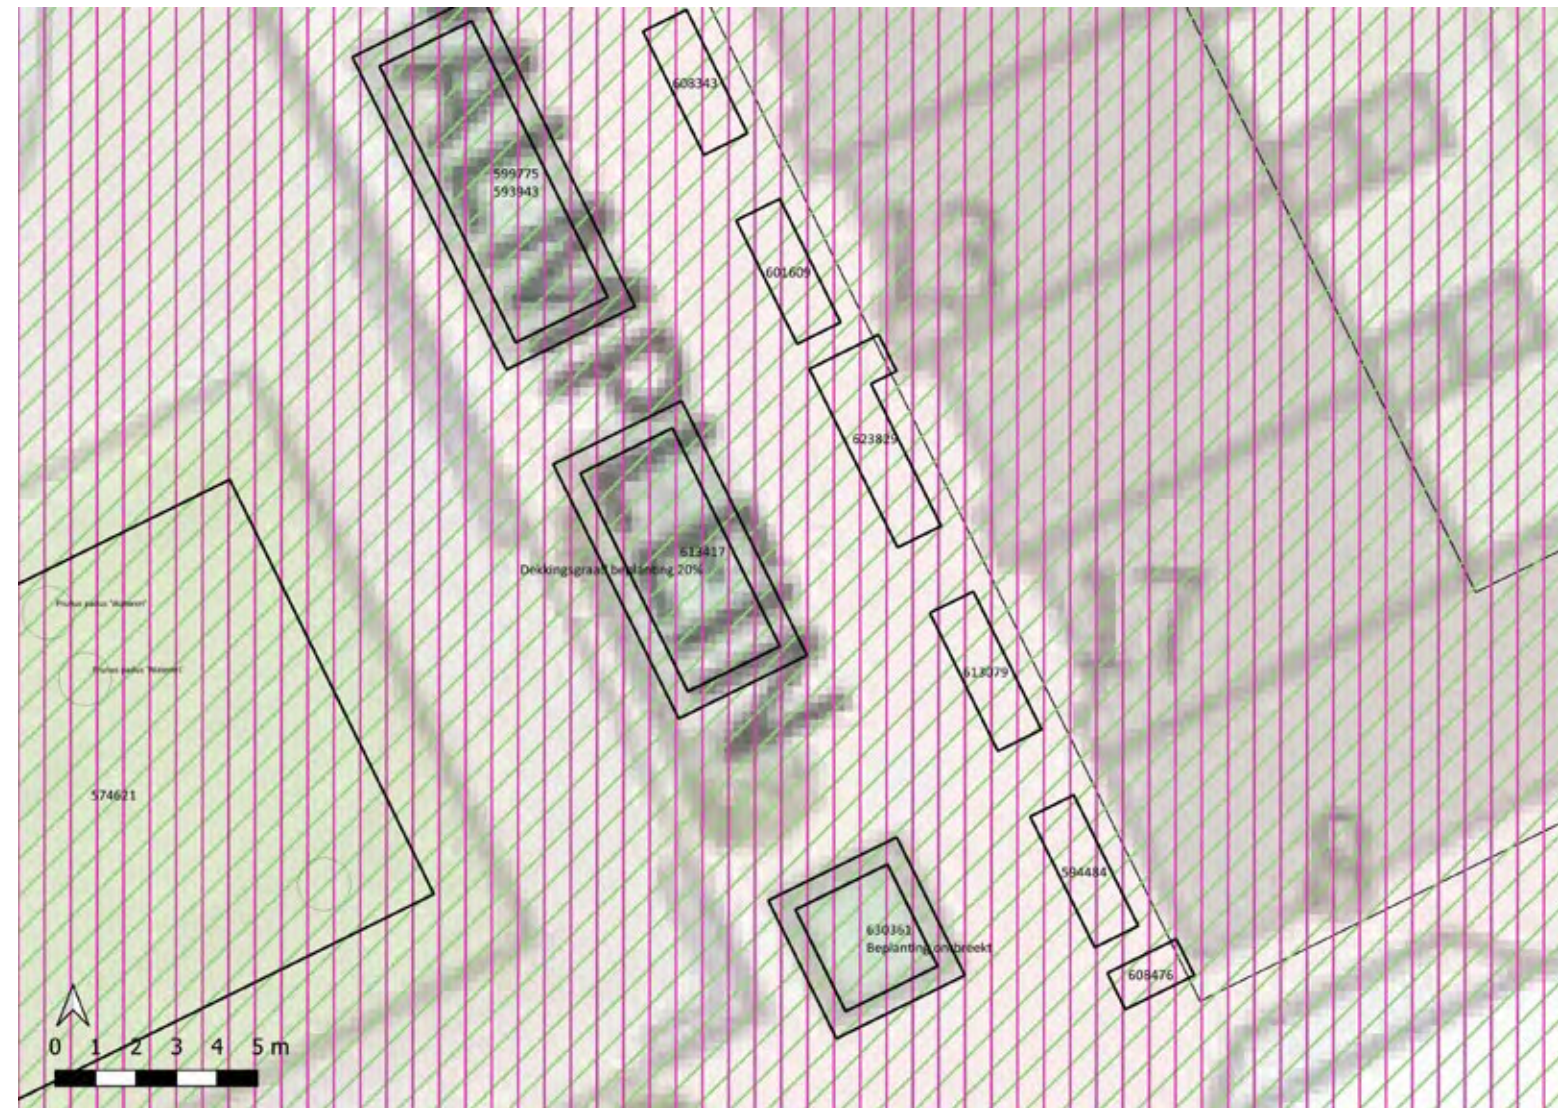


Foto's inventarisatie huidige situatie najaar 2020 - winter 2021

BEPLANTINGSPLAN RENOVATIE

AANDACHTSPUNTEN

Bovenaanzicht beplantingsplan: advies voor renovatie

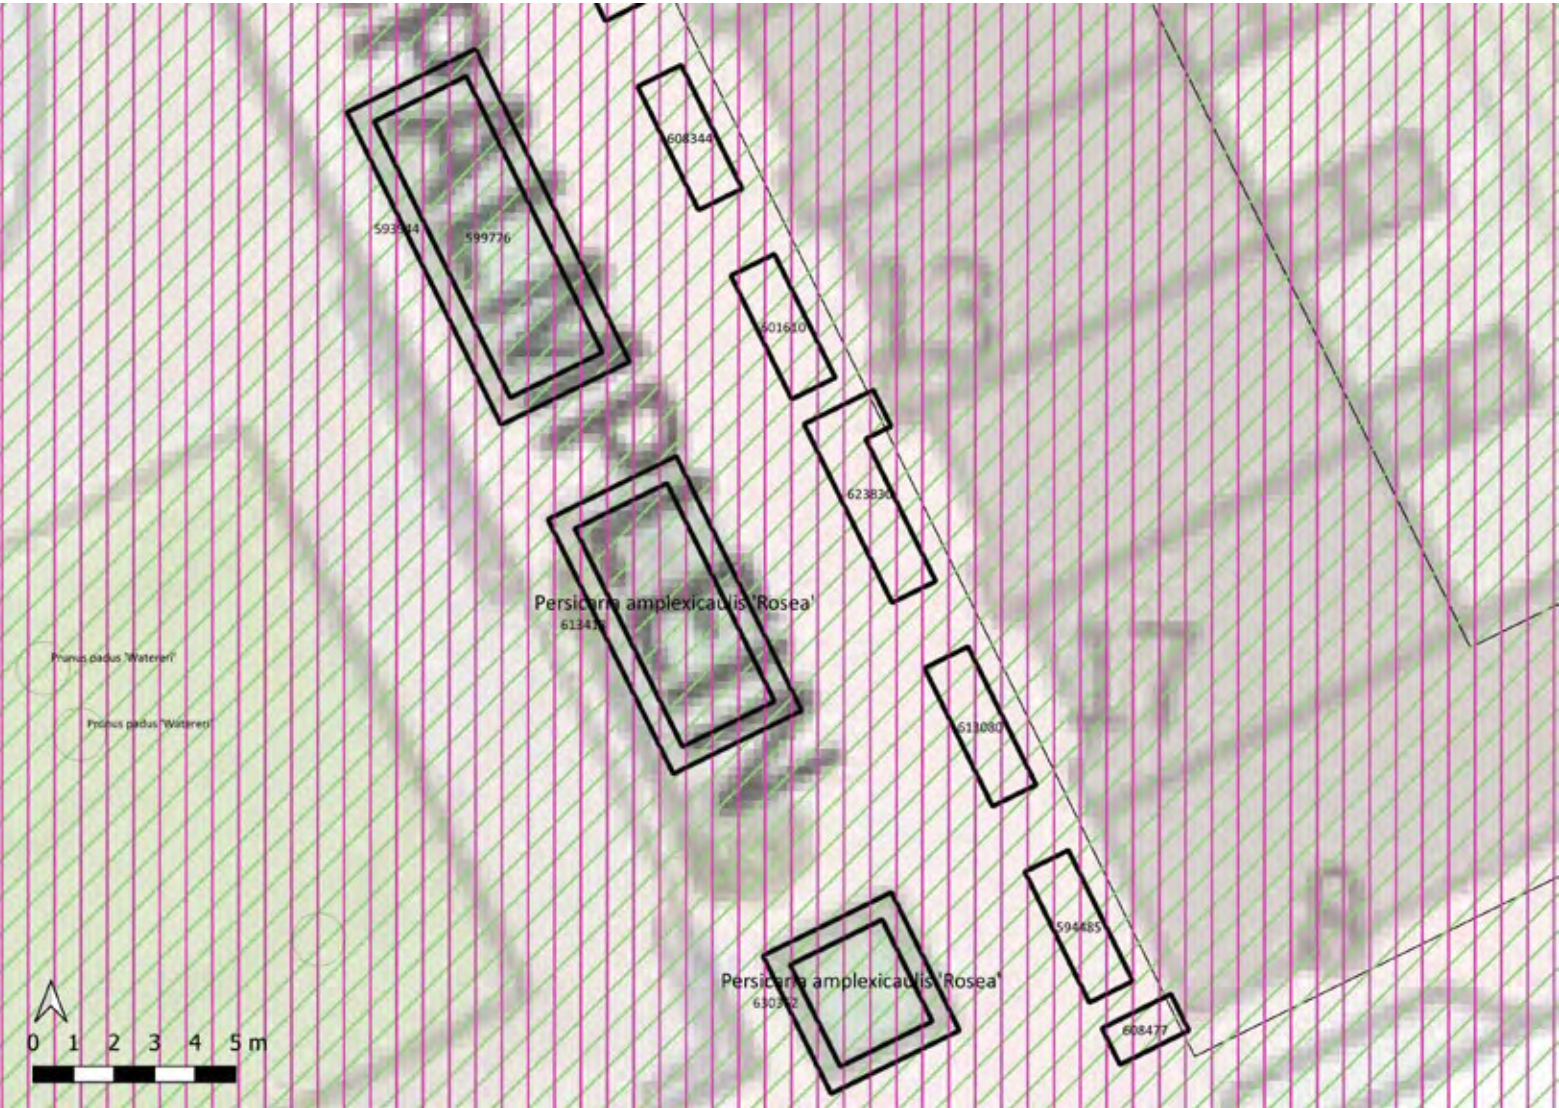

- Tevens inboeten 2 m1 taxus haag.

ID-nummer:	634491, 594929
Locatie:	Koningspalmplein

Latijnse naam	Nederlandse naam	Plantmaat	Kwaliteit	%	Totale oppervlak (m2)	Stuks per m2	Aantal planten (stuks)	Eenheid	Plantverband
Haag					Lengte m1	Aantal per m1			
Taxus media 'Hicksii'	Taxushaag	60-80	kluit		2	3	6		haag inboeten
Beplantingsvak									
Persicaria amplexicaulus 'Rosea'	Duizendknoop		p9		22	5	110	st	driehoeks

Beplantingslijst plantvak