



Constructieboringen

Werk : Lage Bergse Bos Bergschenhoek
Werknummer :
Besteknummer :
Opdrachtgever : Staatsbosbeheer
Directie : Staatsbosbeheer
Hoofdaannemer : van Ooijen Gouda
Rapportnummer : Constructieboringen 001
Boordatum : 30 november 2022
Opgemaakt door : Jan Straver

1

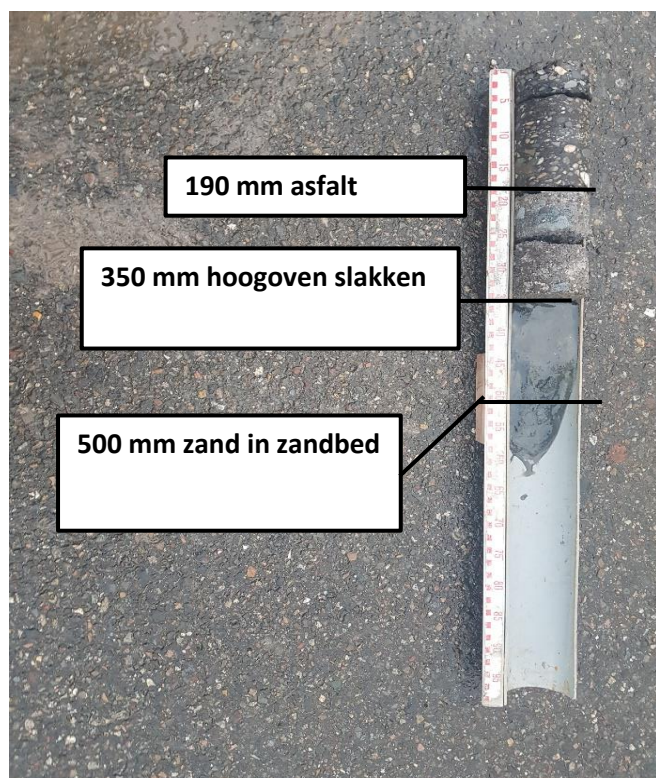


2

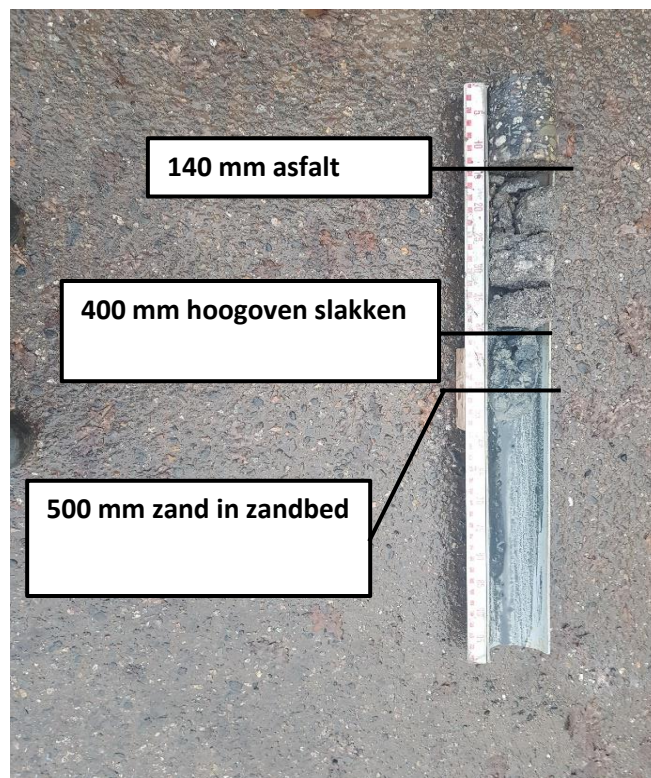

3




4

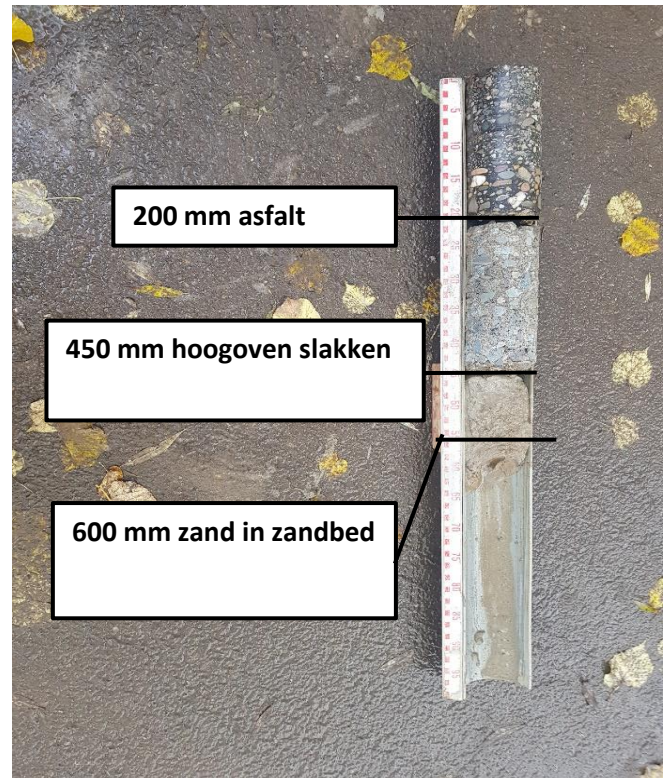

5



6

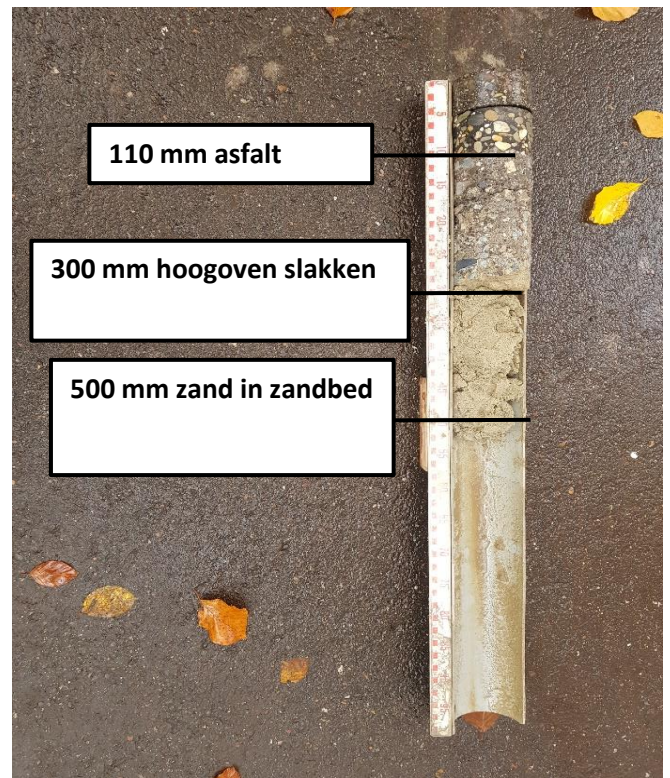

7



8




9



10




11

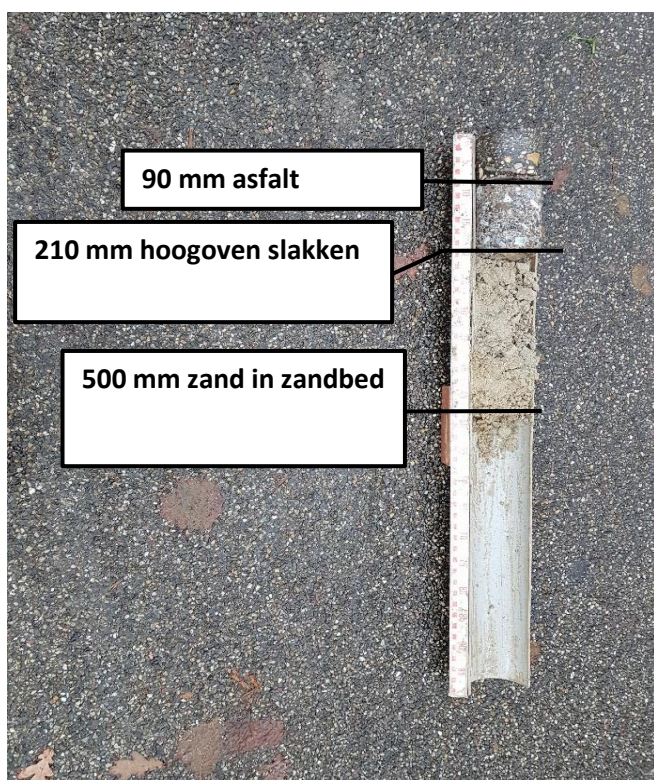


12




13

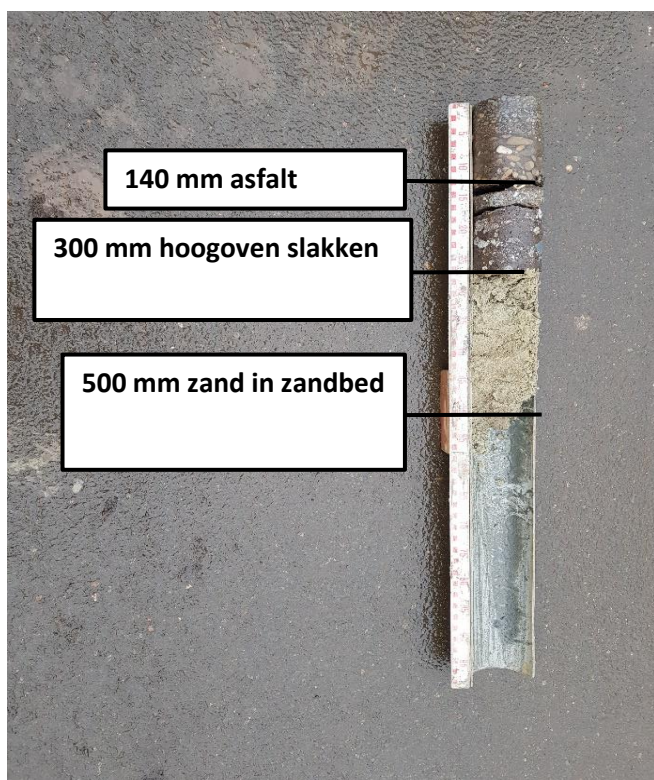

14

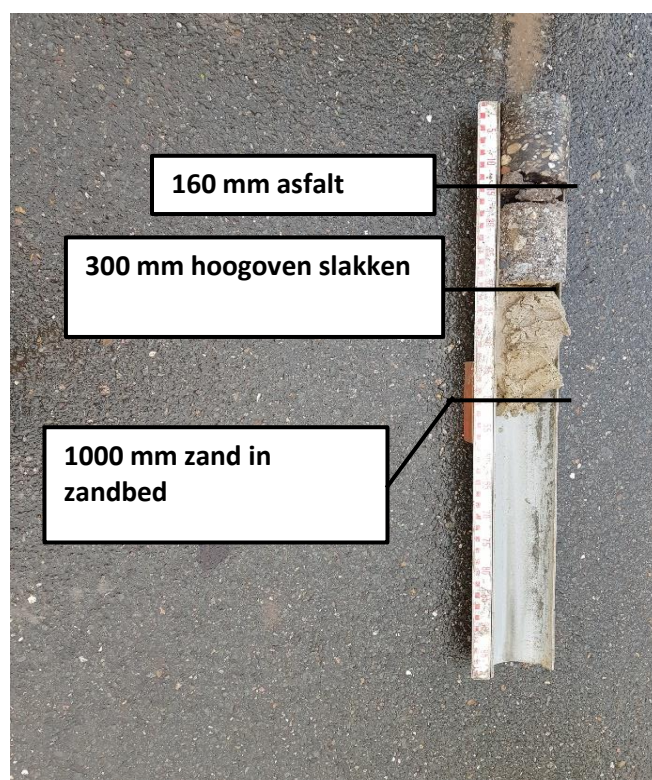

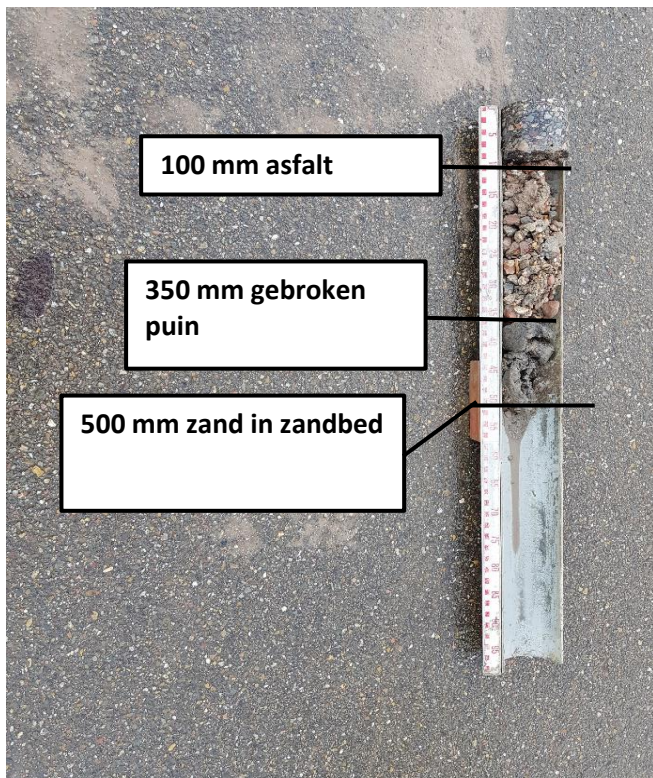

Laagopbouw constructieboringen


Werk : Lage Bergse Bos Bergschenhoek
Werknummer :
Besteknummer :
Opdrachtgever : Staatsbosbeheer
Directie : Staatsbosbeheer
Hoofdaannemer : van Ooijen Gouda
Rapportnummer : Constructieboringen 001
Boordatum : 30 november 2022
Opgemaakt door : Jan Straver

Cilinder-nummer	Locatie	Opbouw (van bovenaf)	Laagdikte in mm	Cummulatieve dikte in mm	Opmerking
1	zie tekening	asfalt hoogoven slakken zand in zandbed	190 160 150	190 350 500	
2	zie tekening	asfalt hoogoven slakken zand in zandbed	140 260 100	140 400 500	
3	zie tekening	asfalt hoogoven slakken zand in zandbed	170 150 180	170 320 500	
4	zie tekening	asfalt hoogoven slakken zand in zandbed	200 250 150	200 450 600	
5	zie tekening	asfalt gebroken betonpuin	150 350	150 500	
6	zie tekening	asfalt hoogoven slakken zand in zandbed	110 190 200	110 300 500	
7	zie tekening	asfalt hoogoven slakken	100 400	100 500	
8	zie tekening	asfalt hoogoven slakken zand in zandbed	100 130 270	100 230 500	

Cilinder- nummer	Locatie	Opbouw (van bovenaf)	Laagdikte in mm	Cummulatieve dikte in mm	Opmerking
9	zie tekening	asfalt	100	100	
		hoogoven slakken	150	250	
		zand in zandbed	250	500	
10	zie tekening	asfalt	140	140	
		hoogoven slakken	110	250	
		zand in zandbed	150	400	
11	zie tekening	asfalt	90	90	
		hoogoven slakken	120	210	
		zand in zandbed	190	400	
12	zie tekening	asfalt	130	130	
		hoogoven slakken	160	290	
		zand in zandbed	210	500	
13	zie tekening	asfalt	140	140	
		hoogoven slakken	160	300	
		zand in zandbed	200	500	
14	zie tekening	asfalt	160	160	
		hoogoven slakken	140	300	
		zand in zandbed	200	500	
15	zie tekening	asfalt	100	100	
		gebroken puin	250	350	
		zand in zandbed	150	500	

Beoordeling van het funderingsmateriaal is visueel ingeschat.

De locatie van de constructie boringen zijn aangegeven op de onderstaande tekening.

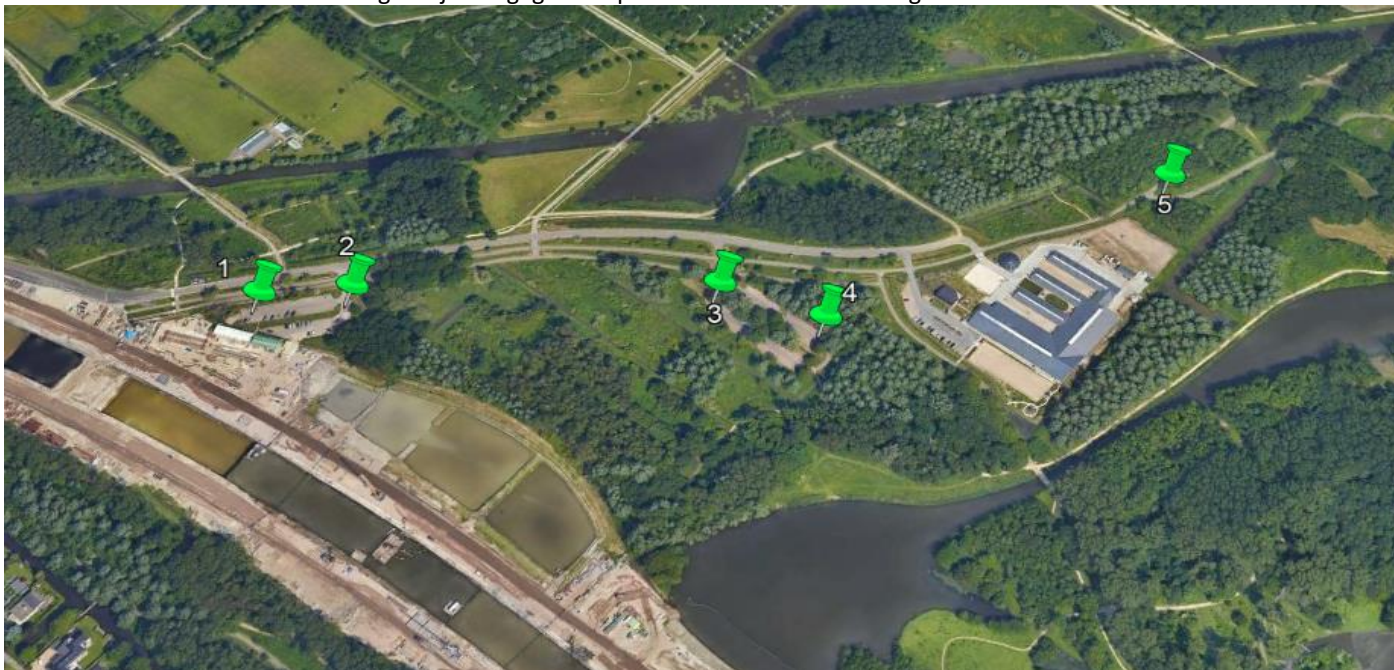

Breedtegraad	Lengtegraad
1 51°58'17.90"N	4°30'5.31"O
2 51°58'18.10"N	4°30'8.78"O
3 51°58'18.18"N	4°30'22.65"O
4 51°58'17.19"N	4°30'26.62"O
5 51°58'21.52"N	4°30'40.21"O



Breedtegraad	Lengtegraad
6 51°58'18.14"N	4°31'12.78"O
7 51°58'17.99"N	4°31'4.77"O
8 51°58'16.89"N	4°31'13.65"O
9 51°58'12.39"N	4°31'14.39"O
10 51°58'12.28"N	4°31'14.00"O



	Breedtegraad	Lengtegraad
11	51°57'56.05"N	4°31'10.91"O
12	51°57'53.06"N	4°31'8.00"O
13	51°57'56.23"N	4°31'8.14"O
14	51°57'57.77"N	4°30'55.92"O
15	51°57'59.78"N	4°30'52.17"O