

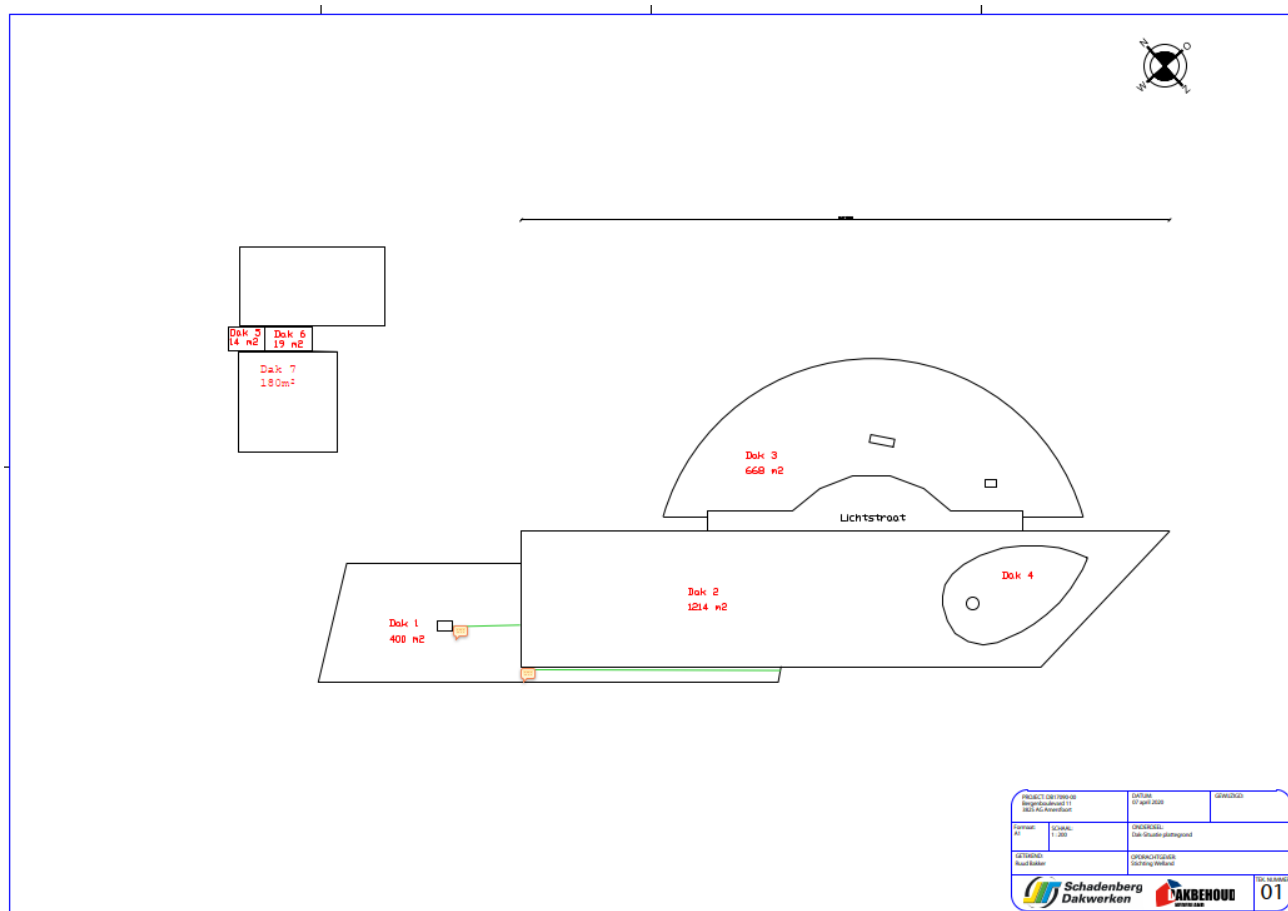


Foto 1.
Bergenboulevard 11 Amersfoort

Dak 1



Foto 2.
Bergenboulevard 11 Amersfoort

Inslijding dak 1



Foto 3.
Bergenboulevard 11 Amersfoort

Dak 2



Foto 4.
Bergenboulevard 11 Amersfoort

Insnijding dak 2



Foto 5.
Bergenboulevard 11 Amersfoort

Dak 3



Foto 6.
Bergenboulevard 11 Amersfoort

Insnijding dak 3



Opdrachtgever: Yuverta

Zuiderkoggeweg 19
1607 MV Hem

Archangelkade 13
1013 BE Amsterdam

Schrijnwerkerstraat 24
3194 AE Hoogvliet Rotterdam

Telefoon: 0228 - 545031 | E-mail: dakwerken@schadenberg.nl | Website: www.schadenberg.nl
IBAN: NL06 RABO 0130 2234 17 | G-Rek: NL34 RABO 0991 3020 01 | KvK: 36048766 | BTW: NL806970145B01

Schadenberg Dakwerken is onderdeel van Schadenberg Groep

Locatie: Bergen Boulevard 11 Amersfoort

Dakopbouw:

Dakvlak: 1

Aandachtspunten t.b.v.

verduurzamingstraject daken

APP dakbedekking, wit gemineraliseerd
APP dakbedekking
PIR isolatie, dikte 120 mm
PE-folie
Stalen dakplaten

Let op: bij wens tot na-isoleren zijn de dakranden en/of bouwkundige opstanden te laag

Opmerkingen en bijzonderheden:

Toplaag is vrij nieuw en verkeert in goede staat.

Conditie score daken:

Dakvlak

Algehele indruk

1

Dakranden

Algehele indruk

1

Doorvoer

Algehele indruk

1

Noodoverlopen

ja

aanwezig

Opstanden

Algehele indruk

1

Waterkering

Algehele indruk

1

Isolatie

Rd waarde m²K/W

5.00

Valbeveiliging

ja

aanwezig

Opdrachtgever: Yuverta

Locatie: Bergenboulevard 11 Amersfoort

Dakopbouw:

Dakvlak: 2

Aandachtspunten t.b.v.

verduurzamingstraject daken

PVC dakbedekking
Steenwol isolatie, dikte 120 mm
PE-folie
Houten dakbeschot

Let op: bij wens tot na-isoleren zijn de dakranden en/of bouwkundige opstanden te laag

Opmerkingen en bijzonderheden:

Dakbedekking PVC is vakkundige aangebracht verkeert in redelijke staat.

Conditie score daken:

Dakvlak

Algehele indruk

2

Dakranden

Algehele indruk

2

Doorvoer

Algehele indruk

2

Noodoverlopen

ja

aanwezig

Opstanden

Algehele indruk

2

Waterkering

Algehele indruk

2

Isolatie

Rd waarde m²K/W

3.00

Valbeveiliging

ja

aanwezig

Opdrachtgever: Yuverta

Locatie: Bergenboulevard 11 Amersfoort

Dakopbouw:

Dakvlak: 3

Aandachtspunten t.b.v.

verduurzamingstraject daken

Grind, dikte 50 mm
APP dakbedekking (2 ^e laag)
APP dakbedekking (1 ^e laag)
Onderlaag bitumen dakbedekking
EPS isolatie, dikte 100 mm
PE-folie
Betonnen dakvloer

Let op: bij wens tot na-isoleren zijn de dakranden en/of bouwkundige opstanden te laag

EPS-isolatie in combinatie met zonnepanelen geeft mogelijk problemen bij uw verzekeraar.

Opmerkingen en bijzonderheden:

Dakbedekking is al een keer gerenoveerd, is betrekkelijk dik en verkeert in goede staat.

Conditie score daken:

Dakvlak

Algehele indruk 2

Dakranden

Algehele indruk 2

Doorvoer

Algehele indruk 1

Noodoverlopen ja
aanwezig

Opstanden

Algehele indruk 1

Waterkering

Algehele indruk 1

Isolatie

Rd waarde m²K/W 3.00

Valbeveiliging ja
aanwezig