


Sportpark Achter 't Slot Zeist



Rapport mastmetingen

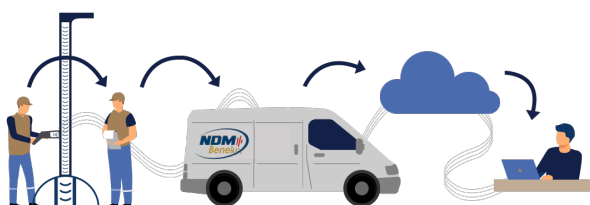

Niet Destructief Meetbedrijf

Rapporteur

Laurens Hoebink – NDM Benelux b.v.

Projectnummer

1272201-02

Datum

24 januari 2023

Versie

Versie 1



INHOUDSOPGAVE

1. Inleiding	4
1.1 Aanleiding	4
1.2 Voordelen stabiliteitsmetingen	4
2. Algemeen	5
2.1 Algemene gegevens	5
2.2 Meetlocaties	6
2.3 Gebruikte meetinstrument	6
3. Inspectie resultaten	7
3.1 Algemeen	7
4. Conclusies	8
4.1 Algemeen	8
4.2 Meest opvallende afwijkingen	8
4.3 Aanbevelingen	8
5. Sterkteberekeningen	9
5.1 Algemeen	9
5.2 Uitgangspunten	9
5.3 Resultaten	9

Bijlage 1 Stabiliteitsmetingen

Bijlage 2 Meetresultaten per geteste lichtmast (separaat bestand in PDF)

Bijlage 3 Overzicht met gemeten masten en resultaten (separaat bestand EXCEL)

Bijlage 4 Waarborgcertificaat

1.1 Aanleiding

In het kader van duurzaamheid geven eigenaren van lichtmasten de laatste jaren vaker de voorkeur aan het uitstellen van lichtmastvervangingen. Met het uitstellen worden materialen langer in gebruik genomen dan de afschrijvingsperiode. De standaard afschrijvingsperiode van een sportveldmast is gemiddeld 30 jaar, terwijl de technische levensduur mogelijk langer kan zijn en kan oplopen tot 40 jaar. Om dit op een verantwoorde en betrouwbare wijze vast te stellen, geeft een goed uitgevoerde stabiliteitsmeting hiervoor uitsluitsel.

1.2 Voordelen Stabiliteitsmetingen

Het investeren in stabiliteitsmetingen brengt o.a. onderstaande voordelen met zich mee:

- Voorkoming van materiaalverspilling
- Beter benutten van vervangingsbudgetten
- Levensduurgaranties op gemeten lichtmasten, oplopend tot 7 jaar
- Verlenging technische levensduur, oplopend van 30 naar 40 jaar
- Beter inzicht in kwaliteit van lichtmastareaal
- Hogere betrouwbaarheid lichtmastareaal

In bijlage 1 is weergegeven wat de EMUS stabiliteitsmeting met het LIMAtest systeem inhoud en welk principe hiervoor is toegepast.

2.1 Algemene gegevens

Meetbedrijf

Bedrijfsnaam : NDM Benelux b.v.
Contactpersoon : Laurens Hoebink
Bezoekadres : Landdrostlaan 51
Postcode, plaats : 7327 GM Apeldoorn
Mobiel : 06 - 46293141
E-mail : l.hoebink@ndm-benelux.nl

Eigenaar te meten lichtmasten


Bedrijfsnaam : Sportpark Achter 't Slot
Contactpersoon : Mark van Vliet
Adres : Hernhuttersingel 1
Postcode, plaats : 3701 GB Zeist
Mobiel : 06 - 23926624

Contactpersoon opdrachtgever.

Bedrijfsnaam : Gemeente Zeist Afdeling sport
Contactpersoon : Bert Davelaar
Bezoekadres : Het Rond 1
Postcode, plaats : 3701 HS Zeist
Telefoon : 14 030
E-mail : b.davelaar@zeist.nl

2.2 Meetlocaties

Onderstaand is het geografische gebied weergegeven waar de lichtmastmetingen zijn uitgevoerd.

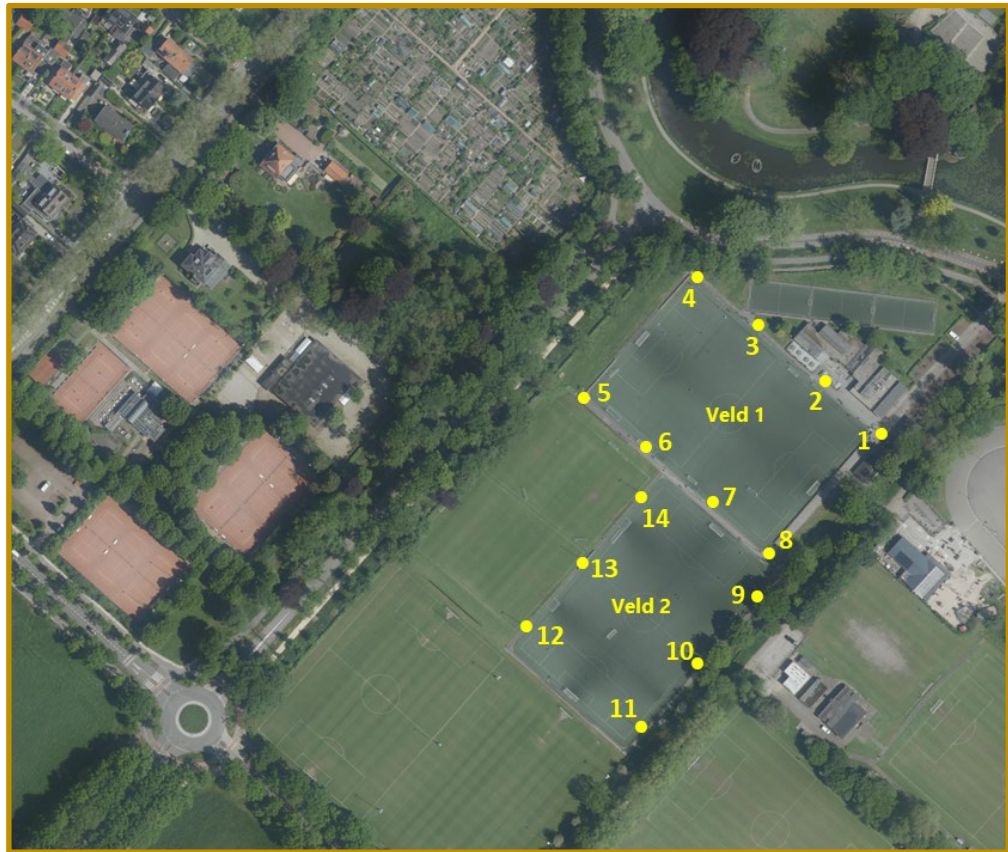

2.3 Gebruikte meetinstrumenten

Het voor dit project toegepaste meetinstrument is:

- Spanningstester Fluke LDV1 Volt Light
 - Limatest 4.0
- serienummer: n.v.t.

3

MEETRESULTATEN

3.1 Algemeen

Tijdens de stabiliteitsmetingen zijn een aantal belangrijke punten visueel geïnspecteerd en met de Limatest kwaliteitsmetingen verricht aan de lichtmasten. Onderstaand is in aantallen weergegeven wat het kwaliteitsbeeld is van de gemeten lichtmasten.

Kwaliteitsbeeld sportveldmasten	Aantal
Goed	14
Vervangen	0
Eindtotaal	14

KWALITEITSBEELD



In bijlage 2 zijn per gemeten lichtmast de resultaten en bevindingen vermeld.

4

CONCLUSIES

4.1 Algemeen

De algemene indruk van de masten is goed.

4.2 Meest opvallende afwijkingen

Er zijn geen noemenswaardige technische afwijkingen geconstateerd.

4.3 Aanbevelingen

Ondanks dat de masten goed bevonden zijn, is het altijd verstandig de masten regelmatig te beoordelen op schade en corrosie. Het snel behandelen van deze plekken zal de levensduur van de mast verlengen.

5

STERKTEBEREKENINGEN

5.1 Algemeen

Sportpark Achter 't Slot in Zeist wenst voor de verlichting over te gaan op ledverlichting. Aan de hand van sterktemetingen wordt bepaald of de huidige masten geschikt zijn voor de nieuwe ledarmaturen.

5.2 Uitgangspunten

Het uitgangspunt voor de berekening is ledarmatuur Philips type BVP528.

5.2 Resultaten

Onderstaand zijn de sterkteberekeningen samengevat en is de mast beoordeeld.

Mast ID	Veld	Mastnr	DI	Am	WD	mm	LPH	m	Armatuurtype	Aantal arm.	Toelaatbaar kNm	Optredend kNm	Geschikt NDM
9855	Sportpark Achter 't Slot - veld 1	1	0,255	4,1	14,9				Philips BVP528	2	47,77	37,16	Ja
9856	Sportpark Achter 't Slot - veld 1	2	0,255	4,2	15,0				Philips BVP528	2	48,88	37,54	Ja
9857	Sportpark Achter 't Slot - veld 1	3	0,255	4,1	14,8				Philips BVP528	2	47,77	36,71	Ja
9858	Sportpark Achter 't Slot - veld 1	4	0,255	4	15,2				Philips BVP528	2	46,66	38,45	Ja
9859	Sportpark Achter 't Slot - veld 1	5	0,255	4,1	15,1				Philips BVP528	2	47,77	38,00	Ja
9860	Sportpark Achter 't Slot - veld 1	6	0,255	4	14,9				Philips BVP528	2	46,66	37,16	Ja
9861	Sportpark Achter 't Slot - veld 1	7	0,255	4,1	15,1				Philips BVP528	2	47,77	38,00	Ja
9862	Sportpark Achter 't Slot - veld 1	8	0,255	4	15,2				Philips BVP528	2	46,66	38,45	Ja
9863	Sportpark Achter 't Slot - veld 2	9	0,255	4,1	14,7				Philips BVP528	1	47,77	30,30	Ja
9864	Sportpark Achter 't Slot - veld 2	10	0,255	4	15,3				Philips BVP528	2	46,66	38,83	Ja
9865	Sportpark Achter 't Slot - veld 2	11	0,255	4,1	15,3				Philips BVP528	1	47,77	32,57	Ja
9866	Sportpark Achter 't Slot - veld 2	12	0,255	4,2	15,2				Philips BVP528	1	48,88	32,32	Ja
9867	Sportpark Achter 't Slot - veld 2	13	0,255	4,1	15,3				Philips BVP528	2	47,77	38,83	Ja
9868	Sportpark Achter 't Slot - veld 2	14	0,255	4,1	15,1				Philips BVP528	1	47,77	31,81	Ja

STABILITEITSMETINGEN

LIMAtest

De LIMAtest is een innovatieve, gegarandeerd niet-destructieve meetmethode voor alle type masten, om corrosie en beschadigingen vast te stellen. De LIMAtest is als niet-destructief geaccrediteerd volgens **DIN EN ISO/IEC 17025:2005** zonder enige beperkingen of voorwaarden.

Het systeem LIMAtest werkt d.m.v. **Elektro Magnetische Ultra Sound (EMUS)**. Deze methode is ontwikkeld vanuit de conventionele echografie. Het LIMAtest systeem is doorontwikkeld in samenwerking met het Fraunhofer Institute for Non-Destructive Testing and the University of Applied Sciences in Saarbrücken.



Met de EMUS meetmethodiek worden niet alleen oneffenheden onder de meetkop gedetecteerd, maar ook de gehele omgeving. Het ultrageluid verplaatst zich zowel in het zichtbare als niet-zichtbare gebied onder de grond, tot aan het uiteinde van de mast.

LIMAtest bestaat uit meetcomponenten die worden toegepast bij elektromagnetische echografie, lasermeting van de mastgeometrie en de statische software conform EDUSTA 2017.

Het meetresultaat bevat een bindend oordeel over de lichtmasten m.b.t. de operationele veiligheid. Hieraan wordt een garantieperiode gekoppeld die kan oplopen tot 10 jaar, zonder een tussentijdse meting. De aansprakelijkheid voor meetfouten en alle daaruit voortvloeiende gevolgschade wordt gedurende de afgegeven garantieperiode overgenomen door NDM Benelux indien de mast niet wordt verplaatst, beschadigd is door derden of statisch wordt belast door extra aanbouwdelen.


Er wordt rekening gehouden met alle aspecten van bedrijfsveiligheid die door de normen worden vereist.

- DIN 1055 Deel 4 (windbelastingszones);
- EN 40 deel 1 t/m 5 (Ontwerpen, fabricage en beproeven van masten);
- DIN V 4131 (Antenne staalconstructies);
- DIN EN 1090 (Uitvoering van staalconstructies en aluminium constructies);
- Eurocode 3 (ontwerp van staalconstructies – EN 1993, bestaande uit 20 deelnormen).

LIMAtest meetprincipe

De EMUS-meting houdt in:

- Een ultrasone meetkop wordt in een horizontale beweging om de mast heen geleid;
- Vanuit de meetcomputer vindt er een transmissie plaats van ultrasone golven (geluidsgolven) naar de meetkop in de lengterichting van de mast;
- De totale wanddikte wordt geregistreerd;
- Wordt in de meetrichting - binnen of buiten de mast - gecorrodeerde wandaantasting gemeten, dan zal een deel van de ultrasone energie worden teruggekaatst naar de meetkop en geregistreerd in de meetgrafiek.
- Met de EMUS methode is het dus beslist niet nodig om de mast, op welke wijze dan ook, te belasten. Daardoor is de meting gegarandeerd 100% Niet-Destructief.

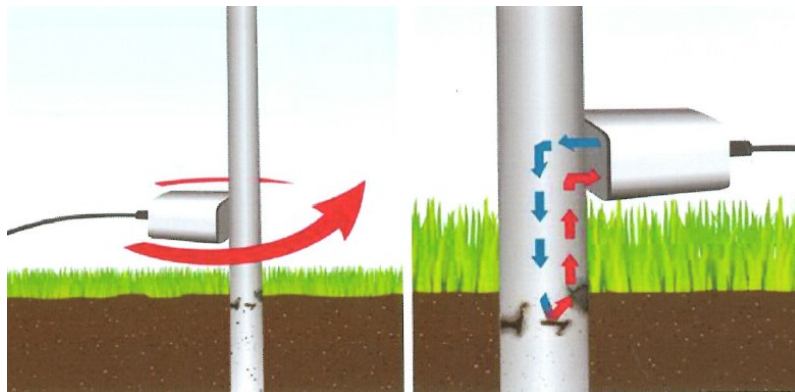

LIMAtest Meting op locatie

Allereerst worden alle belangrijke mastgegevens geregistreerd:

- Opname van de wanddikte;
- Registreren mastdata zoals, mastdiameter, hoogte mastdeur en hoogte van de mast;
- Registreren van verkeersborden en/of andere externe objecten aan de mast;
- Visuele inspectie van de gehele mast, vooral aandachtsgebieden als de mastdeur;
- Registratie van deuken en knikken, gaten, scheuren, corrosie in het algemeen etc.;
- Detectie van oppervlaktescheuren van lasnaden en boutverbindingen;
- Controle op een stabiele dan-wel zwakke fundatie;
- Controle op Scheefstand. ≥ 4 graden is scheefstand.

Vervolgens volgt de ultrasone test d.m.v. EMUS (elektromagnetische ultrasound) in het overgangsgebied bovengronds/ondergronds en het gronddeel.

MEETRESULTATEN

Zie voor de resultaten het separaat meegeleverde PDF bestand.

GEMETEN MASTEN

Zie voor het overzicht het separaat meegeleverde Excel bestand.

Meetrapport	AU00000157	Uitvoeringperiode	12-12-2022
Opdrachtgever	Gemeente Zeist	Contactpersoon	Dhr. B. Davelaar
Project	Sportpark Achter 't Slot	Projectnummer	1272201-02

Alle objecten zijn gemeten met de niet-destructieve testapparatuur LIMAtest om corrosie en beschadigingen in zowel toegankelijke als niet-toegankelijke gebieden vast te stellen. De LIMAtest is geaccrediteerd volgens DIN EN ISO/IEC 17025:2005.

Het meetresultaat bevat een bindend oordeel over de gemeten objecten m.b.t. de operationele veiligheid. Hieraan wordt een garantieperiode gekoppeld zoals deze staat vermeld in het meetrapport. De aansprakelijkheid voor meetfouten en alle daaruit voortvloeiende gevolgschade wordt gedurende de afgegeven garantieperiode overgenomen door NDM Benelux indien het gemeten object niet wordt verplaatst, beschadigd is door derden of statisch wordt belast door extra aanbouwdelen.

Er wordt rekening gehouden met alle aspecten van bedrijfsveiligheid die door de normen worden vereist:

- DIN 1055 Deel 4 (windbelastingszones);
- EN 40 (stabiliteitstesten en conditiebeoordeling van masten);
- DIN V 4131 (Antenne staalconstructies);
- DIN EN 1090 (Uitvoering van staalconstructies en aluminium constructies);
- Eurocode 3 (ontwerp van staalconstructies – EN 1993, bestaande uit 20 deelnormen).

Onder normale omstandigheden kunnen de door NDM Benelux gemeten objecten ingezet blijven gedurende de in het meetrapport aangegeven periode. Voorwaarde is dat voldoende gevolg is gegeven aan de bevindingen, aanbevelingen en conclusies die naar aanleiding van de metingen in het meetrapport zijn opgenomen.

Voorwaarden

De uitgifte van een waarborgcertificaat houdt in dat vanaf het moment dat het object door NDM Benelux een stabiliteitsmeting heeft ondergaan, het betreffende object een zekerheid geboden wordt gedurende de in het meetrapport aangegeven gebruiksduur van het object.

De gemeten objecten dienen de onderhoudscyclus te volgen overeenkomstig de opgave van de fabrikant. (Conservering)

NDM Benelux stelt zich niet aansprakelijk voor gevolgschade voortkomend uit door derden toegebrachte schade. Indien gedurende de aangegeven gebruiksduur enige vorm van beschadigingen door derden wordt toegebracht of aanpassingen aan het object worden of zijn verricht zonder schriftelijke goedkeuring van NDM Benelux, vervalt de geboden zekerheid voor de aangegeven gebruiksduur.

Indien zich de situatie voordoet dat een door NDM Benelux goedgekeurd object omvalt of afbreekt, zal een metallurgisch onderzoek uitgevoerd door een onafhankelijk metallurgisch laboratorium, de oorzaak van de breuk bepalen. Tevens dient middels een schriftelijk bewijs aangetoond te worden dat aan het gemeten object regulier onderhoud is gepleegd. Blijkt dat de door derden geleden schade is te wijten aan een door NDM Benelux gemaakte inspectiefout, dan is NDM Benelux aansprakelijk voor de geleden schade. Onder fout wordt verstaan reproduceerbare vergissingen, verzuimen, rekenfouten, onachtzaamheden, e.d. begaan bij uitvoering van de meetwerkzaamheden of rapporten.

De aansprakelijkheid van NDM Benelux beperkt zich tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van NDM Benelux uitkeert.


EDUSTA - Dokumentation

Prüfauftrag: AU00000157
Kunde: Sweco Nederland Municipality Zeist
PLZ: 3732
Ort: HM De Bilt

Mast ID: 9855
Prüftag: 12.12.2022
Plan-Mast-Nr.: 1
Bezirk: Sportpark Achter 't Slot
Ort: Zeist
Strasse: Hernhuttersingel 1

Leuchtencode:
Mastart: Mast 8-eckig
Sanieren
Bemerkungen: - Der Mast ist mit steigeisen verziehen
- Der Mast hat drei Masttüren, die zweite Tür am 1290mm und die dritte 2040mm

Erdeintritt [mm]: 560
LPH [m]: 14,9
Wandstärke [mm]: 4,1
Umfang / D [mm]: 800
Anbauten: 2
Ersetzen:
Voraussichtliche Betriebssicherheit bis: 2028

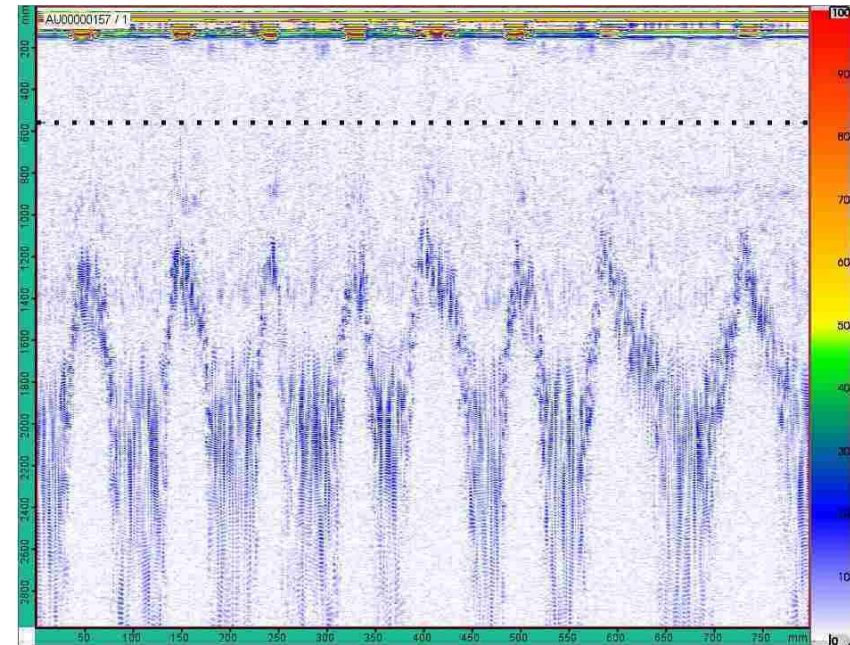


EDUSTA - Dokumentation

Prüfauftrag: AU00000157
Kunde: Sweco Nederland Municipality Zeist
PLZ: 3732
Ort: HM De Bilt

Mast ID: 9856
Prüftag: 12.12.2022
Plan-Mast-Nr.: 2
Bezirk: Sportpark Achter 't Slot
Ort: Zeist
Strasse: Hernhuttersingel 1

Leuchtcodes:
Mastart: Mast 8-eckig
Sanieren
Bemerkungen: - Der Mast ist mit steigeisen verzehen
- Der Mast hat drei Masttüren, die zweite Tür am 1270 mm und die dritte am 2020mm

Erdeintritt [mm]: 520
LPH [m]: 15
Wandstärke [mm]: 4,2
Umfang / D [mm]: 800
Anbauten:
Ersetzen:
Voraussichtliche Betriebssicherheit bis: 2028

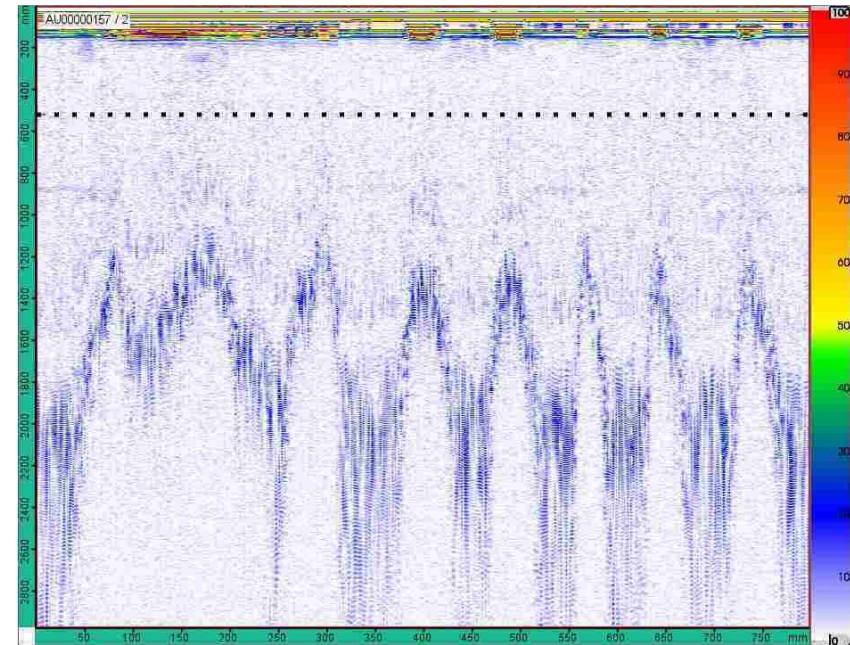


EDUSTA - Dokumentation

Prüfauftrag: AU00000157
Kunde: Sweco Nederland Municipality Zeist
PLZ: 3732
Ort: HM De Bilt

Mast ID: 9857
Prüftag: 12.12.2022
Plan-Mast-Nr.: 3
Bezirk: Sportpark Achter 't Slot
Ort: Zeist
Strasse: Hernhuttersingel 1

Leuchtcodes:
Mastart: Mast 8-eckig
Sanieren
Bemerkungen: - Der Mast ist mit steigeisen verziehen
- Der Mast hat drei Masttüren, die zweite Tür am 1260 mm und die dritte am 2020mm

Erdeintritt [mm]: 520
LPH [m]: 14,8
Wandstärke [mm]: 4,1
Umfang / D [mm]: 800
Anbauten:
Ersetzen:
Voraussichtliche Betriebssicherheit bis: 2028

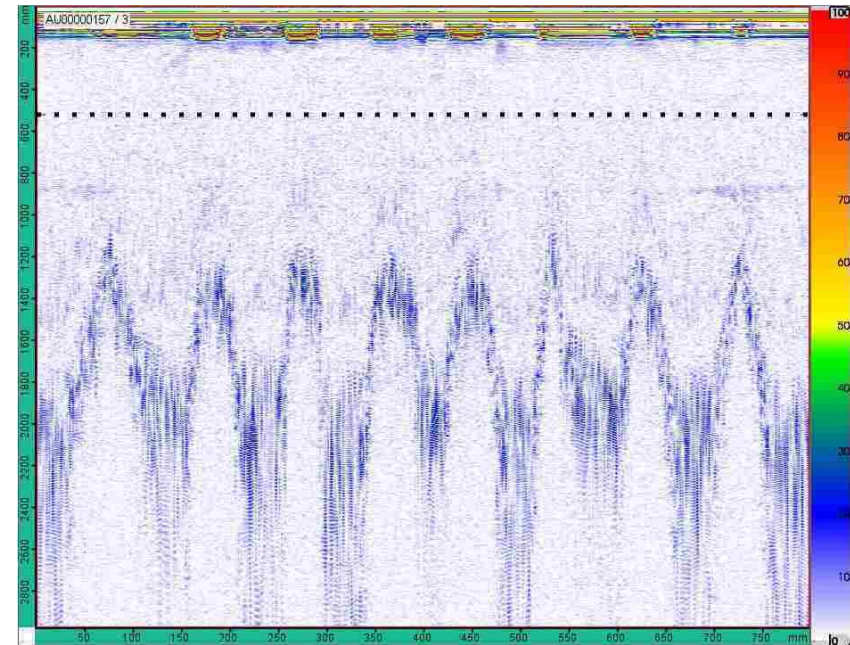


EDUSTA - Dokumentation

Prüfauftrag: AU00000157
Kunde: Sweco Nederland Municipality Zeist
PLZ: 3732
Ort: HM De Bilt

Mast ID: 9858
Prüftag: 12.12.2022
Plan-Mast-Nr.: 4
Bezirk: Sportpark Achter 't Slot
Ort: Zeist
Strasse: Hernhuttersingel 1

Leuchtencode:
Mastart: Mast 8-eckig
Sanieren
Bemerkungen: - Der Mast ist mit steigeisen verziehen
- Der Mast hat drei Masttüren, die zweite Tür am 1200 mm und die dritte am 1950mm

Erdeintritt [mm]: 460
LPH [m]: 15,2
Wandstärke [mm]: 4
Umfang / D [mm]: 800
Anbauten:
Ersetzen:
Voraussichtliche Betriebssicherheit bis: 2028

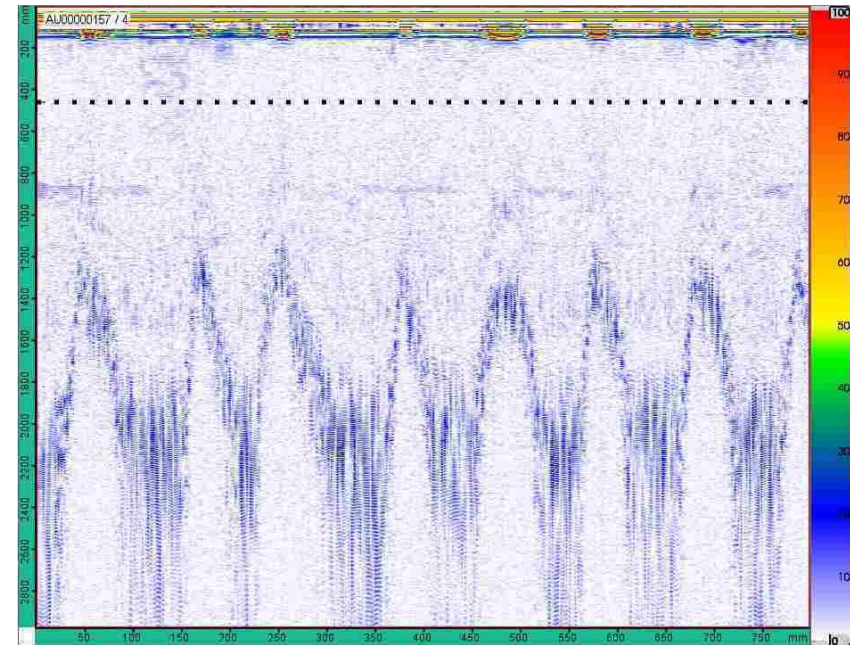


EDUSTA - Dokumentation

Prüfauftrag: AU00000157
Kunde: Sweco Nederland Municipality Zeist
PLZ: 3732
Ort: HM De Bilt

Mast ID: 9859
Prüftag: 12.12.2022
Plan-Mast-Nr.: 5
Bezirk: Sportpark Achter 't Slot
Ort: Zeist
Strasse: Hernhuttersingel 1

Leuchtencode:
Mastart: Mast 8-eckig
Sanieren
Bemerkungen: - Der Mast ist mit steigeisen verzehen
- Der Mast hat drei Masttüren, die zweite Tür am 1210 mm und die dretere am 1960mm

Erdeintritt [mm]: 460
LPH [m]: 15,1
Wandstärke [mm]: 4,1
Umfang / D [mm]: 800
Anbauten:
Ersetzen:
Voraussichtliche Betriebssicherheit bis: 2028

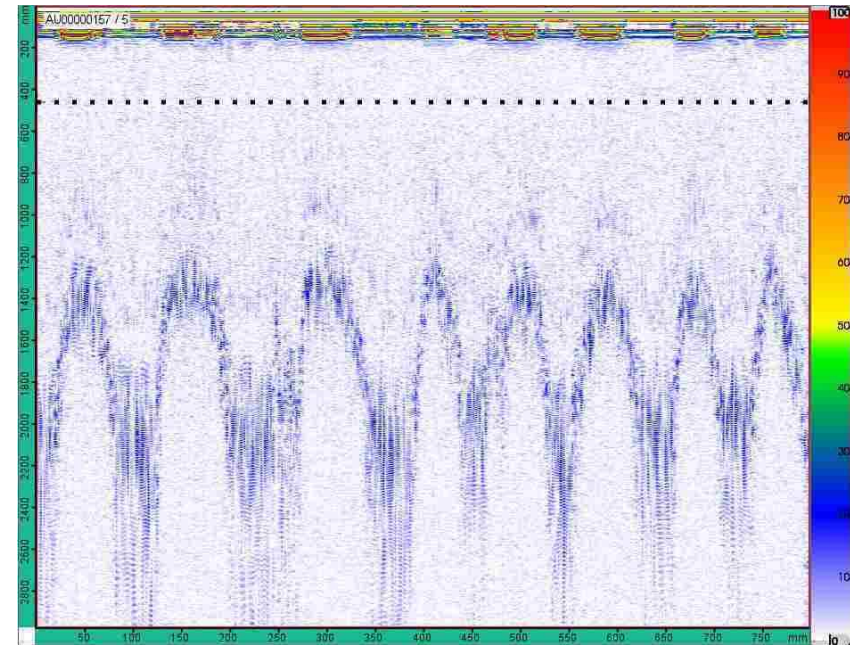


EDUSTA - Dokumentation

Prüfauftrag: AU00000157
Kunde: Sweco Nederland Municipality Zeist
PLZ: 3732
Ort: HM De Bilt

Mast ID: 9860
Prüftag: 12.12.2022
Plan-Mast-Nr.: 6
Bezirk: Sportpark Achter 't Slot
Ort: Zeist
Strasse: Hernhuttersingel 1

Leuchtencode:
Mastart: Mast 8-eckig
Sanieren
Bemerkungen: - Der Mast ist mit steigeisen verziehen
- Der Mast hat drei Masttüren, die zweite Tür am 1220 mm und die dritte am 1970mm

Erdeintritt [mm]: 470
LPH [m]: 14,9
Wandstärke [mm]: 4
Umfang / D [mm]: 800
Anbauten:
Ersetzen:
Voraussichtliche Betriebssicherheit bis: 2028

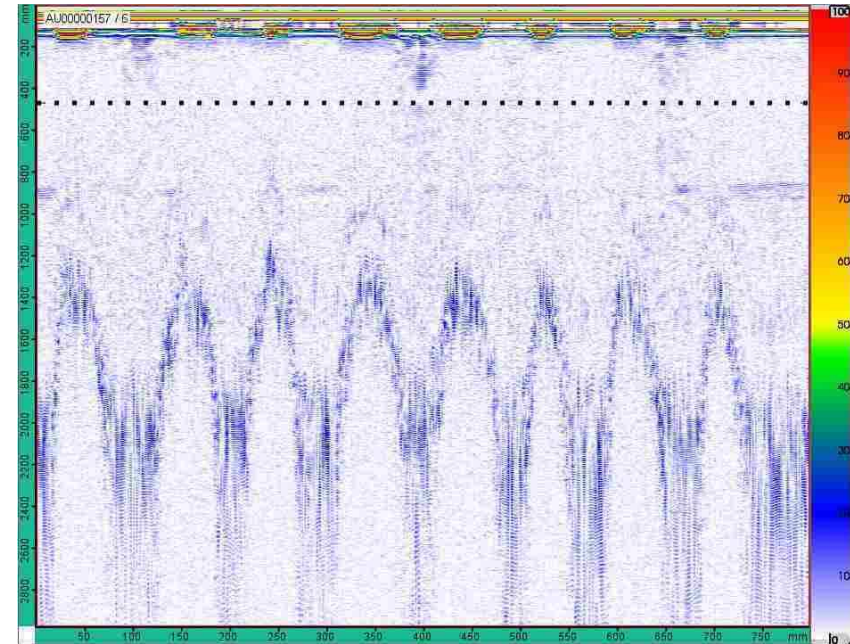


EDUSTA - Dokumentation

Prüfauftrag: AU00000157
Kunde: Sweco Nederland Municipality Zeist
PLZ: 3732
Ort: HM De Bilt

Mast ID: 9861
Prüftag: 12.12.2022
Plan-Mast-Nr.: 7
Bezirk: Sportpark Achter 't Slot
Ort: Zeist
Strasse: Hernhuttersingel 1

Leuchtencode:
Mastart: Mast 8-eckig
Sanieren
Bemerkungen: - Der Mast ist mit steigeisen verziehen
- Der Mast hat drei Masttüren, die zweite Tür am 1190 mm und die dritte am 1940mm

Erdeintritt [mm]: 440
LPH [m]: 15,1
Wandstärke [mm]: 4,1
Umfang / D [mm]: 800
Anbauten:
Ersetzen:
Voraussichtliche Betriebssicherheit bis: 2028

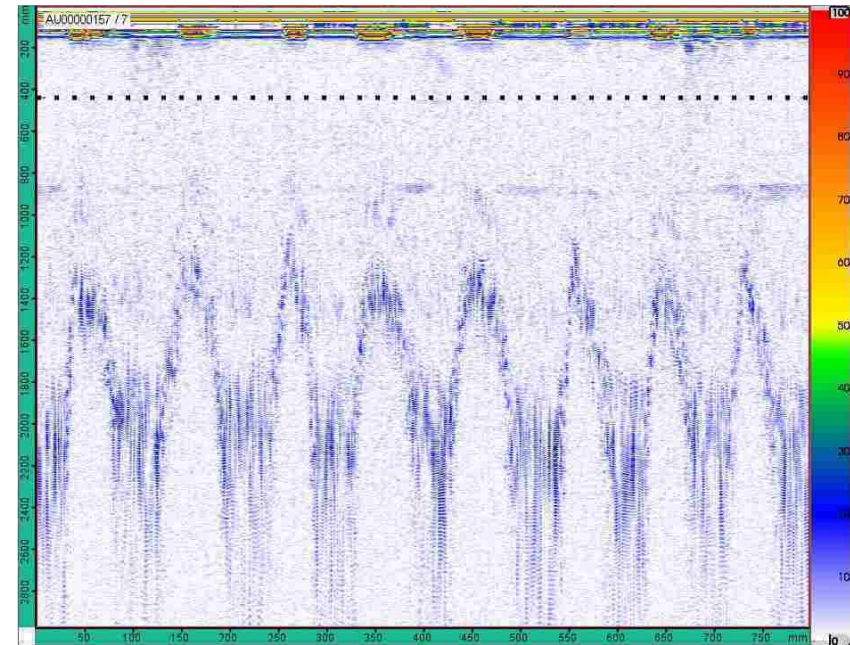


EDUSTA - Dokumentation

Prüfauftrag: AU00000157
Kunde: Sweco Nederland Municipality Zeist
PLZ: 3732
Ort: HM De Bilt

Mast ID: 9862
Prüftag: 12.12.2022
Plan-Mast-Nr.: 8
Bezirk: Sportpark Achter 't Slot
Ort: Zeist
Strasse: Hernhuttersingel 1

Leuchtencode:
Mastart: Mast 8-eckig
Sanieren
Bemerkungen: - Der Mast ist mit steigeisen verzehen
- Der Mast hat drei Masttüren, die zweite Tür am 1230 mm und die dritte am 1980mm

Erdeintritt [mm]: 480
LPH [m]: 15,2
Wandstärke [mm]: 4
Umfang / D [mm]: 800
Anbauten:
Ersetzen:
Voraussichtliche Betriebssicherheit bis: 2028

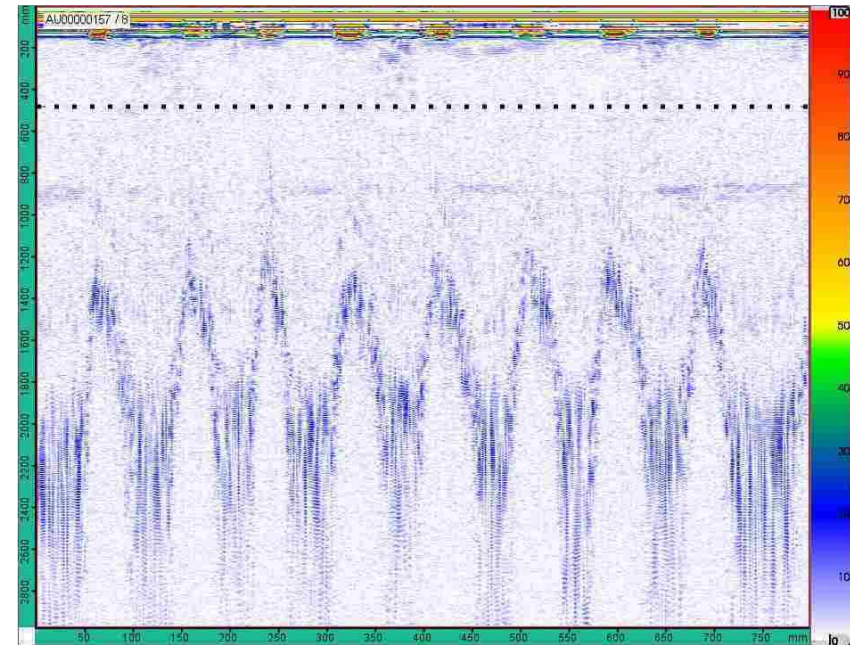

EDUSTA - Dokumentation

Prüfauftrag: AU00000157
Kunde: Sweco Nederland Municipality Zeist
PLZ: 3732
Ort: HM De Bilt

Mast ID:	9863	Erdeintritt [mm]:	400
Prüftag:	12.12.2022	LPH [m]:	14,7
Plan-Mast-Nr.:	9	Wandstärke [mm]:	4,1
Bezirk:	Sportpark Achter 't Slot	Umfang / D [mm]:	800
Ort:	Zeist	Anbauten:	
Strasse:	Hernhuttersingel 1	Ersetzen:	
		Voraussichtliche Betriebssicherheit bis:	2028



Leuchtencode:

Mastart: Mast 8-eckig

Sanieren

Bemerkungen:

- Der Mast ist mit steigeisen verzehen
- Der Mast hat drei Masttüren, die zweite Tür am 1150mm und die dritte am 1900mm

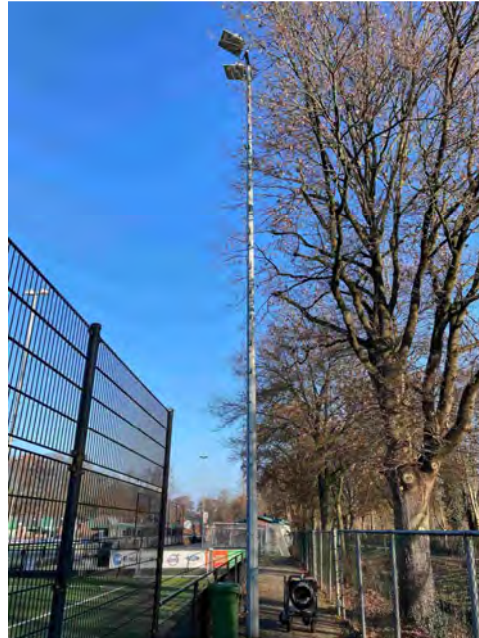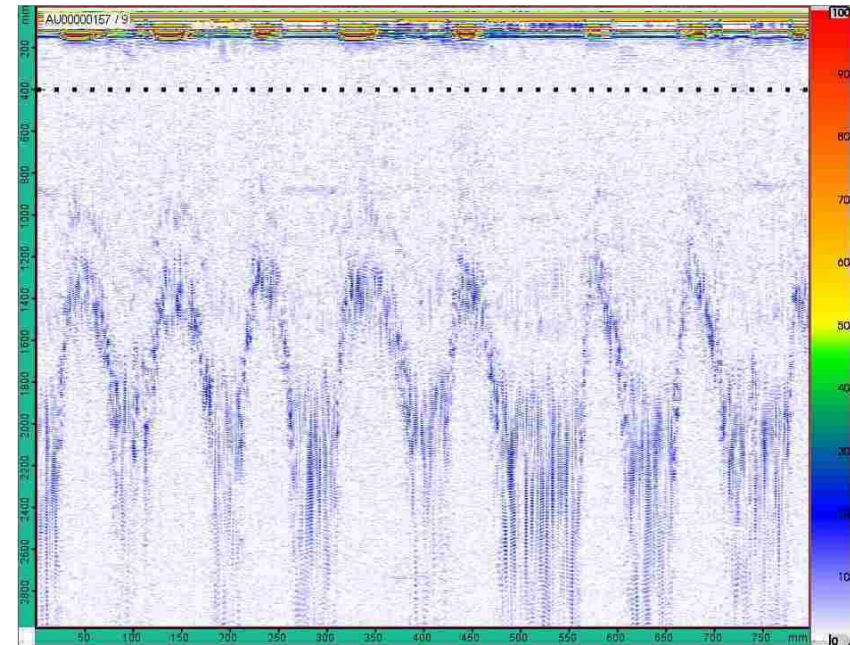

EDUSTA - Dokumentation

Prüfauftrag: AU00000157
Kunde: Sweco Nederland Municipality Zeist
PLZ: 3732
Ort: HM De Bilt

Mast ID:	9864	Erdeintritt [mm]:	570
Prüftag:	12.12.2022	LPH [m]:	15,3
Plan-Mast-Nr.:	10	Wandstärke [mm]:	4
Bezirk:	Sportpark Achter 't Slot	Umfang / D [mm]:	800
Ort:	Zeist	Anbauten:	
Strasse:	Hernhuttersingel 1	Ersetzen:	
		Voraussichtliche Betriebssicherheit bis:	2028


Leuchtencode:

Mastart: Mast 8-eckig

Sanieren

Bemerkungen:

- Der Mast ist mit steigeisen verzehen
- Der Mast hat drei Masttüren, die zweite Tür am 1320 mm und die dritte am 2070mm

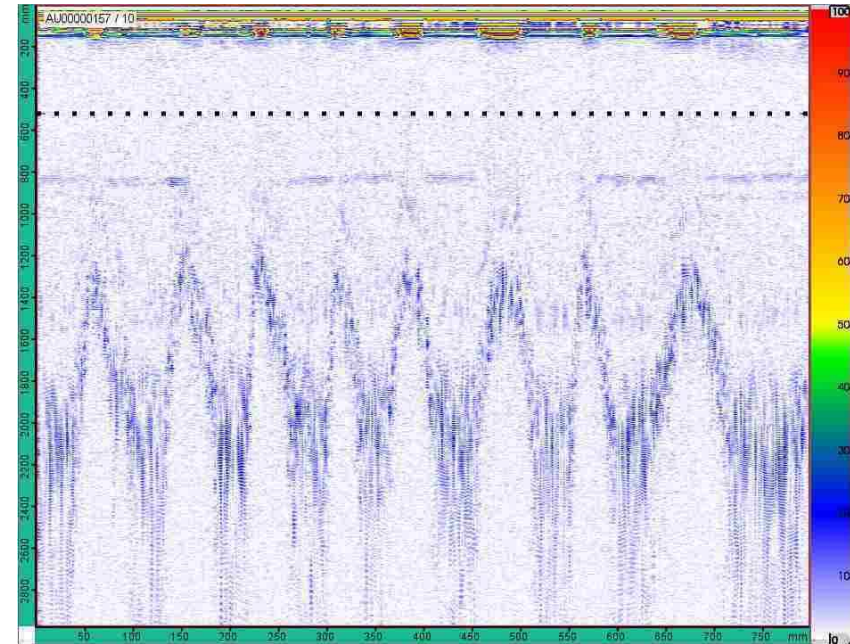


EDUSTA - Dokumentation

Prüfauftrag: AU00000157
Kunde: Sweco Nederland Municipality Zeist
PLZ: 3732
Ort: HM De Bilt

Mast ID: 9865
Prüftag: 12.12.2022
Plan-Mast-Nr.: 11
Bezirk: Sportpark Achter 't Slot
Ort: Zeist
Strasse: Hernhuttersingel 1

Leuchtencode:
Mastart: Mast 8-eckig
Sanieren
Bemerkungen: - Der Mast ist mit steigeisen verzehen
- Der Mast hat drei Masttüren, die zweite Tür am 1290 mm und die dritte am 2030mm

Erdeintritt [mm]: 540
LPH [m]: 15,3
Wandstärke [mm]: 4,1
Umfang / D [mm]: 800
Anbauten:
Ersetzen:
Voraussichtliche Betriebssicherheit bis: 2028

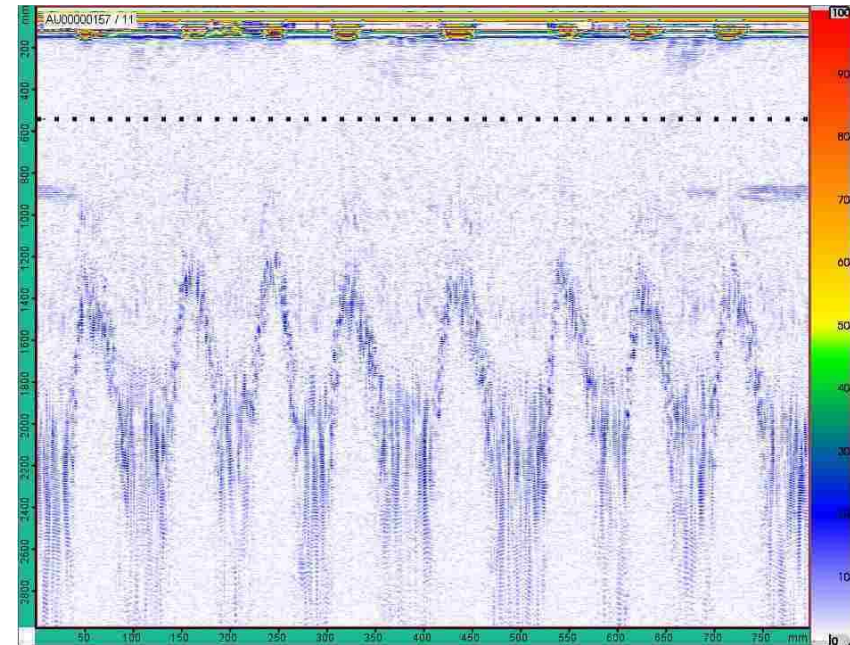


EDUSTA - Dokumentation

Prüfauftrag: AU00000157
Kunde: Sweco Nederland Municipality Zeist
PLZ: 3732
Ort: HM De Bilt

Mast ID: 9866
Prüftag: 12.12.2022
Plan-Mast-Nr.: 12
Bezirk: Sportpark Achter 't Slot
Ort: Zeist
Strasse: Hernhuttersingel 1

Leuchtencode:
Mastart: Mast 8-eckig
Sanieren
Bemerkungen: - Der Mast ist mit steigeisen verzehen
- Der Mast hat drei Masttüren, die zweite Tür am 1280 mm und die dritte am 2030mm

Erdeintritt [mm]: 530
LPH [m]: 15,2
Wandstärke [mm]: 402
Umfang / D [mm]: 800
Anbauten:
Ersetzen:
Voraussichtliche Betriebssicherheit bis: 2028

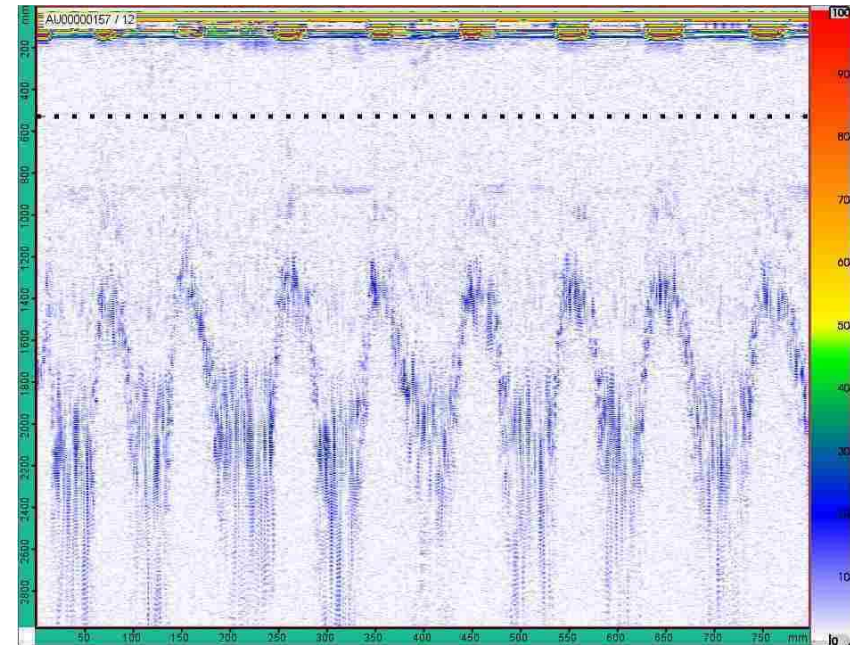


EDUSTA - Dokumentation

Prüfauftrag: AU00000157
Kunde: Sweco Nederland Municipality Zeist
PLZ: 3732
Ort: HM De Bilt

Mast ID: 9867
Prüftag: 12.12.2022
Plan-Mast-Nr.: 13
Bezirk: Sportpark Achter 't Slot
Ort: Zeist
Strasse: Hernhuttersingel 1

Leuchtcodes:
Mastart: Mast 8-eckig
Sanieren
Bemerkungen: - Der Mast ist mit steigeisen verziehen
- Der Mast hat drei Masttüren, die zweite Tür am 1260 mm und die dritte am 2010mm

Erdeintritt [mm]: 520
LPH [m]: 15,3
Wandstärke [mm]: 4,1
Umfang / D [mm]: 800
Anbauten:
Ersetzen:
Voraussichtliche Betriebssicherheit bis: 2028

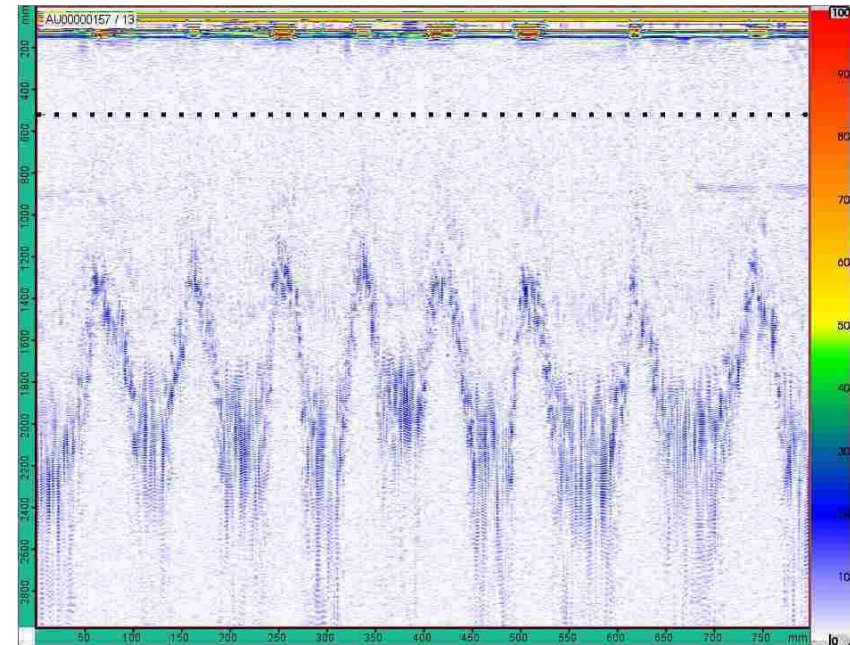

EDUSTA - Dokumentation

Prüfauftrag: AU00000157
Kunde: Sweco Nederland Municipality Zeist
PLZ: 3732
Ort: HM De Bilt

Mast ID:	9868	Erdeintritt [mm]:	510
Prüftag:	12.12.2022	LPH [m]:	15,1
Plan-Mast-Nr.:	14	Wandstärke [mm]:	4,1
Bezirk:	Sportpark Achter 't Slot	Umfang / D [mm]:	800
Ort:	Zeist	Anbauten:	
Strasse:	Hernhuttersingel 1	Ersetzen:	
		Voraussichtliche Betriebssicherheit bis:	2028



Leuchtencode:

Mastart: Mast 8-eckig

Sanieren

Bemerkungen:

- Der Mast ist mit steigeisen verzehen
- Der Mast hat drei Masttüren, die zweite Tür am 1260 mm und die dritte am 2010mm

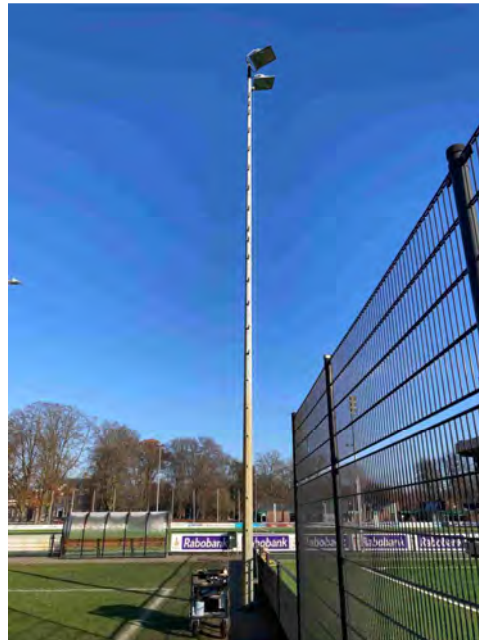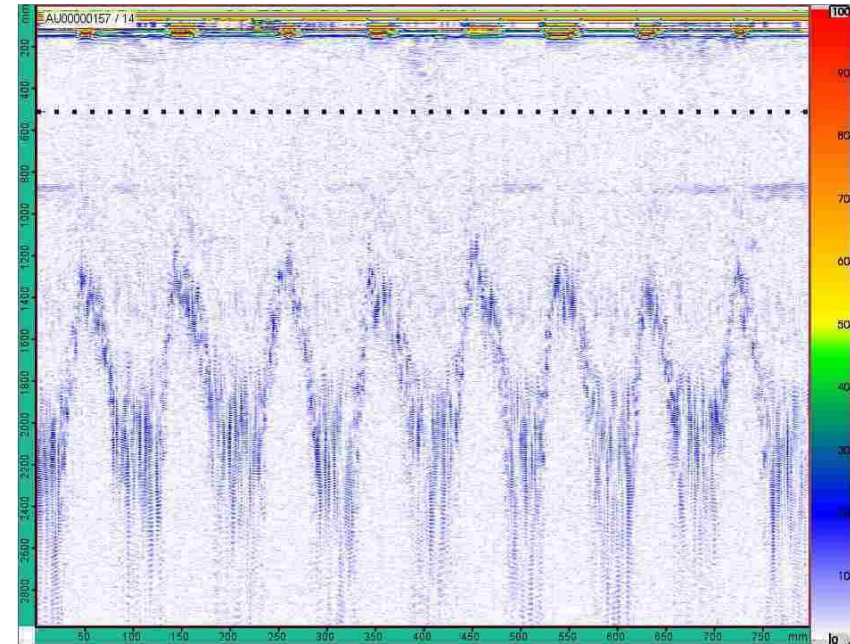

Opdrachtnummer	Mast ID	Klant ID	Mat. code	Plaats	Straat	Locatie	Mastnr	DHmm	Momm	WDmm
AU00000157	9855	Gemeente Zeist	Sportveldmast	Zeist	Hernhuttersingel 1	Sportpark Achter 't Slot - veld 1	1	560	800	4,1
AU00000157	9856	Gemeente Zeist	Sportveldmast	Zeist	Hernhuttersingel 1	Sportpark Achter 't Slot - veld 1	2	520	800	4,2
AU00000157	9857	Gemeente Zeist	Sportveldmast	Zeist	Hernhuttersingel 1	Sportpark Achter 't Slot - veld 1	3	520	800	4,1
AU00000157	9858	Gemeente Zeist	Sportveldmast	Zeist	Hernhuttersingel 1	Sportpark Achter 't Slot - veld 1	4	460	800	4
AU00000157	9859	Gemeente Zeist	Sportveldmast	Zeist	Hernhuttersingel 1	Sportpark Achter 't Slot - veld 1	5	460	800	4,1
AU00000157	9860	Gemeente Zeist	Sportveldmast	Zeist	Hernhuttersingel 1	Sportpark Achter 't Slot - veld 1	6	470	800	4
AU00000157	9861	Gemeente Zeist	Sportveldmast	Zeist	Hernhuttersingel 1	Sportpark Achter 't Slot - veld 1	7	440	800	4,1
AU00000157	9862	Gemeente Zeist	Sportveldmast	Zeist	Hernhuttersingel 1	Sportpark Achter 't Slot - veld 1	8	480	800	4
AU00000157	9863	Gemeente Zeist	Sportveldmast	Zeist	Hernhuttersingel 1	Sportpark Achter 't Slot - veld 2	9	400	800	4,1
AU00000157	9864	Gemeente Zeist	Sportveldmast	Zeist	Hernhuttersingel 1	Sportpark Achter 't Slot - veld 2	10	570	800	4
AU00000157	9865	Gemeente Zeist	Sportveldmast	Zeist	Hernhuttersingel 1	Sportpark Achter 't Slot - veld 2	11	540	800	4,1
AU00000157	9866	Gemeente Zeist	Sportveldmast	Zeist	Hernhuttersingel 1	Sportpark Achter 't Slot - veld 2	12	530	800	4,2
AU00000157	9867	Gemeente Zeist	Sportveldmast	Zeist	Hernhuttersingel 1	Sportpark Achter 't Slot - veld 2	13	520	800	4,1
AU00000157	9868	Gemeente Zeist	Sportveldmast	Zeist	Hernhuttersingel 1	Sportpark Achter 't Slot - veld 2	14	510	800	4,1

Masttype	LPHm	Ext. Obj.	Arm.	Opmerking	Testdatum	Garantie duur	Levens- verwach- ting	Vervangen
Staal octogonaal	14,9	2	2	Mast v.v. klimsporten. 2e deurhoogte 1290mm	12-12-2022	2028	2034	Nee
Staal octogonaal	15		2	Mast v.v. klimsporten. 2e deurhoogte 1270mm	12-12-2022	2028	2034	Nee
Staal octogonaal	14,8		2	Mast v.v. klimsporten. 2e deurhoogte 1260mm	12-12-2022	2028	2034	Nee
Staal octogonaal	15,2		2	Mast v.v. klimsporten. 2e deurhoogte 1200mm	12-12-2022	2028	2034	Nee
Staal octogonaal	15,1		2	Mast v.v. klimsporten. 2e deurhoogte 1210mm	12-12-2022	2028	2034	Nee
Staal octogonaal	14,9		2	Mast v.v. klimsporten. 2e deurhoogte 1220mm	12-12-2022	2028	2034	Nee
Staal octogonaal	15,1		2	Mast v.v. klimsporten. 2e deurhoogte 1290mm	12-12-2022	2028	2034	Nee
Staal octogonaal	15,2		2	Mast v.v. klimsporten. 2e deurhoogte 1230mm	12-12-2022	2028	2034	Nee
Staal octogonaal	14,7		2	Mast v.v. klimsporten. 2e deurhoogte 1150mm	12-12-2022	2028	2034	Nee
Staal octogonaal	15,3		1	Mast v.v. klimsporten. 2e deurhoogte 1320mm	12-12-2022	2028	2034	Nee
Staal octogonaal	15,3		2	Mast v.v. klimsporten. 2e deurhoogte 1290mm	12-12-2022	2028	2034	Nee
Staal octogonaal	15,2		2	Mast v.v. klimsporten. 2e deurhoogte 1280mm	12-12-2022	2028	2034	Nee
Staal octogonaal	15,3		1	Mast v.v. klimsporten. 2e deurhoogte 1260mm	12-12-2022	2028	2034	Nee
Staal octogonaal	15,1		2	Mast v.v. klimsporten. 2e deurhoogte 1260mm	12-12-2022	2028	2034	Nee