

Bijlage 10 Projecten MJOP-perceel Zuid

1 Vervangen linoleum vloerafwerking

Situatie:

Slijtage vloerafwerkingen; niet verhoogd; linoleum (1.574 m²).

Foto:



Uit te voeren werkzaamheden:

Vervangen linoleum vloerafwerking, rekening houdend met egaliseren ten behoeve van nieuwe linoleum vloerafwerking.

Uitvoering als bestaand, er zijn geen plinten aanwezig.

2 Overplakken (overlagen) bitumen dakafwerking

Situatie:

Craquelé bitumineuze dakafwerkingen; afwerkingen; vlakke dakafwerking; bitumen (3.460 m²).

Foto:



Uit te voeren werkzaamheden:

Overplakken (overlagen) middels partiële verkleaving baanvormige bitumineuze dakafwerking, onafgewerkte APP.

Vervangen van enkele aluminium daktrim, voorzien van randstrook (280 m¹).

De bestaande PIR-mastiekschroot kan worden gehandhaafd.

3 Vervangen ramen staal

Situatie:

Erosie, verwerking, verzanding van buitenwandopeningen; ramen; staal (31 stuks).

Foto:



Uit te voeren werkzaamheden:

Vervangen stalen draairamen met enkele beglazing voor kunststof draairamen voorzien van HR++ beglazing. Het bijbehorende hang- en sluitwerk dient vervangen te worden. Tevens dienen de ramen te worden voorzien van afdichtingrubbers.

De bestaande kozijnen bieden voldoende ruimte om de kunststof draairamen te monteren.

Afmeting van de bestaande stalen draairamen bedragen b x d: 105 x 90 cm.

4 Reinigen en waxen buitenkozijnen

Situatie:

Vervuiling, aanslag en dofheid coating buitenwandopeningen; gevuld met puin; aluminium (6.170 m²).

Foto:



Uit te voeren werkzaamheden:

Aluminium buitenkozijnen reinigen en waxen.

5 Schilderwerk steenachtig dekkend

Situatie:

Vervuiling, verkleuring en krijten beschermlagen; buiten; algemeen; op steenachtige materialen en beton (2.302 m²).

Foto:



Uit te voeren werkzaamheden:

Schilderbeurt steenachtig, dispersie damp-open systeem (1,5 beurt).


Het schilderwerk van de gevel dient gereinigd te worden alvorens de gevel opnieuw kan worden geschilderd.

6 Reinigen gevelmetselwerk

Situatie:

Vuil, aanslag, verkleuring buitenwanden; constructief; metselwerk (3.367 m²).

Foto:

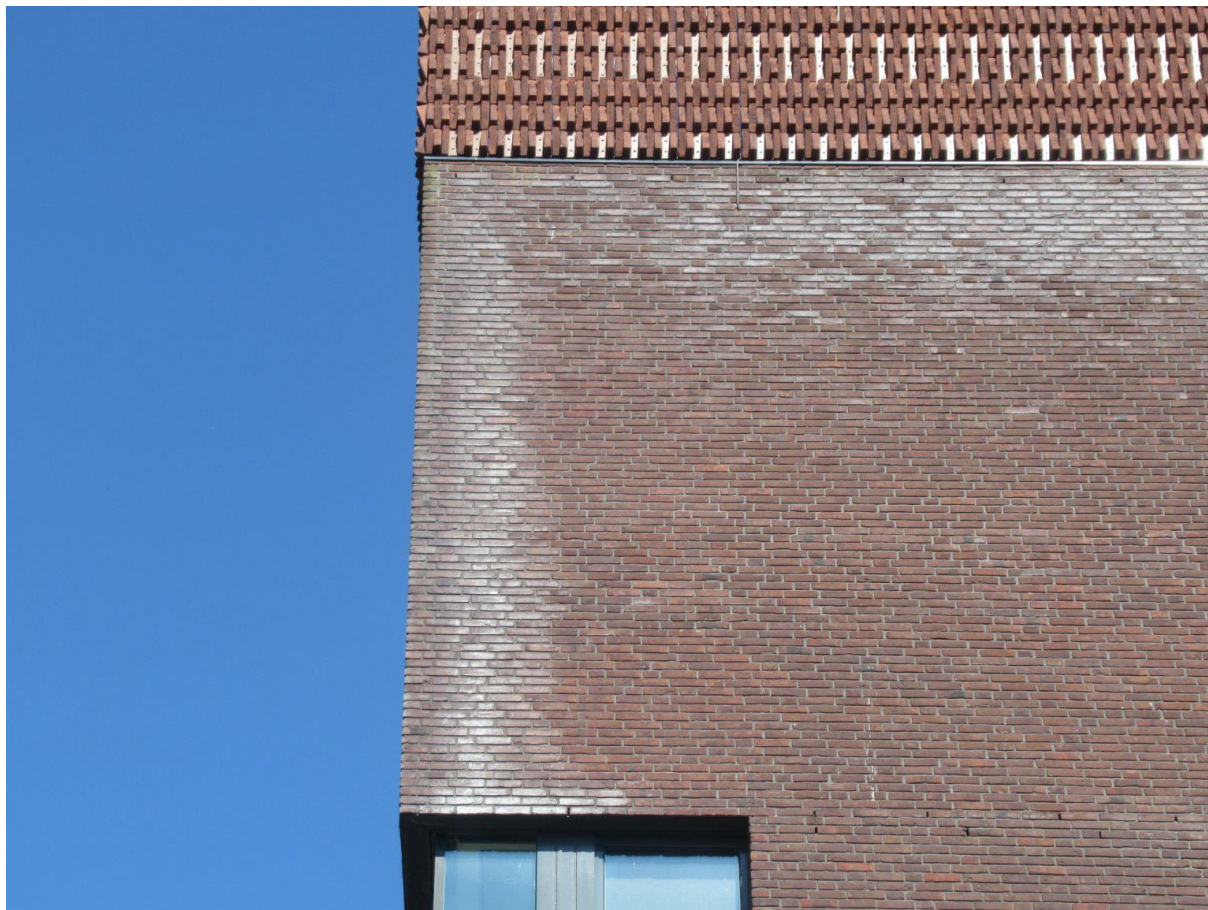

Uit te voeren werkzaamheden:

Reinigen gevelmetselwerk (hoge druk).

Houdt rekening dat 20% van het voegwerk na reinigen van de gevel hersteld moet worden.