

Inspectierapport

Opdrachtgever

Naam opdrachtgever	Sportfondsen Kerkrade BV	Ordernummer	72937
Klantnummer	C100285	Contractnummer	17422
Contracttype	Inspectie & onderhoud turntoestellen [1 x p.j.] Turnhal	Datum uitvoering	20/08/2024
Locatie	Hertogenlaan 108 6463HN KERKRADE		
Hal	7718	Turnhal Kerkrade [7718]	
Toestellen set	7718	Turnhal Kerkrade [7718]	
Zaaltype	Turnhal		
Bouwjaar	1995		
Zaalhoogte (m)	6.2		

Algemene opmerking:

Zelf gemaakte toestellen zijn niet mee geïnspecteerd en staan ook niet in deze rapportage.
Rapport wordt later besproken.

Risico afgekeurde materialen

Alle afgekeurde materialen zijn gemerkt. Afgekeurde materialen vormen een veiligheidsrisico in uw zaal. Wij adviseren u daarom nadrukkelijk deze materialen niet te gebruiken. U dient deze materialen te vervangen, repareren of te verwijderen uit de zaal.

Door de samenstelling van roest kunnen bacteriën zich eenvoudig aan roestige oppervlaktes binden. Wanneer iemand zich verwondt aan een roestig voorwerp kan dit gezondheidsklachten opleveren. Door roest kunnen bijvoorbeeld scherpe vlakken ontstaan, waaraan gebruikers zich kunnen verwonden. Dit zorgt voor een direct gezondheidsrisico, wat er weer voor zorgt dat het toestel wordt afgekeurd. Wanneer het risico op verwonding weg wordt genomen, kan het toestel weer worden goedgekeurd.

Inspectie uitgevoerd door:

Jack Peeters
Rob Holten

Rapport besproken met:

niemand.

Offerte	Aantal	Toestel	In orde	In orde met aandachtspunt	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Advies vervangingsjaar
Zaal algemeen								
<i>Overzicht foto's zaal en berging zijn afgedrukt onder T-Spec inspectie algemeen -</i>								
	1	T-Spec algemeen				2024	Toestellen voorzien van een T-Spec identificatienummer zijn geïnspecteerd, voor een veilig gebruik, conform de T-Spec inspectiemethodiek. De afgekeurde toestellen zijn gemarkeerd met een afkeursticker en zo mogelijk buiten werking gesteld.	
Plafondtoestellen								
<i>Plafondtoestellen bewegingsonderwijs</i>								
✓	1	Klim- en touwladder installatie Recht 3 touwen, Gevlochten, lederen sok				1995	Toestel heeft gebruiksslijtage. Door gebruik zijn de klimtouwen, wegtrektouw en de wagens gesleten. EN913: 2018. Actie: onderdelen in 2025 vervangen.	
		00.073.513						
	3	Klimtouwswagen				1995		2025
	3	Klimtouw gevlochten hennep				2016		2025
	1	Wegtrektouw				1995		2025
	3	Ringstel / Unit Handmatig Koord, , Touwdoorvoerblok plafond				2016		
		00.272.968; 00.272.969; 00.272.970						
	3	Koord				2016		
Plafondtoestel turnen								
	1	Longe Op rail of staalkabel Rail, Twee punts				1995		
		00.073.546						
	1	Spunolest				2016		
Defect/gerepareerd onderdeel								
✓	2	Loopwagen lange				1995	Loopwagen plaat verbogen. Actie vervangen.	
✓	1	Koord				1995	Gebruikersslijtage zichtbaar aan koord. Actie vervangen.	
	1	Longe Vier punts Spunolest,				1995		
		00.073.538						
	1	Spunolest				2022		
	1	Ringstel - Staalkabel Met schokabsorptie , Wedstrijd				1995		

Offerte	Aantal	Toestel	In orde	In orde met aandachtspunt	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Advies vervangingsjaar
		00.073.549						
	2	Staalkabel ringen (lengte zie opmerking)				2018		
Wandtoestellen								
Wandtoestellen bewegingsonderwijs								
	1	Klimraam Zweeds wandrek Twee vakken				2021		
		00.665.268						
Bewegingsonderwijs toestellen verplaatsbaar								
	2	Combiframe Hoog/lang				1995	Het toestel heeft gebruikslijtage. Door het gebruik is het frame licht beschadigd en hebben de vloerrubbers gebruiksslijtage. EN913:2008 Actie: toestel op aangegeven termijn vervangen. 1 toestel staat in de gymzaal.	2026
		00.073.583; 00.274.690						
	2	Combiframe Piramidaal				1995	Het toestel heeft gebruikslijtage. Door het gebruik is het frame licht beschadigd en hebben de vloerrubbers gebruiksslijtage. EN913:2008 Actie: toestel op aangegeven termijn vervangen. 1 Toestel staat in de gymzaal.	2026
		00.073.584; 00.274.689						
	1	Minitrampoline Open eind				2014		
		00.073.519						
	1	Springkast Standaard , Piramidaal - recht				2021		
		00.665.619						
	2	Turnbank Met doorlopend frame onder zitvlak Metaal gecoat, 360 cm				1995	Door gebruiksslijtage is het houtwerk licht beschadigd, hebben de onderliggende delen speling gekregen en is de lak van het toestel gesleten. Hierdoor is de stabiliteit/functionaliiteit van het toestel afgenomen, conform EN913:2018. Het toestel dient op het aangegeven vervangingsjaar te worden vervangen.	2026
		00.073.521; 00.073.523						
Matten								

Offerte	Aantal	Toestel	In orde	In orde met aandachtspunt	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Advies vervangingsjaar
	1	Mat Landingsmat Canvas, 300 x 200 cm, Dikte 30 cm				2019		
		00.581.157						
	1	Mat Landingsmat Bisonyl, 200 x 150 cm, Dikte 15 cm				2022		
		00.722.526						
✓	2	Mat Landingsmat Bisonyl, 300 x 200 cm, Dikte 30 cm				2014	De hoes, rits en/of grepen verkeren in slechte staat en de demping is niet gelijkmatig of onvoldoende verdeeld over het oppervlak. De gehele mat moet worden verwijderd of vervangen.	
Ⓢ		00.073.558; 00.073.559						
	1	Mat Landingsmat Canvas, 300 x 200 cm, Dikte 30 cm				2022		
		00.722.513						
✓	1	Mat Lange mat Canvas, 10 m				2003	De hoes verkeert in matige staat en de demping is afgenomen tot een matig niveau. Actie: De mat moet op de aangegeven termijn worden vervangen.	2025
		00.665.620						
	3	Mat Turn mat Bisonyl, 150 x 100 cm, Dikte 6 cm				2014	De hoes, rits en/of beluchtigsgaten verkeren in matige staat en de demping is afgenomen tot een matig niveau. Actie: De mat moet op de aangegeven termijn worden vervangen.	2026
		00.073.560; 00.073.565; 00.073.611						
	2	Mat Turn mat Bisonyl, 150 x 100 cm, Dikte 6 cm				2022		
		00.734.424; 00.734.425						
Turntoestellen en turnspringplanken								
Turnmattenset								
	1	Mattenset turnen Mattenset per toestel Naaldvilt, , met inkeping				2021		
✓	1	Mattenset turnen Totaal Naaldvilt, 300 x 200 x 20 cm				1995	Demping van de matten bij damesbrug en rekstok training is afgenomen tot een matig niveau. Actie: op aangegeven termijn vervangen.	2025
	1	Losse vloerbaan				2014		

Offerte	Aantal	Toestel	In orde	In orde met aandachtspunt	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Advies vervangingsjaar
✓	1	Mattenset turnen Totaal		■		2010	Het betreft een permanente inrichting. De wedstrijdmaten hebben een vaste locatie. De maten worden niet verplaatst. Er zijn geen afwijkingen geconstateerd. De totale maten set heeft één T-SPEC identificatienummer. Lichte slijtage aan klittenband en de demping is op diverse plaatsen matig. Actie: op aangegeven termijn vervangen.	2025
		00.274.712						
✓	1	Aanloopbaan Wedstrijd		■		2013	Aanloopbaan heeft gebruiksslijtage. Door gebruik is de demping wat afgenomen en is het loopvlak licht gesleten. Actie: Op aangegeven termijn vervangen. Afmeting plank 244 cm x 100 cm.	
		00.073.529						
	1	Eindplank				2013		2025
	1	Eindplank				2013		2025
	1	Damesbrug Wedstrijd	■			2016		
		00.272.971						
	1	Verspanning				2016		
		00.493.582;						
	2	Spanschuif				2023		
	2	Ligger Glasfiber				2021		
		00.651.209; 00.651.210;						
	1	Evenwichtsbalk Oefenbalk Aluminium, 500 cm, 10 cm	■			1995		
		00.073.557						
	2	Evenwichtsbalk Training Soft Top, 10 cm		■		2018	De bekleding van de balk heeft gebruiksslijtage. Door gebruik is er lichte beschadigingen ontstaan. Actie: op aangegeven termijn opnieuw laten bekleden.	
		00.527.343; 00.527.344						
	2	Bekleding balk				2018		2027
	4	Statief				2018		
		00.761.234; 00.761.235; 00.761.236; 00.761.237;						
	1	Evenwichtsbalk Wedstrijd Soft Top, 10 cm	■			2010		
		00.073.556						
	1	Bekleding balk				2022		
	2	Statief				2010		
		00.761.238; 00.761.239;						

Offerte	Aantal	Toestel	In orde	In orde met aandachtspunt	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Advies vervangingsjaar
	1	Herenbrug Junior 00.722.517				2022		
	1	Herenbrug Wedstrijd 00.073.531				1995	Door gebruiksslijtage zijn de draai-/scharnierpunten en klemkoppen licht uitgesleten. De stabiliteit/functionaliiteit van het toestel is hierdoor wat afgenomen en de lak is licht gesleten. Het toestel moet op de aangegeven termijn vervangen worden.	2027
	1	Mat - Handymat 00.761.240				2023		
✓	1	Mat Handymat 00.274.698				2015	Door de openingen in het gebruiksvlak van > 8mm bestaat de kans op beknellingsgevaar van vinger en/of teen, EN913:2018 5.3. De mat moet worden vervangen.	
✓	1	Mat Handymat 00.274.700				2015	Door gebruik is de mat afgenomen tot een matig niveau. Slijtage op de hoeken en de demping is afgenomen. Actie: op aangegeven termijn vervangen.	2025
	1	Mat Rondatmat 00.073.545				2012	Slijtage op de hoeken. Actie: op de aangegeven termijn de mat vervangen .	2026
	2	Mat Zachte FIG mat 200 x 200 x 10 cm 00.400.866; 00.493.579				2017		
	2	Mat Zachte FIG mat 200 x 200 x 10 cm 00.581.155; 00.581.156				2019		
	2	Mat Zachte FIG mat 200 x 200 x 10 cm 00.665.623; 00.665.624				2021		
	6	Methodisch lucht gevuld Elementen				2000		
	1	Rechthoek 00.722.525;				2022		
	2	Evenwichtsbalk 00.722.523; 00.722.524;				2022		
	1	Cilinder / rol 00.722.520;				2022		
	2	Baan				2022		

Offerte	Aantal	Toestel	In orde	In orde met aandachtspunt	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Advies vervangingsjaar
		00.722.521; 00.722.522;						
	1	Parterre rekstok Training	■			1995		
		00.073.526						
	1	Verspanning				2016		
		00.493.585;						
	2	Schuifstuk compleet				2020		
	1	Springplank Plankoline	■			2021		
		00.665.626						
✓	1	Springplank Plankoline		■		2012	Door gebruiksslijtage zijn het frame, beschermpadding, stalen veren en springdek gesleten. De stabiliteit van het toestel is afgenomen doordat de onderliggende delen speling hebben gekregen. In combinatie met de lichte roestvorming op het frame moet het toestel op aangegeven termijn worden vervangen.	2025
Ⓜ		00.493.578						
	1	Springplank Plankoline	■			2019		
		00.581.158						
Ⓜ		Defect/gerepareerd onderdeel						
	2	Vloerbescherming	■			2024	Vloerrubbers versleten.Vernieuwd.	
	1	Springplank Wedstrijd	■			2021		
		00.651.211						
	1	Springplank Wedstrijd	■			2016		
		00.272.974						
✓	1	Springplank Wedstrijd		■		2012	Toestel heeft gebruiksslijtage. Door gebruik zijn de bekleding, veerkracht en vloerrubbers licht gesleten. EN913: 2018 Actie: Toestel op aangegeven termijn vervangen.	2025
Ⓜ		00.073.535						
	1	Springplank Wedstrijd	■			2016		
		00.272.973						
	1	Springplank Wedstrijd	■			2015		
		00.611.653						
	1	Springplank Wedstrijd	■			2022		
		00.734.426						
	1	Springtoestel Ergojet®	■			2021		
		00.665.622						
	1	Toestel bij Turnkuil Damesbrug		■		1995	Toestel heeft lichte gebruiksslijtage. Actie: voorlopig geen actie noodzakelijk .	2027
		00.073.528						
	2	Ligger Hout				2023		

Offerte	Aantal	Toestel	In orde	In orde met aandachtspunt	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Advies vervangingsjaar
		00.734.427; 00.734.428;						
	1	Verspanning				2016		
		00.493.583;						
✓	1	Toestel bij Turnkuil Herenbrug				1985	Door gebruiksslijtage zijn de draai-/scharnierpunten en klemkoppen uitgesleten. De stabiliteit/functionaliiteit van het toestel is afgenomen en de lak is gesleten. Het toestel vervangen.	
⊗		00.073.548						
	1	Toestel bij Turnkuil Rekstok , Wedstrijd				1995		
		00.073.525						
	1	Verspanning				2016		
		00.493.584;						
	1	Rekstok				2022		
		00.722.512;						
	1	Toestel bij Turnkuil Ringstel , Wedstrijd				1995		
		00.073.550						
	2	Staalkabel ringen (lengte zie opmerking)				2015		
	1	Toestel bij Turnkuil Trainersplateau , Damesbrug				1995		
		00.274.702						
	1	Toestel bij Turnkuil Trainersplateau , Rekstok methodisch				1995		
		00.274.701						
	1	Toestel bij Turnkuil Trainersplateau , Herenbrug				1995		
		00.274.705						
	1	Plank				2023		
	1	Toestel bij Turnkuil Trainersplateau , Parterre ringstel				1995		
		00.274.704						
	1	Toestel bij Turnkuil Trainersplateau , Parterre ringstel				1995		
		00274.703						
	1	Gasveer				2021		
	1	Tumblingbaan Training Veren, Afwijk. maat				2023		
		00.684.035						
	1	Turnen training materiaal en hulpmiddelen - Voltigeertoestel				2014		
		00.073.552						

Offerte	Aantal	Toestel	In orde	In orde met aandachtspunt	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Advies vervangingsjaar
	1	Turnen training materiaal en hulpmiddelen Balkverbreder 300 cm				2020	De bekleding van de balkverbreder heeft slijtage. Door gebruik is de balkverbreder glad geworden en heeft het beschadigingen aan de kopse kanten. Toestel wordt als grondbalk gebruikt.	
		00.665.625						
	1	Turnen training materiaal en hulpmiddelen FlikFlak Trainer Groot				2020		
		00.665.621						
	2	Turnen training materiaal en hulpmiddelen Gymblok 120 x 90 x 60 cm				2021		
		00.665.629; 00.665.630						
	1	Turnen training materiaal en hulpmiddelen Gymblok Bisonyl, 120 x 60 x 45 cm				2021		
		00.665.631						
	1	Turnen training materiaal en hulpmiddelen Gymblok Bisonyl, 120 x 90 x 30 cm				2021		
		00.665.628						
✓	1	Turnen training materiaal en hulpmiddelen Gymblok 90 x 75 x 60 cm				2010	De hoes, rits en/of vulling verkeren in matige staat. Actie: Het toestel moet op de aangegeven termijn worden vervangen.	2025
		00.596.698						
✓	1	Turnen training materiaal en hulpmiddelen Gymblok Bisonyl, 120 x 90 x 60 cm				2010	De hoes, rits en/of vulling verkeren in matige staat. Actie: Het toestel moet op de aangegeven termijn worden vervangen.	2025
		00.596.699						
	1	Turnen training materiaal en hulpmiddelen Gymblok Canvas, 120 x 90 x 60 cm				2014		
		00.596.700						
	1	Turnen training materiaal en hulpmiddelen Gymblok Bisonyl, 120 x 90 x 30 cm				2014	De hoes, rits en/of vulling verkeren in matige staat. Actie: Het toestel moet op de aangegeven termijn worden vervangen.	2026
		00.596.701						
	1	Turnen training materiaal en hulpmiddelen Gymblok Bisonyl, 120 x 65 x 45 cm				2014	De hoes, rits en/of vulling verkeren in matige staat. Actie: Het toestel moet op de aangegeven termijn worden vervangen.	2026

Offerte	Aantal	Toestel	In orde	In orde met aandachtspunt	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Advies vervangingsjaar
		00.596.702						
	2	Turnen training materiaal en hulpmiddelen Gymblok Bisionyl, Afwijkende maat	■			2021		
		00.665.632; 00.722.516						
	1	Turnen training materiaal en hulpmiddelen Krachtbank	■			1995		
		00.073.544						
	1	Turnen training materiaal en hulpmiddelen Voltige paddestoel 60 cm	■			1995		
		00.271.739						
	1	Turnen training materiaal en hulpmiddelen Voltige paddestoel 60 cm, Voltige beugel	■			1985		
		00.274.695						
	1	Turnen training materiaal en hulpmiddelen Voltigeertoestel	■			2014		
		00.073.551						
✓	1	Turnvloer Training , Vierkant		■		2011		
		00.274.692						
		Defect/gerepareerd onderdeel						
✓	3	Belijning wit			■	2011	De witte belijning plakt niet meer zo goed aan het tapijt of is weg/ontbreekt.	
	1	Voltigepaard Wedstrijd	■			2018		
		00.527.347						
Turnkuilen								
	1	Landingskuil Inbouw gesloten systeem Mesh doek,		■		1995	De paddings verkeren in matige staat. Actie: op de aangegeven termijn vervangen.	2026
		00.073.554						
	6	Paddings				1995		2025
	2	Landingskuil Inbouw open systeem	■			1995		
		00.073.554						
	1	Trampolinekuil Losse trampoline in kuil	■			2022		
		00.722.518						
	1	Overgang kussen kuil trampoline/landings kuil				2022		
		00.722.519;						
Speellokaal toestellen								
	1	Zachte speelvorm Vorm	■			2000		

Offerte	Aantal	Toestel	In orde	In orde met aandachtspunt	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Advies vervangingsjaar
	1	Helling				2021		
		00.665.627;						
Sportvloer								
	16	Vloervoorziening Grondpot kort Klein				1995	Binnenwerk van de grondbussen kort worden minder. Vertonen lichte gebruikslijtage. Actie: binnenwerken op aangegeven termijn vervangen.	2026
	16	Binnenwerk				1995		2025
	2	Vloervoorziening Vloerhaak gesloten oog (vast)				2002		

T-Spec algemeen -



Longe Op rail of staalkabel - 00.073.546



Longe Op rail of staalkabel - Loopwagen lange - 00.073.546




Longe Op rail of staalkabel - Koord - 00.073.546



Mat Landingsmat - 00.073.558; 00.073.559



Mat Handymat - 00.274.698

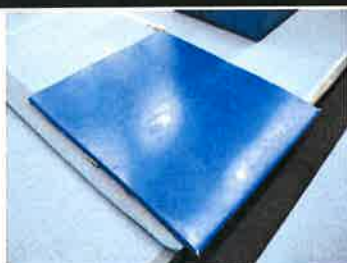


Springplank Plankoline - 00.493.578



Springplank Plankoline - Vloerbescherming - 00.581.158



Springplank Wedstrijd - 00.073.535

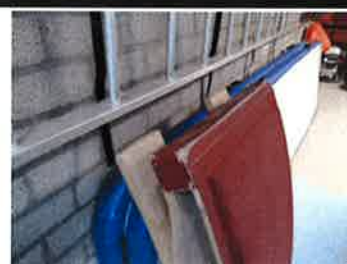

Toestel bij Turnkuil Herenbrug - 00.073.548



Turnen training materiaal en hulpmiddelen Balkverbreder - 00.665.625



Turnvloer Training - Belijning wit - 00.274.692

