

Asbestinventarisatierapport



MFA Jistrum aan de Fjildwei te Jistrum

Projectnummer : 22-0546
Versie : 1.0

Opdrachtgever : Gemeente Tytsjerksteradiel
Mr. W.M. Oppedijk van Veenweg 7
9251GA Burgum

t.a.v. : Dhr. M.O. Olthof

Datum(s) uitvoering : 12-9-2022
Datum ondertekening : 19-09-2022
Vervaldatum : 19-09-2025

Ondertekening technisch eindverantwoordelijke:



Dhr. J.M. van Gunst (SCA-code 51E-090721-411853)

1 Titelblad

Projectgegevens

Projectnummer : 22-0546
 Versie : 1.0
 Onderzoekslocatie : Fjildwei te Jistrum
 Deskundig Inventariseerder Asbest : Dhr. J. Westra (SCA-code 51E-010920-511201)
 Technisch eindverantwoordelijke : Dhr. J.M. van Gunst (SCA-code 51E-090721-411853)

LAVS (Landelijk Asbest Volg Systeem)

Zaak Id : LAVS-ASBEST-1527364
 Inventarisatie Id : INVENTARISATIE-3041793

Opdrachtgever

Naam : Gemeente Tytsjerksteradiel
 Contactpersoon : Dhr. M.O. Olthof
 Straat + huisnummer : Mr. W.M. Oppedijk van Veenweg 7
 Postcode + plaatsnaam : 9251GA Burgum
 Telefoonnummer : 140511
 E-mail adres : m.oldeolthof@t-diel.nl

Uitvoerend inventarisatiebureau

Naam : As Bêste inventarisatie & advies B.V
 Straat + huisnummer : Jupiter 10A
 Postcode + plaatsnaam : 8448 CD Heerenveen
 SCA Registratiecode : 07-D070131.01
 Telefoonnummer : 058-2550601
 E-mail adres : info@asbeste.nl

Reikwijdte van de inventarisatie

- ☒ Gehele bouwwerk of object
☐ Gedeelte van bouwwerk of object
☐ Bouwwerk of object en het gebied rondom het bouwwerk of object
☐ Uitsluitend het gebied rondom het bouwwerk of object
☐ Anders, zie onderstaande tabel

Geschiktheid van de rapportage

- ☐ Niet geschikt voor asbestverwijdering, risicobeoordeling noodzakelijk
☒ Voor het verwijderen van uitsluitend in dit rapport genoemde asbesthoudende materiaal
☐ Voor renovatie zonder de bouwkundige integriteit aan te tasten
☐ Voor volledige renovatie of totaalsloop
☐ Anders, zie onderstaande tabel

In onderstaande tabel wordt per woning/complexdeel weergegeven wat de reikwijdte en de geschiktheid is:

Adres	Reikwijdte + geschiktheid
Fjildwei 6 a	Het gehele bouwwerk of het gehele object - Geschikt voor renovatie zonder de bouwkundige integriteit aan te tasten
Fjildwei 8	Het gehele bouwwerk of het gehele object - Geschikt voor renovatie zonder de bouwkundige integriteit aan te tasten
Fjildwei 8 A	Het gehele bouwwerk of het gehele object - Geschikt voor volledige renovatie of totaalsloop

INHOUDSOPGAVE

1	Titelblad	2
2	Samenvatting.....	4
2.1	Omschrijving van de opdracht.....	4
2.2	Reikwijdte en geschiktheid	4
2.3	Aangetroffen bronnen.....	5
3	Informatie en revisiebeheer	7
3.1	Certificatieschema	7
3.2	Geldigheid asbestinventarisatierapport	7
3.3	LAVS (Landelijks Asbest Volg Systeem).....	7
3.4	Archivering	7
3.5	Rapport revisies.....	7
4	Resultaten	8
4.1	Bemonstering en analyse	8
4.2	Asbesthoudende bronnen.....	10
4.3	Asbestvrije bronnen	24
5	Conclusies en aanbevelingen	30
5.1	Conclusies.....	30
5.2	Aanbevelingen.....	30
6	Bijlagen.....	31
6.1	Deskresearch (vooronderzoek)	32
6.2	Projectfoto's en overige belangrijke projectgerelateerde informatie	33
6.3	Laboratorium analysecertificaten	47
6.4	SMA-rt risicoklassebepalingen	49
6.5	Situatieschets	58

2 Samenvatting

2.1 Omschrijving van de opdracht

Gemeente Tytsjerksteradiel heeft As Bêste Inventarisatie & Advies B.V. de opdracht verstrekt voor het uitvoeren van een asbestinventarisatie van 'MFA Jistrum' aan de Fjildwei te Jistrum. Het doel van de asbestinventarisatie is deels volledige renovatie, deels totaalsloop. Om tot een juiste geschiktheid van het rapport te komen, welke goed aansluit bij het hierboven genoemde doel van de asbestinventarisatie, heeft de opdrachtgever toestemming gegeven om, daar waar dit nodig is, destructief onderzoek uit te voeren.

2.2 Reikwijdte en geschiktheid

De reikwijdte van de asbestinventarisatie betreft MFA Jistrum exclusief de, in de onderstaande tabel genoemde, bouwwerken/objecten/constructiedelen/toepassingen. Om de reikwijdte uit te breiden is een aanvullende asbestinventarisatie noodzakelijk. Wanneer er, zonder aanvullende asbestinventarisatie, werkzaamheden uitgevoerd worden aan deze uitsluitingen, vallen eventueel aangetroffen asbestverdachte of asbesthoudende materialen niet onder 'niet-gerapporteerd asbesthoudend materiaal' conform artikel 42 uit het 'Certificatieschema voor de Procecertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering gepubliceerd in de Staatscourant op 6 december 2018 met publicatienummer 68771.

Uitsluiting	Te verwachten asbesthoudende materialen	Advies m.b.t. het opheffen van de uitsluiting
Fundering	Verloren bekisting	Aanvullende asbestinventarisatie uitvoeren tijdens sloop (destructief onderzoek in samenwerking met een sloopbedrijf)
Riolering onder het maaiveld	Buismateriaal (riolering)	Aanvullende asbestinventarisatie uitvoeren tijdens sloop (destructief onderzoek in samenwerking met een sloopbedrijf)
Bitumineuze dakbedekking	Bitumineuze dakbedekking	Aanvullende asbestinventarisatie (destructief onderzoek met gebruik van elektrisch gereedschap)

Dit asbestinventarisatierapport is geschikt bevonden voor het verwijderen van uitsluitend in dit rapport genoemde asbesthoudende materiaal MFA Jistrum.

Deze geschiktheid hebben wij vastgesteld naar aanleiding van de gekozen reikwijdte, de uitsluitingen van de reikwijdte én de resultaten uit de uitgevoerde asbestinventarisatie op locatie.

Indien tijdens sloop- of verwijderingswerkzaamheden aanvullende, asbestverdachte materialen worden aangetroffen draagt As Bêste Inventarisatie & Advies B.V. hiervoor geen verantwoordelijkheid. Wel dient dit direct door het gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf gemeld te worden aan het inventarisatiebedrijf.

2.3 Aangetroffen bronnen

Tabel 1: Asbesthoudende toepassingen

Bron	Monster	Adres(sen)	Locatie/ruimte	Toepassing	Hoeveelheid	Binding	Analyseresultaat	Risicoklasse	Aanvullend onderzoek nodig voorafgaand aan sanering?
02	M03	Fjildwei 8	Voetbalkantine	Pakkingen in radiatoren	Totaal 7 stuks	Niet-hechtgebonden	30-60% Chrysotiel	1	Nee
05	VM01	Fjildwei 8	Kleedkamer 4	Pakkingen in radiatoren	Totaal 2 stuks	Niet-hechtgebonden	betreffen analyseresultaten van M03 30-60% Chrysotiel	1	Nee
06	VM01	Fjildwei 8	Kleedkamer 3	Pakkingen in radiatoren	Totaal 2 stuks	Niet-hechtgebonden	betreffen analyseresultaten van M03 30-60% Chrysotiel	1	Nee
07	VM01	Fjildwei 8	Kleedkamer scheidsrechter	Pakkingen in radiator	Totaal 2 stuks	Niet-hechtgebonden	betreffen analyseresultaten van M03 30-60% Chrysotiel	1	Nee
08	VM01	Fjildwei 8	Afvalhok	Pakkingen in radiator	Totaal 2 stuks	Niet-hechtgebonden	betreffen analyseresultaten van M03 30-60% Chrysotiel	1	Nee
09	VM01	Fjildwei 8	Entree	Pakkingen in radiatoren	Totaal 2 stuks	Niet-hechtgebonden	betreffen analyseresultaten van M03 30-60% Chrysotiel	1	Nee
10	M08 en M09	Fjildwei 8	Voetbalkantine gevels	Beglazingskit bovenlichten	Totaal 15 stuks	Hechtgebonden	M08: <0,1% (niet aantoonbaar) Geen asbest M09: 2-5% Anthofylliet	2A en 2A	Nee
11	M10	Fjildwei 8	Voetbalkantine gevels	Spouwstroken	Totaal	Hechtgebonden	5-10% Chrysotiel	2	Nee

Nadere specificaties van de bronnen vindt u in hoofdstuk 6.1 (asbesthoudende bronnen).

Tabel 2: Asbestvrije toepassingen

Bron	Monster	Adres(sen)	Locatie/ruimte	Toepassing	Hoeveelheid	Analyseresultaat
01	M01 en M02	Fjildwei 6a	Jeugdhonk (Cv-ruimte/voormalige toiletgroep)	Tegellijm	Totaal 16 m ²	M01: <0,1% (niet aantoonbaar) Geen asbest M02: <0,1% (niet aantoonbaar) Geen asbest
03	M04 en M05	Fjildwei 8	Voetbalkantine heren toilet	Tegellijm	Totaal 3 m ²	M04: <0,1% (niet aantoonbaar) Geen asbest M05: <0,1% (niet aantoonbaar) Geen asbest
04	M06 en M07	Fjildwei 8	Voetbalkantine keuken/bijkeuken	Tegellijm plavuizen	Totaal 3 m ²	M06: <0,1% (niet aantoonbaar) Geen asbest M07: <0,1% (niet aantoonbaar) Geen asbest

Nadere specificaties van de bronnen vindt u in hoofdstuk 6.2 (asbestvrije bronnen).

3 Informatie en revisiebeheer

3.1 Certificatieschema

De asbestinventarisatie is uitgevoerd, en dit rapport is opgesteld conform de eisen van het Certificatieschema voor de Procecertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering (gepubliceerd in de Staatscourant op 6 december 2018 met publicatienummer 68771).

3.2 Geldigheid asbestinventarisatierapport

Een asbestinventarisatierapport is wettelijk gezien 3 jaar geldig nadat deze goedgekeurd en ondertekend is door de technisch eindverantwoordelijke van As Bêste Inventarisatie & Advies B.V.

3.3 LAVS (Landelijks Asbest Volg Systeem)

Binnen 10 werkdagen na de ondertekening van het asbestinventarisatierapport door de technisch eindverantwoordelijke, worden de gegevens en het inventarisatierapport ingevoerd en opgeslagen in het LAVS (Landelijk Asbest Volg Systeem).

3.4 Archivering

Het asbestinventarisatierapport en de overige gegevens van de inventarisatie worden door As Bêste Inventarisatie & Advies B.V. ten minste 10 jaar na ondertekening door de technisch eindverantwoordelijke bewaard in een voldoende beveiligd digitaal archief.

3.5 Rapport revisies

Tabel 3: rapport revisie tabel

Rapport versie	Omschrijving revisie
Versie 1	Originele uitgave van het rapport.
Versie 2	n.v.t.
Versie 3	n.v.t.
Versie 4	n.v.t.
Versie 5	n.v.t.
Versie 6	n.v.t.
Versie 7	n.v.t.
Versie 8	n.v.t.
Versie 9	n.v.t.
Versie 10	n.v.t.

4 Resultaten

4.1 Bemonstering en analyse

Na afloop van de visuele inspectie hebben wij de volgende monsters genomen en laten analyseren door een hiervoor door de Raad Van Accreditatie geaccrediteerd laboratorium:

Aantal	Type monster
10	Materiaalmonster (analyse conform NEN 5896)
0	Kleefmonster (analyse conform NEN-ISO 16000-27)
0	Luchtmonster (analyse conform ISO 14966)

Bovenstaande monsters zijn door As Bêste Inventarisatie & Advies B.V. aangeboden aan het door de RvA hiervoor gecertificeerd laboratorium SGI Compliance Environmental Control B.V. Rotterdam. De analysecertificaten worden in onderstaande tabel nader uitgelicht.

Analyseresultaten van de materiaalmonsters:

Code	Materiaal	Resultaat	Analyseresultaat	Binding	Certificaatnummer
M01 en M02	Tegellijm	Geen asbest	M01: <0,1% (niet aantoonbaar) Geen asbest M02: <0,1% (niet aantoonbaar) Geen asbest	Hechtgebonden	A00090351.1
M03	Pakking	Asbest	30-60% Chrysotiel	Niet hechtgebonden	A00090351.1
M04 en M05	Tegellijm	Geen asbest	M04: <0,1% (niet aantoonbaar) Geen asbest M05: <0,1% (niet aantoonbaar) Geen asbest	Hechtgebonden	A00090351.1
M06 en M07	Tegellijm	Geen asbest	M06: <0,1% (niet aantoonbaar) Geen asbest M07: <0,1% (niet aantoonbaar) Geen asbest	Hechtgebonden	A00090351.1
M08 en M09	Beglazingskit	Asbest	M08: <0,1% (niet aantoonbaar) Geen asbest M09: 2-5% Anthofylleet	Hechtgebonden	A00090351.1
M10	Vlakke plaat	Asbest	5-10% Chrysotiel	Hechtgebonden	A00090351.1

Analyseresultaten van de kleefmonsters:


Monster	Ruimte	Resultaat (aantal asbeststructuren/cm ²)	Conclusie
n.v.t.			

Analyseresultaten van de luchtmonsters:

Monster	Ruimte	Chrysotiel (vezels/m ³)	Amfibool (vezels/m ³)	Resultaat B.I.	Conclusie
n.v.t.					

4.2 Asbesthoudende bronnen


Bron 02	
Adres(sen)	Fjildwei 8
Locatie	Voetbalkantine
Toepassing	Pakkingen in radiatoren
Soort materiaal	Pakking
Bevestiging	Geklemd (Fjildwei 8)
Bereikbaarheid	Goed bereikbaar (Fjildwei 8)
Binnen / buiten	Binnen (Fjildwei 8)
Hoeveelheid	1 x 7 stuks (Fjildwei 8)
Monsternummer	M03 (VM01, VM01, VM02, VM03, VM04)
Analysecertificaat nummer	A00090351.1
Analyse resultaten	30-60% Chrysotiel
Binding	Niet-hechtgebonden
Beschadiging	Niet beschadigd (Fjildwei 8)
Verwerking	Niet verweerd (Fjildwei 8)
Verwijderingsmethode	Asbesthoudend materiaal wordt geheel omsloten zonder het asbesthoudend materiaal te beroeren
Risicoklasse	1 (Fjildwei 8)
Opmerking/aanbeveling	Geen direct risico, saneren voorafgaand aan renovatie en/of sloop. Betreft 2 verschillende types radiatoren, beide met asbesthoudende pakkingen.

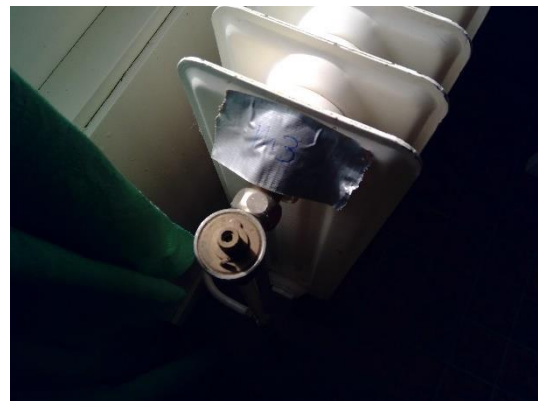

Bron 05	
Adres(sen)	Fjildwei 8
Locatie	Kleedkamer 4
Toepassing	Pakkingen in radiatoren
Soort materiaal	Pakking
Bevestiging	Geklemd (Fjildwei 8)
Bereikbaarheid	Goed bereikbaar (Fjildwei 8)
Binnen / buiten	Binnen (Fjildwei 8)
Hoeveelheid	1 x 2 stuks (Fjildwei 8)
Monsternummer	Visueel gelijk aan M03
Analysecertificaat nummer	A00090351.1
Analyse resultaten	30-60% Chrysotiel
Binding	Niet-hechtgebonden
Beschadiging	Niet beschadigd (Fjildwei 8)
Verwerking	Niet verweerd (Fjildwei 8)
Verwijderingsmethode	Asbesthoudend materiaal wordt geheel omsloten zonder het asbesthoudend materiaal te beroeren
Risicoklasse	1 (Fjildwei 8)
Opmerking/aanbeveling	Geen direct risico, saneren voorafgaand aan renovatie en/of sloop.




Bron 06	
Adres(sen)	Fjildwei 8
Locatie	Kleedkamer 3
Toepassing	Pakkingen in radiatoren
Soort materiaal	Pakking
Bevestiging	Geklemd (Fjildwei 8)
Bereikbaarheid	Goed bereikbaar (Fjildwei 8)
Binnen / buiten	Binnen (Fjildwei 8)
Hoeveelheid	1 x 2 stuks (Fjildwei 8)
Monsternummer	Visueel gelijk aan M03
Analysecertificaat nummer	A00090351.1
Analyse resultaten	30-60% Chrysotiel
Binding	Niet-hechtgebonden
Beschadiging	Niet beschadigd (Fjildwei 8)
Verwerking	Niet verweerd (Fjildwei 8)
Verwijderingsmethode	Asbesthoudend materiaal wordt geheel omsloten zonder het asbesthoudend materiaal te beroeren
Risicoklasse	1 (Fjildwei 8)
Opmerking/aanbeveling	Geen direct risico, saneren voorafgaand aan renovatie en/of sloop.

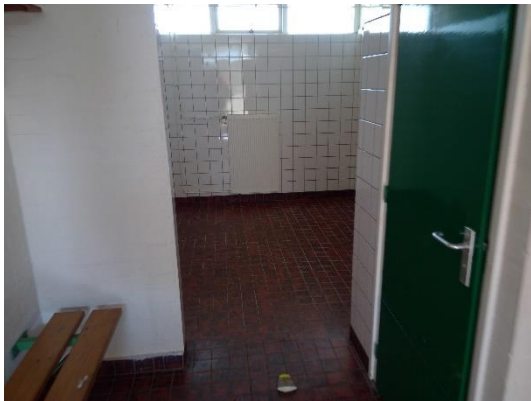


Bron 07	
Adres(sen)	Fjildwei 8
Locatie	Kleedkamer scheidsrechter
Toepassing	Pakkingen in radiator
Soort materiaal	Pakking
Bevestiging	Geklemd (Fjildwei 8)
Bereikbaarheid	Goed bereikbaar (Fjildwei 8)
Binnen / buiten	Binnen (Fjildwei 8)
Hoeveelheid	1 x 2 stuks (Fjildwei 8)
Monsternummer	Visueel gelijk aan M03
Analysecertificaat nummer	A00090351.1
Analyse resultaten	30-60% Chrysotiel
Binding	Niet-hechtgebonden
Beschadiging	Niet beschadigd (Fjildwei 8)
Verwerking	Niet verweerd (Fjildwei 8)
Verwijderingsmethode	Asbesthoudend materiaal wordt geheel omsloten zonder het asbesthoudend materiaal te beroeren
Risicoklasse	1 (Fjildwei 8)
Opmerking/aanbeveling	Geen direct risico, saneren voorafgaand aan renovatie en/of sloop.




Bron 08	
Adres(sen)	Fjildwei 8
Locatie	Afvalhok
Toepassing	Pakkingen in radiator
Soort materiaal	Pakking
Bevestiging	Geklemd (Fjildwei 8)
Bereikbaarheid	Goed bereikbaar (Fjildwei 8)
Binnen / buiten	Binnen (Fjildwei 8)
Hoeveelheid	1 x 2 stuks (Fjildwei 8)
Monsternummer	Visueel gelijk aan M03
Analysecertificaat nummer	A00090351.1
Analyse resultaten	30-60% Chrysotiel
Binding	Niet-hechtgebonden
Beschadiging	Niet beschadigd (Fjildwei 8)
Verwerking	Niet verweerd (Fjildwei 8)
Verwijderingsmethode	Asbesthoudend materiaal wordt geheel omsloten zonder het asbesthoudend materiaal te beroeren
Risicoklasse	1 (Fjildwei 8)
Opmerking/aanbeveling	Geen direct risico, saneren voorafgaand aan renovatie en/of sloop.

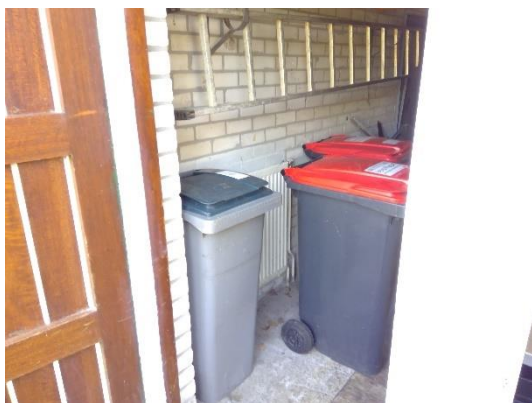

Bron 09	
Adres(sen)	Fjildwei 8
Locatie	Entree
Toepassing	Pakkingen in radiatoren
Soort materiaal	Pakking
Bevestiging	Geklemd (Fjildwei 8)
Bereikbaarheid	Goed bereikbaar (Fjildwei 8)
Binnen / buiten	Binnen (Fjildwei 8)
Hoeveelheid	1 x 2 stuks (Fjildwei 8)
Monsternummer	Visueel gelijk aan M03
Analysecertificaat nummer	A00090351.1
Analyse resultaten	30-60% Chrysotiel
Binding	Niet-hechtgebonden
Beschadiging	Niet beschadigd (Fjildwei 8)
Verwerking	Niet verweerd (Fjildwei 8)
Verwijderingsmethode	Asbesthoudend materiaal wordt geheel omsloten zonder het asbesthoudend materiaal te beroeren
Risicoklasse	1 (Fjildwei 8)
Opmerking/aanbeveling	Geen direct risico, saneren voorafgaand aan renovatie en/of sloop.

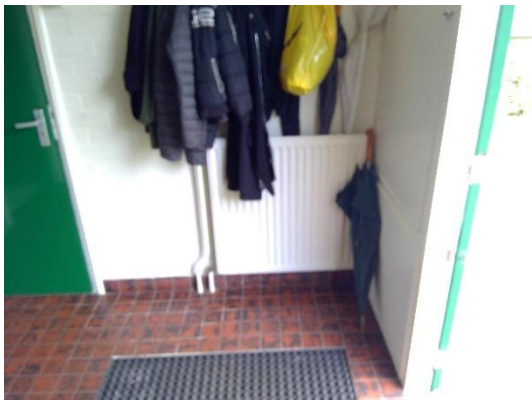

Bron 10	
Adres(sen)	Fjildwei 8
Locatie	Voetbalkantine gevels
Toepassing	Beglazingskit bovenlichten
Soort materiaal	Beglazingskit
Bevestiging	Gekit (Fjildwei 8)
Bereikbaarheid	Goed bereikbaar (Fjildwei 8)
Binnen / buiten	Buiten (Fjildwei 8)
Hoeveelheid	1 x 15 stuks (Fjildwei 8)
Monsternummer	M08 en M09
Analysecertificaat nummer	A00090351.1
Analyse resultaten	M08: <0,1% (niet aantoonbaar) Geen asbest M09: 2-5% Anthofylliet
Binding	Hechtgebonden
Beschadiging	Niet beschadigd (Fjildwei 8)
Verwerking	Niet verweerd (Fjildwei 8)
Verwijderingsmethode	Verwijderen obv werkmethode uit rapport landelijke afschaling chrysotielhoudende beglazingskit of Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)
Risicoklasse	2A en 2A (Fjildwei 8)
Opmerking/aanbeveling	Geen direct risico, saneren voorafgaand aan renovatie en/of sloop. Diverse ramen in de voorzijde zijn reeds vervangen en heeft nieuwe oppervlakkige kit, echter zitten er nog restanten achter de glaslatten.

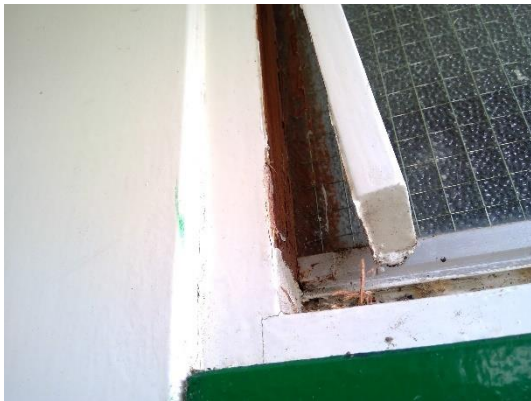






Bron 11	
Adres(sen)	Fjildwei 8
Locatie	Voetbalkantine gevels
Toepassing	Spouwstroken
Soort materiaal	Vlakke plaat
Bevestiging	Gespijkerd (Fjildwei 8)
Bereikbaarheid	Goed bereikbaar (Fjildwei 8)
Binnen / buiten	Buiten (Fjildwei 8)
Hoeveelheid	1 x 19 stuks (Fjildwei 8)
Monsternummer	M10
Analysecertificaat nummer	A00090351.1
Analyse resultaten	5-10% Chrysotiel
Binding	Hechtgebonden
Beschadiging	Niet beschadigd (Fjildwei 8)
Verwerking	Niet verweerd (Fjildwei 8)
Verwijderingsmethode	Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)
Risicoklasse	2 (Fjildwei 8)
Opmerking/aanbeveling	Geen direct risico, saneren voorafgaand aan renovatie en/of sloop. Naast alle kozijnen van het sportgebouw.






4.3 Asbestvrije bronnen




Bron 01 ASBESTVRIJ	
Locatie	Fjildwei 6a
Toepassing	Jeugdhonk (Cv-ruimte/voormalige toiletgroep)
Soort materiaal	Tegellijm
Bevestiging	n.v.t.
Bereikbaarheid	Gelijmd (Fjildwei 6a)
Binnen / buiten	n.v.t.
Hoeveelheid	n.v.t.
Monsternummer	1 x 16 m2 (Fjildwei 6a)
Analysecertificaat nummer	M01 en M02
Analyse resultaten	A00090351.1
Binding	M01: <0,1% (niet aantoonbaar) Geen asbest M02: <0,1% (niet aantoonbaar) Geen asbest
Beschadiging	n.v.t.
Verwering	n.v.t.
Verwijderingsmethode	n.v.t.
Risicoklasse	n.v.t.
Opmerking/aanbeveling	n.v.t.
Conclusies en/of aanbevelingen	

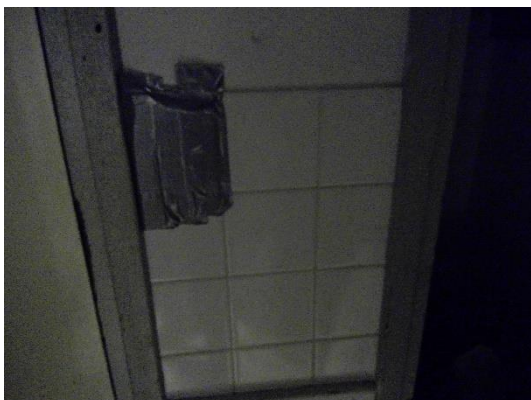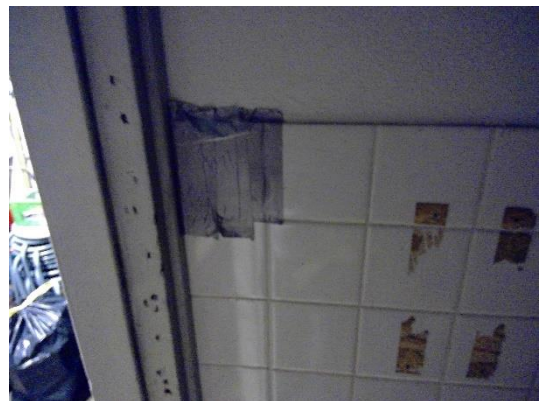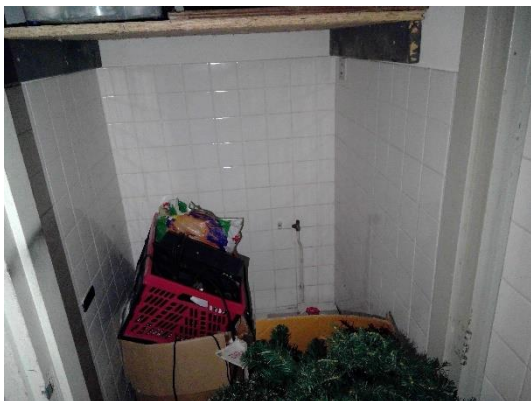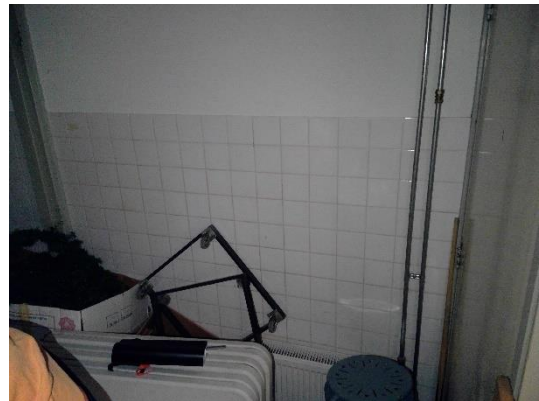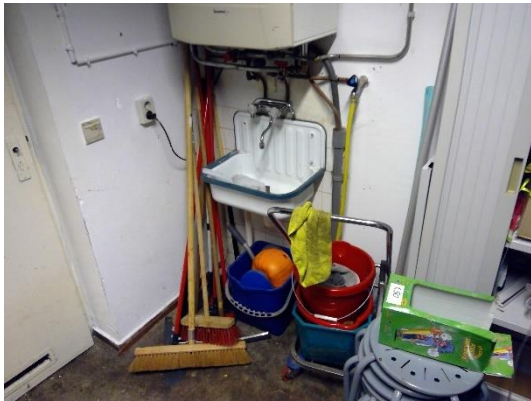

Bron 03 ASBESTVRIJ	
Locatie	Fjildwei 8
Toepassing	Voetbalkantine heren toilet
Soort materiaal	Tegellijm
Bevestiging	n.v.t.
Bereikbaarheid	Gelijmd (Fjildwei 8)
Binnen / buiten	n.v.t.
Hoeveelheid	n.v.t.
Monsternummer	1 x 3 m2 (Fjildwei 8)
Analysecertificaat nummer	M04 en M05
Analyse resultaten	A00090351.1
Binding	M04: <0,1% (niet aantoonbaar) Geen asbest M05: <0,1% (niet aantoonbaar) Geen asbest
Beschadiging	n.v.t.
Verwering	n.v.t.
Verwijderingsmethode	n.v.t.
Risicoklasse	n.v.t.
Opmerking/aanbeveling	n.v.t.
Conclusies en/of aanbevelingen	

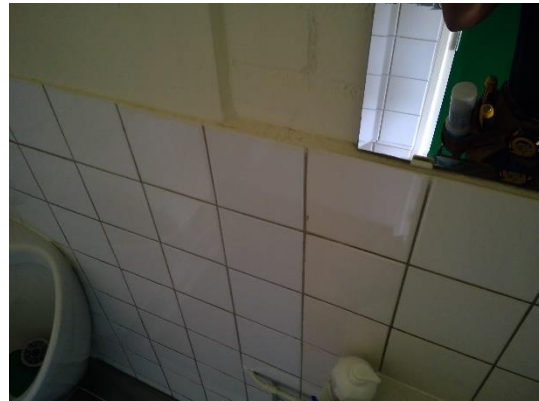

Bron 04 ASBESTVRIJ	
Locatie	Fjildwei 8
Toepassing	Voetbalkantine keuken/bijkeuken
Soort materiaal	Tegellijm plavuizen
Bevestiging	n.v.t.
Bereikbaarheid	Gelijmd (Fjildwei 8)
Binnen / buiten	n.v.t.
Hoeveelheid	n.v.t.
Monsternummer	1 x 3 m2 (Fjildwei 8)
Analysecertificaat nummer	M06 en M07
Analyse resultaten	A00090351.1
Binding	M06: <0,1% (niet aantoonbaar) Geen asbest M07: <0,1% (niet aantoonbaar) Geen asbest
Beschadiging	n.v.t.
Verwering	n.v.t.
Verwijderingsmethode	n.v.t.
Risicoklasse	n.v.t.
Opmerking/aanbeveling	n.v.t.
Conclusies en/of aanbevelingen	

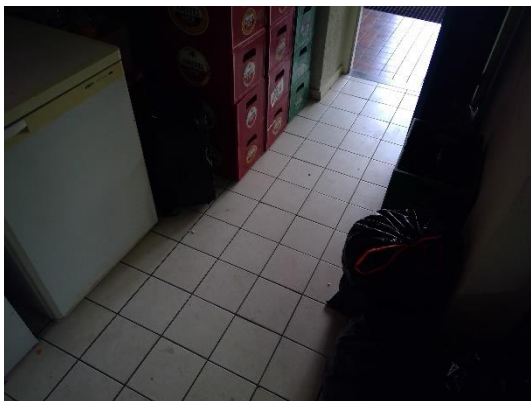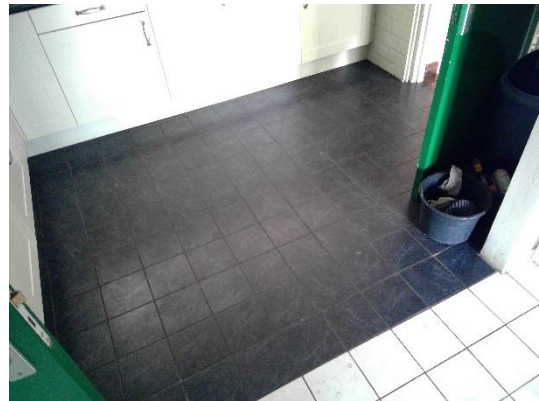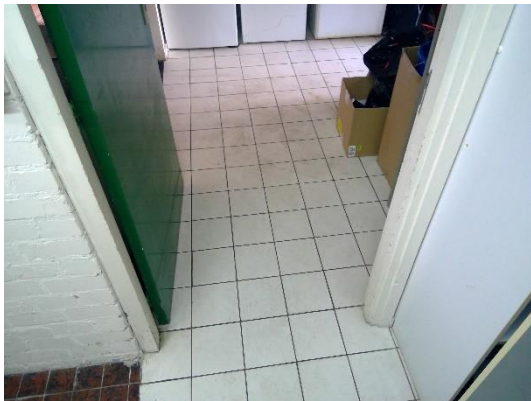

5 Conclusies en aanbevelingen

5.1 Conclusies

Er zijn 8 asbesthoudende bronnen aanwezig binnen de reikwijdte van het onderzoek.

Het uitgevoerde onderzoek is gebaseerd op visuele waarnemingen zonder destructieve handelingen.

5.2 Aanbevelingen

Wij bevelen aan om asbesthoudende bronnen door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf te laten saneren.

Tabel 4: Aanbeveling per asbesthoudende bron

Bron	Aanbeveling
02	Geen direct risico, saneren voorafgaand aan renovatie en/of sloop.
05	Geen direct risico, saneren voorafgaand aan renovatie en/of sloop.
06	Geen direct risico, saneren voorafgaand aan renovatie en/of sloop.
07	Geen direct risico, saneren voorafgaand aan renovatie en/of sloop.
08	Geen direct risico, saneren voorafgaand aan renovatie en/of sloop.
09	Geen direct risico, saneren voorafgaand aan renovatie en/of sloop.
10	Geen direct risico, saneren voorafgaand aan renovatie en/of sloop.
11	Geen direct risico, saneren voorafgaand aan renovatie en/of sloop.

Ondanks de zorgvuldige wijze waarop As Bête Inventarisatie & Advies b.v. deze asbestinventarisatie heeft uitgevoerd, kan er niet worden uitgesloten dat om verschillende redenen asbestverdachte of asbesthoudende materialen worden aangetroffen, welke niet in dit rapport opgenomen zijn. As Bête Inventarisatie & Advies b.v. is niet aansprakelijk voor de gevolgen, in welke vorm dan ook, van niet gerapporteerde asbestverdachte of asbesthoudende materialen.

6 Bijlagen

6.1 Deskresearch (vooronderzoek)

Voorafgaand aan de inventarisatie is deskresearch uitgevoerd. Het deskresearch bestaat uit het raadplegen van informatie verstrekt door de opdrachtgever en het opvragen van (oorspronkelijke) bouwtekeningen. Indien mogelijk worden (ex-)gebruikers van het te onderzoeken object geïnterviewd teneinde informatie te verkrijgen over het gebruik van asbesthoudende materialen in het object.

Aangeleverde documenten

Tabel 5: Door opdrachtgever aangeleverde informatie.

Omschrijving	Documentnaam	Bruikbare informatie
n.v.t.		

Eigen onderzoek

Tabel 6: Informatie verkregen uit bronnen van het internet.

Omschrijving	Documentnaam	Bruikbare informatie
n.v.t.		

Eerder uitgevoerde asbestinventarisatie(s)

Tabel 7: Eerder uitgevoerde asbestinventarisatie(s) van het zelfde bouwwerk/woning of een soortgelijke woning.

Omschrijving	Documentnaam	Bruikbare informatie
Asbestinventarisatierapport uit eigen archief	Asbest inventarisatie Fjildwei 8A.pdf	In het asbestinventarisatierapport van de gymzaal zijn geen asbesthoudende materialen geconstateerd.

Uitgevoerde asbestsanering(en)

Voor zover bekend is er niet eerder een asbestsanering uitgevoerd op de onderzoekslocatie.

Conclusie deskresearch

Het vooronderzoek voldoet aan de gestelde eisen.

6.2 Projectfoto's en overige belangrijke projectgerelateerde informatie

De locatie was ten tijde van de inventarisatie in gebruik.



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project

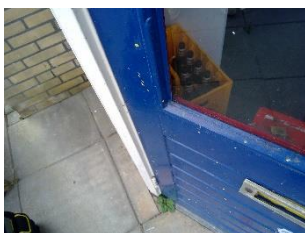


Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project

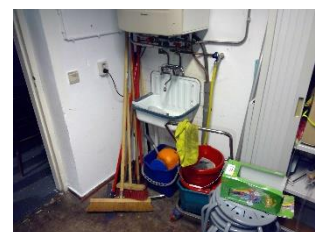


Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project

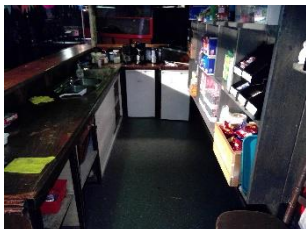


Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project

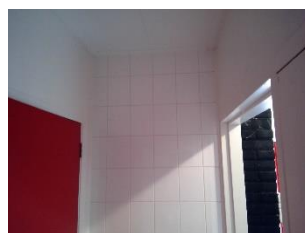


Foto project

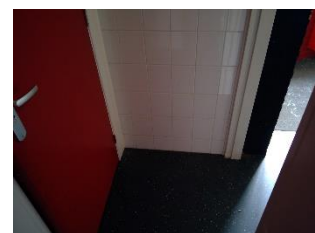


Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project

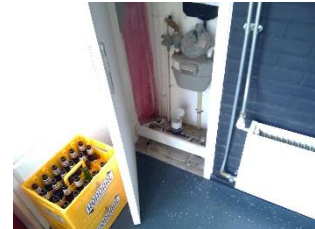


Foto project

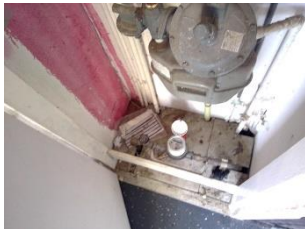


Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project

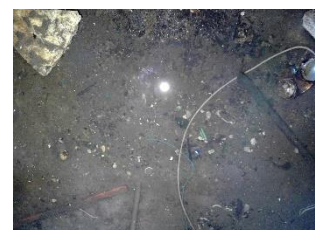


Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project

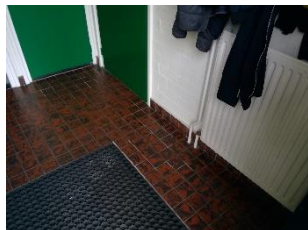


Foto project

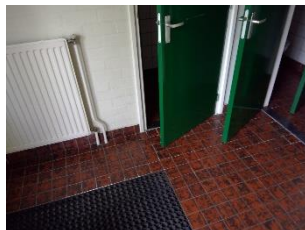


Foto project



Foto project

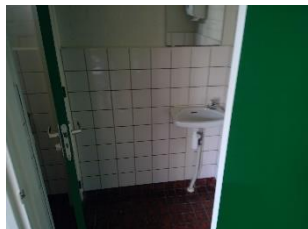


Foto project



Foto project

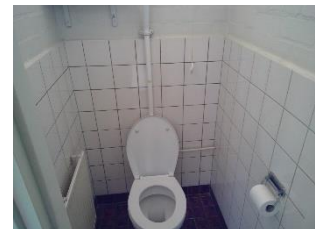


Foto project

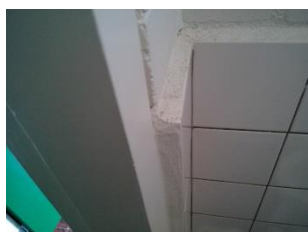


Foto project



Foto project



Foto project

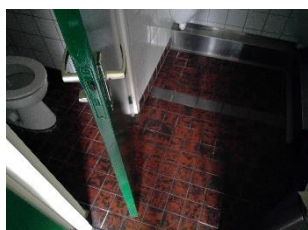


Foto project

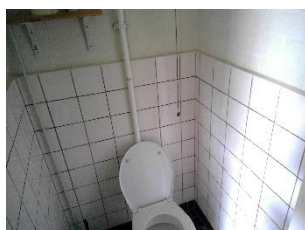


Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project

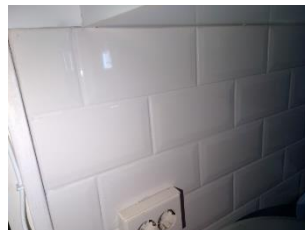


Foto project



Foto project



Foto project

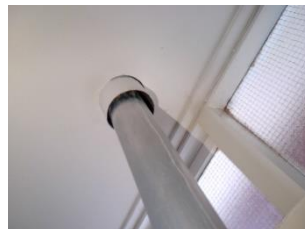


Foto project

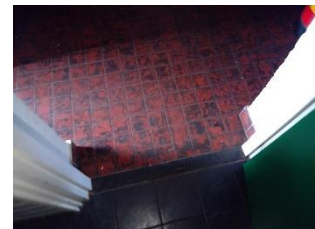


Foto project



Foto project



Foto project

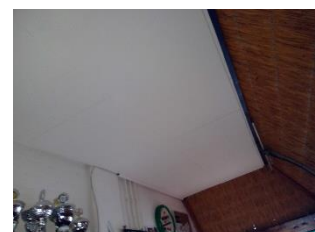


Foto project

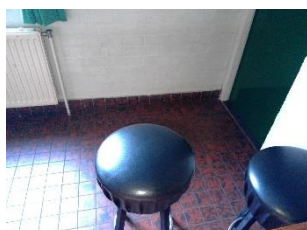


Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project

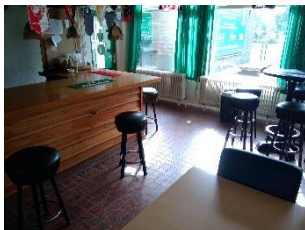


Foto project

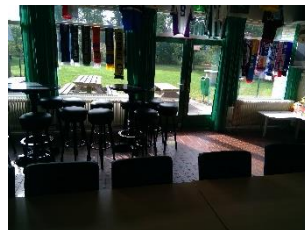


Foto project

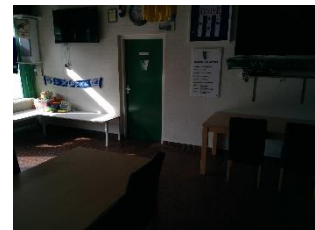


Foto project



Foto project

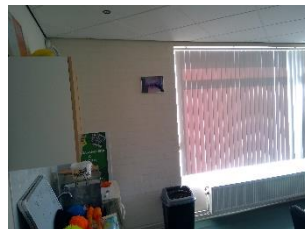


Foto project

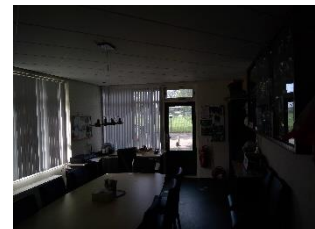


Foto project



Foto project

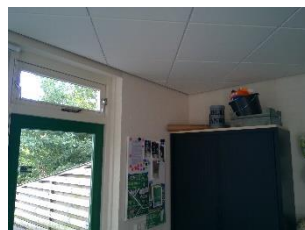


Foto project



Foto project

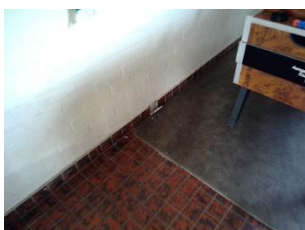


Foto project

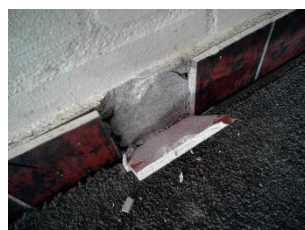


Foto project

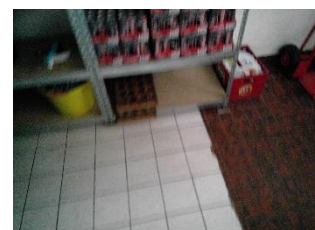


Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project

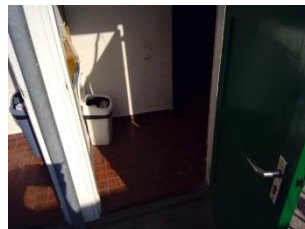


Foto project



Foto project



Foto project

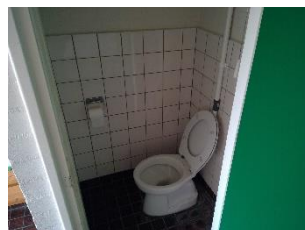


Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project

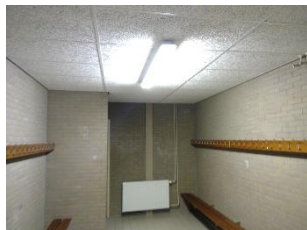


Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project

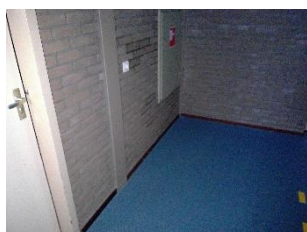


Foto project



Foto project



Foto project

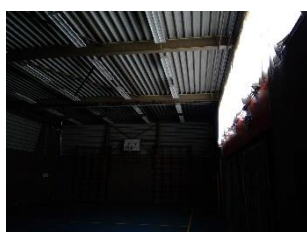


Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project

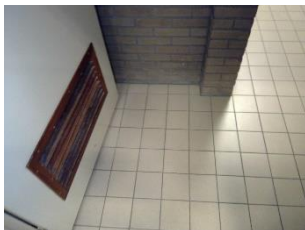


Foto project



Foto project

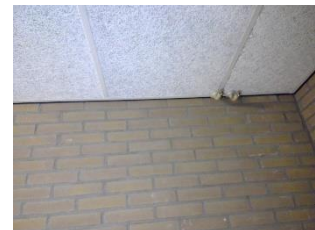


Foto project



Foto project



Foto project



Foto project

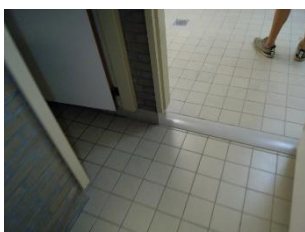


Foto project

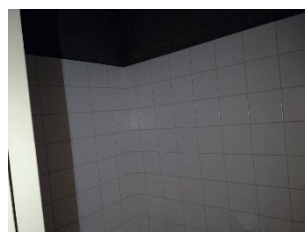


Foto project



Foto project

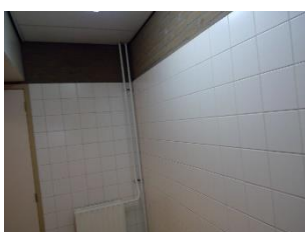


Foto project



Foto project

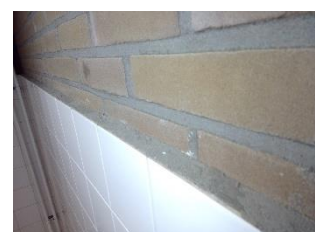


Foto project

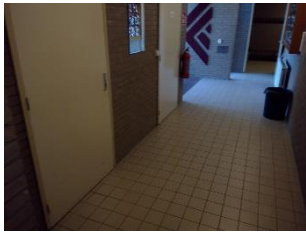


Foto project



Foto project

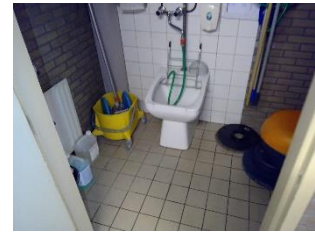


Foto project



Foto project



Foto project



Foto project

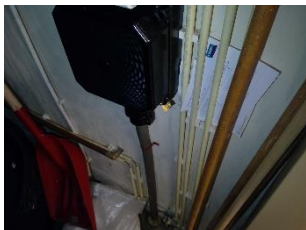


Foto project

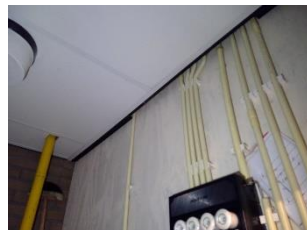


Foto project



Foto project

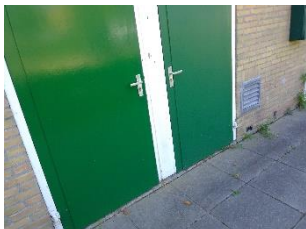


Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project

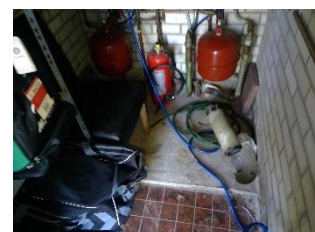


Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project

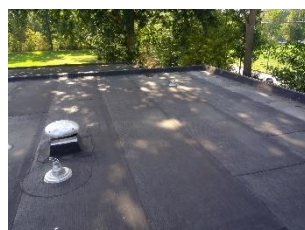


Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project



Foto project

6.3 Laboratorium analysecertificaten



Hongkongstraat 5
3047 BR Rotterdam

T: +31 (0)88 059 97 00
E: info@sgicompliance.nl
I: www.sgicompliance.nl

As Bêste Inventarisatie & Advies B.V.
Jupiter 10A
8448CD Heerenveen
Nederland

Analyserapport

Rapportnummer	A00090351.1
Datum rapportage	13-09-2022
Versie	1
Aantal pagina's incl. voorblad	2
Verificatiecode	libL681m
Uw referentie	22-0546
Ons projectnummer	A196204
Omschrijving opdrachtgever	Fjildwei , 9258CL Jistrum Jistrum
Ontvangst monsters	13-09-2022
Monsterneming door	Opdrachtgever (Dhr. J. Westra)
Analyse soort	NEN 5896
Analyse datum	13-09-2022
Analyse locatie	Rotterdam

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyseresultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw referentie: 22-0546. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de onderzochte monsters.

SGI Compliance Environmental Control is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen resultaten. Bij monsterneming door 'Opdrachtgever' kan geen uitspraak gedaan worden over de verkregen data, herkomst, representativiteit en veiligheid tijdens de monsterneming.

De door SGI Compliance Environmental Control uitgevoerde analyses zijn, indien niet anders vermeld, geaccrediteerd onder L140 door de raad voor accreditatie. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de raad voor accreditatie <http://www.rva.nl>. Indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

Op dit analyserapport zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Het analyserapport vormt één geheel en moet als zodanig worden gehanteerd. Alle documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door het Hoofd Laboratorium of diens vervanger. Indien twijfel bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via verificatie@sgicompliance.nl onder vermelding van het rapportnummer.

Hoogachtend, i.o.



Mevr. ing. J. Pover
Hoofd Laboratorium



SGICompliance Environmental Control | BTW NL813868634B01 | KVK 24370016 | IBAN NL36RABO0153273763 | BIC RABONL2U

Rapport PLM, Versie A2.5, 13 augustus 2021

pagina 1 van 2



Ons projectnummer: A196204

Analyserapport

Rapportnummer: A00090351.1

Kwalitatieve analyse van asbest met behulp van polarisatiemicroscopie conform NEN 5896

Monsternummer	Omschrijving opdrachtgever	Materiaaltype *1 *3	Soort asbest	Massa (%)	Binding *2
A196204-001	M01 Tegellijm	Tegellijm	Geen Asbest	<0,1% *	N.v.t.
A196204-002	M02 Tegellijm	Tegellijm	Geen Asbest	<0,1% *	N.v.t.
A196204-003	M03 Pakkingen in radiatoren	Pakking	Chrysotiel	30-60%	Niet hechtgebonden
A196204-004	M04 Tegellijm	Tegellijm	Geen Asbest	<0,1% *	N.v.t.
A196204-005	M05 Tegellijm	Tegellijm	Geen Asbest	<0,1% *	N.v.t.
A196204-006	M06 Tegellijm plavuizen	Tegellijm	Geen Asbest	<0,1% *	N.v.t.
A196204-007	M07 Tegellijm plavuizen	Tegellijm	Geen Asbest	<0,1% *	N.v.t.
A196204-008	M08 Beglazingskit	Kit	Geen Asbest	<0,1% *	N.v.t.
A196204-009	M09 Beglazingskit	Kit	Anthofylliet	2-5%	Hechtgebonden
A196204-010	M10 Spouwstroken	Asbestcement	Chrysotiel	5-10%	Hechtgebonden

*: <0.1% (niet aantoonbaar)

*1 Bij materiaaltype is de bevinding opgenomen die op het laboratorium van SGI Compliance Environmental Control is geconstateerd. Als gevolg van de methode van bemonstering is het niet uitgesloten dat de laboratorium bevindingen afwijken van het materiaaltype welke in het veld is vastgesteld.

*2 Bij binding is de bevinding opgenomen die op het laboratorium van SGI Compliance Environmental Control is geconstateerd. Als gevolg van de methode van bemonstering alsmede de staat van het aangeboden monster is het niet uitgesloten dat de bevindingen van het laboratorium afwijken van de conclusie welke in het veld is vastgesteld.

*3 Wanneer in organische gebonden materialen (bijvoorbeeld colovinyltegels, katten, teerlagen) of in kleefmonsters met de standaard analyse, stereo- en polarisatiemicroscopie (PLM) geen asbestvezels worden gedetecteerd, bevelen wij aan de monsters met scanning elektronen microscopie (SEM) te laten analyseren. Organisch gebonden materialen kunnen asbestvezels bevatten met een dusdanig kleine doorsnede en lengte dat ze met PLM niet gedetecteerd kunnen worden, en de analysesresultaten hierdoor vals negatief kunnen zijn.

SGICompliance Environmental Control | BTW NL813868634B01 | KVK 24370016 | IBAN NL36RABO0153273763 | BIC RABONL2U

Rapport PLM, Versie A2.5, 13 augustus 2021

pagina 2 van 2

6.4 SMA-rt risicoklassebepalingen

SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 19 september 2022 om 10h29 (2218306)

As Bêste inventarisatie & advies B.V.

SCA-code: 07-D070131.01



Deze risicoclassificatie maakt onverbreekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070131.01-22-0546].

Identificatie

Adres	Fjildwei , 9258CL Jistrum, Jistrum
Projectcode	22-0546
Projectnaam	Fjildwei , 9258CL Jistrum Jistrum
Broncode	Bron 02
Bronnaam	Pakkingen in radiatoren

Feiten

Productspecificatie	Pakking
Hechtgebondenheid	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	7 stuks
Percentage Chrysotiel	30 - 60 %
Percentage Amfibool asbest	< 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer	A00090351.1

Situatie

Bevestiging	Geklemd
Binnen / buiten	Binnen
Beschadiging	Niet
Verweerdheid	Niet

Extra vragen

Vraag:	Het betreft een gecontroleerde verwijdering zonder beschadiging en/of breuk van het asbesthoudende materiaal.
Antwoord:	Ja
Vraag:	De toepassing (materiaal, object, constructie, installatie) wordt als geheel verwijderd waarbij geen bewerkingen aan het asbesthoudende materiaal nodig zijn.
Antwoord:	Ja
Vraag:	Het omsluiten van het asbesthoudend materiaal leidt niet tot emissie van asbestvezels.
Antwoord:	Ja

Verwijdering

Handeling	Asbesthoudend materiaal wordt geheel omsloten zonder het asbesthoudend materiaal te beroeren
------------------	--

Risicoclassificatie

Risicoklasse	1
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.4 24062022 (ingangsdatum 24-06-2022)

Werkplanelementen

Risicoklasse 1

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. De te nemen bronmaatregelen en te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen dienen vastgelegd te zijn in een Risico Inventarisatie Evaluatie (RI&E).

Er dient een visuele inspectie conform NEN2990 hoofdstuk 'Visuele Inspectie' te worden uitgevoerd van het gehele werkgebied.

(2218306)

SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 19 september 2022 om 10h29 (2218307)

As Bêste inventarisatie & advies B.V.

SCA-code: 07-D070131.01



Deze risicoclassificatie maakt onverbreeklijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070131.01-22-0546].

Identificatie

Adres	Fjildwei , 9258CL Jistrum, Jistrum
Projectcode	22-0546
Projectnaam	Fjildwei , 9258CL Jistrum Jistrum
Broncode	Bron 05
Bronnaam	Pakkingen in radiatoren

Feiten

Productspecificatie	Pakking
Hechtgebondenheid	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	2 stuks
Percentage Chrysotiel	30 - 60 %
Percentage Amfibool asbest	< 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer	A00090351.1

Situatie

Bevestiging	Geklemd
Binnen / buiten	Binnen
Beschadiging	Niet
Verweerdheid	Niet

Extra vragen

Vraag:	Het betreft een gecontroleerde verwijdering zonder beschadiging en/of breuk van het asbesthoudende materiaal.
Antwoord:	Ja
Vraag:	De toepassing (materiaal, object, constructie, installatie) wordt als geheel verwijderd waarbij geen bewerkingen aan het asbesthoudende materiaal nodig zijn.
Antwoord:	Ja
Vraag:	Het omsluiten van het asbesthoudend materiaal leidt niet tot emissie van asbestvezels.
Antwoord:	Ja

Verwijdering

Handeling	Asbesthoudend materiaal wordt geheel omsloten zonder het asbesthoudend materiaal te beroeren
------------------	--

Risicoclassificatie

Risicoklasse	1
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.4 24062022 (ingangsdatum 24-06-2022)

Werkplanelementen

Risicoklasse 1

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemisatie te voorkomen. De te nemen bronmaatregelen en te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen dienen vastgelegd te zijn in een Risico Inventarisatie Evaluatie (RI&E).

Er dient een visuele inspectie conform NEN2990 hoofdstuk 'Visuele Inspectie' te worden uitgevoerd van het gehele werkgebied.

(2218307)

SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 19 september 2022 om 10h29 (2218311)

As Bêste inventarisatie & advies B.V.

SCA-code: 07-D070131.01



Deze risicoclassificatie maakt onverbreeklijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070131.01-22-0546].

Identificatie

Adres	Fjildwei , 9258CL Jistrum, Jistrum
Projectcode	22-0546
Projectnaam	Fjildwei , 9258CL Jistrum Jistrum
Broncode	Bron 06
Bronnaam	Pakkingen in radiatoren

Feiten

Productspecificatie	Pakking
Hechtgebondenheid	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	2 stuks
Percentage Chrysotiel	30 - 60 %
Percentage Amfibool asbest	< 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer	A00090351.1

Situatie

Bevestiging	Geklemd
Binnen / buiten	Binnen
Beschadiging	Niet
Verweerdheid	Niet

Extra vragen

Vraag:	Het betreft een gecontroleerde verwijdering zonder beschadiging en/of breuk van het asbesthoudende materiaal.
Antwoord:	Ja
Vraag:	De toepassing (materiaal, object, constructie, installatie) wordt als geheel verwijderd waarbij geen bewerkingen aan het asbesthoudende materiaal nodig zijn.
Antwoord:	Ja
Vraag:	Het omsluiten van het asbesthoudend materiaal leidt niet tot emissie van asbestvezels.
Antwoord:	Ja

Verwijdering

Handeling	Asbesthoudend materiaal wordt geheel omsloten zonder het asbesthoudend materiaal te beroeren
------------------	--

Risicoclassificatie

Risicoklasse	1
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.4 24062022 (ingangsdatum 24-06-2022)

Werkplanelementen

Risicoklasse 1

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemisatie te voorkomen. De te nemen bronmaatregelen en te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen dienen vastgelegd te zijn in een Risico Inventarisatie Evaluatie (RI&E).

Er dient een visuele inspectie conform NEN2990 hoofdstuk 'Visuele Inspectie' te worden uitgevoerd van het gehele werkgebied.

(2218311)

SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 19 september 2022 om 10h29 (2218312)

As Bêste inventarisatie & advies B.V.

SCA-code: 07-D070131.01



Deze risicoclassificatie maakt onverbreeklijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070131.01-22-0546].

Identificatie

Adres	Fjildwei , 9258CL Jistrum, Jistrum
Projectcode	22-0546
Projectnaam	Fjildwei , 9258CL Jistrum Jistrum
Broncode	Bron 07
Bronnaam	Pakkingen in radiator

Feiten

Productspecificatie	Pakking
Hechtgebondenheid	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	2 stuks
Percentage Chrysotiel	30 - 60 %
Percentage Amfibool asbest	< 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer	A00090351.1

Situatie

Bevestiging	Geklemd
Binnen / buiten	Binnen
Beschadiging	Niet
Verweerdheid	Niet

Extra vragen

Vraag:	Het betreft een gecontroleerde verwijdering zonder beschadiging en/of breuk van het asbesthoudende materiaal.
Antwoord:	Ja
Vraag:	De toepassing (materiaal, object, constructie, installatie) wordt als geheel verwijderd waarbij geen bewerkingen aan het asbesthoudende materiaal nodig zijn.
Antwoord:	Ja
Vraag:	Het omsluiten van het asbesthoudend materiaal leidt niet tot emissie van asbestvezels.
Antwoord:	Ja

Verwijdering

Handeling	Asbesthoudend materiaal wordt geheel omsloten zonder het asbesthoudend materiaal te beroeren
------------------	--

Risicoclassificatie

Risicoklasse	1
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.4 24062022 (ingangsdatum 24-06-2022)

Werkplanelementen

Risicoklasse 1

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemisatie te voorkomen. De te nemen bronmaatregelen en te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen dienen vastgelegd te zijn in een Risico Inventarisatie Evaluatie (RI&E).

Er dient een visuele inspectie conform NEN2990 hoofdstuk 'Visuele Inspectie' te worden uitgevoerd van het gehele werkgebied.

(2218312)

SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 19 september 2022 om 10h29 (2218313)

As Bêste inventarisatie & advies B.V.

SCA-code: 07-D070131.01



Deze risicoclassificatie maakt onverbreeklijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070131.01-22-0546].

Identificatie

Adres	Fjildwei , 9258CL Jistrum, Jistrum
Projectcode	22-0546
Projectnaam	Fjildwei , 9258CL Jistrum Jistrum
Broncode	Bron 10-Verwijderen obv werkmethoediek uit rapport landelijke afschaling chrysotielhoudende
Bronnaam	Beglazingskit bovenlichten

Feiten

Productspecificatie	Beglazingskit
Hechtgebondenheid	Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	15 stuks
Percentage Chrysotiel	< 0.1 % (niet aantoonbaar)
Percentage Amfibool asbest	2 - 5 %
Analysecertificaatnummer	A00090351.1

Situatie

Bevestiging	Gekit
Binnen / buiten	Buiten
Beschadiging	Niet
Verweerdheid	Niet

Verwijdering

Handeling	Verwijderen obv werkmethoediek uit rapport landelijke afschaling chrysotielhoudende beglazingskit
------------------	---

Risicoclassificatie

Risicoklasse	2A
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.4 24062022 (ingangsdatum 24-06-2022)

Werkplanelementen

Openlucht RK2A

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemisatie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het certificatieschema, te worden opgenomen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie, te worden uitgevoerd.

(2218313)

SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 19 september 2022 om 10h29 (2218314)

As Bêste inventarisatie & advies B.V.

SCA-code: 07-D070131.01



Deze risicoclassificatie maakt onverbrekkelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070131.01-22-0546].

Identificatie

Adres	Fjildwei , 9258CL Jistrum, Jistrum
Projectcode	22-0546
Projectnaam	Fjildwei , 9258CL Jistrum Jistrum
Broncode	Bron 10-Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)
Bronnaam	Beglazingskit bovenlichten

Feiten

Productspecificatie	Beglazingskit
Hechtgebondenheid	Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	15 stuks
Percentage Chrysotiel	< 0.1 % (niet aantoonbaar)
Percentage Amfibool asbest	2 - 5 %
Analysecertificaatnummer	A00090351.1

Situatie

Bevestiging	Gekit
Binnen / buiten	Buiten
Beschadiging	Niet
Verweerdheid	Niet

Verwijdering

Handeling	Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)
------------------	--

Risicoclassificatie

Risicoklasse	2A
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.4 24062022 (ingangsdatum 24-06-2022)

Werkplanelementen

Openlucht RK2A

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemisatie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het certificatieschema, te worden opgenomen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie, te worden uitgevoerd.

(2218314)

SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 19 september 2022 om 10h30 (2218315)

As Bêste inventarisatie & advies B.V.

SCA-code: 07-D070131.01



Deze risicoclassificatie maakt onverbreeklijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070131.01-22-0546].

Identificatie

Adres	Fjildwei , 9258CL Jistrum, Jistrum
Projectcode	22-0546
Projectnaam	Fjildwei , 9258CL Jistrum Jistrum
Broncode	Bron 11
Bronnaam	Spouwstroken

Feiten

Productspecificatie	Asbestcement vlakke plaat
Hechtgebondenheid	Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	19 stuks
Percentage Chrysotiel	5 - 10 %
Percentage Amfibool asbest	< 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer	A00090351.1

Situatie

Bevestiging	Gespijkerd
Binnen / buiten	Buiten
Beschadiging	Niet
Verweerdheid	Niet

Verwijdering

Handeling	Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)
------------------	--

Risicoclassificatie

Risicoklasse	2
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.4 24062022 (ingangsdatum 24-06-2022)

Werkplanelementen

Openlucht RK2

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemisatie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het certificatieschema, te worden opgenomen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie, te worden uitgevoerd.

(2218315)

SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 19 september 2022 om 10h30 (2218317)

As Bêste inventarisatie & advies B.V.

SCA-code: 07-D070131.01



Deze risicoclassificatie maakt onverbreeklijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070131.01-22-0546].

Identificatie

Adres	Fjildwei , 9258CL Jistrum, Jistrum
Projectcode	22-0546
Projectnaam	Fjildwei , 9258CL Jistrum Jistrum
Broncode	Bron 08
Bronnaam	Pakkingen in radiator

Feiten

Productspecificatie	Pakking
Hechtgebondenheid	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	2 stuks
Percentage Chrysotiel	30 - 60 %
Percentage Amfibool asbest	< 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer	A00090351.1

Situatie

Bevestiging	Geklemd
Binnen / buiten	Binnen
Beschadiging	Niet
Verweerdheid	Niet

Extra vragen

Vraag:	Het betreft een gecontroleerde verwijdering zonder beschadiging en/of breuk van het asbesthoudende materiaal.
Antwoord:	Ja
Vraag:	De toepassing (materiaal, object, constructie, installatie) wordt als geheel verwijderd waarbij geen bewerkingen aan het asbesthoudende materiaal nodig zijn.
Antwoord:	Ja
Vraag:	Het omsluiten van het asbesthoudend materiaal leidt niet tot emissie van asbestvezels.
Antwoord:	Ja

Verwijdering

Handeling	Asbesthoudend materiaal wordt geheel omsloten zonder het asbesthoudend materiaal te beroeren
------------------	--

Risicoclassificatie

Risicoklasse	1
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.4 24062022 (ingangsdatum 24-06-2022)

Werkplanelementen

Risicoklasse 1

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemisatie te voorkomen. De te nemen bronmaatregelen en te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen dienen vastgelegd te zijn in een Risico Inventarisatie Evaluatie (RI&E).

Er dient een visuele inspectie conform NEN2990 hoofdstuk 'Visuele Inspectie' te worden uitgevoerd van het gehele werkgebied.

(2218317)

SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 19 september 2022 om 10h30 (2218319)

As Bêste inventarisatie & advies B.V.

SCA-code: 07-D070131.01



Deze risicoclassificatie maakt onverbreeklijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070131.01-22-0546].

Identificatie

Adres	Fjildwei , 9258CL Jistrum, Jistrum
Projectcode	22-0546
Projectnaam	Fjildwei , 9258CL Jistrum Jistrum
Broncode	Bron 09
Bronnaam	Pakkingen in radiatoren

Feiten

Productspecificatie	Pakking
Hechtgebondenheid	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	2 stuks
Percentage Chrysotiel	30 - 60 %
Percentage Amfibool asbest	< 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer	A00090351.1

Situatie

Bevestiging	Geklemd
Binnen / buiten	Binnen
Beschadiging	Niet
Verweerdheid	Niet

Extra vragen

Vraag:	Het betreft een gecontroleerde verwijdering zonder beschadiging en/of breuk van het asbesthoudende materiaal.
Antwoord:	Ja
Vraag:	De toepassing (materiaal, object, constructie, installatie) wordt als geheel verwijderd waarbij geen bewerkingen aan het asbesthoudende materiaal nodig zijn.
Antwoord:	Ja
Vraag:	Het omsluiten van het asbesthoudend materiaal leidt niet tot emissie van asbestvezels.
Antwoord:	Ja

Verwijdering

Handeling	Asbesthoudend materiaal wordt geheel omsloten zonder het asbesthoudend materiaal te beroeren
------------------	--

Risicoclassificatie

Risicoklasse	1
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.4 24062022 (ingangsdatum 24-06-2022)

Werkplanelementen

Risicoklasse 1

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemisatie te voorkomen. De te nemen bronmaatregelen en te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen dienen vastgelegd te zijn in een Risico Inventarisatie Evaluatie (RI&E).

Er dient een visuele inspectie conform NEN2990 hoofdstuk 'Visuele Inspectie' te worden uitgevoerd van het gehele werkgebied.

(2218319)

6.5 **Situatieschets**

