

Inspectierapport

Opdrachtgever

Naam opdrachtgever	Sportfondsen Kerkrade BV	Ordernummer	54389
Klantnummer	C100285	Contractnummer	13877
Contracttype	Inspectie & onderhoud toestellen bewegingsonderwijs en	Datum uitvoering	10/08/2023
Locatie	Vincent van Gochplein 1 6464CH KERKRADE		
Hal	2625	Gymzaal Haanrade [2625]	
Toestellen set	2625	Gymzaal Haanrade [2625]	
Zaaltype	Gymzaal (1 veld)		
Bouwjaar	1979		
Zaalhoogte (m)	5		

Algemene opmerking:

Afgekeurde materialen /toestellen graag verwijderen uit de zaal en berging .
Opgestapelde turnbanken vormen een gevaar daar deze door slijtage van de stapelrubbers heel gemakkelijk van elkaar af kunnen vallen.
Let op er liggen wat elektriciteitskabels los/bloot achter de landingsmat aan de muur!!!

Risico afgekeurde materialen

Alle afgekeurde materialen zijn gemerkt. Afgekeurde materialen vormen een veiligheidsrisico in uw zaal. Wij adviseren u daarom nadrukkelijk deze materialen niet te gebruiken. U dient deze materialen te vervangen, repareren of te verwijderen uit de zaal.

Door de samenstelling van roest kunnen bacteriën zich eenvoudig aan roestige oppervlaktes binden. Wanneer iemand zich verwondt aan een roestig voorwerp kan dit gezondheidsklachten opleveren. Door roest kunnen bijvoorbeeld scherpe vlakken ontstaan, waaraan gebruikers zich kunnen verwonden. Dit zorgt voor een direct gezondheidsrisico, wat er weer voor zorgt dat het toestel wordt afgekeurd. Wanneer het risico op verwonding weg wordt genomen, kan het toestel weer worden goedgekeurd.

Inspectie uitgevoerd door:

Jack Peeters

Rapport besproken met:

Niemand.



Offerte	Aantal	Toestel	In orde	In orde met aandachtspunt	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Advies vervangingsjaar
Zaal algemeen								
<i>Overzicht foto's zaal en berging zijn afgedrukt onder T-Spec inspectie algemeen -</i>								
1		T-Spec algemeen				2023	Toestellen voorzien van een T-Spec identificatienummer zijn geïnspecteerd, voor een veilig gebruik, conform de T-Spec inspectiemethodiek. De afgekeurde toestellen zijn gemarkeerd met een afkeursticker en zo mogelijk buiten werking gesteld.	
Plafondtoestellen								
<i>Plafondtoestellen bewegingsonderwijs</i>								
1		Klim- en touwladder installatie Recht 6 touwen				2020		
		00.592.359						
6		Klimtouw geslagen hennep				2020		
✓ 4		Ringstel / Unit Handmatig Touw, , Touwdoorvoerblok plafond				1979	Kwaliteit van het touw wordt minder, lichte slijtage op diverse draai- en zwaai punten. De kwaliteit is verminderd door de luchtvochtigheid en door temperatuurverschillen in de zaal. De veiligheidssluitingen en kettingen hebben gebruiksslijtage. Actie: betreffende onderdelen op aangegeven termijn vervangen. Offerte maken touw vervangen voor koord. en turn ringen en veiligheidssluitingen vervangen.	
		00.271.542; 00.271.543; 00.271.544; 00.271.545						
4		Touw				2006		2024
4		Veiligheidssluiting hoogte instelling				1979		2024
8		Turn ring				1979		2024
Wandtoestellen								
<i>Wandtoestellen bewegingsonderwijs</i>								
1		Klimraam Mechanisch Houten stijlen, 4 vaks				2020	De vloervergrendelingen gaan erg stroef. Deze ingespoten. Actie: voorlopig geen actie noodzakelijk.	
		00.592.360						
Vloerinstallatie								

Offerte	Aantal	Toestel	In orde	In orde met aandachtspunt	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Advies vervangingsjaar
	1	Flexoturninstallatie Vier zuilen				1979	Geen accessoires aanwezig, het toestel is niet functioneel. Actie: geheel vervangen of bij renovatie vloer de vloerpotten afdichten.	
Bewegingsonderwijs toestellen verplaatsbaar								
	1	Bok Voortgezet onderwijs 00.527.022				2017		
	1	Bok Voortgezet onderwijs 00.672.678				2021		
✓	3	Honkpaal Metalen voet Rubberrand, 155 cm 00.697.430; 00.697.431; 00.697.432				1979	De palen waren afgekeurd. Op dit moment zit er wat lak opgespoten. Voorlopig prima. Palen op de aangegeven termijn vervangen.	2024
	7	Honkpaal PU voet 155 cm 00.672.681; 00.672.682; 00.672.683; 00.672.684; 00.672.685; 00.672.686; 00.672.687				2021		
	1	Minitrampoline Gesloten 00.271.550				2015		
	1	Springkast - Standaard , Piramidaal 00.073.947				1990	Door gebruiksslijtage is het houtwerk licht beschadigd, hebben de onderliggende delen speling gekregen en is de lak van het toestel gesleten. Hierdoor is de stabiliteit/functionaliiteit van het toestel afgenomen, conform EN913:2018. Het toestel dient op het aangegeven vervangingsjaar te worden vervangen.	2025
✓	1	Springplank Onbekleed 00.073.955				1979	Toestel heeft gebruiksslijtage. Door gebruik zijn de bekleding, veerkracht en vloerrubbers licht gesleten. EN913: 2018 Actie: Toestel op aangegeven termijn vervangen.	2024
	1	Springplank Onbekleed 00.073.956				2005		
	1	Trapezoïde - Kast model Metaal, , Groot 00.734.444				2022		

Offerte	Aantal	Toestel	In orde	In orde met aandachtspunt	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Advies vervangingsjaar
	2	Dekplank				2022		
✓	1	Trapezoïde Kast model Metaal, , Groot			■	1979	Het frame heeft roestvorming en de dekplanken hebben schade EN913:2018. Toestel inclusief dekplanken vervangen of verwijderen.	
📷		00.073.951; 00.073.952						
	1	Dekplank				1979		
✓	2	Turnbank Met doorlopend frame onder zitvlak Metaal gecoat, 360 cm			■	1979	Door gebruiksslijtage is het houtwerk beschadigd, hebben de onderliggende delen speling gekregen en is de lak van het toestel gesleten. Hierdoor is de stabiliteit/functionaliiteit van het toestel afgenomen, conform EN913:2018. Het toestel dient te worden vervangen.	
📷		00.073.945; 00.073.946						
✓	4	Turnbank Met doorlopend frame onder zitvlak Metaal gecoat, 415 cm			■	1979	Door gebruiksslijtage is het houtwerk beschadigd, hebben de onderliggende delen speling gekregen en is de lak van het toestel gesleten. Hierdoor is de stabiliteit/functionaliiteit van het toestel afgenomen, conform EN913:2018. Het toestel te worden vervangen. Turnbank met lengte 360 cm aanbieden.	
📷		00.073.941; 00.073.942; 00.073.943; 00.073.944						
Matten								
	1	Mat Landingsmat Bisonyl, 300 x 200 cm, Dikte 30 cm		■		2021	De landingsmat staat los tegen de muur, deze kan ongewenst omvallen, dit zorgt voor een gevaarlijke situatie. Actie: vastzetband tegen de muur aanbrengen voor het vastzetten van de landingsmat.	
📷		00.697.429						
	1	Mat Lange mat Canvas, 5 m		■		2021		
		00.672.688						
	4	Mat Turn mat Bisonyl, 150 x 100 cm, Dikte 6 cm		■		2015		
		00.271.551; 00.271.552; 00.271.553; 00.271.554						
	2	Mat Turn mat Bisonyl, 150 x 100 cm, Dikte 6 cm		■		2016		
		00.527.020; 00.527.021						
Zaalsporten								

Offerte	Aantal	Toestel	In orde	In orde met aandachtspunt	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Advies vervangingsjaar
Basketbal								
	1	Basketbal installatie Vast				1979		
		00.073.967						
	1	Bord Hout				1979		
	1	Ring				1979		
	1	Basketbal installatie Vast				2015		
		00.271.555						
	1	Bord Hout				2015		
	1	Ring				1979		
Volleybal								
✓	2	Volleybal profiel Open doos profiel , Opbouw				1979	De profielen hebben gebruiksslijtage en lichte roestvorming. Door gebruik zijn de profielen licht gesleten en gaan de schuif strips wat zwaarder door de profielen. EN913:2018 Actie: Toestel op aangegeven termijn vervangen. Gemonteerd op stalen balk 12 cm breed met aan een zijde twee delig ivm veiligheidssluiting ringstel.	2024
📷		00.073.957; 00.073.958						
Korfbal								
	2	Spring-korfbalpaal Telescopisch Rieten mand, Ø 50 cm (schotelvoet)				1979	Klemmechanisme van hoogteverstellingen versleten, roestvorming. Actie: toestel verwijderen reeds vervangen	
📷		00.073.962; 00.073.963						
	2	Spring-korfbalpaal Telescopisch Kunststof mand training, Ø 50 cm (schotelvoet)				2021		
		00.672.679; 00.672.680						
Turntoestellen en turnspringplanken								
	1	Magnesium bak Verrijdbaar				1979		
		00.271.557						
Opbergen								
✓	1	Opberg- /transportwagen Ballen , Etage model				1979	De ballenwagen heeft zware roestvorming. EN913:2018 5.1, 5.3. Actie: ballenwagen vervangen of verwijderen.	
📷		00.271.556						
	1	Opberg- /transportwagen Lange mat , Steekwagen				2021		
		00.672.677						

Offerte	Aantal	Toestel	In orde	In orde met aandachtspunt	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Advies vervangingsjaar
Sportvloer								
	3	Vloervoorziening Klimraam vloervergrendeling				2020	De open vloervoorzieningen zijn groter dan 8 mm, dit kan beknellingsgevaar opleveren, EN913:2018 5.3.3. Hiervoor is een waarschuwingsticker geplaatst.	

T-Spec algemeen -



Ringstel / Unit Handmatig - 00.271.542; 00.271.543; 00.271.544; 00.271.545



Flexoturninstallatie Vier zuilen -



Trapezoïde Kast model - 00.073.951; 00.073.952



Turnbank Met doorlopend frame onder zitvlak - 00.073.945; 00.073.946




Turnbank Met doorlopend frame onder zitvlak - 00.073.941; 00.073.942; 00.073.943; 00.073.944



Mat Landingsmat - 00.697.429



Volleybal profiel Open doors profiel - 00.073.957; 00.073.958

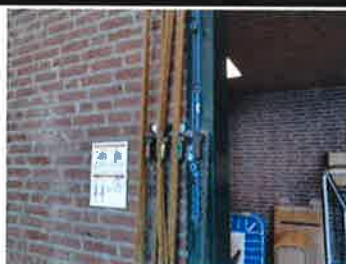

Spring-korfbalpaal Telescopisch - 00.073.962; 00.073.963



Opberg- /transportwagen Ballen - 00.271.556



