



Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

V&G Dossier

Gebouwnummer/objectcode **100418G01**
Adres **Eusebiusbinnensingel 28, 6811BX, Arnhem**

Categorie/gebouwcode

Specialties

Colofon

Rijksvastgoedbedrijf
Directie Vastgoedbeheer
Afdeling Realisatie Landelijk
Programma V&G (-dossiers)

Korte Voorhout 7 , Den Haag
Postbus 25092
2500 EZ Den Haag



1 Inleiding

1.1 Doelstelling

Het voorliggende document is het V&G-dossier. Dit document geeft invulling aan de eisen die het Arbeidsomstandighedenbesluit in afdeling 5 stelt, met name in artikel 2.30c en 2.31e. Dit V&G-dossier beschrijft de veiligheidsvoorzieningen en de restrisico's, waarmee rekening moet worden gehouden bij de uitvoering van onderhoud, inspectie/keuring en schoonmaak in, aan of op het gebouw/van het object.

1.2 Gebruiksaanwijzing

Neem dit V&G-dossier op in alle opdrachten aan marktpartijen, die worden ingeschakeld voor de uitvoering van het onderhoud, inspectie en schoonmaak aan het gebouw/object. De gecontracteerde marktpartij dient op basis van dit V&G-dossier, aangevuld met eigen onderzoek, een Risico Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E) op te stellen voor de uitvoering van de activiteiten waarvoor deze gecontracteerd is. Hierin beschrijft de marktpartij de maatregelen voor de aanpak van de restrisico's, waarbij het preventieprincipe leidend is. Deze RI&E dient de marktpartij vervolgens ook aan opdrachtgever én de gebruiker te verstrekken, zodat deze op de hoogte is hoe de veiligheid van de in exploitatie zijnde omgeving wordt gewaarborgd.

Bij opdrachten voor andersoortige werkzaamheden, zoals groot onderhoud en verbouw dient het V&G-dossier ook bij het contract te worden opgenomen. Er is dan een aanpak nodig, waarvoor een specifiek V&G-plan moet worden ontwikkeld en waarbij rekening moet worden gehouden met de overige verplichtingen, zoals omschreven in afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Bij wijzigingen van veiligheidsvoorzieningen en restrisico's dienen deze in een revisie van het V&G dossier te worden opgenomen.

Ten tijde van het ontwerpproces (fase Definitie en Voor(lopig) Ontwerp) van een project dient de V&G-coördinator ontwerpfase (VGCO) in zijn ontwerpproces de AHS toe te passen. Daarbij gebruikmakend van de [Checklijst veilig onderhoud op en aan gebouwen 2012](#).

De Veiligheid & Gezondheidscoördinator Uitvoeringsfase (VGCU) van de opdrachtnemer (aannemer van het werk) vult het V&G-dossier aan en houdt deze up-to-date.

1.3 Randvoorwaarden en beperkingen

Hou bij het gebruik van dit V&G-dossier rekening met de volgende randvoorwaarden en beperkingen:

- Dit V&G-dossier geeft geen evaluatie van risico's en is slechts een risicoinventarisatie (RI) en dus niet een volwaardige RI&E. Opdrachtnemer dient derhalve een Evaluatie (E) uit te voeren voor de risico's verbonden aan zijn werkzaamheden, zo nodig met toepassing van de een methode zoals die van Fine & Kinney.

- Dit V&G-dossier gaat niet in op bouwtechnische veiligheidseisen en voorzieningen voor de gebruiker, die gelden bij andere werkzaamheden waarbij ingrepen in het gebouw/object plaatsvinden, zoals nieuwe doorvoeringen voor kabels en leidingen door brandscheidingen.
- In dit V&G-dossier zijn alleen gebouw-/objectkenmerken beschouwd. Opdrachtnemers dienen echter ook rekening te houden met "security" en "safety"-eisen van de gebruiker zoals:
 - aanmeldprocedures, beveiligingseisen en eisen aan beperking van schade en hinder voor mensen, bedrijfsproces en inventaris;
 - calamiteitenplannen, evacuatie-/ontruimingsplannen.

1.4 Samenstelling V&G-dossier

Dit document is samengesteld door een V&G-coördinator (intern/extern) en bestaat uit een overzicht van de aanwezige veiligheidsvoorzieningen en de restrisico's van het gehele gebouw. Voor de laatste informatie en rapporten van asbest, legionella (waterveiligheid) en veilig werken op hoogte (dakveiligheid) kan navraag worden gedaan bij je contactpersoon binnen het RVB.

1.5 Het beheersen van risico's

Na het tot stand komen van het V&G-dossier zullen de risico's die hierbij naar voren zijn gekomen ten aanzien van het gebouw verder beheerd worden.

Vanuit het programma V&G(-dossiers) worden de objectmanager en assetmanager gefaciliteerd met de waargenomen (rest)risico's ten aanzien van een gebouw. De objectmanager onderneemt actie op elk risico met de daarbij gestelde termijn zoals tabel 1 hieronder weergeeft. Het kan echter voorkomen dat bij een risicoscore 3 het risico niet weggenomen of beheerst kan worden. Een vervolgactie met termijn blijft dan uit.

Risicoscore	Omschrijving	Acties en termijn
1	Belangrijk risico	Actie noodzakelijk binnen 3 maanden
2	Mogelijk risico	Actie wenselijk, binnen 6 maanden
3	Risico wellicht aanvaardbaar	Actie overwegen, 12 maanden aanvaardbaar

In dit V&G-dossiers zijn er (mogelijke) risico's geconstateerd. Hieronder in tabel 2 worden alleen de bouwlagen vermeld met een risico. Er valt af te lezen welke vraag in de betreffende bouwlaag welke risicoscore heeft. Bouwlagen zonder risico's worden dus niet getoond.

		Risicoscore		
		1	2	3
Bouwlaag	Kelder			4.2, 4.5, 4.6, 6.1, 7.2
	Begane grond			2.1, 2.2, 2.6, 3.1, 7.1, 7.2, 7.3
	Etage 1 t/m 3			2.1, 2.2, 2.6, 3.1, 4.5, 6.1, 7.1, 7.2, 7.3
	Dakopbouw + dak		1.2	2.2

Als een actie is afgerond en het risico is weggenomen dient het V&G-dossier hierop te worden aangepast. Geef de wijziging door aan het programma V&G-dossiers. Het programma zorgt voor de revisie en verstrekt een nieuwe versie aan de objectmanager en assetmanager. Ook wordt de nieuwe versie van het V&G-dossier opgeslagen in Filenet bij het gebouw. De objectmanager zorgt dat het V&G-dossier wordt overgedragen aan de gebruiker.

1.6 Demarcatie gevaren

Bij de risico inventarisatie op locatie zijn de volgende gevaren en aandachtspunten beschouwd:

- Onbereikbaarheid (kruipluiken, vervangen van lampen in hoge ruimten, pompkelders, dak, e.d.);
- Onbegaanbaarheid (opstelbaarheid van steigerwerk op zachte bodem of zwakke ondergrond voor gevel/dakonderhoud buiten, e.d.);
- Valgevaar (platte en hellende daken, hoge kades, gevels, atria, hoog geplaatste armaturen en installaties aan plafond e.d.);
- Beknellen (kruipruimte, smalle doorgangen);
- Blootstelling aan schadelijke stoffen (passieve blootstelling/bij bewerking; legionella, asbest, kwartsstof, etc.);
- Blootstelling aan straling/contact niet ioniserende stralingsbronnen (antennes, zenders);
- Explosiegevaar (armaturen e.d.);
- Brandgevaar;
- Bedwelming / verstikking;
- Elektrocutiegevaar;
- Blootstelling aan geluid/lawaai (technische ruimten, NSA's e.d.);
- Aanrijdgevaar;
- Machinegevaar (bewegende delen).

Indien van toepassing wordt de aanwezigheid van gevaren benoemd.

1.7 Partijen

De volgende partijen zijn betrokken bij de ontwikkeling van dit V&G-dossier:

a. Opdrachtgever	
Naam	Rijksvastgoedbedrijf
Adres	Korte Voorhout 7
Postcode/plaats	2511 CW Den Haag
Contact	Programma Veiligheid & Gezondheid
E-mail	Postbus.RVB.veiligheid.gezondheid@rijksoverheid.nl

2 Locatie en omschrijving 100418G01

Locatie en omschrijving gebouw		
	Objectnaam	
	Gebouwnummer/-code	100418G01
	Adres	Eusebiusbinnensingel 28
	Postcode / Plaats	6811BX / Arnhem
	Bouwjaar	1975
	Bruto Vloer Oppervlak (BVO)	12.547 m2
	Ruimtesoort	
	Gebouwhoogte	circa 13 meter
	Bouwlagen (oudbouw)	3
	Bouwlagen (nieuwbouw)	
	Hoofddraagconstructie (oudbouw)	Beton- en staalbouw
	Hoofddraagconstructie (nieuwbouw)	
	Gevelsamenstelling	Beton, gevelpanelen en glas met staal
	Dak samenstelling	Bitumen dakbedekking met grind
	Omschrijving van het gebouw	Het object is in gebruik als kantoorfunctie. Hierin zijn onder andere de politie, defensie en justitie gehuisvest. In de kelder zijn enkele technische ruimtes aanwezig, echter is het grootste deel van de kelder in gebruik als opslag voor archieven. Op de begane grond zijn een kantine, receptie, enkele kantoren en vergaderruimtes aanwezig. De eerste t/m derde etage bestaat hoofdzakelijk uit kantoor(tuinen).

2.1 Vragenlijst 100418G01

V&G vragenlijst 2020 - 100418G01 - Kelder							
1. Daken en dakwerkzaamheden							
Dit hoofdstuk is niet van toepassing in dit deel van het gebouw.							
2. Gevels en gevelwerkzaamheden							
Dit hoofdstuk is niet van toepassing in dit deel van het gebouw.							
3. Ondergrond, draagkracht							
Dit hoofdstuk is niet van toepassing in dit deel van het gebouw.							
4. Ruimten							
#	Vraag	Antw.	Risico-score	Bevinding	Maatregel	€	Bijlage

4.1	Is er alleen toegang tot de ruimten of installatie in deze ruimten met uitsluitend een veiligheidsvoorziening zoals een speciale sleutel, code, paslezer etc.?	Ja		Toegang tot het pand (en kelder) voor bezoekers verloopt via de receptie. Hierna zijn de openbare ruimtes vrij toegankelijk. Gevoelige ruimtes zijn enkel d.m.v. paslezers en/of sleutels toegankelijk. De sleutels die toegang verlenen tot enkele gevoelige ruimtes zijn in beheer van de receptie of specifieke gebruikers. De kelder kan door medewerkers vanaf buiten (met een paslezer) betreden worden om toegang tot de fietskelder te krijgen. Hierna moeten de medewerkers nog met een paslezer door een tourniquet om toegang tot het pand te verkrijgen.			
-----	--	----	--	--	--	--	---

4.2	Kunnen zich bij het werken in ruimten arbeidsrisico's voordoen zoals valgevaar, beknellen, elektrocutie, gevaarlijke stoffen, explosiegevaar, lawaai of brandgevaar?	Ja	3	In twee technische ruimtes zijn delen van een installatie enkel te bereiken door een doorgang van circa 0,40 meter breed. Hier is een verhoogd risico op stoten en/of beknellen. Na de doorgangen is de ruimte zodanig ingedeeld dat er geen arbeidsrisico's aanwezig zijn. De overige ruimtes zijn zodanig ingedeeld dat er geen arbeidsrisico's aanwezig zijn.		
-----	--	----	---	--	--	--

4.3	Kunnen zich bij het werken in kruipruimten arbeidsrisico's voordoen zoals verstikkingsgevaar, valgevaar, beknellen, elektrocutie, gevaarlijke stoffen, explosiegevaar, lawaai of brandgevaar?	NVT		Onder het gehele pand bevindt zich een kelder. Derhalve is er geen kruipruimte aanwezig.			
4.4	Kunnen zich bij het werken in leidingschachten aan leidingen en installaties arbeidsrisico's voordoen zoals valgevaar, beknellen, elektrocutie, gevaarlijke stoffen, explosiegevaar, lawaai of brandgevaar?	Nee		De leidingen zijn veilig bereikbaar en bevinden zich in afgesloten ruimtes, die zonder sleutel(s) niet te betreden zijn. De sleutel(s) is/zijn in beheer van de receptie. De ruimtes zijn op een zodanige wijze ingedeeld dat er geen risico's aanwezig zijn.			

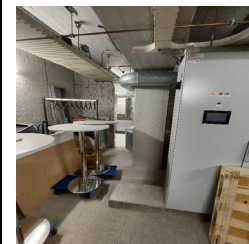
4.5	Kunnen zich bij het werken aan verlichtingsarmaturen, luchtbehandelingsinstallaties en aan stralingsbronnen arbeidsrisico's voordoen zoals valgevaar, beknellen, elektrocutie, gevaarlijke stoffen, explosiegevaar, lawaai of brandgevaar?	Ja	3	Er kunnen risico's van toepassing zijn, maar deze gelden alleen in de ruimten waar archieven worden opgeslagen. In deze ruimten staan stellingen en/of tijdelijke opslagen onder verlichtingsarmaturen. Dit zorgt voor moeilijk bereikbare armaturen. Hier is een verhoogd risico op val- en knelgevaar aanwezig. De overige verlichtingsarmaturen zijn veilig te bereiken.			
-----	--	----	---	---	--	--	--

						
4.6	Kunnen zich bij het inspecteren en onderhouden van in pandige installaties arbeidsrisico's voordoen, denk hierbij aan valgevaar, elektrocutiegevaar, onbereikbaarheid, blootstelling aan schadelijke stoffen, brandgevaar, explosiegevaar, aanrijdgevaar?	Ja	3	In twee technische ruimtes zijn delen van een installatie enkel te bereiken door een doorgang van circa 0,40 meter breed. Hier is een verhoogd risico op stoten en/of beknellen. Na de doorgangen is de ruimte zodanig ingedeeld dat er geen arbeidsrisico's aanwezig zijn. De overige ruimtes zijn zodanig ingedeeld dat er geen arbeidsrisico's aanwezig zijn.		

							
4.7	Zijn met deze vragen alle knelpunten m.b.t. ruimten, leidingen en installaties in kaart gebracht?	Ja					
5. Gevaarlijke stoffen							
#	Vraag	Antw.	Risico-score	Bevinding	Maatregel	€	Bijlage
5.1	Is er asbest in pandig aanwezig?	Ja		Uit het asbestinventarisatierapport (kenmerk; S170886, datum; 7-12-2017) blijkt dat er asbest aanwezig is.			
5.2	Bestaat het risico op blootstelling aan asbest?	Nee		Uit het asbestinventarisatierapport (kenmerk; S170886, datum; 7-12-2017) blijkt dat er in de kelder geen asbest aanwezig is.			

5.3	Is er een asbestbeheersplan?	Ja		Er is een asbestbeheersplan (kenmerk; 100418G01 AIR v1 20171207 – R_RS170886, datum; 01-10-2019) aanwezig.			
5.4	Zijn gevaarlijke stoffen op een juiste wijze opgeslagen?	NVT		In de kelder zijn geen (gevaarlijke) stoffen opgeslagen.			
5.5	Kan men blootgesteld worden aan gevaarlijke stoffen?	NVT		In de kelder zijn geen (gevaarlijke) stoffen opgeslagen.			
5.6	Zijn met deze vragen alle knelpunten m.b.t. gevaarlijke stoffen in kaart gebracht?	Ja					

6. Inspectie en groot onderhoud

#	Vraag	Antw.	Risico-score	Bevinding	Maatregel	€	Bijlage
6.1	Wordt inspectie en groot onderhoud belemmerd door risico's zoals valgevaar, elektrocutiegevaar, onbereikbaarheid, blootstelling aan gevaarlijke stoffen, brandgevaar, explosiegevaar, aanrijdgevaar?	Ja	3	In twee technische ruimtes zijn delen van een installatie enkel te bereiken door een doorgang van circa 0,40 meter breed. Hier is een verhoogd risico op stoten en/of beknellen. Na de doorgangen is de ruimte zodanig ingedeeld dat er geen arbeidsrisico's aanwezig zijn. De overige ruimtes zijn zodanig ingedeeld dat er geen arbeidsrisico's aanwezig zijn.			

6.2	Zijn met deze vragen alle knelpunten m.b.t. inspectie en groot onderhoud in kaart gebracht?	Ja					
7. Omgevingsveiligheid							
#	Vraag	Antw.	Risico-score	Bevinding	Maatregel	€	Bijlage
7.1	Zijn er aspecten te benoemen welke een risico vormen voor de omgeving rondom en aan het gebouw?	NVT		N.v.t. voor de kelder.			
7.2	Zijn er maatregelen nodig voorafgaand aan en tijdens werkzaamheden om het gebouw veilig bereikbaar te houden voor gebruikers en bezoekers?	Ja	3	Aangezien de kelder enkel toegankelijk is voor gebruikers met specifieke toegang en niet vrij toegankelijk voor bezoekers zal de impact op gebruikers/bezoekers gering zijn. Voorafgaand aan werkzaamheden dient de opdrachtnemer te overleggen met de opdrachtgever en gebruiker om raakvlakken onderling in kaart te brengen en te minimaliseren om de veiligheid van gebruiker(s) en opdrachtnemer te borgen.			
7.3	Zijn er publieke functies buiten het gebouw welke gehinderd kunnen worden tijdens werkzaamheden aan het gebouw?	NVT					
8. Overige							

#	Vraag	Antw.	Risico-score	Bevinding	Maatregel	€	Bijlage
8.1	Zijn met deze vragen alle risico's van werkplekken en werkprocessen in kaart gebracht?	Ja					

V&G vragenlijst 2020 - 100418G01 - Begane grond							
1. Daken en dakwerkzaamheden							
Dit hoofdstuk is niet van toepassing in dit deel van het gebouw.							
2. Gevels en gevelwerkzaamheden							
#	Vraag	Antw.	Risico-score	Bevinding	Maatregel	€	Bijlage
2.1	Is er bij gevelwerkzaamheden verhoogd risico op valgevaar?	Ja	3	Rondom het pand bevindt zich een klinker- en tegelverharding. Enkel aan de achterzijde van het pand zijn twee rijwieltoegangen tot de kelder aanwezig waarbij de grond oneven is. Hier is een verhoogd risico op valgevaar (circa 3 meter) aanwezig bij gevelwerkzaamheden op begane grond niveau. Het verhoogde risico wordt veroorzaakt door de oneven grond in combinatie met de stabiliteit van het door de opdrachtnemer te gebruiken middel (hoogwerker, ladder, steiger etc.).			

							
--	--	--	--	--	--	--	---

							
2.2	Is er bij gevelwerkzaamheden sprake van verhoogd risico op blootstelling aan gevaarlijke stoffen?	Ja	3	De gevel is opgebouwd uit beton en gevelbeplating met isolatie. Bij stofvormende werkzaamheden (boren) dient men rekening te houden met bouwstof.			

2.3	Is er asbest aanwezig?	Ja		Uit het asbestinventarisatierapport (kenmerk; S170886, datum; 7-12-2017) blijkt dat er asbest aanwezig is.			
2.4	Bestaat het risico op blootstelling aan asbest?	Nee		Uit het asbestinventarisatierapport (kenmerk; S170886, datum; 7-12-2017) blijkt dat er asbesthoudende luifels zijn gesaneerd op de binnentuinen. Hier bevinden zich nog restanten van asbest in de gevelranden. Enkel bij destructieve werkzaamheden (boren) aan de gevel(s) vormt zich een risico op blootstelling aan asbest.			
2.5	Is er een asbestbeheersplan?	Ja		Er is een asbestbeheersplan (kenmerk; 100418G01 AIR v1 20171207 – R_RS170886, datum; 01-10-2019) aanwezig.			

2.6	Is er bij gevelwerkzaamheden sprake van verhoogd risico op aanrijden?	Ja	3	Bij de rijwieltoegang en het afleverpunt voor goederen bij de kelder is een verhoogd risico op aanrijden aanwezig. Wanneer er van een (rol)steiger gebruik gemaakt wordt, zal deze hier geplaatst dienen te worden om aan de gevel van de begane grond te werken. Tevens is bij de in- en uitgang van de (private) parkeerplaatsen van het gebouw een verhoogd risico op aanrijden aanwezig. Dit gezien het feit dat er niet genoeg ruimte aanwezig is om afstand tot de weg te houden. Doordat alle parkeerplaatsen bereikbaar zijn via bij het gebouw behorende wegen zijn deze af te sluiten. Rondom de rest van de gevel is voldoende ruimte aanwezig.			
-----	---	----	---	---	--	--	--

							
--	--	--	--	--	--	--	---

2.7	Zijn ramen onder 10 meter veilig bereikbaar en begaanbaar (met inzet van een goedgekeurde voorziening) voor reiniging?	Ja		De ramen zijn vanaf het maaiveld veilig te bewassen. De beheerder geeft aan dat de ramen bij de kelderingangen met een telescoopstok worden bewassen.			
2.8	Zijn de ramen en gevels boven de 10 meter te bewassen en te reinigen middels de aanwezigheid van een goedgekeurde glazenwasinstallaties op de daken of met een speciale goedkeurde voorziening?	NVT		n.v.t. op de begane grond.			

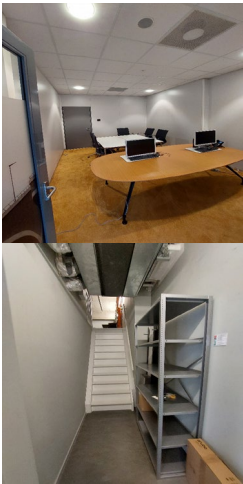
2.9	Kunnen de ramen (buitenkant) vanuit de binnenzijde veilig gereinigd worden, daar waar aan de buitenzijde geen veilige mogelijkheid is?	NVT		De ramen kunnen enkel een klein stuk open. Het is niet mogelijk om de ramen vanaf de binnenzijde te bewassen.			
2.10	Kunnen de ramen aan de binnenzijde, bijvoorbeeld van een atrium of glazen liftschacht, veilig gereinigd worden?	NVT					
2.11	Zijn met deze vragen alle knelpunten m.b.t. gevels en gevelwerkzaamheden in kaart gebracht?	Ja		Aan alle ramen van het gebouw bevinden zich horizontale buitenzonweringen. De beheerder geeft aan dat bij het bewassen van de ramen deze vanaf een centraal punt allemaal automatisch opgerold kunnen worden.			
3. Ondergrond, draagkracht							
#	Vraag	Antw.	Risico-score	Bevinding	Maatregel	€	Bijlage

3.1	Vormt de ondergrond bij het gebouw een verhoogd risico bij het werken aan de gevel en aan/op het dak?	Ja	3	Bij de rijwieltoegang en het afleverpunt voor goederen bij de kelder is een helling aanwezig. Rondom de rest van het gebouw is een klinker- of tegelverharding aanwezig.			
-----	---	----	---	--	--	--	--

							
3.2	Zijn met deze vragen alle knelpunten m.b.t. ondergrond, draagkracht in kaart gebracht?	Ja					
4. Ruimten							
#	Vraag	Antw.	Risico-score	Bevinding	Maatregel	€	Bijlage

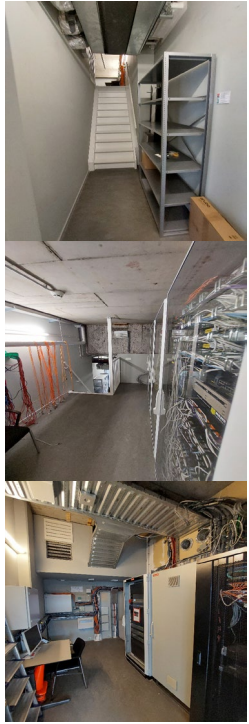
4.1	Is er alleen toegang tot de ruimten of installatie in deze ruimten met uitsluitend een veiligheidsvoorziening zoals een speciale sleutel, code, paslezer etc.?	Ja		Toegang tot het pand voor bezoekers verloopt via de receptie. Hierna zijn de openbare ruimtes vrij toegankelijk. Gevoelige ruimtes zijn enkel d.m.v. paslezers en/of sleutels toegankelijk. De sleutels die toegang verlenen tot deze ruimtes zijn in beheer van de receptie of specifieke gebruikers.			
-----	--	----	--	---	--	--	---

4.2	Kunnen zich bij het werken in ruimten arbeidsrisico's voordoen zoals valgevaar, beknellen, elektrocutie, gevaarlijke stoffen, explosiegevaar, lawaai of brandgevaar?	Nee		De ruimten zijn ruim opgezet en vormen daardoor geen risico.			   
-----	--	-----	--	--	--	--	--

							
4.3	Kunnen zich bij het werken in kruipruimten arbeidsrisico's voordoen zoals verstikkingsgevaar, valgevaar, beknellen, elektrocutie, gevaarlijke stoffen, explosiegevaar, lawaai of brandgevaar?	NVT					

4.4	Kunnen zich bij het werken in leidingschachten aan leidingen en installaties arbeidsrisico's voordoen zoals valgevaar, beknellen, elektrocutie, gevaarlijke stoffen, explosiegevaar, lawaai of brandgevaar?	Nee		De leidingkasten zijn niet te betreden zonder sleutel. De leidingen zijn veilig bereikbaar.			
-----	---	-----	--	---	--	--	---

4.5	Kunnen zich bij het werken aan verlichtingsarmaturen, luchtbehandelingsinstallaties en aan stralingsbronnen arbeidsrisico's voordoen zoals valgevaar, beknellen, elektrocutie, gevaarlijke stoffen, explosiegevaar, lawaai of brandgevaar?	Nee		De armaturen op de begane grond zijn veilig bereikbaar.			
-----	--	-----	--	---	--	--	---

4.6	Kunnen zich bij het inspecteren en onderhouden van in pandige installaties arbeidsrisico's voordoen, denk hierbij aan valgevaar, elektrocutiegevaar, onbereikbaarheid, blootstelling aan schadelijke stoffen, brandgevaar, explosiegevaar, aanrijdgevaar?	Nee		De ruimten zijn ruim opgezet en vormen daardoor geen risico.			
4.7	Zijn met deze vragen alle knelpunten m.b.t. ruimten, leidingen en installaties in kaart gebracht?	Ja					
5. Gevaarlijke stoffen							
#	Vraag	Antw.	Risico-score	Bevinding	Maatregel	€	Bijlage

5.1	Is er asbest inpandig aanwezig?	Ja		Uit het asbestinventarisatierapport (kenmerk; S170886, datum; 7-12-2017) blijkt dat er asbest aanwezig is.			
5.2	Bestaat het risico op blootstelling aan asbest?	Nee		Uit het asbestinventarisatierapport (kenmerk; S170886, datum; 7-12-2017) blijkt dat er asbesthoudende luifels zijn gesaneerd op de binnentuinen. Hier bevinden zich nog restanten van asbest in de gevelranden. Enkel bij destructieve werkzaamheden (boren) aan de gevel(s) vormt zich een risico op blootstelling aan asbest.			
5.3	Is er een asbestbeheersplan?	Ja		Er is een asbestbeheersplan (kenmerk; 100418G01 AIR v1 20171207 – R_RS170886, datum; 01-10-2019) aanwezig.			
5.4	Zijn gevaarlijke stoffen op een juiste wijze opgeslagen?	NVT		Op de begane grond zijn enkel schoonmaakmiddelen aanwezig.			
5.5	Kan men blootgesteld worden aan gevaarlijke stoffen?	Nee		Op de begane grond zijn enkel schoonmaakmiddelen opgeslagen.			
5.6	Zijn met deze vragen alle knelpunten m.b.t. gevaarlijke stoffen in kaart gebracht?	Ja					

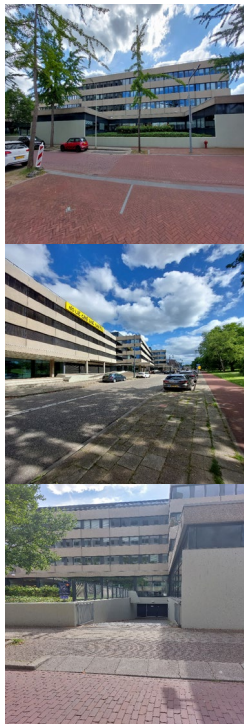
6. Inspectie en groot onderhoud							
#	Vraag	Antw.	Risico-score	Bevinding	Maatregel	€	Bijlage
6.1	Wordt inspectie en groot onderhoud belemmerd door risico's zoals valgevaar, elektrocutiegevaar, onbereikbaarheid, blootstelling aan gevaarlijke stoffen, brandgevaar, explosiegevaar, aanrijdgevaar?	Nee		Bij de rijwieltogang en het afleverpunt voor goederen bij de kelder is een verhoogd risico op aanrijden aanwezig. Wanneer er van een (rol)steiger gebruik gemaakt wordt, zal deze hier geplaatst dienen te worden om aan de gevel van de begane grond te werken. Tevens is bij de in- en uitgang van de (private) parkeerplaatsen van het gebouw een verhoogd risico op aanrijden aanwezig. Dit gezien het feit dat er niet genoeg ruimte aanwezig is om afstand tot de weg te houden. Doordat alle parkeerplaatsen bereikbaar zijn via bij het gebouw behorende wegen zijn deze af te sluiten. Rondom de rest van de gevel is voldoende ruimte aanwezig.			

							
--	--	--	--	--	--	--	--

6.2	Zijn met deze vragen alle knelpunten m.b.t. inspectie en groot onderhoud in kaart gebracht?	Ja					
7. Omgevingsveiligheid							
#	Vraag	Antw.	Risico-score	Bevinding	Maatregel	€	Bijlage
7.1	Zijn er aspecten te benoemen welke een risico vormen voor de omgeving rondom en aan het gebouw?	Ja	3	Bij de rijwieltoegang en het afleverpunt voor goederen bij de kelder is een verhoogd risico op aanrijden aanwezig. Wanneer er van een (rol)steiger gebruik gemaakt wordt, zal deze hier geplaatst dienen te worden om aan de gevel van de begane grond te werken. Tevens is bij de in- en uitgang van de (private) parkeerplaatsen van het gebouw een verhoogd risico op aanrijden aanwezig. Dit gezien het feit dat er niet genoeg ruimte aanwezig is om afstand tot de weg te houden. Rondom de rest van het pand is voldoende ruimte aanwezig.			
7.2	Zijn er maatregelen nodig voorafgaand aan en tijdens werkzaamheden om het gebouw veilig bereikbaar te houden voor gebruikers en bezoekers?	Ja	3	De opdrachtnemer dient te overleggen met de opdrachtgever en gebruiker om raakvlakken onderling in kaart te brengen en te minimaliseren om de veiligheid van gebruiker(s), bezoekers en opdrachtnemer te borgen.			

7.3	Zijn er publieke functies buiten het gebouw welke gehinderd kunnen worden tijdens werkzaamheden aan het gebouw?	Ja	3	De opdrachtnemer dient te overleggen met de opdrachtgever en gebruiker om raakvlakken onderling in kaart te brengen en te minimaliseren om de veiligheid van gebruiker(s), bezoekers en opdrachtnemer te borgen.			
8. Overige							
#	Vraag	Antw.	Risico-score	Bevinding	Maatregel	€	Bijlage
8.1	Zijn met deze vragen alle risico's van werkplekken en werkprocessen in kaart gebracht?	Ja					

V&G vragenlijst 2020 - 100418G01 - Etage 1 t/m 3							
1. Daken en dakwerkzaamheden							
Dit hoofdstuk is niet van toepassing in dit deel van het gebouw.							
2. Gevels en gevelwerkzaamheden							
#	Vraag	Antw.	Risico-score	Bevinding	Maatregel	€	Bijlage

2.1	Is er bij gevelwerkzaamheden verhoogd risico op valgevaar?	Ja	3	Rondom het pand bevindt zich een klinker- en tegelverharding. Enkel aan de achterzijde van het pand zijn twee rijwieltoegangen tot de kelder aanwezig waarbij de grond oneven is. Hier is een verhoogd risico op valgevaar aanwezig bij gevelwerkzaamheden op aan de etages.		
2.2	Is er bij gevelwerkzaamheden sprake van verhoogd risico op blootstelling aan gevaarlijke stoffen?	Ja	3	De gevel is opgebouwd uit beton en gevelbeplating met isolatie. Bij stofvormende werkzaamheden (boren) dient men rekening te houden met bouwstof.		

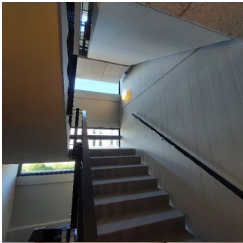
2.3	Is er asbest aanwezig?	Ja		Uit het asbestinventarisatierapport (kenmerk; S170886, datum; 7-12-2017) blijkt dat er asbest aanwezig is.			
2.4	Bestaat het risico op blootstelling aan asbest?	Nee		Uit het asbestinventarisatierapport (kenmerk; S170886, datum; 7-12-2017) blijkt dat er op de etages geen asbest aanwezig is.			
2.5	Is er een asbestbeheersplan?	Ja		Er is een asbestbeheersplan (kenmerk; 100418G01 AIR v1 20171207 – R_RS170886, datum; 01-10-2019) aanwezig.			

2.6	Is er bij gevelwerkzaamheden sprake van verhoogd risico op aanrijden?	Ja	3	Bij de rijwieltoegang en het afleverpunt voor goederen bij de kelder is een verhoogd risico op aanrijden aanwezig. Wanneer er van een (rol)steiger gebruik gemaakt wordt, zal deze hier geplaatst dienen te worden om aan de gevels te werken. Tevens is bij de in- en uitgang van de (private) parkeerplaatsen van het gebouw een verhoogd risico op aanrijden aanwezig. Dit gezien het feit dat er niet genoeg ruimte aanwezig is om afstand tot de weg te houden. Rondom de rest van de gevel is voldoende ruimte aanwezig.			
2.7	Zijn ramen onder 10 meter veilig bereikbaar en begaanbaar (met inzet van een goedgekeurde voorziening) voor reiniging?	Ja		De ramen zijn veilig te bewassen vanaf het maaiveld. De beheerder geeft aan dat de ramen met een telescoopstok worden bewassen.			
2.8	Zijn de ramen en gevels boven de 10 meter te bewassen en te reinigen middels de aanwezigheid van een goedgekeurde glazenwasinstallaties op	Ja		De beheerder geeft aan dat de ramen worden bewassen met een telescoopstok.			

[illegible]

#	Vraag	Antw.	Risico-score	Bevinding	Maatregel	€	Bijlage
4.1	Is er alleen toegang tot de ruimten of installatie in deze ruimten met uitsluitend een veiligheidsvoorziening zoals een speciale sleutel, code, paslezer etc.?	Ja		Toegang tot het pand voor bezoekers verloopt via de receptie. Hierna zijn de openbare ruimtes vrij toegankelijk. Gevoelige ruimtes zijn enkel d.m.v. paslezers en/of sleutels toegankelijk. De sleutels die toegang verlenen tot deze ruimtes zijn in beheer van de receptie of specifieke gebruikers.			

4.2	Kunnen zich bij het werken in ruimten arbeidsrisico's voordoen zoals valgevaar, beknellen, elektrocutie, gevaarlijke stoffen, explosiegevaar, lawaai of brandgevaar?	Nee		De ruimten zijn ruim opgezet en vormen daardoor geen risico.			
4.3	Kunnen zich bij het werken in kruipruimten arbeidsrisico's voordoen zoals verstikkingsgevaar, valgevaar, beknellen, elektrocutie, gevaarlijke stoffen, explosiegevaar, lawaai of brandgevaar?	NVT					

4.4	Kunnen zich bij het werken in leidingschachten aan leidingen en installaties arbeidsrisico's voordoen zoals valgevaar, beknellen, elektrocutie, gevaarlijke stoffen, explosiegevaar, lawaai of brandgevaar?	Nee		De leidingkasten zijn niet te betreden zonder sleutel. De leidingen zijn veilig bereikbaar.			
4.5	Kunnen zich bij het werken aan verlichtingsarmaturen, luchtbehandelingsinstallaties en aan stralingsbronnen arbeidsrisico's voordoen zoals valgevaar, beknellen, elektrocutie, gevaarlijke stoffen, explosiegevaar, lawaai of brandgevaar?	Ja	3	Op elke etage bevindt zich nog een trap die één etage overbrugt. Boven deze trap hangen verlichtingsarmaturen op hoogte en is een verhoogd risico op valgevaar aanwezig. De armaturen op de etages en overige trappenhuisen zijn veilig bereikbaar.			  

4.6	Kunnen zich bij het inspecteren en onderhouden van in pandige installaties arbeidsrisico's voordoen, denk hierbij aan valgevaar, elektrocutiegevaar, onbereikbaarheid, blootstelling aan schadelijke stoffen, brandgevaar, explosiegevaar, aanrijdgevaar?	Nee		De ruimtes zijn op een zodanige wijze ingedeeld dat er geen verhoogde risico's aanwezig zijn.			
4.7	Zijn met deze vragen alle knelpunten m.b.t. ruimten, leidingen en installaties in kaart gebracht?	Ja					
5. Gevaarlijke stoffen							
#	Vraag	Antw.	Risico-score	Bevinding	Maatregel	€	Bijlage
5.1	Is er asbest in pandig aanwezig?	Ja		Uit het asbestinventarisatierapport (kenmerk; S170886, datum; 7-12-2017) blijkt dat er asbest aanwezig is.			
5.2	Bestaat het risico op blootstelling aan asbest?	Nee		Uit het asbestinventarisatierapport (kenmerk; S170886, datum; 7-12-2017) blijkt dat er op de etages geen asbest aanwezig is.			

5.3	Is er een asbestbeheersplan?	Ja		Er is een asbestbeheersplan (kenmerk; 100418G01 AIR v1 20171207 – R_RS170886, datum; 01-10-2019) aanwezig.			
5.4	Zijn gevaarlijke stoffen op een juiste wijze opgeslagen?	NVT		Op de etages zijn geen (gevaarlijke) stoffen opgeslagen.			
5.5	Kan men blootgesteld worden aan gevaarlijke stoffen?	NVT		Op de etages zijn geen (gevaarlijke) stoffen opgeslagen.			
5.6	Zijn met deze vragen alle knelpunten m.b.t. gevaarlijke stoffen in kaart gebracht?	Ja					

6. Inspectie en groot onderhoud

#	Vraag	Antw.	Risico-score	Bevinding	Maatregel	€	Bijlage
---	-------	-------	--------------	-----------	-----------	---	---------

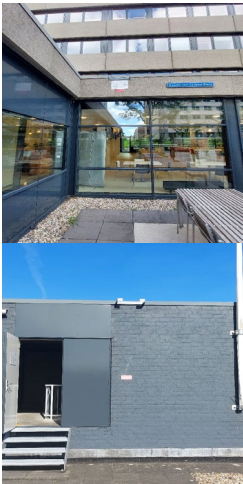
6.1	Wordt inspectie en groot onderhoud belemmerd door risico's zoals valgevaar, elektrocutiegevaar, onbereikbaarheid, blootstelling aan gevaarlijke stoffen, brandgevaar, explosiegevaar, aanrijdgevaar?	Ja	3	Bij de rijwieltoegang en het afleverpunt voor goederen bij de kelder is een verhoogd risico op aanrijden aanwezig. Wanneer er van een (rol)steiger gebruik gemaakt wordt, zal deze hier geplaatst dienen te worden om aan de gevel van de begane grond te werken. Tevens is bij de in- en uitgang van de (private) parkeerplaatsen van het gebouw een verhoogd risico op aanrijden aanwezig. Dit gezien het feit dat er niet genoeg ruimte aanwezig is om afstand tot de weg te houden. Rondom de rest van de gevel is voldoende ruimte aanwezig. Binnen zijn de ruimtes op een zodanige wijze ingedeeld dat er geen verhoogde risico's aanwezig zijn.			
6.2	Zijn met deze vragen alle knelpunten m.b.t. inspectie en groot onderhoud in kaart gebracht?	Ja					
7. Omgevingsveiligheid							
#	Vraag	Antw.	Risico-score	Bevinding	Maatregel	€	Bijlage

7.1	Zijn er aspecten te benoemen welke een risico vormen voor de omgeving rondom en aan het gebouw?	Ja	3	Tevens is bij de in- en uitgang van de (private) parkeerplaatsen van het gebouw een verhoogd risico op aanrijden aanwezig. Dit gezien het feit dat er niet genoeg ruimte aanwezig is om afstand tot de weg te houden. Rondom de rest van het pand is voldoende ruimte aanwezig.			
7.2	Zijn er maatregelen nodig voorafgaand aan en tijdens werkzaamheden om het gebouw veilig bereikbaar te houden voor gebruikers en bezoekers?	Ja	3	De opdrachtnemer dient te overleggen met de opdrachtgever en gebruiker om raakvlakken onderling in kaart te brengen en te minimaliseren om de veiligheid van gebruiker(s), bezoekers en opdrachtnemer te borgen.			
7.3	Zijn er publieke functies buiten het gebouw welke gehinderd kunnen worden tijdens werkzaamheden aan het gebouw?	Ja	3	De opdrachtnemer dient te overleggen met de opdrachtgever en gebruiker om raakvlakken onderling in kaart te brengen en te minimaliseren om de veiligheid van gebruiker(s), bezoekers en opdrachtnemer te borgen.			
8. Overige							
#	Vraag	Antw.	Risico-score	Bevinding	Maatregel	€	Bijlage
8.1	Zijn met deze vragen alle risico's van werkplekken en werkprocessen in kaart gebracht?	Ja					

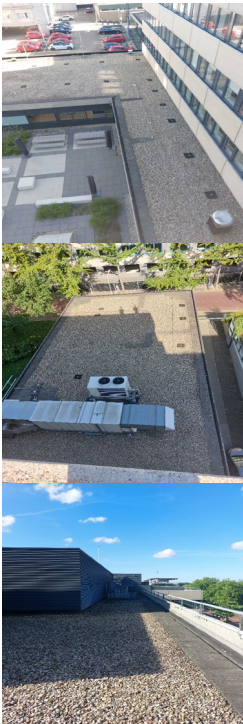
V&G vragenlijst 2020 - 100418G01 - Dakopbouw + dak

1. Daken en dakwerkzaamheden

#	Vraag	Antw.	Risico-score	Bevinding	Maatregel	€	Bijlage
1.1	Is er alleen toegang tot het dak met uitsluitend een veiligheidsvoorziening zoals een sleutel, code, paslezer etc.?	NVT		De lage daken (circa 2,6 meter hoog) en de daken van de dakopbouwen (circa 2,6 meter hoog) zijn alleen te betreden met een ladder vanaf de buitenzijde van het gebouw. Hiervoor zijn voorzieningen getroffen. Het hoger gelegen dak (circa 10,4 meter hoog) is te betreden met een vaste trap die naar een dakopbouw leidt. De ruimte waar deze trap zich bevindt is afgesloten met een sleutel die in beheer is van de medewerkers die toegang tot het dak dienen te hebben (technische dienst, beveiliging).			

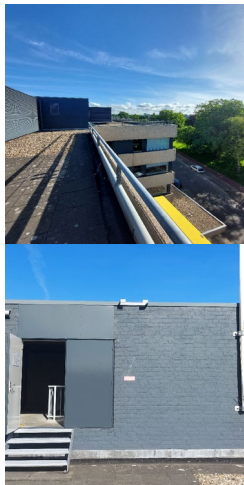
						
1.2	Is op het dak, dakopgangen of dakdelen kans op valgevaar?	Ja	2	Op de lage daken zijn gekeurde safelines aanwezig. Op het hoge dak is valbeveiliging in de vorm van een stalen dakopstand van circa 1 meter hoog aanwezig. Op de dakopbouwen op het hoge dak zijn safelines aanwezig. Deze zijn echter afgekeurd. Dit is zichtbaar op de keuringsborden aan de zijkant van de dakopbouwen.		

						 
1.3	Is er sprake van val- of struikelgevaar door aanwezigheid van obstakel zoals leidingen, installaties, loszittende dakbedekking, dakgoten of lichtstraten/-koepels, beplantingen, begroeiing?	Nee		De daken zijn veilig te belopen en er kan veilig op gewerkt worden.		 

							
1.4	Is er bij het werken op het dak sprake van verhoogd risico op beknellen tussen leidingen, installaties of zonnepanelen?	Nee					
1.5	Is er bij het werken op het dak sprake van verhoogd risico op blootstelling aan legionella (tappunten) of biologische agentia (bacteriën, schimmels, virussen)?	NVT					

1.6	Zijn er antennes, zenders of ontvangers op het dak aanwezig?	Nee					
1.7	Is er sprake van verhoogd risico op blootstelling aan straling?	NVT					
1.8	Is er een voorziening aanwezig om veilig aan antennes, zenders of ontvangers te werken?	NVT					
1.9	Is er een glaswasinstallatie/-voorziening op het dak aanwezig?	Nee					
1.10	Is de glaswasinstallatie op een veilige manier te benaderen?	NVT					
1.11	Is de glaswasinstallatie in parkeerstand veilig te borgen (tegen storm en slecht weer)?	NVT					
1.12	Is er asbest aanwezig?	Nee		Uit het asbestinventarisatierapport (kenmerk; S170886, datum; 7-12-2017) blijkt dat er op de daken geen asbest aanwezig is.			
1.13	Bestaat het risico op blootstelling aan asbest?	NVT					
1.14	Is er een asbestbeheersplan?	NVT					
1.15	Zijn hiermee alle potentiële gevaren m.b.t. de werkzaamheden op en aan het dak benoemd?	Ja					

2. Gevels en gevelwerkzaamheden							
#	Vraag	Antw.	Risico-score	Bevinding	Maatregel	€	Bijlage
2.1	Is er bij gevelwerkzaamheden verhoogd risico op valgevaar?	Nee		De gevels van de dakopbouwen zijn veilig bereikbaar vanaf een tegel- en grindverharde ondergrond.			

2.2	Is er bij gevelwerkzaamheden sprake van verhoogd risico op blootstelling aan gevaarlijke stoffen?	Ja	3	De gevels zijn opgebouwd uit bakstenen en gevelbeplating met isolatie. Bij stofvormende werkzaamheden (boren) dient men rekening te houden met bouwstof.			
2.3	Is er asbest aanwezig?	Nee		Uit het asbestinventarisatierapport (kenmerk; S170886, datum; 7-12-2017) blijkt dat op de dakdelen en dakopbouwen geen asbest aanwezig is.			
2.4	Bestaat het risico op blootstelling aan asbest?	NVT					
2.5	Is er een asbestbeheersplan?	NVT					
2.6	Is er bij gevelwerkzaamheden sprake van verhoogd risico op aanrijden?	NVT					
2.7	Zijn ramen onder 10 meter veilig bereikbaar en begaanbaar (met inzet van een goedgekeurde voorziening) voor reiniging?	NVT					

2.8	Zijn de ramen en gevels boven de 10 meter te bewassen en te reinigen middels de aanwezigheid van een goedgekeurde glazenwasinstallaties op de daken of met een speciale goedgekeurde voorziening?	NVT					
2.9	Kunnen de ramen (buitenkant) vanuit de binnenzijde veilig gereinigd worden, daar waar aan de buitenzijde geen veilige mogelijkheid is?	NVT					
2.10	Kunnen de ramen aan de binnenzijde, bijvoorbeeld van een atrium of glazen liftschacht, veilig gereinigd worden?	NVT					
2.11	Zijn met deze vragen alle knelpunten m.b.t. gevels en gevelwerkzaamheden in kaart gebracht?	Ja					
3. Ondergrond, draagkracht							
Dit hoofdstuk is niet van toepassing in dit deel van het gebouw.							
4. Ruimten							
#	Vraag	Antw.	Risico-score	Bevinding	Maatregel	€	Bijlage

4.1	Is er alleen toegang tot de ruimten of installatie in deze ruimten met uitsluitend een veiligheidsvoorziening zoals een speciale sleutel, code, paslezer etc.?	Ja	Het hoger gelegen dak is te betreden met een vaste trap die naar een dakopbouw leidt. De ruimte waar deze trap zich bevindt is een afgesloten ruimte met een sleutel die in beheer is van de specifieke medewerkers (technische dienst, beveiliging) die toegang tot het dak dienen te hebben. De overige dakopbouwen met technische installaties zijn alle afgesloten met een sleutel die enkel in beheer is van de technische dienst.		
-----	--	----	---	--	---

4.2	Kunnen zich bij het werken in ruimten arbeidsrisico's voordoen zoals valgevaar, beknellen, elektrocutie, gevaarlijke stoffen, explosiegevaar, lawaai of brandgevaar?	Nee		De ruimtes zijn op een zodanige wijze ingedeeld dat er geen verhoogde risico's aanwezig zijn.			   
4.3	Kunnen zich bij het werken in kruipruimten arbeidsrisico's voordoen	NVT					

[illegible]

#	Vraag	Antw.	Risico-score	Bevinding	Maatregel	€	Bijlage
5.1	Is er asbest in pandig aanwezig?	Nee		Uit het asbestinventarisatierapport (kenmerk; S170886, datum; 7-12-2017) blijkt dat er op de dakopbouwen geen asbest aanwezig is.			
5.2	Bestaat het risico op blootstelling aan asbest?	NVT					
5.3	Is er een asbestbeheersplan?	NVT					
5.4	Zijn gevaarlijke stoffen op een juiste wijze opgeslagen?	NVT		Er zijn geen (gevaarlijke) stoffen opgeslagen.			
5.5	Kan men blootgesteld worden aan gevaarlijke stoffen?	NVT		Er zijn geen (gevaarlijke) stoffen opgeslagen.			
5.6	Zijn met deze vragen alle knelpunten m.b.t. gevaarlijke stoffen in kaart gebracht?	Ja					
6. Inspectie en groot onderhoud							
#	Vraag	Antw.	Risico-score	Bevinding	Maatregel	€	Bijlage
6.1	Wordt inspectie en groot onderhoud belemmerd door risico's zoals valgevaar, elektrocutiegevaar, onbereikbaarheid, blootstelling aan gevaarlijke stoffen, brandgevaar, explosiegevaar, aanrijdgevaar?	Nee		De ruimtes zijn op een zodanige wijze ingedeeld dat er geen verhoogde risico's aanwezig zijn.			

6.2	Zijn met deze vragen alle knelpunten m.b.t. inspectie en groot onderhoud in kaart gebracht?	Ja					
7. Omgevingsveiligheid							
Dit hoofdstuk is niet van toepassing in dit deel van het gebouw.							
8. Overige							
Dit hoofdstuk is niet van toepassing in dit deel van het gebouw.							

2.2 Revisie 100418G01

Om de inhoud van dit V&G-dossier volledig en actueel te houden is het van belang om afwijkingen en omissies te melden, evenals aanpassingen door wijzigingen in het gebouw/object, die consequenties hebben voor de inhoud van dit V&G-dossier. Opdrachtnemers dienen correcties en revisies van het V&G-dossier zo snel mogelijk te verstrekken aan het onderdeel of de functionaris binnen het Rijksvastgoedbedrijf, waar de verantwoordelijkheid is belegd voor het beheer van de gebouwinformatie:

- Voor Defensiegebouwen: de sectie B&O-VGI van de afdeling E&R Defensie;
- Voor overige gebouwen: de Objectmanager van de afdeling E&R Rijk.

Overzicht revisie			
Versie	Datum invoer	Korte omschrijving van de wijziging	Opdrachtnemer
5	23-09-2022		
4	13-09-2022		
3	22-08-2022		

2	29-06-2022		
1	14-06-2022		

Opname, beoordeling en controlelogboek				
Tijdstip	Door	Soort	Oordeel	Opmerkingen
23-09-2022 09:00	Olaf van Ralen	Controle opname	AKKOORD	Opmerkingen zijn verwerkt.
13-09-2022 14:20	Casper Mintjes	Beoordelen opname	AKKOORD	Akkoord bevonden na interne check HVK'er
12-09-2022 08:50	Olaf van Ralen	Controle opname	NIET AKKOORD	Toetser RVB HdH nog niet akkoord.
22-08-2022 13:35	Jordy Mintjes	Beoordelen opname	AKKOORD	Akkoord bevonden na interne check HVK.
20-07-2022 08:17	Martina Mulder	Controle opname	NIET AKKOORD	Niet akkoord namens toetser Hans de Haan
29-06-2022 16:50	Casper Mintjes	Beoordelen opname	AKKOORD	Document nagekeken en goed bevonden
14-06-2022 15:25	Joris van Overvest	Afronden opname	-	Aangeboden ter controle HVK'er Antea Group