

Meetrapport nr. 20230179

Plaats Herten

Locatie Sportpark Wolfsberg

Mast nr. 015

Opmerking M30_0614025A



REI-LUX Prüfbericht M30_0614025A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 14.06.2023
Messbeginn : 12:48:10
Messende : 12:48:12

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 25
Mast- / Objektname : 15
Mast- / Objekttyp : gm15

Standort

Prüfort : Herten
Ortsteil :
Straße : Sportpark Wolfsberg

konisch : x

verzinkt : x

Lack :

Manschette : 0

Bemerkung : Mast staat overdadig scheef, zie foto A60 oct 2d 3

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 4
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 4.9 mm
Laserweg (L2) : 3.4 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 3.97 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.5 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.4 mm
Laserweg (L2) : 0.4 mm

Datum Unterschrift

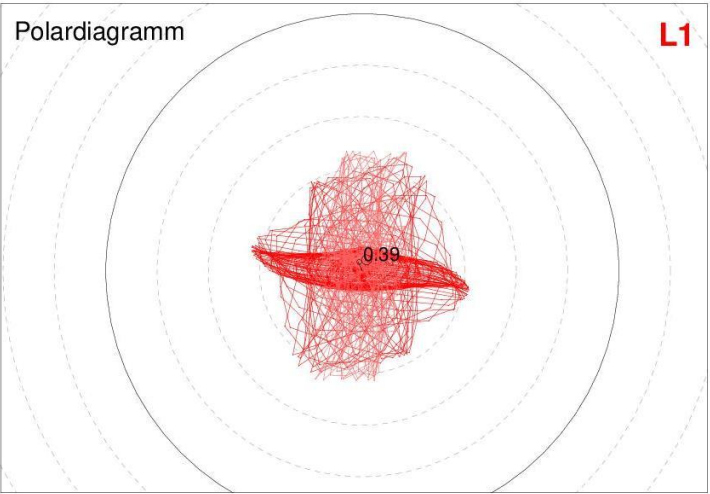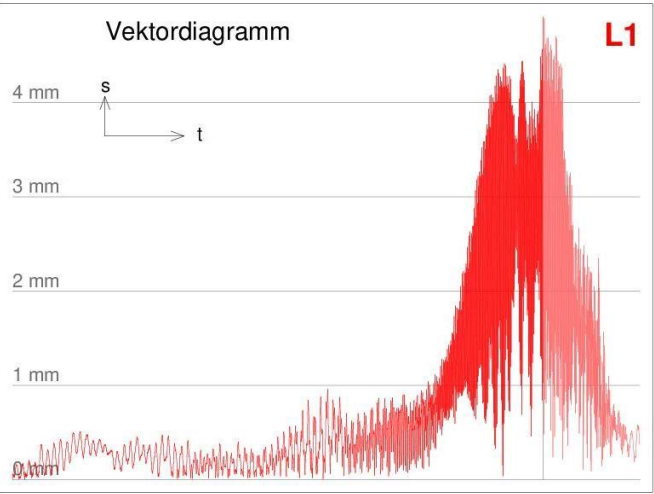

Meetrapport nr. 20230179

Plaats Herten

Locatie Sportpark Wolfsberg

Mast nr. 015

Opmerking M30_0614025B



REI-LUX Prüfbericht M30_0614025B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 14.06.2023
Messbeginn : 12:48:18
Messende : 12:48:38

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 25
Mast- / Objektname : 15
Mast- / Objekttyp : gm15
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0

Standort

Prüfört : Herten
Ortsteil :
Straße : Sportpark Wolfsberg

Bemerkung : Mast staat overdadig scheef, zie foto A60 oct 2d 3

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 4
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 12.4 mm
Laserweg (L2) : 11.4 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 6.34 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.1 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.3 mm
Laserweg (L2) : 0.9 mm

Datum Unterschrift

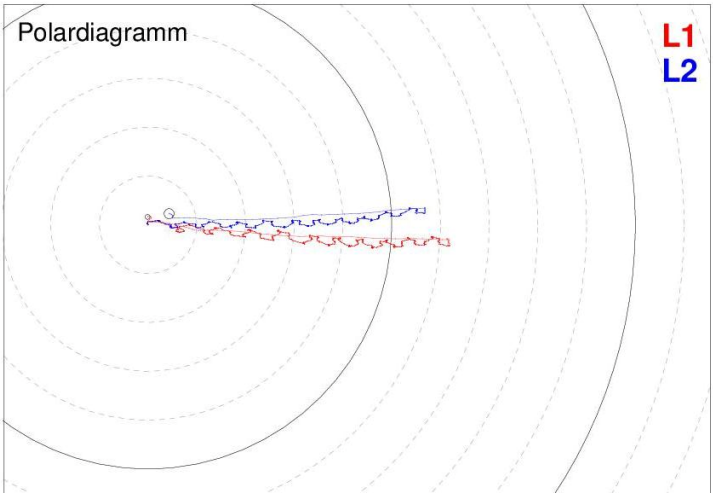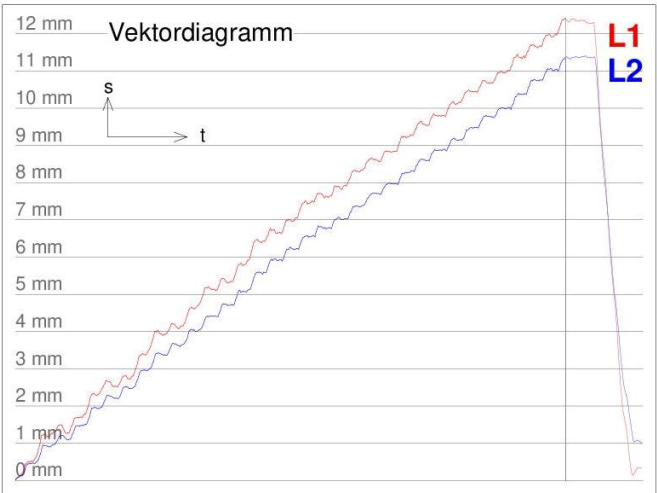

Meetrapport nr. 20230179

Plaats Herten

Locatie Sportpark Wolfsberg

Mast nr. 015

Opmerking A60



Normec
Rei-Lux



Meetrapport nr. 20230179

Plaats Roermond

Locatie Sportpark De Wijher

Mast nr. 010

Opmerking M30_0613019A

REI-LUX Prüfbericht M30_0613019A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 13.06.2023
Messbeginn : 11:42:15
Messende : 11:42:16

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 19
Mast- / Objektname : 10
Mast- / Objekttyp : gm15

Standort

Prüfart : Roermond
Ortsteil :
Straße : Sportpark De Wijher

konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0

Bemerkung : Mast staat overdadig scheef, zie foto A19 oct

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 4
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 3.4 mm
Laserweg (L2) : 0.9 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 74.07 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 2.5 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.2 mm
Laserweg (L2) : 0.3 mm

Datum Unterschrift

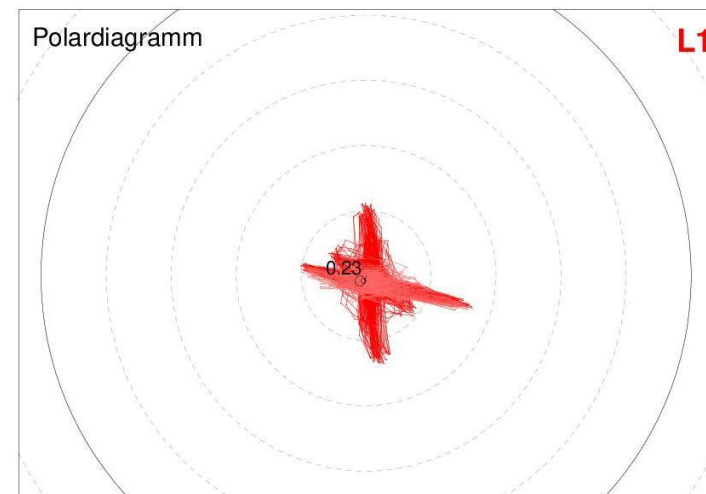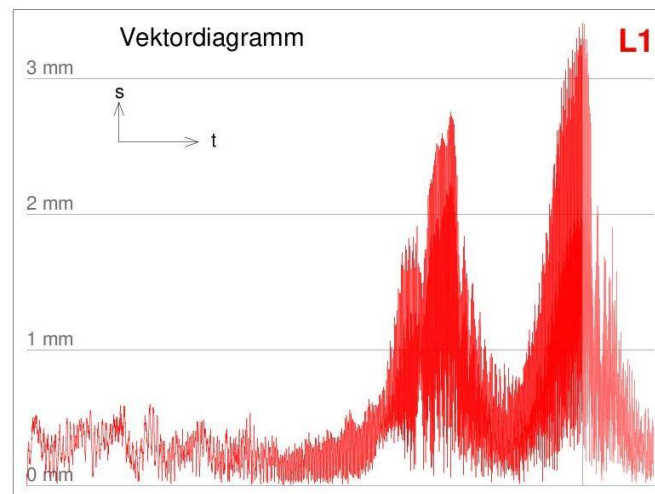

Meetrapport nr. 20230179
Plaats Roermond
Locatie Sportpark De Wijher
Mast nr. 010
Opmerking M30_0613019B



REI-LUX Prüfbericht M30_0613019B.rxm Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll	Mast / Objekt
Messtag : 13.06.2023	Mast- / Objektzähler : 19
Messbeginn : 11:42:33	Mast- / Objektname : 10
Messende : 11:42:53	Mast- / Objekttyp : gm15
	konisch : x
Standort	verzinkt : x
Prüfort : Roermond	Lack :
Ortsteil :	Manschette : 0
Straße : Sportpark De Wijher	Bemerkung : Mast staat overdadig scheef, zie foto A10 oct

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 4
Option : 15



Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last	Pulsbelastung
Laserweg (L1) : 17.4 mm	Amplitude : +/- 0.0 mm
Laserweg (L2) : 7.7 mm	Ausschwingzeit : 0.0 sek
Torsion zwischen L1 / L2 : 9.70 Grad	Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last
Laserweg zwischen L1 / L2 : 9.7 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last
Laserweg (L1) : 0.9 mm
Laserweg (L2) : 0.7 mm

Datum Unterschrift

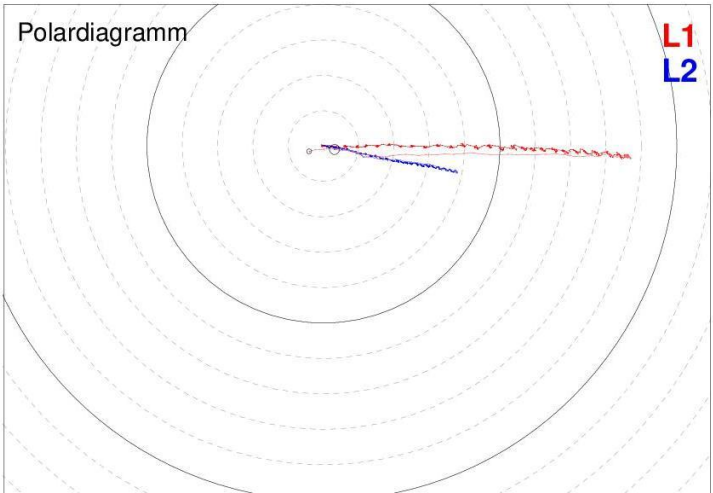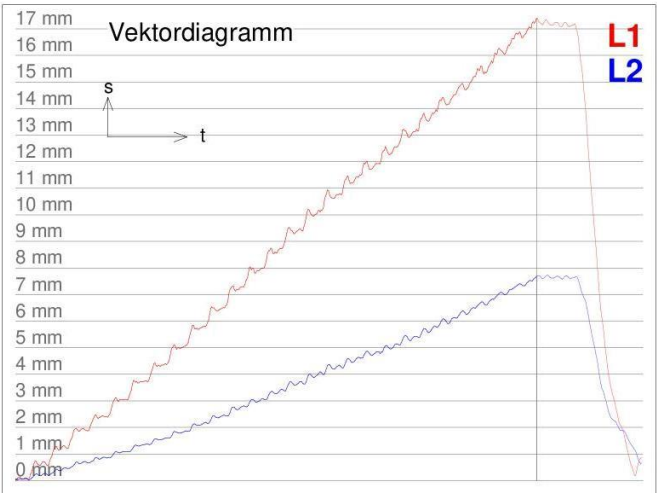

Meetrapport nr. 20230179

Plaats Roermond

Locatie Sportpark De Wijher

Mast nr. 010

Opmerking A19



Normec
Rei-Lux

