

Meetrapport nr. 20230179

Plaats Herten

Locatie Sportpark Wolfsberg

Mast nr. 001

Opmerking M30_0614008A



REI-LUX Prüfbericht M30_0614008A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 14.06.2023
Messbeginn : 10:15:22
Messende : 10:15:24

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 8
Mast- / Objektname : 1
Mast- / Objekttyp : gm18

Standort

Prüfort : Herten
Ortsteil :
Straße : Sportpark Wolfsberg

konisch : x
verzinkt : x

Lack :

Manschette : 0

Bemerkung : Zie foto A41 2d 2arm

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A

Gründung/Verankerung Code : 0

Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 1.6 mm
Laserweg (L2) : 0.8 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 54.52 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 0.8 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.2 mm
Laserweg (L2) : 0.1 mm

Datum Unterschrift

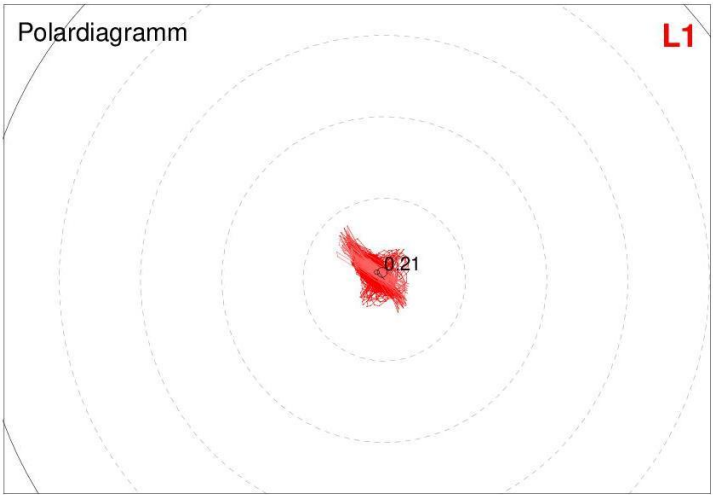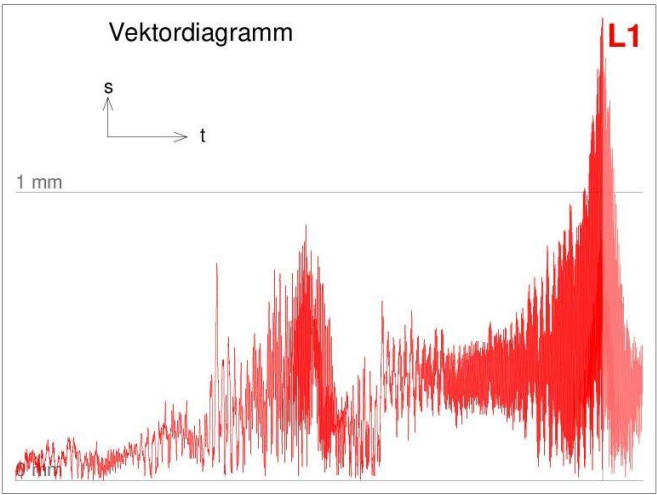

Meetrapport nr. 20230179

Plaats Herten

Locatie Sportpark Wolfsberg

Mast nr. 001

Opmerking M30_0614008B



REI-LUX Prüfbericht M30_0614008B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 14.06.2023
Messbeginn : 10:15:29
Messende : 10:15:45

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 8
Mast- / Objektname : 1
Mast- / Objekttyp : gm18

Standort

Prüfort : Herten
Ortsteil :
Straße : Sportpark Wolfsberg

Material

konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto A41 2d 2arm

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 5.6 mm
Laserweg (L2) : 11.8 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 17.59 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 6.3 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.7 mm
Laserweg (L2) : 0.2 mm

Datum Unterschrift

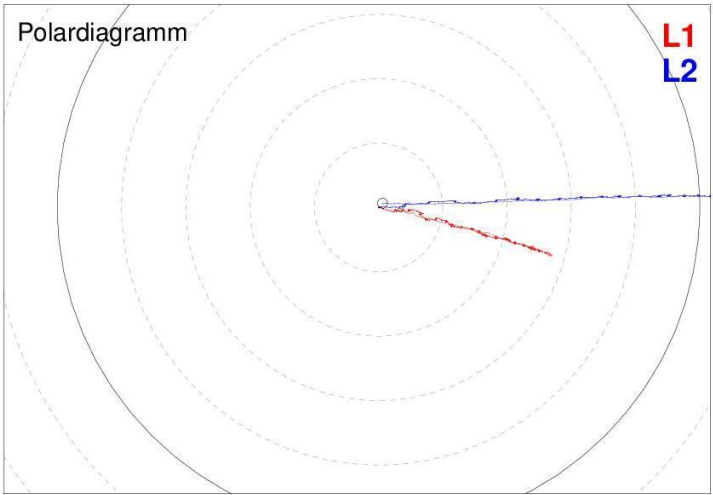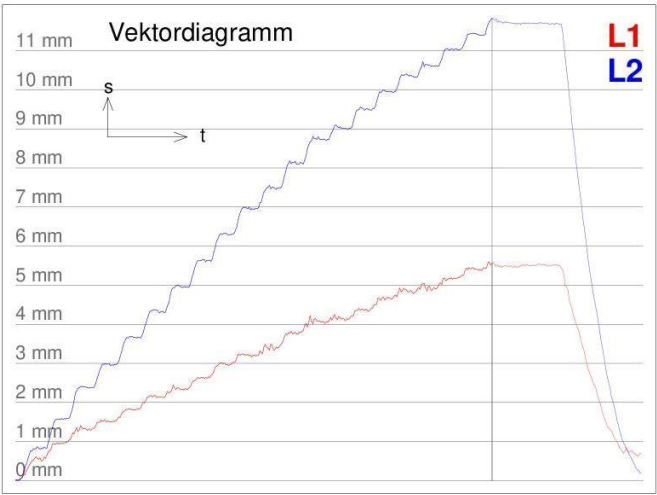

Meetrapport nr. 20230179

Plaats Herten

Locatie Sportpark Wolfsberg

Mast nr. 001

Opmerking A41



Normec
Rei-Lux



Meetrapport nr. 20230179

Plaats Herten

Locatie Sportpark Wolfsberg

Mast nr. 002

Opmerking M30_0614009A



REI-LUX Prüfbericht M30_0614009A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 14.06.2023
Messbeginn : 10:23:01
Messende : 10:23:02

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 9
Mast- / Objektname : 2
Mast- / Objekttyp : gm18

Standort

Prüfort : Herten
Ortsteil :
Straße : Sportpark Wolfsberg

konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto A42 2d 2arm

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 1.4 mm
Laserweg (L2) : 1.1 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 82.72 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 0.3 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.1 mm
Laserweg (L2) : 0.2 mm

Datum Unterschrift

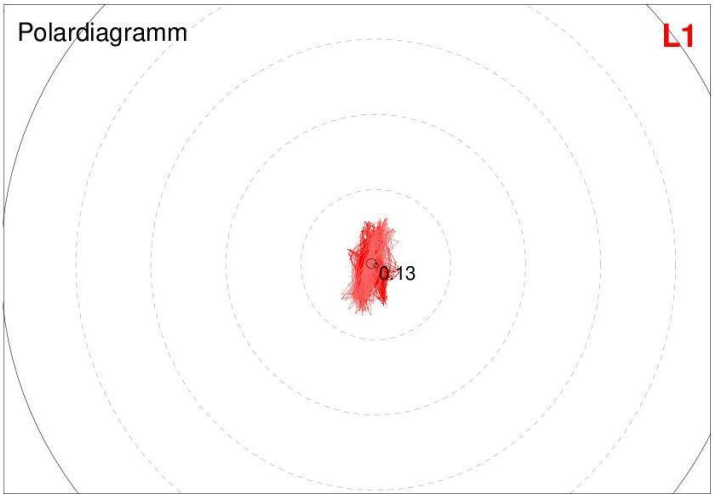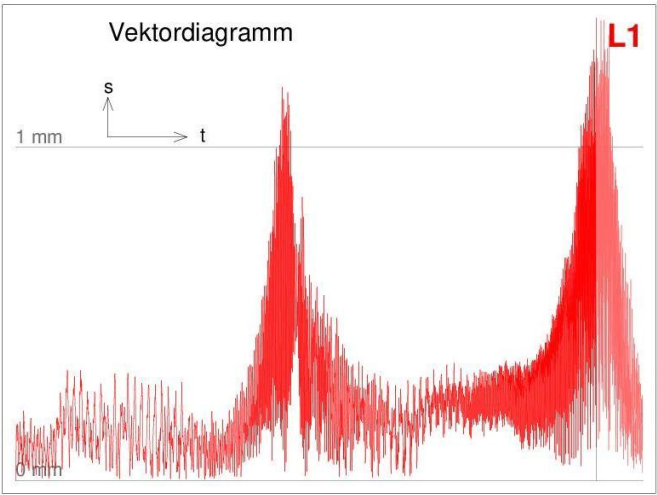

Meetrapport nr. 20230179

Plaats Herten

Locatie Sportpark Wolfsberg

Mast nr. 002

Opmerking M30_0614009B



REI-LUX Prüfbericht M30_0614009B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 14.06.2023
Messbeginn : 10:23:07
Messende : 10:23:28

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 9
Mast- / Objektname : 2
Mast- / Objekttyp : gm18

Standort

Prüfort : Herten
Ortsteil :
Straße : Sportpark Wolfsberg

konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto A42 2d 2arm

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 8.8 mm
Laserweg (L2) : 11.0 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 6.12 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 2.1 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 2.0 mm
Laserweg (L2) : 1.4 mm

Datum Unterschrift

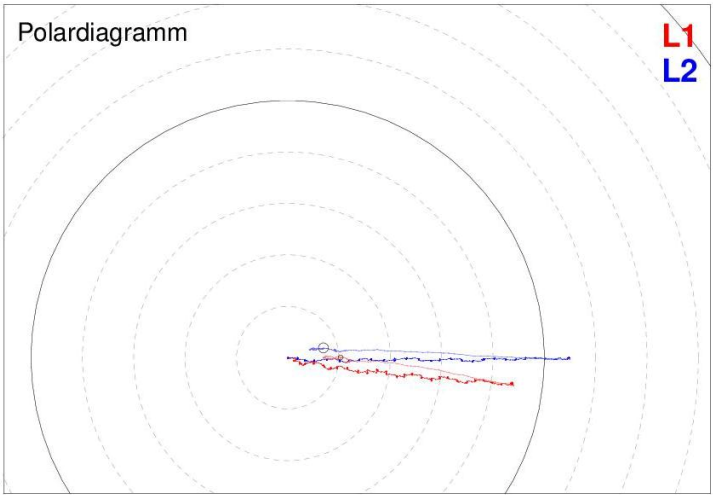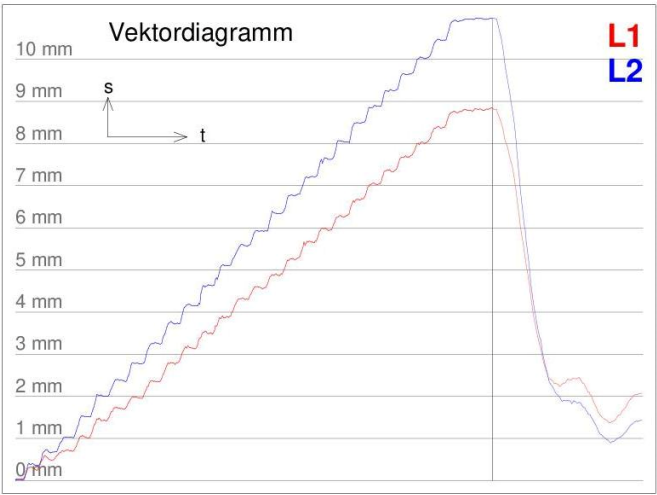

Meetrapport nr. 20230179

Plaats Herten

Locatie Sportpark Wolfsberg

Mast nr. 002

Opmerking A42



Normec
Rei-Lux



Meetrapport nr. 20230179

Plaats Herten

Locatie Sportpark Wolfsberg

Mast nr. 003

Opmerking M30_0614010A



REI-LUX Prüfbericht M30_0614010A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 14.06.2023
Messbeginn : 10:29:30
Messende : 10:29:32

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 10
Mast- / Objektname : 3
Mast- / Objekttyp : gm18

Standort

Prüfart : Herten
Ortsteil :
Straße : Sportpark Wolfsberg

konisch : x
verzinkt : x
Lack :

Manschette : 0

Bemerkung : Zie foto A43 2d 2arm

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A

Gründung/Verankerung Code : 0

Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 2.0 mm
Laserweg (L2) : 0.8 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 167.17 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.2 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.3 mm
Laserweg (L2) : 0.0 mm

Datum Unterschrift

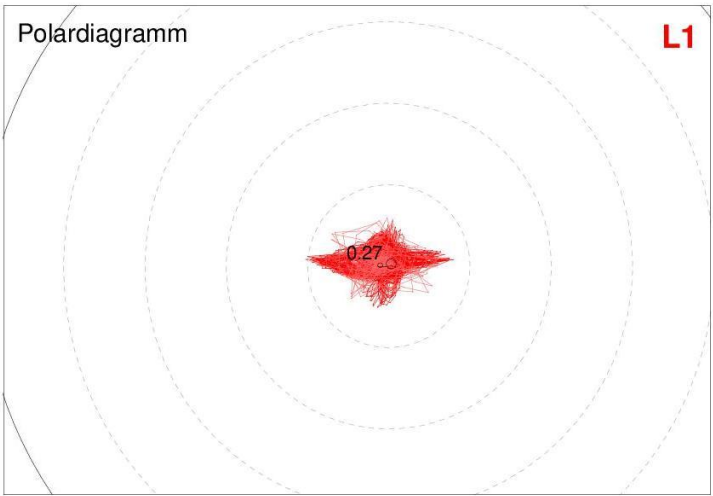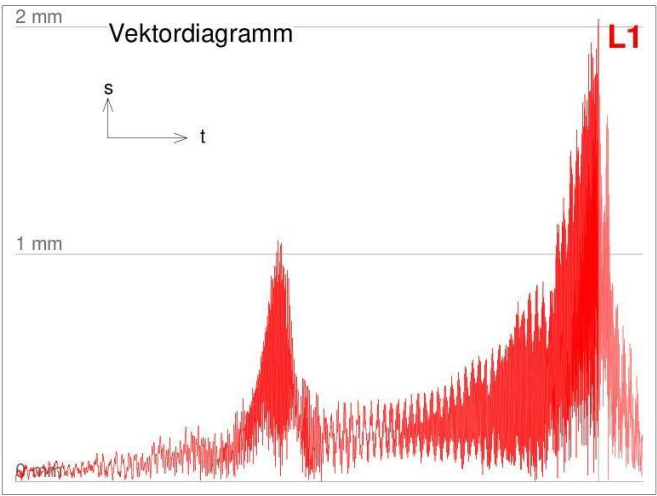

Meetrapport nr. 20230179

Plaats Herten

Locatie Sportpark Wolfsberg

Mast nr. 003

Opmerking M30_0614010B



REI-LUX Prüfbericht M30_0614010B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 14.06.2023
Messbeginn : 10:29:37
Messende : 10:29:59

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 10
Mast- / Objektname : 3
Mast- / Objekttyp : gm18

Standort

Prüfort : Herten
Ortsteil :
Straße : Sportpark Wolfsberg

konisch : x
verzinkt : x
Lack :

Manschette : 0

Bemerkung : Zie foto A43 2d 2arm

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A

Gründung/Verankerung Code : 0

Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 11.0 mm
Laserweg (L2) : 13.2 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 8.20 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 2.2 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 1.6 mm
Laserweg (L2) : 2.3 mm

Datum Unterschrift

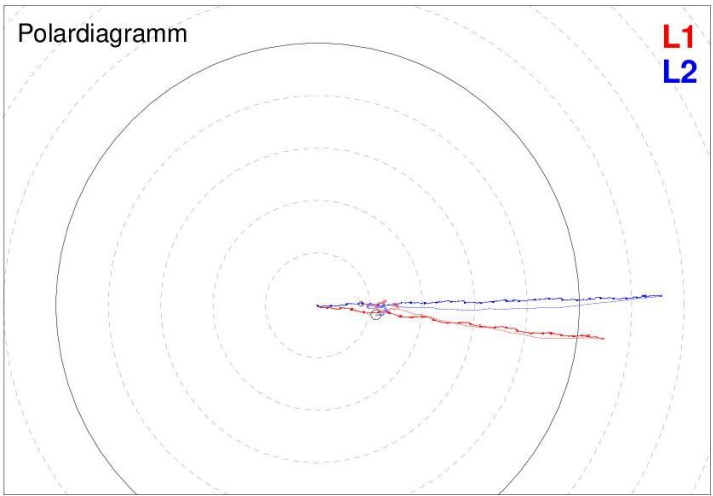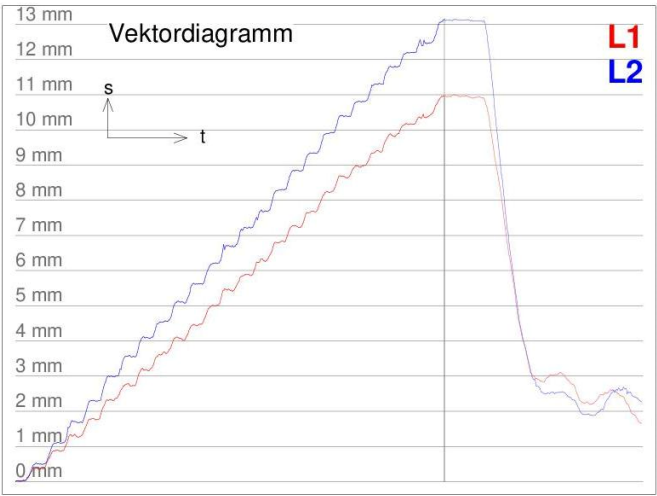

Meetrapport nr. 20230179

Plaats Herten

Locatie Sportpark Wolfsberg

Mast nr. 003

Opmerking A43



Normec
Rei-Lux



Meetrapport nr. 20230179

Plaats Herten

Locatie Sportpark Wolfsberg

Mast nr. 004

Opmerking M30_0614011A



REI-LUX Prüfbericht M30_0614011A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 14.06.2023
Messbeginn : 10:35:51
Messende : 10:35:53

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 11
Mast- / Objektname : 4
Mast- / Objekttyp : gm18

Standort

Prüfört : Herten
Ortsteil :
Straße : Sportpark Wolfsberg

konisch : x
verzinkt : x

Lack :

Manschette : 0

Bemerkung : Zie foto A44 2d 2arm

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A

Gründung/Verankerung Code : 0

Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 1.9 mm
Laserweg (L2) : 0.7 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 7.21 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.2 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.4 mm
Laserweg (L2) : 0.2 mm

Datum Unterschrift

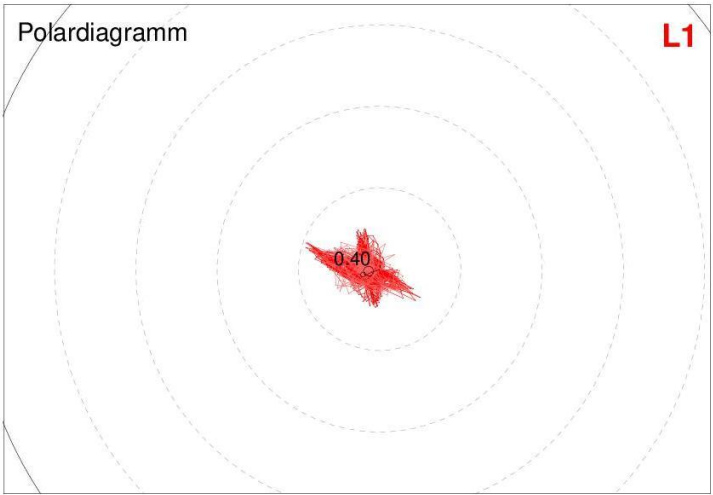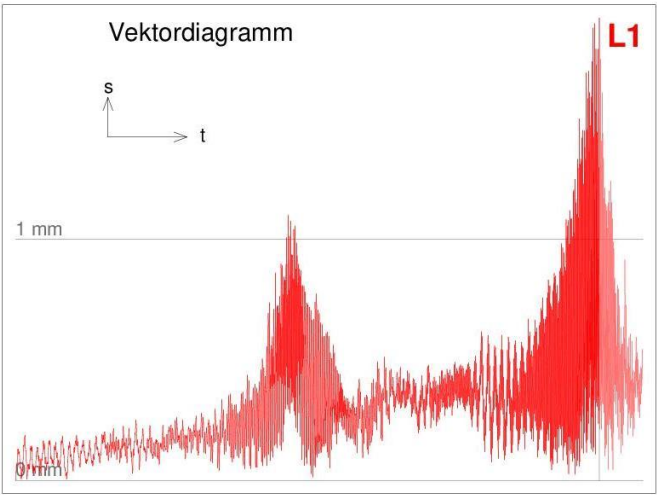

Meetrapport nr. 20230179
Plaats Herten
Locatie Sportpark Wolfsberg
Mast nr. 004
Opmerking M30_0614011B



REI-LUX Prüfbericht M30_0614011B.rxm Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll	Mast / Objekt
Messtag : 14.06.2023	Mast- / Objektzähler : 11
Messbeginn : 10:35:56	Mast- / Objektname : 4
Messende : 10:36:16	Mast- / Objekttyp : gm18
	konisch : x
	verzinkt : x
	Lack :
Standort	Manschette : 0
Prüfort : Herten	Bemerkung : Zie foto A44 2d 2arm
Ortsteil :	
Straße : Sportpark Wolfsberg	



Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last	Pulsbelastung
Laserweg (L1) : 6.2 mm	Amplitude : +/- 0.0 mm
Laserweg (L2) : 9.5 mm	Ausschwingzeit : 0.0 sek
Torsion zwischen L1 / L2 : 4.17 Grad	Schwelle : 0.5 mm
Nettobiegung bei max Last	
Laserweg zwischen L1 / L2 : 3.4 mm	
Mast / Objekt am Prüfende ohne Last	
Laserweg (L1) : 0.5 mm	
Laserweg (L2) : 0.3 mm	

Datum Unterschrift

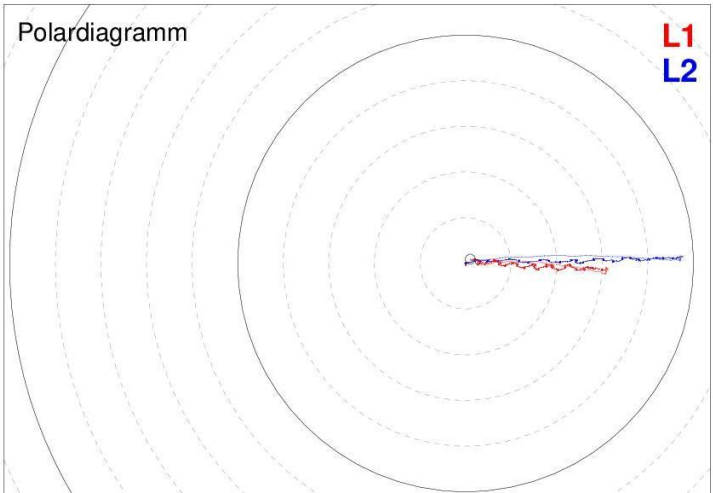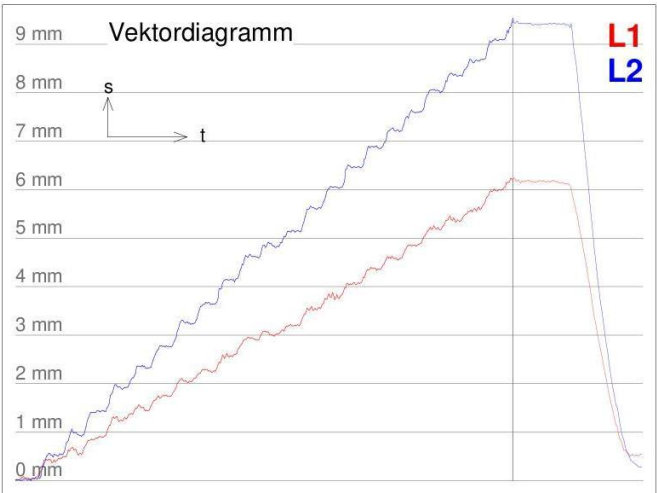

Meetrapport nr. 20230179

Plaats Herten

Locatie Sportpark Wolfsberg

Mast nr. 004

Opmerking A44



Normec
Rei-Lux



Meetrapport nr. 20230179

Plaats Herten

Locatie Sportpark Wolfsberg

Mast nr. 005

Opmerking M30_0614018A



Normec
Rei-Lux

REI-LUX Prüfbericht M30_0614018A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 14.06.2023
Messbeginn : 11:52:24
Messende : 11:52:26

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 18
Mast- / Objektname : 5
Mast- / Objekttyp : gm18

Standort

Prüfort : Herten
Ortsteil :
Straße : Sportpark Wolfsberg

konisch : 0

verzinkt : x

Lack :

Manschette : 0

Bemerkung : Zie foto A53 2d 2arm

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A

Gründung/Verankerung Code : 0

Option : 10

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 0.7 mm
Laserweg (L2) : 1.6 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 0.18 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 0.9 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.3 mm
Laserweg (L2) : 0.3 mm

Datum Unterschrift

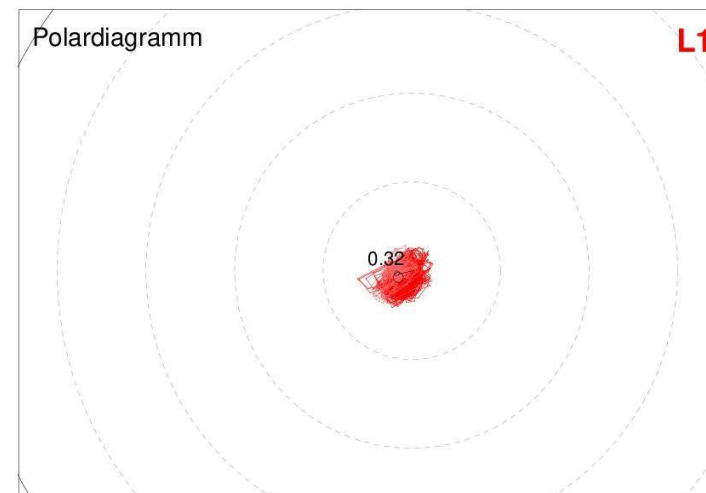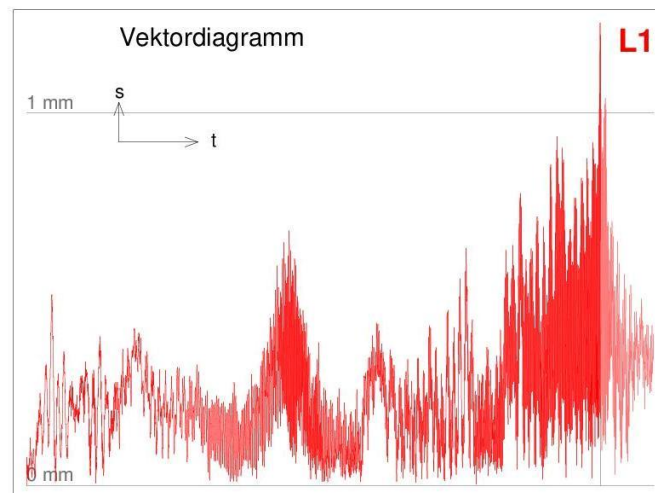

Meetrapport nr. 20230179

Plaats Herten

Locatie Sportpark Wolfsberg

Mast nr. 005

Opmerking M30_0614018B



REI-LUX Prüfbericht M30_0614018B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 14.06.2023
Messbeginn : 11:52:30
Messende : 11:52:53

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 18
Mast- / Objektname : 5
Mast- / Objekttyp : gm18

Standort

Prüfort : Herten
Ortsteil :
Straße : Sportpark Wolfsberg

verzinkt : x

Lack :
Manschette : 0

Bemerkung : Zie foto A53 2d 2arm

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A

Gründung/Verankerung Code : 0

Option : 10

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 5.2 mm
Laserweg (L2) : 10.2 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 21.60 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 5.1 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.5 mm
Laserweg (L2) : 0.4 mm

Datum Unterschrift

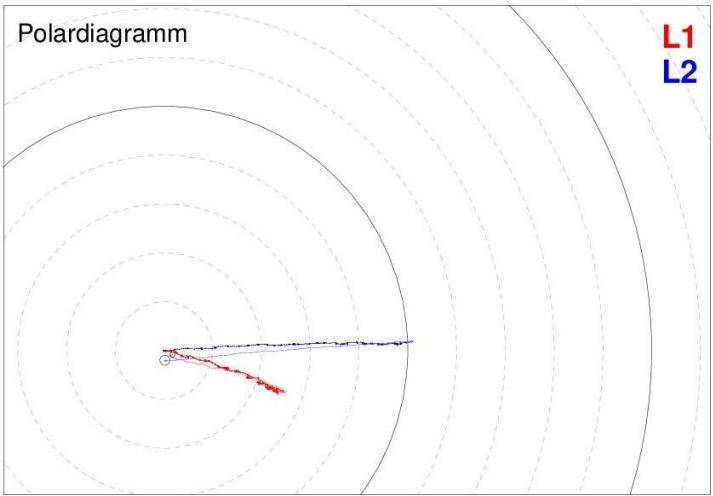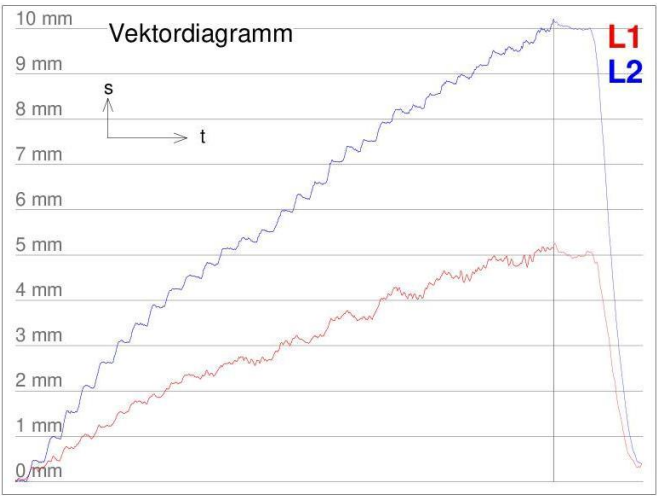

Meetrapport nr. 20230179

Plaats Herten

Locatie Sportpark Wolfsberg

Mast nr. 005

Opmerking A53



Normec
Rei-Lux



Meetrapport nr. 20230179

Plaats Herten

Locatie Sportpark Wolfsberg

Mast nr. 006

Opmerking M30_0614019A



REI-LUX Prüfbericht M30_0614019A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 14.06.2023
Messbeginn : 11:59:07
Messende : 11:59:14

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 19
Mast- / Objektname : 6
Mast- / Objekttyp : gm18
konisch : 0

Standort

Prüfört : Herten
Ortsteil :
Straße : Sportpark Wolfsberg

verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0

Bemerkung : Zie foto A54 2d 2arm

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 10

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 0.7 mm
Laserweg (L2) : 2.1 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 169.25 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.4 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.4 mm
Laserweg (L2) : 0.6 mm

Datum Unterschrift

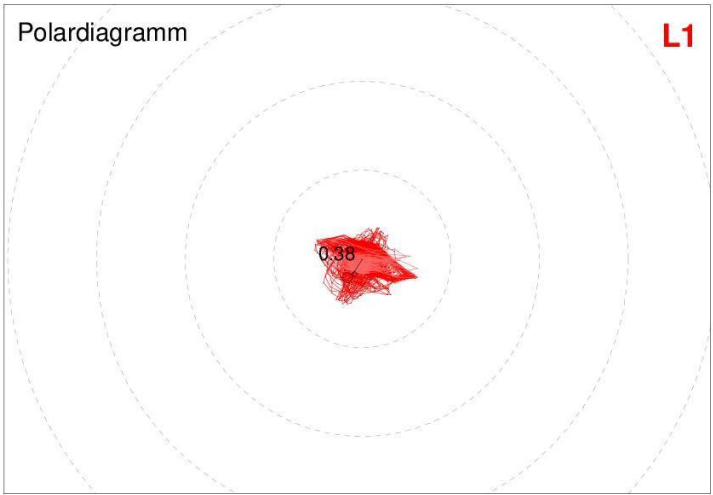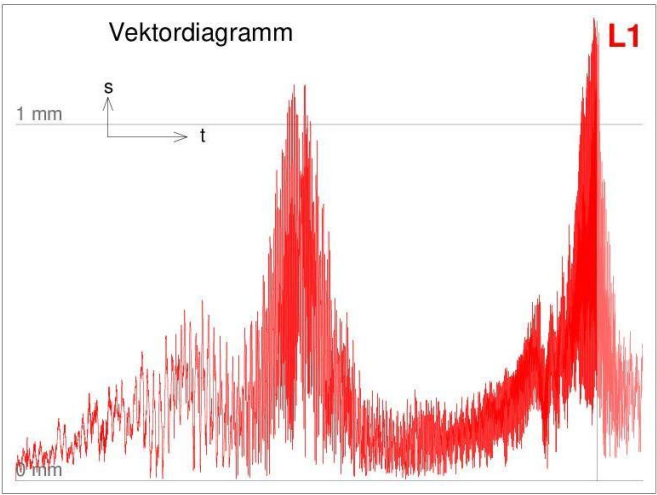

Meetrapport nr. 20230179

Plaats Herten

Locatie Sportpark Wolfsberg

Mast nr. 006

Opmerking M30_0614019B



REI-LUX Prüfbericht M30_0614019B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 14.06.2023
Messbeginn : 11:59:19
Messende : 11:59:34

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 19
Mast- / Objektname : 6
Mast- / Objekttyp : gm18
konisch : 0
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto A54 2d 2arm

Standort

Prüfort : Herten
Ortsteil :
Straße : Sportpark Wolfsberg

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 10

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 3.2 mm
Laserweg (L2) : 10.6 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 23.09 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 7.4 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.8 mm
Laserweg (L2) : 1.2 mm

Datum Unterschrift

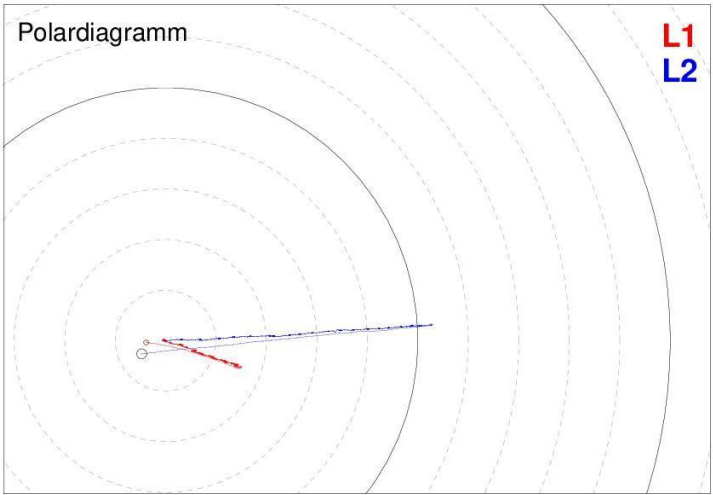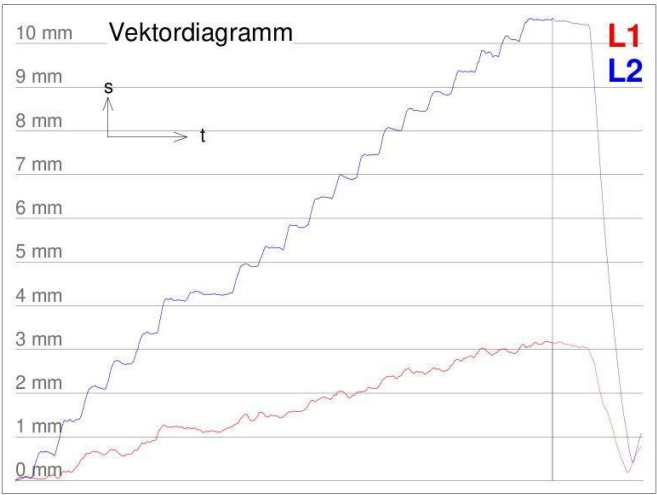

Meetrapport nr. 20230179

Plaats Herten

Locatie Sportpark Wolfsberg

Mast nr. 006

Opmerking A54



Normec
Rei-Lux



Meetrapport nr. 20230179
Plaats Herten
Locatie Sportpark Wolfsberg
Mast nr. 008
Opmerking M30_0614017A



REI-LUX Prüfbericht M30_0614017A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 14.06.2023
Messbeginn : 11:44:21
Messende : 11:44:22

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 17
Mast- / Objektname : 8
Mast- / Objekttyp : gm17
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto A52 oct 2d

Standort

Prüfort : Herten
Ortsteil :
Straße : Sportpark Wolfsberg

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 2.4 mm
Laserweg (L2) : 2.9 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 2.52 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 0.5 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.3 mm
Laserweg (L2) : 0.1 mm

Datum Unterschrift

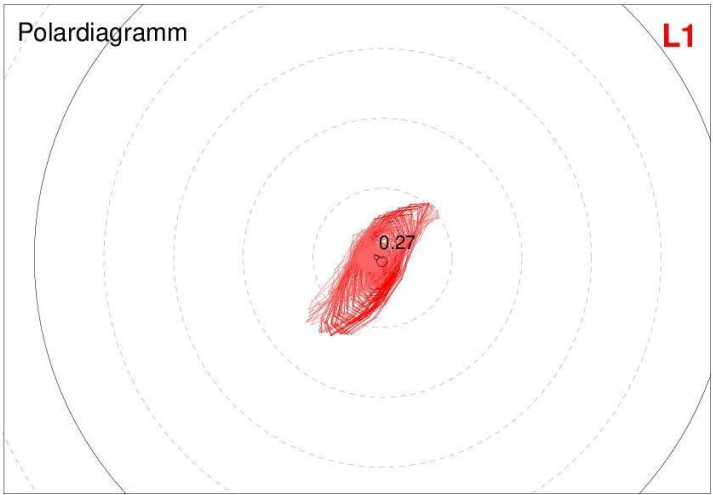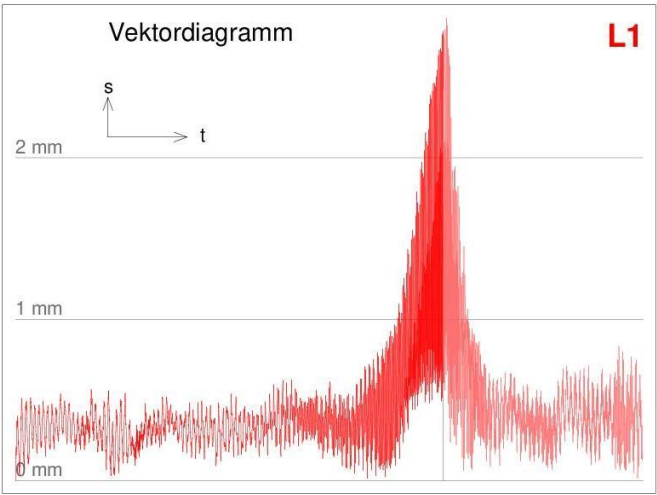

Meetrapport nr. 20230179

Plaats Herten

Locatie Sportpark Wolfsberg

Mast nr. 008

Opmerking M30_0614017B



REI-LUX Prüfbericht M30_0614017B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 14.06.2023
Messbeginn : 11:44:26
Messende : 11:44:43

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 17
Mast- / Objektname : 8
Mast- / Objekttyp : gm17
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto A52 oct 2d

Standort

Prüfort : Herten
Ortsteil :
Straße : Sportpark Wolfsberg

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 3.8 mm
Laserweg (L2) : 7.5 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 11.34 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 3.7 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.4 mm
Laserweg (L2) : 0.2 mm

Datum Unterschrift

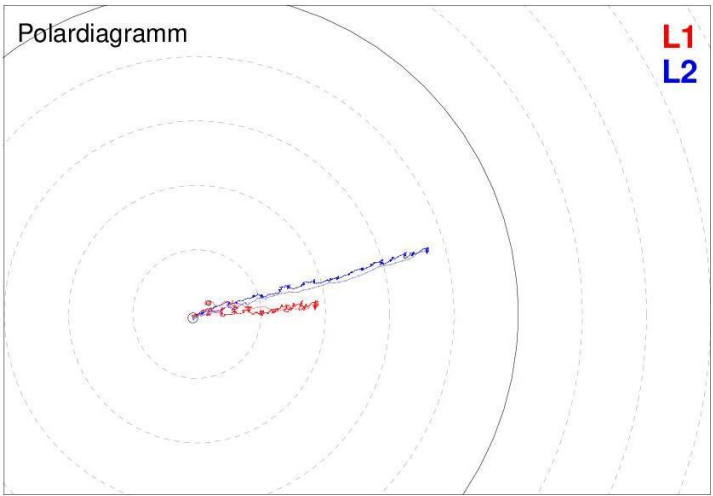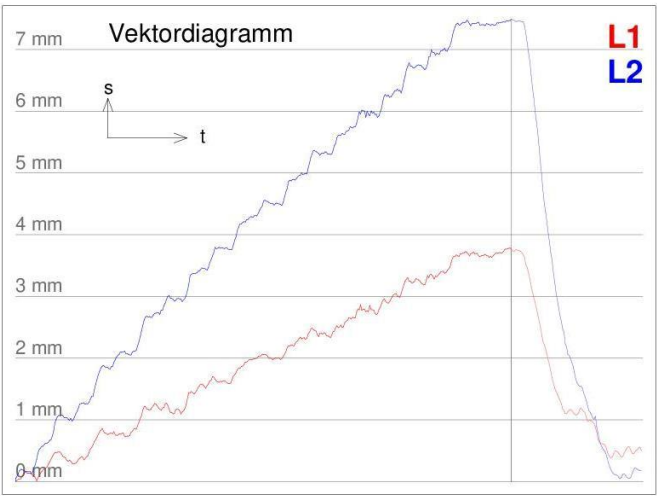

Meetrapport nr. 20230179

Plaats Herten

Locatie Sportpark Wolfsberg

Mast nr. 008

Opmerking A52



Normec
Rei-Lux



Meetrapport nr. 20230179

Plaats Herten

Locatie Sportpark Wolfsberg

Mast nr. 009

Opmerking M30_0614012A



REI-LUX Prüfbericht M30_0614012A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 14.06.2023
Messbeginn : 10:42:54
Messende : 10:42:56

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 12
Mast- / Objektname : 9
Mast- / Objekttyp : gm15
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto A45 oct 2d

Standort

Prüfort : Herten
Ortsteil :
Straße : Sportpark Wolfsberg

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 3.3 mm
Laserweg (L2) : 0.9 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 165.72 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 2.4 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.7 mm
Laserweg (L2) : 0.2 mm

Datum Unterschrift

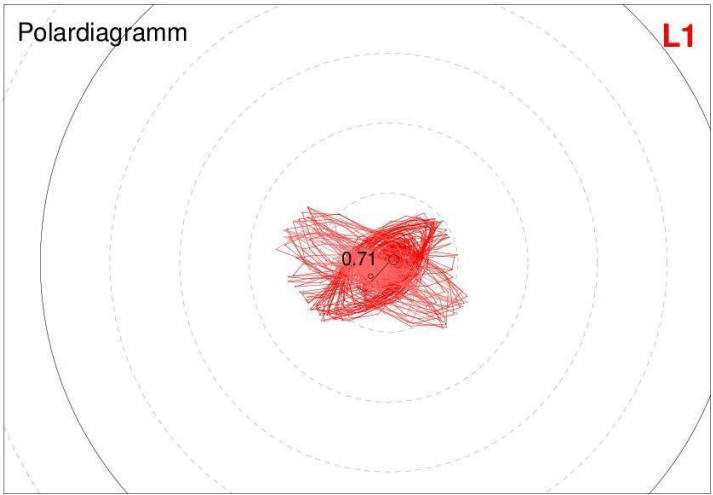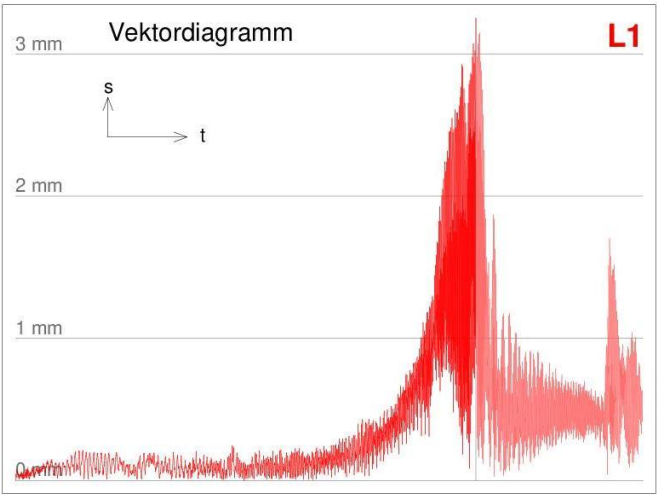

Meetrapport nr. 20230179

Plaats Herten

Locatie Sportpark Wolfsberg

Mast nr. 009

Opmerking M30_0614012B



REI-LUX Prüfbericht M30_0614012B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 14.06.2023
Messbeginn : 10:43:01
Messende : 10:43:24

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 12
Mast- / Objektname : 9
Mast- / Objekttyp : gm15

Standort

Prüfart : Herten
Ortsteil :
Straße : Sportpark Wolfsberg

verzinkt : x

Lack :

Manschette : 0

Bemerkung : Zie foto A45 oct 2d

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A

Gründungs/Verankerung Code : 0

Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 15.4 mm
Laserweg (L2) : 7.4 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 9.81 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 8.0 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.8 mm
Laserweg (L2) : 0.4 mm

Datum Unterschrift

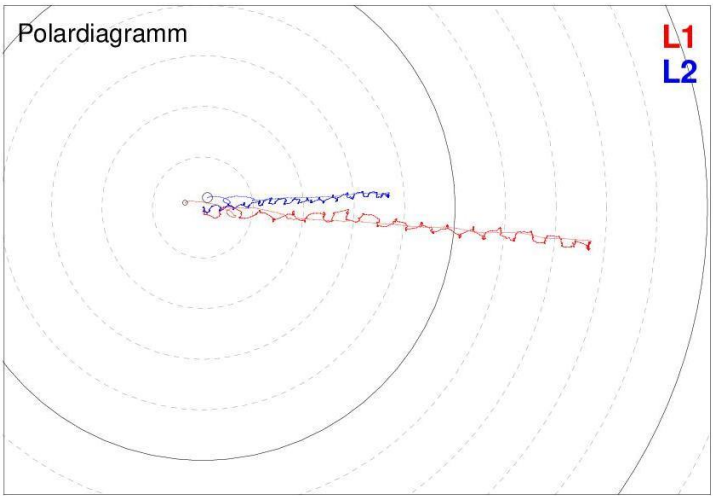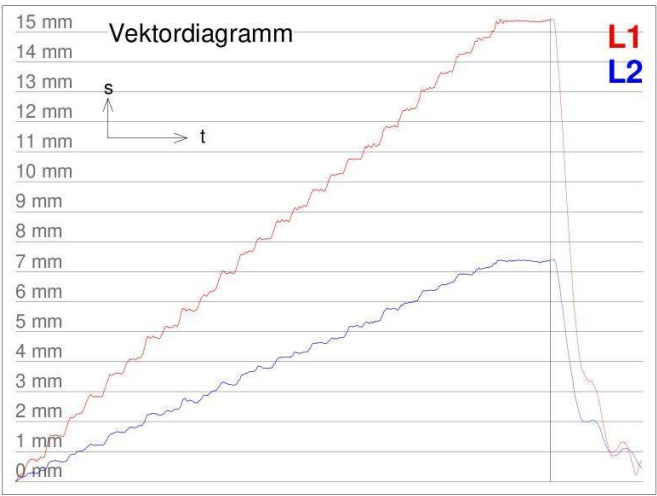

Meetrapport nr. 20230179

Plaats Herten

Locatie Sportpark Wolfsberg

Mast nr. 009

Opmerking A45



Normec
Rei-Lux



Meetrapport nr. 20230179
Plaats Herten
Locatie Sportpark Wolfsberg
Mast nr. 010
Opmerking M30_0614013A



REI-LUX Prüfbericht M30_0614013A.rxm Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll	Mast / Objekt
Messtag : 14.06.2023	Mast- / Objektzähler : 13
Messbeginn : 10:50:46	Mast- / Objektname : 10
Messende : 10:50:48	Mast- / Objekttyp : gm15
	konisch : x
	verzinkt : x
Standort	Lack :
Prüfort : Herten	Manschette : 0
Ortsteil :	Bemerkung : Corrosie aan de mast, zie foto A46 oct 2d
Straße : Sportpark Wolfsberg	



Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option :

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last	Pulsbelastung
Laserweg (L1) : 3.4 mm	Amplitude : +/- 0.0 mm
Laserweg (L2) : 1.5 mm	Ausschwingzeit : 0.0 sek
Torsion zwischen L1 / L2 : 124.12 Grad	Schwelle : 0.5 mm
Nettobiegung bei max Last	
Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.9 mm	
Mast / Objekt am Prüfende ohne Last	
Laserweg (L1) : 0.2 mm	
Laserweg (L2) : 0.5 mm	

Datum Unterschrift

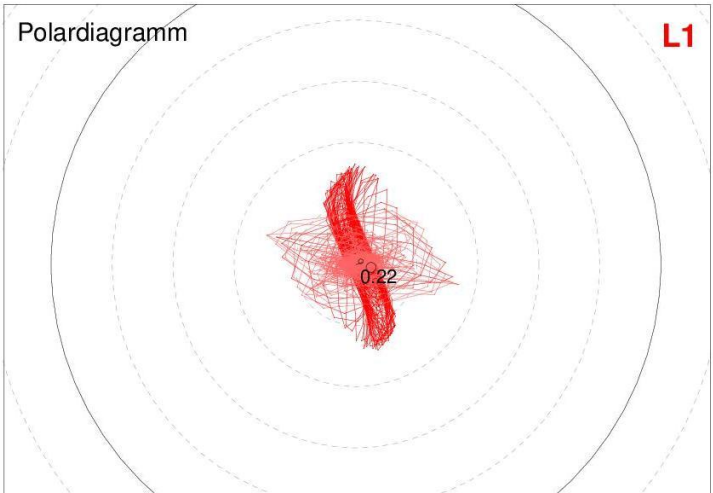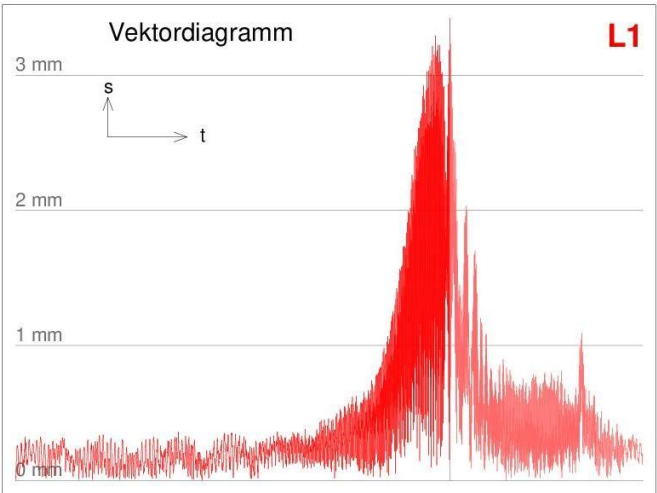

Meetrapport nr. 20230179

Plaats Herten

Locatie Sportpark Wolfsberg

Mast nr. 010

Opmerking M30_0614013B



REI-LUX Prüfbericht M30_0614013B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 14.06.2023
Messbeginn : 10:50:55
Messende : 10:51:20

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 13
Mast- / Objektname : 10
Mast- / Objekttyp : gm15
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0

Standort

Prüfort : Herten
Ortsteil :
Straße : Sportpark Wolfsberg

Bemerkung : Corrosie aan de mast, zie foto A46 oct 2d

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option :

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 15.3 mm
Laserweg (L2) : 6.1 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 3.60 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 9.2 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.5 mm
Laserweg (L2) : 0.3 mm

Datum Unterschrift

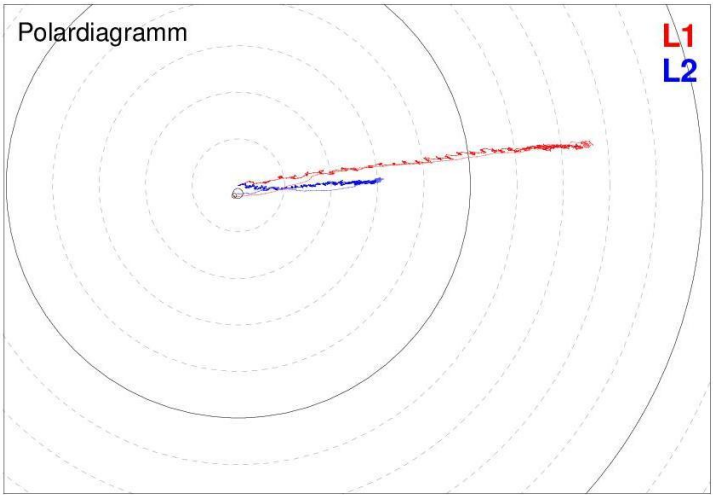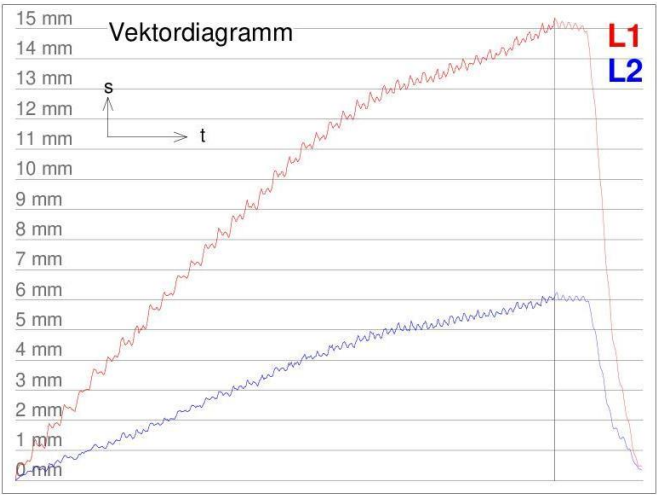

Meetrapport nr. 20230179

Plaats Herten

Locatie Sportpark Wolfsberg

Mast nr. 010

Opmerking A46



Normec
Rei-Lux



Meetrapport nr. 20230179
Plaats Herten
Locatie Sportpark Wolfsberg
Mast nr. 012
Opmerking M30_0614015A



REI-LUX Prüfbericht M30_0614015A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 14.06.2023
Messbeginn : 11:09:31
Messende : 11:09:34

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 15
Mast- / Objektname : 12
Mast- / Objekttyp : gm15

Standort

Prüfort : Herten
Ortsteil :
Straße : Sportpark Wolfsberg

Material

konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0

Bemerkung : Corrosie aan de mast, zie foto A49 oct 2d 2arm

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option :

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 3.6 mm
Laserweg (L2) : 1.7 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 13.59 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.9 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.6 mm
Laserweg (L2) : 0.9 mm

Datum Unterschrift

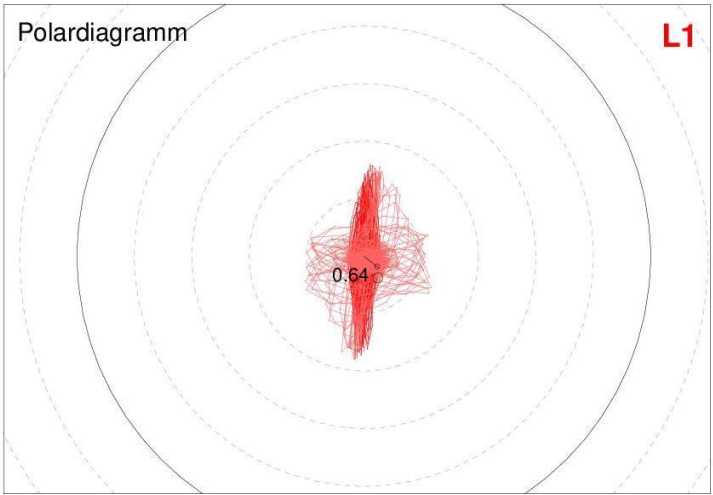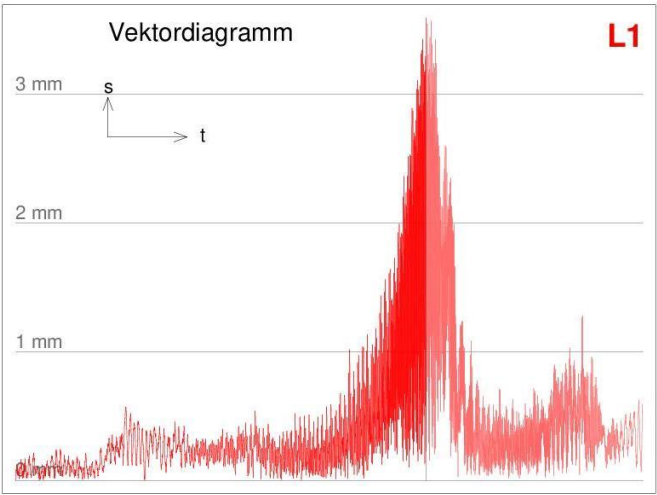

Meetrapport nr. 20230179
Plaats Herten
Locatie Sportpark Wolfsberg
Mast nr. 012
Opmerking M30_0614015B



REI-LUX Prüfbericht M30_0614015B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 14.06.2023
Messbeginn : 11:09:40
Messende : 11:10:08

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 15
Mast- / Objektname : 12
Mast- / Objekttyp : gm15
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0

Standort

Prüfort : Herten
Ortsteil :
Straße : Sportpark Wolfsberg

Bemerkung : Corrosie aan de mast, zie foto A49 oct 2d 2arm

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option :

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 12.3 mm
Laserweg (L2) : 4.0 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 44.59 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 8.2 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.7 mm
Laserweg (L2) : 1.4 mm

Datum Unterschrift

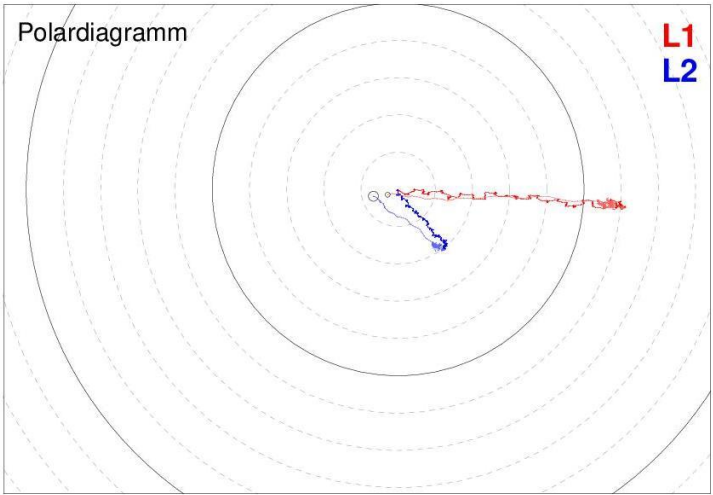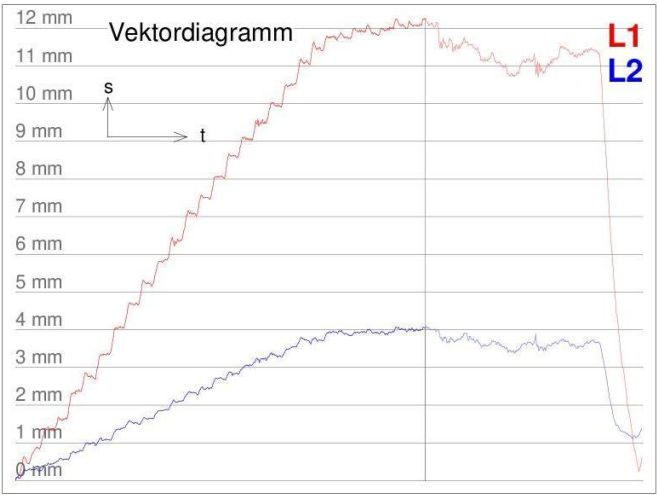

Meetrapport nr. 20230179

Plaats Herten

Locatie Sportpark Wolfsberg

Mast nr. 012

Opmerking A49



Normec
Rei-Lux



Meetrapport nr. 20230179
Plaats Herten
Locatie Sportpark Wolfsberg
Mast nr. 013
Opmerking M30_0614023A



REI-LUX Prüfbericht M30_0614023A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 14.06.2023
Messbeginn : 12:34:20
Messende : 12:34:32

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 23
Mast- / Objektname : 13
Mast- / Objekttyp : gm15

Standort

Prüfort : Herten
Ortsteil :
Straße : Sportpark Wolfsberg

konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0

Bemerkung : Corrosie aan de mast, zie foto A58 oct 2d 3arm

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option :

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 4.4 mm
Laserweg (L2) : 2.7 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 174.86 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.7 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.1 mm
Laserweg (L2) : 0.3 mm

Datum Unterschrift

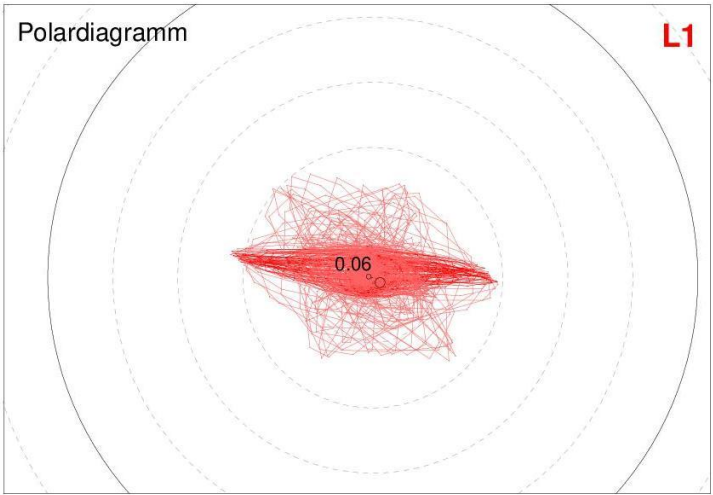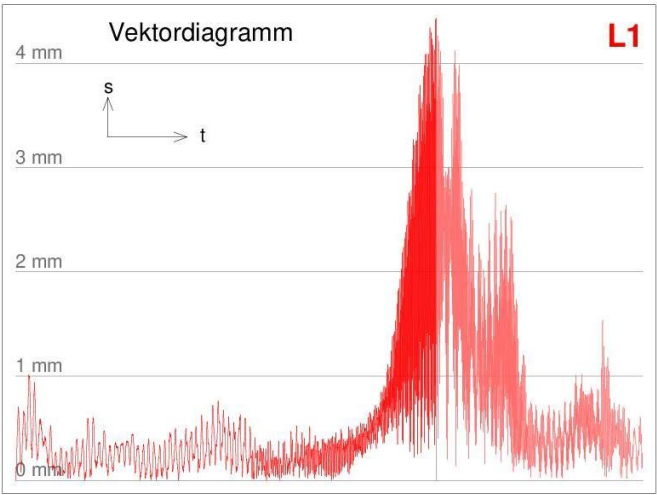

Meetrapport nr. 20230179

Plaats Herten

Locatie Sportpark Wolfsberg

Mast nr. 013

Opmerking M30_0614023B



REI-LUX Prüfbericht M30_0614023B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 14.06.2023
Messbeginn : 12:34:35
Messende : 12:34:55

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 23
Mast- / Objektname : 13
Mast- / Objekttyp : gm15

Standort

Prüfort : Herten
Ortsteil :
Straße : Sportpark Wolfsberg

konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0

Bemerkung : Corrosie aan de mast, zie foto A58 oct 2d 3arm

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option :

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 8.3 mm
Laserweg (L2) : 8.4 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 6.40 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 0.1 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 1.2 mm
Laserweg (L2) : 1.5 mm

Datum Unterschrift

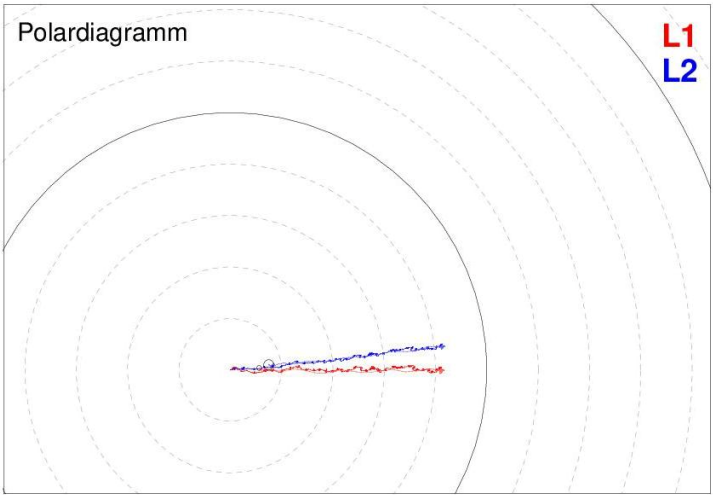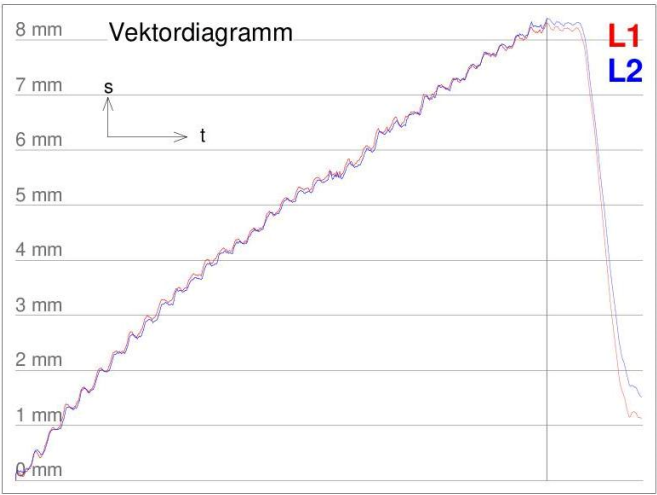

Meetrapport nr. 20230179

Plaats Herten

Locatie Sportpark Wolfsberg

Mast nr. 013

Opmerking A58



Normec
Rei-Lux



Meetrapport nr. 20230179
Plaats Herten
Locatie Sportpark Wolfsberg
Mast nr. 014
Opmerking M30_0614024A



REI-LUX Prüfbericht M30_0614024A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 14.06.2023
Messbeginn : 12:41:18
Messende : 12:41:25

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 24
Mast- / Objektname : 14
Mast- / Objekttyp : gm15

Standort

Prüfort : Herten
Ortsteil :
Straße : Sportpark Wolfsberg

konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0

Bemerkung : Corrosie aan de mast, zie foto A59 oct 2d 2arm

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option :

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 4.8 mm
Laserweg (L2) : 3.1 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 4.04 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.6 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.2 mm
Laserweg (L2) : 0.2 mm

Datum Unterschrift

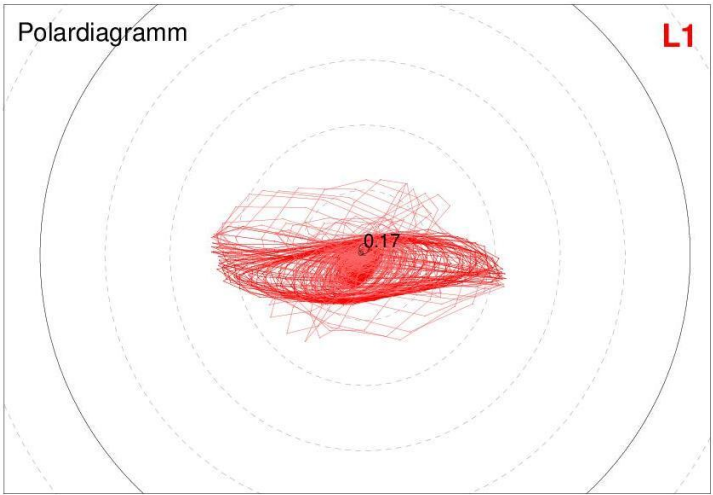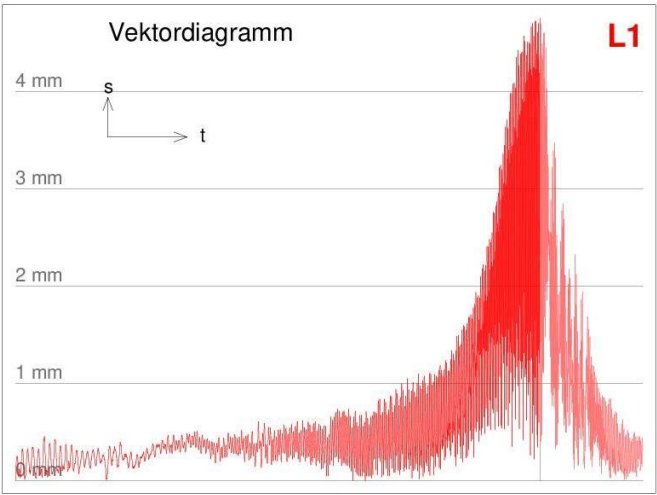

Meetrapport nr. 20230179

Plaats Herten

Locatie Sportpark Wolfsberg

Mast nr. 014

Opmerking M30_0614024B



REI-LUX Prüfbericht M30_0614024B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 14.06.2023
Messbeginn : 12:41:30
Messende : 12:41:53

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 24
Mast- / Objektname : 14
Mast- / Objekttyp : gm15
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0

Standort

Prüfort : Herten
Ortsteil :
Straße : Sportpark Wolfsberg

Bemerkung : Corrosie aan de mast, zie foto A59 oct 2d 2arm

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option :

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 12.7 mm
Laserweg (L2) : 12.6 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 7.58 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 0.1 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 1.2 mm
Laserweg (L2) : 1.8 mm

Datum Unterschrift

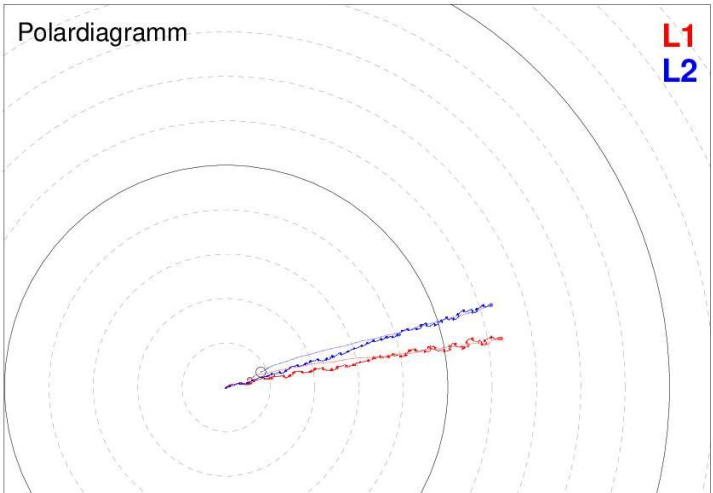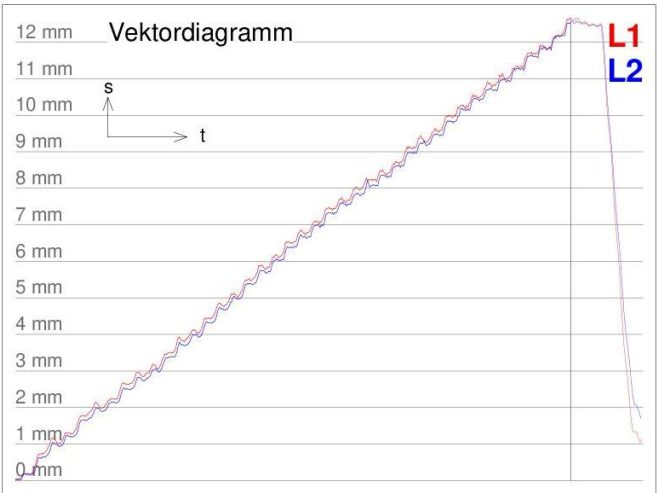

Meetrapport nr. 20230179

Plaats Herten

Locatie Sportpark Wolfsberg

Mast nr. 014

Opmerking A59



Normec
Rei-Lux



Meetrapport nr. 20230179
Plaats Herten
Locatie Sportpark Wolfsberg
Mast nr. 016
Opmerking M30_0614020A



REI-LUX Prüfbericht M30_0614020A.rxm Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll	Mast / Objekt
Messtag : 14.06.2023	Mast- / Objektzähler : 20
Messbeginn : 12:08:28	Mast- / Objektname : 16
Messende : 12:08:54	Mast- / Objekttyp : gm15
	konisch : x
Standort	verzinkt : x
Prüfart : Herten	Lack :
Ortsteil :	Manschette : 0
Straße : Sportpark Wolfsberg	Bemerkung : Zie foto A55 oct 2d 3am



Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last	Pulsbelastung
Laserweg (L1) : 4.5 mm	Amplitude : +/- 0.0 mm
Laserweg (L2) : 0.6 mm	Ausschwingzeit : 0.0 sek
Torsion zwischen L1 / L2 : 135.98 Grad	Schwelle : 0.5 mm
Nettobiegung bei max Last	
Laserweg zwischen L1 / L2 : 3.9 mm	
Mast / Objekt am Prüfende ohne Last	
Laserweg (L1) : 0.6 mm	
Laserweg (L2) : 0.7 mm	

Datum Unterschrift

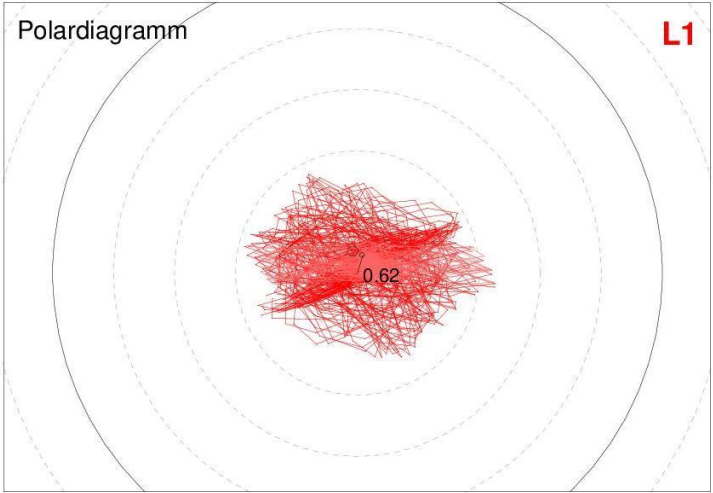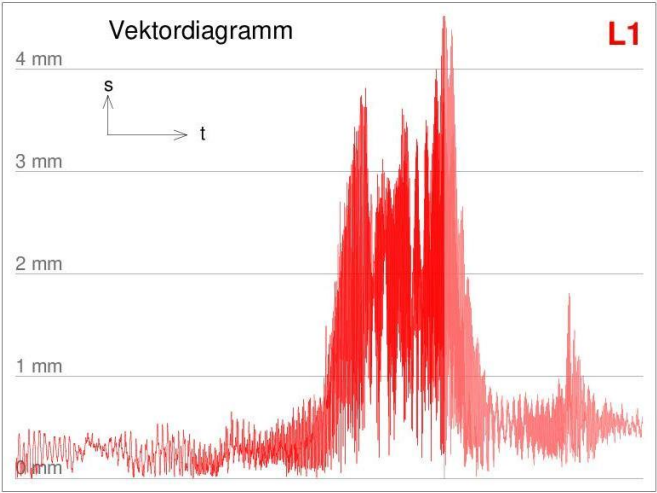

Meetrapport nr. 20230179

Plaats Herten

Locatie Sportpark Wolfsberg

Mast nr. 016

Opmerking M30_0614020B



REI-LUX Prüfbericht M30_0614020B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 14.06.2023
Messbeginn : 12:09:13
Messende : 12:09:31

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 20
Mast- / Objektname : 16
Mast- / Objekttyp : gm15

Standort

Prüfort : Herten
Ortsteil :
Straße : Sportpark Wolfsberg

konisch : x

verzinkt : x

Lack :

Manschette : 0

Bemerkung : Zie foto A55 oct 2d 3am

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A

Gründung/Verankerung Code : 0

Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 7.2 mm
Laserweg (L2) : 6.1 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 3.59 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.2 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.4 mm
Laserweg (L2) : 0.7 mm

Datum Unterschrift

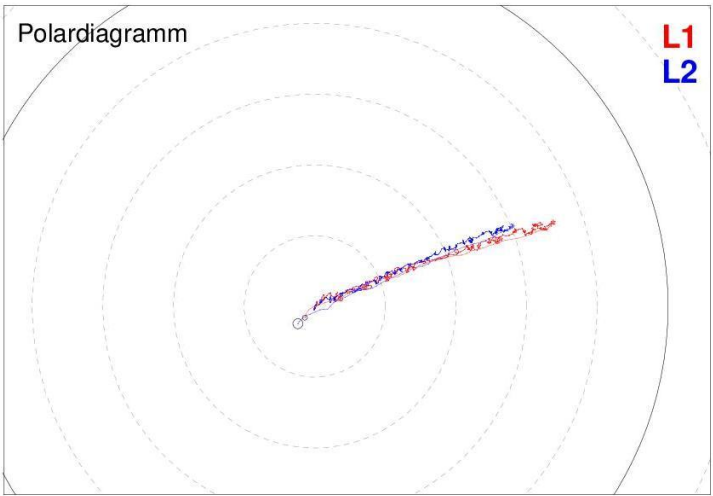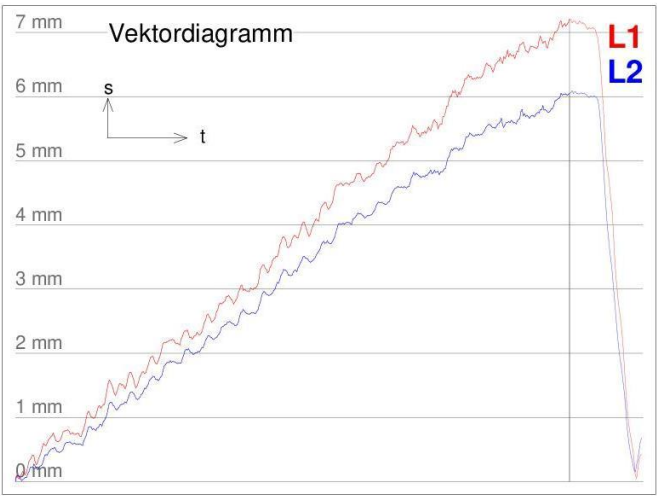

Meetrapport nr. 20230179

Plaats Herten

Locatie Sportpark Wolfsberg

Mast nr. 016

Opmerking A55



Normec
Rei-Lux



Meetrapport nr. 20230179
Plaats Herten
Locatie Sportpark Wolfsberg
Mast nr. 017
Opmerking M30_0614021A



REI-LUX Prüfbericht M30_0614021A.rxm Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll	Mast / Objekt
Messtag : 14.06.2023	Mast- / Objektzähler : 21
Messbeginn : 12:17:53	Mast- / Objektname : 17
Messende : 12:17:54	Mast- / Objekttyp : gm15
	konisch : x
	verzinkt : x
Standort	Lack :
Prüfört : Herten	Manschette : 0
Ortsteil :	Bemerkung : Zie foto A56 oct 2d 2arm
Straße : Sportpark Wolfsberg	



Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last	Pulsbelastung
Laserweg (L1) : 4.9 mm	Amplitude : +/- 0.0 mm
Laserweg (L2) : 3.2 mm	Ausschwingzeit : 0.0 sek
Torsion zwischen L1 / L2 : 4.88 Grad	Schwelle : 0.5 mm
Nettobiegung bei max Last	
Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.7 mm	
Mast / Objekt am Prüfende ohne Last	
Laserweg (L1) : 0.7 mm	
Laserweg (L2) : 0.4 mm	

Datum Unterschrift

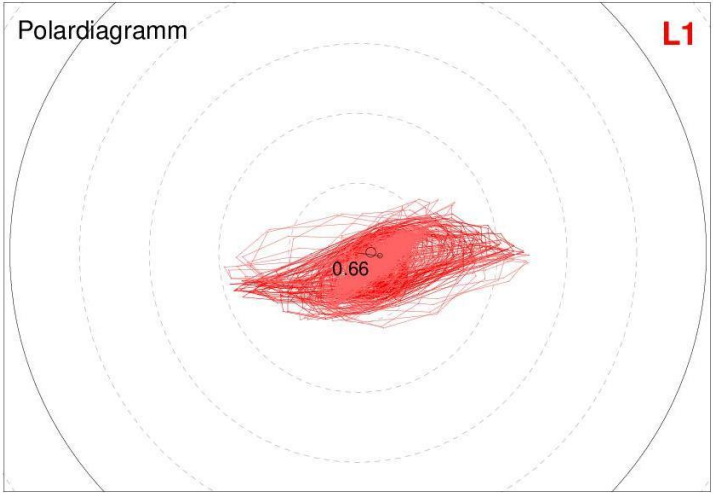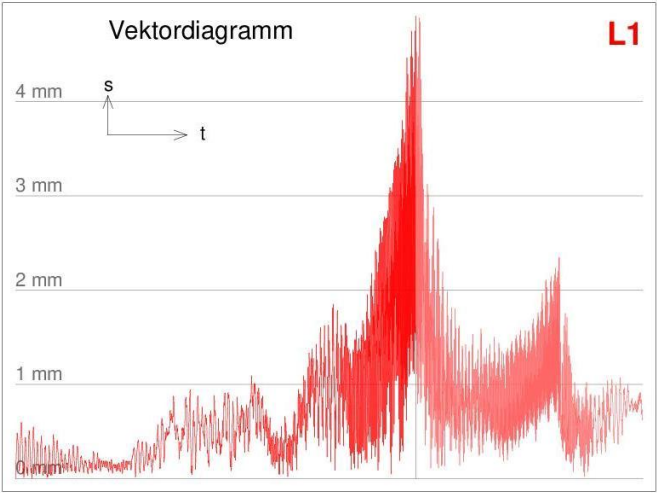

Meetrapport nr. 20230179

Plaats Herten

Locatie Sportpark Wolfsberg

Mast nr. 017

Opmerking M30_0614021B



REI-LUX Prüfbericht M30_0614021B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 14.06.2023
Messbeginn : 12:18:18
Messende : 12:18:30

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 21
Mast- / Objektname : 17
Mast- / Objekttyp : gm15

Standort

Prüfort : Herten
Ortsteil :
Straße : Sportpark Wolfsberg

konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto A56 oct 2d 2arm

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 6.4 mm
Laserweg (L2) : 6.2 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 3.45 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 0.2 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.9 mm
Laserweg (L2) : 1.5 mm

Datum Unterschrift

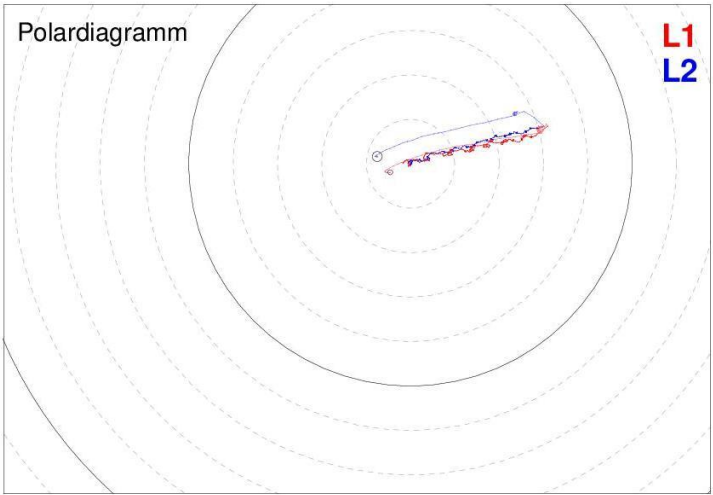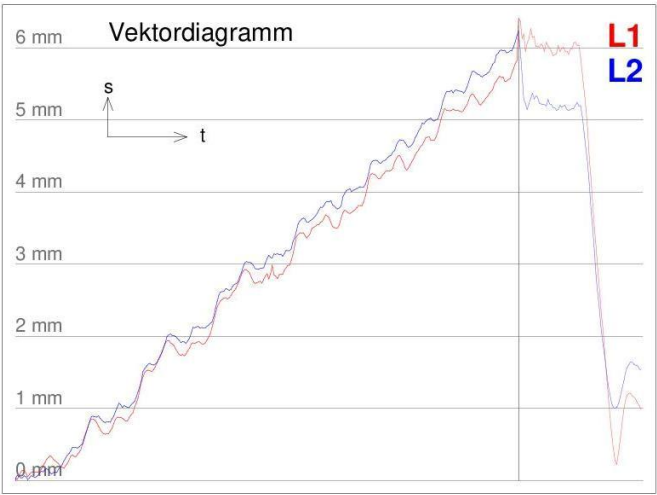

Meetrapport nr. 20230179

Plaats Herten

Locatie Sportpark Wolfsberg

Mast nr. 017

Opmerking A56



Normec
Rei-Lux



Meetrapport nr. 20230179
Plaats Herten
Locatie Sportpark Wolfsberg
Mast nr. 018
Opmerking M30_0614022A



REI-LUX Prüfbericht M30_0614022A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 14.06.2023
Messbeginn : 12:25:34
Messende : 12:25:36

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 22
Mast- / Objektname : 18
Mast- / Objekttyp : gm15
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto A57 oct 2d 3am

Standort

Prüfort : Herten
Ortsteil :
Straße : Sportpark Wolfsberg

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 4.0 mm
Laserweg (L2) : 0.5 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 64.51 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 3.6 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.5 mm
Laserweg (L2) : 0.4 mm

Datum Unterschrift

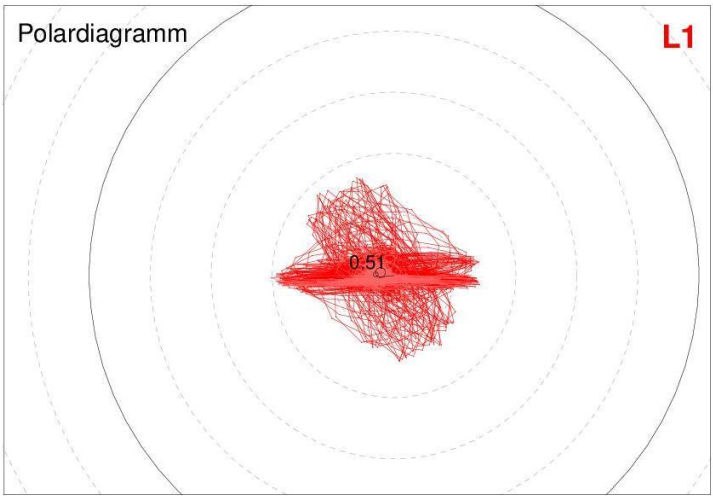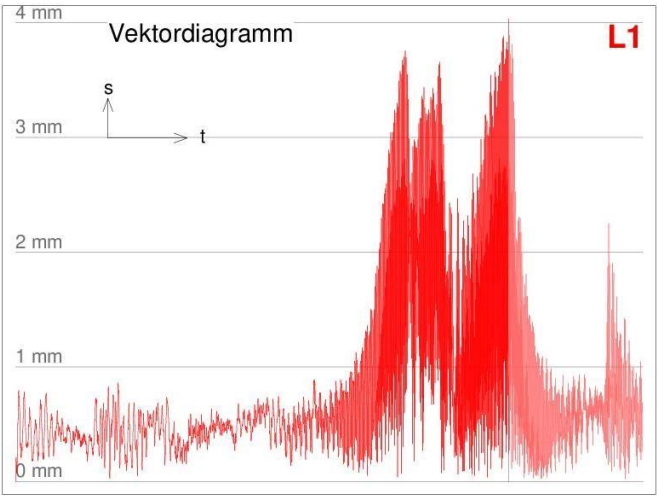

Meetrapport nr. 20230179

Plaats Herten

Locatie Sportpark Wolfsberg

Mast nr. 018

Opmerking M30_0614022B



REI-LUX Prüfbericht M30_0614022B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 14.06.2023
Messbeginn : 12:25:48
Messende : 12:26:05

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 22
Mast- / Objektname : 18
Mast- / Objekttyp : gm15

Standort

Prüfört : Herten
Ortsteil :
Straße : Sportpark Wolfsberg

verzinkt : x

Lack :

Manschette : 0

Bemerkung : Zie foto A57 oct 2d 3am

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A

Gründung/Verankerung Code : 0

Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 8.8 mm
Laserweg (L2) : 8.1 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 6.15 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 0.7 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.8 mm
Laserweg (L2) : 0.4 mm

Datum Unterschrift

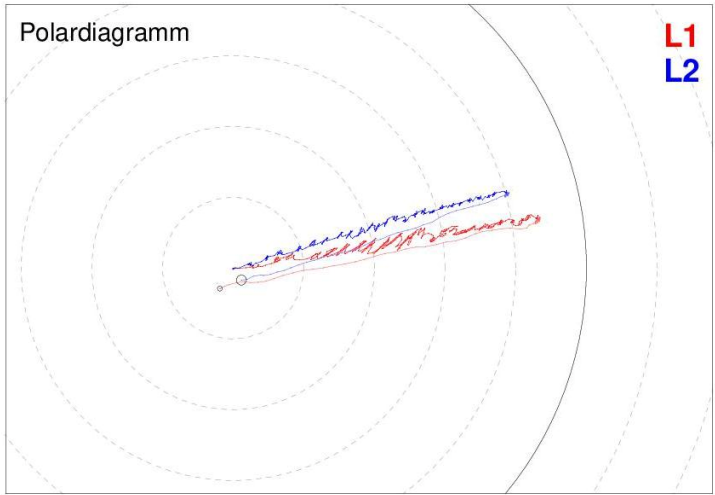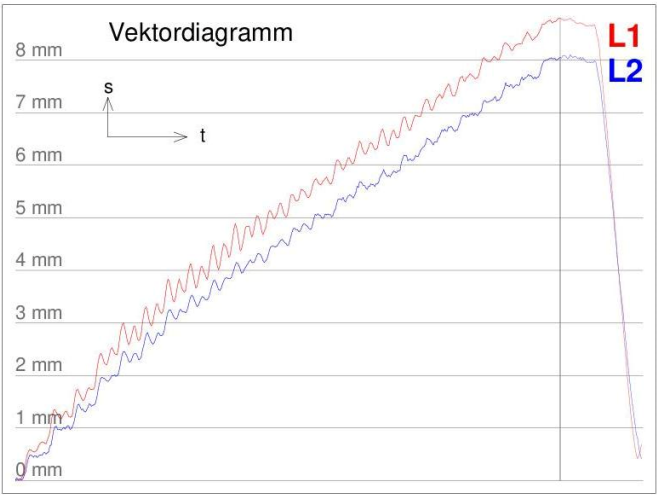

Meetrapport nr. 20230179

Plaats Herten

Locatie Sportpark Wolfsberg

Mast nr. 018

Opmerking A57



Normec
Rei-Lux



Meetrapport nr. 20230179

Plaats Herten

Locatie Sportpark Wolfsberg

Mast nr. 019

Opmerking M30_0614031A



REI-LUX Prüfbericht M30_0614031A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 14.06.2023
Messbeginn : 14:15:50
Messende : 14:15:55

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 31
Mast- / Objektname : 19
Mast- / Objekttyp : gm15
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto A66 oct 2d

Standort

Prüfort : Herten
Ortsteil :
Straße : Sportpark Wolfsberg

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 3.0 mm
Laserweg (L2) : 1.7 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 5.63 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.3 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.2 mm
Laserweg (L2) : 0.2 mm

Datum Unterschrift

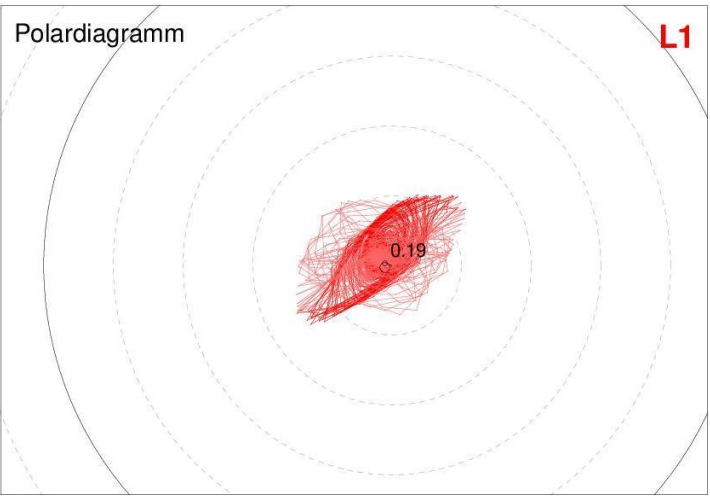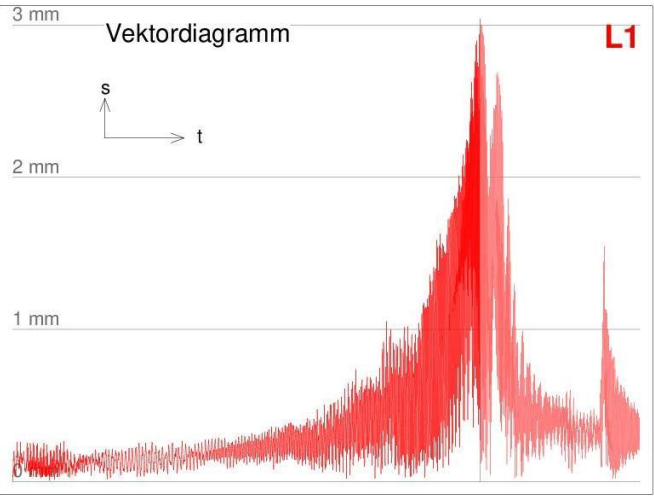

Meetrapport nr. 20230179

Plaats Herten

Locatie Sportpark Wolfsberg

Mast nr. 019

Opmerking M30_0614031B



REI-LUX Prüfbericht M30_0614031B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 14.06.2023
Messbeginn : 14:15:59
Messende : 14:16:16

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 31
Mast- / Objektname : 19
Mast- / Objekttyp : gm15
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto A66 oct 2d

Standort

Prüfort : Herten
Ortsteil :
Straße : Sportpark Wolfsberg

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 11.0 mm
Laserweg (L2) : 6.0 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 1.75 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 5.1 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.7 mm
Laserweg (L2) : 1.9 mm

Datum Unterschrift

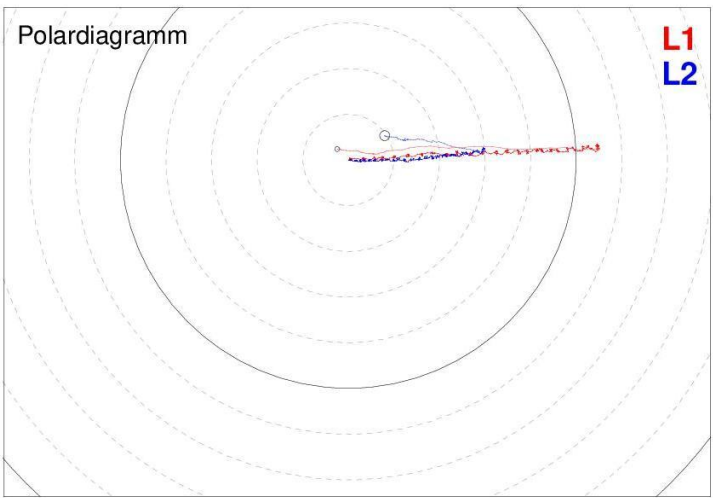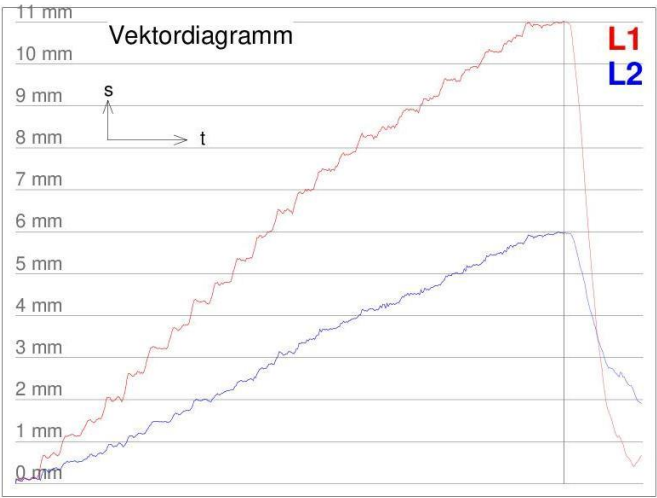

Meetrapport nr. 20230179

Plaats Herten

Locatie Sportpark Wolfsberg

Mast nr. 019

Opmerking A66



Normec
Rei-Lux



Meetrapport nr. 20230179
Plaats Herten
Locatie Sportpark Wolfsberg
Mast nr. 020
Opmerking M30_0614030A



REI-LUX Prüfbericht M30_0614030A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 14.06.2023
Messbeginn : 14:09:24
Messende : 14:09:27

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 30
Mast- / Objektname : 20
Mast- / Objekttyp : gm15
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto A65 oct 2d 2arm

Standort

Prüfort : Herten
Ortsteil :
Straße : Sportpark Wolfsberg

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 3.0 mm
Laserweg (L2) : 1.6 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 13.15 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.4 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.2 mm
Laserweg (L2) : 0.1 mm

Datum Unterschrift

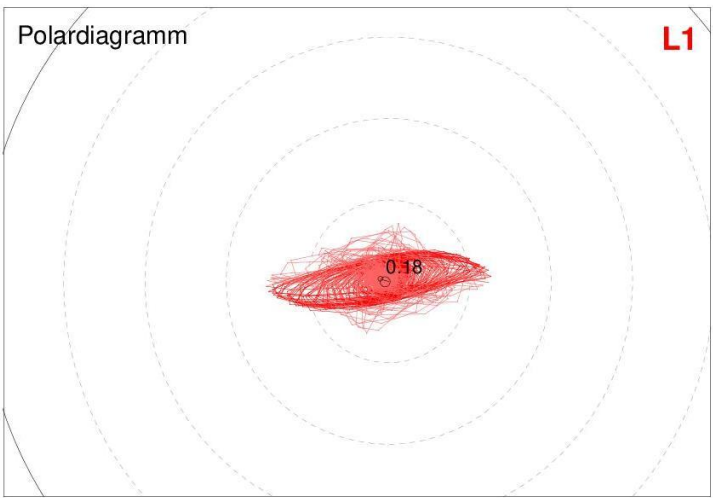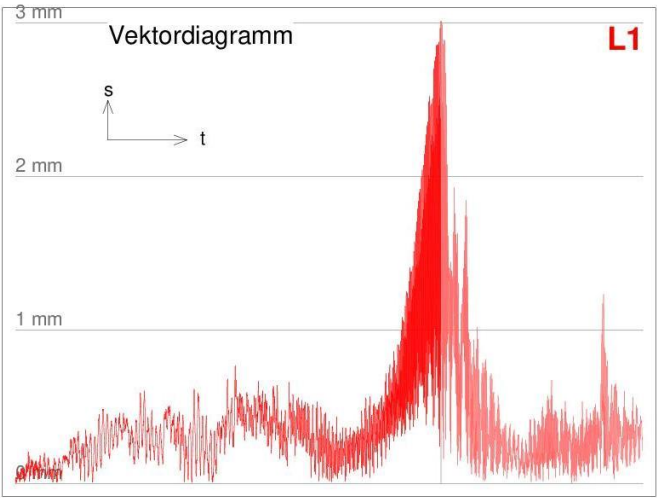

Meetrapport nr. 20230179

Plaats Herten

Locatie Sportpark Wolfsberg

Mast nr. 020

Opmerking M30_0614030B



REI-LUX Prüfbericht M30_0614030B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 14.06.2023
Messbeginn : 14:09:32
Messende : 14:09:46

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 30
Mast- / Objektname : 20
Mast- / Objekttyp : gm15

Standort

Prüfort : Herten
Ortsteil :
Straße : Sportpark Wolfsberg

konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0

Bemerkung : Zie foto A65 oct 2d 2arm

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 8.1 mm
Laserweg (L2) : 7.2 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 10.15 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 0.9 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.7 mm
Laserweg (L2) : 2.1 mm

Datum Unterschrift

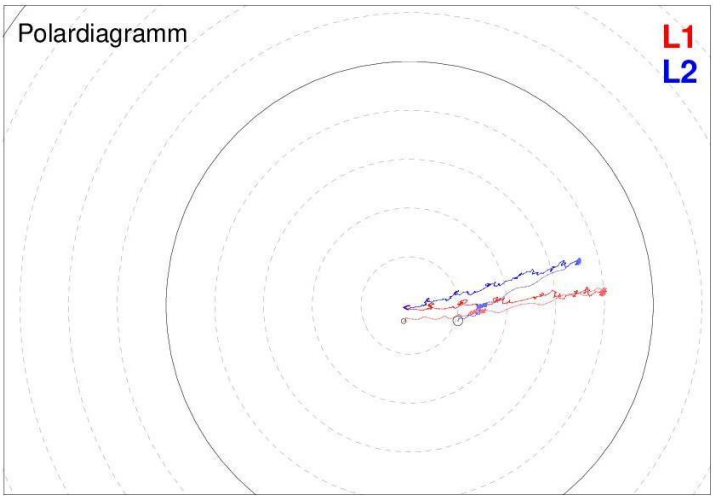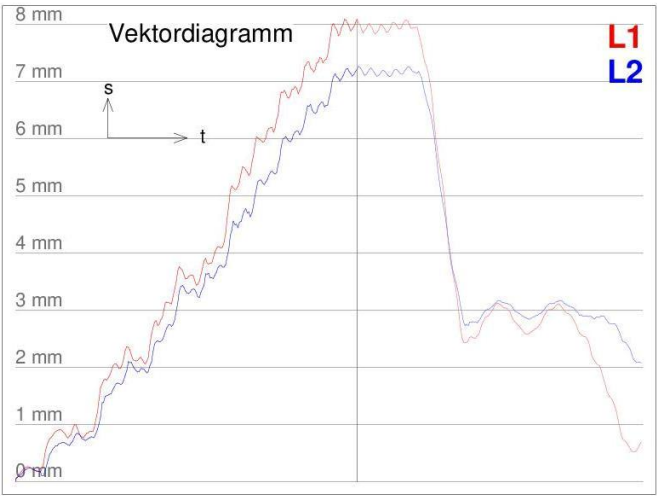

Meetrapport nr. 20230179

Plaats Herten

Locatie Sportpark Wolfsberg

Mast nr. 020

Opmerking A65



Normec
Rei-Lux



Meetrapport nr. 20230179
Plaats Herten
Locatie Sportpark Wolfsberg
Mast nr. 021
Opmerking M30_0614029A



REI-LUX Prüfbericht M30_0614029A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 14.06.2023
Messbeginn : 14:01:31
Messende : 14:01:33

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 29
Mast- / Objektname : 21
Mast- / Objekttyp : gm15
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto A64 oct 2d

Standort

Prüfort : Herten
Ortsteil :
Straße : Sportpark Wolfsberg

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 3.4 mm
Laserweg (L2) : 2.0 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 9.52 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.3 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.2 mm
Laserweg (L2) : 0.2 mm

Datum Unterschrift

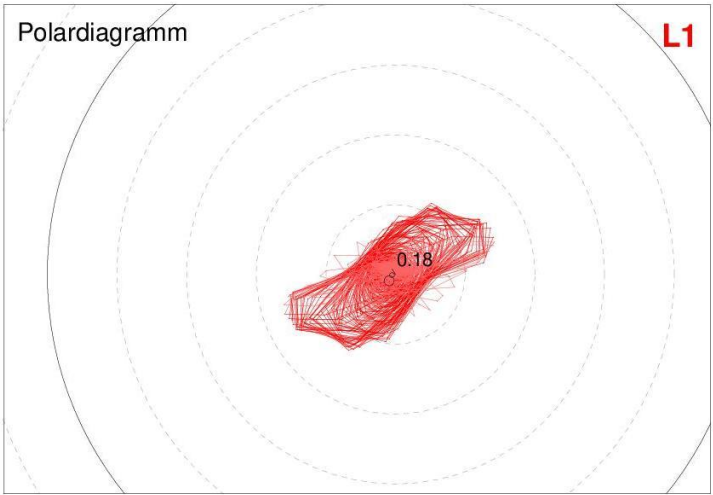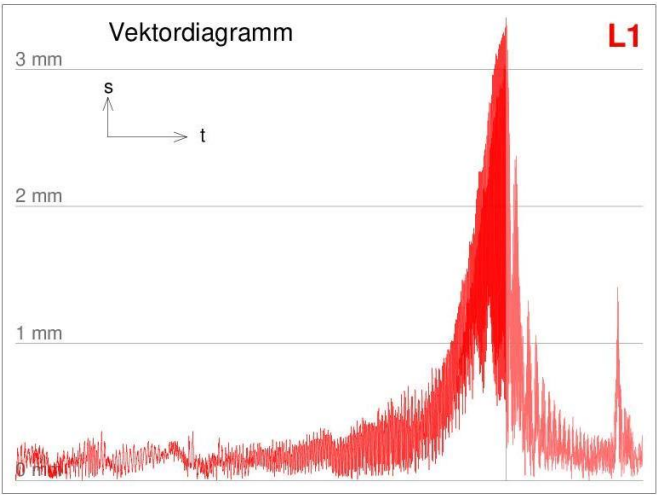

Meetrapport nr. 20230179
Plaats Herten
Locatie Sportpark Wolfsberg
Mast nr. 021
Opmerking M30_0614029B



REI-LUX Prüfbericht M30_0614029B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 14.06.2023
Messbeginn : 14:01:40
Messende : 14:01:58

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 29
Mast- / Objektname : 21
Mast- / Objekttyp : gm15
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto A64 oct 2d

Standort

Prüfort : Herten
Ortsteil :
Straße : Sportpark Wolfsberg

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 12.0 mm
Laserweg (L2) : 11.6 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 10.13 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 0.5 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.7 mm
Laserweg (L2) : 0.7 mm

Datum Unterschrift

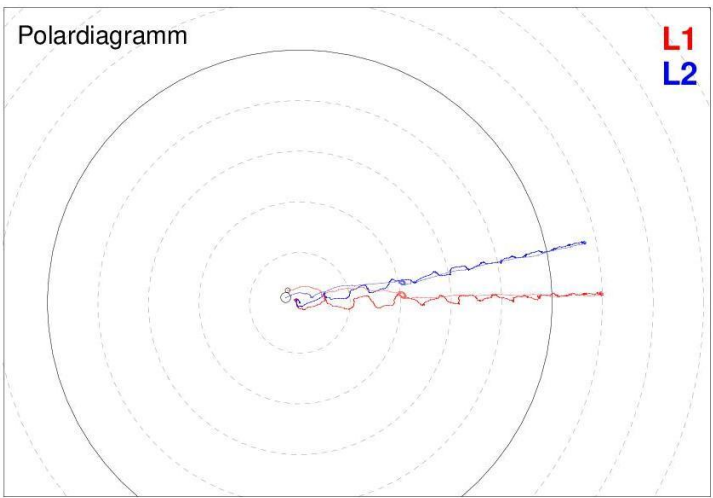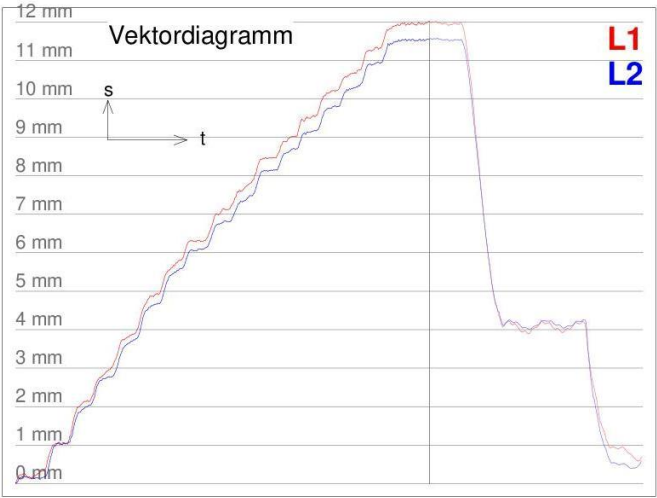

Meetrapport nr. 20230179

Plaats Herten

Locatie Sportpark Wolfsberg

Mast nr. 021

Opmerking A64



Normec
Rei-Lux



Meetrapport nr. 20230179
Plaats Herten
Locatie Sportpark Wolfsberg
Mast nr. 022
Opmerking M30_0614028A



REI-LUX Prüfbericht M30_0614028A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 14.06.2023
Messbeginn : 13:54:05
Messende : 13:54:06

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 28
Mast- / Objektname : 22
Mast- / Objekttyp : gm15
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto A63 oct 2d

Standort

Prüfort : Herten
Ortsteil :
Straße : Sportpark Wolfsberg

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 3.8 mm
Laserweg (L2) : 1.9 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 175.83 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.9 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.1 mm
Laserweg (L2) : 0.9 mm

Datum Unterschrift

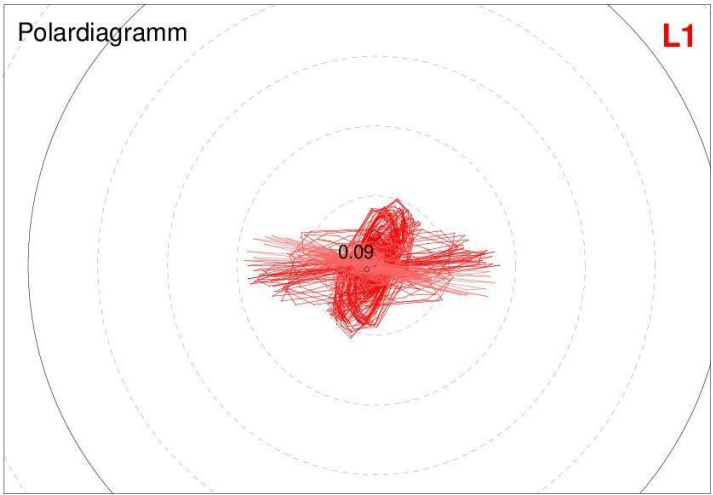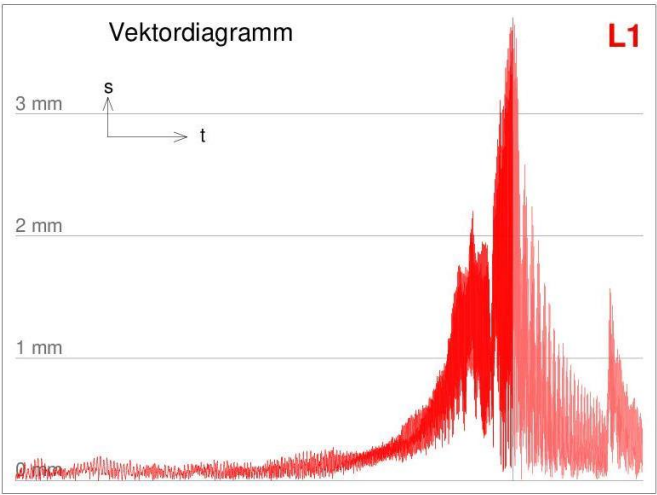

Meetrapport nr. 20230179
Plaats Herten
Locatie Sportpark Wolfsberg
Mast nr. 022
Opmerking M30_0614028B



REI-LUX Prüfbericht M30_0614028B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 14.06.2023
Messbeginn : 13:54:14
Messende : 13:54:33

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 28
Mast- / Objektname : 22
Mast- / Objekttyp : gm15
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto A63 oct 2d

Standort

Prüfort : Herten
Ortsteil :
Straße : Sportpark Wolfsberg

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 13.0 mm
Laserweg (L2) : 6.7 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 8.53 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 6.3 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.6 mm
Laserweg (L2) : 0.9 mm

Datum Unterschrift

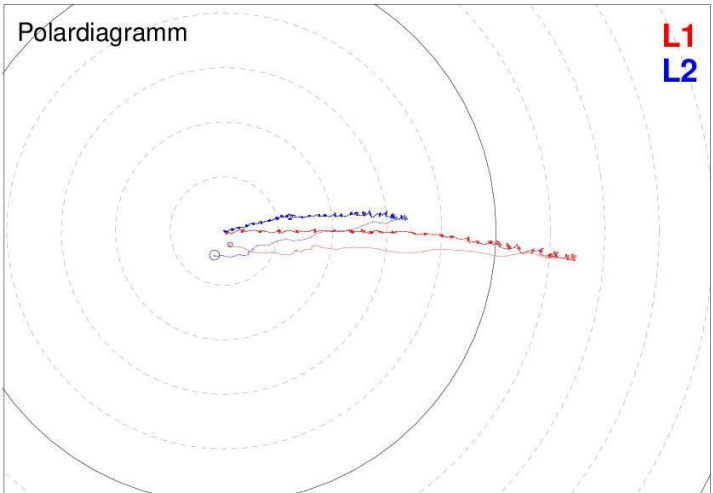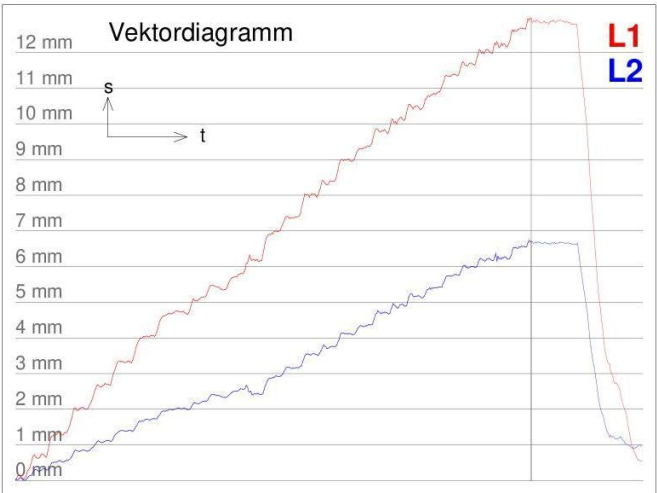

Meetrapport nr. 20230179

Plaats Herten

Locatie Sportpark Wolfsberg

Mast nr. 022

Opmerking A63



Normec
Rei-Lux



Meetrapport nr. 20230179
Plaats Herten
Locatie Sportpark Wolfsberg
Mast nr. 023
Opmerking M30_0614027A



REI-LUX Prüfbericht M30_0614027A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 14.06.2023
Messbeginn : 13:47:09
Messende : 13:47:11

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 27
Mast- / Objektname : 23
Mast- / Objekttyp : gm15

Standort

Prüfort : Herten
Ortsteil :
Straße : Sportpark Wolfsberg

konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0

Bemerkung : Corrosie aan de mast, zie foto A62 oct 2d 2arm

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option :

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 3.6 mm
Laserweg (L2) : 1.9 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 8.21 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.8 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.3 mm
Laserweg (L2) : 0.2 mm

Datum Unterschrift

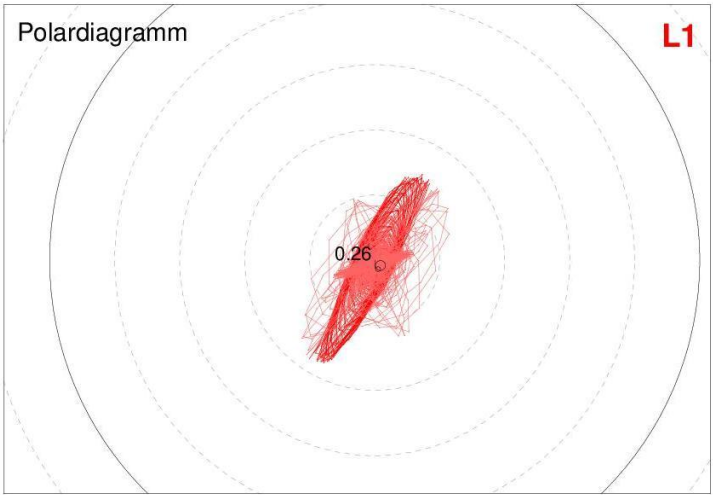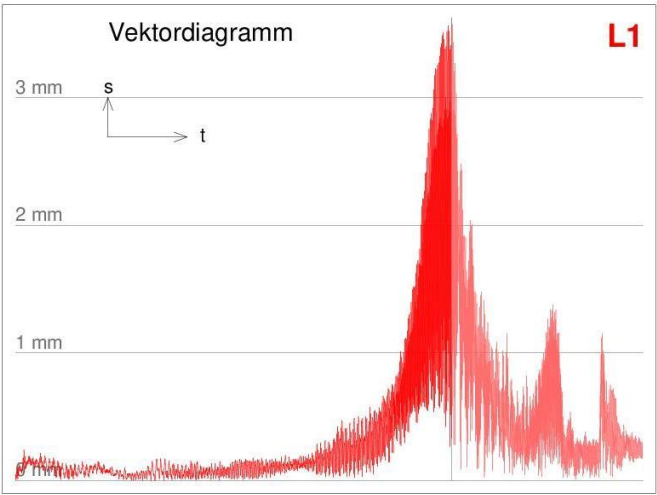

Meetrapport nr. 20230179
Plaats Herten
Locatie Sportpark Wolfsberg
Mast nr. 023
Opmerking M30_0614027B



REI-LUX Prüfbericht M30_0614027B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 14.06.2023
Messbeginn : 13:47:18
Messende : 13:47:45

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 27
Mast- / Objektname : 23
Mast- / Objekttyp : gm15
konisch : x
verzinkt : x

Standort

Prüfort : Herten
Ortsteil :
Straße : Sportpark Wolfsberg

Lack :

Manschette : 0

Bemerkung : Corrosie aan de mast, zie foto A62 oct 2d 2arm

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A

Gründung/Verankerung Code : 0

Option :

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 15.1 mm
Laserweg (L2) : 10.6 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 6.14 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 4.6 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 1.7 mm
Laserweg (L2) : 1.6 mm

Datum Unterschrift

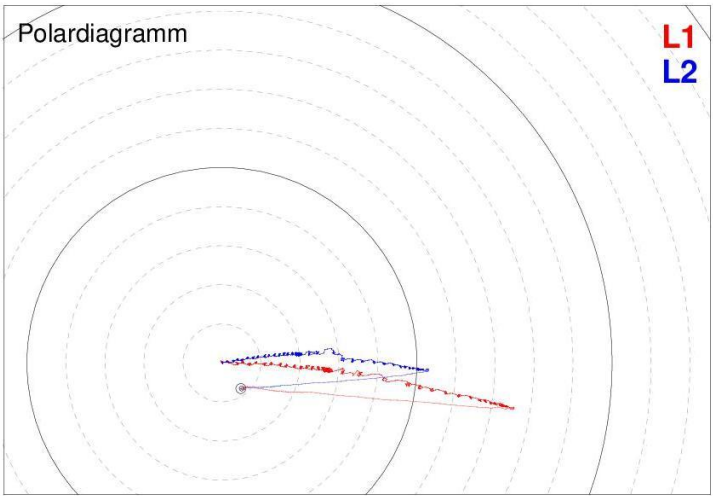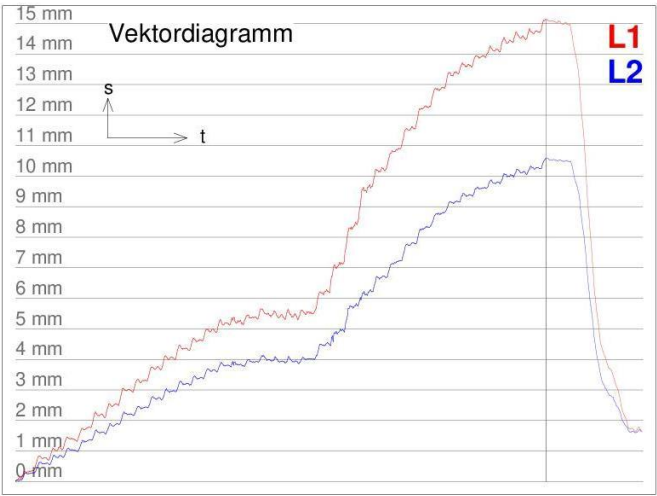

Meetrapport nr. 20230179

Plaats Herten

Locatie Sportpark Wolfsberg

Mast nr. 023

Opmerking A62



Normec
Rei-Lux



Meetrapport nr. 20230179
Plaats Herten
Locatie Sportpark Wolfsberg
Mast nr. 024
Opmerking M30_0614026A



REI-LUX Prüfbericht M30_0614026A.rxm Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll	Mast / Objekt
Messtag : 14.06.2023	Mast- / Objektzähler : 26
Messbeginn : 13:35:20	Mast- / Objektname : 24
Messende : 13:38:48	Mast- / Objekttyp : gm15
	konisch : x
Standort	verzinkt : x
Prüfart : Herten	Lack :
Ortsteil :	Manschette : 0
Straße : Sportpark Wolfsberg	Bemerkung : Corrosie aan de mast, zie foto A61 oct 2d

Messergebnis



Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option :

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last	Pulsbelastung
Laserweg (L1) : 3.8 mm	Amplitude : +/- 0.0 mm
Laserweg (L2) : 2.5 mm	Ausschwingzeit : 0.0 sek
Torsion zwischen L1 / L2 : 16.46 Grad	Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last
Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.3 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last
Laserweg (L1) : 0.1 mm
Laserweg (L2) : 0.1 mm

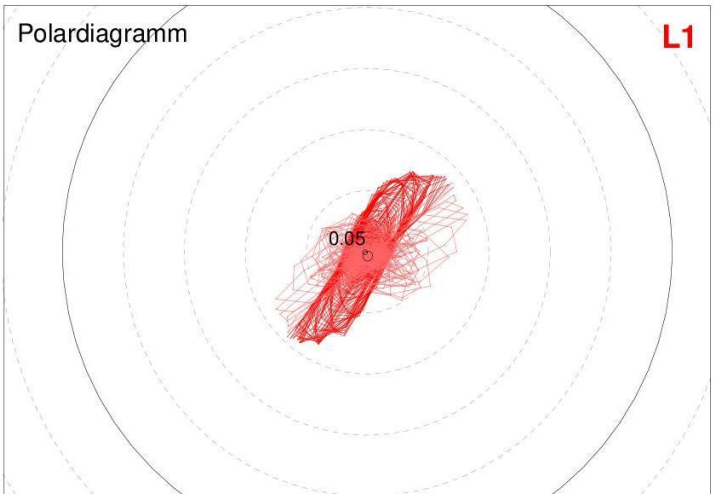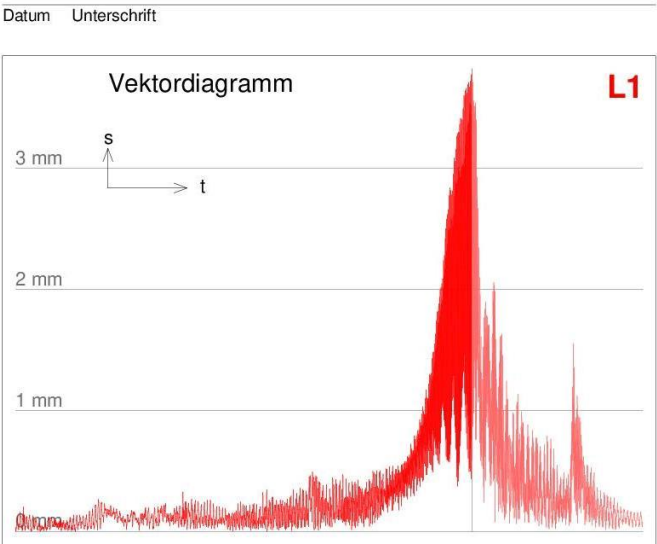

Meetrapport nr. 20230179

Plaats Herten

Locatie Sportpark Wolfsberg

Mast nr. 024

Opmerking M30_0614026B



REI-LUX Prüfbericht M30_0614026B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 14.06.2023
Messbeginn : 13:39:58
Messende : 13:40:13

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 26
Mast- / Objektname : 24
Mast- / Objekttyp : gm15

Standort

Prüfort : Herten
Ortsteil :
Straße : Sportpark Wolfsberg

Material

verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Corrosie aan de mast, zie foto A61 oct 2d

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option :

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 9.8 mm
Laserweg (L2) : 6.3 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 13.79 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 3.5 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.5 mm
Laserweg (L2) : 0.5 mm

Datum Unterschrift

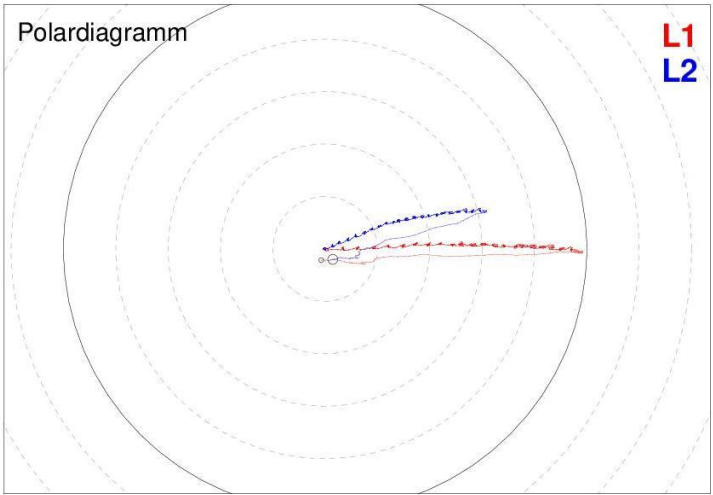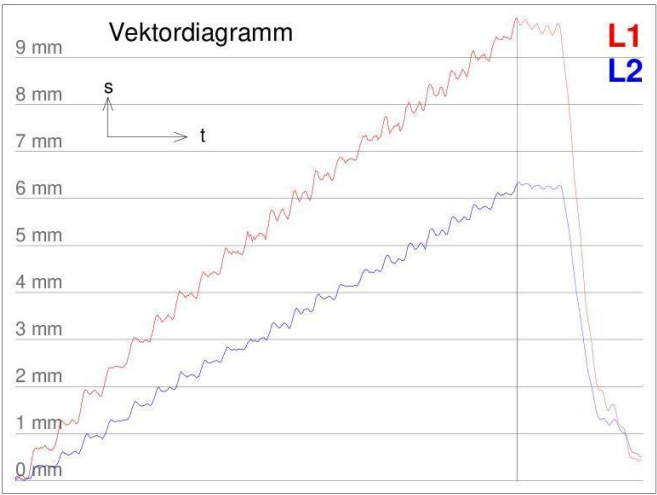

Meetrapport nr. 20230179

Plaats Herten

Locatie Sportpark Wolfsberg

Mast nr. 024

Opmerking A61



Normec
Rei-Lux



Meetrapport nr. 20230179
Plaats Roermond
Locatie Sportpark De Wijher
Mast nr. 001
Opmerking M30_0613020A



REI-LUX Prüfbericht M30_0613020A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 13.06.2023
Messbeginn : 11:49:14
Messende : 11:49:15

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 20
Mast- / Objektname : 1
Mast- / Objekttyp : gm15
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto A20 oct 1d

Standort

Prüfort : Roermond
Ortsteil :
Straße : Sportpark De Wijher

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 3.9 mm
Laserweg (L2) : 2.1 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 134.51 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.8 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.1 mm
Laserweg (L2) : 0.4 mm

Datum Unterschrift

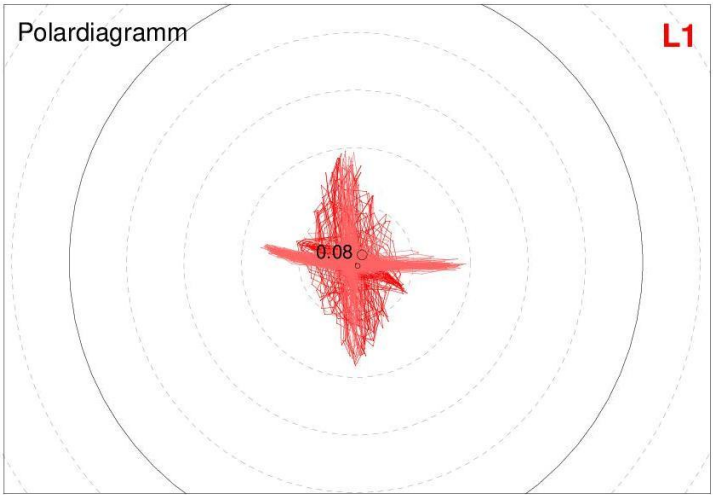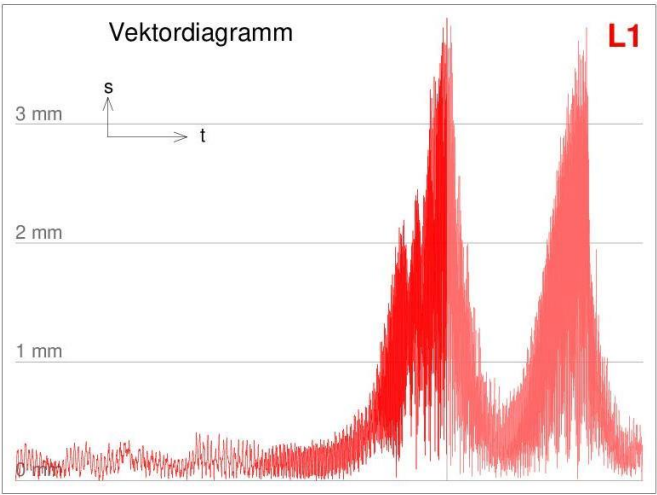

Meetrapport nr. 20230179
Plaats Roermond
Locatie Sportpark De Wijher
Mast nr. 001
Opmerking M30_0613020B



REI-LUX Prüfbericht M30_0613020B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 13.06.2023
Messbeginn : 11:49:39
Messende : 11:50:04

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 20
Mast- / Objektname : 1
Mast- / Objekttyp : gm15
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto A20 oct 1d

Standort

Prüfort : Roermond
Ortsteil :
Straße : Sportpark De Wijher

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 7.9 mm
Laserweg (L2) : 9.7 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 29.89 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.7 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.3 mm
Laserweg (L2) : 0.4 mm

Datum Unterschrift

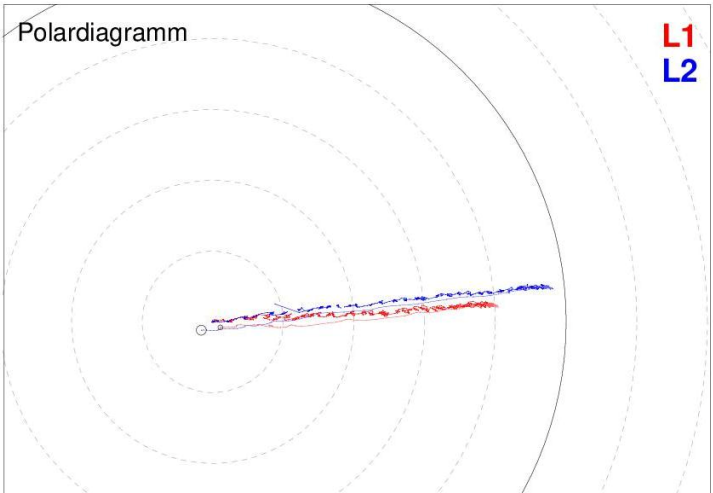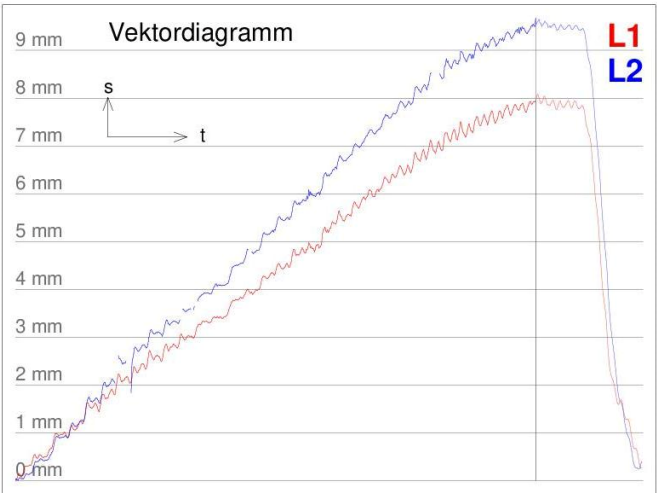

Meetrapport nr. 20230179

Plaats Roermond

Locatie Sportpark De Wijher

Mast nr. 001

Opmerking A20



Normec
Rei-Lux



Meetrapport nr. 20230179
Plaats Roermond
Locatie Sportpark De Wijher
Mast nr. 002
Opmerking M30_0613021A



REI-LUX Prüfbericht M30_0613021A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 13.06.2023
Messbeginn : 11:56:25
Messende : 11:56:30

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 21
Mast- / Objektname : 2
Mast- / Objekttyp : gm15
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto A21 oct 1d

Standort

Prüfort : Roermond
Ortsteil :
Straße : Sportpark De Wijher

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 3.1 mm
Laserweg (L2) : 0.2 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 113.87 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 2.9 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.4 mm
Laserweg (L2) : 0.3 mm

Datum Unterschrift

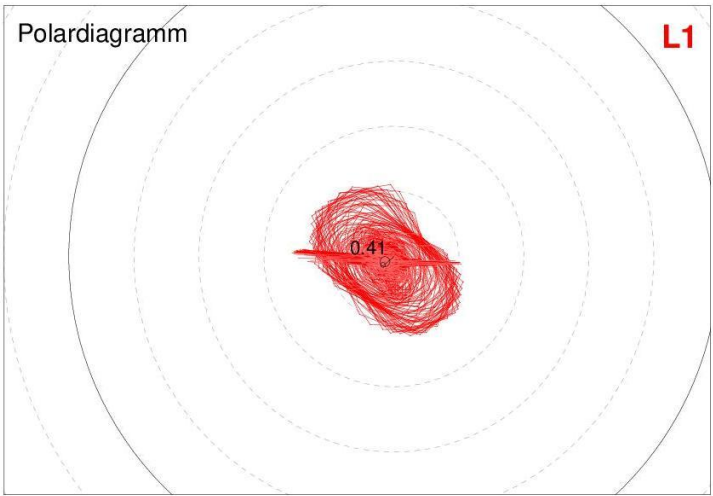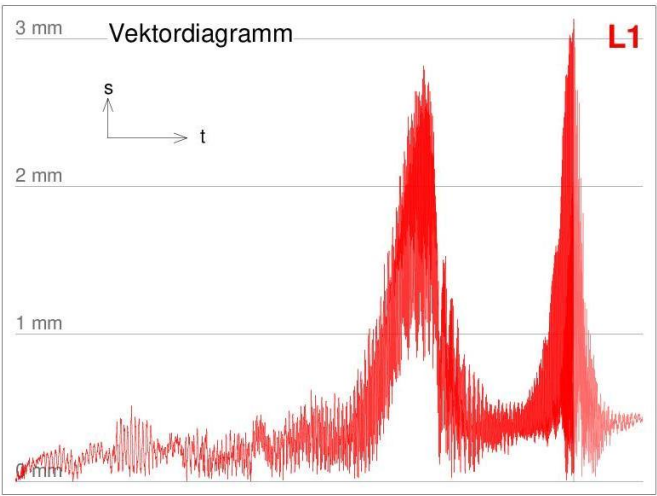

Meetrapport nr. 20230179
Plaats Roermond
Locatie Sportpark De Wijher
Mast nr. 002
Opmerking M30_0613021B



REI-LUX Prüfbericht M30_0613021B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 13.06.2023
Messbeginn : 11:56:40
Messende : 11:56:55

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 21
Mast- / Objektname : 2
Mast- / Objekttyp : gm15
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto A21 oct 1d

Standort

Prüfort : Roermond
Ortsteil :
Straße : Sportpark De Wijher

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 7.9 mm
Laserweg (L2) : 3.6 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 3.83 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 4.3 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.4 mm
Laserweg (L2) : 0.4 mm

Datum Unterschrift

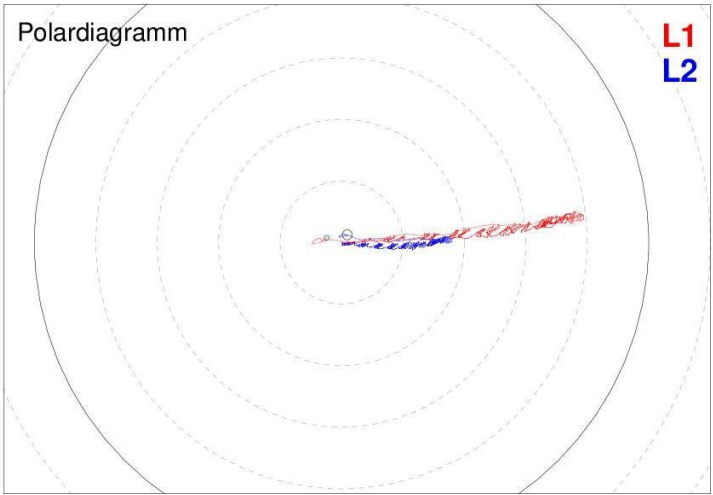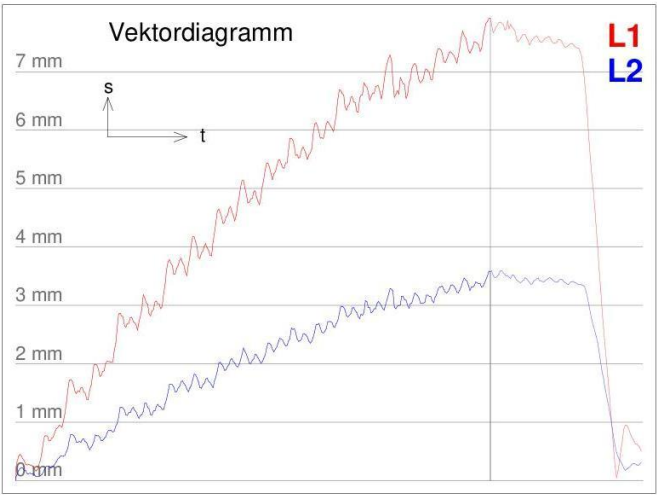

Meetrapport nr. 20230179

Plaats Roermond

Locatie Sportpark De Wijher

Mast nr. 002

Opmerking A21



Normec
Rei-Lux



Meetrapport nr. 20230179

Plaats Roermond

Locatie Sportpark De Wijher

Mast nr. 003

Opmerking M30_0613005A



REI-LUX Prüfbericht M30_0613005A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 13.06.2023
Messbeginn : 09:26:25
Messende : 09:26:26

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 5
Mast- / Objektname : 3
Mast- / Objekttyp : gm15
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Corrosie bij de basis, zie foto A5 oct 1d

Standort

Prüfort : Roermond
Ortsteil :
Straße : Sportpark De Wijher

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option :

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 3.4 mm
Laserweg (L2) : 1.4 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 3.39 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.9 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.0 mm
Laserweg (L2) : 0.1 mm

Datum Unterschrift

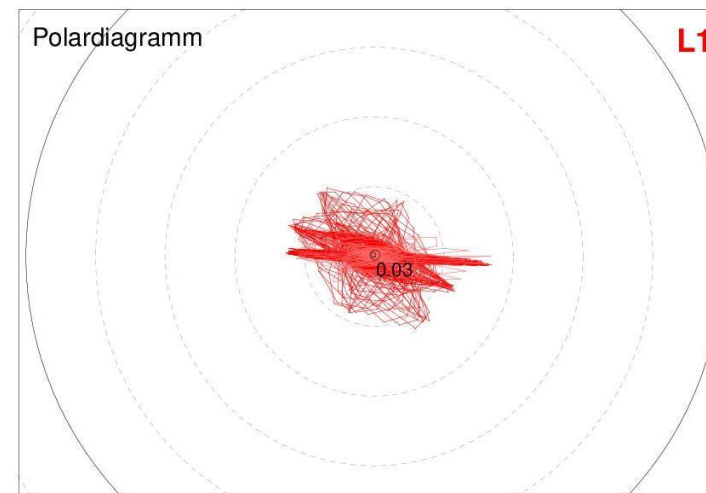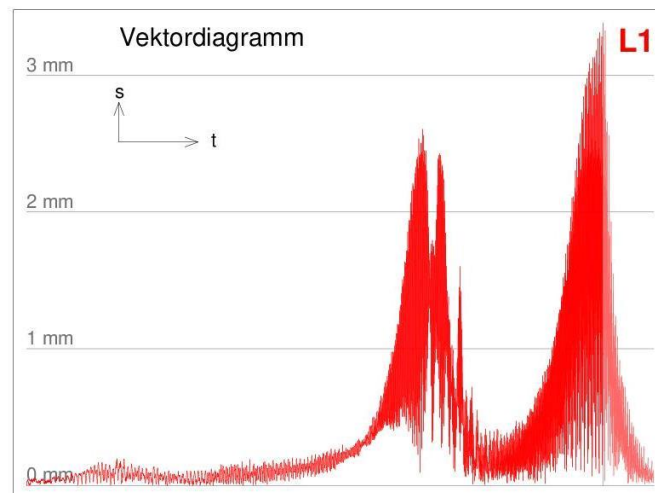

Meetrapport nr. 20230179
Plaats Roermond
Locatie Sportpark De Wijher
Mast nr. 003
Opmerking M30_0613005B



REI-LUX Prüfbericht M30_0613005B.rxm Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll	Mast / Objekt
Messtag : 13.06.2023	Mast- / Objektzähler : 5
Messbeginn : 09:26:32	Mast- / Objektname : 3
Messende : 09:26:57	Mast- / Objekttyp : gm15
	konisch : x
Standort	verzinkt : x
Prüfort : Roermond	Lack :
Ortsteil :	Manschette : 0
Straße : Sportpark De Wijher	Bemerkung : Corrosie bij de basis, zie foto A5 oct 1d



Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option :

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last	Pulsbelastung
Laserweg (L1) : 28.7 mm	Amplitude : +/- 0.0 mm
Laserweg (L2) : 22.2 mm	Ausschwingzeit : 0.0 sek
Torsion zwischen L1 / L2 : 0.15 Grad	Schwelle : 0.5 mm
Nettobiegung bei max Last	
Laserweg zwischen L1 / L2 : 6.5 mm	
Mast / Objekt am Prüfende ohne Last	
Laserweg (L1) : 7.8 mm	
Laserweg (L2) : 10.4 mm	

Datum Unterschrift

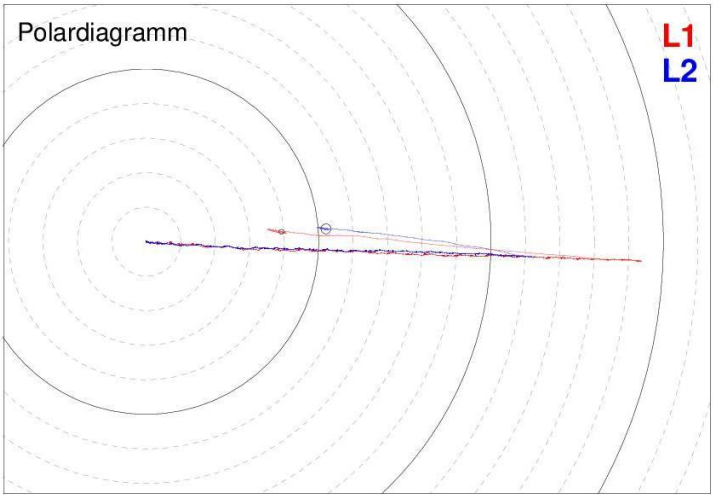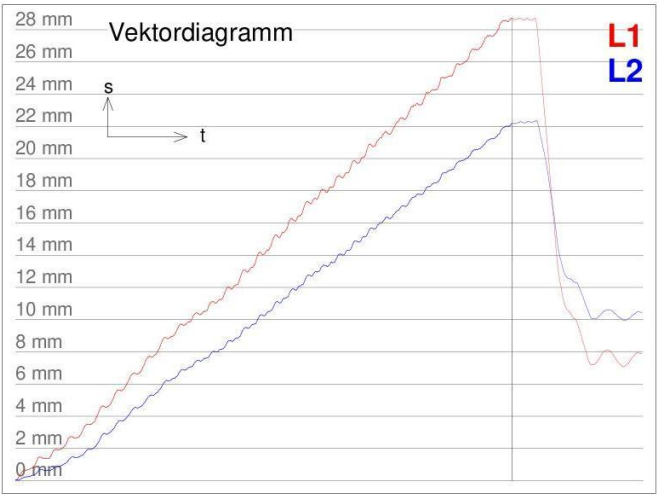

Meetrapport nr. 20230179

Plaats Roermond

Locatie Sportpark De Wijher

Mast nr. 003

Opmerking A5



Normec
Rei-Lux



Meetrapport nr. 20230179
Plaats Roermond
Locatie Sportpark De Wijher
Mast nr. 004
Opmerking M30_0613006A



REI-LUX Prüfbericht M30_0613006A.rxm Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll	Mast / Objekt
Messtag : 13.06.2023	Mast- / Objektzähler : 6
Messbeginn : 09:32:41	Mast- / Objektname : 4
Messende : 09:32:43	Mast- / Objekttyp : gm15
	konisch : x
Standort	verzinkt : x
Prüfort : Roermond	Lack :
Ortsteil :	Manschette : 0
Straße : Sportpark De Wijher	Bemerkung : Corrosie bij de basis, zie foto A6 oct 1d

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option :



Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last		
Laserweg (L1) :	3.4 mm	
Laserweg (L2) :	1.1 mm	
Torsion zwischen L1 / L2 :	10.27 Grad	
Nettobiegung bei max Last		
Laserweg zwischen L1 / L2 :	2.3 mm	
Mast / Objekt am Prüfende ohne Last		
Laserweg (L1) :	0.5 mm	
Laserweg (L2) :	0.2 mm	

Pulsbelastung

Amplitude :	+/- 0.0 mm
Ausschwingzeit :	0.0 sek
Schwelle :	0.5 mm

Datum Unterschrift

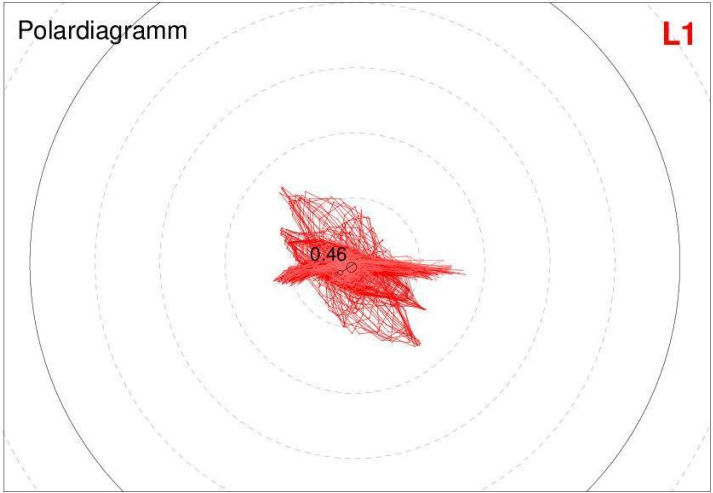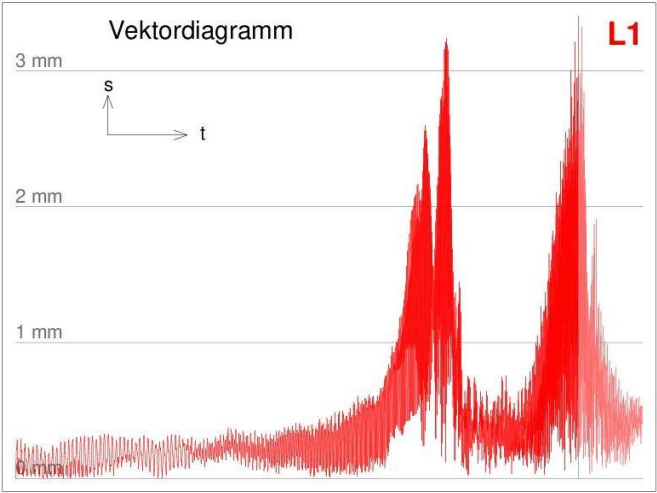

Meetrapport nr. 20230179
Plaats Roermond
Locatie Sportpark De Wijher
Mast nr. 004
Opmerking M30_0613006B



REI-LUX Prüfbericht M30_0613006B.rxm Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll	Mast / Objekt
Messtag : 13.06.2023	Mast- / Objektzähler : 6
Messbeginn : 09:32:47	Mast- / Objektname : 4
Messende : 09:33:05	Mast- / Objekttyp : gm15
	konisch : x
Standort	verzinkt : x
Prüfort : Roermond	Lack :
Ortsteil :	Manschette : 0
Straße : Sportpark De Wijher	Bemerkung : Corrosie bij de basis, zie foto A6 oct 1d



Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option :

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last	Pulsbelastung
Laserweg (L1) : 14.5 mm	Amplitude : +/- 0.0 mm
Laserweg (L2) : 8.2 mm	Ausschwingzeit : 0.0 sek
Torsion zwischen L1 / L2 : 9.91 Grad	Schwelle : 0.5 mm
Nettobiegung bei max Last	
Laserweg zwischen L1 / L2 : 6.3 mm	
Mast / Objekt am Prüfende ohne Last	
Laserweg (L1) : 1.2 mm	
Laserweg (L2) : 2.8 mm	

Datum Unterschrift

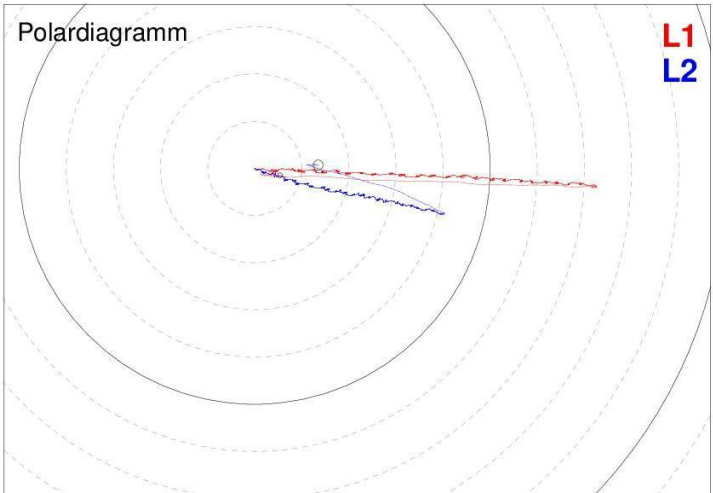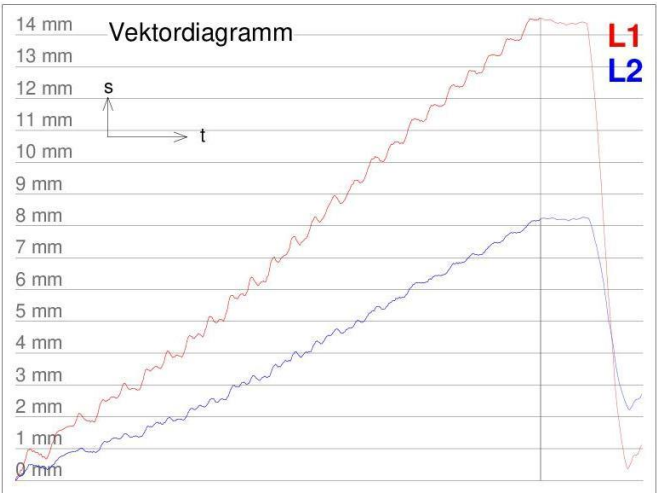

Meetrapport nr. 20230179

Plaats Roermond

Locatie Sportpark De Wijher

Mast nr. 004

Opmerking A6



Normec
Rei-Lux



Meetrapport nr. 20230179
Plaats Roermond
Locatie Sportpark De Wijher
Mast nr. 005
Opmerking M30_0613007A



REI-LUX Prüfbericht M30_0613007A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 13.06.2023
Messbeginn : 09:38:40
Messende : 09:38:42

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 7
Mast- / Objektname : 5
Mast- / Objekttyp : gm15
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Corrosie bij de basis, zie foto A7 oct 1d

Standort

Prüfort : Roermond
Ortsteil :
Straße : Sportpark De Wijher

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option :

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 2.7 mm
Laserweg (L2) : 1.1 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 18.33 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.7 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.4 mm
Laserweg (L2) : 0.0 mm

Datum Unterschrift

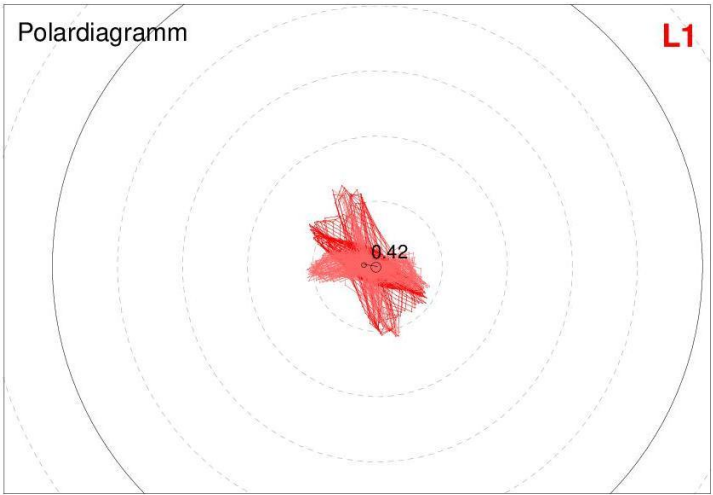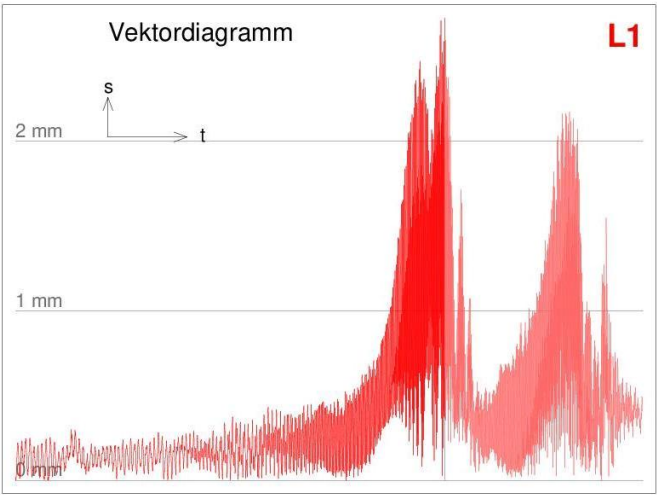

Meetrapport nr. 20230179
Plaats Roermond
Locatie Sportpark De Wijher
Mast nr. 005
Opmerking M30_0613007B



REI-LUX Prüfbericht M30_0613007B.rxm Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll	Mast / Objekt
Messtag : 13.06.2023	Mast- / Objektzähler : 7
Messbeginn : 09:38:53	Mast- / Objektname : 5
Messende : 09:39:10	Mast- / Objekttyp : gm15
	konisch : x
Standort	verzinkt : x
Prüfort : Roermond	Lack :
Ortsteil :	Manschette : 0
Straße : Sportpark De Wijher	Bemerkung : Corrosie bij de basis, zie foto A7 oct 1d



Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option :

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last	Pulsbelastung
Laserweg (L1) : 16.6 mm	Amplitude : +/- 0.0 mm
Laserweg (L2) : 10.4 mm	Ausschwingzeit : 0.0 sek
Torsion zwischen L1 / L2 : 7.89 Grad	Schwelle : 0.5 mm
Nettobiegung bei max Last	
Laserweg zwischen L1 / L2 : 6.1 mm	
Mast / Objekt am Prüfende ohne Last	
Laserweg (L1) : 1.0 mm	
Laserweg (L2) : 2.3 mm	

Datum Unterschrift

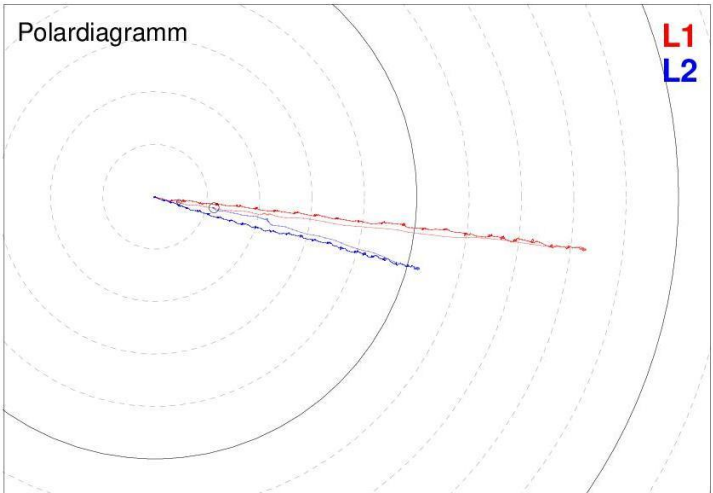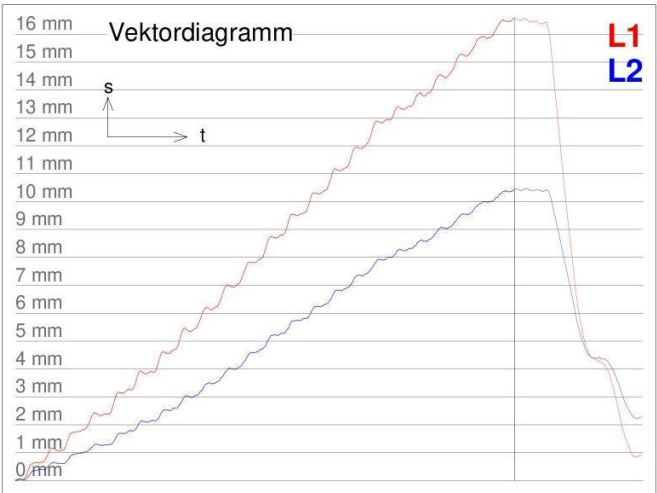

Meetrapport nr. 20230179

Plaats Roermond

Locatie Sportpark De Wijher

Mast nr. 005

Opmerking A7



Normec
Rei-Lux



Meetrapport nr. 20230179
Plaats Roermond
Locatie Sportpark De Wijher
Mast nr. 006
Opmerking M30_0613008A



REI-LUX Prüfbericht M30_0613008A.rxm Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll	Mast / Objekt
Messtag : 13.06.2023	Mast- / Objektzähler : 8
Messbeginn : 09:44:49	Mast- / Objektname : 6
Messende : 09:44:50	Mast- / Objekttyp : gm15
	konisch : x
	verzinkt : x
Standort	Lack :
Prüfort : Roermond	Manschette : 0
Ortsteil :	Bemerkung : Corrosie bij de basis, zie foto A8 oct 1d 3arm
Straße : Sportpark De Wijher	

Messergebnis



Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option :

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last	Pulsbelastung
Laserweg (L1) : 3.0 mm	Amplitude : +/- 0.0 mm
Laserweg (L2) : 2.0 mm	Ausschwingzeit : 0.0 sek
Torsion zwischen L1 / L2 : 15.52 Grad	Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last
Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.0 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last
Laserweg (L1) : 0.3 mm
Laserweg (L2) : 0.3 mm

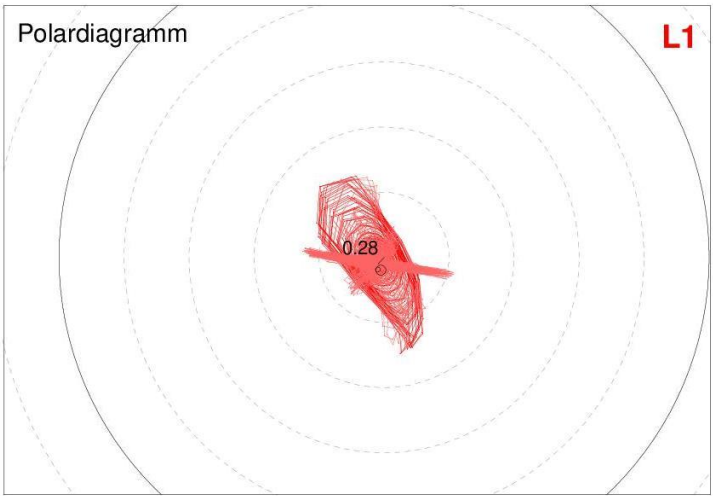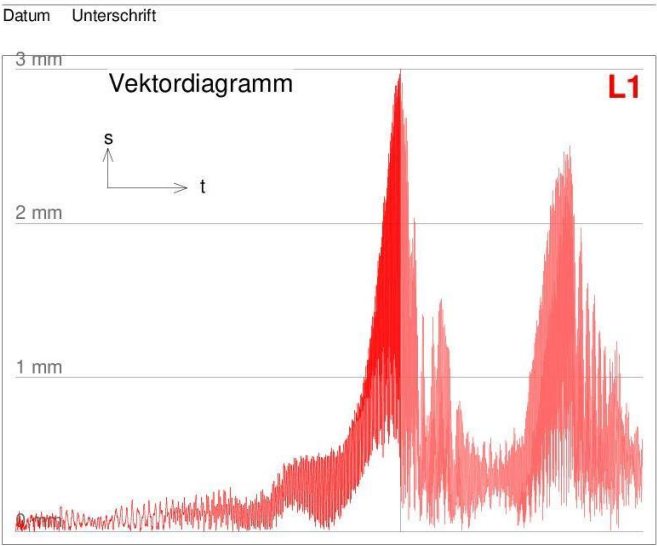

Meetrapport nr. 20230179
Plaats Roermond
Locatie Sportpark De Wijher
Mast nr. 006
Opmerking M30_0613008B



REI-LUX Prüfbericht M30_0613008B.rxm Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll	Mast / Objekt
Messtag : 13.06.2023	Mast- / Objektzähler : 8
Messbeginn : 09:44:58	Mast- / Objektname : 6
Messende : 09:45:16	Mast- / Objekttyp : gm15
	konisch : x
Standort	verzinkt : x
Prüf-ort : Roermond	Lack :
Ortsteil :	Manschette : 0
Straße : Sportpark De Wijher	Bemerkung : Corrosie bij de basis, zie foto A8 oct 1d 3arm

Messergebnis



Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option :

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last	Pulsbelastung
Laserweg (L1) : 18.5 mm	Amplitude : +/- 0.0 mm
Laserweg (L2) : 11.7 mm	Ausschwingzeit : 0.0 sek
Torsion zwischen L1 / L2 : 2.96 Grad	Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last
Laserweg zwischen L1 / L2 : 6.8 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last
Laserweg (L1) : 0.5 mm
Laserweg (L2) : 2.5 mm

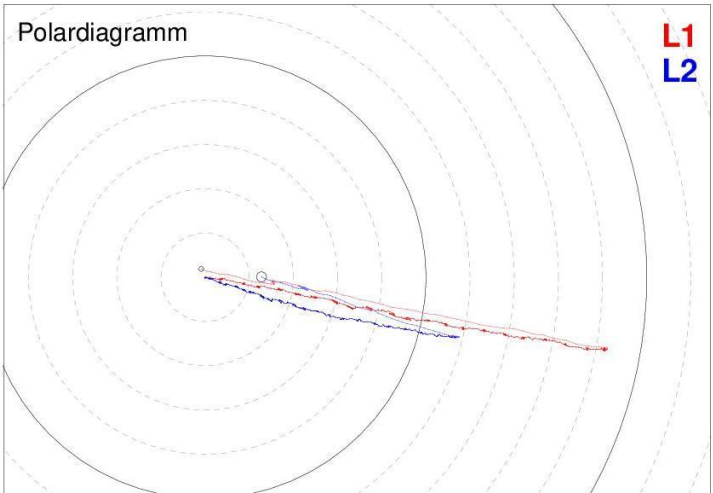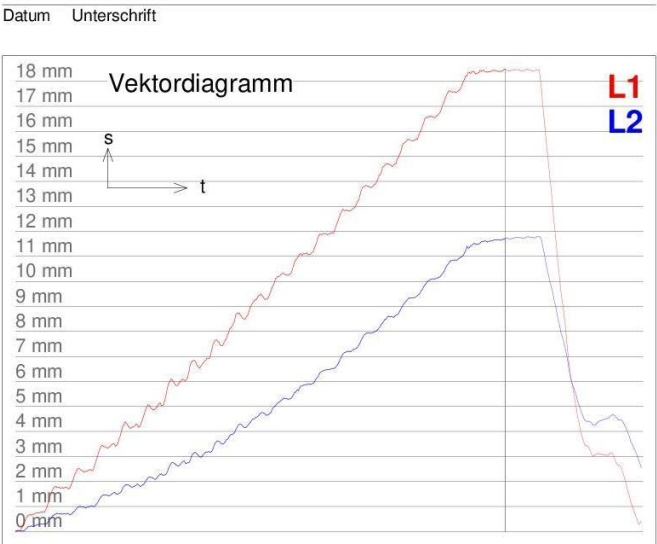

Meetrapport nr. 20230179

Plaats Roermond

Locatie Sportpark De Wijher

Mast nr. 006

Opmerking A8



Normec
Rei-Lux



Meetrapport nr. 20230179

Plaats Roermond

Locatie Sportpark De Wijher

Mast nr. 007

Opmerking M30_0613016A



REI-LUX Prüfbericht M30_0613016A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 13.06.2023

Messbeginn : 11:19:15

Messende : 11:19:18

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 16

Mast- / Objektname : 7

Mast- / Objekttyp : gm15

konisch : x

verzinkt : x

Lack :

Manschette : 0

Standort

Prüfort : Roermond

Ortsteil :

Straße : Sportpark De Wijher

Bemerkung : Corrosie aan mast, zie foto A16 oct 1d

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A

Gründung/Verankerung Code : 0

Option :

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 4.3 mm

Laserweg (L2) : 2.1 mm

Torsion zwischen L1 / L2 : 16.65 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm

Ausschwingzeit : 0.0 sek

Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last



Laserweg zwischen L1 / L2 : 2.2 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.1 mm

Laserweg (L2) : 0.1 mm

Datum Unterschrift

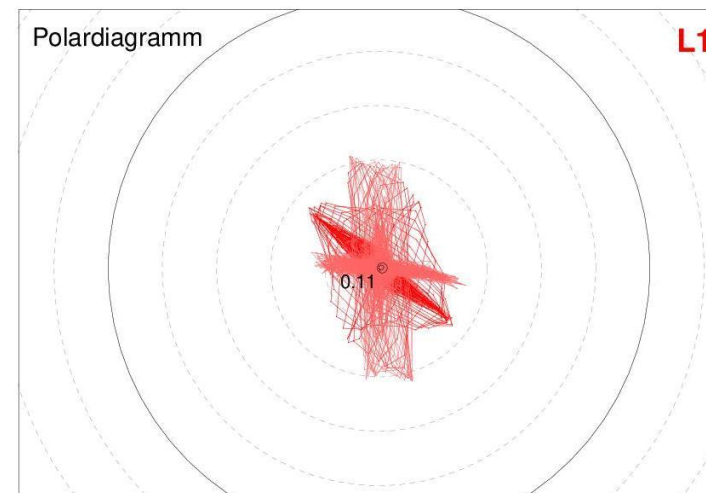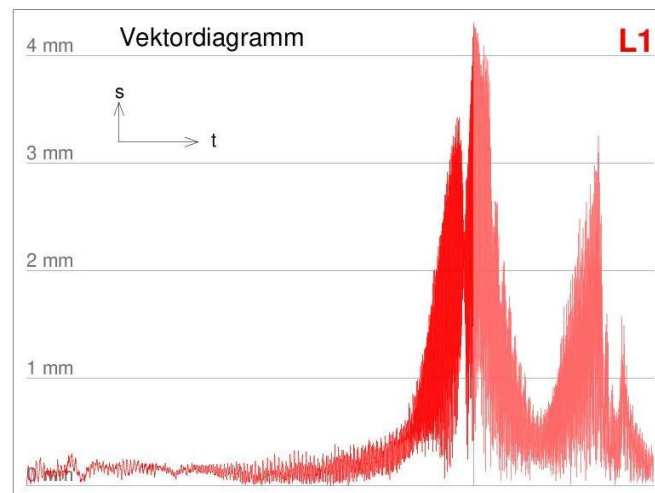

Meetrapport nr. 20230179
Plaats Roermond
Locatie Sportpark De Wijher
Mast nr. 007
Opmerking M30_0613016B



REI-LUX Prüfbericht M30_0613016B.rxm Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll	Mast / Objekt
Messtag : 13.06.2023	Mast- / Objektzähler : 16
Messbeginn : 11:19:23	Mast- / Objektname : 7
Messende : 11:19:44	Mast- / Objekttyp : gm15
	konisch : x
	verzinkt : x
Standort	Lack :
Prüfort : Roermond	Manschette : 0
Ortsteil :	Bemerkung : Corrosie aan mast, zie foto A16 oct 1d
Straße : Sportpark De Wijher	



Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option :

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last	Pulsbelastung
Laserweg (L1) : 18.5 mm	Amplitude : +/- 0.0 mm
Laserweg (L2) : 9.1 mm	Ausschwingzeit : 0.0 sek
Torsion zwischen L1 / L2 : 10.53 Grad	Schwelle : 0.5 mm
Nettobiegung bei max Last	
Laserweg zwischen L1 / L2 : 9.4 mm	
Mast / Objekt am Prüfende ohne Last	
Laserweg (L1) : 1.2 mm	
Laserweg (L2) : 1.0 mm	

Datum Unterschrift

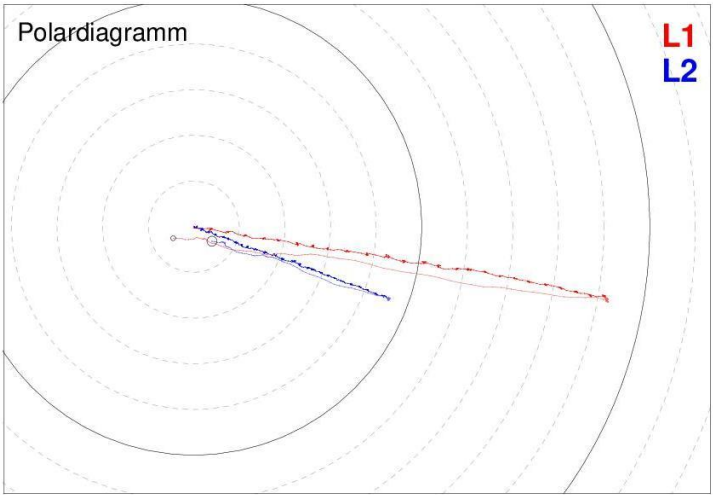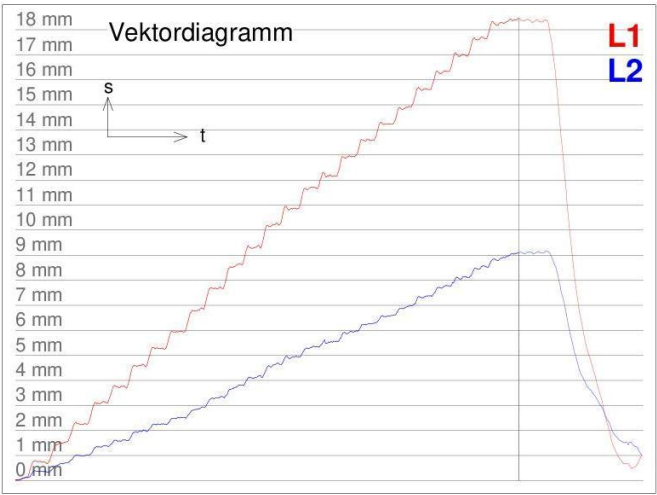

Meetrapport nr. 20230179

Plaats Roermond

Locatie Sportpark De Wijher

Mast nr. 007

Opmerking A16



Normec
Rei-Lux



Meetrapport nr. 20230179
Plaats Roermond
Locatie Sportpark De Wijher
Mast nr. 008
Opmerking M30_0613017A



REI-LUX Prüfbericht M30_0613017A.rxm Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll	Mast / Objekt
Messtag : 13.06.2023	Mast- / Objektzähler : 17
Messbeginn : 11:27:59	Mast- / Objektname : 8
Messende : 11:28:03	Mast- / Objekttyp : gm15
	konisch : x
Standort	verzinkt : x
Prüfort : Roermond	Lack :
Ortsteil :	Manschette : 0
Straße : Sportpark De Wijher	Bemerkung : Corrosie aan mast, zie foto A17 oct 1d



Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option :

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last	Pulsbelastung
Laserweg (L1) : 5.4 mm	Amplitude : +/- 0.0 mm
Laserweg (L2) : 3.1 mm	Ausschwingzeit : 0.0 sek
Torsion zwischen L1 / L2 : 9.05 Grad	Schwelle : 0.5 mm
Nettobiegung bei max Last	
Laserweg zwischen L1 / L2 : 2.3 mm	
Mast / Objekt am Prüfende ohne Last	
Laserweg (L1) : 0.9 mm	
Laserweg (L2) : 0.5 mm	

Datum Unterschrift

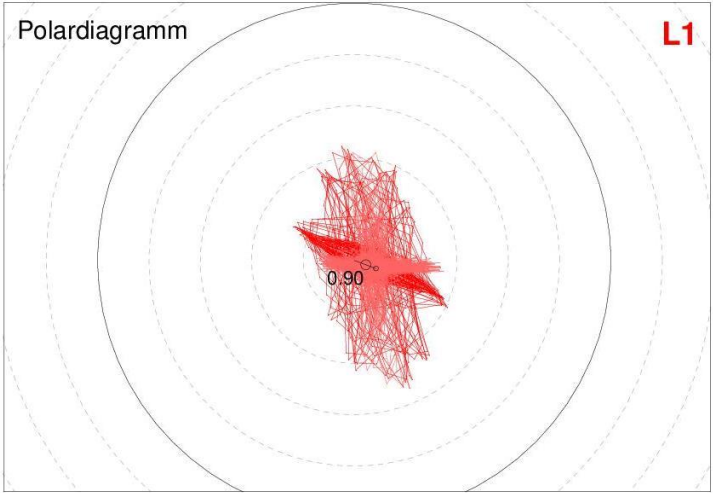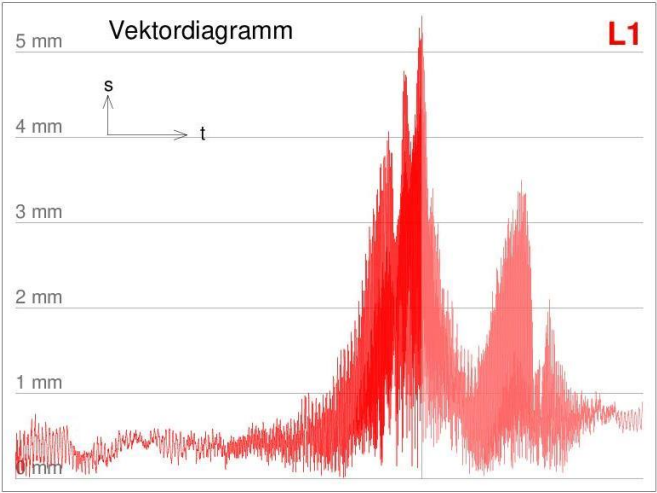

Meetrapport nr. 20230179
Plaats Roermond
Locatie Sportpark De Wijher
Mast nr. 008
Opmerking M30_0613017B



REI-LUX Prüfbericht M30_0613017B.rxm Version 6.21 beta



Prüf- und Messprotokoll	Mast / Objekt
Messtag : 13.06.2023	Mast- / Objektzähler : 17
Messbeginn : 11:28:08	Mast- / Objektname : 8
Messende : 11:28:32	Mast- / Objekttyp : gm15
	konisch : x
	verzinkt : x
Standort	Lack :
Prüfort : Roermond	Manschette : 0
Ortsteil :	Bemerkung : Corrosie aan mast, zie foto A17 oct 1d
Straße : Sportpark De Wijher	

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option :

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last	Pulsbelastung
Laserweg (L1) : 19.0 mm	Amplitude : +/- 0.0 mm
Laserweg (L2) : 11.6 mm	Ausschwingzeit : 0.0 sek
Torsion zwischen L1 / L2 : 7.42 Grad	Schwelle : 0.5 mm
Nettobiegung bei max Last	
Laserweg zwischen L1 / L2 : 7.4 mm	
Mast / Objekt am Prüfende ohne Last	
Laserweg (L1) : 0.7 mm	
Laserweg (L2) : 1.4 mm	

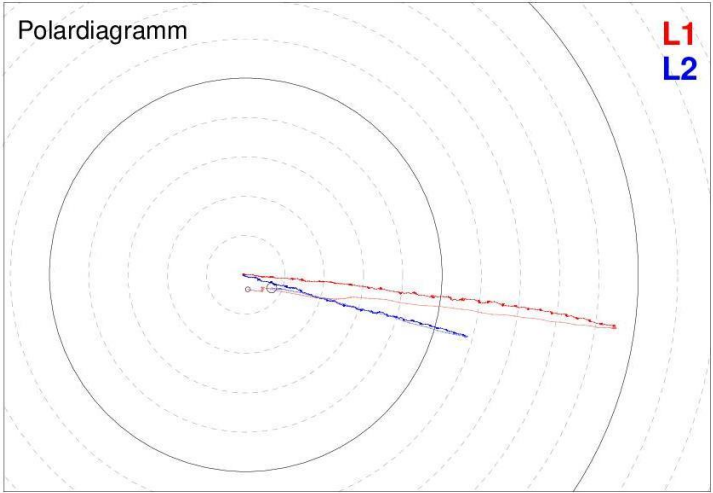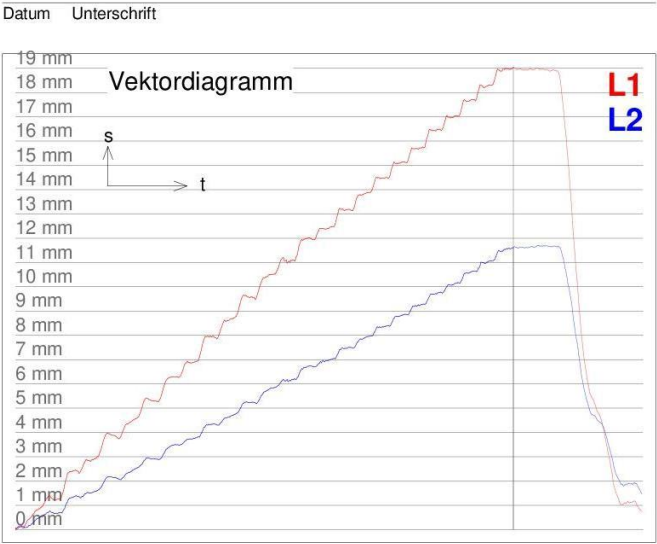

Meetrapport nr. 20230179

Plaats Roermond

Locatie Sportpark De Wijher

Mast nr. 008

Opmerking A17



Normec
Rei-Lux



Meetrapport nr. 20230179

Plaats Roermond

Locatie Sportpark De Wijher

Mast nr. 009

Opmerking M30_0613018A



REI-LUX Prüfbericht M30_0613018A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 13.06.2023
Messbeginn : 11:34:37
Messende : 11:34:42

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 18
Mast- / Objektname : 9
Mast- / Objekttyp : gm15

Standort

Prüfort : Roermond
Ortsteil :
Straße : Sportpark De Wijher

konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0

Bemerkung : Corrosie bij de basis, zie foto A18 oct 1d

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A

Gründung/Verankerung Code : 0

Option :

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 2.8 mm
Laserweg (L2) : 1.7 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 7.93 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.1 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.4 mm
Laserweg (L2) : 0.4 mm

Datum Unterschrift

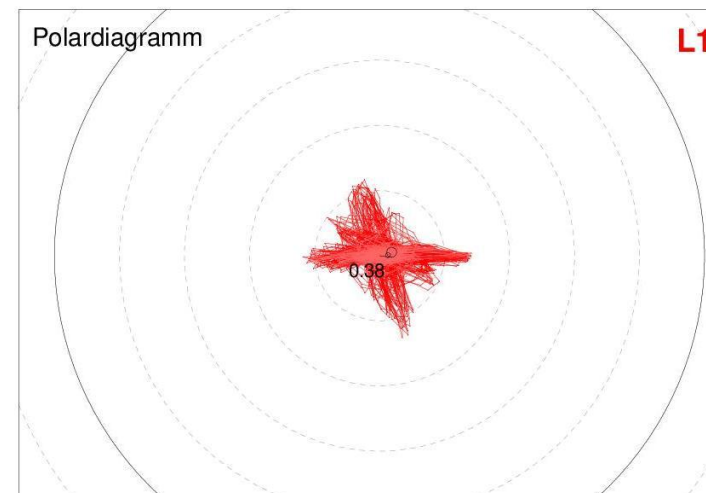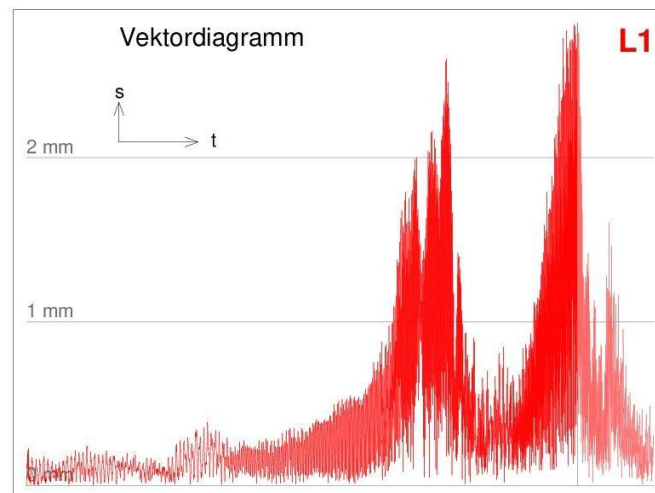

Meetrapport nr. 20230179
Plaats Roermond
Locatie Sportpark De Wijher
Mast nr. 009
Opmerking M30_0613018B



REI-LUX Prüfbericht M30_0613018B.rxm Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll	Mast / Objekt
Messtag : 13.06.2023	Mast- / Objektzähler : 18
Messbeginn : 11:34:50	Mast- / Objektname : 9
Messende : 11:35:14	Mast- / Objekttyp : gm15
	konisch : x
Standort	verzinkt : x
Prüfort : Roermond	Lack :
Ortsteil :	Manschette : 0
Straße : Sportpark De Wijher	Bemerkung : Corrosie bij de basis, zie foto A18 oct 1d



Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option :

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last	Pulsbelastung
Laserweg (L1) : 18.9 mm	Amplitude : +/- 0.0 mm
Laserweg (L2) : 8.0 mm	Ausschwingzeit : 0.0 sek
Torsion zwischen L1 / L2 : 18.41 Grad	Schwelle : 0.5 mm
Nettobiegung bei max Last	
Laserweg zwischen L1 / L2 : 10.9 mm	
Mast / Objekt am Prüfende ohne Last	
Laserweg (L1) : 0.4 mm	
Laserweg (L2) : 1.0 mm	

Datum Unterschrift

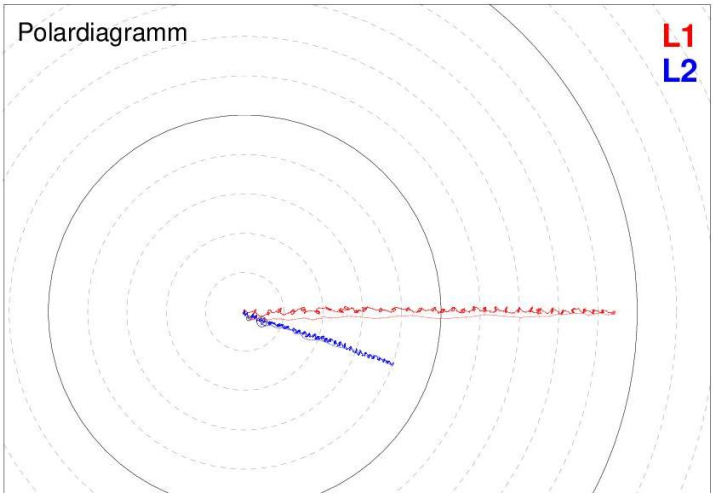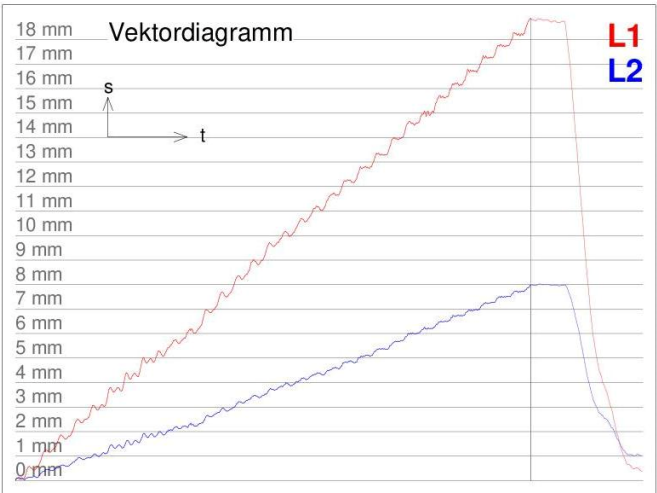

Meetrapport nr. 20230179

Plaats Roermond

Locatie Sportpark De Wijher

Mast nr. 009

Opmerking A18



Normec
Rei-Lux



Meetrapport nr. 20230179
Plaats Roermond
Locatie Sportpark De Wijher
Mast nr. 011
Opmerking M30_0613015A



REI-LUX Prüfbericht M30_0613015A.rxm Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll	Mast / Objekt
Messtag : 13.06.2023	Mast- / Objektzähler : 15
Messbeginn : 10:42:40	Mast- / Objektname : 11
Messende : 10:42:47	Mast- / Objekttyp : gm15
	konisch : x
	verzinkt : x
Standort	Lack :
Prüfört : Roermond	Manschette : 0
Ortsteil :	Bemerkung : Corrosie aan de mast, zie foto A15 oct 1d
Straße : Sportpark De Wijher	

Messergebnis



Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option :

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last	Pulsbelastung
Laserweg (L1) : 5.5 mm	Amplitude : +/- 0.0 mm
Laserweg (L2) : 2.4 mm	Ausschwingzeit : 0.0 sek
Torsion zwischen L1 / L2 : 9.98 Grad	Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last
Laserweg zwischen L1 / L2 : 3.1 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last
Laserweg (L1) : 0.5 mm
Laserweg (L2) : 0.2 mm

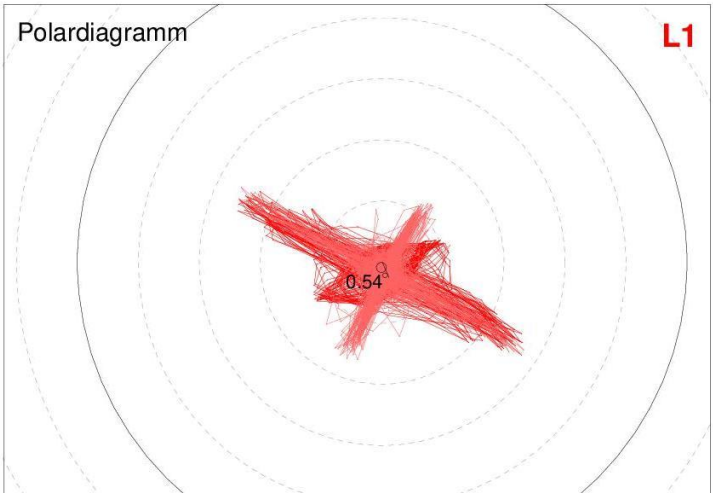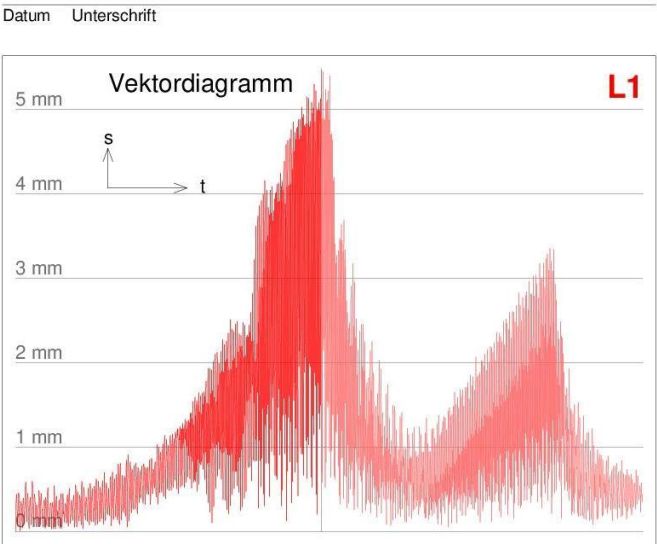

Meetrapport nr. 20230179
Plaats Roermond
Locatie Sportpark De Wijher
Mast nr. 011
Opmerking M30_0613015B



REI-LUX Prüfbericht M30_0613015B.rxm Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll	Mast / Objekt
Messtag : 13.06.2023	Mast- / Objektzähler : 15
Messbeginn : 10:42:53	Mast- / Objektname : 11
Messende : 10:43:17	Mast- / Objekttyp : gm15
	konisch : x
	verzinkt : x
Standort	Lack :
Prüfort : Roermond	Manschette : 0
Ortsteil :	Bemerkung : Corrosie aan de mast, zie foto A15 oct 1d
Straße : Sportpark De Wijher	



Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option :

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last	Pulsbelastung
Laserweg (L1) : 9.4 mm	Amplitude : +/- 0.0 mm
Laserweg (L2) : 8.5 mm	Ausschwingzeit : 0.0 sek
Torsion zwischen L1 / L2 : 8.18 Grad	Schwelle : 0.5 mm
Nettobiegung bei max Last	
Laserweg zwischen L1 / L2 : 0.9 mm	
Mast / Objekt am Prüfende ohne Last	
Laserweg (L1) : 1.2 mm	
Laserweg (L2) : 1.3 mm	

Datum Unterschrift

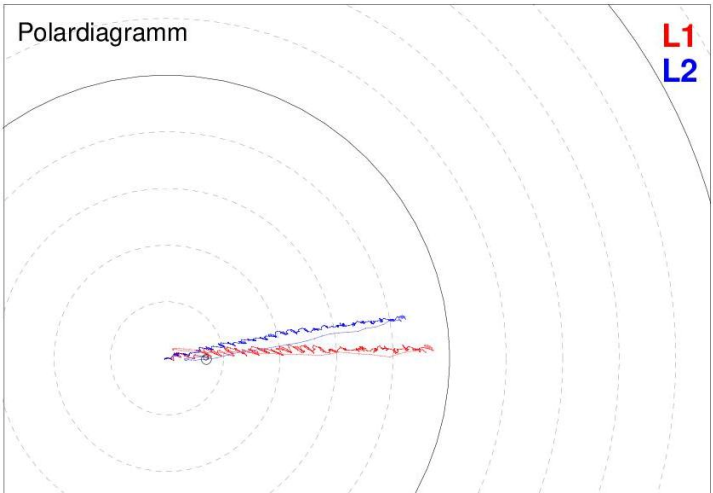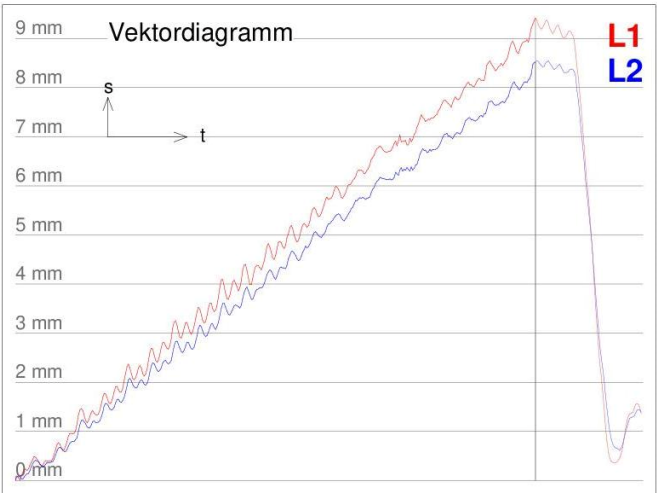

Meetrapport nr. 20230179

Plaats Roermond

Locatie Sportpark De Wijher

Mast nr. 011

Opmerking A15



Normec
Rei-Lux



Meetrapport nr. 20230179
Plaats Roermond
Locatie Sportpark De Wijher
Mast nr. 012
Opmerking M30_0613014A



REI-LUX Prüfbericht M30_0613014A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 13.06.2023
Messbeginn : 10:36:22
Messende : 10:36:24

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 14
Mast- / Objektname : 12
Mast- / Objekttyp : gm15
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0

Standort

Prüfort : Roermond
Ortsteil :
Straße : Sportpark De Wijher

Bemerkung : Corrosie aan de mast, zie foto A14 oct 1d

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option :

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 4.9 mm
Laserweg (L2) : 2.9 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 9.77 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 2.1 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.2 mm
Laserweg (L2) : 0.4 mm

Datum Unterschrift

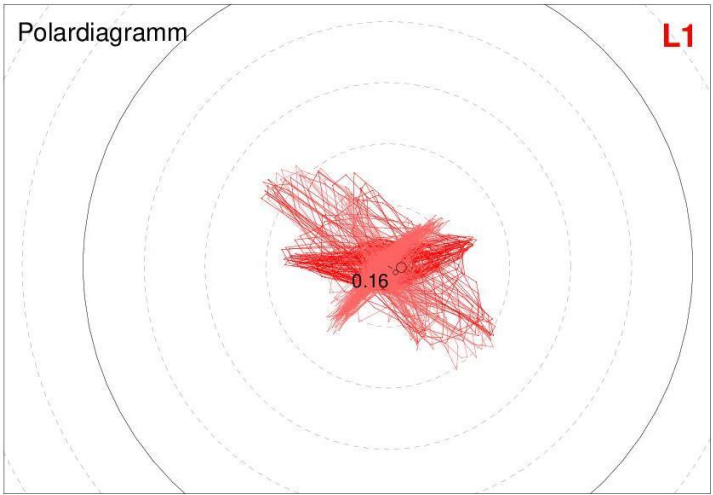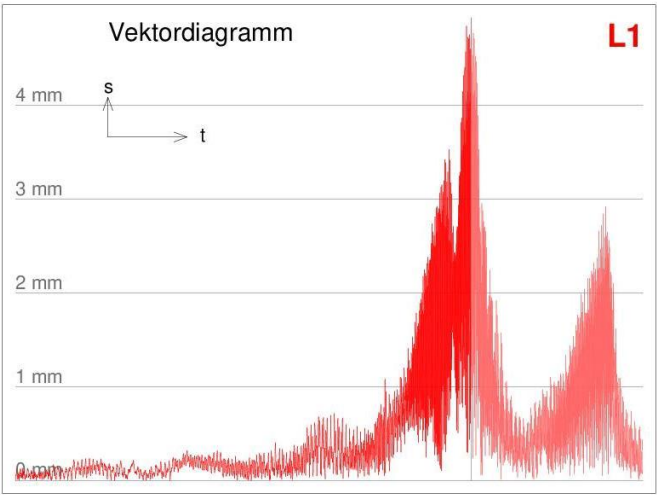

Meetrapport nr. 20230179
Plaats Roermond
Locatie Sportpark De Wijher
Mast nr. 012
Opmerking M30_0613014B



REI-LUX Prüfbericht M30_0613014B.rxm Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll	Mast / Objekt
Messtag : 13.06.2023	Mast- / Objektzähler : 14
Messbeginn : 10:36:31	Mast- / Objektname : 12
Messende : 10:36:54	Mast- / Objekttyp : gm15
	konisch : x
	verzinkt : x
Standort	Lack :
Prüfort : Roermond	Manschette : 0
Ortsteil :	Bemerkung : Corrosie aan de mast, zie foto A14 oct 1d
Straße : Sportpark De Wijher	

Messergebnis



Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option :

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last	Pulsbelastung
Laserweg (L1) : 14.5 mm	Amplitude : +/- 0.0 mm
Laserweg (L2) : 12.8 mm	Ausschwingzeit : 0.0 sek
Torsion zwischen L1 / L2 : 0.68 Grad	Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last
Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.7 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last
Laserweg (L1) : 1.3 mm
Laserweg (L2) : 1.0 mm

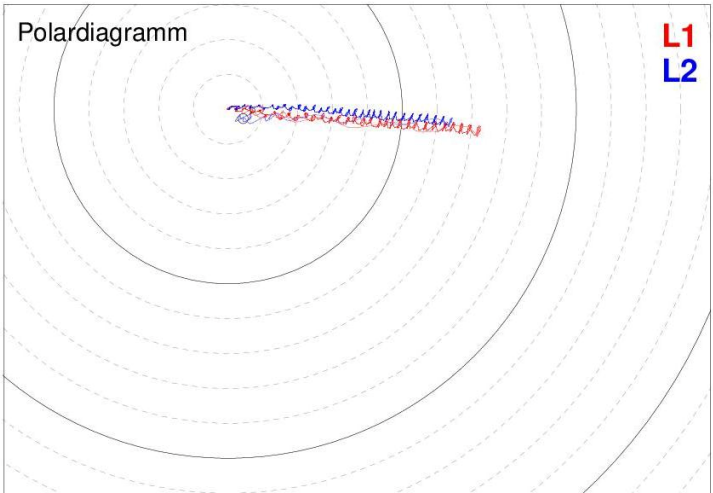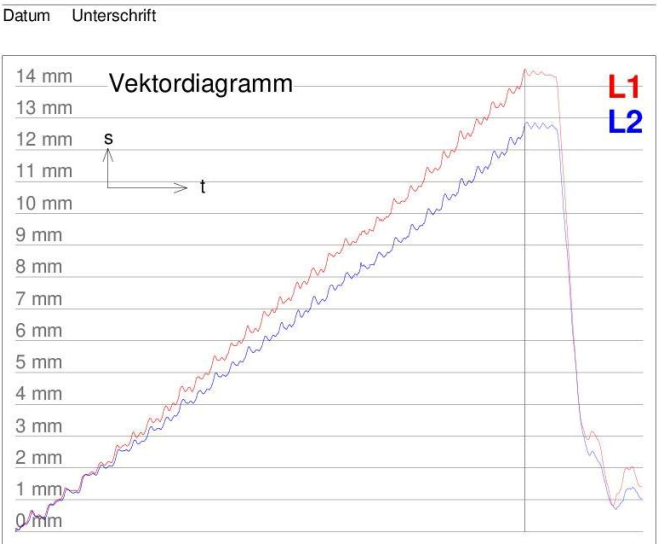

Meetrapport nr. 20230179

Plaats Roermond

Locatie Sportpark De Wijher

Mast nr. 012

Opmerking A14



Normec
Rei-Lux



Meetrapport nr. 20230179
Plaats Roermond
Locatie Sportpark De Wijher
Mast nr. 019
Opmerking M30_0613027A



REI-LUX Prüfbericht M30_0613027A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 13.06.2023
Messbeginn : 13:33:58
Messende : 13:33:59

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 27
Mast- / Objektname : 19
Mast- / Objekttyp : gm18
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto A27 oct 3d 3am

Standort

Prüfort : Roermond
Ortsteil :
Straße : Sportpark De Wijher

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 1.1 mm
Laserweg (L2) : 0.5 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 21.36 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 0.6 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.3 mm
Laserweg (L2) : 0.1 mm

Datum Unterschrift

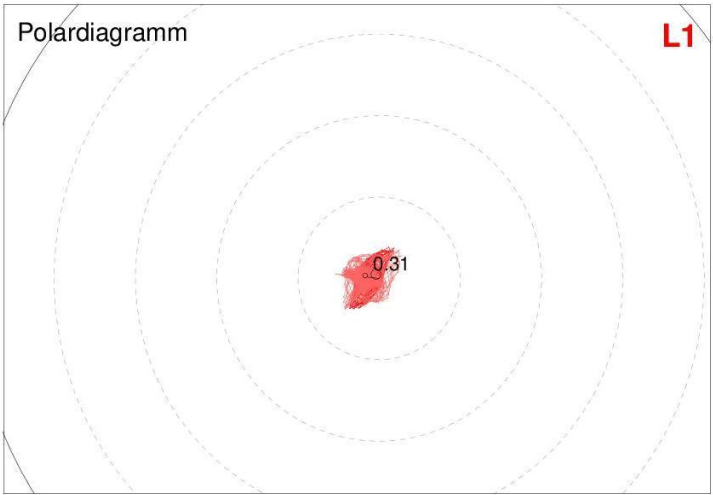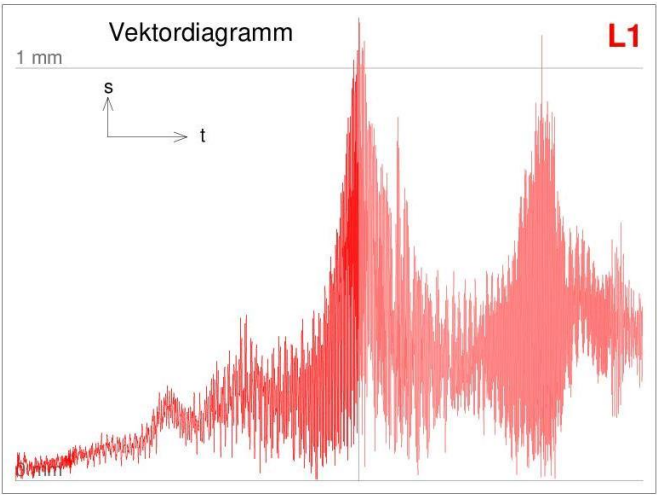

Meetrapport nr. 20230179
Plaats Roermond
Locatie Sportpark De Wijher
Mast nr. 019
Opmerking M30_0613027B



REI-LUX Prüfbericht M30_0613027B.rxm Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll	Mast / Objekt
Messtag : 13.06.2023	Mast- / Objektzähler : 27
Messbeginn : 13:35:14	Mast- / Objektname : 19
Messende : 13:35:34	Mast- / Objekttyp : gm18
	konisch : x
	verzinkt : x
Standort	Lack :
Prüfort : Roermond	Manschette : 0
Ortsteil :	Bemerkung : Zie foto A27 oct 3d 3am
Straße : Sportpark De Wijher	



Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last	Pulsbelastung
Laserweg (L1) : 8.4 mm	Amplitude : +/- 0.0 mm
Laserweg (L2) : 2.5 mm	Ausschwingzeit : 0.0 sek
Torsion zwischen L1 / L2 : 37.14 Grad	Schwelle : 0.5 mm
Nettobiegung bei max Last	
Laserweg zwischen L1 / L2 : 5.9 mm	
Mast / Objekt am Prüfende ohne Last	
Laserweg (L1) : 0.2 mm	
Laserweg (L2) : 0.2 mm	

Datum Unterschrift

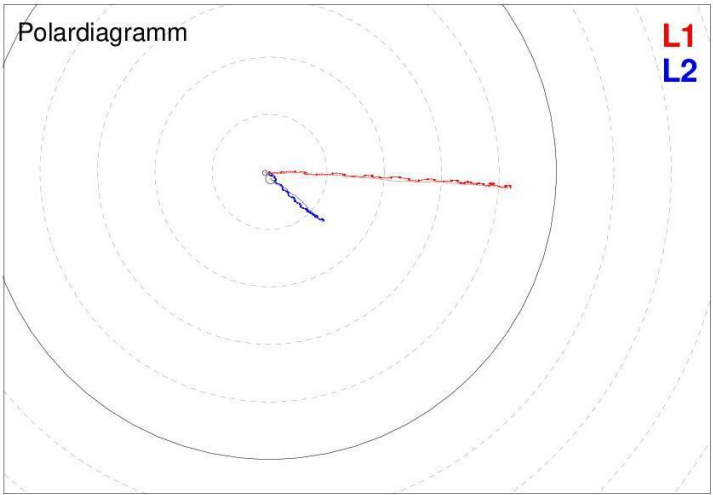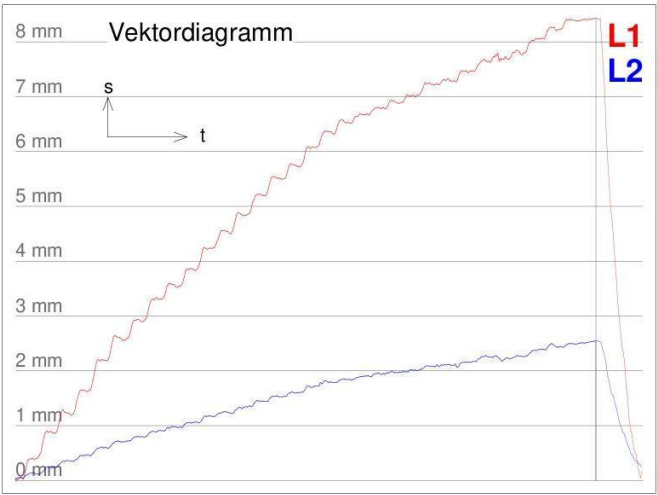

Meetrapport nr. 20230179

Plaats Roermond

Locatie Sportpark De Wijher

Mast nr. 019

Opmerking A27



Normec
Rei-Lux



Meetrapport nr. 20230179
Plaats Roermond
Locatie Sportpark De Wijher
Mast nr. 020
Opmerking M30_0613026A



REI-LUX Prüfbericht M30_0613026A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 13.06.2023
Messbeginn : 13:27:29
Messende : 13:27:31

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 26
Mast- / Objektname : 20
Mast- / Objekttyp : gm18
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto A26 oct 3d 3am

Standort

Prüfort : Roermond
Ortsteil :
Straße : Sportpark De Wijher

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 1.6 mm
Laserweg (L2) : 0.8 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 8.58 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 0.8 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.1 mm
Laserweg (L2) : 0.1 mm

Datum Unterschrift

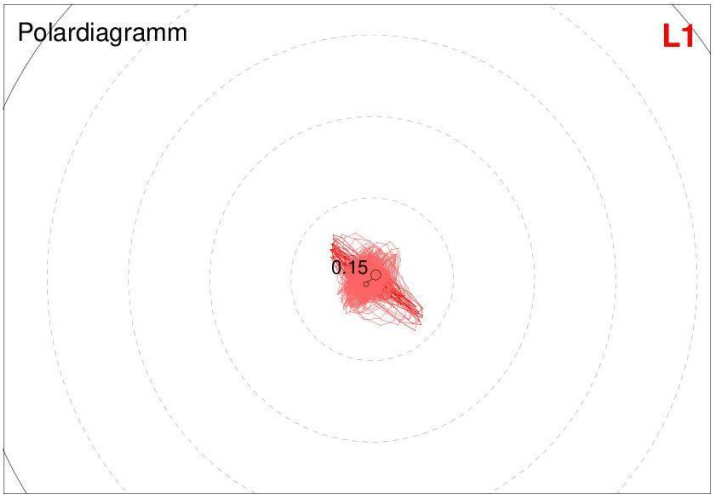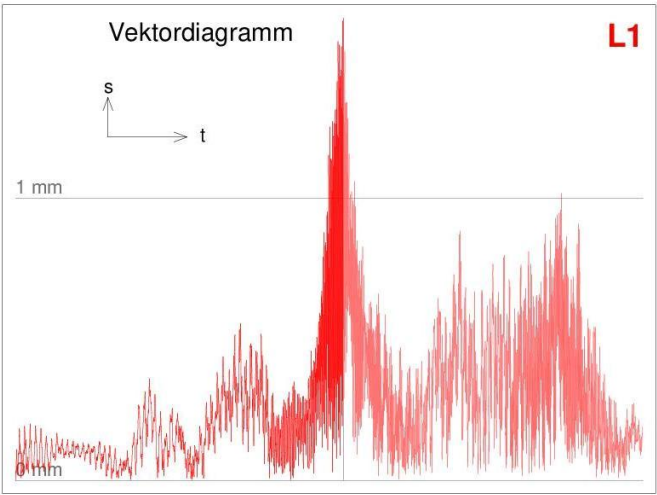

Meetrapport nr. 20230179
Plaats Roermond
Locatie Sportpark De Wijher
Mast nr. 020
Opmerking M30_0613026B



REI-LUX Prüfbericht M30_0613026B.rxm Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll	Mast / Objekt
Messtag : 13.06.2023	Mast- / Objektzähler : 26
Messbeginn : 13:27:37	Mast- / Objektname : 20
Messende : 13:27:54	Mast- / Objekttyp : gm18
	konisch : x
	verzinkt : x
	Lack :
Standort	Manschette : 0
Prüfort : Roermond	Bemerkung : Zie foto A26 oct 3d 3am
Ortsteil :	
Straße : Sportpark De Wijher	



Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last	Pulsbelastung
Laserweg (L1) : 6.2 mm	Amplitude : +/- 0.0 mm
Laserweg (L2) : 5.0 mm	Ausschwingzeit : 0.0 sek
Torsion zwischen L1 / L2 : 2.18 Grad	Schwelle : 0.5 mm
Nettobiegung bei max Last	
Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.1 mm	
Mast / Objekt am Prüfende ohne Last	
Laserweg (L1) : 0.4 mm	
Laserweg (L2) : 0.4 mm	

Datum Unterschrift

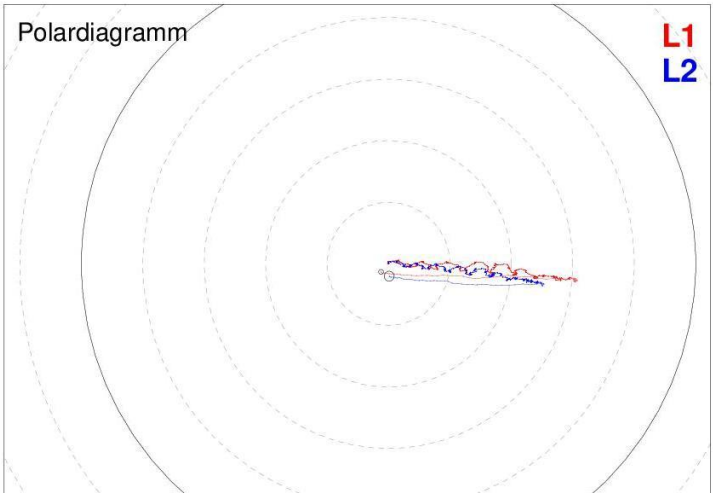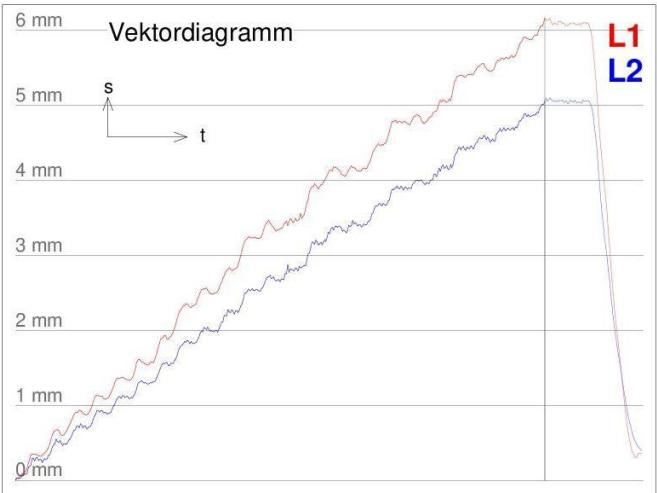

Meetrapport nr. 20230179

Plaats Roermond

Locatie Sportpark De Wijher

Mast nr. 020

Opmerking A26



Normec
Rei-Lux



Meetrapport nr. 20230179
Plaats Roermond
Locatie Sportpark De Wijher
Mast nr. 021
Opmerking M30_0613025A



REI-LUX Prüfbericht M30_0613025A.rxm Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll	Mast / Objekt
Messtag : 13.06.2023	Mast- / Objektzähler : 25
Messbeginn : 13:18:48	Mast- / Objektname : 21
Messende : 13:18:49	Mast- / Objekttyp : gm18
	konisch : x
	verzinkt : x
Standort	Lack :
Prüfort : Roermond	Manschette : 0
Ortsteil :	Bemerkung : Zie foto A25 oct 3d 3am
Straße : Sportpark De Wijher	



Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last	Pulsbelastung
Laserweg (L1) : 2.2 mm	Amplitude : +/- 0.0 mm
Laserweg (L2) : 1.9 mm	Ausschwingzeit : 0.0 sek
Torsion zwischen L1 / L2 : 1.91 Grad	Schwelle : 0.5 mm
Nettobiegung bei max Last	
Laserweg zwischen L1 / L2 : 0.3 mm	
Mast / Objekt am Prüfende ohne Last	
Laserweg (L1) : 0.1 mm	
Laserweg (L2) : 0.1 mm	

Datum Unterschrift

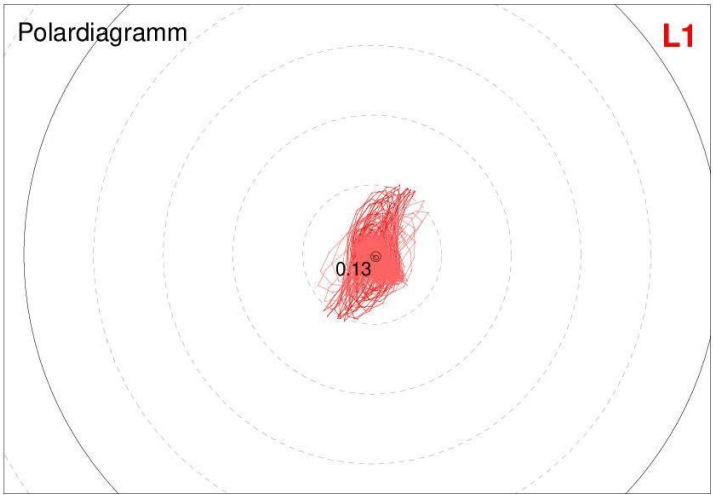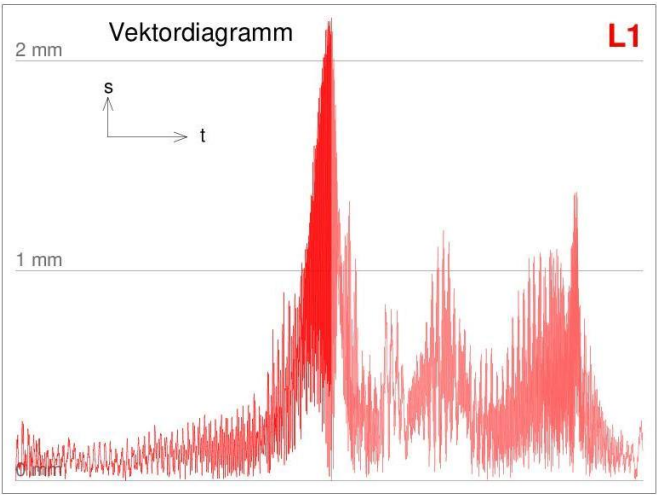

Meetrapport nr. 20230179
Plaats Roermond
Locatie Sportpark De Wijher
Mast nr. 021
Opmerking M30_0613025B



REI-LUX Prüfbericht M30_0613025B.rxm Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll	Mast / Objekt
Messtag : 13.06.2023	Mast- / Objektzähler : 25
Messbeginn : 13:19:13	Mast- / Objektname : 21
Messende : 13:19:40	Mast- / Objekttyp : gm18
	konisch : x
	verzinkt : x
	Lack :
Standort	Manschette : 0
Prüfart : Roermond	
Ortsteil :	Bemerkung : Zie foto A25 oct 3d 3am
Straße : Sportpark De Wijher	



Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last	Pulsbelastung
Laserweg (L1) : 7.6 mm	Amplitude : +/- 0.0 mm
Laserweg (L2) : 10.8 mm	Ausschwingzeit : 0.0 sek
Torsion zwischen L1 / L2 : 11.90 Grad	Schwelle : 0.5 mm
Nettobiegung bei max Last	
Laserweg zwischen L1 / L2 : 3.1 mm	
Mast / Objekt am Prüfende ohne Last	
Laserweg (L1) : 0.6 mm	
Laserweg (L2) : 0.8 mm	

Datum Unterschrift

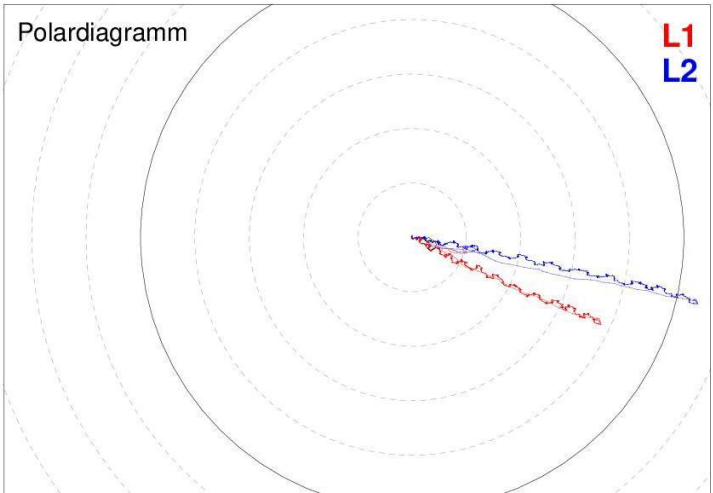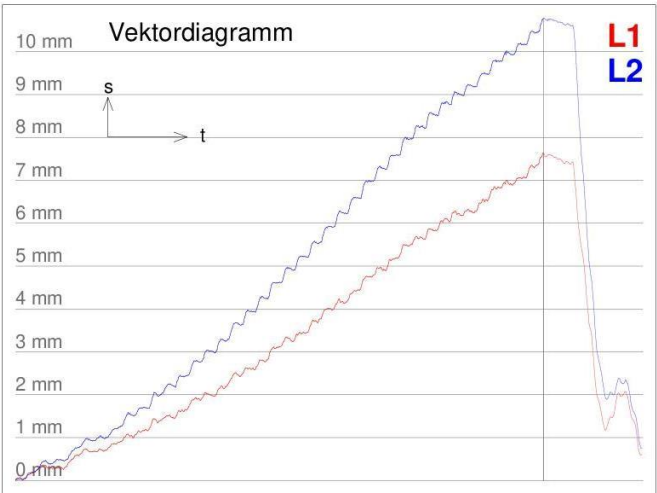

Meetrapport nr. 20230179

Plaats Roermond

Locatie Sportpark De Wijher

Mast nr. 021

Opmerking A25



Normec
Rei-Lux



Meetrapport nr. 20230179
Plaats Roermond
Locatie Sportpark De Wijher
Mast nr. 022
Opmerking M30_0613024A



REI-LUX Prüfbericht M30_0613024A.rxm Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll	Mast / Objekt
Messtag : 13.06.2023	Mast- / Objektzähler : 24
Messbeginn : 12:33:14	Mast- / Objektname : 22
Messende : 12:33:16	Mast- / Objekttyp : gm18
	konisch : x
	verzinkt : x
Standort	Lack :
Prüfort : Roermond	Manschette : 0
Ortsteil :	Bemerkung : Zie foto A24 oct 2d 2am
Straße : Sportpark De Wijher	



Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last	Pulsbelastung
Laserweg (L1) : 2.2 mm	Amplitude : +/- 0.0 mm
Laserweg (L2) : 1.2 mm	Ausschwingzeit : 0.0 sek
Torsion zwischen L1 / L2 : 11.33 Grad	Schwelle : 0.5 mm
Nettobiegung bei max Last	
Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.0 mm	
Mast / Objekt am Prüfende ohne Last	
Laserweg (L1) : 0.1 mm	
Laserweg (L2) : 0.1 mm	

Datum Unterschrift

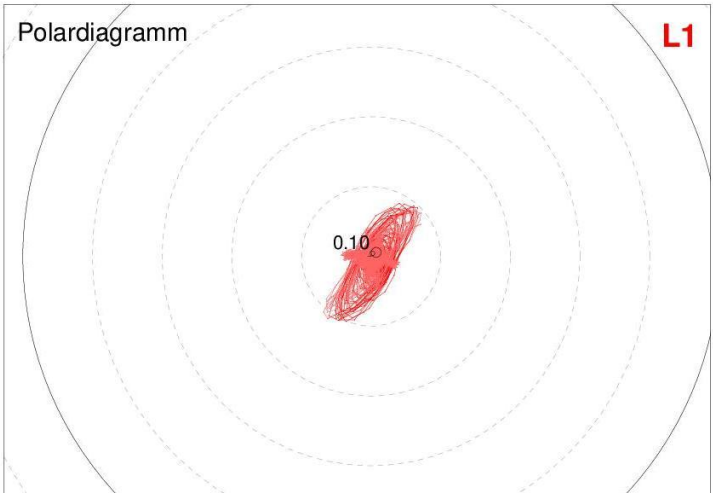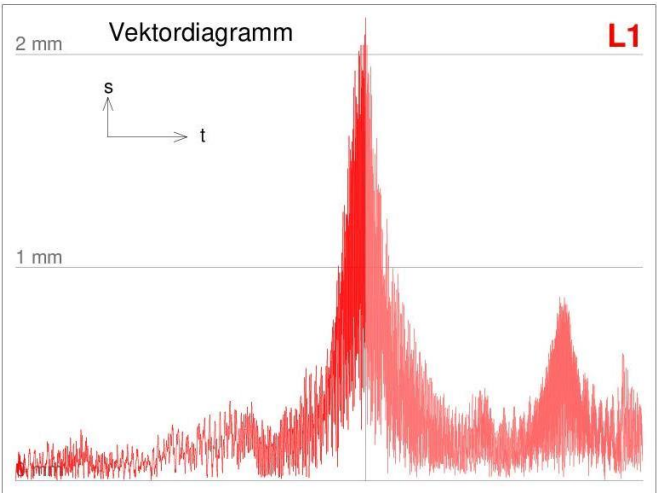

Meetrapport nr. 20230179
Plaats Roermond
Locatie Sportpark De Wijher
Mast nr. 022
Opmerking M30_0613024B



REI-LUX Prüfbericht M30_0613024B.rxm Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll	Mast / Objekt
Messtag : 13.06.2023	Mast- / Objektzähler : 24
Messbeginn : 12:33:33	Mast- / Objektname : 22
Messende : 12:33:57	Mast- / Objekttyp : gm18
	konisch : x
	verzinkt : x
Standort	Lack :
Prüfart : Roermond	Manschette : 0
Ortsteil :	Bemerkung : Zie foto A24 oct 2d 2arm
Straße : Sportpark De Wijher	



Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last	Pulsbelastung
Laserweg (L1) : 13.6 mm	Amplitude : +/- 0.0 mm
Laserweg (L2) : 10.0 mm	Ausschwingzeit : 0.0 sek
Torsion zwischen L1 / L2 : 7.30 Grad	Schwelle : 0.5 mm
Nettobiegung bei max Last	
Laserweg zwischen L1 / L2 : 3.6 mm	
Mast / Objekt am Prüfende ohne Last	
Laserweg (L1) : 0.3 mm	
Laserweg (L2) : 0.8 mm	

Datum Unterschrift

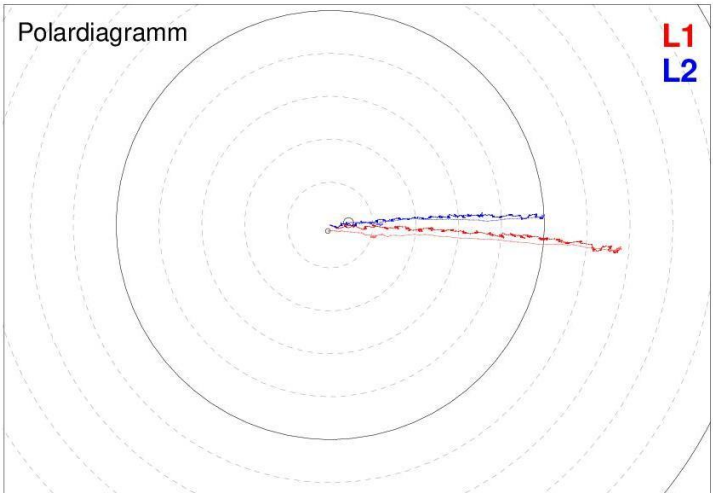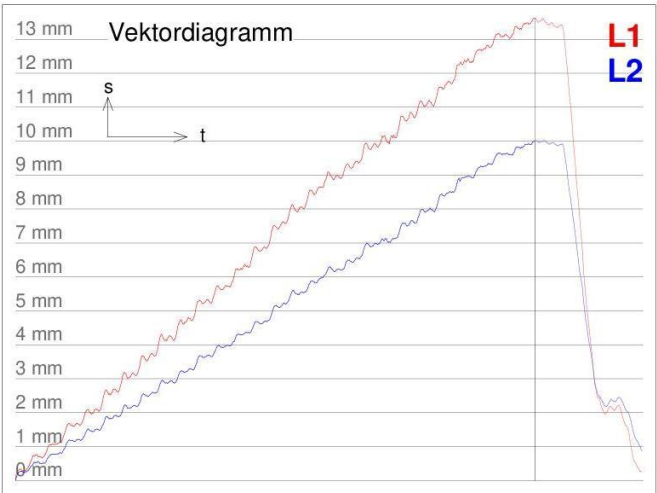

Meetrapport nr. 20230179

Plaats Roermond

Locatie Sportpark De Wijher

Mast nr. 022

Opmerking A24



Normec
Rei-Lux



Meetrapport nr. 20230179
Plaats Roermond
Locatie Sportpark De Wijher
Mast nr. 023
Opmerking M30_0613023A



REI-LUX Prüfbericht M30_0613023A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 13.06.2023
Messbeginn : 12:26:56
Messende : 12:26:58

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 23
Mast- / Objektname : 23
Mast- / Objekttyp : gm18
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto A23 oct 2d 2arm

Standort

Prüfort : Roermond
Ortsteil :
Straße : Sportpark De Wijher

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 2.8 mm
Laserweg (L2) : 1.8 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 2.32 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.0 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.2 mm
Laserweg (L2) : 0.2 mm

Datum Unterschrift

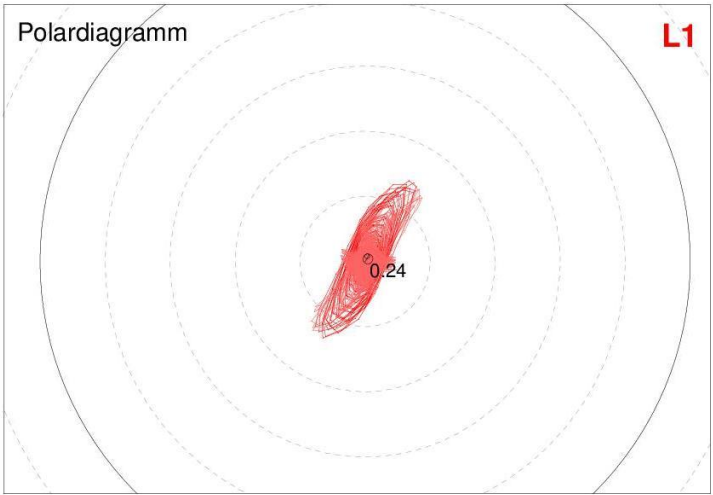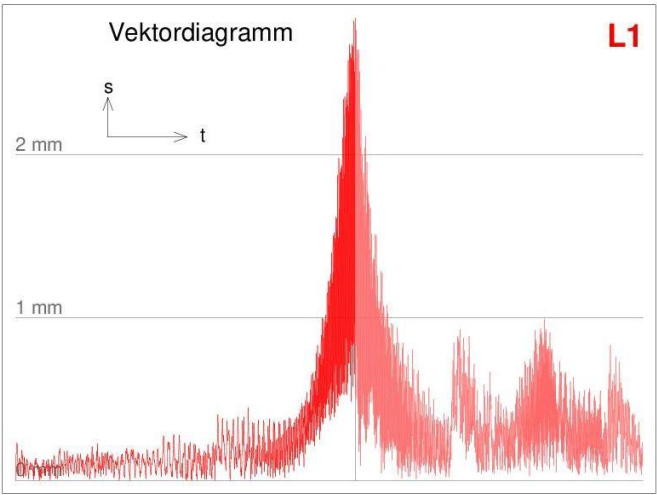

Meetrapport nr. 20230179
Plaats Roermond
Locatie Sportpark De Wijher
Mast nr. 023
Opmerking M30_0613023B



REI-LUX Prüfbericht M30_0613023B.rxm Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll	Mast / Objekt
Messtag : 13.06.2023	Mast- / Objektzähler : 23
Messbeginn : 12:27:15	Mast- / Objektname : 23
Messende : 12:27:36	Mast- / Objekttyp : gm18
	konisch : x
	verzinkt : x
Standort	Lack :
Prüfort : Roermond	Manschette : 0
Ortsteil :	Bemerkung : Zie foto A23 oct 2d 2am
Straße : Sportpark De Wijher	



Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last	Pulsbelastung
Laserweg (L1) : 14.5 mm	Amplitude : +/- 0.0 mm
Laserweg (L2) : 6.0 mm	Ausschwingzeit : 0.0 sek
Torsion zwischen L1 / L2 : 28.04 Grad	Schwelle : 0.5 mm
Nettobiegung bei max Last	
Laserweg zwischen L1 / L2 : 8.5 mm	
Mast / Objekt am Prüfende ohne Last	
Laserweg (L1) : 0.3 mm	
Laserweg (L2) : 0.8 mm	

Datum Unterschrift

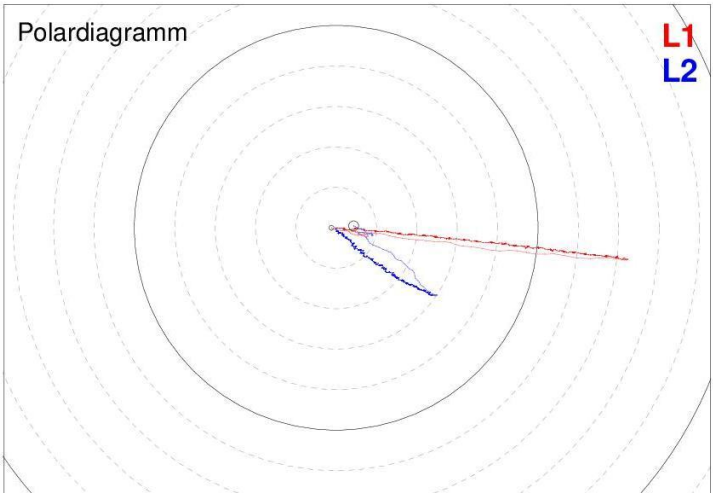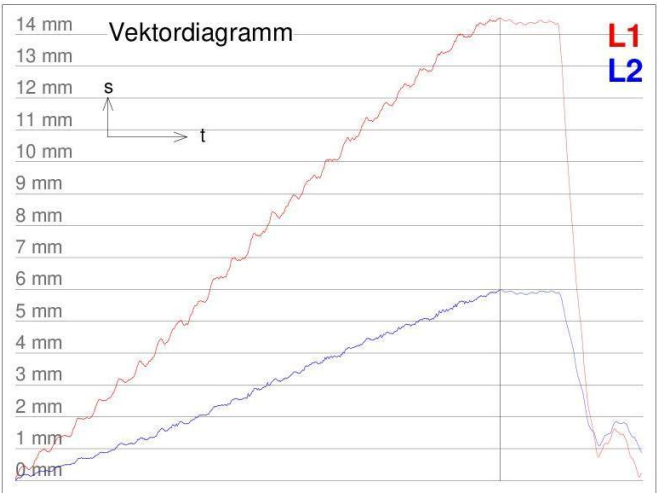

Meetrapport nr. 20230179

Plaats Roermond

Locatie Sportpark De Wijher

Mast nr. 023

Opmerking A23



Normec
Rei-Lux



Meetrapport nr. 20230179
Plaats Roermond
Locatie Sportpark De Wijher
Mast nr. 024
Opmerking M30_0613022A



REI-LUX Prüfbericht M30_0613022A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 13.06.2023
Messbeginn : 12:20:06
Messende : 12:20:07

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 22
Mast- / Objektname : 24
Mast- / Objekttyp : gm18
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto A22 oct 2d 2am

Standort

Prüfort : Roermond
Ortsteil :
Straße : Sportpark De Wijher

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 2.2 mm
Laserweg (L2) : 1.2 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 8.73 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 0.9 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.2 mm
Laserweg (L2) : 0.2 mm

Datum Unterschrift

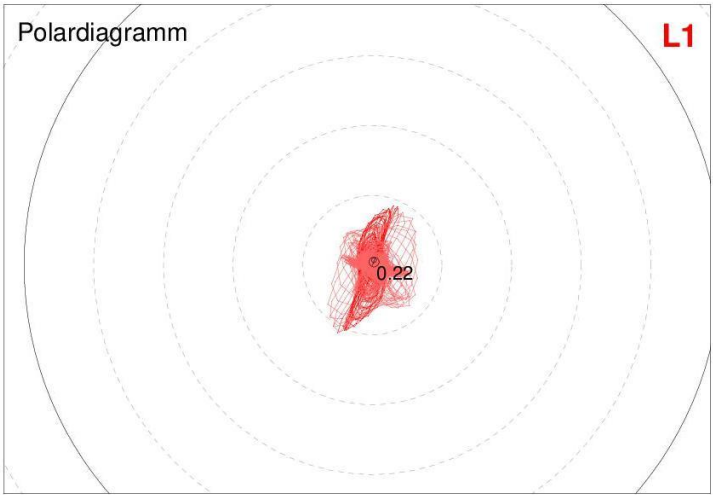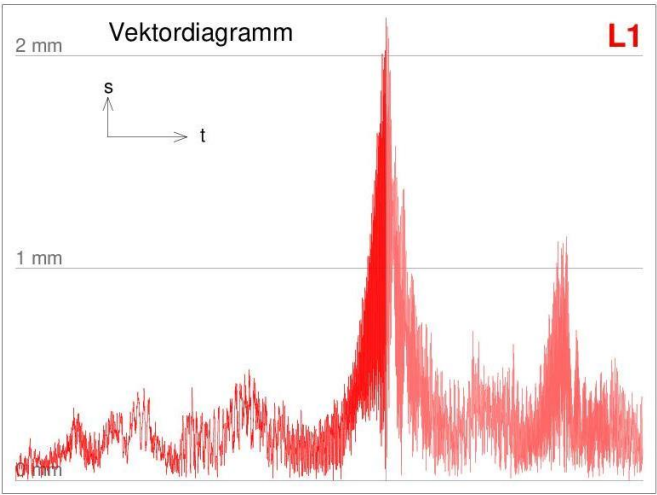

Meetrapport nr. 20230179
Plaats Roermond
Locatie Sportpark De Wijher
Mast nr. 024
Opmerking M30_0613022B



REI-LUX Prüfbericht M30_0613022B.rxm Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll	Mast / Objekt
Messtag : 13.06.2023	Mast- / Objektzähler : 22
Messbeginn : 12:20:13	Mast- / Objektname : 24
Messende : 12:20:36	Mast- / Objekttyp : gm18
	konisch : x
Standort	verzinkt : x
Prüfort : Roermond	Lack :
Ortsteil :	Manschette : 0
Straße : Sportpark De Wijher	Bemerkung : Zie foto A22 oct 2d 2arm



Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last	Pulsbelastung
Laserweg (L1) : 13.0 mm	Amplitude : +/- 0.0 mm
Laserweg (L2) : 8.1 mm	Ausschwingzeit : 0.0 sek
Torsion zwischen L1 / L2 : 9.85 Grad	Schwelle : 0.5 mm
Nettobiegung bei max Last	
Laserweg zwischen L1 / L2 : 5.0 mm	
Mast / Objekt am Prüfende ohne Last	
Laserweg (L1) : 1.2 mm	
Laserweg (L2) : 3.1 mm	

Datum Unterschrift

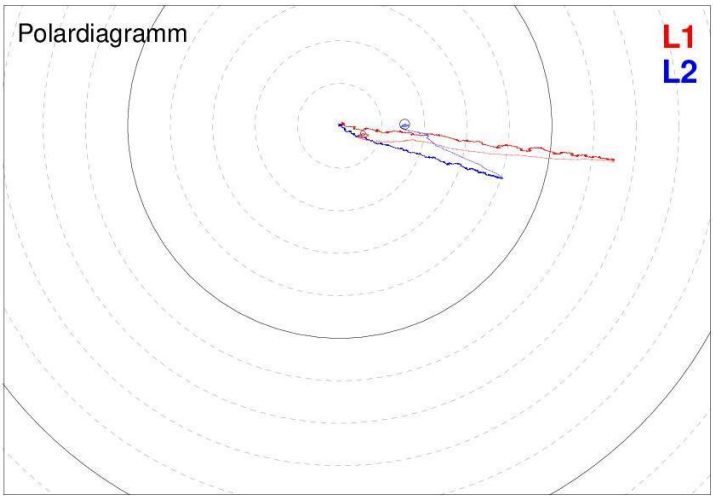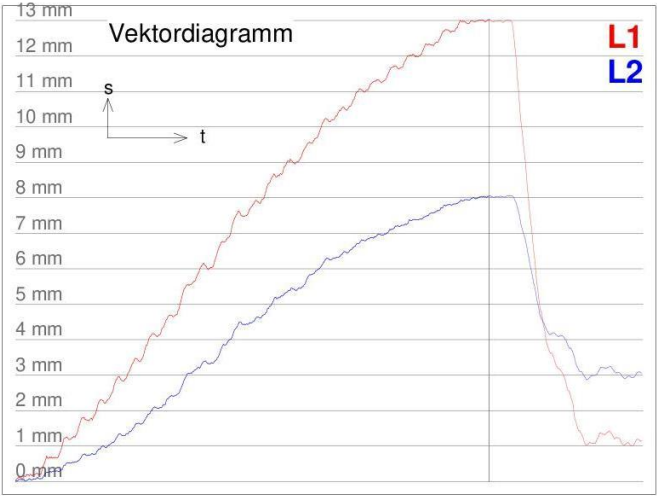

Meetrapport nr. 20230179

Plaats Roermond

Locatie Sportpark De Wijher

Mast nr. 024

Opmerking A22



Normec
Rei-Lux



Meetrapport nr. 20230179
Plaats Roermond
Locatie Sportpark De Wijher
Mast nr. 025
Opmerking M30_0613028A



REI-LUX Prüfbericht M30_0613028A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 13.06.2023
Messbeginn : 14:10:16
Messende : 14:10:25

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 28
Mast- / Objektname : 25
Mast- / Objekttyp : gm15
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto A28 oct 2d

Standort

Prüfort : Roermond
Ortsteil :
Straße : Sportpark De Wijher

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 3.2 mm
Laserweg (L2) : 2.3 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 13.60 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 0.8 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.3 mm
Laserweg (L2) : 0.3 mm

Datum Unterschrift

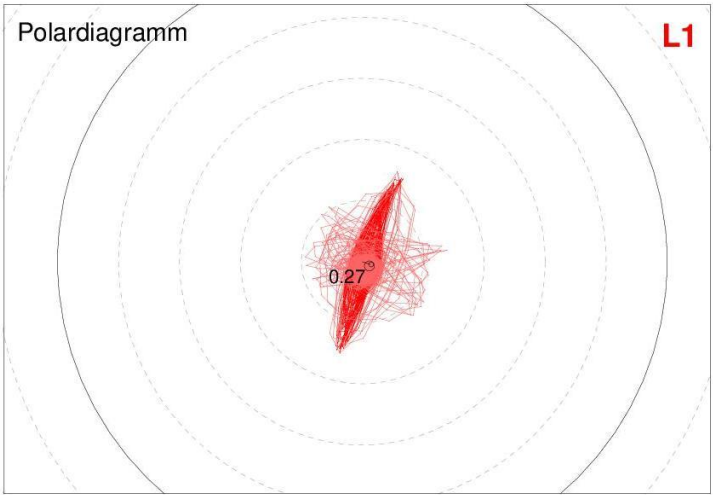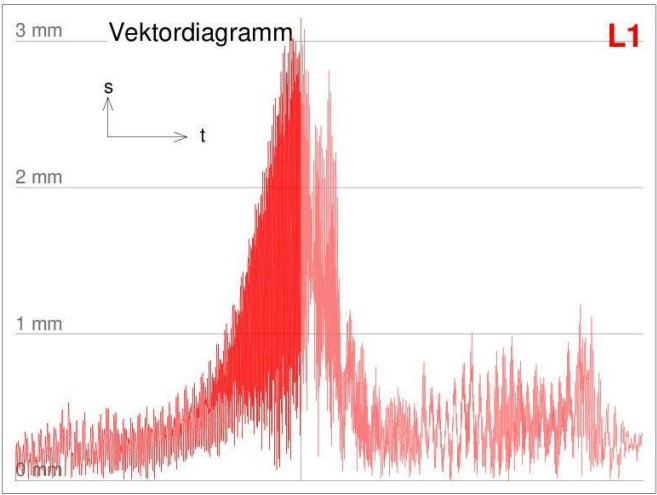

Meetrapport nr. 20230179
Plaats Roermond
Locatie Sportpark De Wijher
Mast nr. 025
Opmerking M30_0613028B



REI-LUX Prüfbericht M30_0613028B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 13.06.2023
Messbeginn : 14:10:29
Messende : 14:10:42

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 28
Mast- / Objektname : 25
Mast- / Objekttyp : gm15
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto A28 oct 2d

Standort

Prüfort : Roermond
Ortsteil :
Straße : Sportpark De Wijher

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 11.4 mm
Laserweg (L2) : 7.4 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 0.94 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 4.0 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 1.4 mm
Laserweg (L2) : 0.9 mm

Datum Unterschrift

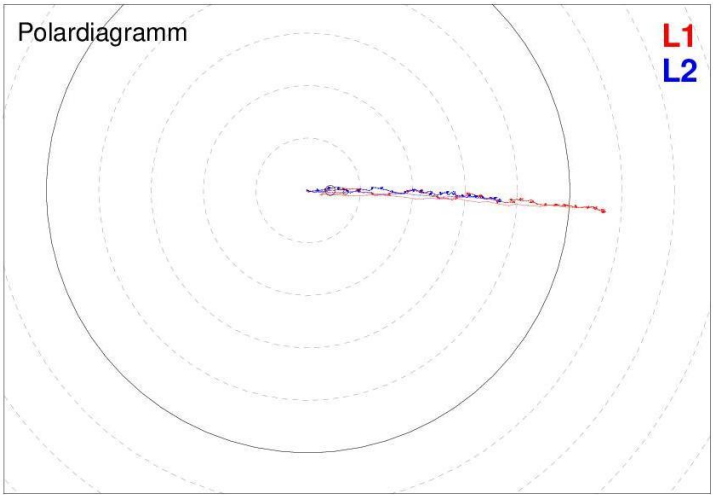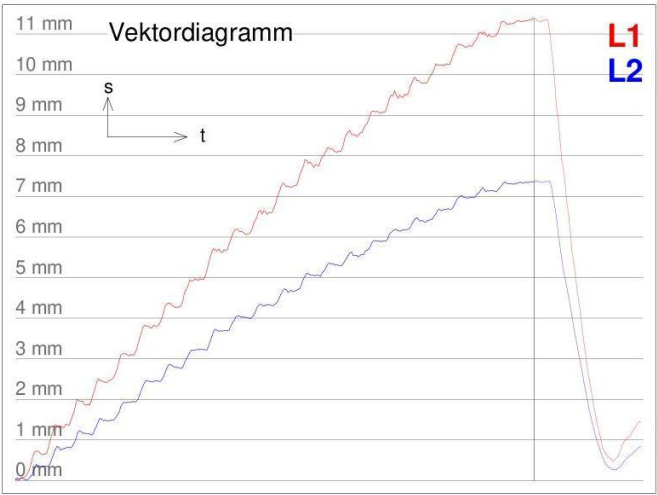

Meetrapport nr. 20230179

Plaats Roermond

Locatie Sportpark De Wijher

Mast nr. 025

Opmerking A28



Normec
Rei-Lux



Meetrapport nr. 20230179
Plaats Roermond
Locatie Sportpark De Wijher
Mast nr. 026
Opmerking M30_0614006A



REI-LUX Prüfbericht M30_0614006A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 14.06.2023
Messbeginn : 08:59:57
Messende : 09:01:02

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 6
Mast- / Objektname : 26
Mast- / Objekttyp : gm15

Standort

Prüfort : Roermond
Ortsteil :
Straße : Sportpark De Wijher

konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0

Bemerkung : Zie foto A38 oct 2d 2am

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 3.0 mm
Laserweg (L2) : 0.2 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 51.93 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 2.8 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.2 mm
Laserweg (L2) : 0.2 mm

Datum Unterschrift

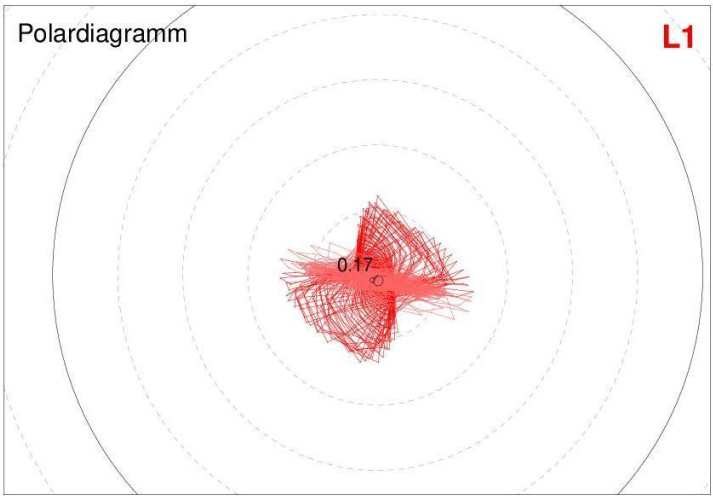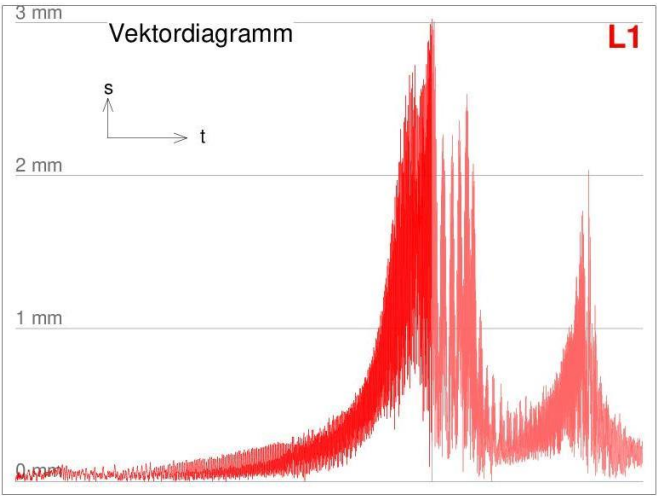

Meetrapport nr. 20230179
Plaats Roermond
Locatie Sportpark De Wijher
Mast nr. 026
Opmerking M30_0614006B



REI-LUX Prüfbericht M30_0614006B.rxm Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll	Mast / Objekt
Messtag : 14.06.2023	Mast- / Objektzähler : 6
Messbeginn : 09:01:20	Mast- / Objektname : 26
Messende : 09:01:39	Mast- / Objekttyp : gm15
	konisch : x
	verzinkt : x
Standort	Lack :
Prüfört : Roermond	Manschette : 0
Ortsteil :	Bemerkung : Zie foto A38 oct 2d 2arm
Straße : Sportpark De Wijher	



Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last	Pulsbelastung
Laserweg (L1) : 8.0 mm	Amplitude : +/- 0.0 mm
Laserweg (L2) : 6.5 mm	Ausschwingzeit : 0.0 sek
Torsion zwischen L1 / L2 : 2.15 Grad	Schwelle : 0.5 mm
Nettobiegung bei max Last	
Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.5 mm	
Mast / Objekt am Prüfende ohne Last	
Laserweg (L1) : 0.5 mm	
Laserweg (L2) : 0.4 mm	

Datum Unterschrift

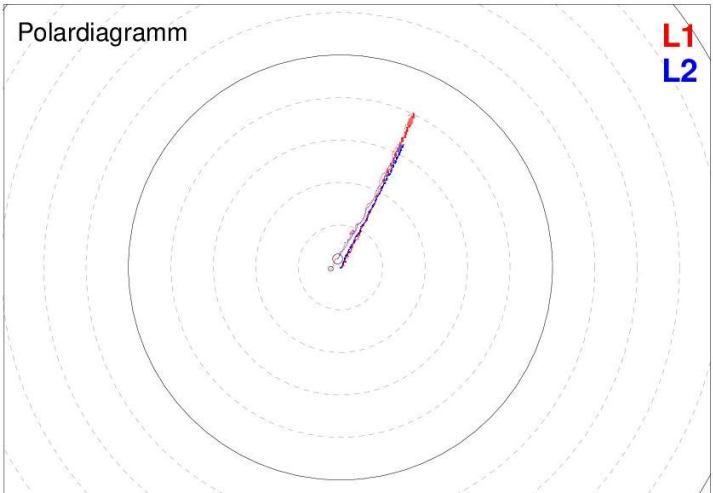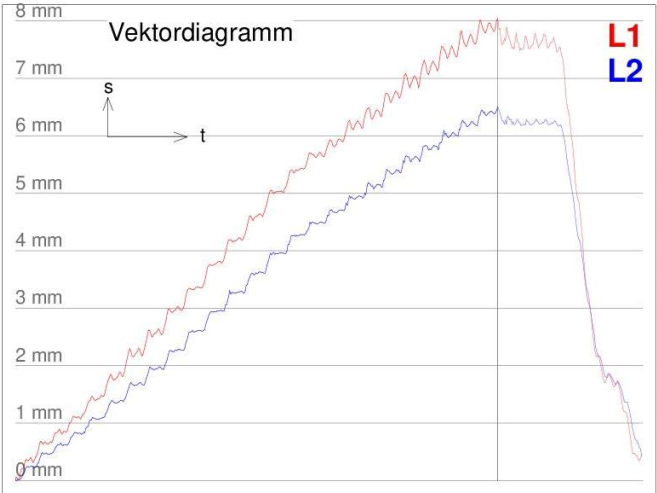

Meetrapport nr. 20230179

Plaats Roermond

Locatie Sportpark De Wijher

Mast nr. 026

Opmerking A38



Normec
Rei-Lux



Meetrapport nr. 20230179
Plaats Roermond
Locatie Sportpark De Wijher
Mast nr. 027
Opmerking M30_0614005A



REI-LUX Prüfbericht M30_0614005A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 14.06.2023
Messbeginn : 08:52:27
Messende : 08:52:29

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 5
Mast- / Objektname : 27
Mast- / Objekttyp : gm15
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto A37 oct 2d

Standort

Prüfort : Roermond
Ortsteil :
Straße : Sportpark De Wijher

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 2.6 mm
Laserweg (L2) : 1.0 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 178.89 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.5 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.3 mm
Laserweg (L2) : 0.1 mm

Datum Unterschrift

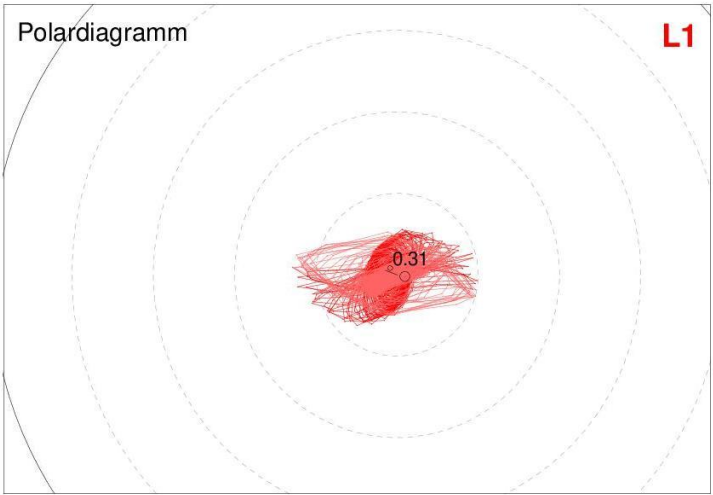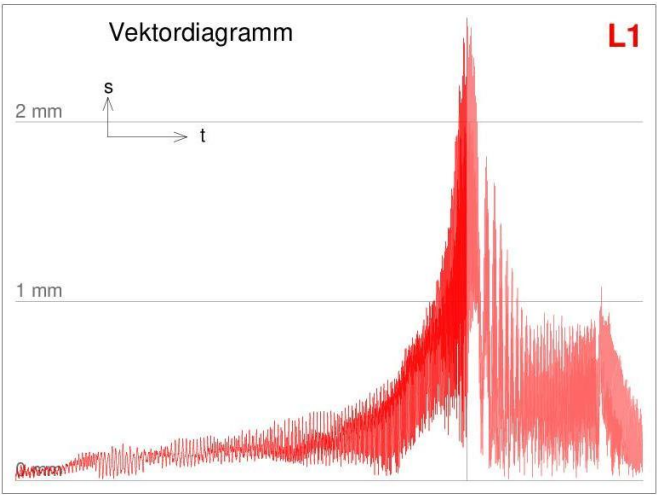

Meetrapport nr. 20230179
Plaats Roermond
Locatie Sportpark De Wijher
Mast nr. 027
Opmerking M30_0614005B



REI-LUX Prüfbericht M30_0614005B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 14.06.2023
Messbeginn : 08:52:35
Messende : 08:52:56

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 5
Mast- / Objektname : 27
Mast- / Objekttyp : gm15
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto A37 oct 2d

Standort

Prüfort : Roermond
Ortsteil :
Straße : Sportpark De Wijher

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 12.0 mm
Laserweg (L2) : 7.1 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 8.10 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 4.8 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.3 mm
Laserweg (L2) : 0.4 mm

Datum Unterschrift

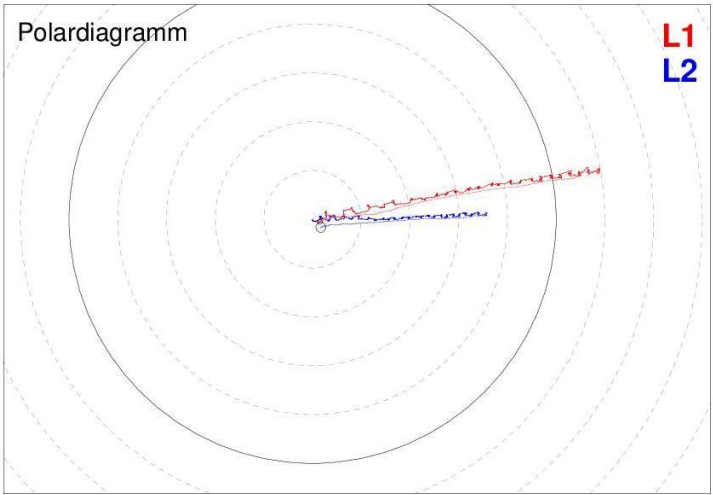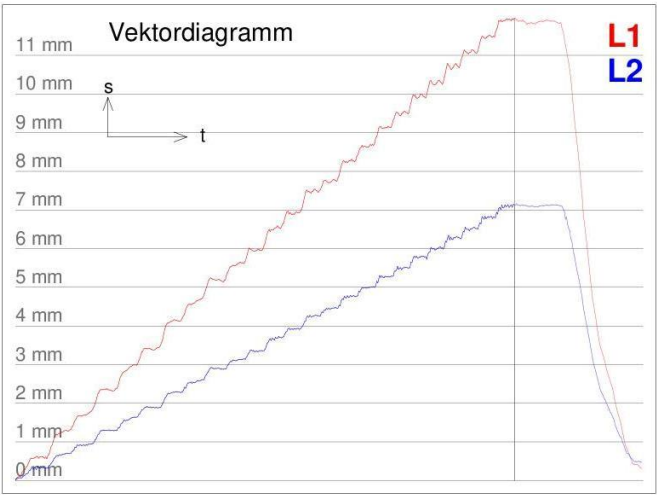

Meetrapport nr. 20230179

Plaats Roermond

Locatie Sportpark De Wijher

Mast nr. 027

Opmerking A37



Normec
Rei-Lux



Meetrapport nr. 20230179
Plaats Roermond
Locatie Sportpark De Wijher
Mast nr. 028
Opmerking M30_0614004A



REI-LUX Prüfbericht M30_0614004A.rxm Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll	Mast / Objekt
Messtag : 14.06.2023	Mast- / Objektzähler : 4
Messbeginn : 08:45:08	Mast- / Objektname : 28
Messende : 08:45:10	Mast- / Objekttyp : gm15
	konisch : x
	verzinkt : x
Standort	Lack :
Prüfort : Roermond	Manschette : 0
Ortsteil :	Bemerkung : Corrosie bij de basis, zie foto A36 oct 0d
Straße : Sportpark De Wijher	



Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option :

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last	Pulsbelastung
Laserweg (L1) : 3.2 mm	Amplitude : +/- 0.0 mm
Laserweg (L2) : 2.3 mm	Ausschwingzeit : 0.0 sek
Torsion zwischen L1 / L2 : 15.39 Grad	Schwelle : 0.5 mm
Nettobiegung bei max Last	
Laserweg zwischen L1 / L2 : 0.8 mm	
Mast / Objekt am Prüfende ohne Last	
Laserweg (L1) : 0.1 mm	
Laserweg (L2) : 0.1 mm	

Datum Unterschrift

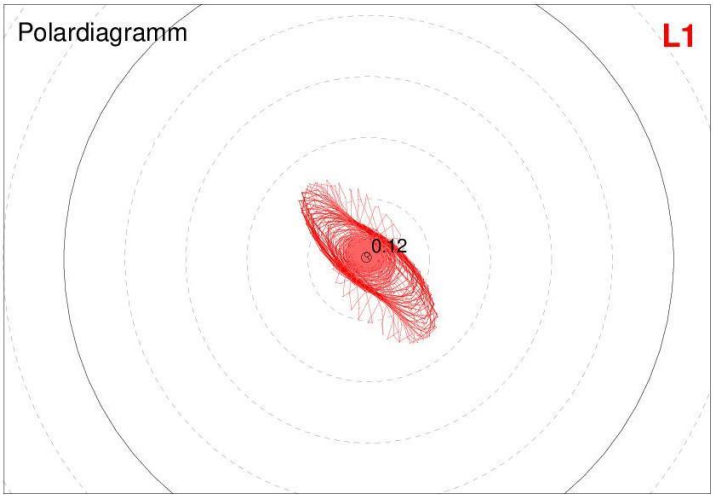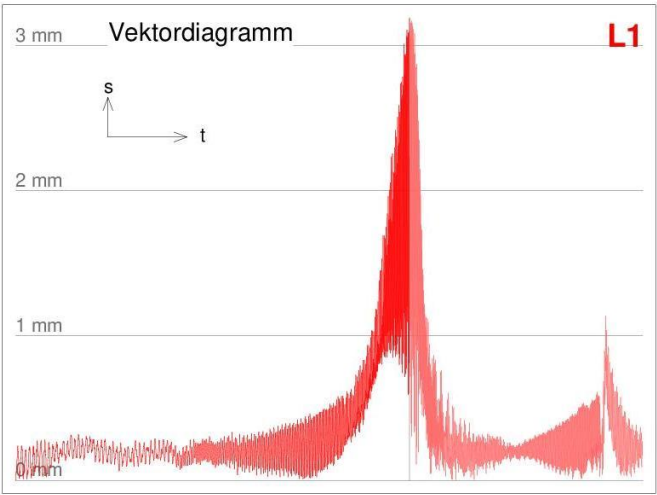

Meetrapport nr. 20230179
Plaats Roermond
Locatie Sportpark De Wijher
Mast nr. 028
Opmerking M30_0614004B



REI-LUX Prüfbericht M30_0614004B.rxm Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll	Mast / Objekt
Messtag : 14.06.2023	Mast- / Objektzähler : 4
Messbeginn : 08:45:14	Mast- / Objektname : 28
Messende : 08:45:36	Mast- / Objekttyp : gm15
	konisch : x
	verzinkt : x
Standort	Lack :
Prüfort : Roermond	Manschette : 0
Ortsteil :	Bemerkung : Corrosie bij de basis, zie foto A36 oct 0d
Straße : Sportpark De Wijher	



Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option :

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last		
Laserweg (L1) :	15.1 mm	
Laserweg (L2) :	13.2 mm	
Torsion zwischen L1 / L2 :	16.95 Grad	
Nettobiegung bei max Last		
Laserweg zwischen L1 / L2 :	1.9 mm	
Mast / Objekt am Prüfende ohne Last		
Laserweg (L1) :	1.1 mm	
Laserweg (L2) :	1.3 mm	

Pulsbelastung	
Amplitude :	+/- 0.0 mm
Ausschwingzeit :	0.0 sek
Schwelle :	0.5 mm

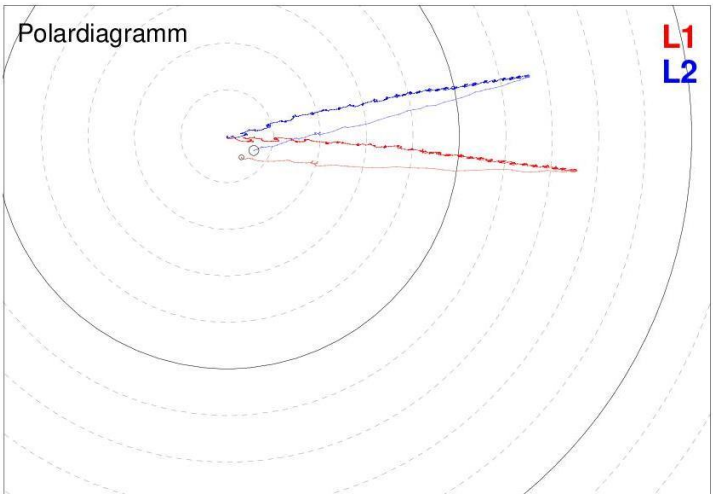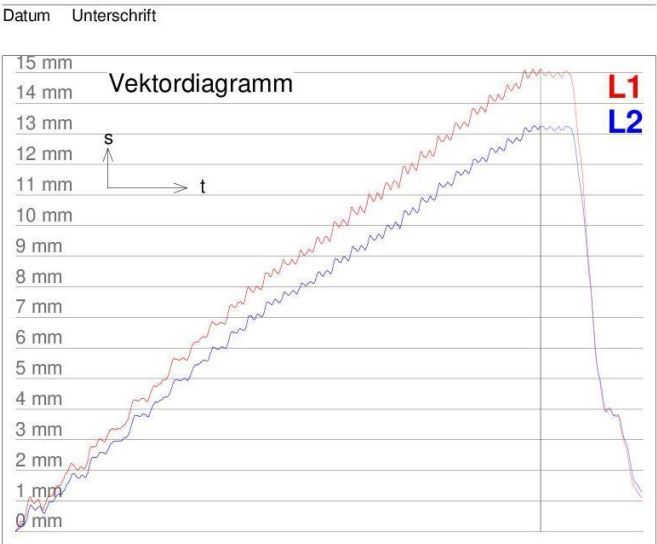

Meetrapport nr. 20230179

Plaats Roermond

Locatie Sportpark De Wijher

Mast nr. 028

Opmerking A36



Normec
Rei-Lux



Meetrapport nr. 20230179
Plaats Roermond
Locatie Sportpark De Wijher
Mast nr. 029
Opmerking M30_0614003A



REI-LUX Prüfbericht M30_0614003A.rxm Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll	Mast / Objekt
Messtag : 14.06.2023	Mast- / Objektzähler : 3
Messbeginn : 08:38:11	Mast- / Objektname : 29
Messende : 08:38:12	Mast- / Objekttyp : gm15
	konisch : x
	verzinkt : x
Standort	Lack :
Prüfort : Roermond	Manschette : 0
Ortsteil :	Bemerkung : Corrosie bij de basis, zie foto A35 oct 0d
Straße : Sportpark De Wijher	



Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option :

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last	Pulsbelastung
Laserweg (L1) : 2.8 mm	Amplitude : +/- 0.0 mm
Laserweg (L2) : 1.9 mm	Ausschwingzeit : 0.0 sek
Torsion zwischen L1 / L2 : 17.65 Grad	Schwelle : 0.5 mm
Nettobiegung bei max Last	
Laserweg zwischen L1 / L2 : 0.9 mm	
Mast / Objekt am Prüfende ohne Last	
Laserweg (L1) : 0.3 mm	
Laserweg (L2) : 0.3 mm	

Datum Unterschrift

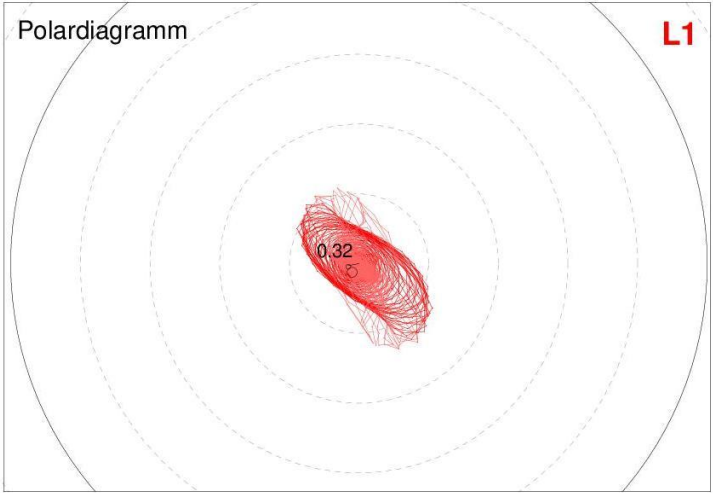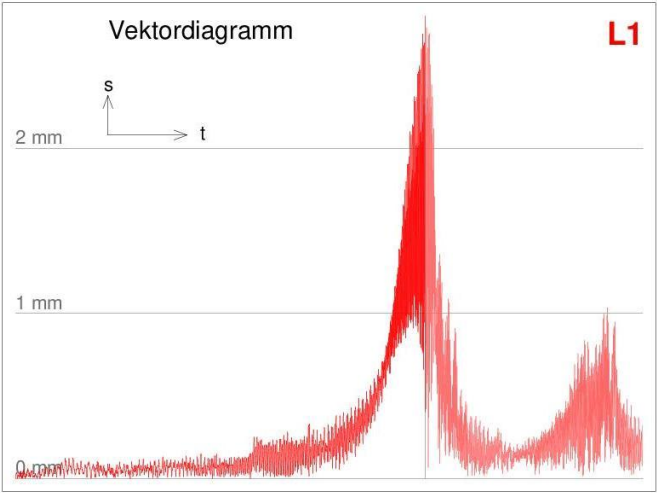

Meetrapport nr. 20230179
Plaats Roermond
Locatie Sportpark De Wijher
Mast nr. 029
Opmerking M30_0614003B



REI-LUX Prüfbericht M30_0614003B.rxm Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll	Mast / Objekt
Messtag : 14.06.2023	Mast- / Objektzähler : 3
Messbeginn : 08:38:16	Mast- / Objektname : 29
Messende : 08:38:34	Mast- / Objekttyp : gm15
	konisch : x
	verzinkt : x
	Lack :
Standort	Manschette : 0
Prüfort : Roermond	Bemerkung : Corrosie bij de basis, zie foto A35 oct 0d
Ortsteil :	
Straße : Sportpark De Wijher	



Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option :

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last	Pulsbelastung
Laserweg (L1) : 8.4 mm	Amplitude : +/- 0.0 mm
Laserweg (L2) : 7.7 mm	Ausschwingzeit : 0.0 sek
Torsion zwischen L1 / L2 : 9.45 Grad	Schwelle : 0.5 mm
Nettobiegung bei max Last	
Laserweg zwischen L1 / L2 : 0.7 mm	
Mast / Objekt am Prüfende ohne Last	
Laserweg (L1) : 0.6 mm	
Laserweg (L2) : 0.5 mm	

Datum Unterschrift

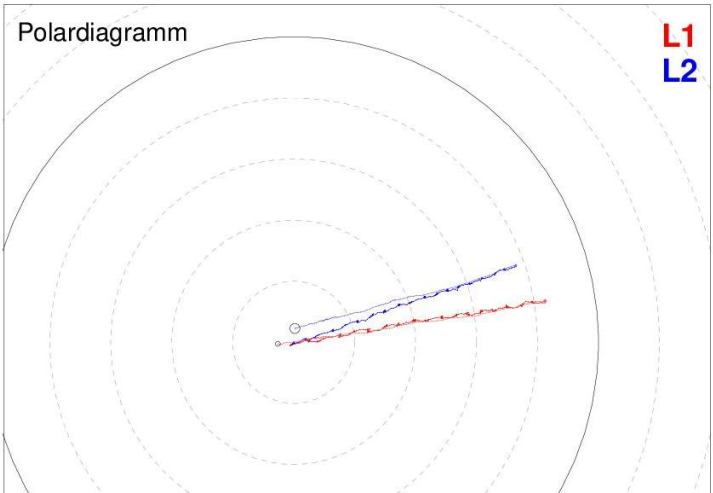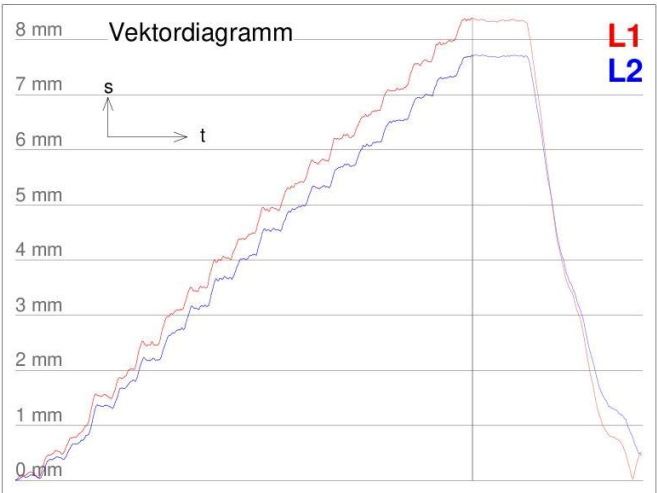

Meetrapport nr. 20230179

Plaats Roermond

Locatie Sportpark De Wijher

Mast nr. 029

Opmerking A35



Normec
Rei-Lux



Meetrapport nr. 20230179
Plaats Roermond
Locatie Sportpark De Wijher
Mast nr. 030
Opmerking M30_0614002A



REI-LUX Prüfbericht M30_0614002A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 14.06.2023
Messbeginn : 08:31:11
Messende : 08:31:13

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 2
Mast- / Objektname : 30
Mast- / Objekttyp : gm14
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto A34 oct 1d

Standort

Prüfort : Roermond
Ortsteil :
Straße : Sportpark De Wijher

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 6.5 mm
Laserweg (L2) : 2.7 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 3.83 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 3.8 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.3 mm
Laserweg (L2) : 0.3 mm

Datum Unterschrift

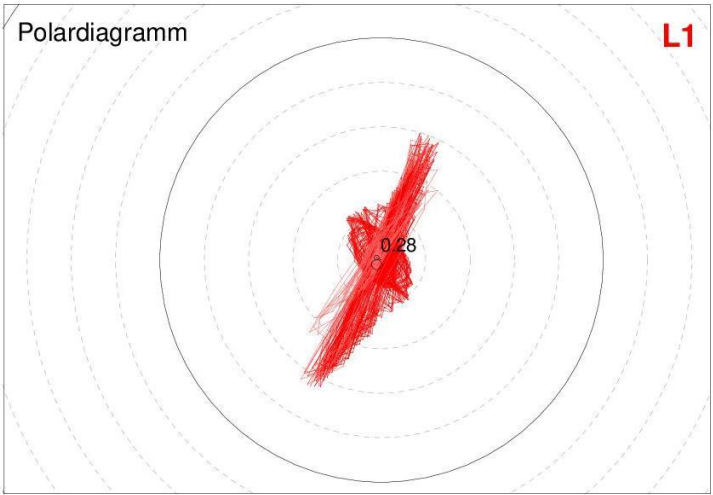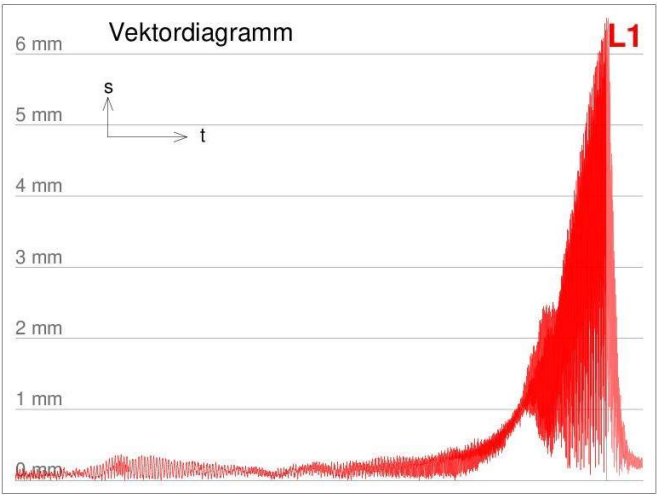

Meetrapport nr. 20230179
Plaats Roermond
Locatie Sportpark De Wijher
Mast nr. 030
Opmerking M30_0614002B



REI-LUX Prüfbericht M30_0614002B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 14.06.2023
Messbeginn : 08:31:17
Messende : 08:31:34

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 2
Mast- / Objektname : 30
Mast- / Objekttyp : gm14
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto A34 oct 1d

Standort

Prüfort : Roermond
Ortsteil :
Straße : Sportpark De Wijher

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 13.3 mm
Laserweg (L2) : 7.3 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 5.47 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 6.0 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.4 mm
Laserweg (L2) : 0.2 mm

Datum Unterschrift

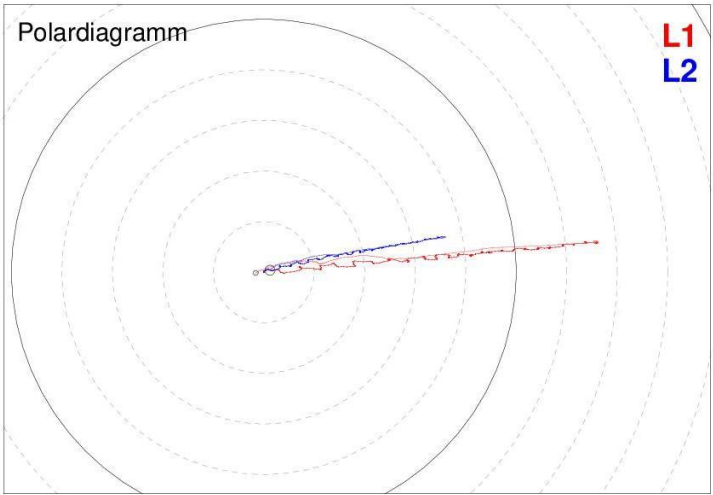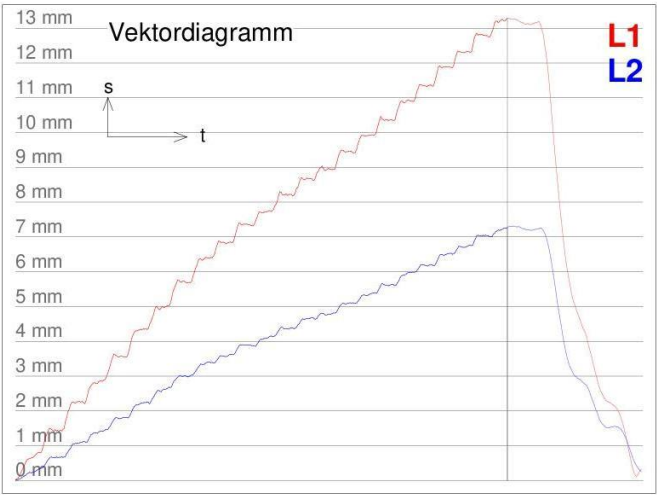

Meetrapport nr. 20230179

Plaats Roermond

Locatie Sportpark De Wijher

Mast nr. 030

Opmerking A34



Normec
Rei-Lux



Meetrapport nr. 20230179

Plaats Roermond

Locatie Sportpark De Wijher

Mast nr. 032

Opmerking M30_0613029A



REI-LUX Prüfbericht M30_0613029A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 13.06.2023
Messbeginn : 14:15:32
Messende : 14:15:34

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 29
Mast- / Objektname : 32
Mast- / Objekttyp : gm14

Standort

Prüfort : Roermond
Ortsteil :
Straße : Sportpark De Wijher

konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0

Bemerkung : Zie foto A29 oct 2d 2am

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A

Gründung/Verankerung Code : 0

Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 3.0 mm
Laserweg (L2) : 1.9 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 22.80 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.1 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.5 mm
Laserweg (L2) : 0.3 mm

Datum Unterschrift

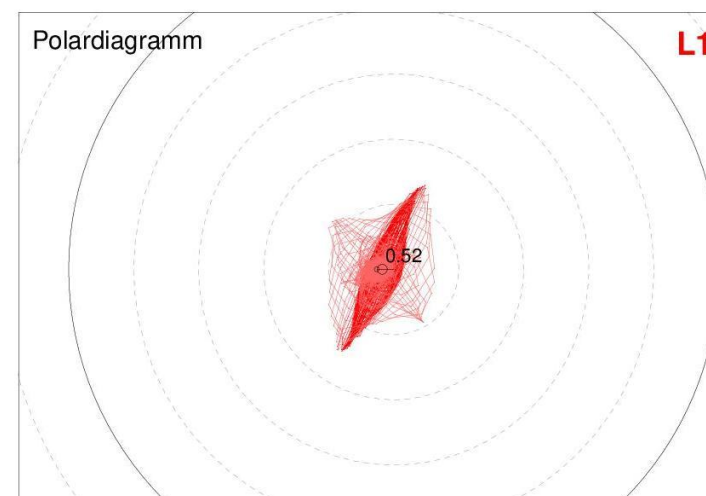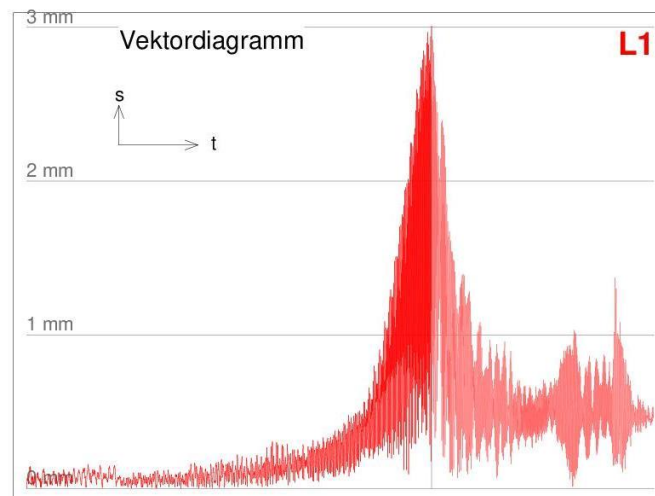

Meetrapport nr. 20230179
Plaats Roermond
Locatie Sportpark De Wijher
Mast nr. 032
Opmerking M30_0613029B



REI-LUX Prüfbericht M30_0613029B.rxm Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll	Mast / Objekt
Messtag : 13.06.2023	Mast- / Objektzähler : 29
Messbeginn : 14:16:05	Mast- / Objektname : 32
Messende : 14:16:21	Mast- / Objekttyp : gm14
	konisch : x
Standort	verzinkt : x
Prüfort : Roermond	Lack :
Ortsteil :	Manschette : 0
Straße : Sportpark De Wijher	Bemerkung : Zie foto A29 oct 2d 2arm



Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last	Pulsbelastung
Laserweg (L1) : 12.2 mm	Amplitude : +/- 0.0 mm
Laserweg (L2) : 8.0 mm	Ausschwingzeit : 0.0 sek
Torsion zwischen L1 / L2 : 0.52 Grad	Schwelle : 0.5 mm
Nettobiegung bei max Last	
Laserweg zwischen L1 / L2 : 4.2 mm	
Mast / Objekt am Prüfende ohne Last	
Laserweg (L1) : 0.2 mm	
Laserweg (L2) : 0.1 mm	

Datum Unterschrift

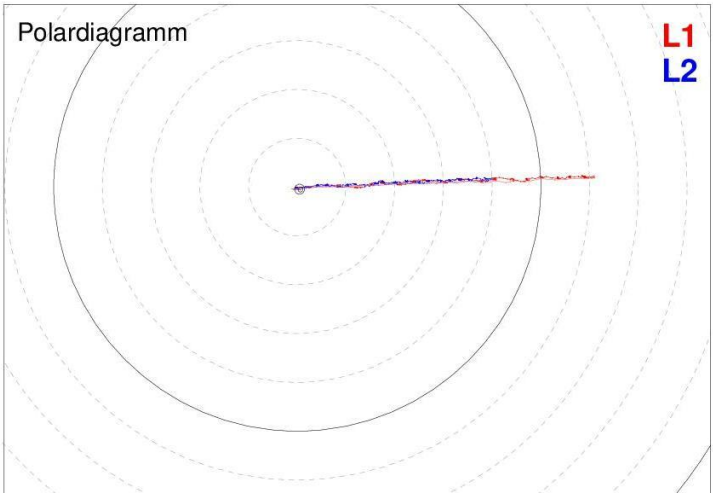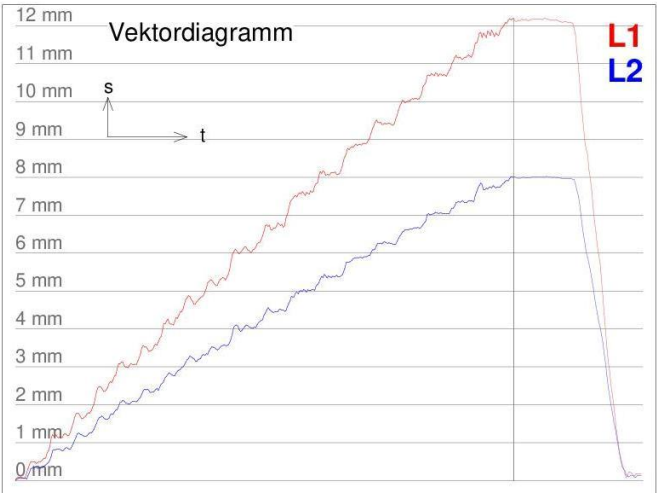

Meetrapport nr. 20230179

Plaats Roermond

Locatie Sportpark De Wijher

Mast nr. 032

Opmerking A29



Normec
Rei-Lux



Meetrapport nr. 20230179
Plaats Roermond
Locatie Sportpark De Wijher
Mast nr. 033
Opmerking M30_0613030A



REI-LUX Prüfbericht M30_0613030A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 13.06.2023
Messbeginn : 14:23:15
Messende : 14:23:18

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 30
Mast- / Objektname : 33
Mast- / Objekttyp : gm18
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0

Standort

Prüfort : Roermond
Ortsteil :
Straße : Sportpark De Wijher

Bemerkung : Zie foto A30 2d 2arm

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 1.7 mm
Laserweg (L2) : 1.1 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 175.98 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 0.7 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.2 mm
Laserweg (L2) : 0.2 mm

Datum Unterschrift

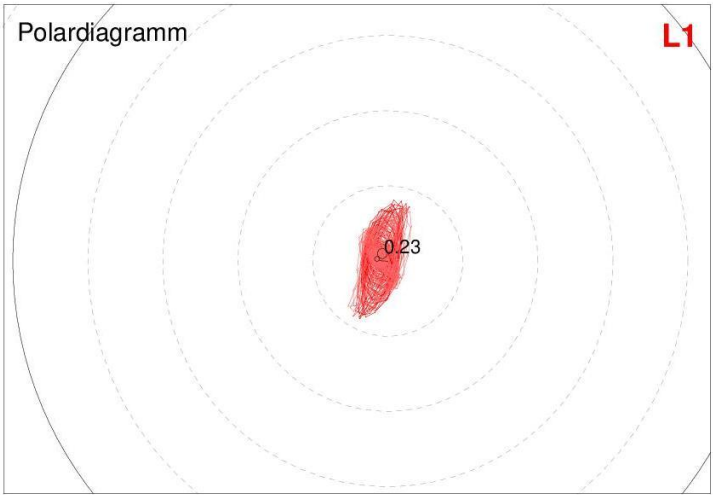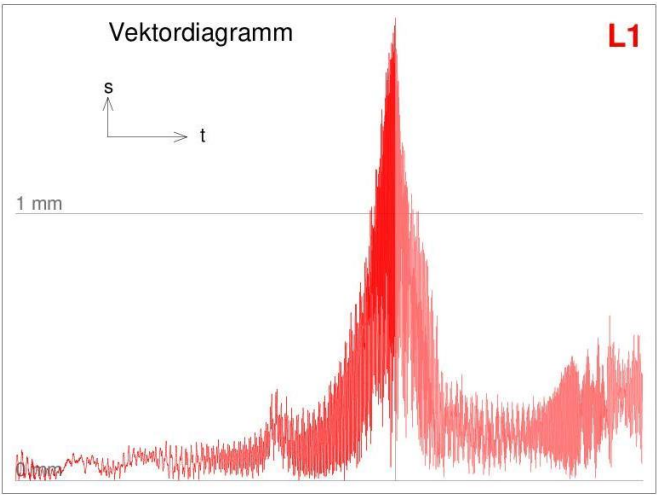

Meetrapport nr. 20230179
Plaats Roermond
Locatie Sportpark De Wijher
Mast nr. 033
Opmerking M30_0613030B



REI-LUX Prüfbericht M30_0613030B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 13.06.2023
Messbeginn : 14:23:29
Messende : 14:23:45

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 30
Mast- / Objektname : 33
Mast- / Objekttyp : gm18
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto A30 2d 2arm

Standort

Prüfort : Roermond
Ortsteil :
Straße : Sportpark De Wijher

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 2.7 mm
Laserweg (L2) : 2.9 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 14.50 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 0.2 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.5 mm
Laserweg (L2) : 0.1 mm

Datum Unterschrift

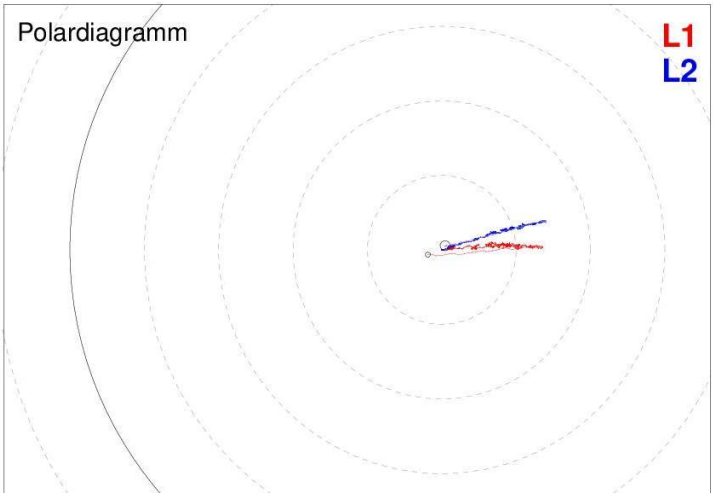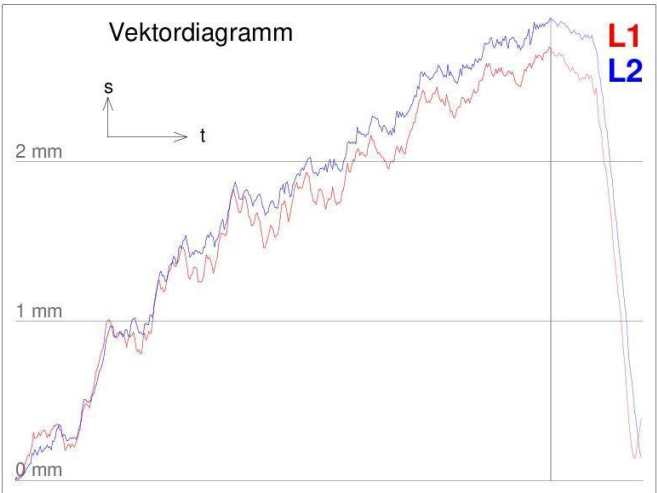

Meetrapport nr. 20230179

Plaats Roermond

Locatie Sportpark De Wijher

Mast nr. 033

Opmerking A30



Normec
Rei-Lux



Meetrapport nr. 20230179
Plaats Roermond
Locatie Sportpark De Wijher
Mast nr. 034
Opmerking M30_0613031A



REI-LUX Prüfbericht M30_0613031A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 13.06.2023
Messbeginn : 14:29:49
Messende : 14:29:50

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 31
Mast- / Objektname : 34
Mast- / Objekttyp : gm18
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto A31 2d

Standort

Prüfort : Roermond
Ortsteil :
Straße : Sportpark De Wijher

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 2.3 mm
Laserweg (L2) : 1.6 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 174.45 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 0.7 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.6 mm
Laserweg (L2) : 0.2 mm

Datum Unterschrift

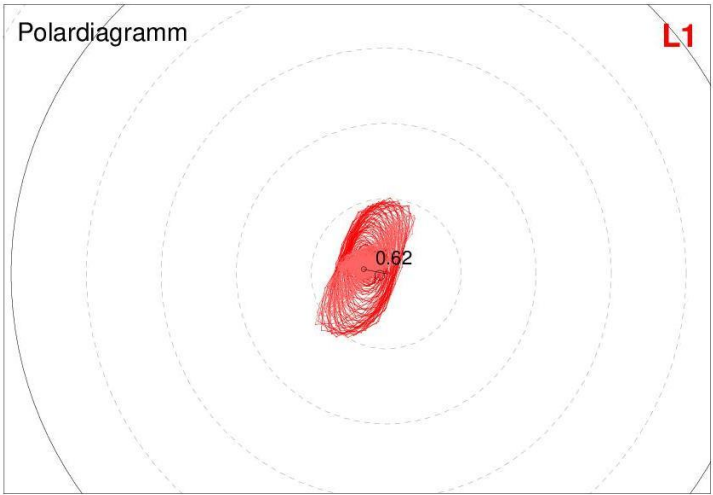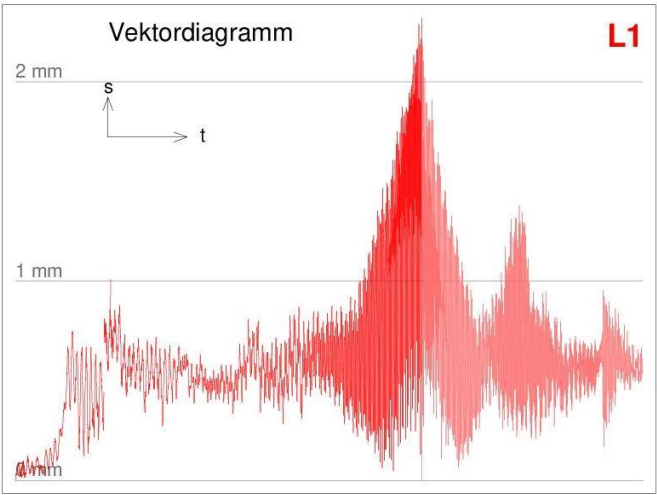

Meetrapport nr. 20230179
Plaats Roermond
Locatie Sportpark De Wijher
Mast nr. 034
Opmerking M30_0613031B



REI-LUX Prüfbericht M30_0613031B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 13.06.2023
Messbeginn : 14:29:55
Messende : 14:30:11

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 31
Mast- / Objektname : 34
Mast- / Objekttyp : gm18
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto A31 2d

Standort

Prüfort : Roermond
Ortsteil :
Straße : Sportpark De Wijher

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 3.7 mm
Laserweg (L2) : 6.1 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 25.00 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 2.4 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.5 mm
Laserweg (L2) : 0.1 mm

Datum Unterschrift

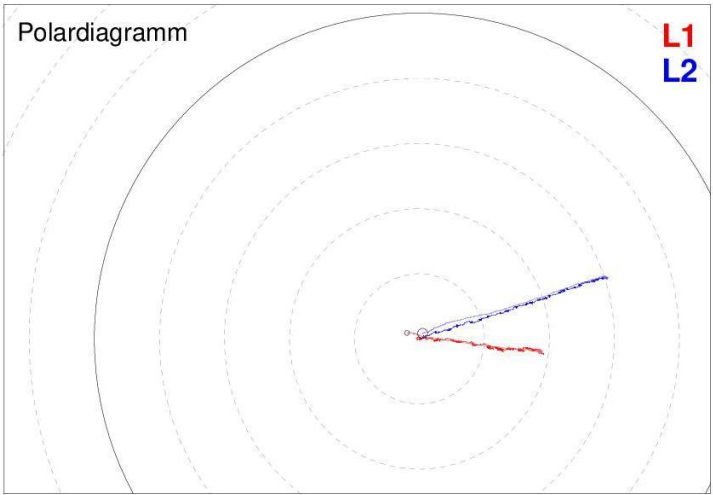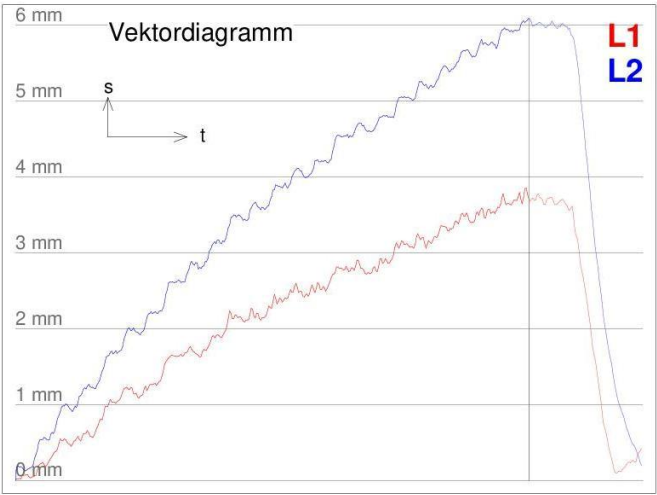

Meetrapport nr. 20230179

Plaats Roermond

Locatie Sportpark De Wijher

Mast nr. 034

Opmerking A31



Normec
Rei-Lux



Meetrapport nr. 20230179
Plaats Roermond
Locatie Sportpark De Wijher
Mast nr. 035
Opmerking M30_0613003A



REI-LUX Prüfbericht M30_0613003A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 13.06.2023
Messbeginn : 08:55:23
Messende : 08:55:27

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 3
Mast- / Objektname : 35
Mast- / Objekttyp : gm20
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto A3 3d 2arm

Standort

Prüfort : Roermond
Ortsteil :
Straße : Sportpark De Wijher

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 1.2 mm
Laserweg (L2) : 0.8 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 174.95 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 0.3 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.0 mm
Laserweg (L2) : 0.2 mm

Datum Unterschrift

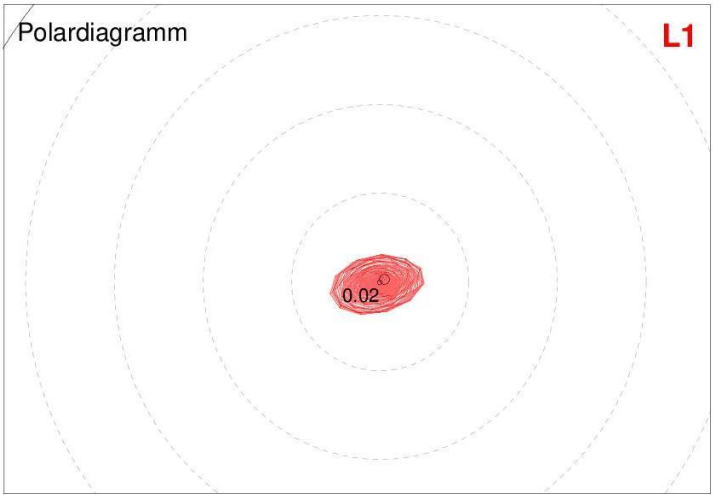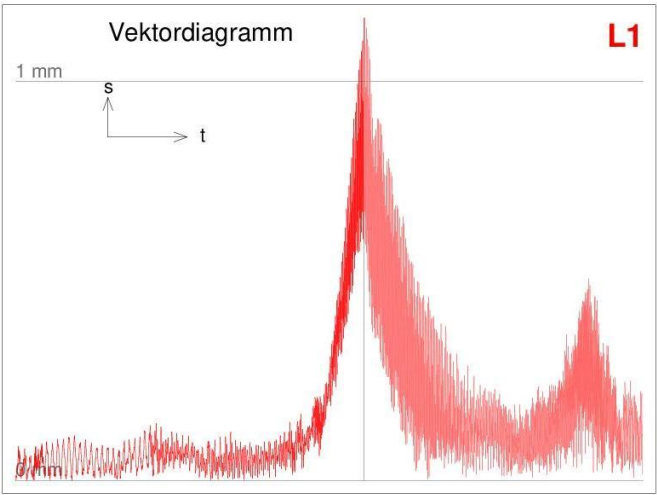

Meetrapport nr. 20230179
Plaats Roermond
Locatie Sportpark De Wijher
Mast nr. 035
Opmerking M30_0613003B



REI-LUX Prüfbericht M30_0613003B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 13.06.2023
Messbeginn : 08:55:48
Messende : 08:56:13

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 3
Mast- / Objektname : 35
Mast- / Objekttyp : gm20
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto A3 3d 2arm

Standort

Prüfort : Roermond
Ortsteil :
Straße : Sportpark De Wijher

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 3.4 mm
Laserweg (L2) : 5.2 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 6.85 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.8 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.3 mm
Laserweg (L2) : 0.0 mm

Datum Unterschrift

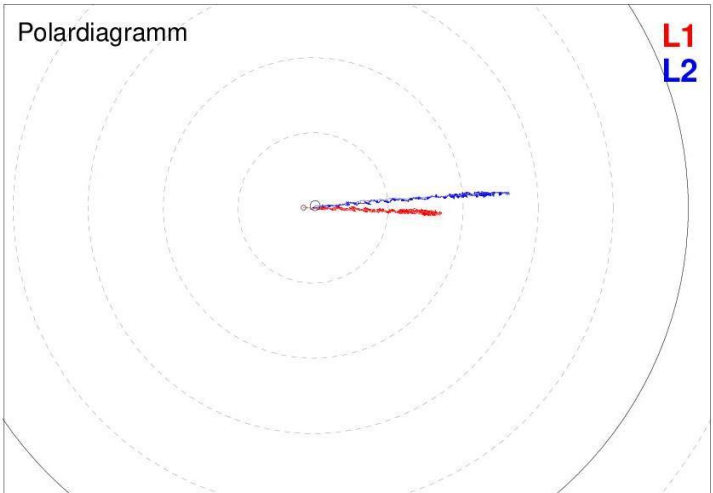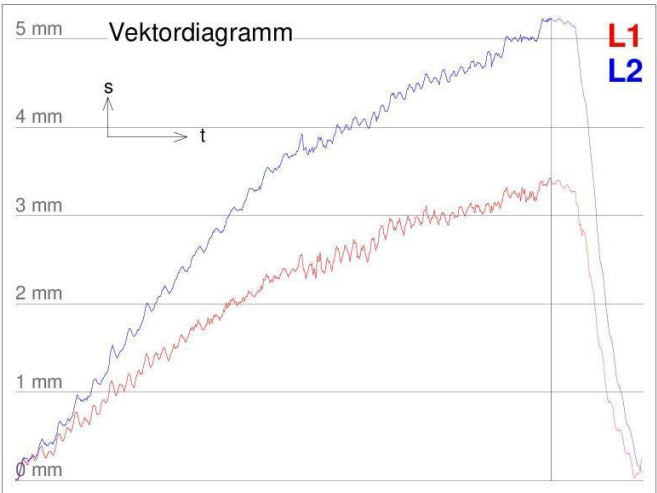

Meetrapport nr. 20230179

Plaats Roermond

Locatie Sportpark De Wijher

Mast nr. 035

Opmerking A3



Normec
Rei-Lux



Meetrapport nr. 20230179
Plaats Roermond
Locatie Sportpark De Wijher
Mast nr. 036
Opmerking M30_0613004A



REI-LUX Prüfbericht M30_0613004A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 13.06.2023
Messbeginn : 09:02:08
Messende : 09:02:10

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 4
Mast- / Objektname : 36
Mast- / Objekttyp : gm20
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto A4 3d 2arm

Standort

Prüfort : Roermond
Ortsteil :
Straße : Sportpark De Wijher

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 0.9 mm
Laserweg (L2) : 0.6 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 16.14 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 0.3 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.2 mm
Laserweg (L2) : 0.2 mm

Datum Unterschrift

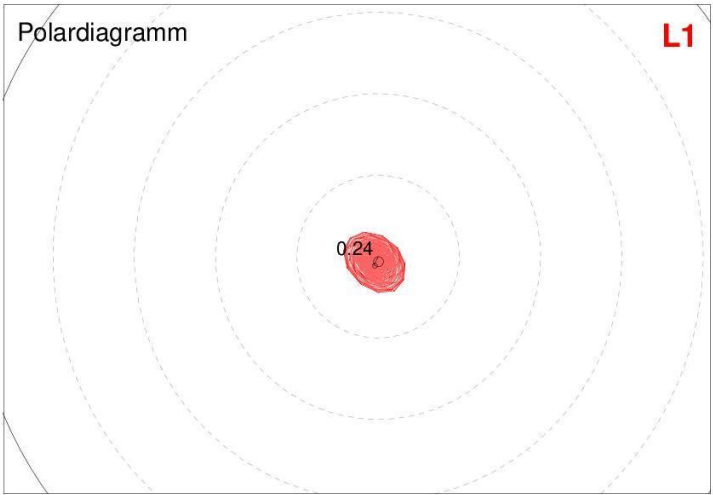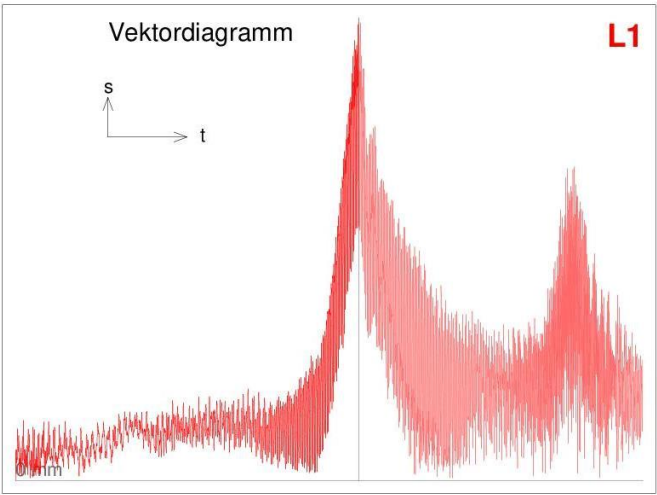

Meetrapport nr. 20230179
Plaats Roermond
Locatie Sportpark De Wijher
Mast nr. 036
Opmerking M30_0613004B



REI-LUX Prüfbericht M30_0613004B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 13.06.2023
Messbeginn : 09:02:29
Messende : 09:02:53

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 4
Mast- / Objektname : 36
Mast- / Objekttyp : gm20
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto A4 3d 2arm

Standort

Prüfort : Roermond
Ortsteil :
Straße : Sportpark De Wijher

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 3.1 mm
Laserweg (L2) : 4.5 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 11.93 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.3 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.4 mm
Laserweg (L2) : 0.1 mm

Datum Unterschrift

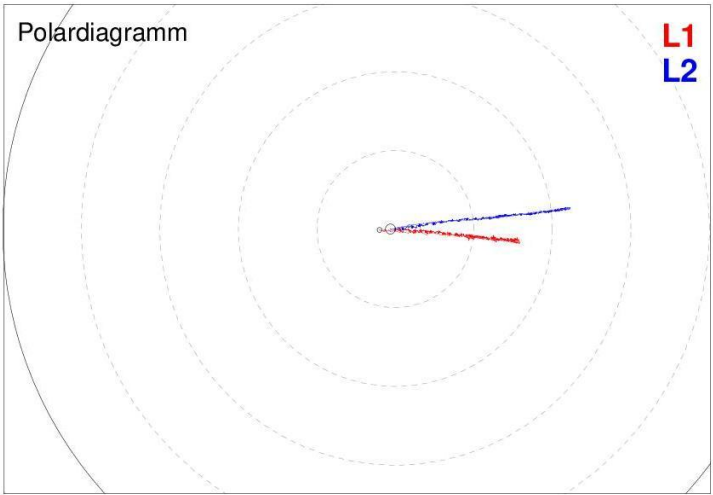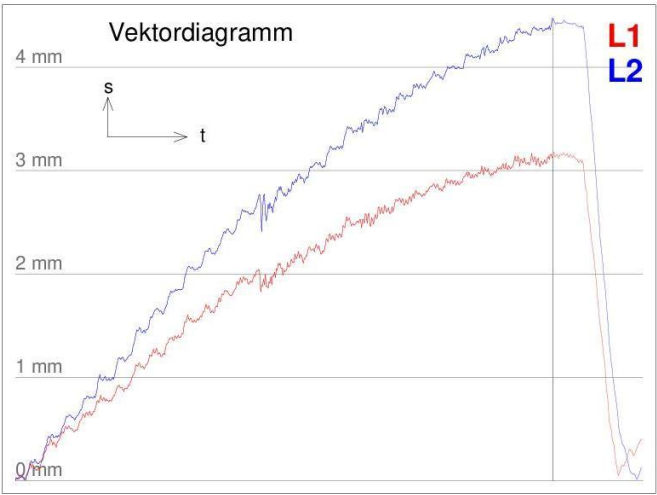

Meetrapport nr. 20230179

Plaats Roermond

Locatie Sportpark De Wijher

Mast nr. 036

Opmerking A4



Normec
Rei-Lux



Meetrapport nr. 20230179
Plaats Roermond
Locatie Sportpark De Wijher
Mast nr. 037
Opmerking M30_0613001A



REI-LUX Prüfbericht M30_0613001A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 13.06.2023
Messbeginn : 08:40:10
Messende : 08:40:12

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 1
Mast- / Objektname : 37
Mast- / Objekttyp : gm20
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto A1 3d 2ar

Standort

Prüfort : Roermond
Ortsteil :
Straße : Sportpark De Wijher

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 0.8 mm
Laserweg (L2) : 0.5 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 176.37 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 0.3 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.0 mm
Laserweg (L2) : 0.0 mm

Datum Unterschrift

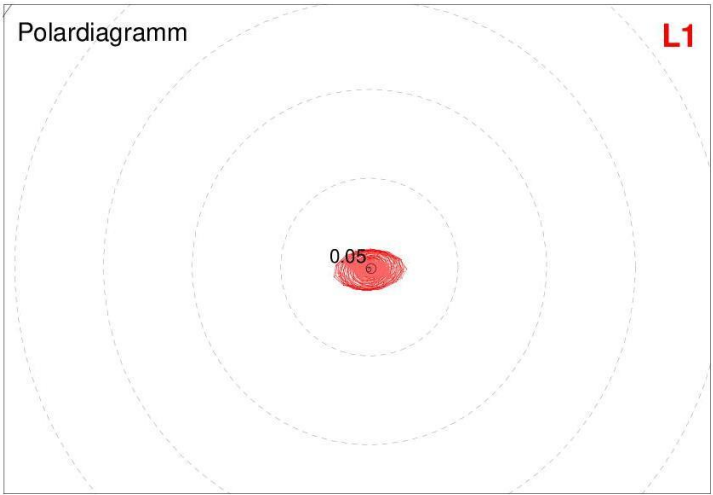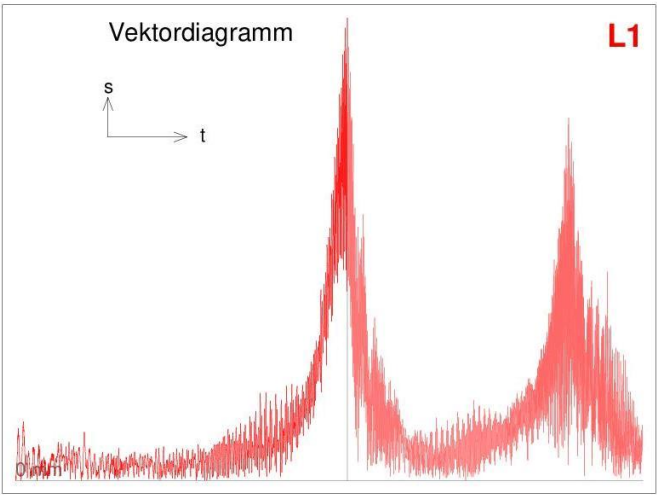

Meetrapport nr. 20230179
Plaats Roermond
Locatie Sportpark De Wijher
Mast nr. 037
Opmerking M30_0613001B



REI-LUX Prüfbericht M30_0613001B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 13.06.2023
Messbeginn : 08:40:22
Messende : 08:40:39

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 1
Mast- / Objektname : 37
Mast- / Objekttyp : gm20
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto A1 3d 2ar

Standort

Prüfort : Roermond
Ortsteil :
Straße : Sportpark De Wijher

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 7.6 mm
Laserweg (L2) : 2.4 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 175.14 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 5.1 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.2 mm
Laserweg (L2) : 3.7 mm

Datum Unterschrift

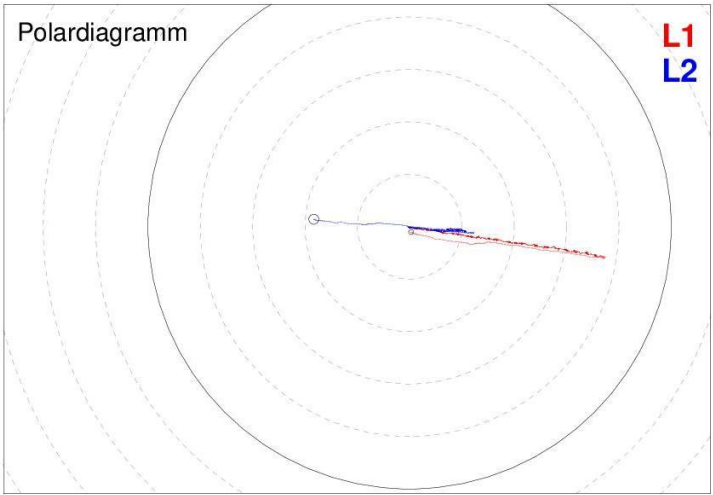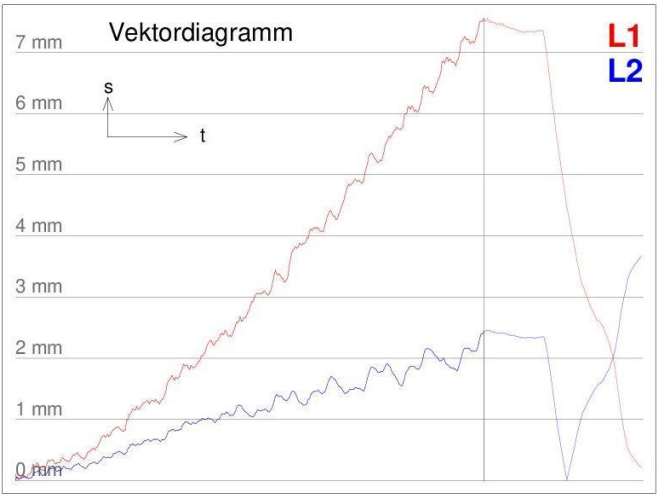

Meetrapport nr. 20230179

Plaats Roermond

Locatie Sportpark De Wijher

Mast nr. 037

Opmerking A1



Normec
Rei-Lux



Meetrapport nr. 20230179
Plaats Roermond
Locatie Sportpark De Wijher
Mast nr. 038
Opmerking M30_0613002A



REI-LUX Prüfbericht M30_0613002A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 13.06.2023
Messbeginn : 08:47:05
Messende : 08:47:15

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 2
Mast- / Objektname : 38
Mast- / Objekttyp : gm20
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto A2 3d 2arm

Standort

Prüfort : Roermond
Ortsteil :
Straße : Sportpark De Wijher

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 0.6 mm
Laserweg (L2) : 0.7 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 40.44 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 0.1 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.1 mm
Laserweg (L2) : 0.2 mm

Datum Unterschrift

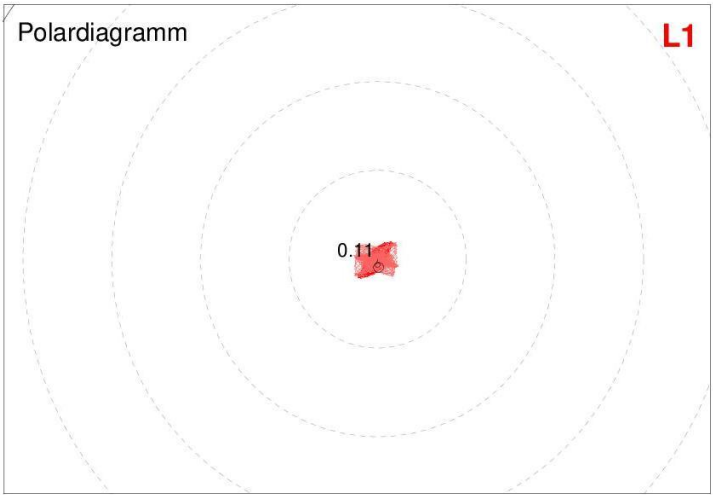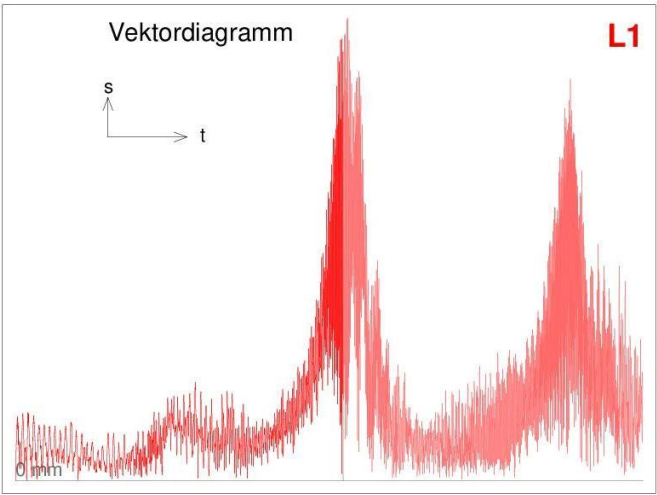

Meetrapport nr. 20230179
Plaats Roermond
Locatie Sportpark De Wijher
Mast nr. 038
Opmerking M30_0613002B



REI-LUX Prüfbericht M30_0613002B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 13.06.2023
Messbeginn : 08:47:27
Messende : 08:47:43

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 2
Mast- / Objektname : 38
Mast- / Objekttyp : gm20
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto A2 3d 2arm

Standort

Prüfort : Roermond
Ortsteil :
Straße : Sportpark De Wijher

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 3.2 mm
Laserweg (L2) : 3.3 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 2.07 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 0.1 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.4 mm
Laserweg (L2) : 1.5 mm

Datum Unterschrift

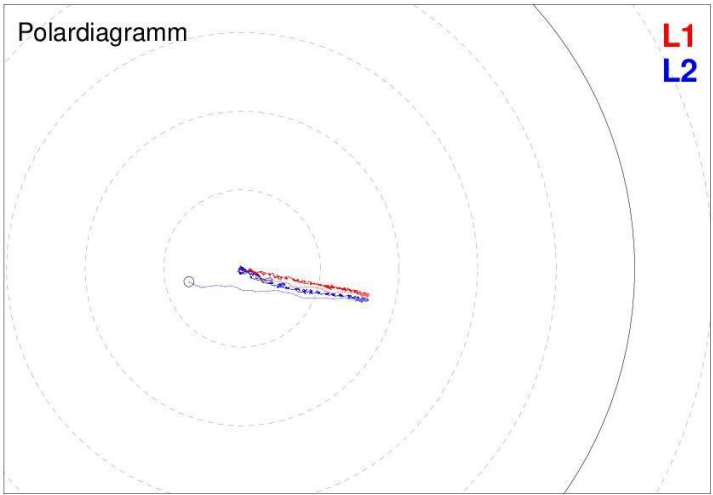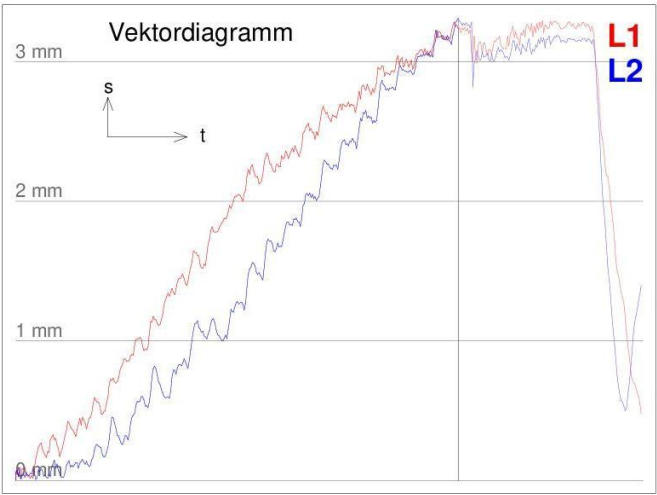

Meetrapport nr. 20230179

Plaats Roermond


Locatie Sportpark De Wijher

Mast nr. 038

Opmerking A2



Normec
Rei-Lux

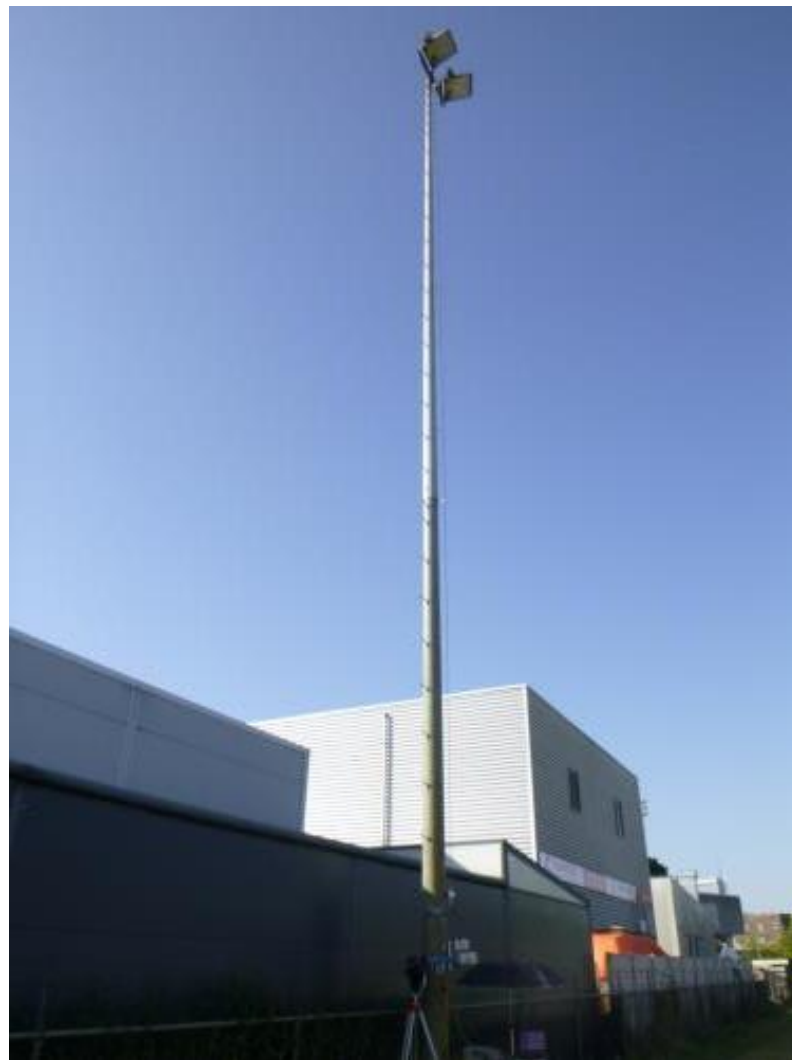

Meetrapport nr. 20230179
Plaats Roermond
Locatie Sportpark Kitskensberg
Mast nr. 001
Opmerking M30_0615019A



REI-LUX Prüfbericht M30_0615019A.rxm Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll
Messtag : 15.06.2023
Messbeginn : 12:01:07
Messende : 12:01:35

Mast / Objekt
Mast- / Objektzähler : 19
Mast- / Objektname : 1
Mast- / Objekttyp : gm15
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto A85 oct 2d 2arm

Standort
Prüfort : Roermond
Ortsteil :
Straße : Sportpark Kitskensberg

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte



Auslenkung bei max Last
Laserweg (L1) : 0.0 mm
Laserweg (L2) : 20.3 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 0.00 Grad

Pulsbelastung
Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last
Laserweg zwischen L1 / L2 : 20.3 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last
Laserweg (L1) : 0.0 mm
Laserweg (L2) : 0.4 mm

Datum Unterschrift

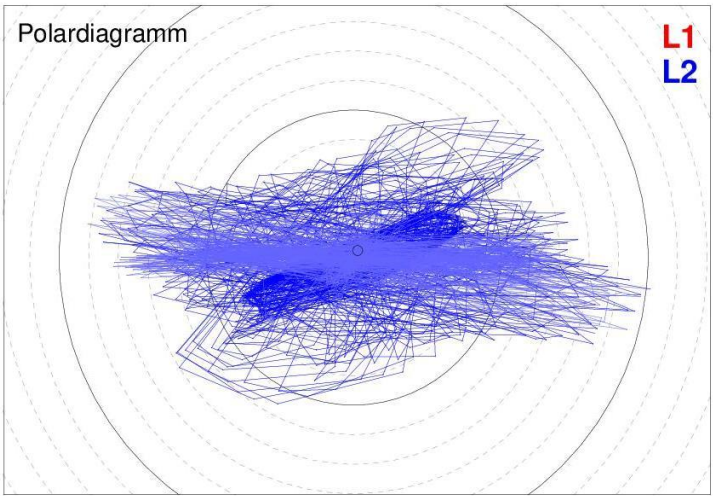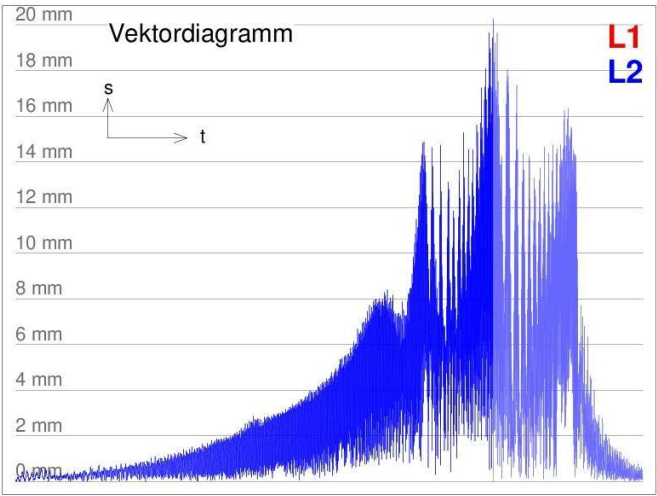

Meetrapport nr. 20230179

Plaats Roermond

Locatie Sportpark Kitskensberg

Mast nr. 001

Opmerking A85



Normec
Rei-Lux



Meetrapport nr. 20230179
Plaats Roermond
Locatie Sportpark Kitskensberg
Mast nr. 002
Opmerking M30_0615013A



REI-LUX Prüfbericht M30_0615013A.rxm Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll	Mast / Objekt
Messtag : 15.06.2023	Mast- / Objektzähler : 13
Messbeginn : 10:41:07	Mast- / Objektname : 2
Messende : 10:41:08	Mast- / Objekttyp : gm15
	konisch : x
Standort	verzinkt : x
Prüfort : Roermond	Lack :
Ortsteil :	Manschette : 0
Straße : Sportpark Kitskensberg	Bemerkung : Corrosie aan de mast, zie foto A79 oct 1d

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option :

Statische und dynamische Messwerte



Auslenkung bei max Last	Pulsbelastung
Laserweg (L1) : 2.9 mm	Amplitude : +/- 0.0 mm
Laserweg (L2) : 1.2 mm	Ausschwingzeit : 0.0 sek
Torsion zwischen L1 / L2 : 59.16 Grad	Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.7 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.2 mm
Laserweg (L2) : 0.1 mm

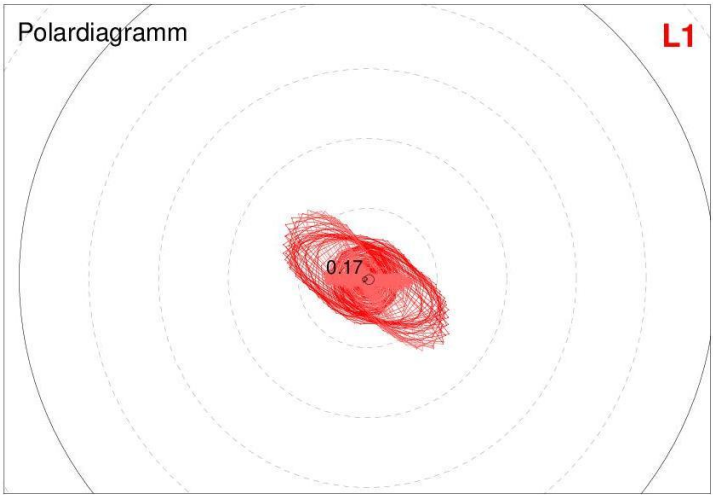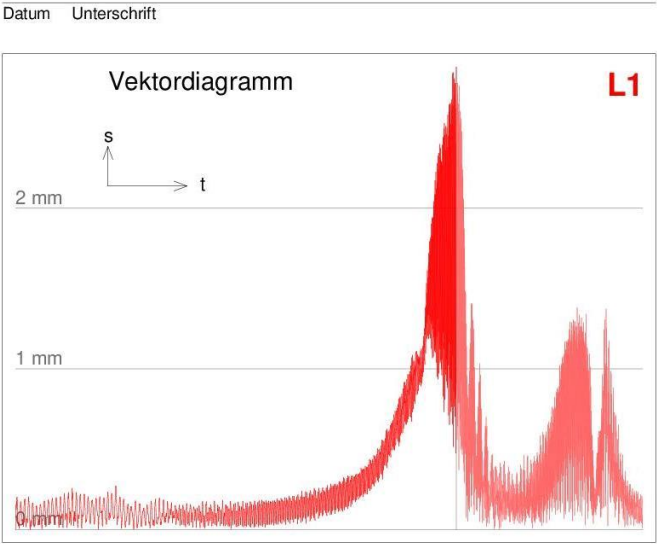

Meetrapport nr. 20230179
Plaats Roermond
Locatie Sportpark Kitskensberg
Mast nr. 002
Opmerking M30_0615013B



REI-LUX Prüfbericht M30_0615013B.rxm Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll	Mast / Objekt
Messtag : 15.06.2023	Mast- / Objektzähler : 13
Messbeginn : 10:41:32	Mast- / Objektname : 2
Messende : 10:41:55	Mast- / Objekttyp : gm15
	konisch : x
Standort	verzinkt : x
Prüfort : Roermond	Lack :
Ortsteil :	Manschette : 0
Straße : Sportpark Kitskensberg	Bemerkung : Corrosie aan de mast, zie foto A79 oct 1d

Messergebnis



Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option :

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last	Pulsbelastung
Laserweg (L1) : 11.7 mm	Amplitude : +/- 0.0 mm
Laserweg (L2) : 5.6 mm	Ausschwingzeit : 0.0 sek
Torsion zwischen L1 / L2 : 5.79 Grad	Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last
Laserweg zwischen L1 / L2 : 6.1 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last
Laserweg (L1) : 0.5 mm
Laserweg (L2) : 0.7 mm

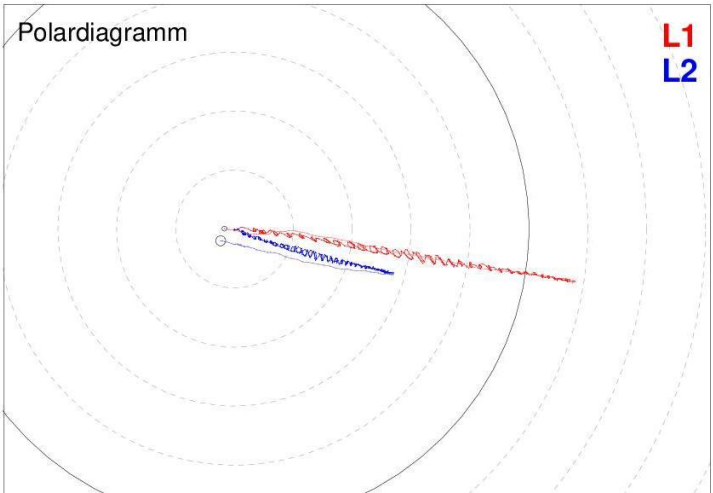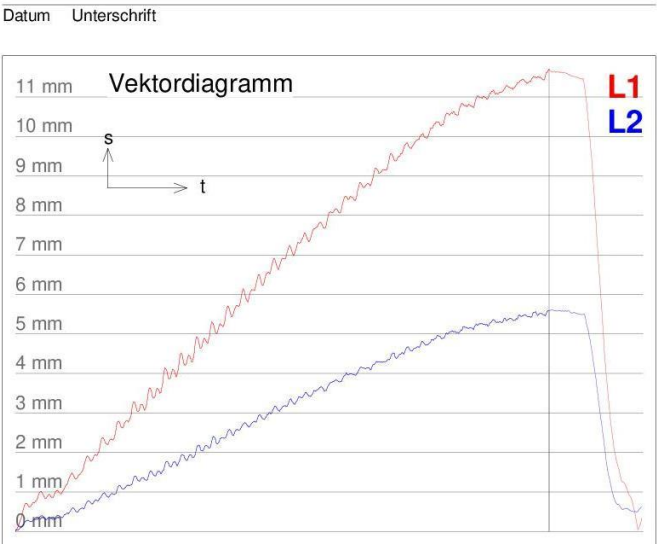

Meetrapport nr. 20230179

Plaats Roermond

Locatie Sportpark Kitskensberg

Mast nr. 002

Opmerking A79



Normec
Rei-Lux



Meetrapport nr. 20230179
Plaats Roermond
Locatie Sportpark Kitskensberg
Mast nr. 003
Opmerking M30_0615014A



REI-LUX Prüfbericht M30_0615014A.rxm Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll	Mast / Objekt
Messtag : 15.06.2023	Mast- / Objektzähler : 14
Messbeginn : 10:48:57	Mast- / Objektname : 3
Messende : 10:48:59	Mast- / Objekttyp : gm15
	konisch : x
Standort	verzinkt : x
Prüfort : Roermond	Lack :
Ortsteil :	Manschette : 0
Straße : Sportpark Kitskensberg	Bemerkung : Corrosie aan de mast, zie foto A80 oct 1d

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option :



Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last	Pulsbelastung
Laserweg (L1) : 2.8 mm	Amplitude : +/- 0.0 mm
Laserweg (L2) : 1.6 mm	Ausschwingzeit : 0.0 sek
Torsion zwischen L1 / L2 : 6.82 Grad	Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last
Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.2 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last
Laserweg (L1) : 0.3 mm
Laserweg (L2) : 0.2 mm

Datum Unterschrift

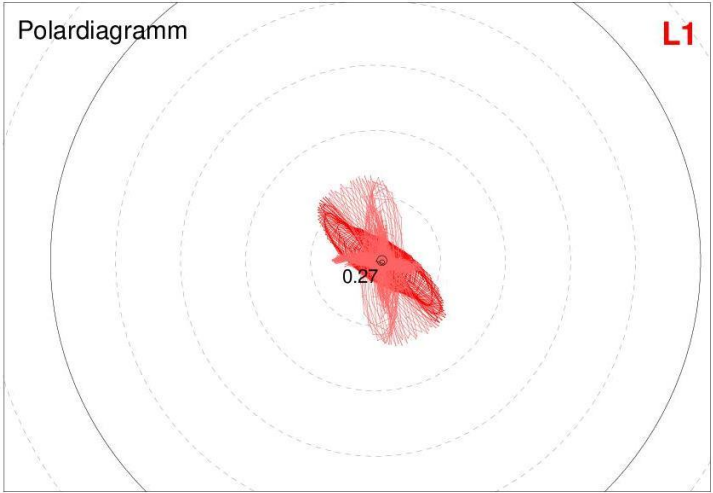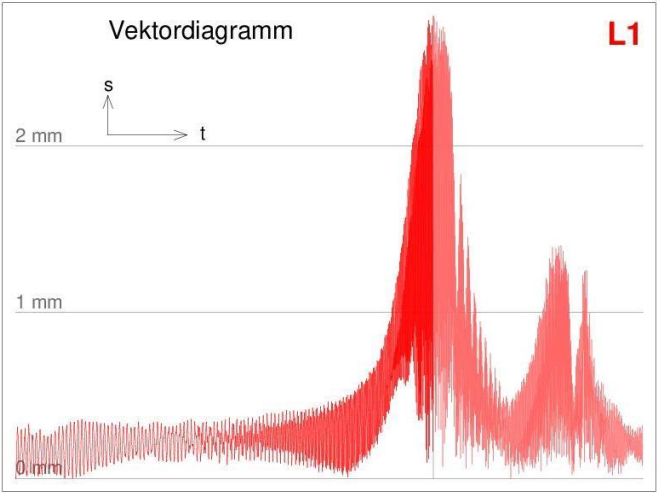

Meetrapport nr. 20230179
Plaats Roermond
Locatie Sportpark Kitskensberg
Mast nr. 003
Opmerking M30_0615014B



REI-LUX Prüfbericht M30_0615014B.rxm Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll	Mast / Objekt
Messtag : 15.06.2023	Mast- / Objektzähler : 14
Messbeginn : 10:49:22	Mast- / Objektname : 3
Messende : 10:49:43	Mast- / Objekttyp : gm15
	konisch : x
	verzinkt : x
Standort	Lack :
Prüfort : Roermond	Manschette : 0
Ortsteil :	Bemerkung : Corrosie aan de mast, zie foto A80 oct 1d
Straße : Sportpark Kitskensberg	

Messergebnis



Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option :

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last	Pulsbelastung
Laserweg (L1) : 10.5 mm	Amplitude : +/- 0.0 mm
Laserweg (L2) : 10.6 mm	Ausschwingzeit : 0.0 sek
Torsion zwischen L1 / L2 : 2.92 Grad	Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last
Laserweg zwischen L1 / L2 : 0.0 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last
Laserweg (L1) : 0.4 mm
Laserweg (L2) : 0.4 mm

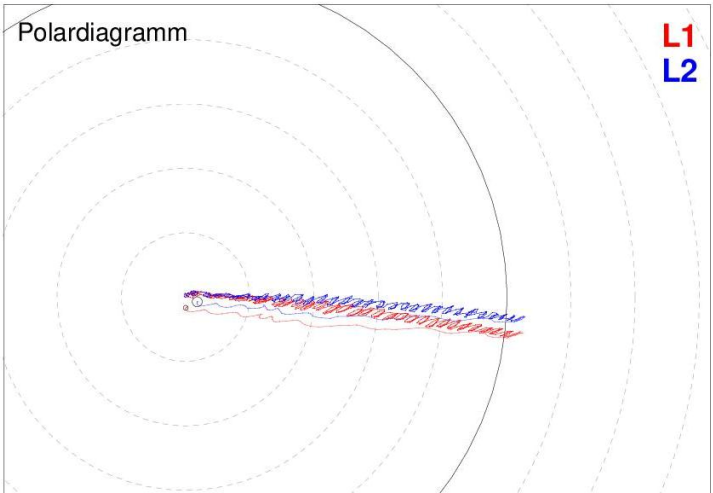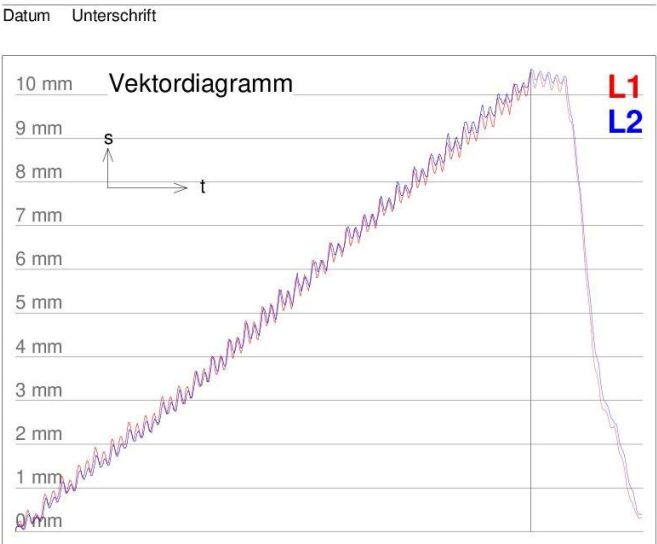

Meetrapport nr. 20230179

Plaats Roermond

Locatie Sportpark Kitskensberg

Mast nr. 003

Opmerking A80



Normec
Rei-Lux



Meetrapport nr. 20230179
Plaats Roermond
Locatie Sportpark Kitskensberg
Mast nr. 004
Opmerking M30_0615015A



REI-LUX Prüfbericht M30_0615015A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 15.06.2023
Messbeginn : 10:55:54
Messende : 10:55:55

Standort

Prüfort : Roermond
Ortsteil :
Straße : Sportpark Kitskensberg

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 15
Mast- / Objektname : 4
Mast- / Objekttyp : gm15

konisch : x
verzinkt : x

Lack :
Manschette : 0

Bemerkung : Zie foto A81 oct 2d

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 2.3 mm
Laserweg (L2) : 1.5 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 3.67 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 0.8 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.3 mm
Laserweg (L2) : 0.4 mm

Datum Unterschrift

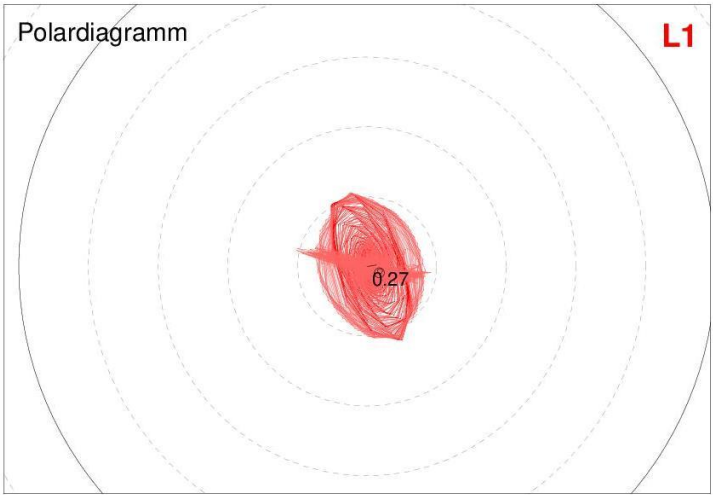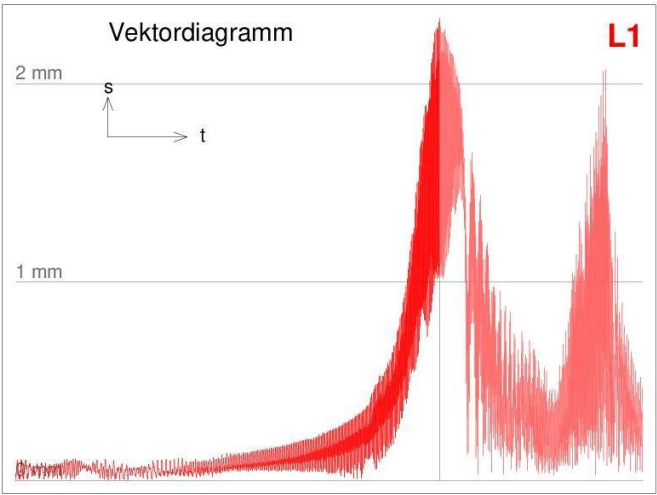

Meetrapport nr. 20230179
Plaats Roermond
Locatie Sportpark Kitskensberg
Mast nr. 004
Opmerking M30_0615015B



REI-LUX Prüfbericht M30_0615015B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 15.06.2023
Messbeginn : 11:00:53
Messende : 11:01:12

Standort

Prüfort : Roermond
Ortsteil :
Straße : Sportpark Kitskensberg

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 15
Mast- / Objektname : 4
Mast- / Objekttyp : gm15
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto A81 oct 2d

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 7.1 mm
Laserweg (L2) : 9.0 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 7.94 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.9 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.0 mm
Laserweg (L2) : 0.3 mm

Datum Unterschrift

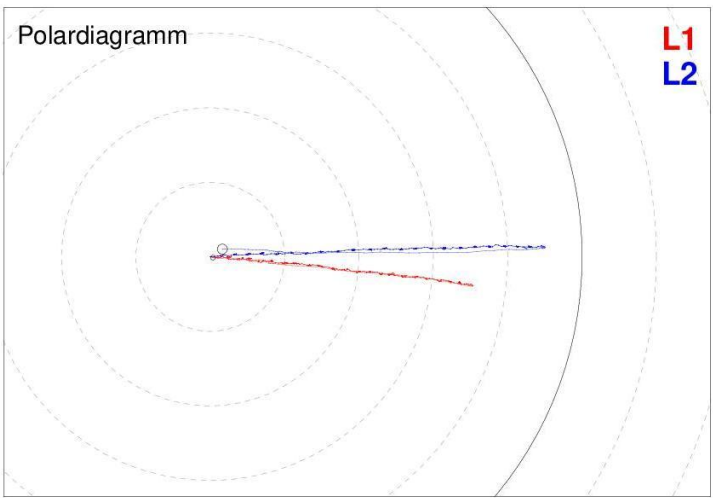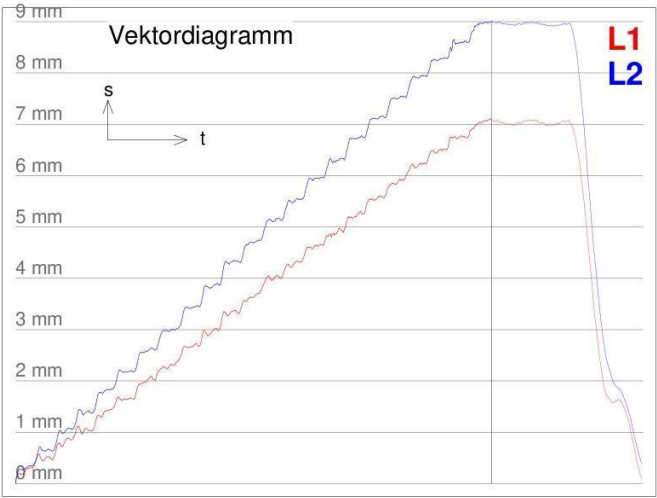

Meetrapport nr. 20230179

Plaats Roermond

Locatie Sportpark Kitskensberg

Mast nr. 004

Opmerking A81



Normec
Rei-Lux



Meetrapport nr. 20230179
Plaats Roermond
Locatie Sportpark Kitskensberg
Mast nr. 005
Opmerking M30_0615016A



REI-LUX Prüfbericht M30_0615016A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 15.06.2023
Messbeginn : 11:07:11
Messende : 11:07:19

Standort

Prüfort : Roermond
Ortsteil :
Straße : Sportpark Kitskensberg

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 16
Mast- / Objektname : 5
Mast- / Objekttyp : gm15

konisch : x

verzinkt : x

Lack :

Manschette : 0

Bemerkung : Zie foto A82 oct 1d

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A

Gründung/Verankerung Code : 0

Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 1.9 mm
Laserweg (L2) : 1.1 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 1.64 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 0.8 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.4 mm
Laserweg (L2) : 0.3 mm

Datum Unterschrift

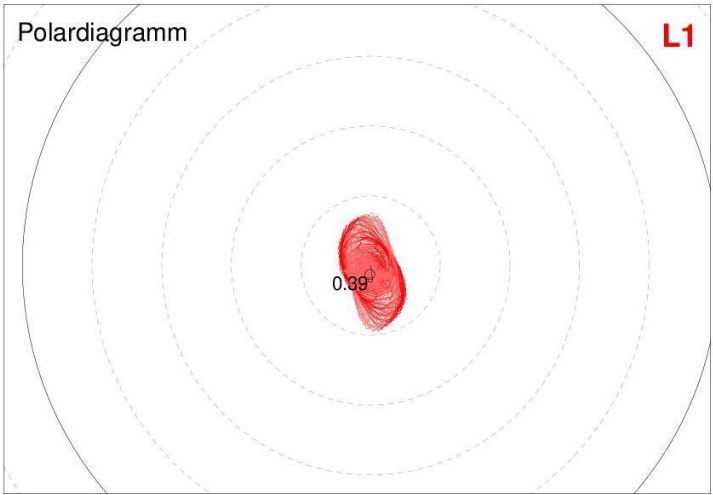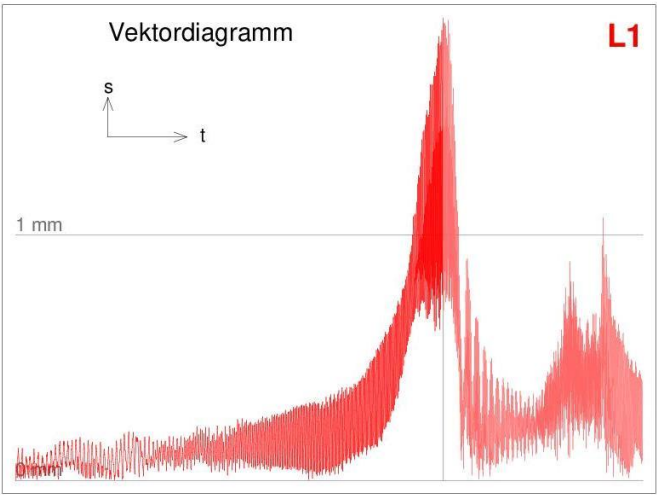

Meetrapport nr. 20230179
Plaats Roermond
Locatie Sportpark Kitskensberg
Mast nr. 005
Opmerking M30_0615016B



REI-LUX Prüfbericht M30_0615016B.rxm Version 6.21 beta



Prüf- und Messprotokoll	Mast / Objekt
Messtag : 15.06.2023	Mast- / Objektzähler : 16
Messbeginn : 11:07:28	Mast- / Objektname : 5
Messende : 11:07:48	Mast- / Objekttyp : gm15
	konisch : x
	verzinkt : x
Standort	Lack :
Prüfort : Roermond	Manschette : 0
Ortsteil :	Bemerkung : Zie foto A82 oct 1d
Straße : Sportpark Kitskensberg	

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last	Pulsbelastung
Laserweg (L1) : 7.2 mm	Amplitude : +/- 0.0 mm
Laserweg (L2) : 8.0 mm	Ausschwingzeit : 0.0 sek
Torsion zwischen L1 / L2 : 5.71 Grad	Schwelle : 0.5 mm
Nettobiegung bei max Last	
Laserweg zwischen L1 / L2 : 0.9 mm	
Mast / Objekt am Prüfende ohne Last	
Laserweg (L1) : 0.7 mm	
Laserweg (L2) : 0.4 mm	

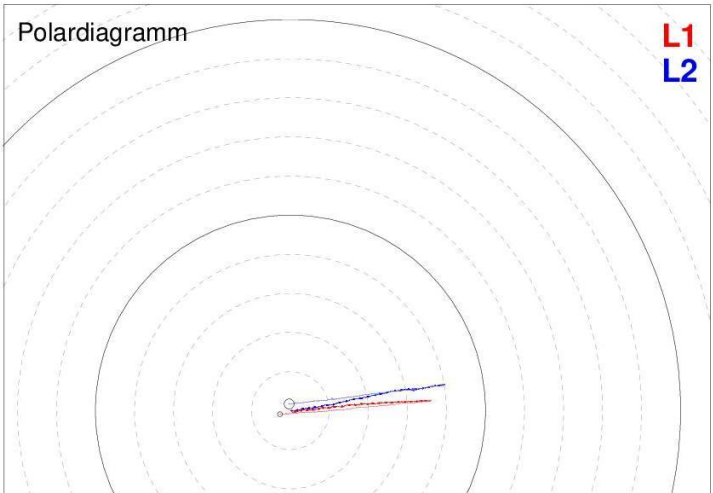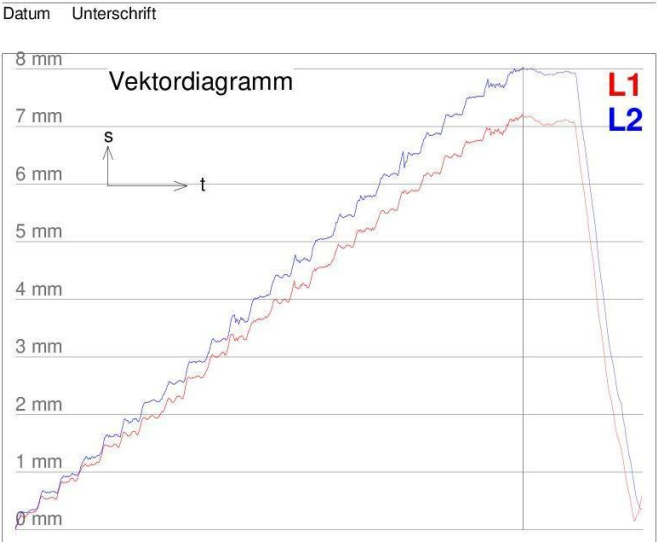

Meetrapport nr. 20230179

Plaats Roermond

Locatie Sportpark Kitskensberg

Mast nr. 005

Opmerking A82



Normec
Rei-Lux



Meetrapport nr. 20230179
Plaats Roermond
Locatie Sportpark Kitskensberg
Mast nr. 006
Opmerking M30_0615011A



REI-LUX Prüfbericht M30_0615011A.rxm Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll	Mast / Objekt
Messtag : 15.06.2023	Mast- / Objektzähler : 11
Messbeginn : 10:27:23	Mast- / Objektname : 6
Messende : 10:27:25	Mast- / Objekttyp : gm15
	konisch : x
Standort	verzinkt : x
Prüfort : Roermond	Lack :
Ortsteil :	Manschette : 0
Straße : Sportpark Kitskensberg	Bemerkung : Corrosie aan de mast, zie foto A77 oct 1d

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option :

Statische und dynamische Messwerte



Auslenkung bei max Last	Pulsbelastung
Laserweg (L1) : 3.3 mm	Amplitude : +/- 0.0 mm
Laserweg (L2) : 1.4 mm	Ausschwingzeit : 0.0 sek
Torsion zwischen L1 / L2 : 15.49 Grad	Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 2.0 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.1 mm
Laserweg (L2) : 0.1 mm

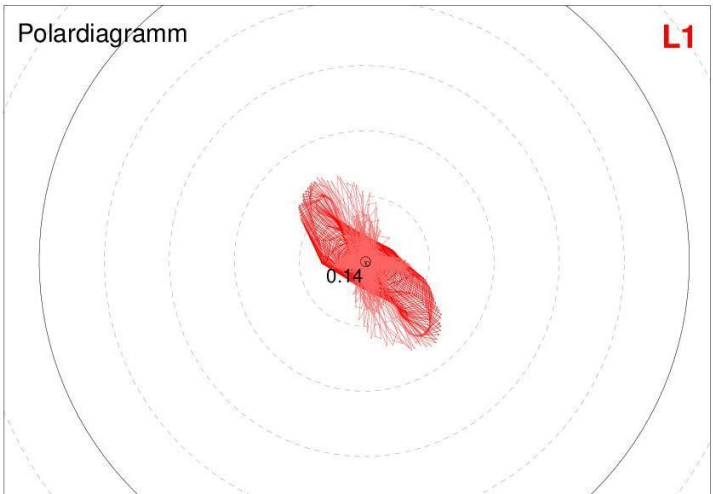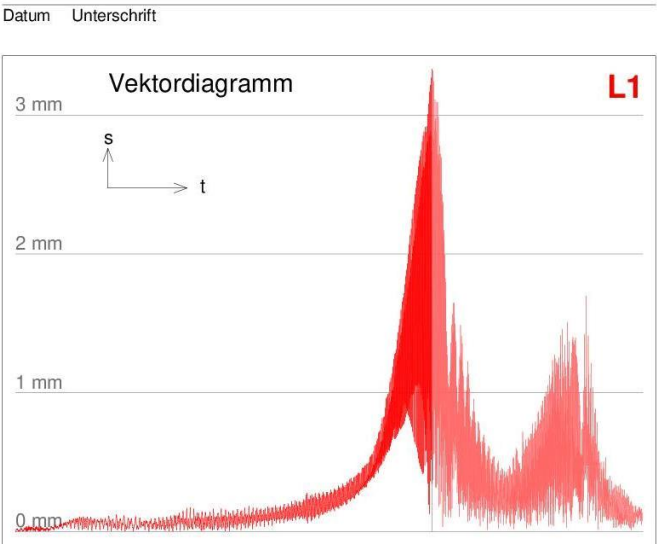

Meetrapport nr. 20230179
Plaats Roermond
Locatie Sportpark Kitskensberg
Mast nr. 006
Opmerking M30_0615011B



REI-LUX Prüfbericht M30_0615011B.rxm Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll	Mast / Objekt
Messtag : 15.06.2023	Mast- / Objektzähler : 11
Messbeginn : 10:27:47	Mast- / Objektname : 6
Messende : 10:28:03	Mast- / Objekttyp : gm15
	konisch : x
	verzinkt : x
Standort	Lack :
Prüfort : Roermond	Manschette : 0
Ortsteil :	Bemerkung : Corrosie aan de mast, zie foto A77 oct 1d
Straße : Sportpark Kitskensberg	

Messergebnis



Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option :

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last	Pulsbelastung
Laserweg (L1) : 13.0 mm	Amplitude : +/- 0.0 mm
Laserweg (L2) : 6.4 mm	Ausschwingzeit : 0.0 sek
Torsion zwischen L1 / L2 : 6.22 Grad	Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last
Laserweg zwischen L1 / L2 : 6.6 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last
Laserweg (L1) : 0.1 mm
Laserweg (L2) : 0.7 mm

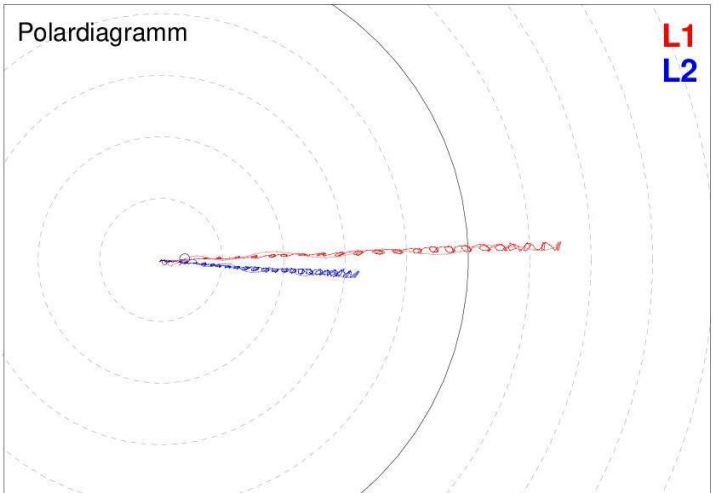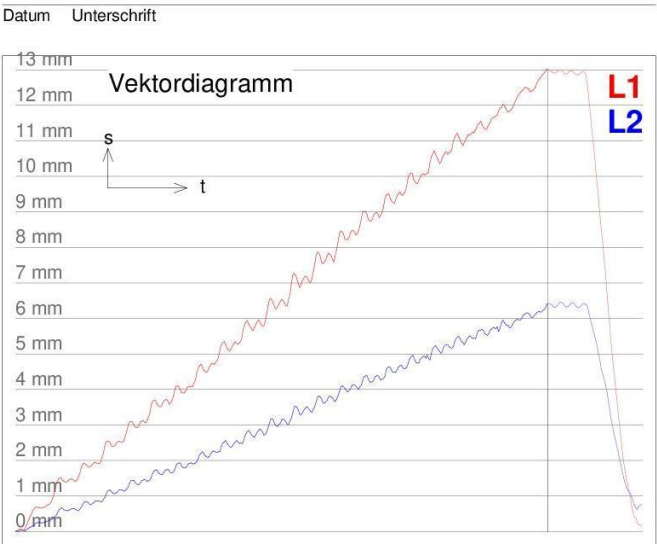

Meetrapport nr. 20230179

Plaats Roermond

Locatie Sportpark Kitskensberg

Mast nr. 006

Opmerking A77



Normec
Rei-Lux



Meetrapport nr. 20230179
Plaats Roermond
Locatie Sportpark Kitskensberg
Mast nr. 007
Opmerking M30_0615012A



REI-LUX Prüfbericht M30_0615012A.rxm Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll	Mast / Objekt
Messtag : 15.06.2023	Mast- / Objektzähler : 12
Messbeginn : 10:34:35	Mast- / Objektname : 7
Messende : 10:34:37	Mast- / Objekttyp : gm15
	konisch : x
Standort	verzinkt : x
Prüfort : Roermond	Lack :
Ortsteil :	Manschette : 0
Straße : Sportpark Kitskensberg	Bemerkung : Corrosie aan de mast, zie foto A78 oct 2d

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option :

Statische und dynamische Messwerte



Auslenkung bei max Last		Pulsbelastung
Laserweg (L1) :	2.2 mm	Amplitude : +/- 0.0 mm
Laserweg (L2) :	1.0 mm	Ausschwingzeit : 0.0 sek
Torsion zwischen L1 / L2 :	23.57 Grad	Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.2 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.1 mm
Laserweg (L2) : 0.1 mm

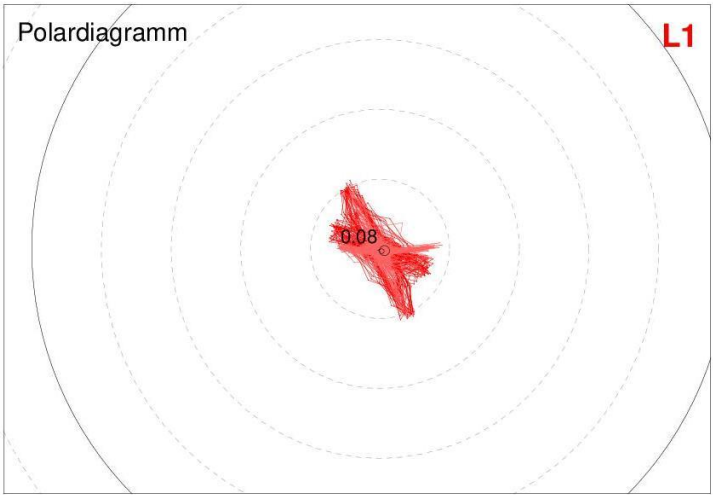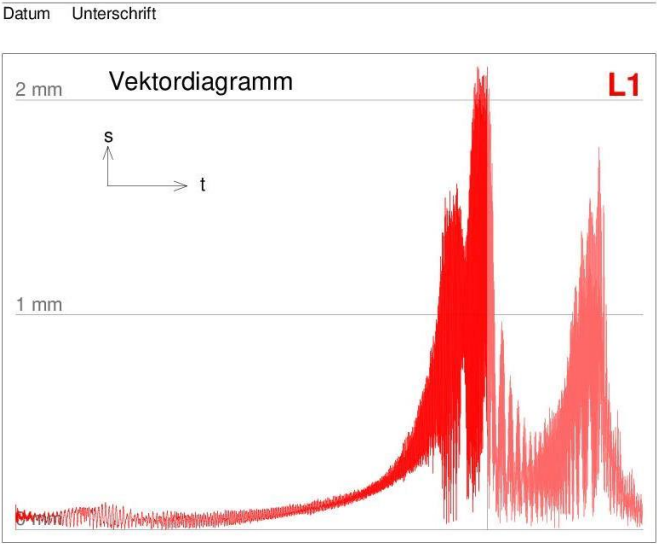

Meetrapport nr. 20230179
Plaats Roermond
Locatie Sportpark Kitskensberg
Mast nr. 007
Opmerking M30_0615012B



REI-LUX Prüfbericht M30_0615012B.rxm Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll	Mast / Objekt
Messtag : 15.06.2023	Mast- / Objektzähler : 12
Messbeginn : 10:34:49	Mast- / Objektname : 7
Messende : 10:35:11	Mast- / Objekttyp : gm15
	konisch : x
Standort	verzinkt : x
Prüfort : Roermond	Lack :
Ortsteil :	Manschette : 0
Straße : Sportpark Kitskensberg	Bemerkung : Corrosie aan de mast, zie foto A78 oct 2d

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option :



Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last	Pulsbelastung
Laserweg (L1) : 15.4 mm	Amplitude : +/- 0.0 mm
Laserweg (L2) : 5.8 mm	Ausschwingzeit : 0.0 sek
Torsion zwischen L1 / L2 : 21.86 Grad	Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last
Laserweg zwischen L1 / L2 : 9.6 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last
Laserweg (L1) : 0.3 mm
Laserweg (L2) : 0.7 mm

Datum Unterschrift

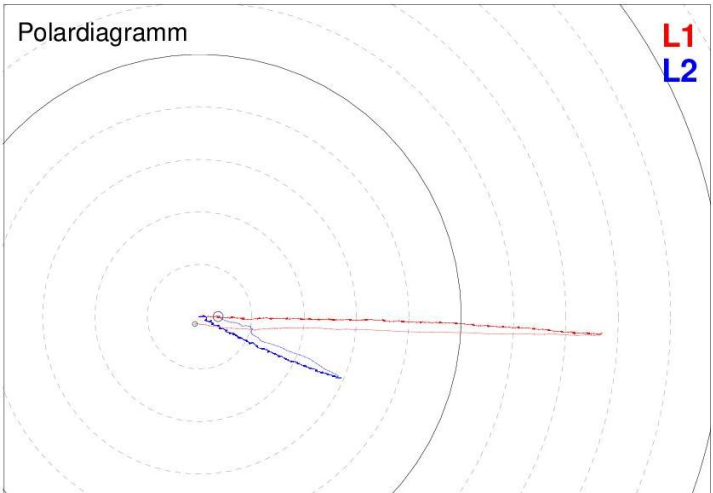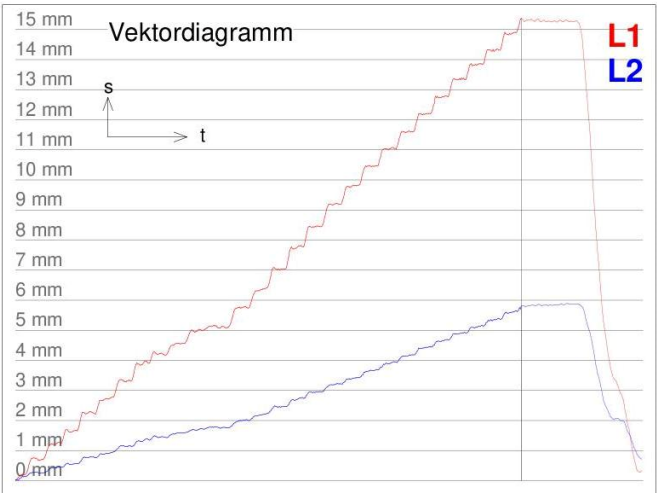

Meetrapport nr. 20230179

Plaats Roermond

Locatie Sportpark Kitskensberg

Mast nr. 007

Opmerking A78



Normec
Rei-Lux



Meetrapport nr. 20230179
Plaats Roermond
Locatie Sportpark Kitskensberg
Mast nr. 008
Opmerking M30_0615017A



REI-LUX Prüfbericht M30_0615017A.rxm Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll	Mast / Objekt
Messtag : 15.06.2023	Mast- / Objektzähler : 17
Messbeginn : 11:16:46	Mast- / Objektname : 8
Messende : 11:16:50	Mast- / Objekttyp : gm15
	konisch : x
Standort	verzinkt : x
Prüfort : Roermond	Lack :
Ortsteil :	Manschette : 0
Straße : Sportpark Kitskensberg	Bemerkung : Corrosie aan de mast, zie foto A83 oct 1d

Messergebnis



Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option :

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last	Pulsbelastung
Laserweg (L1) : 3.4 mm	Amplitude : +/- 0.0 mm
Laserweg (L2) : 1.9 mm	Ausschwingzeit : 0.0 sek
Torsion zwischen L1 / L2 : 178.28 Grad	Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last
Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.5 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last
Laserweg (L1) : 0.4 mm
Laserweg (L2) : 0.2 mm

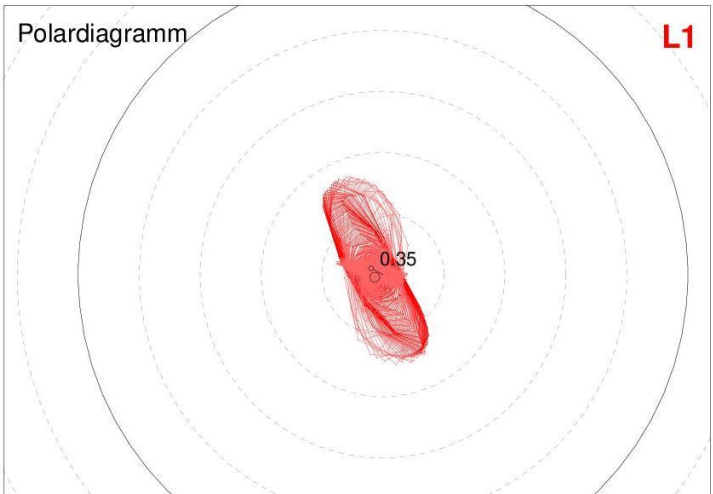
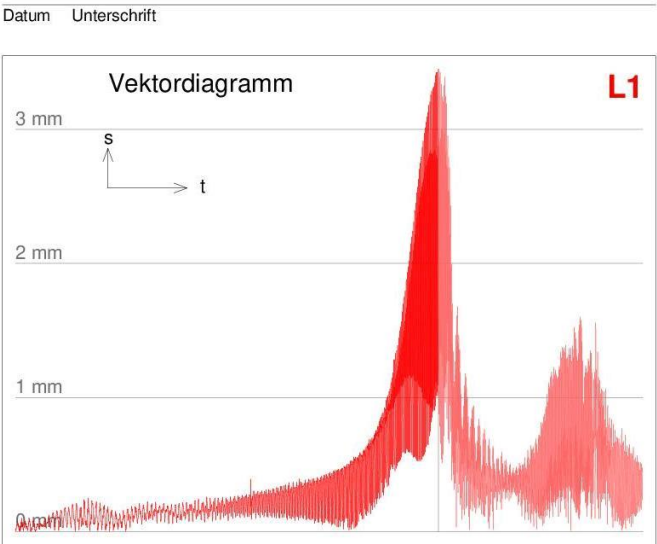


Meetrapport nr. 20230179
Plaats Roermond
Locatie Sportpark Kitskensberg
Mast nr. 008
Opmerking M30_0615017B



REI-LUX Prüfbericht M30_0615017B.rxm Version 6.21 beta
Prüf- und Messprotokoll
 Messtag : 15.06.2023
 Messbeginn : 11:17:10
 Messende : 11:17:29
Standort
 Prüfort : Roermond
 Ortsteil :
 Straße : Sportpark Kitskensberg
Mast / Objekt
 Mast- / Objektzähler : 17
 Mast- / Objektname : 8
 Mast- / Objekttyp : gm15
 konisch : x
 verzinkt : x
 Lack :
 Manschette : 0
 Bemerkung : Corrosie aan de mast, zie foto A83 oct 1d
Messergebnis
Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option :

Statische und dynamische Messwerte
Auslenkung bei max Last
 Laserweg (L1) : 10.4 mm
 Laserweg (L2) : 9.3 mm
 Torsion zwischen L1 / L2 : 11.06 Grad
Pulsbelastung
 Amplitude : +/- 0.0 mm
 Ausschwingzeit : 0.0 sek
 Schwelle : 0.5 mm
Nettobiegung bei max Last
 Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.0 mm
Mast / Objekt am Prüfende ohne Last
 Laserweg (L1) : 0.2 mm
 Laserweg (L2) : 0.4 mm

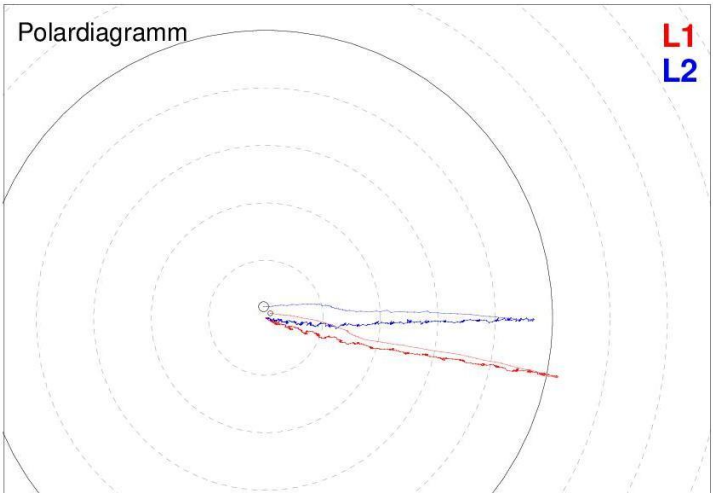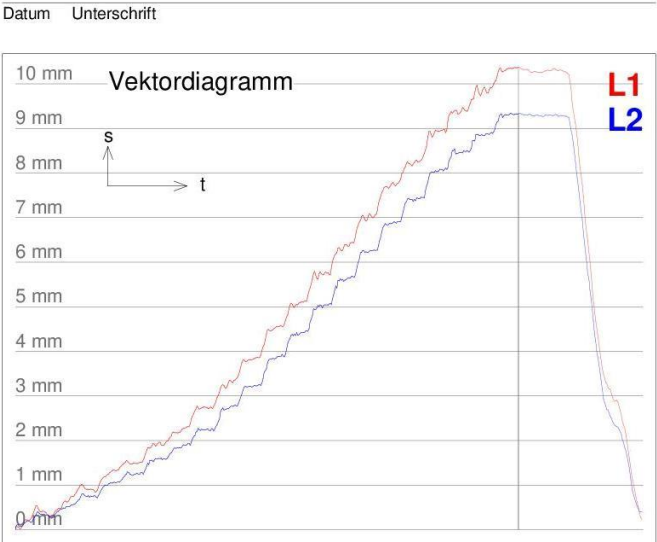

Meetrapport nr. 20230179

Plaats Roermond

Locatie Sportpark Kitskensberg

Mast nr. 008

Opmerking A83



Normec
Rei-Lux



Meetrapport nr. 20230179
Plaats Roermond
Locatie Sportpark Kitskensberg
Mast nr. 009
Opmerking M30_0615018A



REI-LUX Prüfbericht M30_0615018A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 15.06.2023
Messbeginn : 11:24:48
Messende : 11:24:58

Standort

Prüfort : Roermond
Ortsteil :
Straße : Sportpark Kitskensberg

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 18
Mast- / Objektname : 9
Mast- / Objekttyp : gm15
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto A84 oct 1d

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 2.2 mm
Laserweg (L2) : 1.0 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 16.15 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.2 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.3 mm
Laserweg (L2) : 0.0 mm

Datum Unterschrift

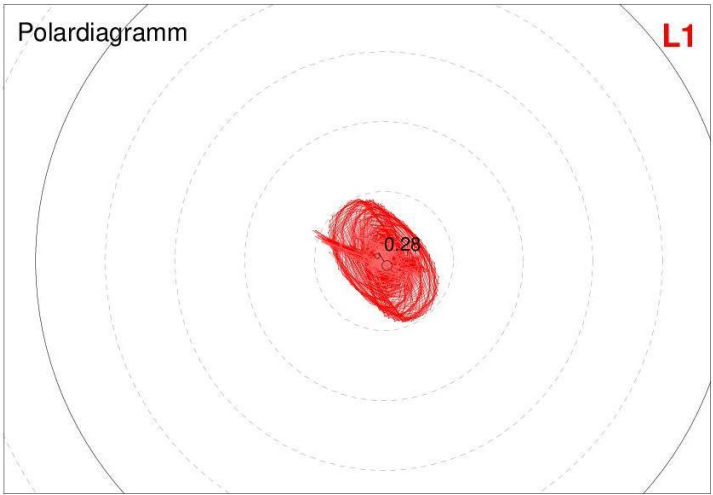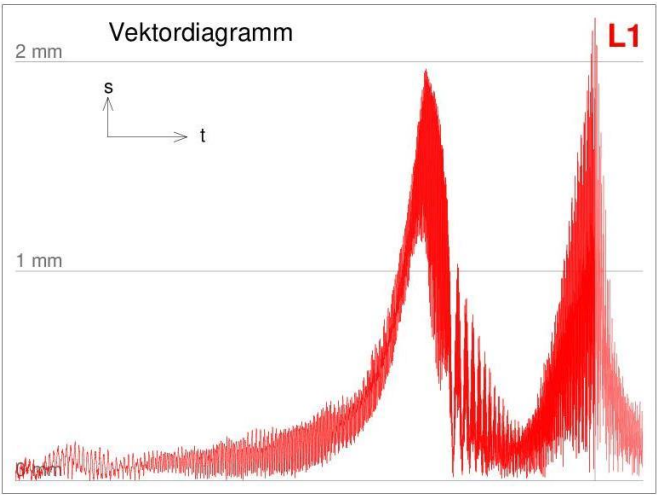

Meetrapport nr. 20230179
Plaats Roermond
Locatie Sportpark Kitskensberg
Mast nr. 009
Opmerking M30_0615018B



REI-LUX Prüfbericht M30_0615018B.rxm Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll	Mast / Objekt
Messtag : 15.06.2023	Mast- / Objektzähler : 18
Messbeginn : 11:25:05	Mast- / Objektname : 9
Messende : 11:25:25	Mast- / Objekttyp : gm15
	konisch : x
	verzinkt : x
Standort	Lack :
Prüfort : Roermond	Manschette : 0
Ortsteil :	Bemerkung : Zie foto A84 oct 1d
Straße : Sportpark Kitskensberg	



Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last	Pulsbelastung
Laserweg (L1) : 4.8 mm	Amplitude : +/- 0.0 mm
Laserweg (L2) : 6.3 mm	Ausschwingzeit : 0.0 sek
Torsion zwischen L1 / L2 : 10.49 Grad	Schwelle : 0.5 mm
Nettobiegung bei max Last	
Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.5 mm	
Mast / Objekt am Prüfende ohne Last	
Laserweg (L1) : 0.6 mm	
Laserweg (L2) : 0.0 mm	

Datum Unterschrift

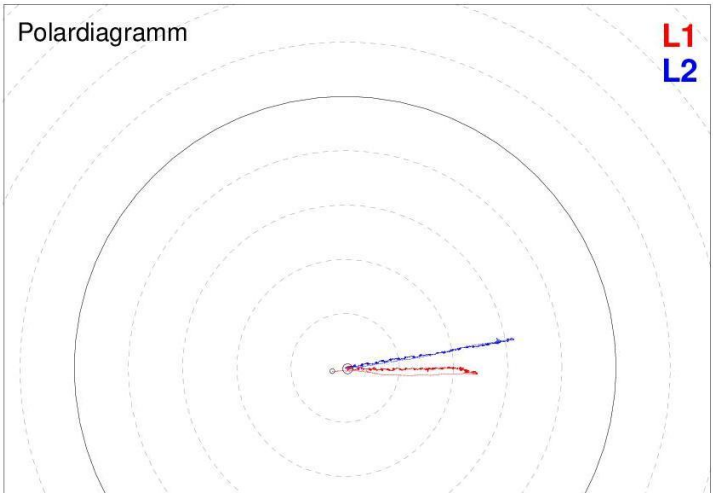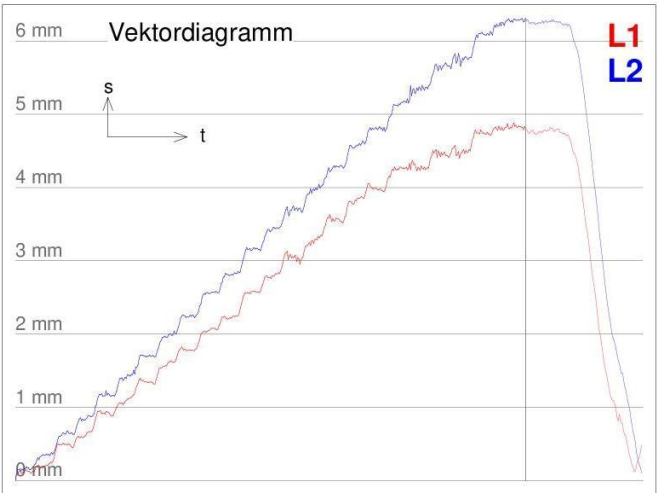

Meetrapport nr. 20230179

Plaats Roermond

Locatie Sportpark Kitskensberg

Mast nr. 009

Opmerking A84



Normec
Rei-Lux



Meetrapport nr. 20230179
Plaats Roermond
Locatie Sportpark Kitskensberg
Mast nr. 010
Opmerking M30_0615001A



REI-LUX Prüfbericht M30_0615001A.rxm Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll	Mast / Objekt
Messtag : 15.06.2023	Mast- / Objektzähler : 1
Messbeginn : 08:42:32	Mast- / Objektname : 10
Messende : 08:42:47	Mast- / Objekttyp : gm16
	konisch : x
Standort	verzinkt : x
Prüfort : Roermond	Lack :
Ortsteil :	Manschette : 0
Straße : SportparkKitskensberg	Bemerkung : Corrosie aan de mast, zie foto A67 oct 1d

Messergebnis



Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option :

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last	Pulsbelastung
Laserweg (L1) : 1.5 mm	Amplitude : +/- 0.0 mm
Laserweg (L2) : 0.8 mm	Ausschwingzeit : 0.0 sek
Torsion zwischen L1 / L2 : 3.37 Grad	Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last
Laserweg zwischen L1 / L2 : 0.7 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last
Laserweg (L1) : 0.2 mm
Laserweg (L2) : 0.2 mm

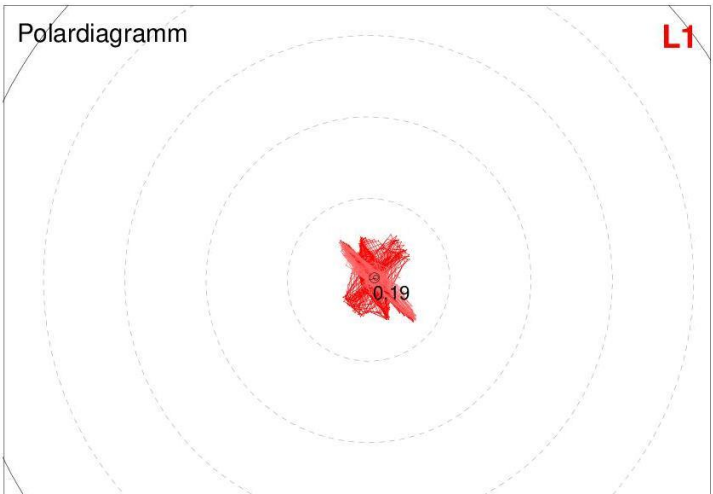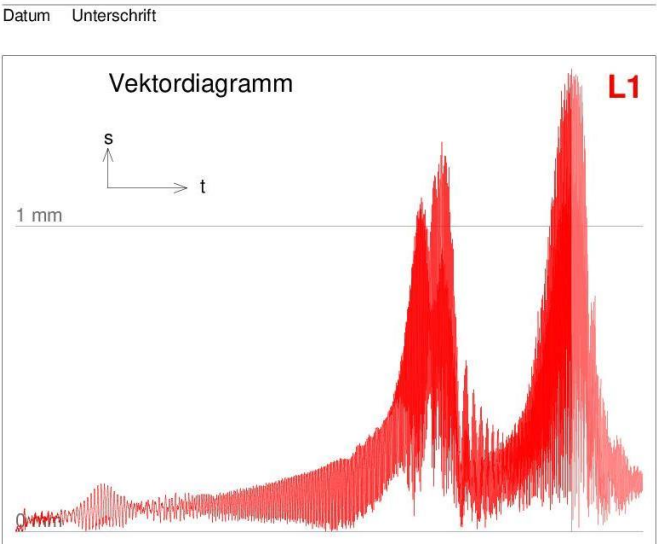

Meetrapport nr. 20230179
Plaats Roermond
Locatie Sportpark Kitskensberg
Mast nr. 010
Opmerking M30_0615001B



REI-LUX Prüfbericht M30_0615001B.rxm Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll	Mast / Objekt
Messtag : 15.06.2023	Mast- / Objektzähler : 1
Messbeginn : 08:42:53	Mast- / Objektname : 10
Messende : 08:43:13	Mast- / Objekttyp : gm16
	konisch : x
	verzinkt : x
Standort	Lack :
Prüfort : Roermond	Manschette : 0
Ortsteil :	Bemerkung : Corrosie aan de mast, zie foto A67 oct 1d
Straße : SportparkKitskensberg	

Messergebnis



Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option :

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last	Pulsbelastung
Laserweg (L1) : 14.2 mm	Amplitude : +/- 0.0 mm
Laserweg (L2) : 13.7 mm	Ausschwingzeit : 0.0 sek
Torsion zwischen L1 / L2 : 5.15 Grad	Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last
Laserweg zwischen L1 / L2 : 0.6 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last
Laserweg (L1) : 4.8 mm
Laserweg (L2) : 4.6 mm

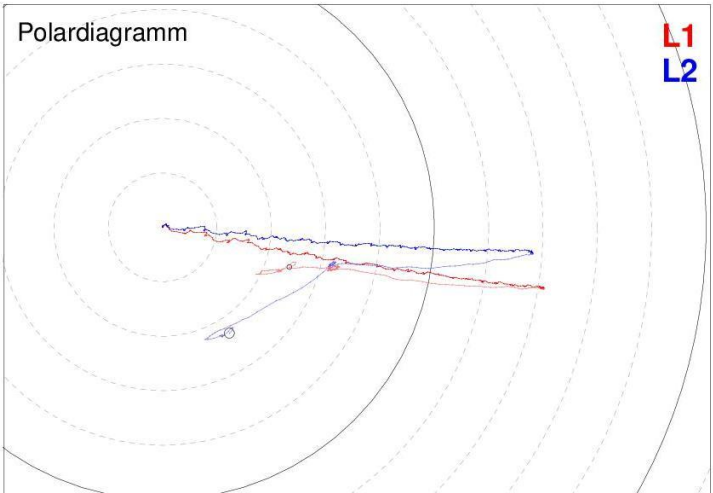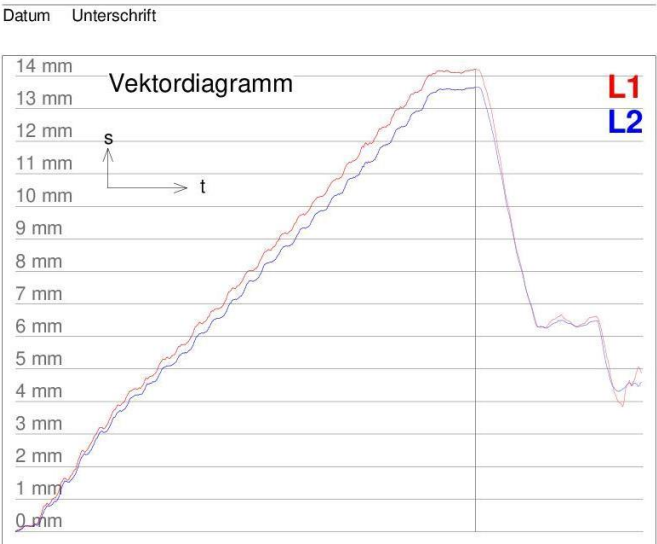

Meetrapport nr. 20230179

Plaats Roermond

Locatie Sportpark Kitskensberg

Mast nr. 010

Opmerking A67



Normec
Rei-Lux



Meetrapport nr. 20230179
Plaats Roermond
Locatie Sportpark Kitskensberg
Mast nr. 011
Opmerking M30_0615002A



REI-LUX Prüfbericht M30_0615002A.rxm Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll	Mast / Objekt
Messtag : 15.06.2023	Mast- / Objektzähler : 2
Messbeginn : 08:49:15	Mast- / Objektname : 11
Messende : 08:49:17	Mast- / Objekttyp : gm16
	konisch : x
	verzinkt : x
Standort	Lack :
Prüfort : Roermond	Manschette : 0
Ortsteil :	Bemerkung : Corrosie aan de mast, zie foto A68 oct 1d
Straße : SportparkKitskensberg	

Messergebnis



Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option :

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last	Pulsbelastung
Laserweg (L1) : 1.7 mm	Amplitude : +/- 0.0 mm
Laserweg (L2) : 0.6 mm	Ausschwingzeit : 0.0 sek
Torsion zwischen L1 / L2 : 133.98 Grad	Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last
Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.1 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last
Laserweg (L1) : 0.3 mm
Laserweg (L2) : 0.2 mm

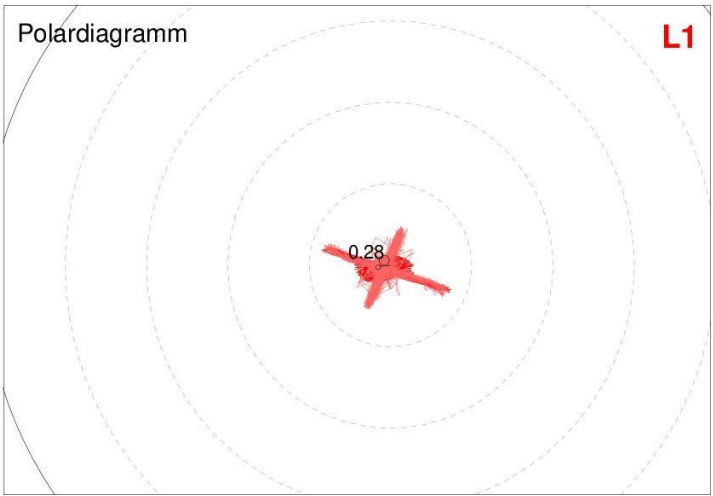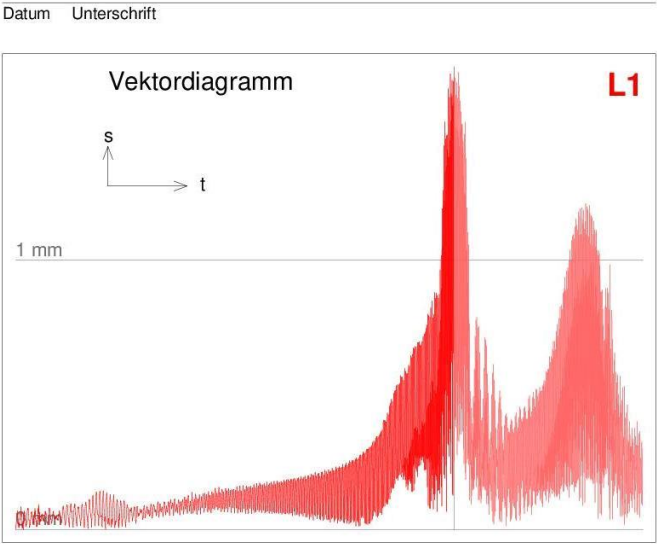

Meetrapport nr. 20230179
Plaats Roermond
Locatie Sportpark Kitskensberg
Mast nr. 011
Opmerking M30_0615002B



REI-LUX Prüfbericht M30_0615002B.rxm Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll	Mast / Objekt
Messtag : 15.06.2023	Mast- / Objektzähler : 2
Messbeginn : 08:49:21	Mast- / Objektname : 11
Messende : 08:49:45	Mast- / Objekttyp : gm16
	konisch : x
	verzinkt : x
	Lack :
	Manschette : 0
Standort	Bemerkung : Corrosie aan de mast, zie foto A68 oct 1d
Prüfort : Roermond	
Ortsteil :	
Straße : SportparkKitskensberg	

Messergebnis



Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option :

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last	Pulsbelastung
Laserweg (L1) : 14.8 mm	Amplitude : +/- 0.0 mm
Laserweg (L2) : 17.3 mm	Ausschwingzeit : 0.0 sek
Torsion zwischen L1 / L2 : 17.59 Grad	Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last
Laserweg zwischen L1 / L2 : 2.5 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last
Laserweg (L1) : 3.2 mm
Laserweg (L2) : 3.7 mm

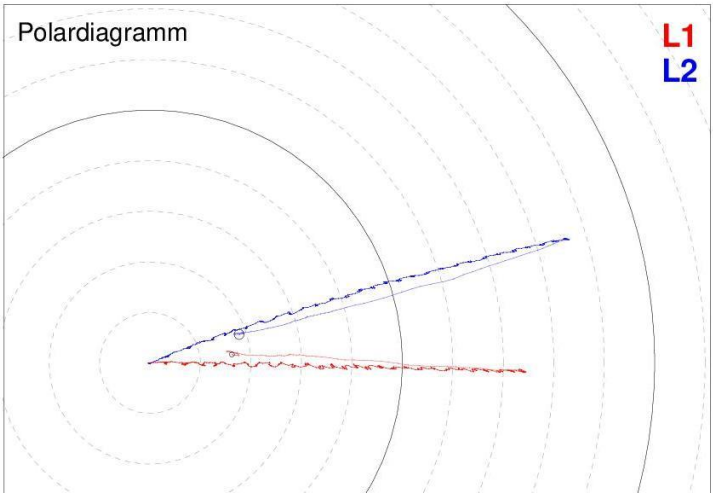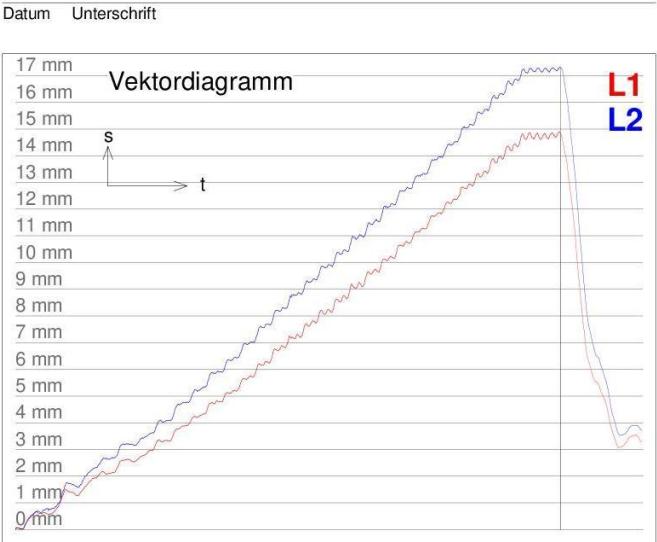

Meetrapport nr. 20230179

Plaats Roermond

Locatie Sportpark Kitskensberg

Mast nr. 011

Opmerking A68



Normec
Rei-Lux



Meetrapport nr. 20230179
Plaats Roermond
Locatie Sportpark Kitskensberg
Mast nr. 012
Opmerking M30_0615003A



REI-LUX Prüfbericht M30_0615003A.rxm Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll	Mast / Objekt
Messtag : 15.06.2023	Mast- / Objektzähler : 3
Messbeginn : 08:56:21	Mast- / Objektname : 12
Messende : 08:56:23	Mast- / Objekttyp : gm16
	konisch : x
	verzinkt : x
Standort	Lack :
Prüfort : Roermond	Manschette : 0
Ortsteil :	Bemerkung : Corrosie aan de mast, zie foto A69 oct 1d
Straße : SportparkKitskensberg	

Messergebnis



Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option :

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last	Pulsbelastung
Laserweg (L1) : 0.8 mm	Amplitude : +/- 0.0 mm
Laserweg (L2) : 1.4 mm	Ausschwingzeit : 0.0 sek
Torsion zwischen L1 / L2 : 26.81 Grad	Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last
Laserweg zwischen L1 / L2 : 0.6 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last
Laserweg (L1) : 0.2 mm
Laserweg (L2) : 0.4 mm

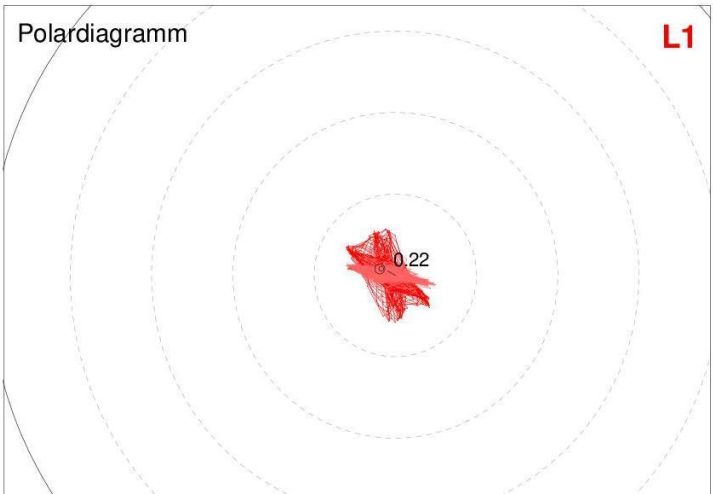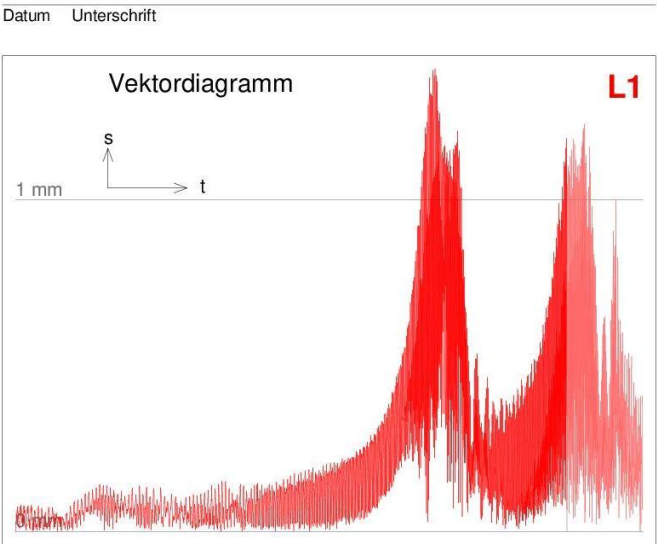

Meetrapport nr. 20230179
Plaats Roermond
Locatie Sportpark Kitskensberg
Mast nr. 012
Opmerking M30_0615003B



REI-LUX Prüfbericht M30_0615003B.rxm Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll	Mast / Objekt
Messtag : 15.06.2023	Mast- / Objektzähler : 3
Messbeginn : 08:56:30	Mast- / Objektname : 12
Messende : 08:56:46	Mast- / Objekttyp : gm16
	konisch : x
	verzinkt : x
Standort	Lack :
Prüfort : Roermond	Manschette : 0
Ortsteil :	Bemerkung : Corrosie aan de mast, zie foto A69 oct 1d
Straße : SportparkKitskensberg	

Messergebnis



Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option :

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last	Pulsbelastung
Laserweg (L1) : 8.3 mm	Amplitude : +/- 0.0 mm
Laserweg (L2) : 12.0 mm	Ausschwingzeit : 0.0 sek
Torsion zwischen L1 / L2 : 18.18 Grad	Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last
Laserweg zwischen L1 / L2 : 3.7 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last
Laserweg (L1) : 3.2 mm
Laserweg (L2) : 3.0 mm

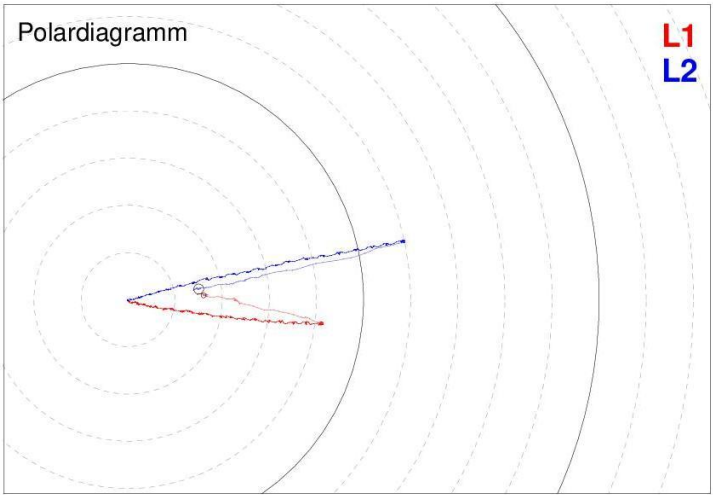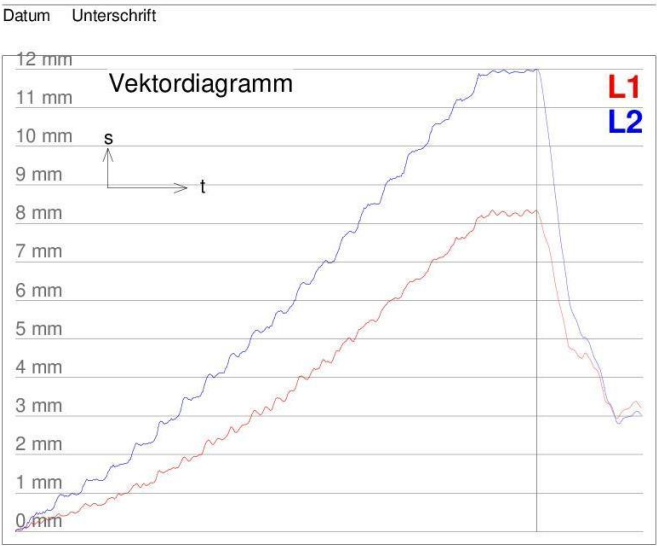

Meetrapport nr. 20230179

Plaats Roermond

Locatie Sportpark Kitskensberg

Mast nr. 012

Opmerking A69



Normec
Rei-Lux



Meetrapport nr. 20230179
Plaats Roermond
Locatie Sportpark Kitskensberg
Mast nr. 013
Opmerking M30_0615004A



REI-LUX Prüfbericht M30_0615004A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 15.06.2023
Messbeginn : 09:05:01
Messende : 09:05:02

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 4
Mast- / Objektname : 13
Mast- / Objekttyp : gm16
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto A70 oct 1d

Standort

Prüfort : Roermond
Ortsteil :
Straße : SportparkKitskensberg

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 1.3 mm
Laserweg (L2) : 0.8 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 167.54 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 0.6 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.2 mm
Laserweg (L2) : 0.1 mm

Datum Unterschrift

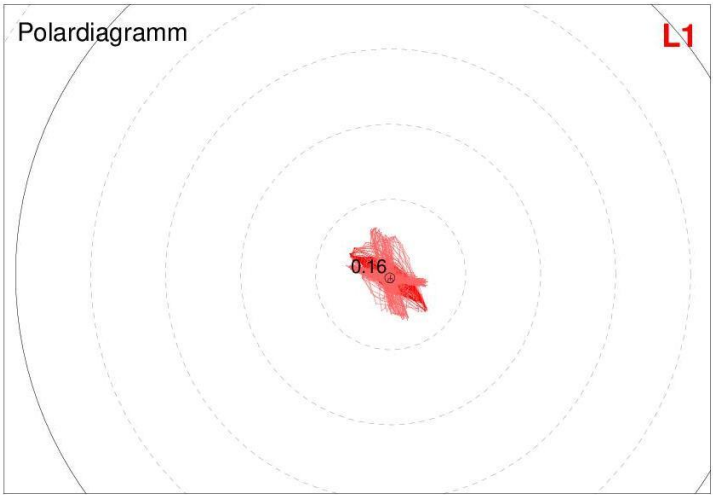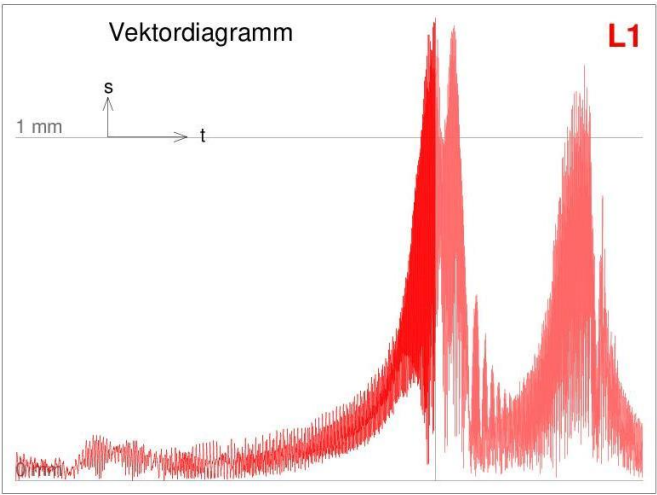

Meetrapport nr. 20230179
Plaats Roermond
Locatie Sportpark Kitskensberg
Mast nr. 013
Opmerking M30_0615004B



REI-LUX Prüfbericht M30_0615004B.rxm Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll	Mast / Objekt
Messtag : 15.06.2023	Mast- / Objektzähler : 4
Messbeginn : 09:05:08	Mast- / Objektname : 13
Messende : 09:05:35	Mast- / Objekttyp : gm16
	konisch : x
	verzinkt : x
	Lack :
Standort	Manschette : 0
Prüfort : Roermond	Bemerkung : Zie foto A70 oct 1d
Ortsteil :	
Straße : SportparkKitskensberg	



Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last	Pulsbelastung
Laserweg (L1) : 2.9 mm	Amplitude : +/- 0.0 mm
Laserweg (L2) : 5.3 mm	Ausschwingzeit : 0.0 sek
Torsion zwischen L1 / L2 : 25.63 Grad	Schwelle : 0.5 mm
Nettobiegung bei max Last	
Laserweg zwischen L1 / L2 : 2.4 mm	
Mast / Objekt am Prüfende ohne Last	
Laserweg (L1) : 0.3 mm	
Laserweg (L2) : 0.3 mm	

Datum Unterschrift

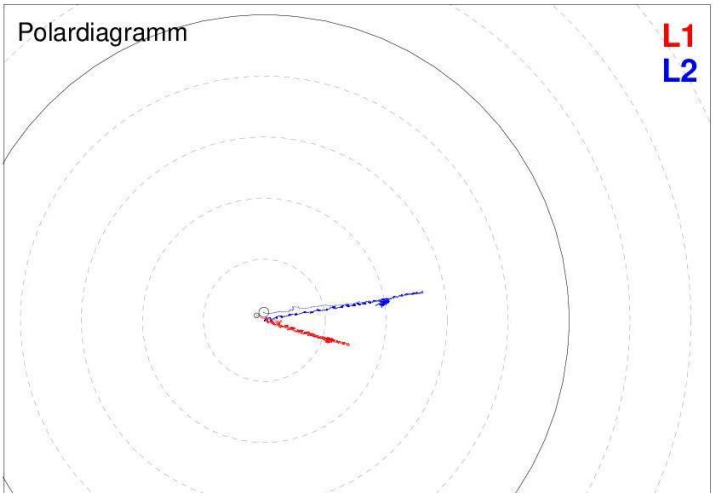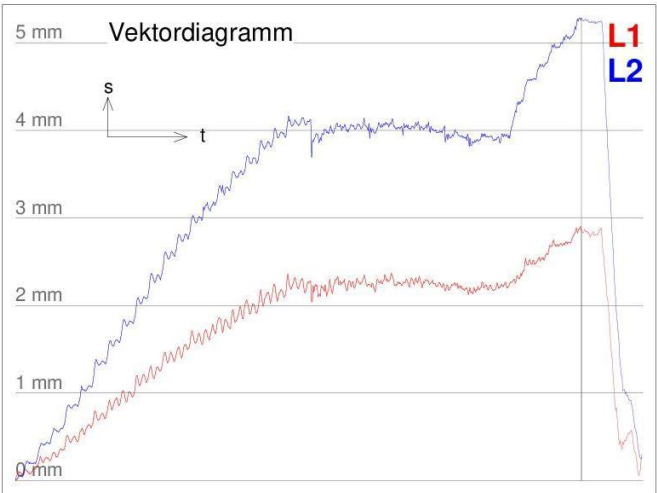

Meetrapport nr. 20230179

Plaats Roermond

Locatie Sportpark Kitskensberg

Mast nr. 013

Opmerking A70



Normec
Rei-Lux



Meetrapport nr. 20230179
Plaats Roermond
Locatie Sportpark Kitskensberg
Mast nr. 014
Opmerking M30_0615005A



REI-LUX Prüfbericht M30_0615005A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 15.06.2023
Messbeginn : 09:11:46
Messende : 09:11:47

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 5
Mast- / Objektname : 14
Mast- / Objekttyp : gm16
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto A71 oct 1d

Standort

Prüfort : Roermond
Ortsteil :
Straße : SportparkKitskensberg

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 1.7 mm
Laserweg (L2) : 1.3 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 21.55 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 0.5 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.1 mm
Laserweg (L2) : 0.0 mm

Datum Unterschrift

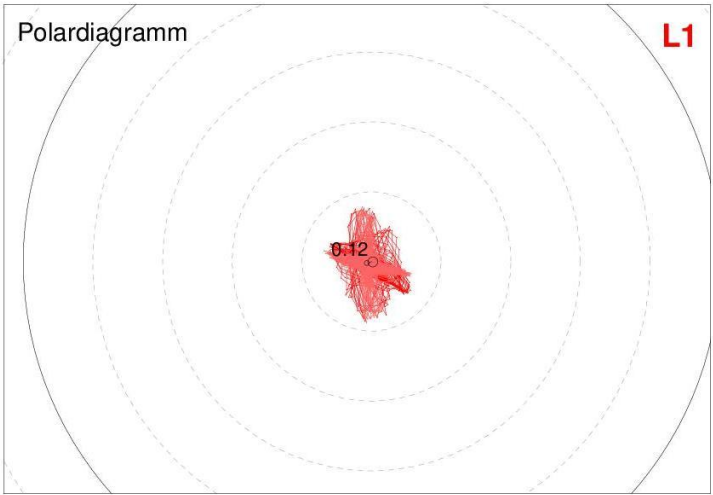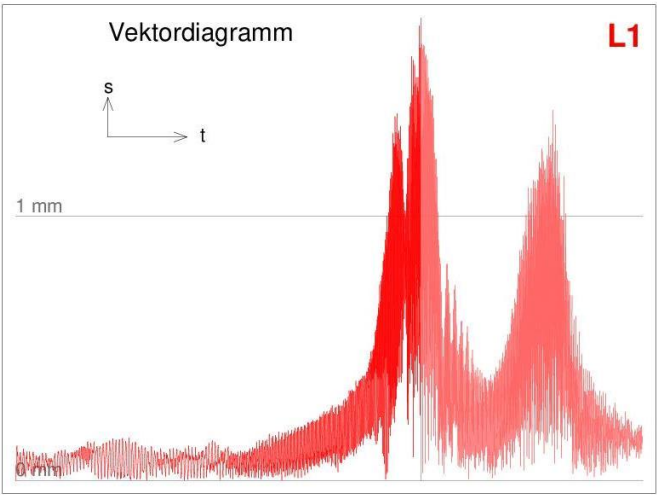

Meetrapport nr. 20230179
Plaats Roermond
Locatie Sportpark Kitskensberg
Mast nr. 014
Opmerking M30_0615005B



REI-LUX Prüfbericht M30_0615005B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 15.06.2023
Messbeginn : 09:12:52
Messende : 09:13:08

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 5
Mast- / Objektname : 14
Mast- / Objekttyp : gm16
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto A71 oct 1d

Standort

Prüfort : Roermond
Ortsteil :
Straße : SportparkKitskensberg

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 2.9 mm
Laserweg (L2) : 4.5 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 24.00 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.6 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.1 mm
Laserweg (L2) : 0.4 mm

Datum Unterschrift

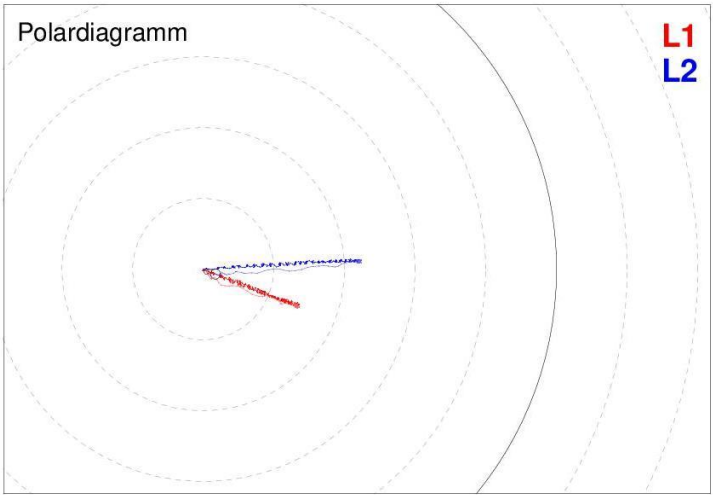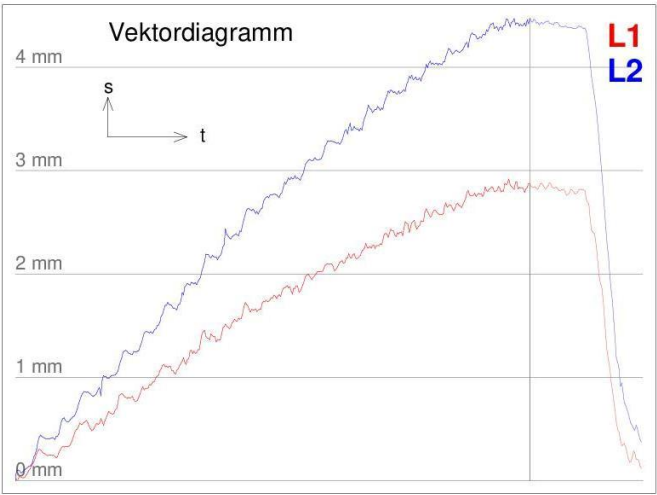

Meetrapport nr. 20230179

Plaats Roermond

Locatie Sportpark Kitskensberg

Mast nr. 014

Opmerking A71



Normec
Rei-Lux



Meetrapport nr. 20230179
Plaats Roermond
Locatie Sportpark Kitskensberg
Mast nr. 015
Opmerking M30_0615006A



REI-LUX Prüfbericht M30_0615006A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 15.06.2023
Messbeginn : 09:20:02
Messende : 09:20:05

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 6
Mast- / Objektname : 15
Mast- / Objekttyp : gm16
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto A72 oct 1d

Standort

Prüfort : Roermond
Ortsteil :
Straße : SportparkKitskensberg

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 2.4 mm
Laserweg (L2) : 1.4 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 17.86 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 0.9 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.0 mm
Laserweg (L2) : 0.0 mm

Datum Unterschrift

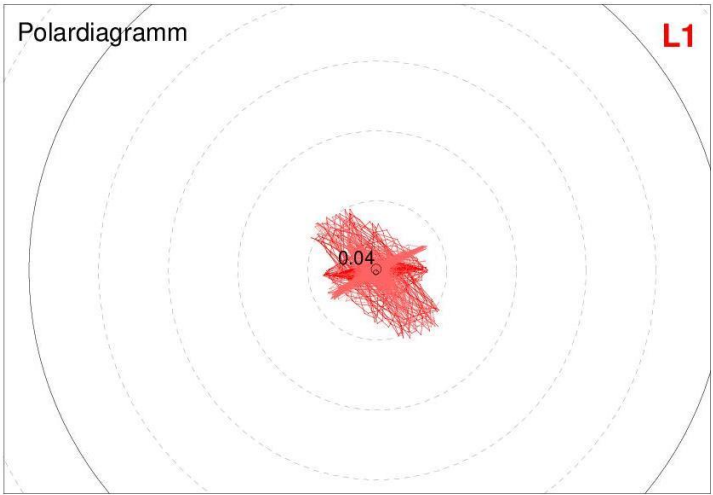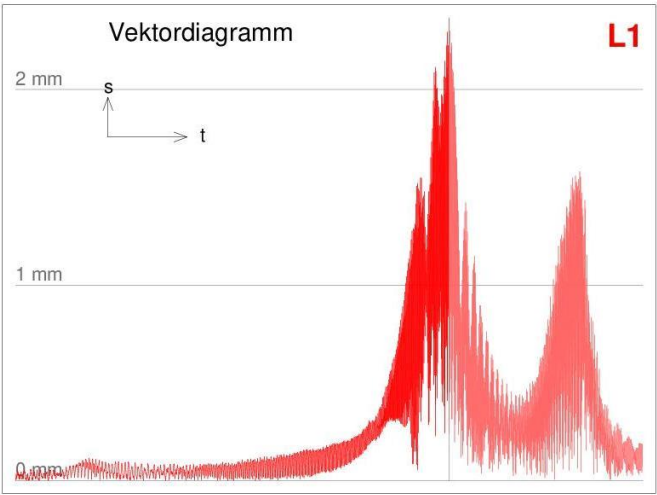

Meetrapport nr. 20230179
Plaats Roermond
Locatie Sportpark Kitskensberg
Mast nr. 015
Opmerking M30_0615006B



REI-LUX Prüfbericht M30_0615006B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 15.06.2023
Messbeginn : 09:20:13
Messende : 09:20:40

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 6
Mast- / Objektname : 15
Mast- / Objekttyp : gm16
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto A72 oct 1d

Standort

Prüfort : Roermond
Ortsteil :
Straße : SportparkKitskensberg

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 5.7 mm
Laserweg (L2) : 6.6 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 22.23 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 0.9 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.1 mm
Laserweg (L2) : 0.7 mm

Datum Unterschrift

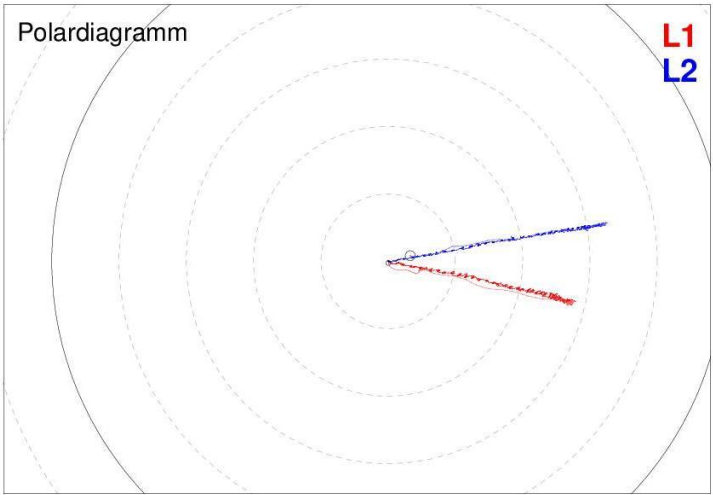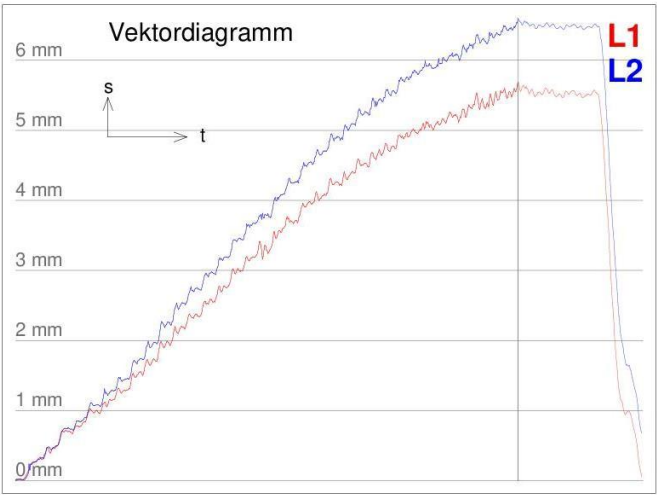

Meetrapport nr. 20230179

Plaats Roermond

Locatie Sportpark Kitskensberg

Mast nr. 015

Opmerking A72



Normec
Rei-Lux



Opmerking M30_0615007A



Statische und dynamische Messwerte

Mast- / Objekttyp : qm15

Bemerkung : Zie foto A73 oct 2d

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A

Gründung/Verankerung Code : 0

Option : 15

Auslenkung bei max Last

15.21 Grad

Pulsbelastung

Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last



Laserweg zwischen L1 / L2 : 2.7 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last
Laserweg (L1) : 0.1 mm

Laserweg (L1) : 0.1 mm
Laserweg (L2) : 0.0 mm

Datum	Unterschrift
-------	--------------

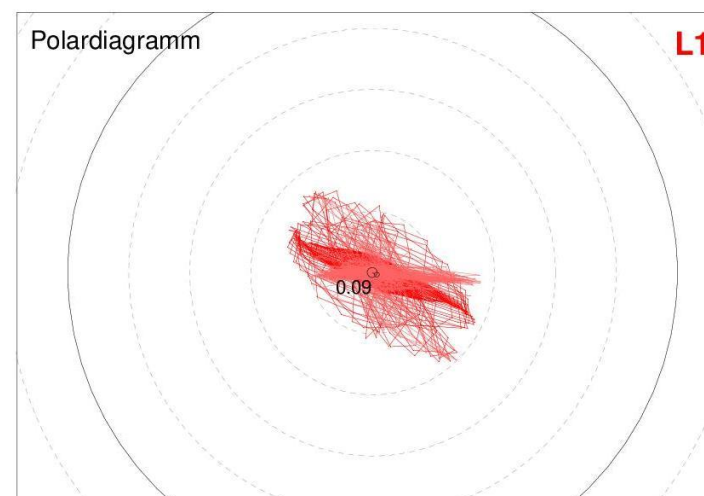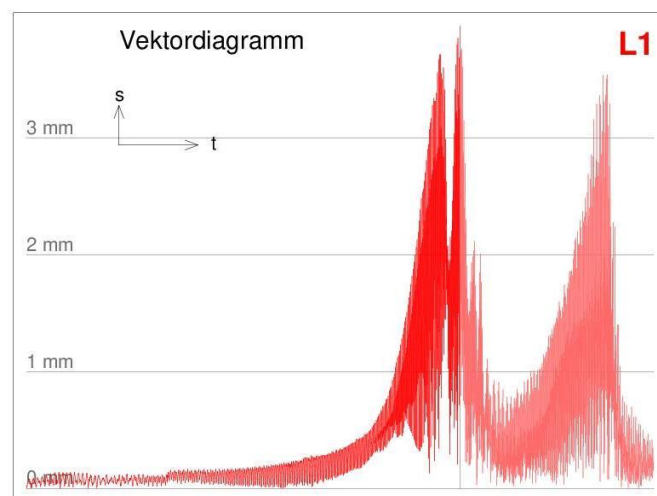

Meetrapport nr. 20230179
Plaats Roermond
Locatie Sportpark Kitskensberg
Mast nr. 016
Opmerking M30_0615007B



REI-LUX Prüfbericht M30_0615007B.rxm Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll	Mast / Objekt
Messtag : 15.06.2023	Mast- / Objektzähler : 7
Messbeginn : 09:28:22	Mast- / Objektname : 16
Messende : 09:28:46	Mast- / Objekttyp : gm15
	konisch : x
	verzinkt : x
	Lack :
Standort	Manschette : 0
Prüfort : Roermond	Bemerkung : Zie foto A73 oct 2d
Ortsteil :	
Straße : SportparkKitskensberg	



Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last	Pulsbelastung
Laserweg (L1) : 18.3 mm	Amplitude : +/- 0.0 mm
Laserweg (L2) : 6.8 mm	Ausschwingzeit : 0.0 sek
Torsion zwischen L1 / L2 : 5.14 Grad	Schwelle : 0.5 mm
Nettobiegung bei max Last	
Laserweg zwischen L1 / L2 : 11.4 mm	
Mast / Objekt am Prüfende ohne Last	
Laserweg (L1) : 0.4 mm	
Laserweg (L2) : 0.3 mm	

Datum Unterschrift

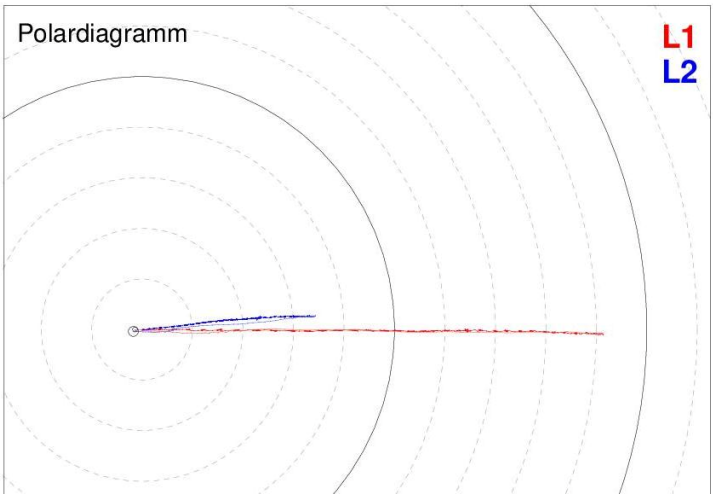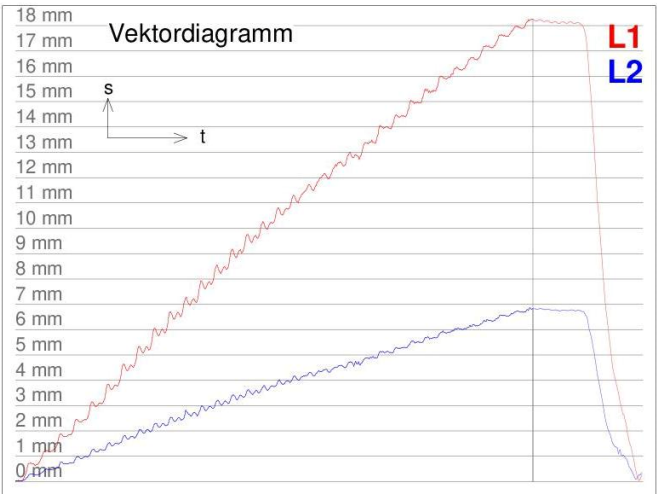

Meetrapport nr. 20230179

Plaats Roermond

Locatie Sportpark Kitskensberg

Mast nr. 016

Opmerking A73



Normec
Rei-Lux



Meetrapport nr. 20230179
Plaats Roermond
Locatie Sportpark Kitskensberg
Mast nr. 017
Opmerking M30_0615008A



REI-LUX Prüfbericht M30_0615008A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 15.06.2023
Messbeginn : 09:35:21
Messende : 09:35:25

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 8
Mast- / Objektname : 17
Mast- / Objekttyp : gm15
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto A74 oct 2d

Standort

Prüfort : Roermond
Ortsteil :
Straße : SportparkKitskensberg

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 4.2 mm
Laserweg (L2) : 0.4 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 2.19 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 3.8 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.2 mm
Laserweg (L2) : 0.2 mm

Datum Unterschrift

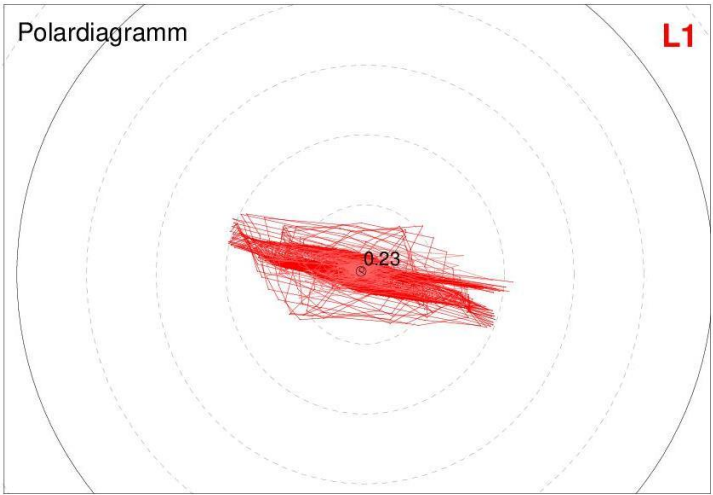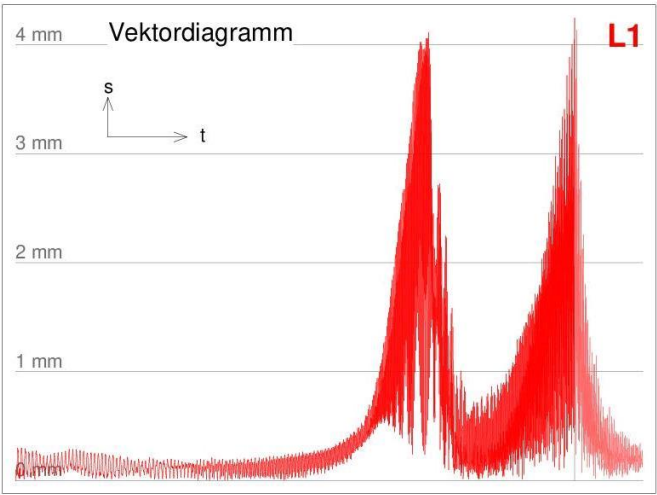

Meetrapport nr. 20230179
Plaats Roermond
Locatie Sportpark Kitskensberg
Mast nr. 017
Opmerking M30_0615008B



REI-LUX Prüfbericht M30_0615008B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 15.06.2023
Messbeginn : 09:35:34
Messende : 09:35:52

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 8
Mast- / Objektname : 17
Mast- / Objekttyp : gm15
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto A74 oct 2d

Standort

Prüfort : Roermond
Ortsteil :
Straße : SportparkKitskensberg

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 15.6 mm
Laserweg (L2) : 6.0 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 0.31 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 9.6 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.2 mm
Laserweg (L2) : 0.5 mm

Datum Unterschrift

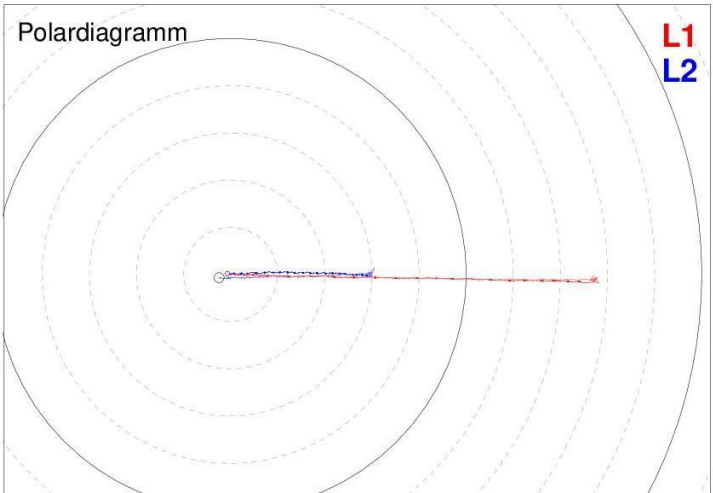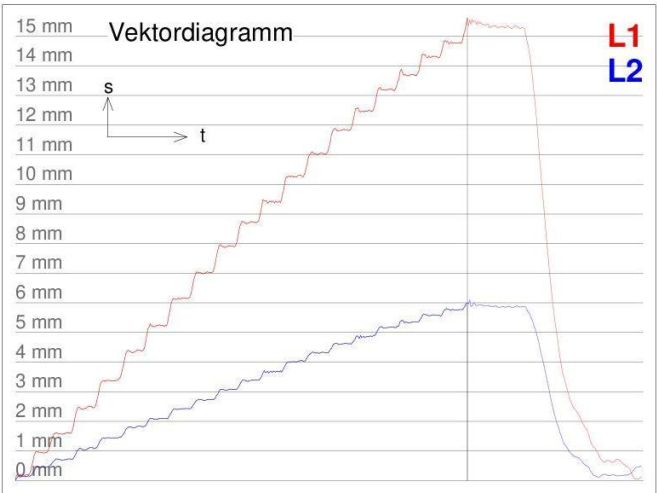

Meetrapport nr. 20230179

Plaats Roermond

Locatie Sportpark Kitskensberg

Mast nr. 017

Opmerking A74



Normec
Rei-Lux



Meetrapport nr. 20230179
Plaats Roermond
Locatie Sportpark Kitskensberg
Mast nr. 018
Opmerking M30_0615009A



REI-LUX Prüfbericht M30_0615009A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 15.06.2023
Messbeginn : 09:43:26
Messende : 09:43:29

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 9
Mast- / Objektname : 18
Mast- / Objekttyp : gm15

Standort

Prüfort : Roermond
Ortsteil :
Straße : SportparkKitskensberg

konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto A75 oct 1d 2arm

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 3.6 mm
Laserweg (L2) : 1.9 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 157.31 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.7 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.1 mm
Laserweg (L2) : 0.2 mm

Datum Unterschrift

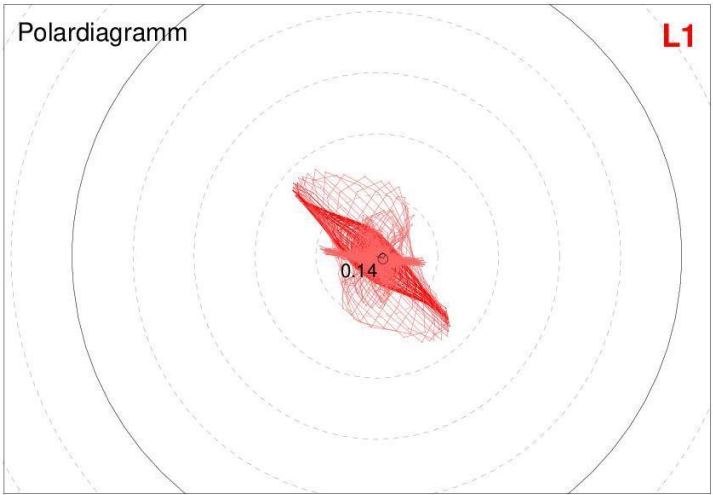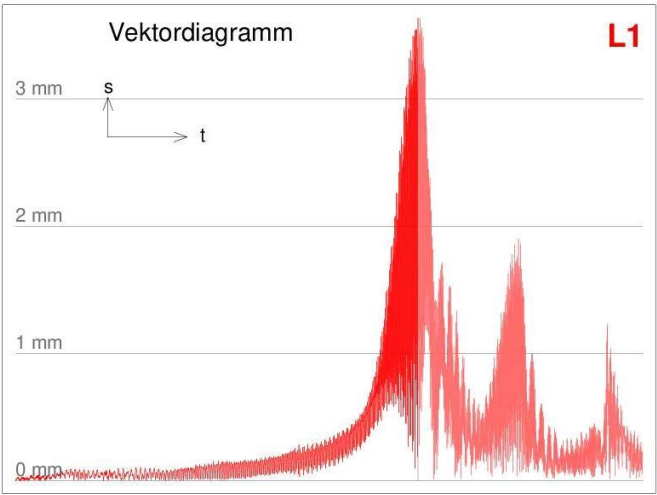

Meetrapport nr. 20230179
Plaats Roermond
Locatie Sportpark Kitskensberg
Mast nr. 018
Opmerking M30_0615009B



REI-LUX Prüfbericht M30_0615009B.rxm Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll	Mast / Objekt
Messtag : 15.06.2023	Mast- / Objektzähler : 9
Messbeginn : 09:43:50	Mast- / Objektname : 18
Messende : 09:44:08	Mast- / Objekttyp : gm15
	konisch : x
	verzinkt : x
	Lack :
Standort	Manschette : 0
Prüfort : Roermond	Bemerkung : Zie foto A75 oct 1d 2arm
Ortsteil :	
Straße : SportparkKitskensberg	



Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last	Pulsbelastung
Laserweg (L1) : 15.4 mm	Amplitude : +/- 0.0 mm
Laserweg (L2) : 9.8 mm	Ausschwingzeit : 0.0 sek
Torsion zwischen L1 / L2 : 4.07 Grad	Schwelle : 0.5 mm
Nettobiegung bei max Last	
Laserweg zwischen L1 / L2 : 5.6 mm	
Mast / Objekt am Prüfende ohne Last	
Laserweg (L1) : 0.5 mm	
Laserweg (L2) : 3.2 mm	

Datum Unterschrift

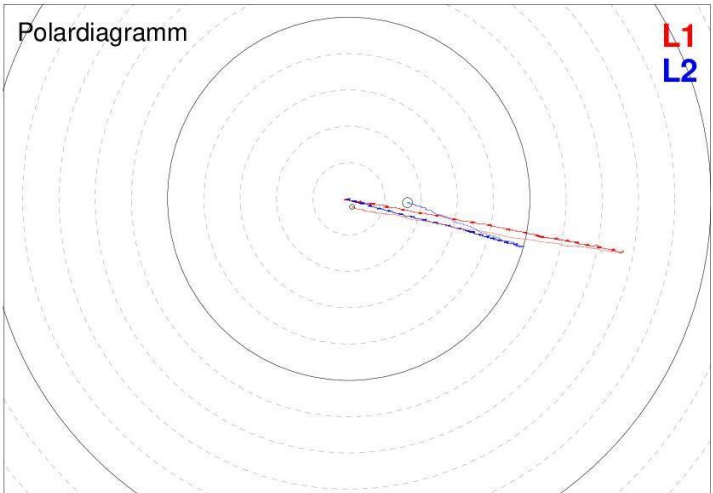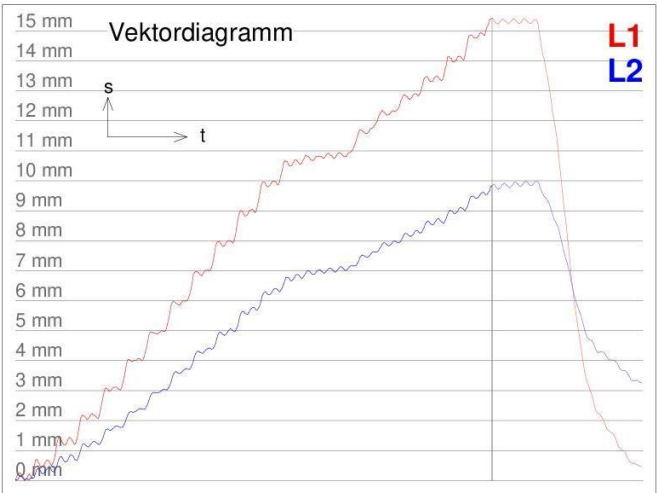

Meetrapport nr. 20230179

Plaats Roermond

Locatie Sportpark Kitskensberg

Mast nr. 018

Opmerking A75



Normec
Rei-Lux



Meetrapport nr. 20230179
Plaats Roermond
Locatie Sportpark Kitskensberg
Mast nr. 019
Opmerking M30_0615010A



REI-LUX Prüfbericht M30_0615010A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 15.06.2023
Messbeginn : 09:51:49
Messende : 09:52:15

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 10
Mast- / Objektname : 19
Mast- / Objekttyp : gm15

Standort

Prüfort : Roermond
Ortsteil :
Straße : SportparkKitskensberg

konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto A76 oct 1d

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 4.3 mm
Laserweg (L2) : 1.0 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 172.32 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 3.4 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.1 mm
Laserweg (L2) : 0.0 mm

Datum Unterschrift

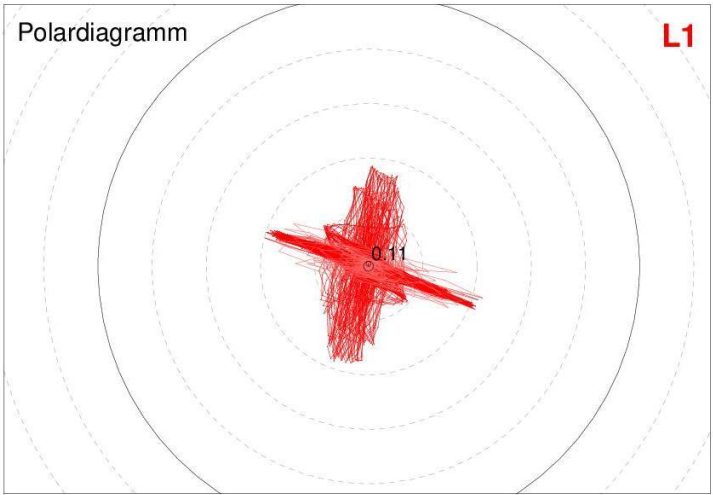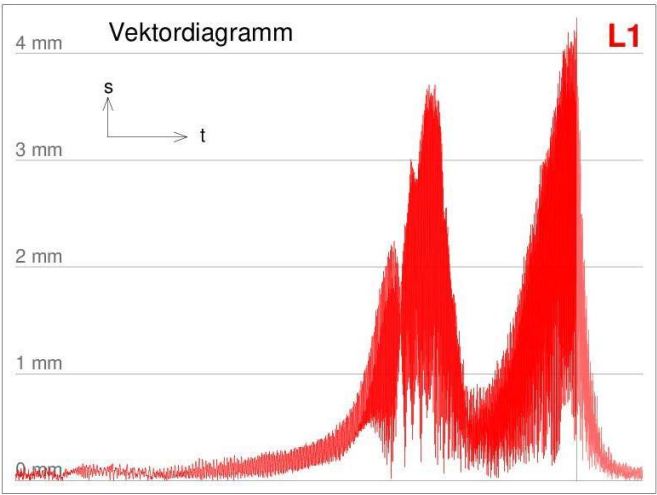

Meetrapport nr. 20230179

Plaats Roermond

Locatie Sportpark Kitskensberg

Mast nr. 019

Opmerking A76



Normec
Rei-Lux



Meetrapport nr. 20230179
Plaats Swalmen
Locatie Sportpark De Bosberg
Mast nr. 039
Opmerking M31_0612013A



REI-LUX Prüfbericht M31_0612013A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 12.06.2023
Messbeginn : 11:18:25
Messende : 11:21:58

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 13
Mast- / Objektname : 39
Mast- / Objekttyp : gm15
konisch : x
verzinkt : 0
Lack :
Manschette : 0

Standort

Prüfort : Swalmen
Ortsteil :
Straße : Sportpark De Bosberg

Bemerkung : Vakwerkmast, corrosie over de gehele mast, zie

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option :

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 6.0 mm
Laserweg (L2) : 0.4 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 169.42 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 5.5 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 1.2 mm
Laserweg (L2) : 0.2 mm

Datum Unterschrift

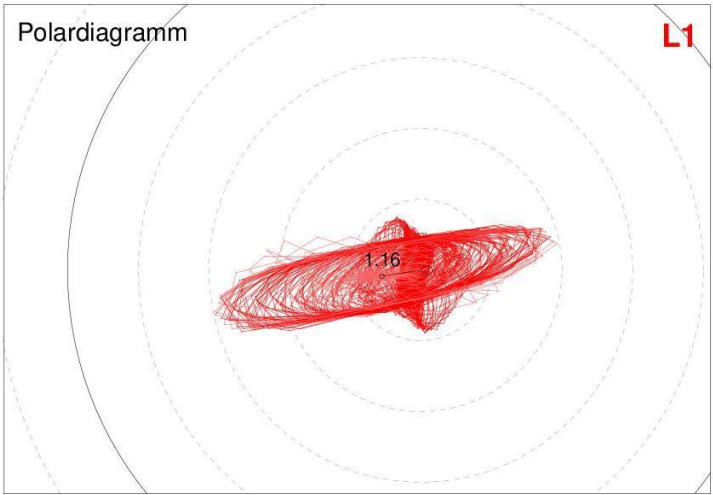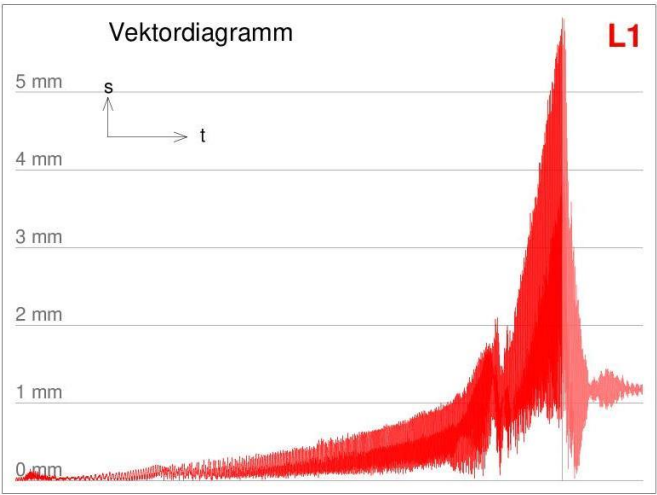

Meetrapport nr. 20230179

Plaats Swalmen

Locatie Sportpark De Bosberg

Mast nr. 039

Opmerking D31



Normec
Rei-Lux



Meetrapport nr. 20230179
Plaats Swalmen
Locatie Sportpark De Bosberg
Mast nr. 040
Opmerking M31_0612014A



REI-LUX Prüfbericht M31_0612014A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 12.06.2023
Messbeginn : 11:25:48
Messende : 11:29:25

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 14
Mast- / Objektname : 40
Mast- / Objekttyp : gm15
konisch : x
verzinkt : 0
Lack :
Manschette : 0

Standort

Prüfort : Swalmen
Ortsteil :
Straße : Sportpark De Bosberg

Bemerkung : Vakwerkmast, corrosie over de gehele mast, zie

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option :

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 4.8 mm
Laserweg (L2) : 0.8 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 29.07 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 4.0 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.9 mm
Laserweg (L2) : 0.6 mm

Datum Unterschrift

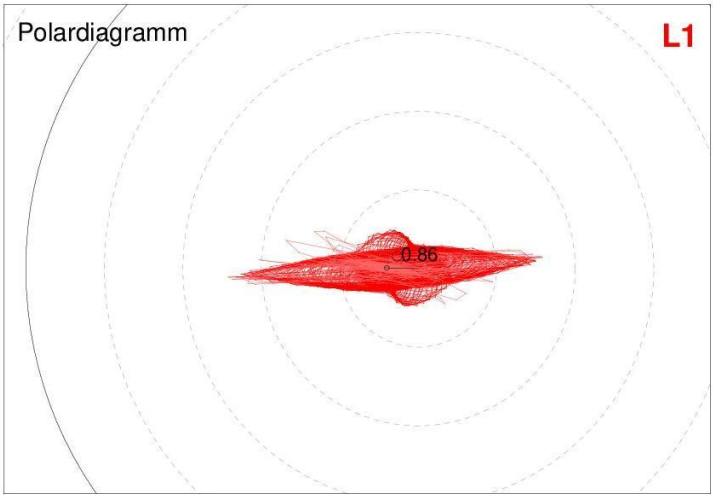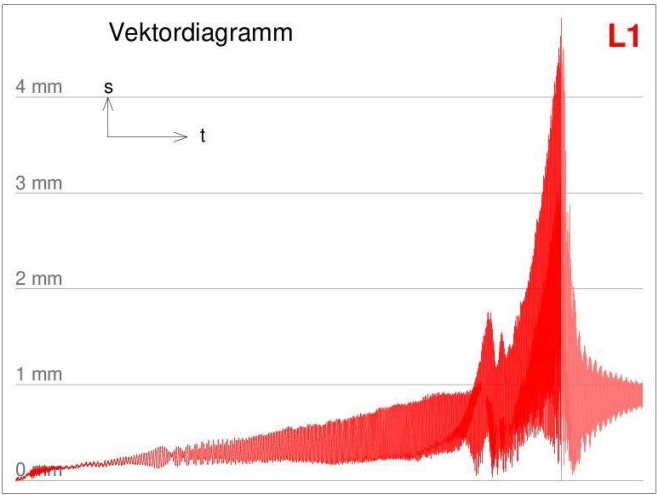

Meetrapport nr. 20230179

Plaats Swalmen

Locatie Sportpark De Bosberg

Mast nr. 040

Opmerking D34



Normec
Rei-Lux



Meetrapport nr. 20230179
Plaats Swalmen
Locatie Sportpark De Bosberg
Mast nr. 041
Opmerking M31_0612015A



REI-LUX Prüfbericht M31_0612015A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 12.06.2023
Messbeginn : 11:36:34
Messende : 11:40:20

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 15
Mast- / Objektname : 41
Mast- / Objekttyp : gm15
konisch : x
verzinkt : 0
Lack :
Manschette : 0

Standort

Prüfort : Swalmen
Ortsteil :
Straße : Sportpark De Bosberg

Bemerkung : Vakwerkmast, corrosie over de gehele mast, zie

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option :

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 4.6 mm
Laserweg (L2) : 0.4 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 57.14 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 4.3 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.2 mm
Laserweg (L2) : 0.1 mm

Datum Unterschrift

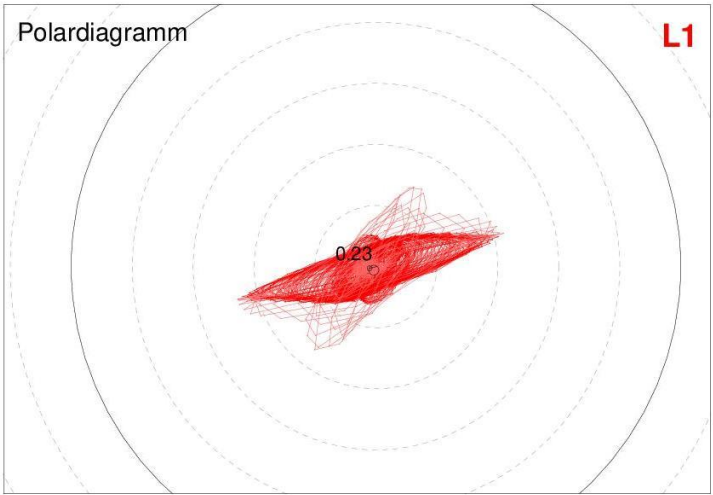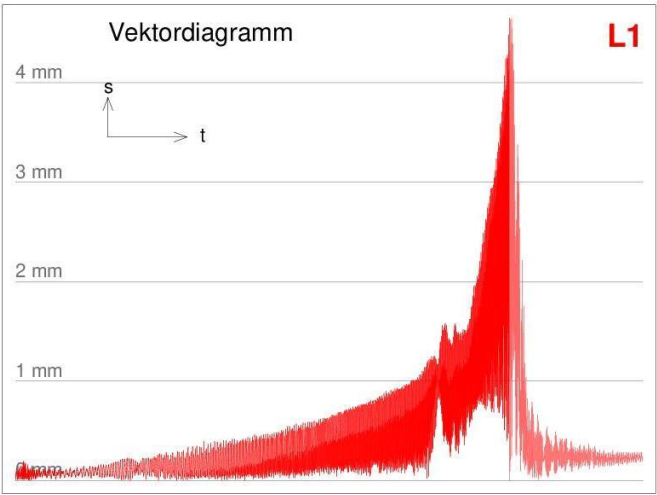

Meetrapport nr. 20230179

Plaats Swalmen

Locatie Sportpark De Bosberg

Mast nr. 041

Opmerking D37



Normec
Rei-Lux



Meetrapport nr. 20230179
Plaats Swalmen
Locatie Sportpark De Bosberg
Mast nr. 042
Opmerking M31_0612016A



REI-LUX Prüfbericht M31_0612016A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 12.06.2023
Messbeginn : 11:43:54
Messende : 11:47:35

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 16
Mast- / Objektname : 42
Mast- / Objekttyp : gm15
konisch : x
verzinkt : 0
Lack :
Manschette : 0

Standort

Prüfort : Swalmen
Ortsteil :
Straße : Sportpark De Bosberg

Bemerkung : Vakwerkmast, corrosie over de gehele mast, zie

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option :

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 4.5 mm
Laserweg (L2) : 0.8 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 32.04 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 3.7 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.8 mm
Laserweg (L2) : 0.7 mm

Datum Unterschrift

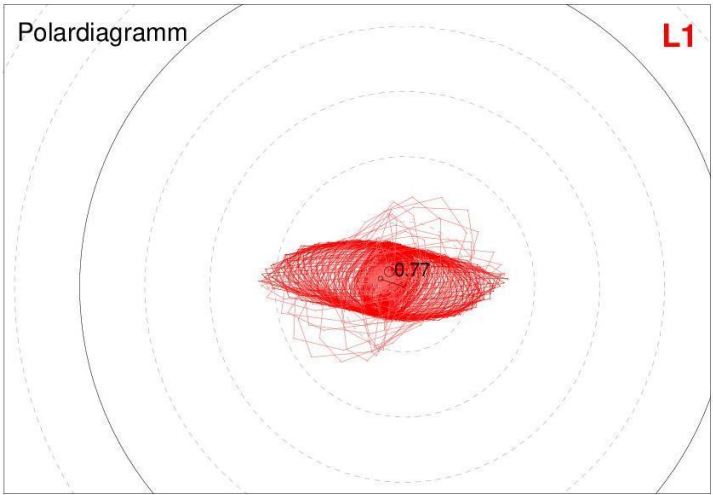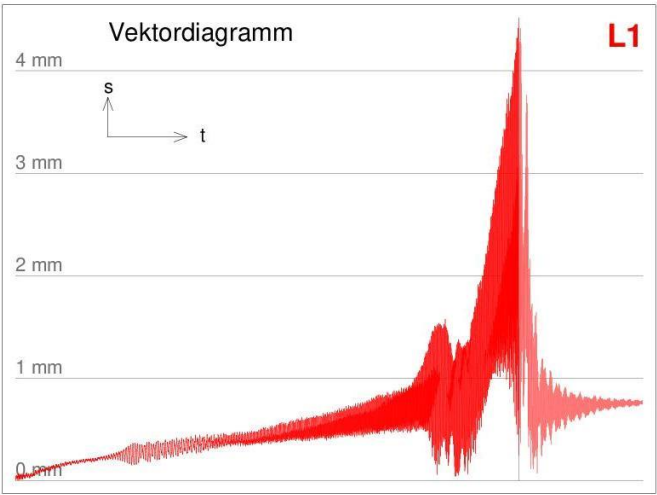

Meetrapport nr. 20230179

Plaats Swalmen

Locatie Sportpark De Bosberg

Mast nr. 042

Opmerking D40



Normec
Rei-Lux



Meetrapport nr. 20230179
Plaats Swalmen
Locatie Sportpark De Bosberg
Mast nr. 043
Opmerking M31_0612017A



REI-LUX Prüfbericht M31_0612017A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 12.06.2023
Messbeginn : 11:51:29
Messende : 11:55:04

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 17
Mast- / Objektname : 43
Mast- / Objekttyp : gm15
konisch : x
verzinkt : 0
Lack :
Manschette : 0

Standort

Prüfort : Swalmen
Ortsteil :
Straße : Sportpark De Bosberg

Bemerkung : Vakwerkmast, corrosie over de gehele mast, zie

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option :

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 4.3 mm
Laserweg (L2) : 1.3 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 58.58 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 3.1 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 1.1 mm
Laserweg (L2) : 0.9 mm

Datum Unterschrift

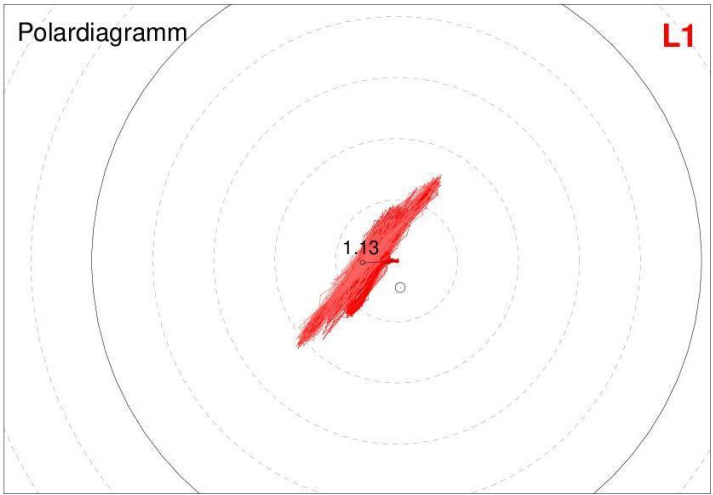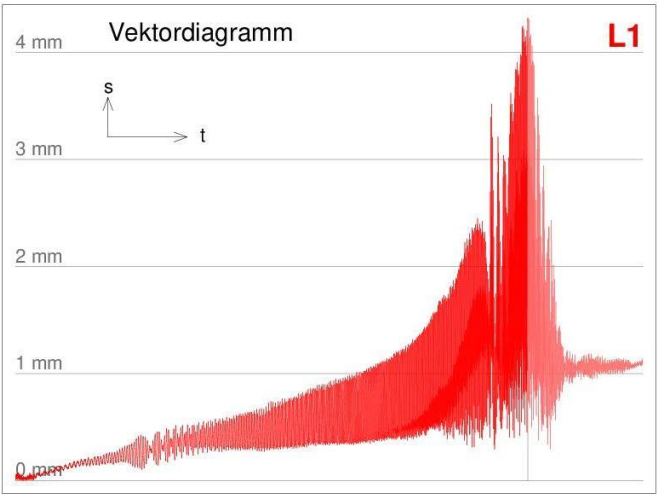

Meetrapport nr. 20230179

Plaats Swalmen

Locatie Sportpark De Bosberg

Mast nr. 043

Opmerking D43



Normec
Rei-Lux



Meetrapport nr. 20230179
Plaats Swalmen
Locatie Sportpark De Bosberg
Mast nr. 044
Opmerking M31_0612018A



REI-LUX Prüfbericht M31_0612018A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 12.06.2023
Messbeginn : 12:01:49
Messende : 12:05:21

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 18
Mast- / Objektname : 44
Mast- / Objekttyp : gm15
konisch : x
verzinkt : 0
Lack :
Manschette : 0

Standort

Prüfort : Swalmen
Ortsteil :
Straße : Sportpark De Bosberg

Bemerkung : Vakwerkmast, corrosie over de gehele mast, zie

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option :

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 5.2 mm
Laserweg (L2) : 1.0 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 26.26 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 4.3 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 1.0 mm
Laserweg (L2) : 0.6 mm

Datum Unterschrift

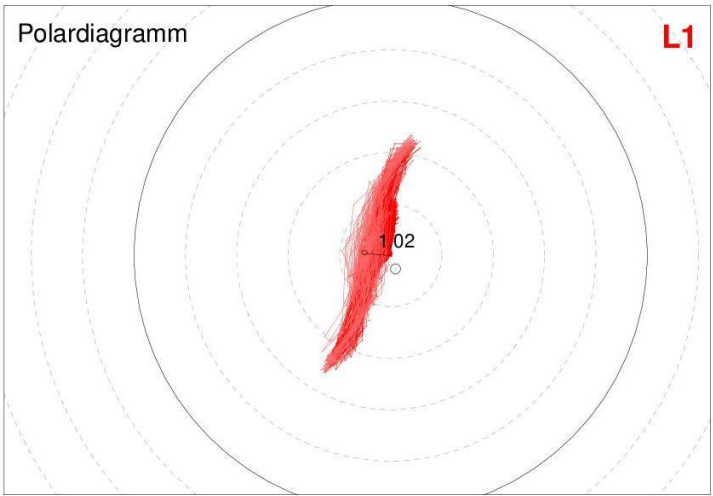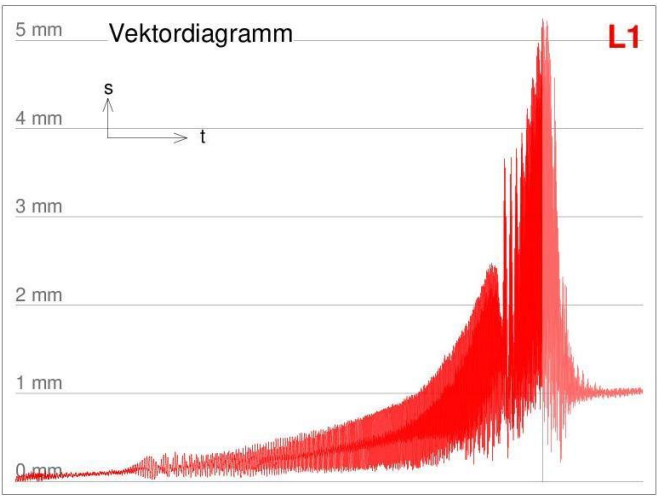

Meetrapport nr. 20230179

Plaats Swalmen

Locatie Sportpark De Bosberg

Mast nr. 044

Opmerking D46



Normec
Rei-Lux



Meetrapport nr. 20230179
Plaats Swalmen
Locatie Sportpark De Bosberg
Mast nr. 045
Opmerking M31_0612019A



REI-LUX Prüfbericht M31_0612019A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 12.06.2023
Messbeginn : 12:08:31
Messende : 12:12:03

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 19
Mast- / Objektname : 45
Mast- / Objekttyp : gm15
konisch : x
verzinkt : 0
Lack :
Manschette : 0

Standort

Prüfort : Swalmen
Ortsteil :
Straße : Sportpark De Bosberg

Bemerkung : Vakwerkmast, corrosie over de gehele mast, zie

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option :

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 4.4 mm
Laserweg (L2) : 0.7 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 69.45 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 3.7 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.6 mm
Laserweg (L2) : 0.5 mm

Datum Unterschrift

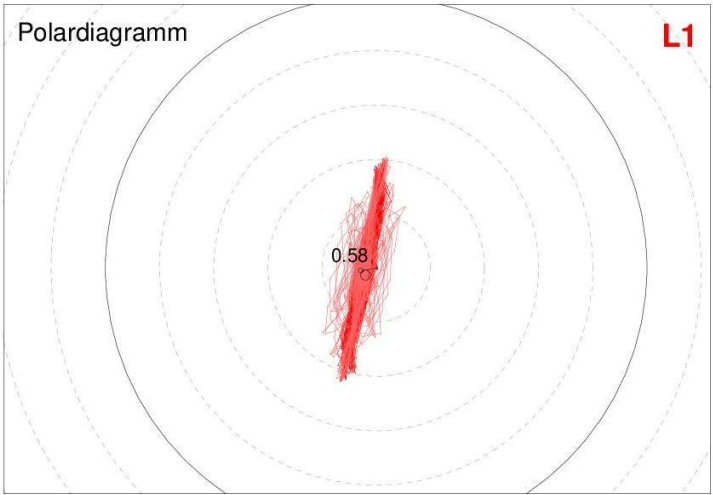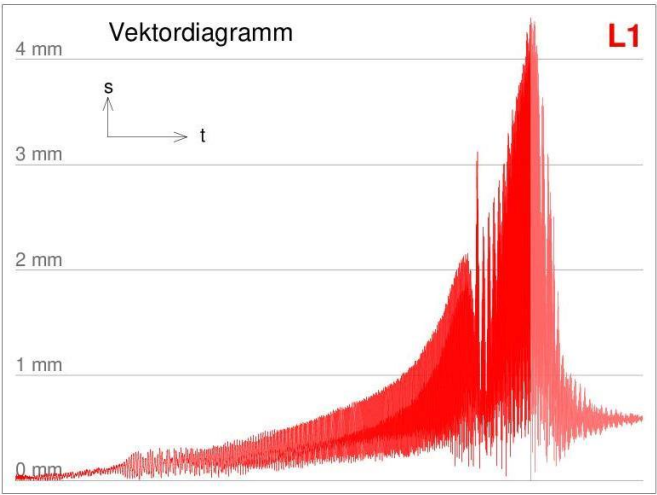

Meetrapport nr. 20230179

Plaats Swalmen


Locatie Sportpark De Bosberg

Mast nr. 045

Opmerking D49



Normec
Rei-Lux

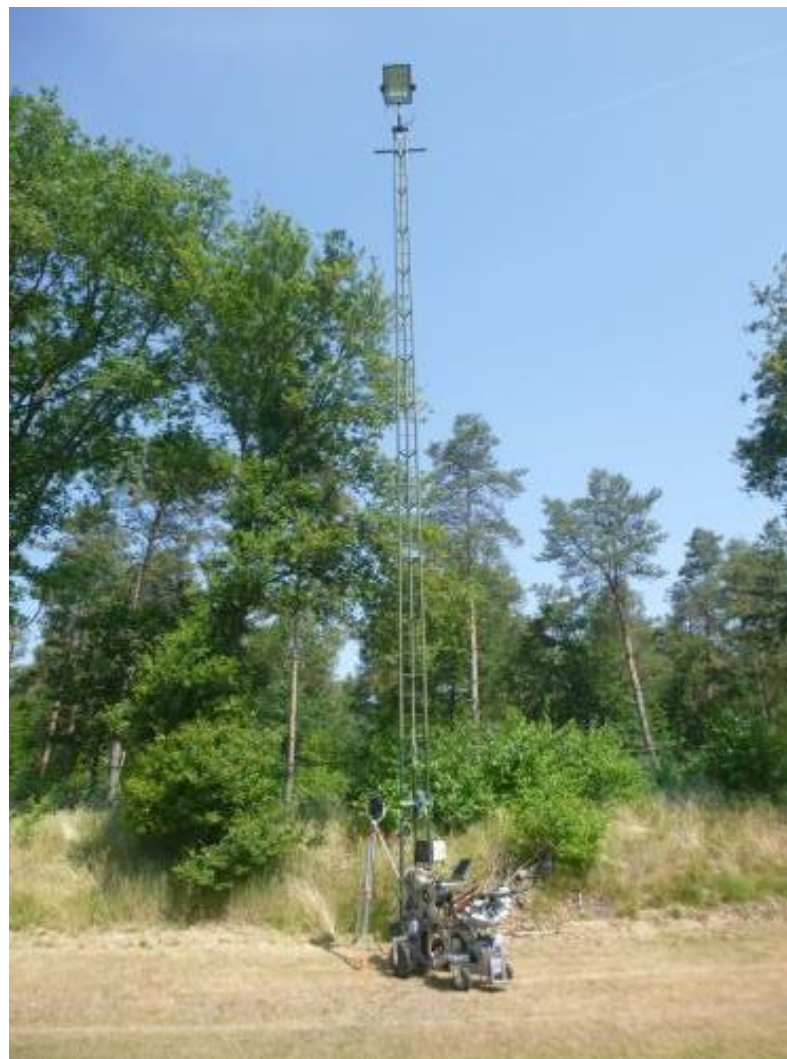

Meetrapport nr. 20230179
Plaats Swalmen
Locatie Sportpark De Bosberg
Mast nr. 046
Opmerking M31_0612020A



REI-LUX Prüfbericht M31_0612020A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 12.06.2023
Messbeginn : 12:15:06
Messende : 12:18:38

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 20
Mast- / Objektname : 46
Mast- / Objekttyp : gm15
konisch : x
verzinkt : 0
Lack :
Manschette : 0

Standort

Prüfort : Swalmen
Ortsteil :
Straße : Sportpark De Bosberg

Bemerkung : Vakwerkmast, corrosie over de gehele mast, zie

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option :

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 5.7 mm
Laserweg (L2) : 0.2 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 163.59 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 5.5 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.2 mm
Laserweg (L2) : 0.2 mm

Datum Unterschrift

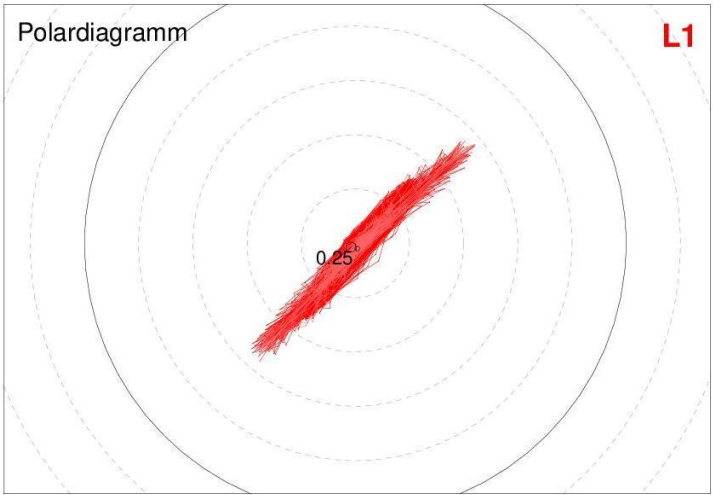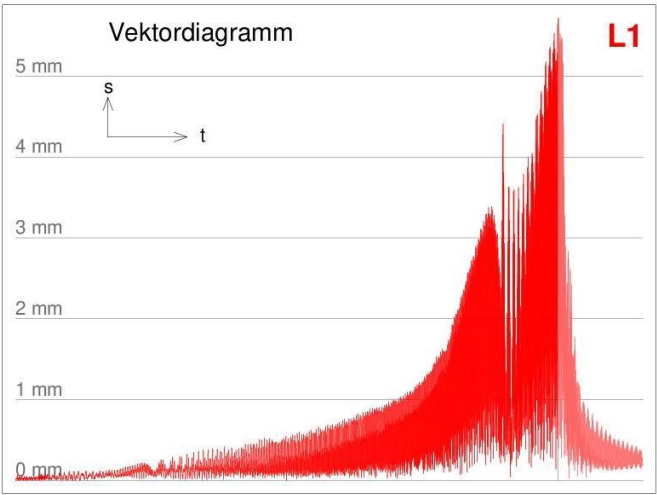

Meetrapport nr. 20230179

Plaats Swalmen

Locatie Sportpark De Bosberg

Mast nr. 046

Opmerking D52



Normec
Rei-Lux



Meetrapport nr. 20230179
Plaats Swalmen
Locatie Sportpark De Bosberg
Mast nr. 047
Opmerking M31_0612012A



REI-LUX Prüfbericht M31_0612012A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 12.06.2023
Messbeginn : 11:07:03
Messende : 11:10:37

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 12
Mast- / Objektname : 47
Mast- / Objekttyp : gm17
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Kabelgaten boven de grond, corrosie over de ge

Standort

Prüfort : Swalmen
Ortsteil :
Straße : Sportpark De Bosberg

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option :

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 1.4 mm
Laserweg (L2) : 0.7 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 103.68 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 0.7 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.1 mm
Laserweg (L2) : 0.0 mm

Datum Unterschrift

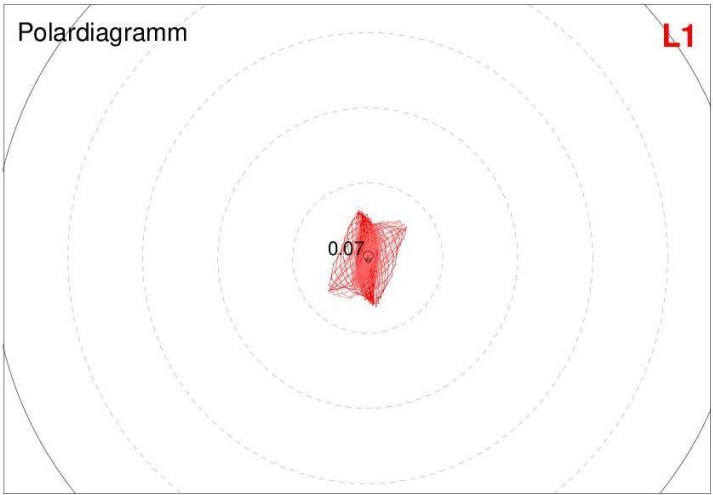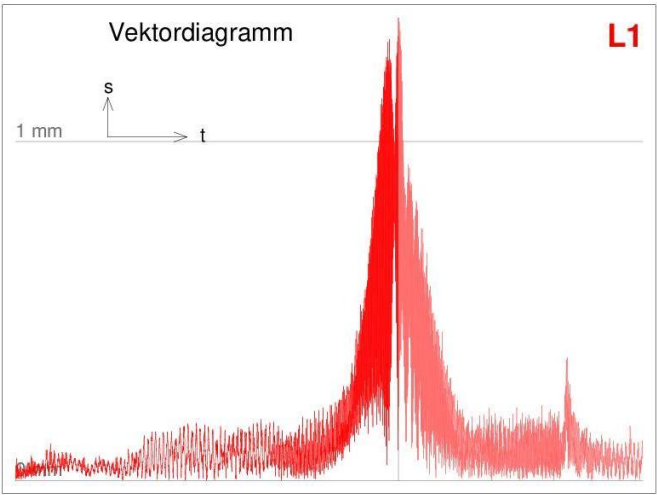

Meetrapport nr. 20230179
Plaats Swalmen
Locatie Sportpark De Bosberg
Mast nr. 047
Opmerking M31_0612012B



REI-LUX Prüfbericht M31_0612012B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 12.06.2023
Messbeginn : 11:11:29
Messende : 11:11:58

Standort

Prüfort : Swalmen
Ortsteil :
Straße : Sportpark De Bosberg

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 12
Mast- / Objektname : 47
Mast- / Objekttyp : gm17
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Kabelgaten boven de grond, corrosie over de ge

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option :

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 3.8 mm
Laserweg (L2) : 2.5 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 10.13 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.3 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.1 mm
Laserweg (L2) : 0.2 mm

Datum Unterschrift

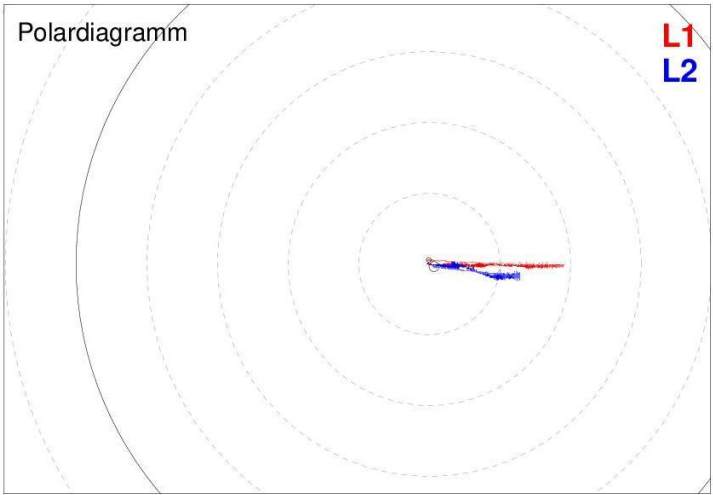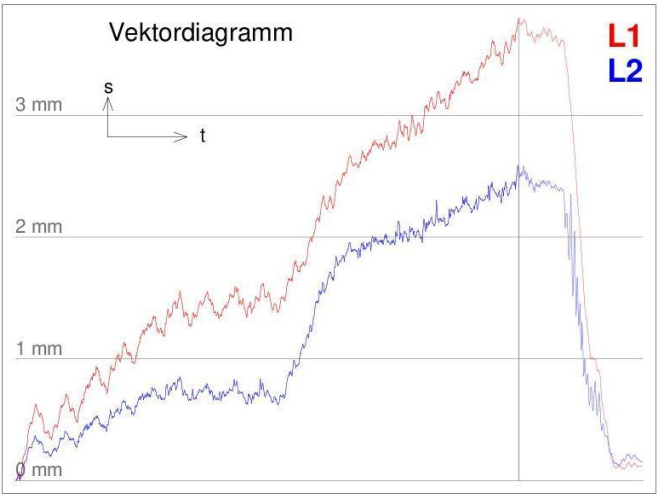

Meetrapport nr. 20230179

Plaats Swalmen

Locatie Sportpark De Bosberg

Mast nr. 047

Opmerking D28



Normec
Rei-Lux



Meetrapport nr. 20230179

Plaats Swalmen

Locatie Sportpark De Bosberg

Mast nr. 047

Opmerking D30



Normec
Rei-Lux



Meetrapport nr. 20230179
Plaats Swalmen
Locatie Sportpark De Bosberg
Mast nr. 048
Opmerking M31_0612011A



REI-LUX Prüfbericht M31_0612011A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 12.06.2023
Messbeginn : 10:57:35
Messende : 11:01:09

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 11
Mast- / Objektname : 48
Mast- / Objekttyp : gm17
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0

Standort

Prüfort : Swalmen
Ortsteil :
Straße : Sportpark De Bosberg

Bemerkung : Kabelgaten boven de grond, schotel bevestigd,

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option :

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 1.7 mm
Laserweg (L2) : 1.1 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 27.24 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 0.6 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.1 mm
Laserweg (L2) : 0.1 mm

Datum Unterschrift

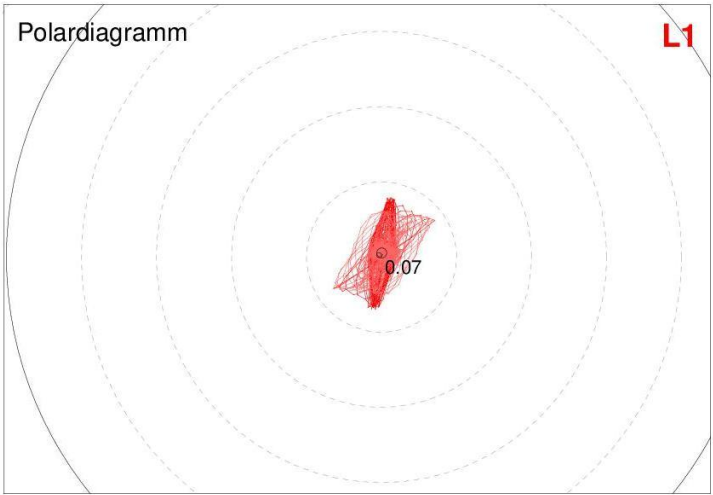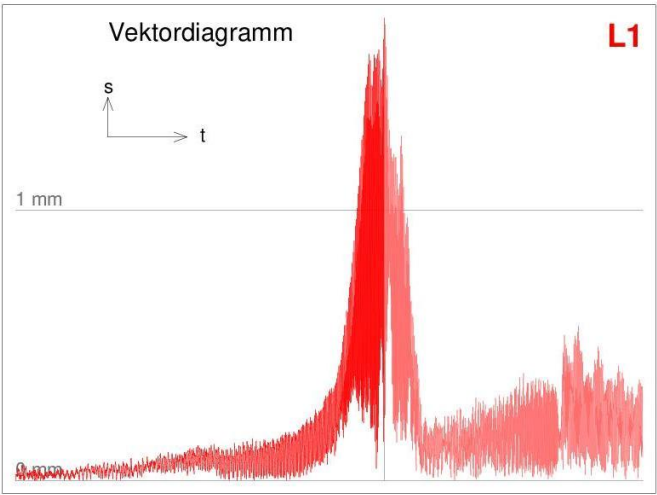

Meetrapport nr. 20230179
Plaats Swalmen
Locatie Sportpark De Bosberg
Mast nr. 048
Opmerking M31_0612011B



REI-LUX Prüfbericht M31_0612011B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 12.06.2023
Messbeginn : 11:02:33
Messende : 11:03:09

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 11
Mast- / Objektname : 48
Mast- / Objekttyp : gm17
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0

Standort

Prüfort : Swalmen
Ortsteil :
Straße : Sportpark De Bosberg

Bemerkung : Kabelgaten boven de grond, schotel bevestigd,

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option :

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 3.9 mm
Laserweg (L2) : 2.7 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 0.08 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.2 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.0 mm
Laserweg (L2) : 0.3 mm

Datum Unterschrift

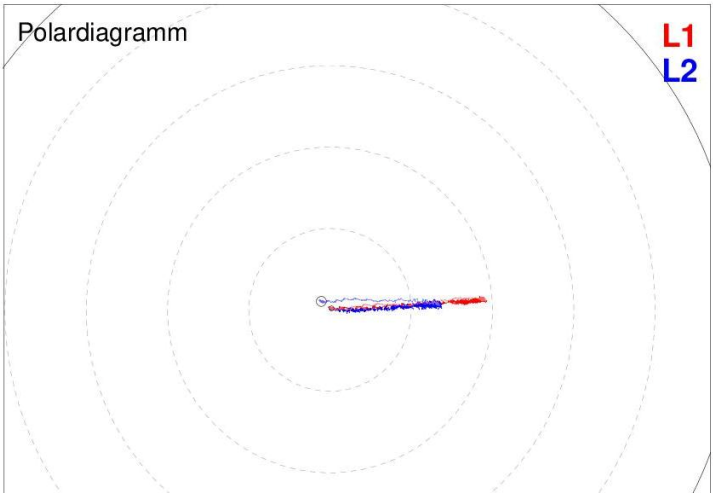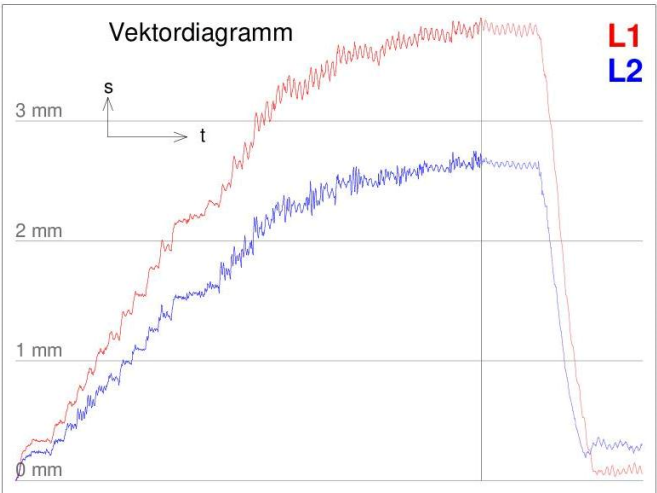

Meetrapport nr. 20230179

Plaats Swalmen

Locatie Sportpark De Bosberg

Mast nr. 048

Opmerking D25



Normec
Rei-Lux



Meetrapport nr. 20230179

Plaats Swalmen

Locatie Sportpark De Bosberg

Mast nr. 048

Opmerking D27



Normec
Rei-Lux



Meetrapport nr. 20230179
Plaats Swalmen
Locatie Sportpark De Bosberg
Mast nr. 049
Opmerking M31_0612009A



REI-LUX Prüfbericht M31_0612009A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 12.06.2023
Messbeginn : 10:05:31
Messende : 10:09:06

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 9
Mast- / Objektname : 49
Mast- / Objekttyp : gm17
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Kabelgaten boven de grond, corrosie over de gehele mast / Objekt am Prüfende
D19-21 2d 1arm

Standort

Prüfort : Swalmen
Ortsteil :
Straße : Sportpark De Bosberg

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option :

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 1.9 mm
Laserweg (L2) : 1.0 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 63.01 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 0.8 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.6 mm
Laserweg (L2) : 0.6 mm

Datum Unterschrift

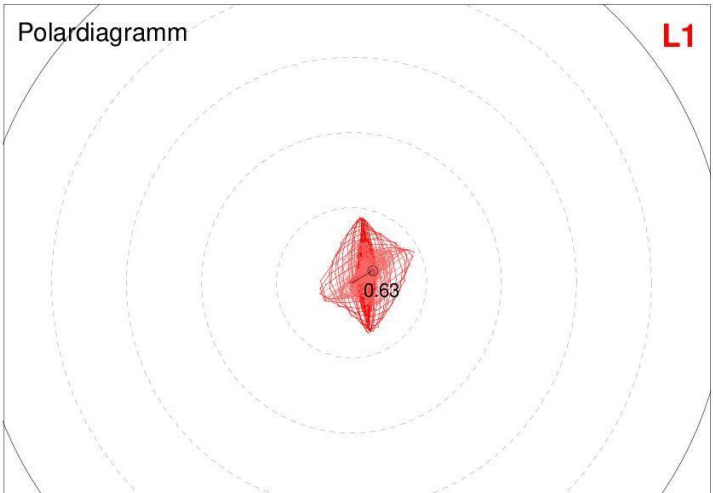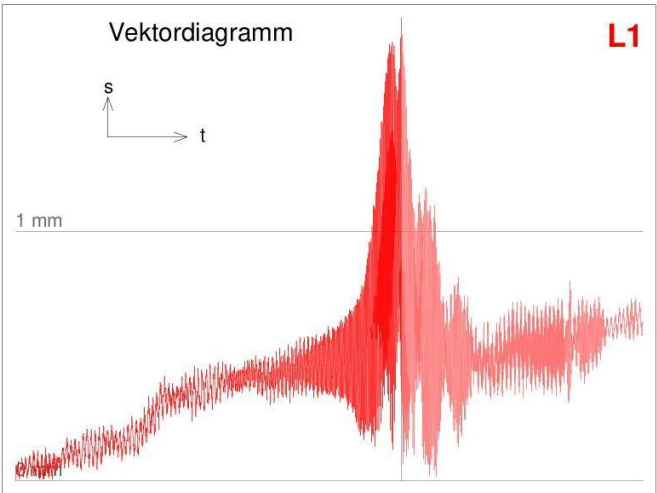

Meetrapport nr. 20230179
Plaats Swalmen
Locatie Sportpark De Bosberg
Mast nr. 049
Opmerking M31_0612009B



REI-LUX Prüfbericht M31_0612009B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 12.06.2023
Messbeginn : 10:09:47
Messende : 10:10:16

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 9
Mast- / Objektname : 49
Mast- / Objekttyp : gm17
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Kabelgaten boven de grond, corrosie over de ge

Standort

Prüfort : Swalmen
Ortsteil :
Straße : Sportpark De Bosberg

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option :

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 3.6 mm
Laserweg (L2) : 2.5 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 18.71 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.1 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.1 mm
Laserweg (L2) : 0.3 mm

Datum Unterschrift

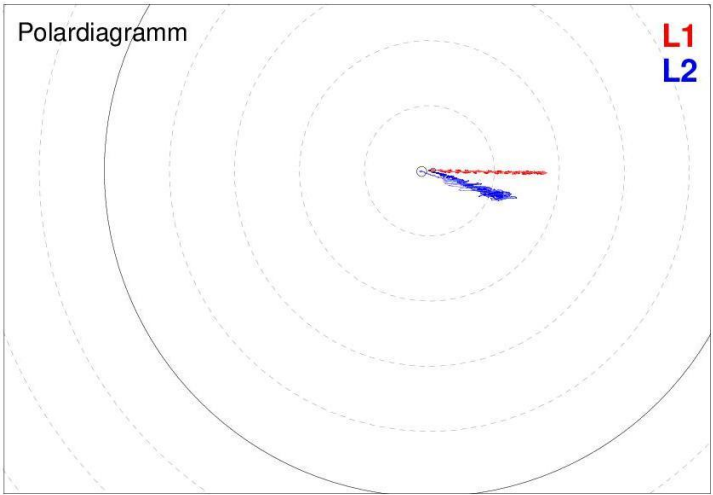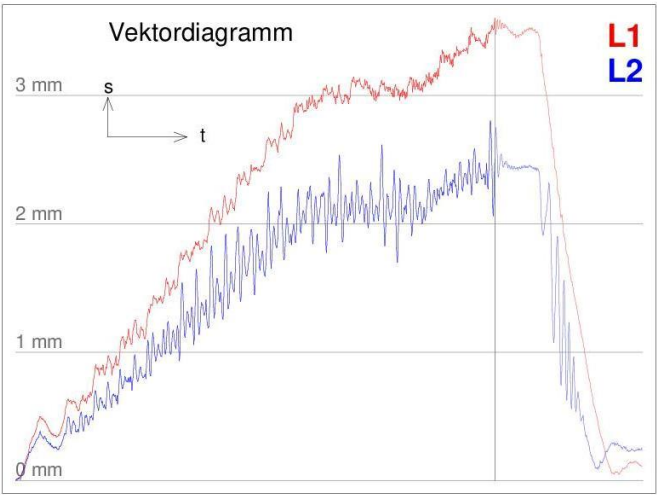

Meetrapport nr. 20230179

Plaats Swalmen

Locatie Sportpark De Bosberg

Mast nr. 049

Opmerking D19



Normec
Rei-Lux



Meetrapport nr. 20230179

Plaats Swalmen

Locatie Sportpark De Bosberg

Mast nr. 049

Opmerking D21



Normec
Rei-Lux



Meetrapport nr. 20230179
Plaats Swalmen
Locatie Sportpark De Bosberg
Mast nr. 050
Opmerking M31_0612010A



REI-LUX Prüfbericht M31_0612010A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 12.06.2023
Messbeginn : 10:16:36
Messende : 10:20:28

Standort

Prüfort : Swalmen
Ortsteil :
Straße : Sportpark De Bosberg

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 10
Mast- / Objektname : 50
Mast- / Objekttyp : gm17
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Kabelgaten boven de grond, corrosie over de ge

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option :

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 1.9 mm
Laserweg (L2) : 0.8 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 176.39 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.1 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.1 mm
Laserweg (L2) : 0.1 mm

Datum Unterschrift

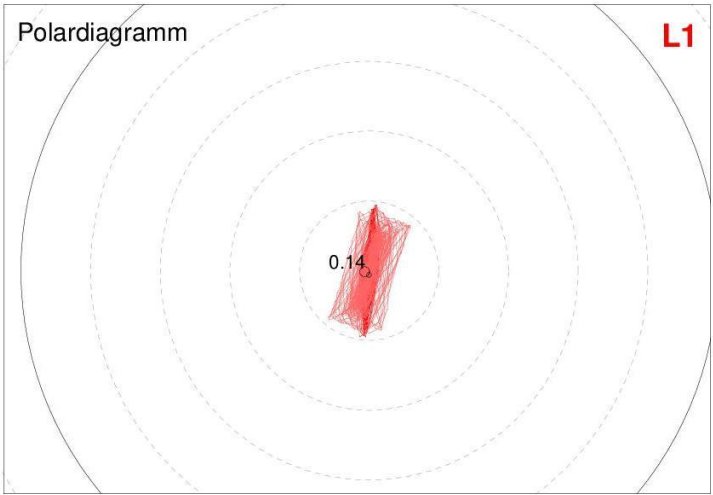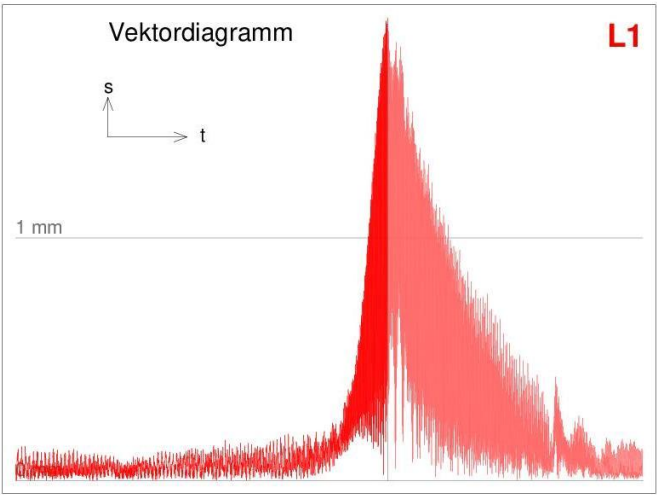

Meetrapport nr. 20230179
Plaats Swalmen
Locatie Sportpark De Bosberg
Mast nr. 050
Opmerking M31_0612010B



REI-LUX Prüfbericht M31_0612010B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 12.06.2023
Messbeginn : 10:21:19
Messende : 10:21:56

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 10
Mast- / Objektname : 50
Mast- / Objekttyp : gm17
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Kabelgaten boven de grond, corrosie over de ge

Standort

Prüfort : Swalmen
Ortsteil :
Straße : Sportpark De Bosberg

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option :

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 3.2 mm
Laserweg (L2) : 1.9 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 2.74 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.2 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.1 mm
Laserweg (L2) : 0.1 mm

Datum Unterschrift

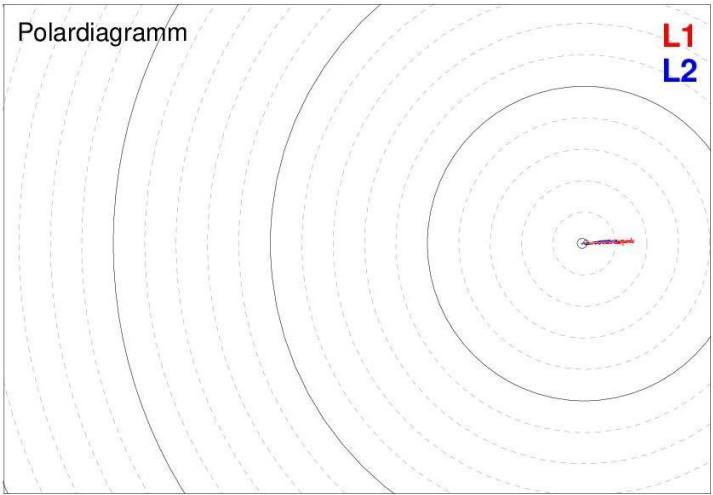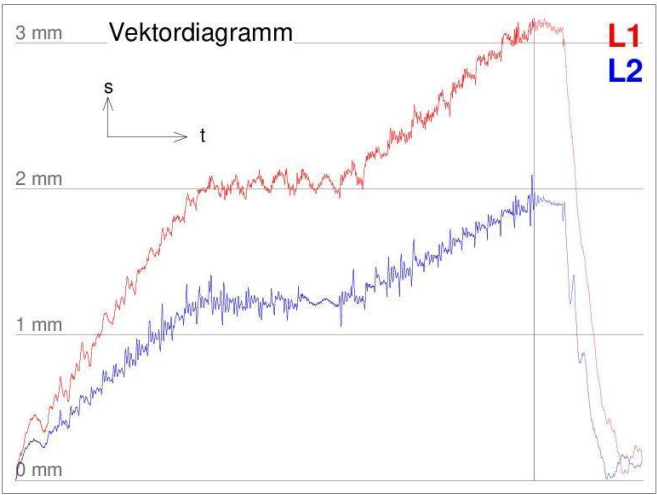

Meetrapport nr. 20230179

Plaats Swalmen

Locatie Sportpark De Bosberg

Mast nr. 050

Opmerking D22



Normec
Rei-Lux



Meetrapport nr. 20230179

Plaats Swalmen

Locatie Sportpark De Bosberg

Mast nr. 050

Opmerking D24



Normec
Rei-Lux



Meetrapport nr. 20230179
Plaats Swalmen
Locatie Sportpark De Bosberg
Mast nr. 051
Opmerking M31_0612007A



REI-LUX Prüfbericht M31_0612007A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 12.06.2023
Messbeginn : 09:45:40
Messende : 09:49:50

Standort

Prüfort : Swalmen
Ortsteil :
Straße : Sportpark De Bosberg

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 7
Mast- / Objektname : 51
Mast- / Objekttyp : gm17
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Kabelgaten oben de grond, corrosie bij de basis
1 arm

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option :

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 1.6 mm
Laserweg (L2) : 0.8 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 69.40 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 0.8 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.1 mm
Laserweg (L2) : 0.1 mm

Datum Unterschrift

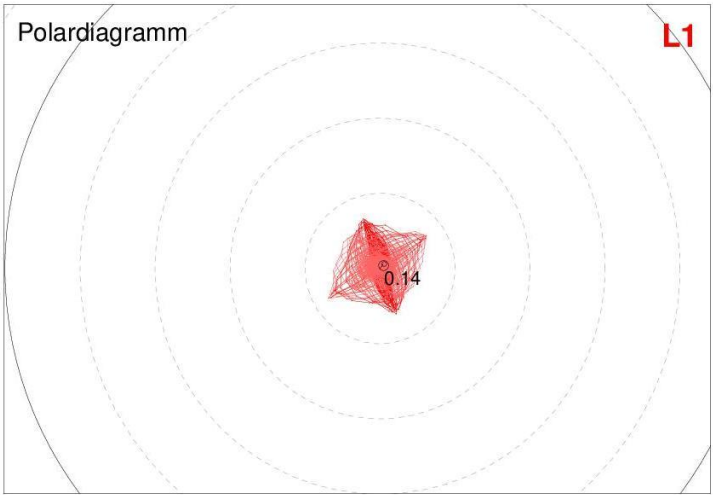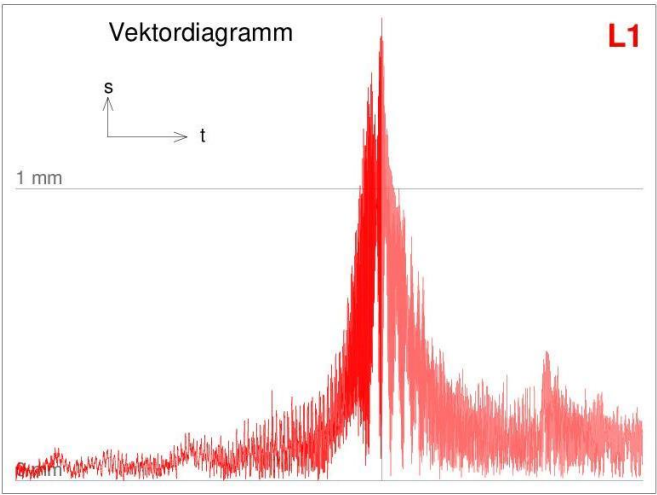

Meetrapport nr. 20230179
Plaats Swalmen
Locatie Sportpark De Bosberg
Mast nr. 051
Opmerking M31_0612007B



REI-LUX Prüfbericht M31_0612007B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 12.06.2023
Messbeginn : 09:50:27
Messende : 09:50:59

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 7
Mast- / Objektname : 51
Mast- / Objekttyp : gm17
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Kabelgaten oben de grond, corrosie bij de basis
1 arm

Standort

Prüfort : Swalmen
Ortsteil :
Straße : Sportpark De Bosberg

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option :

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 3.6 mm
Laserweg (L2) : 3.3 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 8.54 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 0.4 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.1 mm
Laserweg (L2) : 0.9 mm

Datum Unterschrift

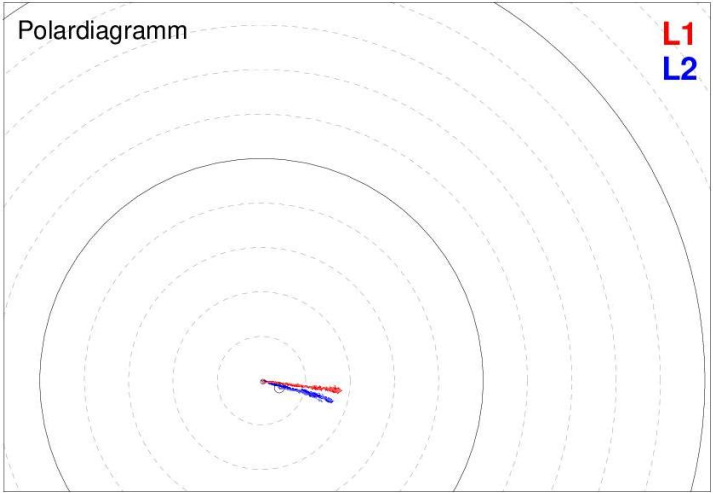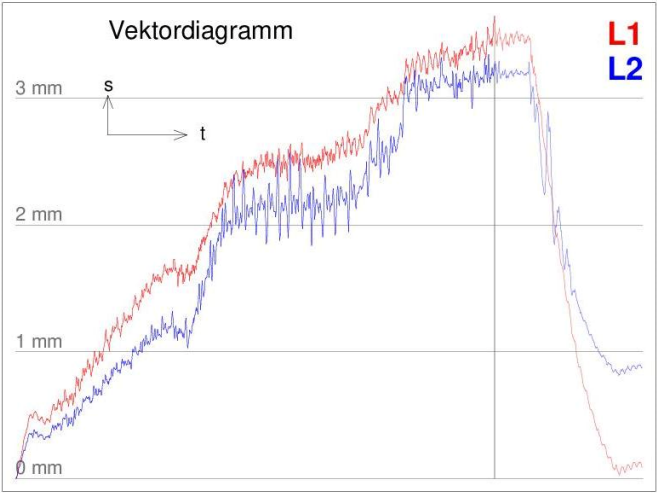

Meetrapport nr. 20230179

Plaats Swalmen

Locatie Sportpark De Bosberg

Mast nr. 051

Opmerking D13



Normec
Rei-Lux



Meetrapport nr. 20230179

Plaats Swalmen

Locatie Sportpark De Bosberg

Mast nr. 051

Opmerking D15



Normec
Rei-Lux



Meetrapport nr. 20230179
Plaats Swalmen
Locatie Sportpark De Bosberg
Mast nr. 052
Opmerking M31_0612008A



REI-LUX Prüfbericht M31_0612008A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 12.06.2023
Messbeginn : 09:54:36
Messende : 09:59:12

Mast / Objekt
Mast- / Objektzähler : 8
Mast- / Objektname : 52
Mast- / Objekttyp : gm17
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Kabelgaten boven de grond, corrosie over de ge
D16-18 2d 1arm

Standort

Prüfort : Swalmen
Ortsteil :
Straße : Sportpark De Bosberg

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option :

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 1.4 mm
Laserweg (L2) : 0.7 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 3.72 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 0.6 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.0 mm
Laserweg (L2) : 0.1 mm

Datum Unterschrift

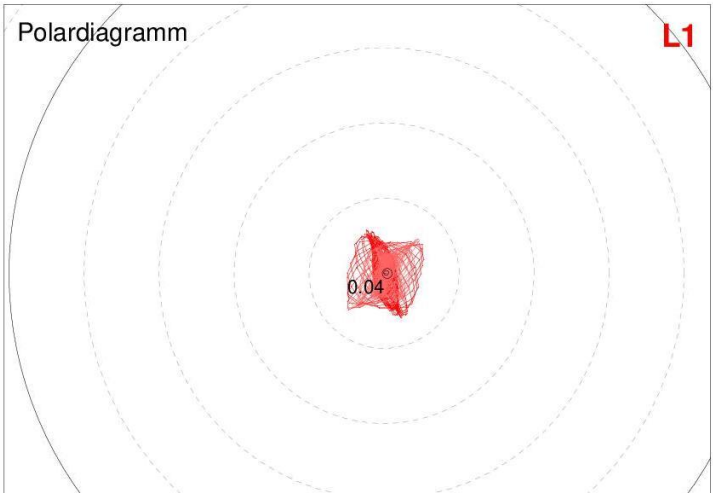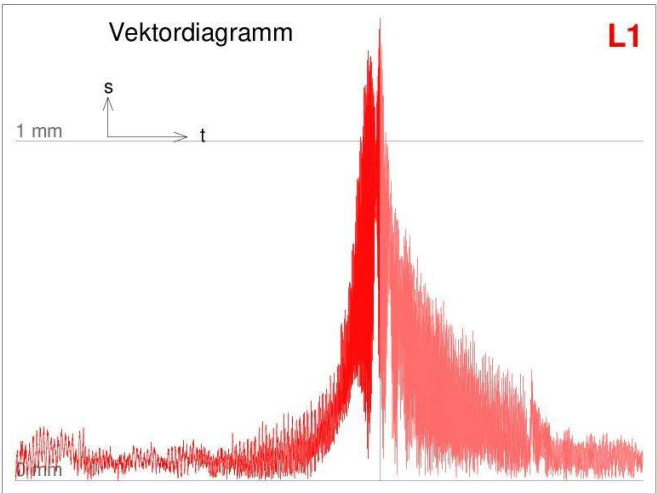

Meetrapport nr. 20230179
Plaats Swalmen
Locatie Sportpark De Bosberg
Mast nr. 052
Opmerking M31_0612008B



REI-LUX Prüfbericht M31_0612008B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 12.06.2023
Messbeginn : 10:00:13
Messende : 10:00:48

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 8
Mast- / Objektname : 52
Mast- / Objekttyp : gm17
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Kabelgaten boven de grond, corrosie over de ge

Standort

Prüfort : Swalmen
Ortsteil :
Straße : Sportpark De Bosberg

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option :

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 3.9 mm
Laserweg (L2) : 2.5 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 1.39 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.3 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.2 mm
Laserweg (L2) : 0.2 mm

Datum Unterschrift

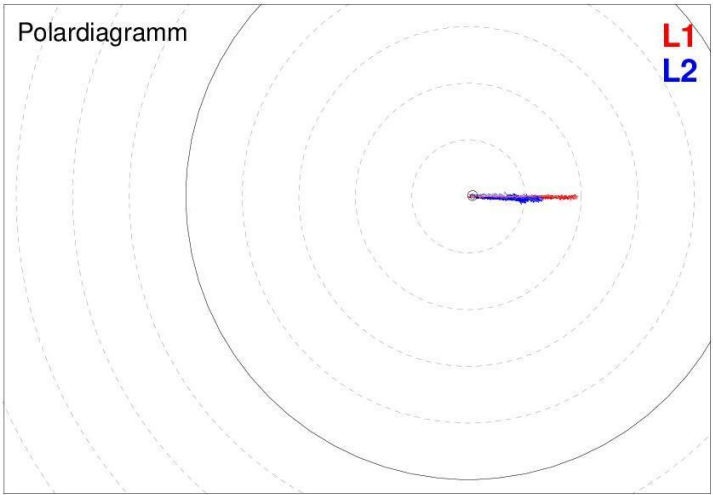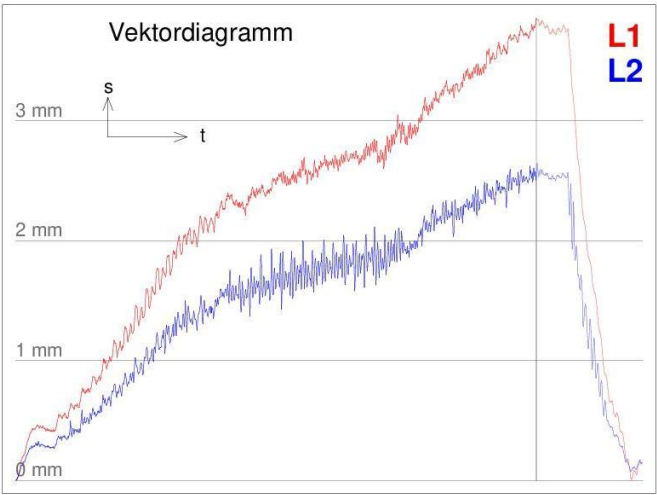

Meetrapport nr. 20230179

Plaats Swalmen

Locatie Sportpark De Bosberg

Mast nr. 052

Opmerking D16



Normec
Rei-Lux



Meetrapport nr. 20230179

Plaats Swalmen

Locatie Sportpark De Bosberg

Mast nr. 052

Opmerking D18



Normec
Rei-Lux



Meetrapport nr. 20230179
Plaats Swalmen
Locatie Sportpark De Bosberg
Mast nr. 053
Opmerking M31_0612006A



REI-LUX Prüfbericht M31_0612006A.rxm Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll	Mast / Objekt
Messtag : 12.06.2023	Mast- / Objektzähler : 6
Messbeginn : 09:32:59	Mast- / Objektname : 53
Messende : 09:36:33	Mast- / Objekttyp : gm15
	konisch : x
Standort	verzinkt : x
Prüfort : Swalmen	Lack :
Ortsteil :	Manschette : 0
Straße : Sportpark De Bosberg	Bemerkung : Zie foto D11-12 oct 2d 1arm



Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last	Pulsbelastung
Laserweg (L1) : 2.7 mm	Amplitude : +/- 0.0 mm
Laserweg (L2) : 1.7 mm	Ausschwingzeit : 0.0 sek
Torsion zwischen L1 / L2 : 15.72 Grad	Schwelle : 0.5 mm
Nettobiegung bei max Last	
Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.0 mm	
Mast / Objekt am Prüfende ohne Last	
Laserweg (L1) : 0.4 mm	
Laserweg (L2) : 0.2 mm	

Datum Unterschrift

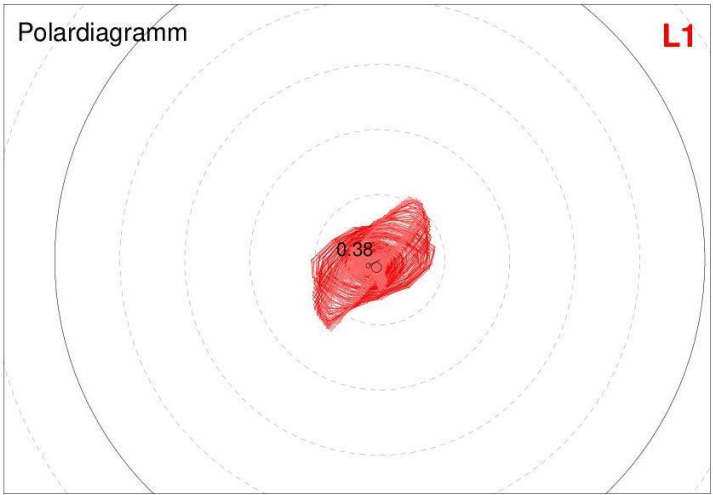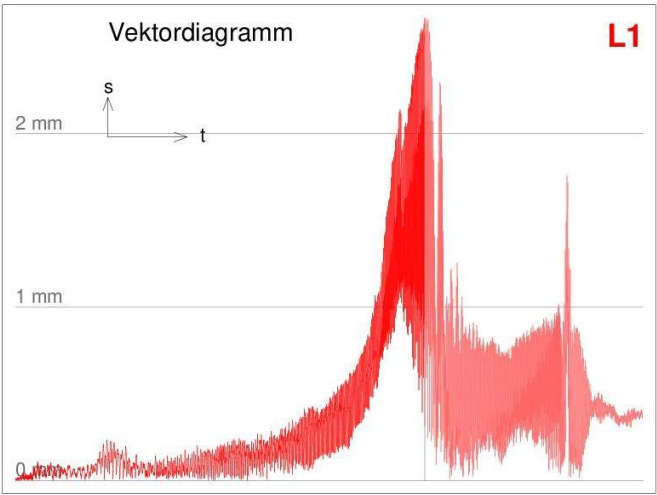

Meetrapport nr. 20230179

Plaats Swalmen

Locatie Sportpark De Bosberg

Mast nr. 053

Opmerking D11



Normec
Rei-Lux



Meetrapport nr. 20230179
Plaats Swalmen
Locatie Sportpark De Bosberg
Mast nr. 054
Opmerking M31_0612005A



REI-LUX Prüfbericht M31_0612005A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 12.06.2023
Messbeginn : 09:25:36
Messende : 09:29:09

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 5
Mast- / Objektname : 54
Mast- / Objekttyp : gm15
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0

Standort

Prüfort : Swalmen
Ortsteil :
Straße : Sportpark De Bosberg

Bemerkung : Mast staat overdadig scheef, zie foto D9-10 oct 2022

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 1.9 mm
Laserweg (L2) : 1.3 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 1.00 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 0.6 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.3 mm
Laserweg (L2) : 0.2 mm

Datum Unterschrift

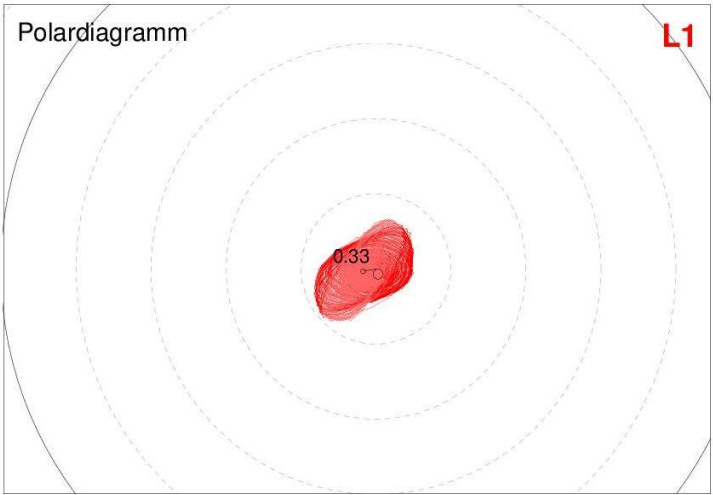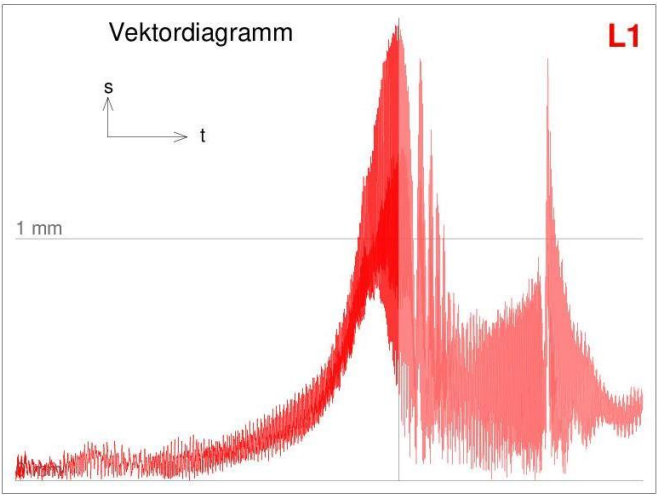

Meetrapport nr. 20230179

Plaats Swalmen

Locatie Sportpark De Bosberg

Mast nr. 054

Opmerking D9



Normec
Rei-Lux



Meetrapport nr. 20230179
Plaats Swalmen
Locatie Sportpark De Bosberg
Mast nr. 055
Opmerking M31_0612004A



REI-LUX Prüfbericht M31_0612004A.rxm Version 6.21 beta



Prüf- und Messprotokoll	Mast / Objekt
Messtag : 12.06.2023	Mast- / Objektzähler : 4
Messbeginn : 09:17:44	Mast- / Objektname : 55
Messende : 09:21:17	Mast- / Objekttyp : gm15
	konisch : x
Standort	verzinkt : x
Prüfort : Swalmen	Lack :
Ortsteil :	Manschette : 0
Straße : Sportpark De Bosberg	Bemerkung : Zie foto D7-8 oct 2d 1arm

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last	Pulsbelastung
Laserweg (L1) : 2.0 mm	Amplitude : +/- 0.0 mm
Laserweg (L2) : 1.1 mm	Ausschwingzeit : 0.0 sek
Torsion zwischen L1 / L2 : 105.55 Grad	Schwelle : 0.5 mm
Nettobiegung bei max Last	
Laserweg zwischen L1 / L2 : 0.9 mm	
Mast / Objekt am Prüfende ohne Last	
Laserweg (L1) : 0.3 mm	
Laserweg (L2) : 0.2 mm	

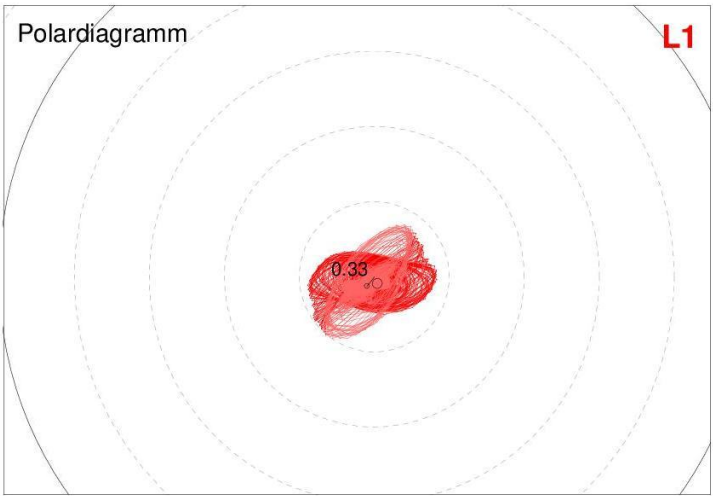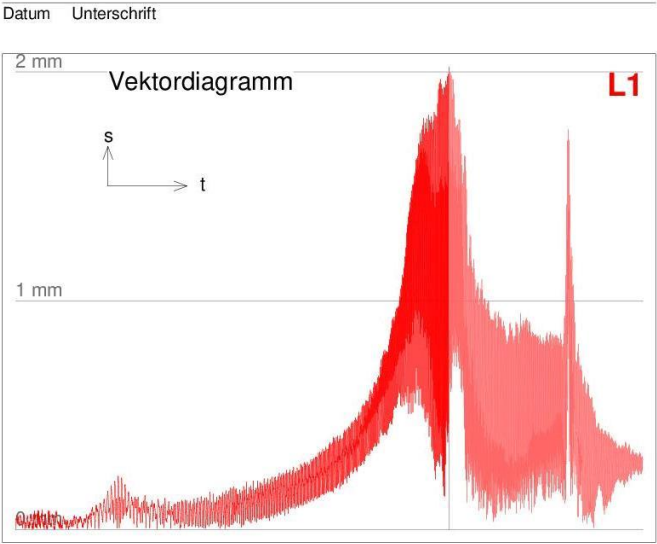

Meetrapport nr. 20230179

Plaats Swalmen

Locatie Sportpark De Bosberg

Mast nr. 055

Opmerking D7



Normec
Rei-Lux



Meetrapport nr. 20230179
Plaats Swalmen
Locatie Sportpark De Bosberg
Mast nr. 056
Opmerking M31_0612003A



REI-LUX Prüfbericht M31_0612003A.rxm Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll	Mast / Objekt
Messtag : 12.06.2023	Mast- / Objektzähler : 3
Messbeginn : 09:08:53	Mast- / Objektname : 56
Messende : 09:13:19	Mast- / Objekttyp : gm15
	konisch : x
	verzinkt : x
Standort	Lack :
Prüfart : Swalmen	Manschette : 0
Ortsteil :	Bemerkung : Zie foto D5-6 oct 2d 1arm
Straße : Sportpark De Bosberg	



Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last	Pulsbelastung
Laserweg (L1) : 1.4 mm	Amplitude : +/- 0.0 mm
Laserweg (L2) : 3.5 mm	Ausschwingzeit : 0.0 sek
Torsion zwischen L1 / L2 : 103.49 Grad	Schwelle : 0.5 mm
Nettobiegung bei max Last	
Laserweg zwischen L1 / L2 : 2.1 mm	
Mast / Objekt am Prüfende ohne Last	
Laserweg (L1) : 0.3 mm	
Laserweg (L2) : 0.3 mm	

Datum Unterschrift

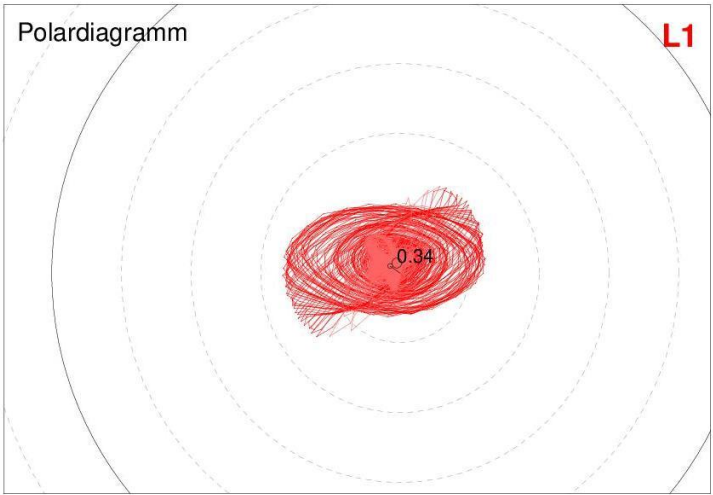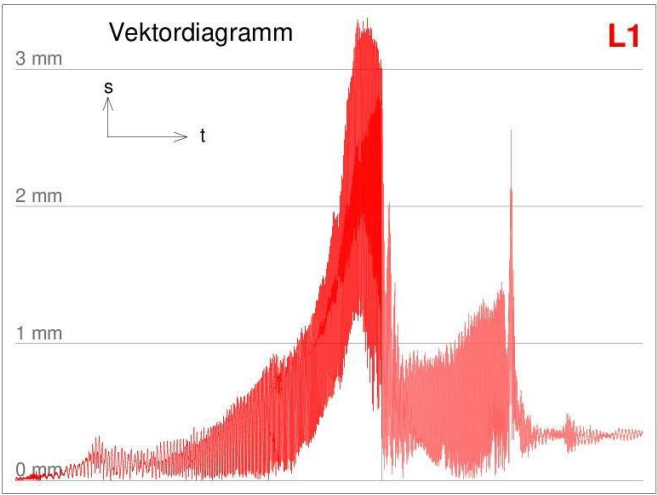

Meetrapport nr. 20230179

Plaats Swalmen

Locatie Sportpark De Bosberg

Mast nr. 056

Opmerking D5



Normec
Rei-Lux



Meetrapport nr. 20230179
Plaats Swalmen
Locatie Sportpark De Bosberg
Mast nr. 057
Opmerking M31_0612002A



REI-LUX Prüfbericht M31_0612002A.rxm Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll	Mast / Objekt
Messtag : 12.06.2023	Mast- / Objektzähler : 2
Messbeginn : 09:01:17	Mast- / Objektname : 57
Messende : 09:04:50	Mast- / Objekttyp : gm15
	konisch : x
	verzinkt : x
	Lack :
	Manschette : 0
Standort	Bemerkung : Zie foto D3-4 oct 2d 1arm
Prüfort : Swalmen	
Ortsteil :	
Straße : Sportpark De Bosberg	



Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last	Pulsbelastung
Laserweg (L1) : 3.1 mm	Amplitude : +/- 0.0 mm
Laserweg (L2) : 2.1 mm	Ausschwingzeit : 0.0 sek
Torsion zwischen L1 / L2 : 6.13 Grad	Schwelle : 0.5 mm
Nettobiegung bei max Last	
Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.0 mm	
Mast / Objekt am Prüfende ohne Last	
Laserweg (L1) : 0.4 mm	
Laserweg (L2) : 0.4 mm	

Datum Unterschrift

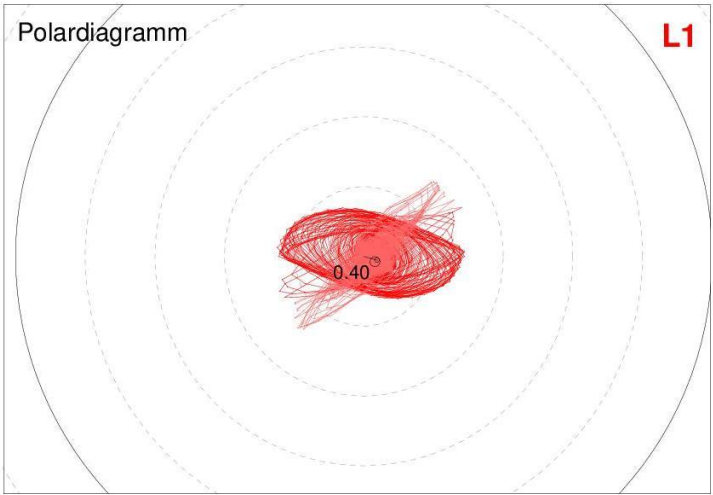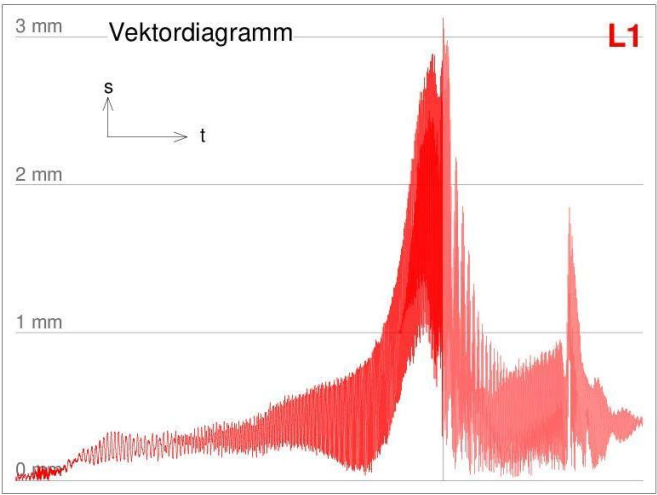

Meetrapport nr. 20230179

Plaats Swalmen

Locatie Sportpark De Bosberg

Mast nr. 057

Opmerking D3



Normec
Rei-Lux



Meetrapport nr. 20230179
Plaats Swalmen
Locatie Sportpark De Bosberg
Mast nr. 058
Opmerking M31_0612001A



REI-LUX Prüfbericht M31_0612001A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 12.06.2023
Messbeginn : 08:53:16
Messende : 08:57:06

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 1
Mast- / Objektname : 58
Mast- / Objekttyp : gm15
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Zie foto D1-2 oct 2d 1arm

Standort

Prüfort : Swalmen
Ortsteil :
Straße : Sportpark De Bosberg

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 3.9 mm
Laserweg (L2) : 2.3 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 74.43 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.6 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.1 mm
Laserweg (L2) : 0.2 mm

Datum Unterschrift

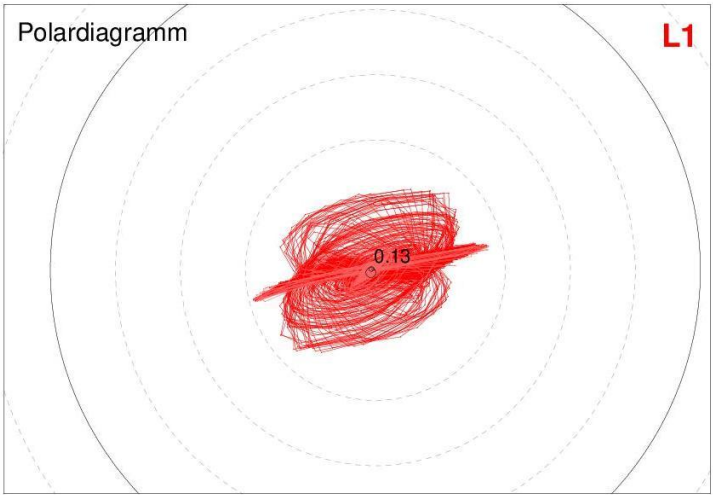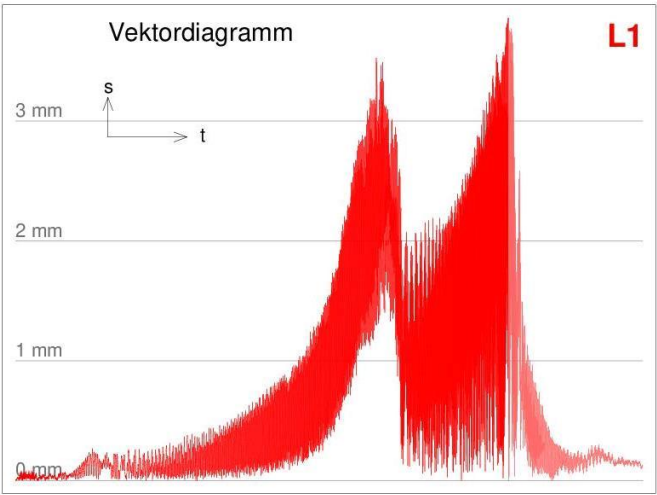

Meetrapport nr. 20230179

Plaats Swalmen

Locatie Sportpark De Bosberg

Mast nr. 058

Opmerking D1



Normec
Rei-Lux



Meetrapport nr. 20230179
Plaats Swalmen
Locatie Sportpark De Boukoul
Mast nr. 062
Opmerking M31_0612027A



REI-LUX Prüfbericht M31_0612027A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 12.06.2023
Messbeginn : 14:06:14
Messende : 14:09:50

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 27
Mast- / Objektname : 62
Mast- / Objekttyp : gm15
konisch : x
verzinkt : 0
Lack :
Manschette : 0

Standort

Prüfort : Swalmen
Ortsteil :
Straße : Sportpark De Boukoul

Bemerkung : Vakwerkmast, corrosie over de gehele mast, zie

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option :

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 2.5 mm
Laserweg (L2) : 0.3 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 120.83 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 2.2 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.1 mm
Laserweg (L2) : 0.5 mm

Datum Unterschrift

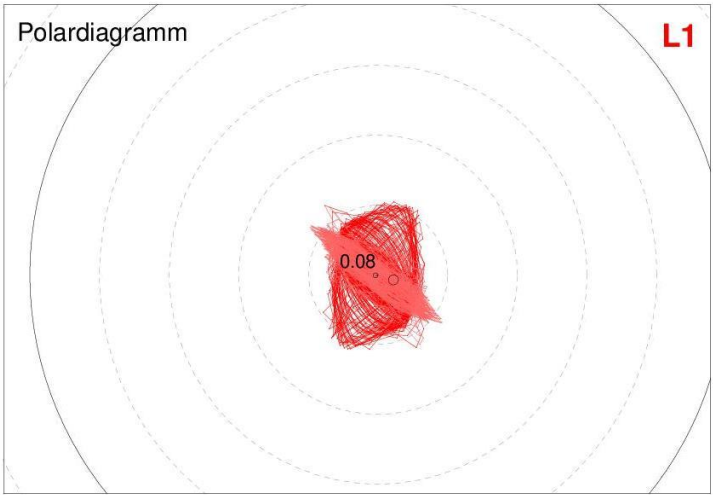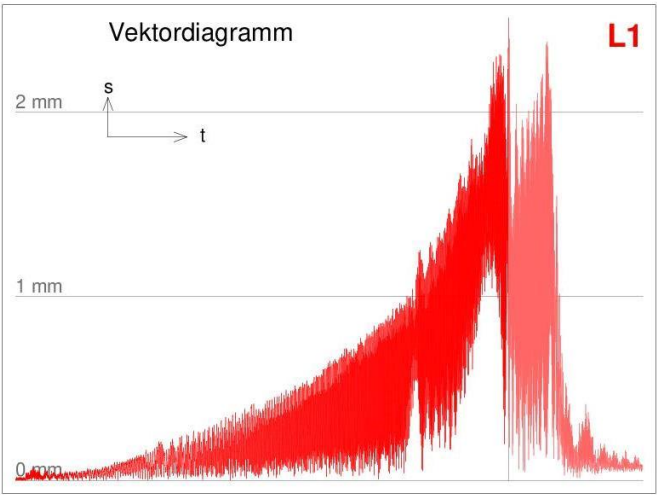

Meetrapport nr. 20230179

Plaats Swalmen

Locatie Sportpark De Boukoul

Mast nr. 062

Opmerking D76



Normec
Rei-Lux



Meetrapport nr. 20230179
Plaats Swalmen
Locatie Sportpark De Boukoul
Mast nr. 063
Opmerking M31_0612028A



REI-LUX Prüfbericht M31_0612028A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 12.06.2023
Messbeginn : 14:13:07
Messende : 14:16:39

Mast / Objekt
Mast- / Objektzähler : 28
Mast- / Objektname : 63
Mast- / Objekttyp : gm15

Standort

Prüfort : Swalmen
Ortsteil :
Straße : Sportpark De Boukoul

konisch : x
verzinkt : 0
Lack :
Manschette : 0

Bemerkung : Vakwerkmast, corrosie over de gehele mast, zie

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option :

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 2.4 mm
Laserweg (L2) : 0.4 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 175.67 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 2.0 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.6 mm
Laserweg (L2) : 0.6 mm

Datum Unterschrift

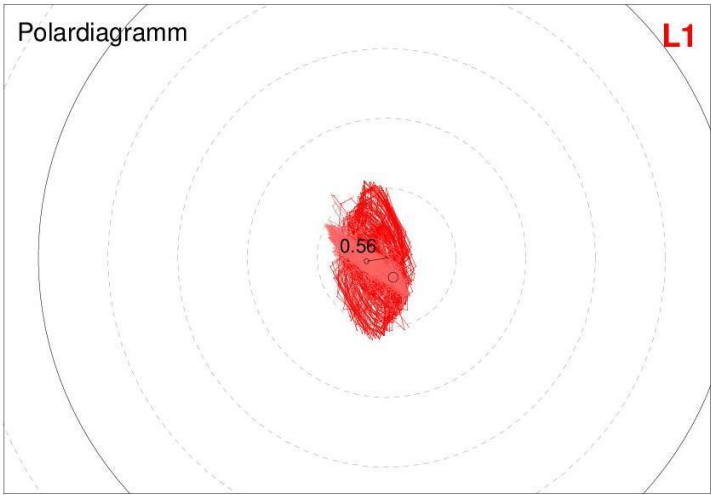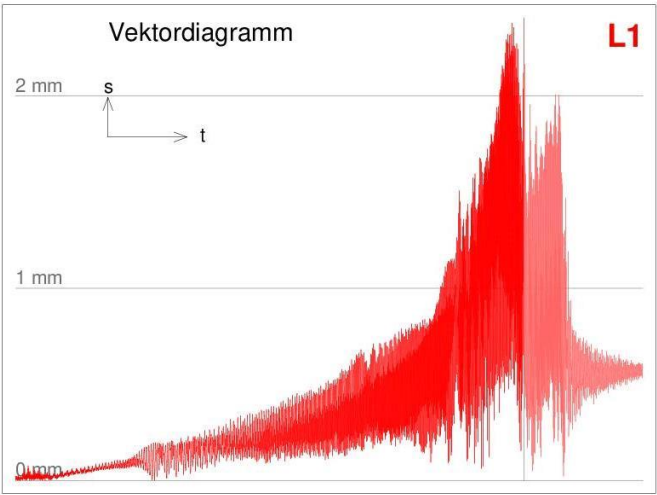

Meetrapport nr. 20230179

Plaats Swalmen

Locatie Sportpark De Boukoul

Mast nr. 063

Opmerking D79



Normec
Rei-Lux



Meetrapport nr. 20230179
Plaats Swalmen
Locatie Sportpark De Boukoul
Mast nr. 064
Opmerking M31_0612029A



REI-LUX Prüfbericht M31_0612029A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 12.06.2023
Messbeginn : 14:21:31
Messende : 14:25:03

Mast / Objekt
Mast- / Objektzähler : 29
Mast- / Objektname : 64
Mast- / Objekttyp : gm15
konisch : x
verzinkt : 0
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Vakwerkmast, deur in de grond, corrosie over de

Standort

Prüfort : Swalmen
Ortsteil :
Straße : Sportpark De Boukoul

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option :

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 6.7 mm
Laserweg (L2) : 0.5 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 152.48 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 6.2 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.3 mm
Laserweg (L2) : 0.9 mm

Datum Unterschrift

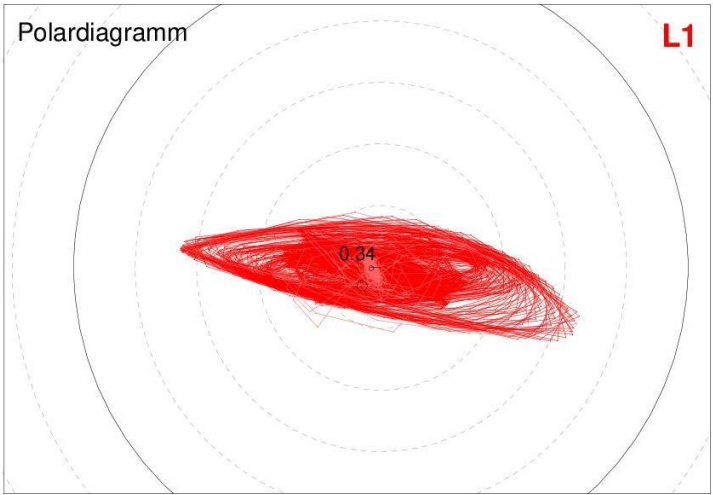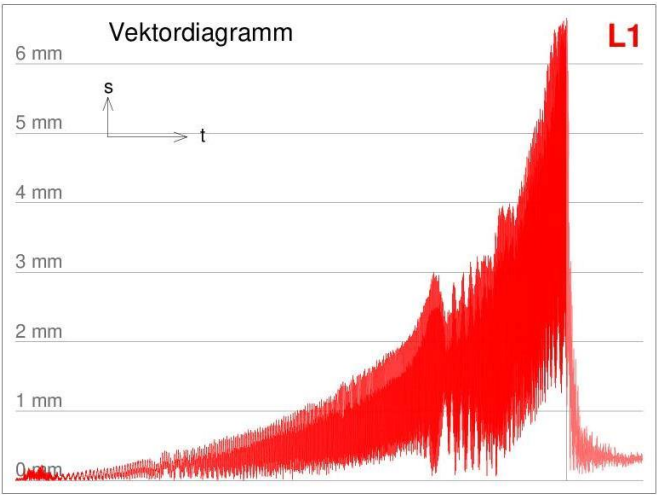

Meetrapport nr. 20230179

Plaats Swalmen

Locatie Sportpark De Boukoul

Mast nr. 064

Opmerking D82



Normec
Rei-Lux



Meetrapport nr. 20230179
Plaats Swalmen
Locatie Sportpark De Boukoul
Mast nr. 065
Opmerking M31_0612021A



REI-LUX Prüfbericht M31_0612021A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 12.06.2023
Messbeginn : 13:11:34
Messende : 13:14:59

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 21
Mast- / Objektname : 65
Mast- / Objekttyp : gm15
konisch : x
verzinkt : 0
Lack :
Manschette : 0

Standort

Prüfort : Swalmen
Ortsteil :
Straße : Sportpark De Boukoul

Bemerkung : Vakwerkmast, corrosie over de gehele mast, zie

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option :

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 1.8 mm
Laserweg (L2) : 0.2 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 146.48 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.6 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.0 mm
Laserweg (L2) : 0.4 mm

Datum Unterschrift

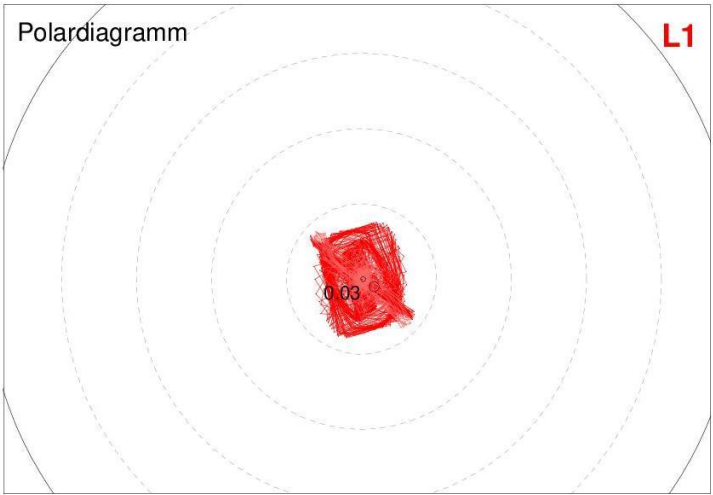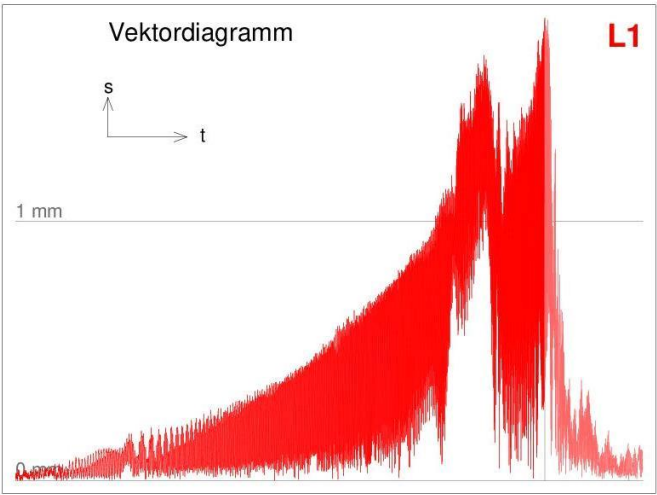

Meetrapport nr. 20230179

Plaats Swalmen

Locatie Sportpark De Boukoul

Mast nr. 065

Opmerking D55



Normec
Rei-Lux



Meetrapport nr. 20230179
Plaats Swalmen
Locatie Sportpark De Boukoul
Mast nr. 066
Opmerking M31_0612022A



REI-LUX Prüfbericht M31_0612022A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 12.06.2023
Messbeginn : 13:19:47
Messende : 13:23:19

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 22
Mast- / Objektname : 66
Mast- / Objekttyp : gm15
konisch : x
verzinkt : 0
Lack :
Manschette : 0

Standort

Prüfort : Swalmen
Ortsteil :
Straße : Sportpark De Boukoul

Bemerkung : Vakwerkmast, corrosie over de gehele mast, zie

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option :

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 2.9 mm
Laserweg (L2) : 0.8 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 6.80 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 2.1 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.6 mm
Laserweg (L2) : 0.6 mm

Datum Unterschrift

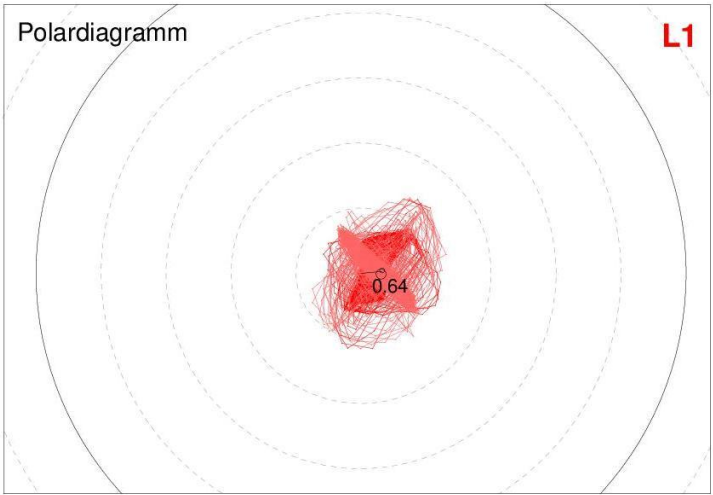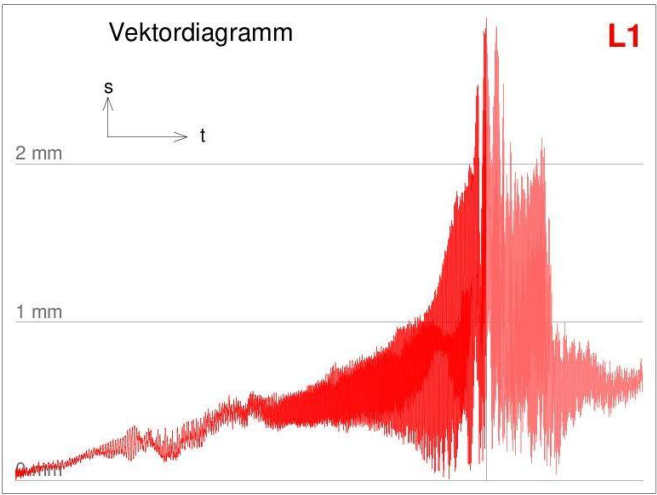

Meetrapport nr. 20230179

Plaats Swalmen

Locatie Sportpark De Boukoul

Mast nr. 066

Opmerking D58



Normec
Rei-Lux



Meetrapport nr. 20230179
Plaats Swalmen
Locatie Sportpark De Boukoul
Mast nr. 067
Opmerking M31_0612023A



REI-LUX Prüfbericht M31_0612023A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 12.06.2023
Messbeginn : 13:26:46
Messende : 13:30:17

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 23
Mast- / Objektname : 67
Mast- / Objekttyp : gm15

Standort

Prüfort : Swalmen
Ortsteil :
Straße : Sportpark De Boukoul

konisch : x
verzinkt : 0
Lack :
Manschette : 0

Bemerkung : Vakwerkmast, corrosie over de gehele mast, zie

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 0
Option :

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 2.5 mm
Laserweg (L2) : 0.9 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 49.25 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm



Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.6 mm

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.8 mm
Laserweg (L2) : 0.8 mm

Datum Unterschrift

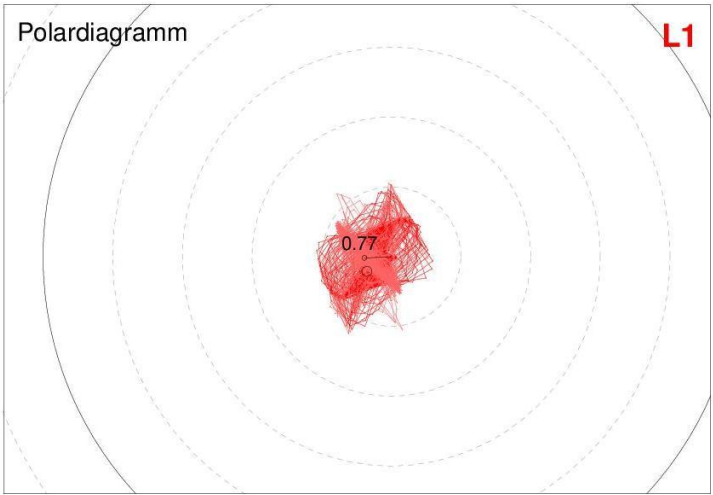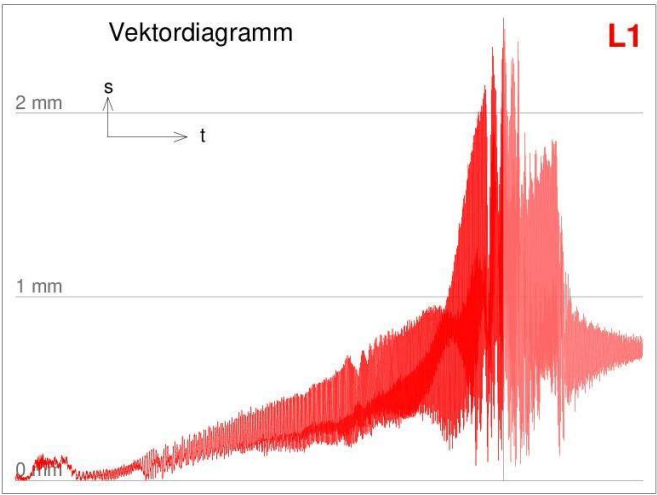

Meetrapport nr. 20230179

Plaats Swalmen

Locatie Sportpark De Boukoul

Mast nr. 067

Opmerking D61



Normec
Rei-Lux

